

А Н Н О Т А Ц И Я

Описание Уральских и Сибирских заводов составлено В. де-Генниным, управлявшим Уральскими казенными заводами с 1722 по 1734 год. Рукопись написана в первой половине 30-х годов XVIII века. В своей работе Геннин описывает заводы, их историю, технику, экономическое состояние и дает ценное практическое руководство по горному и металлургическому производству. Это первое руководство по горному делу и металлургии, которое было составлено в России.

В книге помещен и «новой горной и заводкой штат», составленный Генниным после нескольких лет работы на Урале и до сих пор неизвестный.

Наиболее подробно описаны в работе казенные заводы Урала, особенно Екатеринбургский с его «фабриками»-цехами. Весьма интересны описания и горных заводов Сибири — Кольвано-Воскресенского и Нерчинского.

Книга Геннина знакомит также с положением рабочих на Уральских заводах. Имеется в ней ценный материал и о сильном движении приписных крестьян на Уральских заводах в 1726 — 1727 годы.

Это первое описание заводов, составленное в России, сопровождается весьма ценными рисунками, чертежами и табелями-отчетами о работе заводов за период управления Геннина.

Книга представляет собой ценнейший источник для изучения истории промышленности, положения рабочих и приписных крестьян на Уральских заводах и для истории техники.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Книги имеют свою судьбу». Это древнее изречение невольно пришло мне на ум при взгляде на приготовленное к первому изданию — через 200 лет после составления — сочинение В. де-Геннина, которое кратко может быть названо «Абрисами». Сочинение это — энциклопедия горного дела и металлургии. Помимо чисто описательной части (история возникновения, постройки, современное состояние заводов и составных оборудования) оно содержит: подробные численные данные о размерах металлургических печей и вспомогательных при них устройствах; указания о том, как с ними надо работать; сведения о количестве и качестве получаемых продуктов, а также о расходе потребных на производство сырых материалов; оно дает штаты рабочих и служащих, детальные сметы как на годовое действие заводов, так и на постройку отдельных агрегатов их.

Почему не была напечатана автором хотя бы та часть его труда, содержание которой регулировало не только производство, но, можно сказать, самую жизнь Уральских заводов, которыми двенадцать лет управлял Геннин, — трудно понять.

В последующие годы всего сочинения Геннина полностью не издали, вероятно, потому, что недооценивали его исторического значения или даже совсем его не сознавали.

Как ни медленно в то время двигалась вперед техника на Урале, но все же она двигалась, даже опережая в некоторых отношениях Европу. За девять лет до окончания Генниным его «Абрисов» начал работать Нижне-Тагильский завод Демидова (с 1725 г.), домны которого—более высокие (9,25 м), чем какая-либо из построенных Генниным, — получали магнитный железняк горы Высокой, дававший 62% выход чугуна, и выплавляли в год в 1,2—1,5 раза более чугуна, чем домны Геннина должны были выплавлять по штатам, притом—с меньшим расходом руды, флюса и угля. Этот прогресс техники виден также из сравнения штатов Геннина — старого штата, составленного им в 1723 году, и «нового горного и заводского штата», который он поместил в «Абрисах». Штаты Геннина 1723 года давали вообще несуразные — вероятно, взятые с Олонецких заводов, где раньше работал Геннин, — нормы для расхода руды и древесного угля: на единицу чугуна 3 руды (бурый железняк, очевидно, в сыром состоянии), и при (выходе всего 5,85 пуда чугуна на 1 короб угля — 3,42 последнего на единицу чугуна. Однако Геннин сам в своей уральской практике учел лучшее качество уральской руды, и когда он говорит о составе колош, указывает на необходимость в обожженном состоянии расходовать руды не более 2 частей.

Штаты Геннина 1723 года и для передела чугуна в железо давали невероятно низкие нормы. Для передела в кричных горнах чугуна по Геннину нужно было брать только самый мягкий, темносерый, будто бы наиболее пригодный для получения «добротного» железа, Такой чугун действительно давал «добротное» (при умелой работе) железо, но он чрезмерно затягивал процесс передела, вызывая большой расход угля и большой «угар» металла. По штату Геннина 1723 года на единицу железа нужно было издержать 2,14 чугуна и втрое больше угля (6,42). Если учесть штатную затрату угля на выплавку чугуна ($2,14 \times 3,42 = 7,32$), то на единицу железа сжигалось 13,74 древесного угля!

Такой расход угля не оправдывал бы существования передела чугуна на железо, так как он гораздо больше того, какой требовался в то время на производство железа сыродутным процессом, т. е. прямо из руды в каталанских горнах (в Испании и на юге Франции) или в шахтных печах (в Штирии), считая и расход угля на выковку полосового железа из криц.

В «новом горном и заводском штате», составленном Генниным на основании уральского опыта, устанавливаются иные, более рациональные нормы расхода руды и древесного угля: на единицу чугуна руды не более 2 частей, а угля — около 1,6 части (на худших рудах 1,7). Правильность этих производственных показателей подтверждается штатами, составленными Татищевым в 1737 году, который дает те же нормы, что и в «Абрисах».

Штаты Геннина, помещенные в «Абрисах», устанавливают новые нормы и для передела чугуна в железо.

Эти штаты дают расход чугуна только 1,5 на единицу железа, и расход угля для выплавки этого количества чугуна составит 2,4, а на передел 1,5 чугуна в железо — немногим менее 5. Значит, по новому штату Геннина 1 железа требовала не более 7,4 древесного угля, или в 1,85 раза меньше, чем прежде. Эти нормы повторяет и штат Татищева 1737 года.

Через девять лет после окончания Генниным «Абрисов» на Невьянском заводе Демидова была построена доменная печь около 13 м высоты; задувка ее была исключительным событием в истории доменного производства: печь стала давать 15 т чугуна в сутки, т. е. развила небывалую производительность (печи Геннина 8,5 м высоты должны были давать по 4,5 т в сутки, но часто давали лишь по 3 т, что, однако, было больше того, что выплавляли европейские домны того времени).

При чтении «Абрисов» современного читателя должно поражать одно обстоятельство: автор, давая подробные указания по устройству печей и ведению плавки в них, даже не пытается уяснить читателю сущность процессов, совершающихся в печах. Состояние науки в то время не позволяло этого делать: ведь Геннин не мог понимать основных металлургических процессов — окисления и восстановления, — так как в его время еще не был открыт кислород, а теория горения была создана через 45 лет после того, как были закончены «Абрисы». Поэтому, касаясь в своих «Абрисах» лишь практической стороны ведения металлургических процессов, Геннин не дает нам никакого представления о состоянии в его время металлургии как науки.

Это, конечно, не умаляет высокого исторического значения его «Абрисов» для современного читателя. В ряду тех книг, которые издаются по истории техники, творение Геннина найдет себе почетное место.

Академик М. Павлов.

М.Ф. ЗЛОТНИКОВ
ПЕРВОЕ ОПИСАНИЕ
УРАЛЬСКИХ И СИБИРСКИХ
ЗАВОДОВ

Первое описание Уральских и Сибирских заводов, составленное в 30-е годы XVIII века, в царской России постигла полная неудача: работу не напечатали.

Между тем это была замечательная работа. Она описывала заводы, их историю, экономическое состояние и содержала в себе весьма ценное практическое руководство по горному и металлургическому производству. Это было первое руководство по горному и металлургическому делу, которое было составлено в России. Однако для феодально-дворянского правительства Анны и Бирона работа оказалась неподходящей. Автор весьма обстоятельно доказывал, что Уральские казенные заводы приносят прибыль. Это, конечно, не могло понравиться тогдашнему правительству, члены которого во главе с Бироном уже подготавливали почву для растаскивания казенных горных заводов, указывая, что для казны заводы убыточны. Судьба книги была решена: она продолжала оставаться в рукописи.

Этой рукописью нередко пользовались горные специалисты. Для своих ученых трудов, заимствуя из нее целые отделы; ее копировали частные заводчики для своих заводов; ее усердно переписывали студенты горного кадетского корпуса, для которых она долго была пособием по горному и металлургическому производству. Рукопись списывали и переписывали довольно часто, но этим дело и ограничивалось. Издавать ее не собирались.

Только через сто лет в «Горном журнале» появились отрывки из этой работы. Однако самая значительная часть рукописи — горная и металлургическая техника и ряд других отделов — осталась ненапечатанной.

Работу об Уральских заводах составил Георг Вильгельм де-Геннин (1676—1750 гг.). Это был выдающийся инженер и артиллерист, один из лучших знатоков горного и металлургического дела в России XVIII века.

Этот крупный специалист двенадцать лет управлял Уральскими заводами. Он много потрудился над их организацией и развитием. Во время своей работы Геннин хорошо изучил горнозаводский Урал. Там вместе со своими помощниками он и написал свою замечательную книгу.

Составляя свою книгу, Геннин ставил перед собой две задачи: дать полный отчет о своей двенадцатилетней работе на Урале и научить других, как организовать и вести горнозаводское производство.

Об этих задачах он пишет-сам в своем посвящении книги Анне: «А что при бытности моей с 1723 по октябрь месяц 1734 года каких заводов и фабрик построено и в которых местах, и что на то строение и содержание в каждой год

издержано денег, и на оные сделано меди, железа и протчих припасов, и с начала тех заводов по нынешней год получено прибыли, тому прилагаю... сочиненную мною книгу».

Но Геннин заботится не только о том, чтобы отчитаться в своей работе. Его книга должна служить также и руководством по металлургическому производству. В книге, пишет он, «всем заводам, фабрикам и протчим машинам абрисы и показание, как оные вновь строить, и что к тому каких припасов потребно, и ежели при котором мастерстве что повреждено будет, то оное как исправлять, также железо и медь в наилутчею доброту приводить, делать и пробовать, и каким образом с наилутчим порядком строение заводское производить и содержать».

Эту задачу — научить других ведению производства — Геннин подчеркивает еще раз в своей книге. Он указывает, что в его описании заводов даются «ландкарты о ситуации оных заводов, каждого порознь план и проспект, и рудником маркшейдерские планы, и показание с чертежами, как плотины и каждую фабрику с фундамента строить, и что к тому надобно, и в тех фабриках всяким штукам, как деревянным, так чугунным и железным, которые употребляютца при каждой фабрике, по маштапу и по весу, и протчему, что в них производитца». Все это дается, указывает Геннин, «впредь для науки». С этой же целью Геннин дает в своей книге «новой горной и заводской штат», составленный на основании уральского опыта, взамен устаревшего штата 1723 года.

Работу свою Геннин строит по такому плану. Сперва он описывает Екатеринбургский завод с его «фабриками»-цехами. Этому главному заводу, который должен был служить образцам для других, он уделяет наибольшее место в своей (книге, подробно описывая каждую мастерскую завода.

Сюда же он вставляет и главу о Сибирском обербергамте — высшем горном управлении на Урале, которое было учреждено Генниным в Екатеринбурге.

Затем следуют описания остальных казенных заводов. В этих описаниях излагаются история завода, если он существовал до Геннина, или же история строительства при Геннине, реестр построек завода, штат, потребность в материале, сырье, рабочей силе, производительность завода, стоимость продукции. Описания сопровождаются весьма ценными рисунками, чертежами и табелями-отчетами о выработанной продукции, о приходе и расходе денег и припасов на заводе за период управления Генниина. Далее в более кратком виде дается описание частных Уральских заводов.

Помимо Уральских заводов Геннин помещает в своей книге весьма интересные описания двух горных заводов Сибири — Кольвано-Воскресенского и Нерчинского.

В последние десятилетия XVII века феодально-дворянское правительство России развивает усиленную деятельность. Подавив Разинское восстание, помещики и нарождающийся купеческий класс укрепляют свое классовое господство и приступают к расширению пределов своего государства. В интересах этих классов за счет низов ведет московское правительство внутреннюю и внешнюю политику страны.

«Возвышение класса помещиков, содействие нарождавшемуся классу торговцев и укрепление национального государства этих классов происходило за счет крепостного крестьянства, с которого драли три шкуры» (Сталин).

Преследуя интересы помещиков и купцов, московское правительство ведет усиленную завоевательную политику. Оно пытается продвинуться на юге до Азовского и Черного морей и воюет с Крымом и Турцией.

В то же время оно готовится к борьбе за Балтийское побережье и ведет секретно подготовку войны с Швецией.

Продолжается также и продвижение на Восток для захвата новых колоний.

Для такой экспансии феодалам-крепостникам нужны были средства и люди — Деньги и солдаты. Деньги московские феодалы выколачивали всякими способами из «подлого народа» — крестьян, закрепощенных помещиками и дворянским государством, и других низших слоев населения.

Из крестьян Петр I и его правительство, принимавшие деятельные меры «для создания и укрепления национального государства помещиков и торговцев» (Сталин), брали и солдат.

Но кроме солдат нужны были разного рода специалисты, каких в отсталой царской России не было: знатоки военного дела, моряки, инженеры, техники, врачи. Этих людей петровское правительство усиленно приглашало из-за границы, часто даже не разбираясь толком в их знании и умении.

В конце XVII века во многих городах Западной Европы царские послы и разные агенты усердно занимались вербовкой специалистов на московскую службу. Выполняя данный им наказ, они всячески расхваливали условия этой службы и подробно расписывали выгоды, какие она представляет для иностранцев.

Особенно усердно вербовали специалистов в Амстердаме, где этим делом, занималось «великое посольство» из Московии во главе с генералом Лефортом и Головиным. Здесь в 1697 году был нанят на русскую службу молодой Геннин. Его рекомендовал московскому правительству амстердамский бургомистр фон Витей.

На русской службе Геннин работает в качестве артиллериста и инженера. Он принимает участие в войне с Швецией, возводит в ряде пунктов укрепления — в Новгороде в 1701 году, затем в Финляндии, достраивает в 1712 году пушечно-литейный двор и пороховые заводы в Петербурге.

В 1713 году Геннину поручают весьма ответственную работу: его назначают олонецким комендантом и начальником всех горных заводов в Олонецком крае.

Эти заводы, близкие к северному театру военных действий, имели важное значение. Они должны были поставлять пушки и разные припасы для армии и флота. Однако заводы не справлялись со своими задачами. Они были неудачно построены, запущены и работали плохо.

Геннин должен был привести заводы в исправное состояние.

Новый начальник энергично взялся за работу. Он налаживает заводское хозяйство, перестраивает заводы и вводит на них более совершенную технику. На заводах возводятся домны «по английской пропорции» с производительностью большей, чем давали старые домны, устраиваются новые мастерские и устанавливаются в них такие машины, каких там ранее не было.

Заводы растут и начинают работать полным ходом.

На Петровском заводе до приезда Геннина работала одна домна. Через год положение изменилось.

Из одной домны, сообщает он в Петербург в 1714 году, «льем пушки», из другой «выпускаем чугун и потом станем пушки лить, третья домна сушится, четвертая кладется».

В следующем году—новый успех.

«В ходу на Петровских заводах четыре домны непрерывно, на Повенецких заводах — три».

В 1718 году Геннин подробно описывает работу заводов:

«В ходу ныне при Петровских заводах три домны и на Повенецком заводе три домны ж, из которых непрерывно денно и ночью льем пушки; и ядра и дробь».

«(Сверх того на Петровских, на Повенецких, на Устьерецких, на Кончезерских заводах делаем непрерывно кованое перетяжное железо на якоря и на оружейное дело, доски и прочие всякие припасы».

В Олонце Геннин изобретает и строит новую машину.

В 1714 году он сообщает адмиралу Апраксину об изобретенной им сверильной машине для сверления и обточки пушек:

«Также ныне выдумал я и сделал новую машину водяную: стоя точу пушки 24 фунтовые по две вдруг, да третью сверлит, почитай, без людей. Только ко оной машине надобно при человека, а прежде сего было на работе у оного точенья и у сверленья по сорок человек. Такой машины нигде нет, и, чаю, не слышно».

Для организации производства и работы на заводах Геннин приглашает иностранных техников и мастеров. Кроме того он сам ездит за границу, где изучает более совершенную технику с тем, чтобы перенести ее на свои заводы.

В 1716 году Геннин, побывав за границей, привез оттуда ряд специалистов-мастеров по производству уклада, проволоки, клинков.

С помощью новых мастеров он расширяет и механизует проволочное производство.

В 1719 году Геннин снова едет за границу для осмотра горных заводов и «составления моделей и планов».

После этой поездки Геннин приступает к коренному переустройству Олонецких заводов и введению на них иностранной техники.

«Августа 19 дня,—сообщает Геннин адмиралу Апраксину в 1720 году,—прибыли на Петровские заводы мастера, которых вывез я из Саксонии и из прочих мест. И до прибытия их построил я новую плотину, где их мануфактуры будут водою действовать, и ныне строим машины, а имянно: в первой будем белую жечь делать и бить, в другой — стволы фузейные водою без людей сверлить, в третьей — стволы точить, в четвертой — сталь делать против заморского [из] здешнего плохого корельского уклада, который прежде сего к такому делу был негоден, в пятой—якоря водою... будет вместо сваривать и мехи дуть водою без людей». У всех этих дел, подчеркивает Геннин, «прежде сего многолюдно работников было».

«Сделаем то все строение с поспешением, и надеюся достроить от сего числа впредь в два месяца».

Из Олонца Геннин помогает Уральским заводам вводить новую технику.

В 1716 году он посылает с Петровского завода на Невьянский завод Демидова подштурмана Федора Казанцева «для доменного дела и пушечного литья». Этот мастер построил там домну «по английской пропорции» и «меха уставил и в ход пустил».

Туда же был направлен Генниным и другой специалист — дощатый мастер Плечов «для научения дощатого дела тамошних мастеров». Плечов обучил демидовских рабочих своему искусству.

Через год оба мастера вернулись обратно в Олонец.

В 1721 году Геннину поручили постройку Сестрорецкого оружейного завода. Он занялся этим делом, продолжая в то же время руководить Олонецкими заводами.

Вслед за тем ему дают еще одно задание: разработать проект «коммуникации судовому водою хождению» между рекой Москвой и Волгой.

Геннин произвел изыскания и составил проект. Но дальше предварительных изысканий дело при Петре I не пошло. После же Петра I мысль о постройке канала была совершенно забыта. Для царской России грандиозная проблема соединения Волги с Москвой была неразрешима.

В марте 1722 года Геннин получает новое назначение. Его посылают на Урал управлять горными заводами. Эти заводы находились тогда в весьма запущенном состоянии.

Промышленная отсталость царской России была велика. Наблюдались иногда поразительные явления. Московское государство, обладавшее значительными запасами железной руды, вечно нуждалось в железе; этот металл был в стране дефицитным и весьма дорогим продуктом.

Существовавшее уже издавна в разных местах страны мелкое, главным образом крестьянское производство железа в сыродутных горнах ни количеством, ни качеством не удовлетворяло потребностей казны и внутреннего спроса. Развиваться в условиях феодальной эксплуатации крестьянское производство не могло. Приходилось покупать железо за границей.

В 1629 году казна выписала 25 тысяч пудов прутowego железа из Швеции. За пуд железа заплатили по 21 алтыну 4 деньги. Это была очень высокая цена: пуд железа обошелся свыше 5,5 золотых рублей.

Из-за границы везли также разные железные, медные и стальные изделия и большую часть оружия и снарядов.

Между тем, потребности московского правительства из металле главным образом для военных целей растут. Увеличивается также спрос на металлы на внутреннем рынке страны. Это вызывает возникновение крупной металлургической промышленности.

С 30-х годов XVII века начинается во внутренних районах России постройка горных заводов. Сперва их устраивают в центральных уездах страны, а затем на севере. Заводы строят казна и частные предприниматели, главным образом иностранцы, переехавшие в Россию — Виннус, Марселис, Акема, Меллер, Бутенант, — и некоторые русские феодалы. Но в руках последних заводы шли плохо, лучше работали заводы иностранных предпринимателей.

Однако развитие металлургической промышленности в царской России в течение многих десятилетий шло весьма медленно. Несмотря на устройство своих заводов Россия продолжала выписывать часть железа из-за границы в течение всего XVII века, а медь выписывали иногда и в первой четверти XVIII века.

Еще несколько ранее, чем во внутренней России, начинают строить заводы в колониях — на Урале и в Сибири. Но там дело долго шло плохо. У московского правительства не оказалось ни достаточных средств, ни умения, чтобы освоить рудные богатства далекого Урала. Отсталость царской России проявилась здесь весьма ярко. Организационное и техническое неумение феодалов и свойственный им хищнический способ формирования рабочих кадров для заводов вели к неудачам на Востоке.

Постройку заводов правительство поручало чаще всего не сведущим в металлургическом деле воеводам. Специалистов горного дела и опытных мастеров-металлургов, которых тогда приглашали из-за границы хотя и в небольшом количестве, феодалы удерживали главным образом на заводах внутренней России. На Урал их посылали редко и немного. Но даже и те мастера, которые туда направлялись, иногда отзывались обратно и посылались на другую работу, как, например, это было с участниками экспедиции Светешникова и Ариста Петцольда. К первым железным заводам на Востоке европейская техника — «доменный вододействуемый завод» (мануфактура) — не была применена. Первые — Уральский и Сибирский (в Томске) — заводы представляли собой простую кооперацию — объединение отдельных плавильных горнов, которые вряд ли чем отличались от обычных крестьянских домниц.

Но и такая простая кооперация не удалась. Не удалась потому, что на Востоке недостаточна была еще та база, на которой феодалы стремились строить крупную промышленность, — крепостная крестьянская масса.

В середине 20-х годов XVII века московское правительство пытается построить железный завод в Томске. Томские воеводы еще в 1622 году сообщили в Москву об удачном опыте с плавкой железной руды, найденной томским кузнецом вблизи города. Из Москвы прислали указ — построить завод. Однако из этой попытки ничего не вышло. Томские воеводы не прочь были объяснить неудачу тем, что там оказалась нехватка руды. Но дело было не в руде, которая возле города все же имела, а в том, что у феодалов там не оказалось обычной для них базы для работы завода — крепостных рабочих рук.

Томским воеводам для работ приходилось за отсутствием крепостного труда нанимать вольнонаемных рабочих — «гулящих» людей по вольным ценам на труд. Этот вольнонаемный труд обходился много дороже принудительного. Но строить заводы на вольнонаемном труде феодалы не собирались. Они стремились использовать принудительный даровой труд. Это они и пытались осуществить, приступив в 1629 году к постройке перового завода на Урале — Ницинского.

Ницинский завод на восточном склоне Урала (по реке Нице) царские воеводы построили в 1631 году. На нем не было доменной плавки. Руду на железо плавил в сыродутных горнах. Но первый уральский завод проработал недолго. В 1637 году он сгорел. Его восстановили. Но вскоре завод пришел в упадок.

Причина малоуспешности завода заключалась в той хищнической политике формирования рабочих кадров, которую применял царизм, строя заводы. Для такой политики почва на Урале еще не была вполне готова. Только через 70—80 лет феодалам удалось построить там горную промышленность на крепостном труде.

Правда, на Урале в 20—30-е годы XVII века крепостной контингент уже имелся. Это были пашенные крестьяне, работавшие на «десятинной пашне», иными словами — на государственной барщине.

На эту рабочую силу и рассчитывали феодалы, строя первый уральский завод. Но эти государственные крепостные — пашенные крестьяне—еще не были сжаты феодалами-крепостниками со всех сторон так, как это было с их потомками через 70—80 лет.

У них имелась еще возможность уходить от царских воевод «разными дорогами», когда те усиливали крепостной гнет. Это пашенные крестьяне и проделывали всякий раз, когда царские воеводы пытались превратить их в крепостных заводских рабочих.

Рабочую силу «к железному делу в деловые люди» та Ницинский завод царским воеводам получить оказалось нелегко. Пашенные крестьяне. Невьянской и Тагильской слобод, как только воеводы набирали их «в деловые люди железного дела», пускались в бег.

Воеводы вместо беглецов начинали набирать в крепостные рабочие новых пашенных крестьян. Но и новые рабочие на заводе не задерживались и разбегались «разными дорогами».

Дело дошло до того, что стали разбегаться и те пашенные крестьяне, среди которых воеводы только собирались производить новые наборы рабочих к железному заводу.

В начале 30-х годов XVII века местные власти опасались уже массового бегства, отчего и государева пашня и государево железное дело грозили совершенно запустеть, а оставшиеся на своих местах крестьяне перешли к открытому неповиновению.

Так крестьяне протестовали против увеличения гнета эксплуатации, против попыток прикрепить их к заводам, представлявшим собой настоящую каторгу.

Второй завод на Урале построили медный, но и он вскоре запустел. В 30-е годы XVII века экспедиция стольника Стрешнева нашла медную руду на реке Каме в Соликамском уезде. Тогда туда были посланы московский гость Надей Светешников и немец-рудознатец Арист Петцольд с пятнадцатью иностранными рабочими. В 1635 году они устроили на реке Камгорке Пыскорский медеплавильный завод. Медную руду для плавки привозили с Григорьевского рудника и других мест. Завод несколько лет находился в ведении казны. Впоследствии немецкие мастера были отозваны в Москву. Им поручили военно-саперные работы в войне с шведами. После немецких мастеров плавил здесь медь дворянин Богдан Шушин, а затем Тимофей Ладыгин и Юрий Телепнев с русскими мастеровыми людьми. По словам плавильщика Дмитрия Тумашева партия, работавшая после Шушина, выплавил и поставила в казну 889 пудов меди, из них 574 пуда по 2 рубля и 315 пудов по 3 рубля. В 1657 году этот медный завод был остановлен за «выработкой руды».

В 1669 году плавильщик Дмитрий Тумашев сообщил в Москву, что нашел железную руду «вверх Невьи реки, выше Красного поля», в Верхотурском уезде. Пробная плавка дала железа хорошего качества, «годное на всякое дело». Тогда в верховьях реки Невьи построили железоделательный завод. На этом заводе также еще не было доменной печи. И этот завод действовал недолго. В 1680 году он был остановлен.

Более успешно развивается в России строительство заводов в конце XVII и в начале XVIII века. В это время была сделана «своеобразная попытка выскочить из рамок отсталости».

«Когда Петр Великий, имея дело с более развитыми странами на Западе, лихорадочно строил заводы и фабрики для снабжения армии и усиления обороны страны, то это была своеобразная попытка выскочить из рамок отсталости. Вполне понятно, однако, что ни один из старых классов, ни феодальная аристократия, ни буржуазия, не мог разрешить задачу ликвидации отсталости нашей страны. Более того, эти классы не только не могли разрешить эту задачу, но они были неспособны даже поставить ее, эту задачу, в сколько-нибудь удовлетворительной форме» (Сталин).

При Петре I сильно выросла потребность в металле, шагнуло вперед и общее экономическое развитие страны. Петровское правительство обращает серьезное внимание на Урал, богатый рудами и лесами. Развивать строительство горных заводов на Урале было необходимо, так как в центре и на севере страны руда и лес быстро истощались. Уже в начале XVIII века в Туле, по словам современника, «леса отдалели, угля не стало, руда скудна». То же имело место и в Олонцеком крае на двадцать лет позже. В 20-е годы XVIII века Геннин писал, что при Олонецких заводах «лес уже отдалел и руда железная начала пресекатца».

В 1699 году петровское правительство издало указ: «в Верхотурском уезде на реках Тагиле и Невье, где сыскана железная руда, завести вновь железные заводы, а мастеровых людей взять с разных железных русских заводов по человеку или по два».

Постройку заводов, равно как и многие работы на этих заводах, петровское правительство возложило на крестьян, живших на Урале и в прилегающих к Уралу уездах.

Уральское крестьянство являлось даровой рабочей силой, с которой петровское правительство не стеснялось. Оно пускает в ход все меры принуждения и насилия, чтобы обеспечить заводы рабочими кадрами. Крестьян наряжали на заводские работы массами: брали столько, «сколько понадобится».

Много крестьянских селений было сразу приписано к строящимся заводам. Из этих селений силой, гнали крестьян на заводские работы. Там крестьяне должны были отрабатывать свои подати и недоимки казне. Приписные крестьяне массами гибли на тяжелых заводских работах, сельское хозяйство их приходило в упадок, но феодалов это мало беспокоило.

Руководство строительством заводов поручалось русским мастерам и иностранным специалистам, которых петровское правительство начало направлять на Урал. Так в конце 90-х годов XVII века на Урале работал «рудокопный мастер подполковник Л. Нейтер» который в 1697 году разыскал медную руду на реке Быме. В начале XVIII века на Урале был иностранный специалист-саксонец бергмейстер И. Близер, который «в разные губернии внутренние и в Сибирь для прииску рудного будучи неоднократно посылаем, лаче других познал, сколько много Россия изобилует всякого рода металлами, рудами».

В 1698 году на реке Нейве петровское правительство построило Федьковский железодельный завод. После постройки выяснилось, что место выбрано неудачно. Пришлось строить завод на другом месте.

Новый завод на реке Нейве — Невьянский — начали строить 23 апреля 1699 года. Завод этот строили долго.

Для постройки Невьянского завода пригнали крестьян из пятнадцати слобод. Присланы были на работы и верхотурские ямские охотники.

В 1700 году к строящемуся заводу приписали свыше 1 600 крестьян.

Строительство завода и работа на нем оказались для крестьян «несносной» тягостью и «великим разорением», как писал верхотурский воевода в 1701 году.

Постройку плотины, домны и молотовых фабрик поручили «садовнику Семену Викулину», который работал прежде на Павловском заводе в Московском уезде. Общий надзор за строительством был возложен на верхотурского сына боярского Михаила Бибикова.

В 1701 году на Невьянском заводе выстроили одну домну, два горна и один молот. Домна выплавляла в сутки в три выпуска всего лишь 124 пуда чугуна, т. е. немного более двух тонн.

Первый чугун выплавляли на заводе 15 декабря 1701 года, а первое железо выковали 8 января 1702 года. В первый раз из 14 пудов чугуна вышло 9 ½ пудов пруткового железа.

Для ведения производства в Невьянский завод прислали мастеров с нескольких заводов средней полосы России.

Новый завод недолго находился в руках казны. В 1702 году петровское правительство отдало Невьянский завод тульскому заводчику Никите Демидову Антуфьеву. Отдача только что построенного казной завода в частные, руки объяснялась тем, что «нерадением и многими сварами и крамолами приставников чинилась тому доброму и полезному делу остановка и уездным людям тягость... Иные дела делали нерадиво или несмысленно, и в том не токмо убытки, но и времени многая потеря и дальняго ради расстояния и прихотей ради тех приставников и многих ради их запросов опасно тому заводу совершеннаго разорения».

Почти одновременно с Невьянским заводом петровское правительство строит на реке Каменке, притоке Исети, доменный и литейный Каменский завод.

На постройку завода были взяты крестьяне Катайского и Колчеданского острогов и слобод Каменской, Камышевской и Багарядской. Эти селения приписали к новому заводу. Число крестьян, приписанных к заводу, было весьма значительно. По переписи 1722 года их насчитали 7 051 человек.

Руководство постройкой завода поручили плотинному мастеру Ермолаю Нехлюдову и тобольскому сыну боярскому Ивану Астраханцеву.

Сперва на заводе были выстроены лишь одна домна и молотовая. В декабре 1701 года получили первый чугун. Из него вылили два «можжера» и три пушки. Орудия были посланы в Москву, где получили полное одобрение. Чугун Каменского завода оказался самым пригодным для литья пушек. «Пушки [из него] лютца и на пробе стоят всех заводов лутчее» — так отзывались артиллеристы о качестве этого чугуна.

Для работ на новом заводе из Москвы направляют ряд мастеров.

В 1701 году сюда прислали оружейного мастера Никифора Пиленко, крестьянина помещиков Глебовых; с ним прибыло 49 рабочих для производства ружей, фузей и мушкетов.

Обучать каменских рабочих производству уклада прислали из Серпухова укладного мастера Якова Беляева.

Для литья пушек отправили на Каменский завод нанятого в Курляндии пушечного литейщика Эрика Депре. В 1702 году он вылил на заводе более 300 пушек.

В 1703 году приступили к расширению Каменского завода. Начали постройку второй домны «по заморскому образцу». Для постройки этой домны прибыли два пушечных мастера, нанятые в Англии, — Роберт Жартон и Вильям Панкурст.

Помимо домны на заводе построили еще «свирельную» для сверления пушек и вторую молотовую.

Тогда же был построен вспомогательный к доменному Верхний Каменский завод с двумя молотовыми фабриками. Строили его крестьяне приписанных к заводу селений. В 1720 году обе молотовые сгорели. Через год их восстановили.

В 1702 году казна начала постройку доменного и передельного завода на реке Уктусе, притоке Исети.

Строить завод нарядили крестьян из девяти слобод Тобольского и Верхотурского уездов.

В ноябре 1704 года постройку закончили. На заводе выстроили две домны, две молотовые, 21 избу для мастеровых и другие строения. Завод укрепили: в нем построили острог, обнесли палисадом и рогатками.

Вслед за тем на заводе были построены две «медеплавильные фабрики».

К Уктусскому заводу приписали шесть крестьянских селений. По переписи 1719 года крестьян мужского пола числилось при заводе 6 525 человек.

Уктусский завод в своем первоначальном виде проработал недолго. В апреле 1718 года он сгорел. Уцелело от пожара лишь небольшое число жилых строений. К 1720 году завод был восстановлен.

В 1703 году казна строит на реке Алапаихе, притоке Нейвы, Алапаевский завод.

На строительство завода нарядили крестьян из восьми слобод.

На заводе были построены две домны, две молотовые и «свирельня» для сверления пушек. Построили на заводе и медеплавильные печи.

Алапаевский завод так же, как и другие, получил большое количество даровой рабочей силы. К нему приписали крестьян пяти селений. В 1719 году в этих селениях числилось крестьян мужского пола 5 112 человек.

Строила казна в это время и другие заводы на Урале. Но они шли неудачно и работали недолго.

В 1704 году на реке Мазуевке начата была постройка Мазуевского молотового завода, оконченная в 1710 году. В следующем году на нем построили «медеплавильную фабрику». В 1712 году завод прекратил действие и возобновил работу в 1715 году, но не надолго. В 1722 году завод этот, находившийся в содержании у промышленника Огнева, выглядел весьма плачевно. Он «весь прогнил и провалился» и «требовал весь починки».

В 1712 году на реке Сылве выстроили Кунгурский медеплавильный завод. Этот завод также работал недолго. В 1718 году, он был приостановлен. Впоследствии оборудование этого завода было переброшено на Ягошихинский завод.

Наряду с казенным начинает развиваться на Урале частное строительство заводов.

Среди частных предпринимателей выделяется тульский заводчик Никита Демидов, которого петровское правительство снабдило большими льготами и привилегиями.

Невьяеский завод «со всеми строениями и припасами» и землями на 30 верст во все стороны был отдан Демидову на весьма выгодных для заводчика условиях. Демидов при получении завода ничего не заплатил. Лишь в дальнейшем на него возлагалась обязанность возратить казне ее расходы по строительству завода: «хотя не вдруг, а погодно». Мотивировалось это тем, что «из тех заводов пошел великий прибыльный источник, и из одной домны в два выпуска в сутки чугуна родится мало ее с 400 пудов, а в год, буде без помехи во весь год учнут обе домны дуть, выйдет на меньшую статью 260 000 пудов».

Возместил ли Демидов казне затраты ее на строительство завода — неизвестно. Судя по его отношению к правительству, от которого он утаивал пошлины с металла и подати с крестьян, можно думать, что заводчик постарался уклониться от возмещения расходов казны.

В то же время правительство, передавая завод Демидову, обеспечило заводчика казенными заказами. Его обязали ставить в казну железо, пушки, мортиры, фузеи, шпаги, тесаки, палаши, копья, латы, шишаки, проволоку, сталь и иные снасти. Казенные заказы оплачивались Демидову весьма щедро.

Кроме того казна снабдила Демидова даровой или почти даровой рабочей силой.

В 1703 году Петр I распорядился: «Никите Демидову для умножения железа и иных заводов и государевых припасов... приписать в работу и отдать Верхотурского уезда Аецкую, Краснопольскую слободы да монастырское Покровское село з деревнями и со всеми крестьяны з детьми и братьями и племянники и з землею и со всякими угоды». Вскоре последовал указ о новой приписке крестьян. Этими своими указами Петр I отдал Демидову к Невьянскому заводу около 2 500 крестьян обоого пола. Заводчик обязан был лишь вносить за крестьян подати в казну.

Эксплоатация труда приписных крестьян у Демидова не имела пределов. Уже в 1708 году невьянские крестьяне жаловались на Демидова. Крестьяне указывали, что за свой тяжелый труд они не получают от заводчика денег «неведомо для чего», вследствие этого они «от его, Акинфиева, налоги и непомерной изгони обнищали и всеконечно разорились», «а многие братья крестьяне разбрелись неведомо куда... и достальные от него разбредутся».

Так петровское правительство положило начало «демидовскому Уралу» с его беспредельной жестокостью, крепостным насилием и безмерной эксплуатацией крестьян и рабочих.

Получив завод, значительную рабочую силу и большие привилегии, Демидов начинает расширять производство. Он увеличивает оборудование Невьянского завода, строит вторую домну и пушечную «вертельную». Затем в первые три десятилетия XVIII века Никита Демидов вместе, с сыном Акинфием строят на Урале девять других заводов: Шуралинский (1716 г.), Бынговский (1718 г.), Верхнетагильский (1718 г.), Выйский (1721 г.), Нижнетагильский (1722 г.), Шайтанский (1726 г.), Черноисточинский (1728 г.), Суксунский (1728 г.) и Уткинский (1729 г.).

Начали строить заводы на Урале и другие предприниматели: Осокины, Строгановы, Тряпицын, Турчанинов, Вяземские, Небогатов.

Жестоко эксплуатируя приписных крестьян и заводских рабочих крепостных и вольнонаемных, Демидов быстро богатеет и расширяет свою власть и значение.

На Урале наряду со Строгановыми вырастает новый феодал, грозный и жестокий к своим рабочим и крестьянам, жадный и хищный по отношению к казне и соседям.

С казной и чиновниками Демидов считался мало. Он обкрадывал и обманывал казну: не платил ей пошлин, полагавшихся с чугуна и меди, вносил за приписных крестьян подати в неполном размере, переманивал на свои заводы мастеров и рабочих с казенных заводов, добывал самовольно медную руду на рудниках, принадлежавших казенному заводу, который сам испытывал недостаток в руде, оскорблял горных работников.

В 1722 году бергмейстер Блиэр жаловался, что Демидов чинит «противности» в делах казны и наносит «страмные на письмах и словах поношения и обиды». Все это сходило Демидову благополучно. Местная администрация боялась нового феодала, у которого в центре имелись сильные друзья-покровители.

Попытка обуздать Демидова не удалась и для представителя центральной власти, присланного на Урал.

Плохое состояние казенных заводов побудило учрежденную в 1719 году берг-коллегию направить на Урал капитана-поручика артиллерии В. Н. Татищева для приведения в лучшее состояние имевшихся там заводов и для открытия новых.

Прибыв на Урал в 1720 году, Татищев энергично принялся за приведение в порядок заводов. Вскоре он приступил к постройке нового завода на реке Исети и города Екатерининска. Однако Татищев недолго распоряжался на Урале. Его быстро выжил оттуда Демидов. Заботясь об интересах казны и казенных заводов, Татищев принял некоторые меры, направленные к обузданию хозяйничавшего на Урале заводчика. Демидов пожаловался на Татищева в Петербург. Жалоба подействовала. При содействии своих петербургских друзей и покровителей, которых Демидов щедро снабжал «подарками», он добился увольнения Татищева. В 1722 году Татищев выехал в Петербург. Татищева заменили Генниным.

В марте 1722 года велено было Геннину ехать на Урал. Указ Петра I был краткий и невнятный, как это часто бывало с его указами. Ни инструкций, ни средств, ни людей он не предусматривал. Пришлось Геннину самому напомнить об этом.

10 апреля в кабинет Петра I пошло от Геннина «доношение».

«Понеже указом... велено мне, — писал Геннин, — ехать для отправления некоторых... нужнейших дел на Сибирские заводы», то «надобна инструкция, по которой мне следовать».

Далее Геннин указывал, что необходимо предпринять ряд мер для того, чтобы подготовить успешную работу на Урале.

Геннин знал, что будет много противодействий в работе со стороны местной администрации и частных заводчиков. Поэтому в своем «доношении» он требовал широких полномочий.

«Чтоб я имел в Сибири полную мочь, дабы губернатор по моим требованиям не только преслушен ее был, но все то, что к строению заводов надобно, охотно и немедленно отправлял. Понеже отписываться, — пояснял он, — расстояние дальнее, а ежели за ево неотправлением в строении учинится медленность, чтоб на мне не спросилось».

Требовал Геннин и указа о «послушании» для Демидова.

«Ежели мне, — указывал Геннин, — понадобится к делам для укорности вспоможение от Никиты Демидова, мастера или какие припасы, чтоб в даче оного он был послушен. Понеже слышно мне, что он с заводов вашего величества лутчих меховых и других дел мастеров к себе подговорил, а без таких добрых мастеров дела отправлять невозможно».

Требовал также Геннин выдачи средств для оплаты мастеров и других расходов, а также уплаты жалованья ему самому, так как «оного ничего не получил». «А без жалованья мне с женой и с детьми пропитаться нечем», добавлял новый начальник Уральских заводов.

Поставил вопрос Геннин и о посылке на Урал лекаря.

«Понеже [я], — писал Геннин, — всегда грудью скорблю и, может быть, что без лекаря безвременно умру, того ради прошу не для меня, но для отправления... дел и для лечения будущих при мне нужнейших мастеровых людей, которые заскорбят, дать «лекаря с лекарством, ибо ежели оные в скорбях без лекаря внезапно умрут, то будет великая во всех делах остановка».

Инструкцию Геннину дали, но не сразу. Пришлось ему еще раз напомнить о ней новым «доношением» в кабинет Петра I.

Наконец 29 апреля инструкция Геннину была дана. В ней предписывалось:

«I. Ехать ему в Кунгурской, Верхотурской и Тобольской уезды, где есть наши железные и медные заводы. И железные заводы во всем исправить, а имянно пушечным литьем.

Также велеть там делать уклад, сталь, жесь и дощатое кровельное железо. И сделать для резания железа и для проволочного дела машины.

А которые похотят тому делу от партикулярных заводов учиться — и таких учить.

II. Медные заводы также во всем исправить и привести в доброе состояние и размножение.

III. Розыскать между Демидовым и Татищевым, также по всем делам Татищева, не маня ни для кого, и писать о том в сенат, также в берг-коллегию и к нам.

IV. Что надобно будет ко обоим заводам, каких деревень и земель, о том писать в сенат, откуда велели мы ко удовольствию тех заводов чинить немедленно резолюцию.

V. На первое время для строения и работ на те заводы людей и прочее, что к тому делу принадлежит, требовать от губернаторов и от воевод, о чем к ним даны вам послушные указы.

VI. На дачу жалованья мастеровым людям, которых велено тебе с собою взять, отпускается с вами денег на два года две тысячи восемьсот шестьдесят два рубля сорок восемь копеек да сверх того на чрезвычайные расходы тысяча рублей».

Отправляясь на Урал, Геннин забирает с собой ряд иностранных специалистов, а также русских мастеров, подмастерьев и учеников с Олонецких заводов и из Петербурга.

Снова с Олонецких заводов направляются на Урал лучшие работники исправлять старые заводы, строить новые и обучать производству уральцев.

Двадцать первого апреля 1722 года из Москвы на Олонецкие заводы к капитану Хвощинскому пошел указ: «выслать с Олонецких на Сибирские заводы мастеров с надсмотрщиком Головачевым для строения заводов на время».

Одновременно Геннин готовит также технические средства, необходимые для работ. Он требует от капитана Хвощинского послать из Олонца на Урал «машины с разными кругами, которыми железо режут», а также прокатную машину.

Надсмотрщику Головачеву было велено немедленно ехать на Урал с командированными туда работниками.

На Олонецких заводах занялись подбором специалистов и мастеров. Вскоре оттуда двинулась на Урал партия работников на 49 подводах.

Длинен и труден был тогда путь с Олонца до Кунгура. Лишь к осени партия добралась до Кунгура, потеряв в дороге трех человек.

Партия прибыла в Кунгур в таком составе: плавильного медного дела мастер саксонец Циммерман, плавильный подмастерье Конон Никитин, дощатый мастер Василий Шелех, подмастерье Тимофей Шелех, проволочный подмастерье саксонец Томас Меллер, русский ученик проволочного дела Калина Судин, дела белой жести мастер саксонец Ваплер, доменный подмастерье Максим Орловский, фурмовой подмастерье Панкрат Евтифеенз, укладные мастера Никита Укладников, Анкудин Баташев, стального дела подмастерье Питер Алексеев, колесник Антон Карпов, молотовой мастер Лорик Николаев, шпикарный подмастерье голландец Барент, машинный кузнец Василий Шуплецов, горных дел ученики Карп Васильев, Ермола Иванов, Степан Филиппов, Василий Ивотин.

«Объявляя» в Кунгуре горным властям состав прибывшей партии, надсмотрщик Головачев сообщил, что три человека, а именно машинный кузнец Наум Вичуров, колесник Антон Соболев да горных дел ученик Иван Ефремов «в пути на реке Каме умре».

Выпиской одной партии работников из Олонца Геннин не ограничился. Вскоре он отправляет в Олонец капитана Неандера, которому предписывает взять с Олонецких заводов «одного угольного мастера и одного подмастерья из самых добрых да якорного десятника Прасолунова».

Всем им было велено ехать на Урал немедленно, взяв с собой «солдат трех человек для оберегательства в пути».

В конце 1722 года Гениин вновь выписывает из Олонца «медных мастеровых людей». За ними едет мастер Циммерман.

Кроме того Геннин взял с собой на Урал маркшейдера Штифта из Бранденбургской земли, «которой искусство имел сверх того маркшейдерского дела и медеплавильному и гармахерскому делам», двух меховых и машинных мастеров Кайзеров из Ганноверской земли, лудильного мастера Готфрид Юнк Генеля из Саксонии. Кайзеры и Штифт до отъезда на Урал работали в Петербурге. Взял Геннин с собой на Урал и В. Н. Татищева «для очной ставки» с Демидовым.

Архиатер Блюментрост, ведавший Медицинской канцелярией, отправил с Генниным «на железные заводы для лечения от приключющихся болезней» его и мастеровых людей лекаря Иоганна Иосифа Спринцеля.

Подбирая работников для Урала, Геннин не забыл позаботиться и о своем заместителе. Возможно, что он предполагал пробыть там недолго.

11 апреля Геннин просит кабинет, «чтоб послан был отсель директор, искусный человек», который бы находился при нем на Уральских заводах и оставался там «по отбытии моем». «Понеже у меня, — писал он, — такого искусного человека нет и определить некого».

Источником для пополнения администрации у феодально-дворянского правительства была гвардия. Петр I распорядился назначить из гвардии «обер или унтер-офицера — искусного человека для принятия в Сибири — в Кунгурском, Верхотурском и Тобольском уездах — медных и железных заводов и по отбытии [Геннина] со оных заводов быть ему у содержания заводов и у отправления дел директором». На эту должность был назначен гвардии сержант Осип Украинцев.

Потребовал также Геннин дать ему на Урал и работников по делопроизводству — одного канцеляриста и одного молодого подьячего. Но двух деловодов в Москве для Урала не нашлось. Геннину дали только одного молодого подьячего, а другого велели взять на Уктусских заводах.

Направив на Урал одну партию мастеров из Олонца, Геннин с другой партией стал готовиться к отъезду из Москвы. Решено было ехать водой.

Никита Демидов приторговал у московского тяглеца Петра Матвеева для Геннина коломенку. Судно было почти исправно. Требовалось только конопатить коломенку «недели с две».

Создание и укрепление «национального государства помещиков и торговцев» (Сталин) дорого обошлись народу. Налоги, поборы, натуральные повинности, рекрутские наборы сыпались на крепостных крестьян и «мелких посадских людишек», как из рога изобилия.

Население страны нищало и разбегалось. Не было сил выносить гнет. Перепись 1710 года обнаружила исчезновение пятой части тяглых дворов в стране.

Голодные и преследуемые беглые образовывали разбойничьи шайки, которые бродили по всей стране.

Ездить по России тогда было небезопасно. «Лихие люди» нападали, грабили и убивали, мстя за свои обиды и разорение.

Петровские чиновники ездили по России, как по завоеванной стране—под охраной вооруженного конвоя.

В 1722 году от бергфохта Патрушева поступило «доношение». Патрушев жаловался: «послан [я] был в Саксонию для призвания горных людей, и что мог призвать, привез в Россию». Потом «послан я был в Олонецкой уезд для сыска серебряных и медных руд». Медную руду там сыскал и поехал к Москве. «И когда ехал с Олонца с плавленною медью к Москве, в пути, не доехав Углича, напали разбойники, били смертельным боем, голову порубили, правую ногу розшибли, ребра изломали».

Это был далеко не единичный случай.

В России нападали «лихие люди» из разоренного и угнетенного крепостного крестьянства и «мелких посадских людишек».

На Урале нападали башкиры, татары, всячески отбивавшиеся от наседавших колонизаторов — казны, феодалов, заводчиков, которые отбирали земли, отнимали имущество, кабелили и крепостили туземное население.

Геннин знал об опасностях переезда. Готовясь к отъезду, он потребовал от правительства боевых припасов и вооруженного конвоя «для охранения от воровских людей и башкирцев». Одновременно солдаты, которых требовал Геннин, должны были служить ему гребцами и посыльными по заводам и губерниям.

В мае 1722 года Геннин просил военную коллегия прислать ему двадцать человек солдат и одного унтер-офицера «с ружьем и с прочими воинскими солдатскими припасы» .

Военная коллегия сначала поскупилась. Исправных солдат мало. К тому же они нужны для персидской войны. Для охраны можно дать и поплоше, из рекрут, — рассудили в военной коллегии.

Геннину прислали двенадцать рекрут «без ружья и экзерциции необученных». Рекруты эти были совсем ненадежны: они сами «ходили под караулом».

Украинцев не принял рекрут и отослал их обратно.

Геннин тогда снова обратился в военную коллегия. Он писал:

«Послан указ из военной коллегии, чтоб дать мне солдат в гребцы до Казани из московского Коробова полку. И по тому указу прислали рекрут, которые не имеют ружья и экзерциции не знают и, почитай, сами ходят под караулом. И понеже со мною будет денежной и пороховой казны не малое число, того ради прошу... дать мне для охранения от воровских людей и для караулу солдат, экзерциции обученных, с ружьем и аммунициею. А от оных рекрут не токмо охранения, но более опасения иметь надобно».

Новое «доношение» помогло.

Геннину прислали десять солдат из Коробова полка «с ружьем». Они должны были сопровождать до Казани. А от Казани велено отправить с ним других двенадцать солдат «с ружьем до Сибири».

Солдат, хотя и с трудом, раздобыли. Но боевых припасов у них для переезда по своей стране было, по мнению Геннина, недостаточно.

Геннин начинает хлопотать о выдаче ему на дорогу боевых припасов. В июле 1722 года он пишет в берг-коллегия:

«Понеже ныне надлежит мне ехать в Сибирь... да со мною будет денежная... казна в дачю жалованья мастеровым людям и несколько мастеровых людей и солдат, [то] для охранения в пути той казны от воровских людей и башкирцев надобно мне 50 ручных гранат и трубок, пороху ручного один пуд, мушкетных 500 пуль, того ради берг-коллегия благоволила бы оные гранаты, порох и пули отпустить».

Вскоре Украинцев сообщил Геннину, что порох, гранаты с трубками и пули получены. Переезд на Урал петровского начальника горных заводов был подготовлен.

22 июля 1722 года Геннин со спутниками — техниками, мастерами, администраторами и солдатами — погрузились в коломенку и отправились на Урал. Переезд длился невероятно долго. До Кунгура плыли по рекам, «и хотя немалое попечение в пути имели, как бы наискорее поспешить и ехали денно и ночью, однакож наискорее 2 октября на Кунгур прибыть не успели». От Москвы до Кунгура путешественники ехали семьдесят два дня.

Геннин ехал на Урал не только строить заводы. Петр I поручил ему построить на Урале и крепость для охраны заводов.

Грозной и жестокой была на Урале, как и в других местах, царская колонизация.

Была и другая колонизация—мирная для туземных народов. Но ее феодалы преследовали. На Восток шли колонисты иного рода, чем феодалы и их слуги. Сюда бежали из Московского государства крепостные крестьяне и холопы, не выдержавшие гнета феодалов-крепостников, раскольники, стрельцы, стремившиеся избежать расправы петровского правительства, мелкие посадские люди, уходившие от поборов и расправ воевод и приказных людей. Сюда же бежали от московской кабалы тепляри, чуваша, вотяки, мордва.

Беглецы — крестьяне и другие «сходцы» — селились среди туземного населения. Вместе с ним «сходцы» поднимались против правительства и вместе с ним гибли от руки феодалов или же вновь попадали в ненавистную им крепостную неволю. Феодалы, казна, купцы, попы, царские служилые люди, заводчики не щадили туземцев.

На Урале, как и в других колониях, царские колонизаторы производили величайший захват земель и грабеж туземного населения.

В 1607 году вишерские вогуличи жаловались в Москву на верхотурских служилых людей, собиравших ясак, что берут с них эти сборщики сверх обычных пяти соболей еще по два соболя с человека, а кроме того берут с них «кормы и посулы велики, жен и детей емлют на постелю».

Вследствие того «многие вогуличи разбрелися розно», а тяжесть ясака упала на оставшихся, так как по московской практике за беглецов обязано было платить наличное население.

Прошло сто лет. В 1704 году назначенный воеводой Уфимской провинции Сергеев, явившись в Уфу, вызвал к себе башкирских старшин и устроил им грозную встречу. Путь к воеводскому дому он устлав пушками и строем вооруженных солдат, «и всех их, мирских людей, промеж таких храбростей» провел. Испуганные этим приемом башкирские старшины подарили грозному воеводе 22 лошади ценою в 409 рублей. Но это не удовлетворило Сергеева. Вскоре он выступил с военным отрядом для «осмотра» подвластной ему провинции.

Тяжел был для населения этот «осмотр» воеводы.

Башкиры и другие жители, как только получали известие о приближении воеводы, бросали жилища и вместе с женами и детьми уходили в леса и степи. «Много людей оттого померло, а пожитки их утратились».

Сергеев вернулся в Уфу и снова потребовал к себе башкирских старшин. Явились немногие.

Тогда рассвирепевший Сергеев приказал собрать в городе всякий народ с базаров, улиц, постоялых дворов, уездных и посадских людей.

Заперев собранных в крепкий огород, Сергеев расставил кругом караул, выкатил из воеводских погребов несколько бочек вина и меду и, «полржа в него зелья, неволею всех поил [даже тех], кто и век свой меду и вина не пивали, а ежели-де кто не станет пить, тех, бив палками, поил насильно, и они, напившись, лежали без памяти. И лежащих людей порохом палил, солому под ними огнем зажигал, на руки свечи прилеплял, иным в горсти насыпав пороху, огнем палил. Потом в тот же огород велел везти десять пушек и стрелял из них до вечера, стращал тем, что велит всех вешать и рубить». Так продержал их воевода с утренней зари до шестого часа ночи. «И как они, пьяные, лежали», Сергеев, расхаживая в то время по огороду, «подходил ко всякому, и, держа против солнца зеркало, рожи и головы им жег, и который тронется, тех еще поил, чтобы поморить». Так рассказывали башкиры присланным в 1720 году следователям. Этими пытками уфимский воевода добивался от башкир «сказки о выдаче его императорскому величеству пяти тысяч лошадей да тысячи беглых людей». Измученные башкиры дали «сказки» «по неволе».

Народы Урала сопротивлялись царской колонизации как только могли. Много раз Урал был охвачен пожаром восстаний. Да и в «мирные годы» туземцы пытались бороться. Отзвуком этой борьбы было уничтожение ими в 1718 году Полевского рудника и сопротивление их в последующие годы, о чем рассказывает в своей книге Геннин.

Немудрено, что заводы строили, как крепости. Их обносили палисадами, обваливали валами, окапывали рвами, сооружали бастионы и ставили на них пушки. Наряду с этим строили «шанцы» и крепости.

Такое задание получил от Петра I и Геннин. 26 июня 1722 года Геннин, готовясь к отъезду, сообщил в сенат: «о строении крепости, хотя в инструкции не изъявлено, однакож от его императорского величества именное и изустное повеление о том мне было».

В инструкции об этом не писали, так как не хотели разглашать дела. О постройке крепости Геннин получил отдельный указ из сената, который предписывал: «в Сибири при Уктусских медных и железных заводах, где берется медная и железная руды, для охранения оных заводов крепость, где быть пристойна, осмотреть, и о строении снесшись с берг-коллегией, учинить по указу».

Но еще до отъезда Геннин получил от берг-коллегии точные и подробные указания. Берг-коллегия устроила с Генниным специальное совещание, на котором царские горные чины без всяких стеснений договорились и о постройке крепости и о захвате башкирских земель и о том, как представить это дело башкирам.

Геннин занес в свой дневник указ берг-коллегии, в котором между прочим говорилось: «берг-коллегия, как о строении для заводов крепости и поселения деревень, говоря с тобою, генералом мазором, так и о взятии земель башкирцев положили и в сенат определили... написать, что по прежнему берг-коллегии мнению заводы завести, где башкирцы своею землею называют, конечно, надобно. А от набегов башкирцев для охранения тех заводов вам, господину генералу мазору, по приезде своем, где за благо усмотрите, быть шанцу или крепости, и какими людьми ее строить и содержать и деревень поселить, о том... писать в берг-коллегию немедленно... А о землях, где тем заводом и крепости быть и деревни селить, посланы указы на Уфу к воеводе из сената, чтоб он им, башкирцам, объявил, что те земли старинные государевы и в жалованных грамотах написаны имянна Строгоновым... и для того бы они в те земли не вступали и помешания заводам никакого не чинили». Воевода, писалось в бергколлежском указе, должен был говорить с башкирцами хитро: «а в том указе ему, воеводе, написать, чтоб он им [башкирам] говорил, что на тех землях будет заводить заводы и поселять деревни, а [о] крепости, чтоб знать им не давать, дабы тем к злобе и противности не привесть».

В бергколлежском указе роли распределены были точно и ясно: Геннин строит крепости, воеводы надувают башкир.

Геннин, «получив задание, сообщил сенату, что строить крепость он «всеусердно рад». Он просил лишь ввиду значительных одновременных работ по постройке заводов и крепости увеличить штат посылаемых с ним работников на одного инженера, шесть человек «кондукторов из ученых» и одного «артиллерного офицера», которому быть при оной крепости и с которым послать «пушкарей, пороху и аммуниции, коликому числу быть надлежит».

Сенат, видимо, счел требование Геннина преувеличенным и ответа не дал. Через месяц Геннин сбавил требование и просил для строения крепости дать ему одного или двух кондукторов. Ему дали одного кондуктора из иностранцев — Петра Винтера, который и отправился вместе с Генниным на Урал.

Природные богатства Урала поразили Геннина. Таких богатств он нигде не видел. Реки, леса, руда — здесь «в превеликом изобилии», писал он.

Железные руды, рассказывает Геннин, лежат «великими обрывными гнездами» и находятся почти на поверхности земли.

«С малым трудом, без бурования и без стрельбы порохом, но кирками и ломами» добывается здесь руда «великими штуками».

Руда превосходная. «Оные же руды весьма преизрядны и прибыточны в плавлении «а железо». Они развариваются в горну жидко «и так плод из себя дают богато, что из ста пуд выходит пятьдесят пуд чюгуиа».

Эти руды «не в пример юлонецким», которые «яко вохра мелкая на верху под дерном находитца и садитца от марциальных вод». Олонецкие руды к плавлению тверды: «в четверы сутки в горну скопитца токмо 200 пуд чюгуна) из руды», и чугуна из нее выводит «четвертая доля». Из уральских же руд «в сутки копитца в порну по 260 пуд и более, и тако в четверы сутки придет чюгуна 1 040 пуд, а руды пройдет около 2 000 пуд».

Уральское железо — высокого качества. «А из железной (руды,—сообщал Геннин,— учинил я пробу с олонецким мастером, и явилось то железо плотно и без жил, а такое мягкое, что не возможно было переломить, и так чисто, что я такого еще не видал». И понеже мне сказывали, что «у башкирцов есть такое железо, что из студеного куют стрелы, и, я чаю, то [и есть] сие железо».

Остальные условия, по словам Геннина, были также благоприятны для развития металлургической промышленности: рабочие руки дешевы, продовольствие недорого.

Между тем казенные заводы в худом состоянии и работают плохо.

Эти казенные заводы произвели на Геннина удручающее впечатление.

«А на государевы заводы, — писал он Апраксину, — сожалительно смотреть, что оные здесь заранее в добрый порядок не произведены. Понеже... таковы места, что рек, руд, лесов, где быть заводам, довольно. И работники дешевы, также и харч не дорог, а не так, как на Олонце». Однако эти заводы «весьма ныне в худом порядке: первое — не в удобном месте построены и за умалением воды много прогулу бывает, второе — припасов мало, третье — мастера самые бездельные и необученные».

Заводы были один другого хуже.

На Каменском заводе, сообщал Геннин, «строение заводское и протчее... весьма ветхое, так что иное и обвалилось и в худом состоянии и действии». Домны здесь сделаны «ненадлежащею пройорциею», и железо куется «не весьма надлежащею добротою». В таком плачевном состоянии завод находился уже не мало лет. Тобольские власти, в ведении

которых быц (Камеойсий завод, довели его почти до полного развала. «О Каменных заводах слышно,— писал Татищев в 1721 году,— что от непризрения они весьма развалились и мастера разбежались».

Осмотрел Геннин Алапаевский завод—та же картина. Домна на нем «строена не по прямой пропорции»; «сыпь руд» в нее производится не такая, как надлежит, с добрыми рудами идет и плохая» называемая суховская, которая «весьма тверда и кремниста». От этого чугун «твердой и домнам не без повреждения», да и выплавляется «оного чугуна мало». И от этого «и от других непорядков»ковка железа «за незнанием в том практики» сибирских управителей— «не в совершенном исправлении».

Отправился Геннин на Уктусские заводы и «застал оные заводы в ненадлежащем действии и исправности», на заводе «за молостию реки скудно» водою. И здесь домна плоха и железо куется неважное.

Заводы настолько оказались неисправными, что не смогли даже приступить к выполнению наряда, присланного берг-коллегией, на литье пушек для артиллерии.

Получив наряд, Геннин 17 декабря 1722 года сообщал в Петербург: «понеже... Уктусские и Алапаевские заводы построены весьма не в удобном месте и за умалением воды простою или прогулу бывает много, домны стоят, и из оных пушки лить без исправки до будущей весны невозможно».

Лучшее впечатление произвели на Геннина демидовские заводы, впрочем, не все.

«Прибыв декабря первого числа, — сообщал он,— Демидова старые и новые заводы осмотрел». Они «в хорошем весьма порядке и в самых лучших местах построены».

Но хороши были только железные заводы Демидова. Медные заводы и у него были плохи.

«На медные его же, Демидова, заводы я... для осмотру ездил, и явилось его медное дело негодно».

Таковы были впечатления Геннина от осмотра Уральских заводов.

Поразила Геннина и уральская администрация.

Петровская администрация славилась своим произволом и злоупотреблениями. Насилие и угнетение населения, казнокрадство и взяточничество достигли небывалых размеров. Грабеж казны и населения шел сверху донизу.

«Мы все ворует, только один больше и приметнее, чем другой», признавался генерал-прокурор Ягужинский, высший сановник в империи—«око государево в сенате».

Современники подсчитывали, что из ста податных рублей, собранных для казны, только тридцать рублей попадали по назначению, а остальные деньги застревали по пути в карманах чиновников.

Угнетение и разорение населения губернаторами, воеводами, ландратами, судьями, бургомистрами, подьячими, и разными другими петровскими чиновниками было повальное.

«Судьи и подьячие — хуже воров и разбойников, которым они потакают», говорил петровский публицист из крестьян Посошков.

Губернаторы и судьи «смело грабят», подтверждали современники.

«Пакости и разорение» населения петровскими чиновниками на окраинах и в колониях процветали еще в большей степени, чем в центре страны. Сибирские власти стояли в первом ряду казнокрадов и грабителей. Губернатор Сибири, в состав которой входил тогда Урал, князь Гагарин, бывший ранее московским комендантом, воровал и грабил так безудержно и нагло, что попал на виселицу. Петербургского вице-губернатора Корсакова и двух сенаторов, князя Волконского и Опухтина, соратников главного казнокрада — князя Меншикова — пришлось публично сечь кнутом.

Всюду видна, писал Геннин, «злая пакость, крестьянам бедным разорение от судей, и в городех...и слободах зело тягостно» от управителей и «без охранения».

Едва только Геннин появился на Урале, как со всех сторон посыпались ему жалобы и «доношения».

Отставной солдат Иван Казанцев указывал, что подьячий Кунгурской канцелярии Семен Кадешников в 1720 году по весне взял себе «из государевых денег» тайным образом 60 рублей, а «с уезду собрал двойные деньги и те взятые ис казны деньги возвратил назад, а до стальные, собранные в другой раз, куда девал» — неизвестно.

Он же, Семен Кадешников, при переписи «утаил в Кунгуре на посаде» двадцать жилых «дворов и бань», а в Кунгурском уезде утаил «дворов с тысячу, также и бань немалое число». «С тех, утаенных дворов», он, Кадешников, «всякие зборы и з бань оброчные деньги... збирает», а куда «употребляет или сам корыстится» — неизвестно.

Тяглое население Урала — крестьяне, и посадские люди — было обложено петровским правительством налогами и сборами сверх всякой меры.

Кунгурские уездные люди платили, по их словам, в казну такие сборы: «окладные» с двора—3 рубля 4 алтына с полуденьгой и полполуденьгой, «к городовому строению» — 9 алтын и полчетверти деньги, «на подряд генерального провианта»—по одному рублю, «за пустые дворы»—по 13 копеек с полушкой, «на канальное дело» — по две гривны с двора, «да против канального расположения» — по 4 алтына 2 деньги «с четухи», «на мостовое строение» — по 5 копеек с двора, «на ямскую гоньбу» — по 10 алтын с двора, «банные» — по 10 копеек с бани, «на отвоз и на отход по семи копеек с четухи будто по присланной за его рукою памяти», но таких денег он «збирать и раскладывать» не велел и «памяти» не подписывал.

Уральские власти пользовались всяким случаем, чтобы пограбить население. Перед самым приездом Геннина кунгурская администрация начала производить незаконный сбор денег с населения в подарок приезжающему начальнику заводов.

По этому поводу Геннин писал в указе 16 октября 1722 года: «ежели... кто учнет неуказные излишние зборы... раскладывать и збирать, будто бы мне, генерал маэору, или при мне обретающимся служилым мастеровым людем и канцелярским служителем в поднос, называя в почесть, и по таким запросам ничего не давать... и доносить... понеже те с миру собранные деньги и прочее ее токмо мне [не] потребны, но и другим при мне обретающимся под великим страхом брать запрещено».

Геннин расследовал на Урале дело Татищева с Демидовым и нашел, что Татищев поступал правильно и что Демидов выжид его с Урала, преследуя свои корыстные интересы в ущерб казне. Геннин) сообщил об этом Петру I.

Демидову, писал Геннин, «не очень мило», что казенные заводы «станут здесь цвеств, для того что он мог больше своего железа продавать и цену наложить, как хотел, и работники б вольные все к нему на заводы шли, а не [на] ваши. А понеже Татищев по приезде своим начал прибавлять или стараться», чтоб вновь строить казенные заводы, и хотел «по горной привилегии поступать о рубке лесов и обмежевать рудные места поряг дочно, и то ему [Демидову] также было досадно и не хотел то-то видеть, кто б ему о том указал». И хотя до Татищева казенные заводы были, «но комиссары, которые оные ведали, бездельничали много и от заводов плода, почитай, не было. А мужики от забалованных гагаринских комиссаров разорились, и Демидову от них помешательства не было и противиться ему не могли, а Демидов делал, что он желал». «Ему любо было», что на казенных заводах «мало работы было и [они] опустели». Кроме того ему («досадно было, что Татищев стал с него спрашивать от железа десятую долю». Татищев, подчеркивал Геннин, показался Демидову горд, старик [Демидов] «не залюбил с таким соседом жить и искал, как бы его от своего рубежа выжить, понеже и деньгами он не мог Татищева укупить», чтобы казенным заводам не быть. А до сего времени, отмечал Геннин, «никто не смел ему [Демидову], бояся его, слова выговорить, и он здесь поворачивал, как хотел». Объяснив подробно несостоятельность жалобы Демидова, Геннин просил Петра назначить Татищева, как наиболее сведущего и прилежного «к строению заводов» работника «обер-директором или обер-советником» на Уральские заводы вместо Украинцева, который «не смыслит сего дела». Петр I назначил Татищева советником от берг-коллегии в Сибирском обер-бергамте, но на Урале не оставил, а дал ему другое поручение. Он отправил Татищева, присланного Генниным в конце 1723 года в Петербург с отчетом о работе Уральских заводов, в Швецию «для призыва мастеров, потребных к горным и минеральным делам». На Урал при Петре I Татищев не вернулся.

Осмотр заводов определил практическую программу работы для Геннина.

«Ныне оные заводы мне надлежит исправить, а паче вновь в хороших местах построить и фабрики, которые мне велено в действо произвести, чтоб впредь прогулу за умалением воды не было, понеже я присмотрел положения мест изрядные, а припасы до С.-Петербурга и в протчие места в Россию ставить водою можно».

Геннин занялся поисками руды, постройкой новых и переустройством старых заводов.

Оживленная деятельность началась с приезда в Кунгур.

Во все концы уезда — погосты, острожки, села, татарские и черемисские четверти — повезли солдаты указы о вызове в Кунгур рудоискателей. За неявку Геннин угрожал «жестоким наказанием».

Не надеясь, что рудоискатели явятся сами, дали еще приказ капитану Берглину, ведавшему горное дело в Кунгуре, чтобы он собрал «всех рудоискателей, которые в уезде медные и железные руды отыскивают», а также железных промышленников по два человека с деревни «для рудных дел».

В Кунгуре занялись подсчетом, сколько в уезде имеется укладных мастеров и железных промышленников.

По данным капитана Берглина оказалось в уезде железных промышленников, которые руду копают и железо плавят, 239 человек, укладных мастеров — 13 человек, да несколько человек в Кунгуре.

Произвели также учет населения Кунгурского уезда «для раскладки потребного к заводскому строению».

Постепенно «в разные числа» стали прибывать в Кунгур рудоискатели. Руда, говорили они, есть во многих местах. Но не везде ее можно искать. Владельцы земли запрещают. От рудоискателей посыпались жалобы на Строгановых, запрещавших искать руду в их громадных вотчинах.

Рудоискатель усалец Иван Иванов сын Москва с товарищем заявили: «есть-де в вотчине баронов Строгановых та речке Шане медная руда, а взять-де они для пробы не могут, потому что приказчики-де ему, Ивану, с товарищем искать руду запрещают и держали их за караулом».

«А которые приказчики и в которых местах определены и живут, того не сказали», отмечает канцелярская запись.

Другой рудоискатель Никон Шаламов жаловался: «Нижнего Чусовогого острога вотчины баронов Строгановых конюх, а имя ево и прозвания не знает, сам третей, набежав, били его, рудоискателя, в лежачку березовым дубьем безвинно до полумертвия, выговаривая: ты-де рудосыщик, не ходи больше руды лежать. И хотели ево [Никона] бросить в воду и взяли

у него грабежом натруську ценою в 20 копеек, опояску в 4 копейки, огниво в 3 копейки». «И для такого их бою и угрозою» он, Никон, впредь руд искать ходит опасаетсяю.

Особенно усиленно искал Геннин медную руду.

В Кунгуре с барабанным боем объявили указ о копке и привозе медной руды. Указ предписывал: всем, кто знает, «где медные руды», копать или ловить и привозить в казну «сухую, а не сырую без опасения». За добычу медной руды Геннин обещал деньги, а за утайку—жестокое наказание. А кто будет утаивать руду и «те люди, яко преслушники указу, биты будут кнутом нещадно», грозил указ.

Указ этот разослали по веим погостам. Туда же послали образцы медных руд «с «надписанием у каждого сорта ярлыков, за которую руду сколько достоинств давать за пудовое число денег».

Произведя с мастером Циммерманом «большую пробу» мулинской медной руды, Геннин намечает постройку заводов на реке Ягошихе и Иргине. В октябре 1722 года с барабанным боем в Кунгуре объявили указ — кликали подрядчиков для поставки материалов и постройки зданий новых заводов: «надлежит построить на реке Егушихе и Иргине медные плавильные и для дела железа и стали двои заводы...» Всем, кто пожелает к строению тех заводов «кирпич и уголь ставить и анбары строить подрядом, и те б люди для подряду и договору о цене являлись в канцелярию ведомства г-на генерала мазора немедленно».

Обследовав железные руды в Кунгурском уезде, Геннин намечает постройку на реке Мазуевке нового доменного завода. Старый Мазуевский завод, равно как и «медные ручные плавильни» в Кунгуре, он признал никуда негодными. Они «в неудобном месте» сделаны «и совсем пропали», писал Геннин. Только от нарядов для работ на них «мужикам немалая была тягость». На Мазуевский завод направляются доменный мастер Федор Казанцев, молотовой Лоренс Николаев и машинист Кайзер для разработки проекта нового завода. Из железа этого завода Геннин предполагал изготавливать ружейные стволы и сталь. Впоследствии Геннин, найдя более удобные места, отказался от постройки этого завода.

Принимает Геннин меры и по охране лесов, необходимых для заводов.

Во все селения Геннин рассылает сотским и выборным указы, которые предписывает «всенародно» объявить и прибить у церковей, а священникам по воскресным и праздничным дням всем читать, чтоб «городовые обыватели, также и винные и железные промышленники и уездные крестьяне, татары и черемисы на дрова и на уголь употребляли леса из валежнику, а стоячего лесу» не рубили, а «как весь валежник употреблен будет», рубили б и стоячий лес, но только чтоб рубленое дерево «совсем без остатку обирали», а не только одно сучье... «А охотникам» для белок лесов «не рубить и не поджигать и не ронять...»

«Преслушникам» указ угрожал кнутам и вечной каторжной работой.

С мелкой промышленностью, распространенной издавна в ряде районов России, управлявшие страной феодалы-крепостники расправлялись весьма круто. Они боролись с ней не столько путем конкуренции, сколько прямым насилием — запретом мелким промышленникам заниматься своим производством.

Характерным примером этой политики феодалов является расправа Геннина — представителя крупной промышленности феодально-дворянского правительства — с мелкой крестьянской железной промышленностью на Урале.

В первой четверти XVIII века эта промышленность была довольно значительно распространена во многих районах Урала: близ Кунгура, Невьянска, Нижнего Тагила, Долматовского монастыря, Алапаевского завода и в других местах. Крестьяне-промышленники вырабатывали кричное и полосовое железо, а также уклад. Судя по десятине, которая взималась в 1720— 1722 годы с мелких промышленников Кунгурского уезда, можно определить минимальные размеры их производства. Крестьяне за это время выработали кричного железа 3 112 пудов, полосового— 203 пуда, уклада — 897 пудов.

Железные промышленники-крестьяне, собранные Генниным для опроса на Уктусском «съездем дворе», сообщили весьма интересные данные о своем производстве. Крестьяне сообщили Геннину, что «промышляют они железом, а имянно из железной руды крицы плавят в малых печах», некоторые же из них работают «звондой в малых же печах (домницах), а продают кричное железо пуд по гривне, а наперед (т. е. при получении ими вперед всей стоимости вырабатываемого на заказ железа) и по семи копеек. А в сутки,— показывали крестьяне,— выплавить можно по две и по полтрети крицы, а выходит всего крица по полтора пуда». У некоторых же при лучшей руде и лучших технических условиях крицы достигали двух пудов. Таким образом, суточная производительность у мелких промышленников достигала иногда 5 пудов на сумму 50 копеек. Такого высокого заработка не имел тогда ни один уральский рабочий на казенных и частных заводах. Работы свои эти промышленники вели не постоянно, а в свободное от крестьянских занятий время.

Руду они добывали вблизи тех деревень, где жили, в расстоянии от пяти до сорока верст. Руда перерабатывалась ими прямо в железо. Железо получалось хорошего качества — мягкое, шибкое. Спрос на это железо был постоянный. Его покупали крестьяне окрестных деревень, приезжали за ним из дальних зауральских селений, покупали это железо и управители строгановских вотчин.

Эта крестьянская железная промышленность, успешно развивавшаяся на Урале, была резко прервана представителем крупной промышленности феодально-дворянского правительства Генниным. Он издает в Кунгуре указ, которым запрещает мелким железным промышленникам-«мужикам» в малых печах крицы делать.

Вместо кричной работы, которой эти железные промышленники кормились, Геннин велел им «железную руду копать и нам к заводам продавать по указной цене». Геннин, конечно, не объяснил сам основных мотивов такой расправы с крестьянской промышленностью.

Указание, которое он приводит в своем дневнике, о том, что «во многих местах от мужиков руда выкопана и переплавлена по их неумоющему обыкновению в малых печах на крицы, на которую работу не мало руды и лесов тратят и весьма сожалительно на леса смотреть», конечно, не являлось основным мотивом запрета. Геннин ведь мог бы в таком случае запретить мужикам-промышленникам производить неправильную разработку руд и трату леса, но не уничтожать развитого промысла. В данном случае дело, конечно, было не только в этом. Руды и лесов на Урале достаточно было и для «мужиков» и для крупной промышленности. Но у феодалов было мало опытных рабочих на Уральских заводах и при той нищенской оплате труда и жестокой эксплуатации, какую они завели на своих заводах, к ним мелкие промышленники-мужики не пошли бы в рабочие, так как промысел их был очень выгоден.

Уральские железные промышленники были весьма ценны для строителя царских заводов на Урале как рабочая сила. Ведь это были опытные мастера своего дела. Геннин стремился получить таких работников для заводов. Поэтому он применил обычный для феодалов прием: разорить мелких промышленников, запретив им заниматься производством железа, и таким образом заставить их пойти «кормиться» на государевы заводы.

Уральская крестьянская железная промышленность была уничтожена феодалами путем прямого насилия.

В ноябре 1722 года Геннин отправился из Кунгура к Соли Камской.

Прибыв в Соликамскую провинцию, Геннин осматривает рудники, испытывает руды и выбирает места для постройки заводов.

Были осмотрены старые разработки возле деревни Григорьевка, где медь добывали в XVII веке, а затем бросили «за истощением руды».

Геннин вместе с бергсоветником Михаэлисом и бергмейстером Близром установили, что истощения руды здесь нет и что следует продолжать разработки. Горные люди, работавшие «в старинные годы», ошиблись, указывает Геннин. Они не знали, что такое флец (правильный пласт горной породы), «понеже они выбирали только тонкие слои» богатой руды, которая «толстотою в один, в два и до трех пальцев, а которые слои под тою богатою рудою толстотою в ладонь, тоне и толще, также и тот слой», который над богатой рудой «толстотою в два, в полтретьи и в три четверти аршина, за незнанием бросали, а в объявленных во обоих слоях кроме богатой более прибыли». Геннин отмечает, что в этом месте медной руды будет «на многие лета» и что «работать будет весело».

Он выбирает место для постройки в районе этой медной руды Пыскорского завода и назначает кондуктора Юдина и комиссара Попова «быть у строения» нового завода.

Вести строительство приходилось в трудных условиях. Воеводы и другие власти не всегда помotalи. Некоторые из них с требованиями Геннина не считались.

Наметив постройку Пыскорского завода, Геннин направил к воеводе Соликамской провинции полковнику князю Никите Вадбольскому и в ратушу бургомистрам указы: заготовить к строению зимним путем лес и прочие припасы, а также определить к работам мастеровых и работных людей.

Воевода указ получил и не выполнил. Весной 1723 года Украинцев сообщил, что воевода «в том строении не весьма помогает».

Тогда Геннин летом 1723 года направляет на постройку более авторитетное лицо—капитана В. Н. Татищева— и снова пишет воеводе.

Но и Татищев не справился с заданием, так как воевода не давал ни людей, ни материалов. Татищев начал строить «плавильный анбар» и починил старую плотину, но ее прорвало. «И тот завод тем летом за некоторым помешательством и невспоможением от воеводы людьми и в протчем не строен».

Геннин пожаловался на Вадбольского в Петербург и потребовал указа для воевод и губернаторов, чтоб они помогали строительству, а не мешали.

В 1723 году из Петербурга прислали указ: «ежели они, губернаторы и воеводы, в строении заводском вспоможения чинить не будут, а особливо буде чинить будут помешательство, то яко злодеи государству имеют штрафованы быть».

Указ пришел, но строить завод пришлось ехать самому Геннину с солдатами. В 1724 году Геннин, взяв с собой триста солдат Тобольского полка, «отправился на Пыскор сам».

Летом на реке Камгорке развернулись работы. Строили два плавильных завода — один вновь, а другой при старой плотине. Кроме того построили еще третью плотину «для запасной воды».

К заводам приписали 4 070 человек крестьян.

В 1723 году Геннин начинает постройку на реке Исети Екатеринбург—города-крепости и завода. Новый город должен был стать заводским центром и оплотом царской колонизации на среднем Урале.

Местоположение нового города-завода при встрече двух рек — Исети и Чусовой— было выбрано удачно. Его наметил еще Татищев. «Водяная коммуникация» по Чусовой связывала новый город с Петербургом, Москвой, Архангельском, а река Исеть — с зауральскими лесами и сибирскими городами.

«А веоной путь отсюда водою во всю Сибирь — Исетью, в Казань—Чусовой, к городу Архангельску — Камою вверх», писал в 1721 году в берг-коллегию Татищев, который начал уже тогда готовить материалы для постройки города-завода.

Прибыв на Урал, Геннин занялся подготовительными работами к постройке Екатеринбургского завода. Завод предполагался больших размеров: четыре домны и ряд других «фабрик».

В конце 1722 года Геннин приказывает комиссару Бурцеву составить смету: «коликое число к новостроющимся на Исете реке двум плотинам и при оных двум заводам... надобно всяких к тому припасов и колико ко оному строению плотников, кирпичников, каменщиков, кузнецов, столяров, оконечников, землеосцев леших и конных, и можно ль приписными слободами к старым заводам исправить, и которые слободы для содержания оных заводов приписать, и откуда довольное число работников достать, и что на заплату оным «и покупку припасов денег потребно».

Комиссар Бурцев сообщил, что для постройки такого завода необходимо на весь год плотников — 235, каменщиков и кирпичников— 140, кузнецов — 20, слесарей — 4, столяров — 2, оконечников — 2, работников пеших — 900, конных — 600. На плату рабочим и «а покупку всяких припасов требуется 30000 рублей. Работников следует взять из Сибирской губернии, а крестьян приписать из ближайших слобод Верхотурского уезда.

В конце декабря 1722 года с Уктусского завода от Геннина в Тобольск к сибирскому губернатору князю Черкасскому послано было несколько «промеморий». В них Геннин требовал выслать на строение новых заводов 30 000 рублей, приписать к заводу крестьянские слободы, прислать немедленно плотников, работников и «прочих художественников», направить «для строения вновь крепости» пятьсот солдат, доставить провиант—муку, овес и толокно и дать для заведывакия казной и материалами двух комиссаров.

Завод и крепость строили спешно. Ни людей, ни средств не жалели. На постройку была брошена значительная по тому времени рабочая сила — крестьяне ближайших дистриктов, рабочие и полк солдат, присланный из Тобольска.

Постройку начали в марте 1723 года. «Зачал я,— сообщал тогда Геннин в центр,—при реке Исети, где место сыскал лучше, воды довольно и лесов и руды на многие лета, — крепость и завод».

«А плотину, завод и мануфактуры строю крестьянами, которые приписаны к заводам из трех дворов по человеку».

«И для строения новых заводов, где будут разные железные и стальные мануфактуры», прибыл из Тобольска батальон солдат, «а другой батальон уже в марше... сюда».

Царский генерал и инженер боялся нападений татар и башкир. Поэтому вначале «для безопасности от беспокойного народа» была построена крепость: земляной вал с шестью бастиями, деревянные палисады, выкопан ров и поставлены рогатки.

В июне на постройке работало более тысячи крестьян, около 560 плотников, более 200 конных работников. В июле пригнали полторы тысячи (Крестьян пеших и пятьсот конных. Кроме того работал полк солдат, присланный из Тобольска, — 900 человек.

Геннин стремился закончить постройку в один год. Поэтому работы велись с страшным напряжением сил.

Работных людей не жалели и о них не заботились. На пропитание в счет заработка рабочим выдавали ржаную муку, смешанную с овсянкой и толокном. Палочная дисциплина, применявшаяся со всей жестокостью, выколачивала из работных людей последние силы. Рабочие гибли в большом количестве. Более сильные и смелые разбегались в разные стороны — на Волгу, на Южный Урал, в Сибирь. Бежали, не выдержав тяжести работ, и солдаты. Был момент на строительстве, когда Геннин остался почти в одиночестве.

Как солдаты, так и работники, пишет он, «сперва много от работы бегали», и дошло было до того, что его «в том пустом месте при строении едва не одного оставили, от чего не без опасности ему было от непостоянного Казачьей орды народа, башкирцов и татар, которые в близости жительство имели».

С беглыми Геннин расправлялся необычайно жестоко.

«Хотя жалования дается каждый месяц порядочно и безволочитно, также и провиант, одвдкоже бежало много ныне на воровство на Волгу», сообщал Геннин в Петербург. «И того ради я понужден был по учиненному кригсрехту, которые пойманы, перевесить, а тем, которые подговаривали бежать, и другие наказания учинить, и ежели не перестанут бегать, то и жесточе буду поступать», сообщал Геннин в Петербург.

На костях и крови рабочих людей, крестьян и солдат выросал царский город-завод на Урале. Его строили так, как строил Петр I со своими помощниками Петербург, Кронштадт, Рогервикский порт, Таганрогскую гавань, Ладожский канал, заводы и крепости. Сотни тысяч рабочих людей были уложены на этих строительствах.

«Порядочное жалованье», о котором писал Геннин, в действительности было весьма незначительным.

Солдаты, присланные из Тобольска «для бережи» и поставленные на работу, получали свое солдатское жалованье — по 11 алтын в месяц — всего 33 копейки. Правда, Геннин предлагал увеличить им плату на 3 копейки за рабочий день. Но сам сделать это не посмел, а написал Петру I с просьбой дать указ. Однако всероссийский император на такую прибавку не согласился. Он велел платить солдатам за работу сверх их солдатского жалованья лишь по три деньги в день, т. е. по полторы копейки.

Весьма мало зарабатывали и приписные крестьяне. «А за работу им зачитается за подать по два гроша на день человеку. А доимки на них много, а платить деньгами не могут».

Два гроша в день в зачет подати и мука, смешанная с толокном, на пропитание, — вот и все, что получали работавшие на постройке крестьяне.

К осени 1723 года в Екатеринбурге закончили постройку плотины. «Оная плотина слишком 100 сажень длины, 4 сажени вышины, а заложен фундамент ей 37 сажень толстоты, а на верху, 25 сажень». Закончив плотину, спешно занялись постройкой домен и разных «фабрик».

Домны на заводе поставили «большие». В сутки они давали до 270 пудов чугуна — вдвое более, чем старые домны Уральских заводов.

Через год постройку доменного цеха и ряда «фабрик» закончили и завод пустили в работу.

В апреле 1724 года Геннин сообщал: «Екатеринбургские заводы и все фабрики в действе, а имянно: две домны, две молотовые, три досчатых молота, два беложестяных молота, укладная, стальная, железорезная, проволочная, пильная мельница, и еще скоро две молотовые поспеют в действо».

К Екатеринбургскому заводу для отправления заводских работ были приписаны крестьяне пяти слобод: Камышловской, Красноярской, Пышминской, Тамакульской, Белослущкой. В них было 4 774 человека. Они обязаны были отрабатывать на заводе свой подушный оклад в размере 5 277 рублей 66 копеек.

На Екатеринбургском заводе новые «фабрики» продолжают строить и в следующие годы. Там построили в числе других медеплавильную «фабрику» с тремя печами, тремя горнами и одной толчеей, лабораторию и платный двор с разными машинами для печатания и резания платов.

В Мастерских Екатеринбургского завода Геннин ставит новые машины, привезенные с Олонецких заводов: плющильные и резальные станки для изготовления листового железа, сверлильные машины для обточка и сверления пушек. Строит он также на заводе и подъемную машину для подъема тяжестей.

В 1723 году в Екатеринбург было переведено из Уктусского завода «Сибирское высшее горное начальство». Геннин переименовал его в «Сибирский обербергамт». В нем он разрабатывает первый штат и инструкции для Уральских горных заводов.

Производство на заводе разделили на отдельные процессы, выполнявшиеся по разным цехам определенным числом рабочих. Каждому рабочему установили определенную норму выработки — «урок».

В своей рукописи Геннин дает подробное описание устройства и работы отдельных фабрик-цехов Екатеринбургского завода. Здесь он помещает и ряд инструкций, регулирующих производство.

В Екатеринбурге Геннин строит две школы: словесную и арифметическую. Впрочем, избы для школ не сразу были закончены: нечем было застеклить окна, и они стояли с бумажными оконницами. Велел Геннин устраивать подготовительные школы и по другим заводам.

Школы, указывал Геннин, нужны для того, чтобы возможно было комплектовать «из оных ко всем горным и заводским делам в мастерские люди и в протчие чины, також и в подьячие».

Но задачи школ этим не ограничивались. Они должны были воспитывать покорных рабов для феодалов. Школы должны начинать с обучения учеников «страха божия и всякого благочиния», внушала генниновская инструкция. Обучение и воспитание в страхе божьем и покорности начальству проводилось неуклонно. В воскресные и праздничные дни учителя обязаны всех учеников «для моления богу в церковь приводить без нетов и велеть им... читать книги друг за другом по очереди на вечерне, утрени и обедне и при том обучатца пения согласно». А кто не придет, тех учеников и учителей «штрафовать по указом без упушения».

В словесной школе обучали чтению и письму, а в арифметической, которая являлась высшей заводской школой, еще дополнительно: арифметике, геометрии, тригонометрии и рисованию.

Для укомплектования школ Геннин издал указ: собрать со всех заводов детей церковников и приказных служителей, мастерских, подмастерских и всех заводских жителей и обучать их читать, писать, арифметике, геометрии и черчению; но желанию родителей принимать в школу детей и других сословий.

Занятия в школе происходили круглый год с перерывом лишь на один месяц в самое темное время: декабрь — январь.

Контроль за посещением школ установили строгий. Велено было за первый день пропуска с родителей ученика брать штраф одну копейку, за второй — две, за третий — три.

Учителям «оплошным» и пьянствующим инструкция Геннина угрожала «вычетом денег, кованьем, работою и тому подобным».

Однако учебное дело шло плохо. Заводские школы почти бездействовали за отсутствием учеников и учителей. Несколько лучше шло дело в Екатеринбургской школе, находившейся под непосредственным надзором обербергамта.

Геннин строит на Урале ряд новых заводов. Одновременно перестраивает он и старые.

В 1724 году в Зауралье была сильная засуха. Геннину, который находился тогда на Пыскорском заводе, сообщили, что воды при Екатеринбургских заводах стало «зело мало» и что за сухой осеннею погодою «в зимнее время заводу остановка будет».

Получив это сообщение, Геннин распорядился: «для содержания, запасной воды к заводам Екатеринбургским» построить весной 1725 года еще одну плотину «вверх реки Исети».

В июле 1725 года приступили к постройке плотины длиною в 150 сажен, шириною—17 1/3 сажени и вышиною — 4 1/3 сажени. К зиме плотину закончили. Когда заперли «плотинный вешняк», запруженная река широко разлилась, и «учинилось озеро длиною 15 верст». «И от того озера и запасной в нем воды Екатеринбургские все фабрики... всегда в действии».

При плотине Геннин решил построить молотовый завод и три «фабрики с шестью молотами».

В 1726 году стали строить завод «вольными людьми и бобылями и колодниками».

Вольные работники и бобыли получали по 5 копеек в день, а конные — по 10 копеек. Колодникам платили по 3 копейки. В ноябре 1726 года Верхне-Исетский завод приступил к работе.

Воды нехватало и другому заводу — Уктусскому. Там еще до приезда Геннина Михаэлис и Близр решили сделать вторую плотину «для воды в запас», а при ней построить небольшой завод «дляковки тонкого железа».

В 1722 году плотину построили, но неудачно. В следующем году весной «ту плотину промыло и пронесло».

Через два года плотину починили и приступили к постройке «молотовой фабрики» с двумя кричными и одним колотушечным молотом.

В апреле 1726 года Верхне-Уктусский завод был закончен и пущен в ход. Железо он делал из чугуна, который привозили с Нижне-Уктусского завода.

В 1724 году под руководством кондуктора Никифора Клеопина построили Полевский завод. А для того, чтобы «плотинное и заводское строение втуне оставлено не было», когда медные руды «переплавятца и пресекутся и вновь не сыщутся», Геннин распорядился построить на этом заводе домну для плавки железа, понеже, писал он, при тех местах «железных руд, также лесов и воды имеетца довольно».

В мае 1723 года начата была постройка Ягошихинского медеплавильного завода. Руководили постройкой завода «шведской нации» капитан Берглин и старший плавильный мастер Циммерман. При закладке был капитан Татищев.

Строить завод пригнали крестьян из разных сел и деревень Кунгурского уезда. Нанимали и вольнонаемных людей.

К заводу приписали два села — Кыласовское и Комарово — с деревнями. В них было 735 крестьян.

В январе 1724 года постройку Ягошихинского завода закончили.

В 1732 году под руководством гиттенфервальтера Игнатия Юдина с товарищами начато было строительство Сысертского завода — плотины, домны, молотовых, кузницы.

Строили завод приписные крестьяне Крутихинского дистрикта.

Завод «для безопасности от набегов беспокойного народа башкирского» обнесли «палисадной крепостью».

В следующем году завод был закончен и начал работу.

Были и неудачи.

В 1723 году Геннин приказал верхотурскому воеводе Алексею Беклемишеву и верхотурскому жителю из шведских пленных компанейщику Петру Худякову построить на реке Ляле плотину и медный завод. В том же году началась постройка завода. Строили его верхотурские подгородные люди и крестьяне.

В 1724 году постройку окончили. В июле этого года пущены в ход плавильные печи, и «руда зачалась плавитца в роштейн».

К заводу приписали крестьян из разных деревень Верхотурского уезда в количестве 412 человек мужского пола.

Однако в 1727 году «руда пресекалась». От этого Геннину «немалая была печаль, что он такие заводы с немалым иждивением строил втуне, ибо медные руды пресекались в малом времени».

Геннин, чтобы «заводы втуне не стояли», попытался организовать на Лялинском заводе другие производства.

Сперва учинил он «на том заводе стеклянную фабрику, понеже при нем такой мастер был». Но производство стекла не наладилось: «стекло в посуде делалось плохо и кропкое». Обходилось оно дорого.

Тогда Геннин «обратил ту фабрику в поташное дело». Но и новое производство не пошло. Берг-коллегия не согласилась на производство поташа «за дальностию и неспособностию коммуникации».

Геннин попробовал также перевести завод на производство купороса. Началось на заводе «купоросное варение», но тоже неудачно.

В 1727 году «за пресечением тамо руд и за малым от оногo прибытком» велено было «купоросных варельщиков и посуду» перевести на Полевский завод.

Всего завод изготовил посуды на 223 рубля, поташа на 132 рубля и купоросу на 1 854 рубля.

Завод дал убытку 1 352 рубля 367/16 копеек.

Снова начались усиленные поиски медной руды в окрестностях завода.

В 1729 году нашли надежное месторождение медной руды на Конжаковском руднике. На заводе вновь начали плавку меди.

«А добываетца оная [руда] в одно летнее время токмо с майя по сентябрь, а в другое, яко вешнее, осеннее и зимнее время за великими снегами и за великою ж и нестерпимою стужею работать на том руднике не можно». Тогда горных работников определяли на иные работы: рубку дров, заготовку угля и прочее.

Для пополнения заводов рабочей силой Геннин шел по обычному для феодалов-крепостников пути. Он усиленно добивался приписки к заводам государственных крестьян, являвшихся даровой силой.

Крестьяне вели работу по строительству заводов, для действующих же заводов они заготавливали лес, рубили дрова, выжигали уголь, добывали руду. Производили крестьяне и многие другие вспомогательные работы по заводам и рудникам. Из них же набирались рабочие для пополнения кадров в основных цехах заводов. Кроме того Геннин брал на заводы «гулящих», беглых людей, раскольников, ссыльных. Кое-где работали пленные шведы.

Приписные крестьяне обрабатывали на заводах подушную и оброчную подати. Петровское правительство установило размер этих податей для государственных крестьян в 1 рубль 10 копеек с каждой души мужского пола, записанной в ревизию, хотя бы эта душа была в момент ревизии (переписи податного населения) в возрасте одного дня. Обложили податью все ревизские души. Но не все ревизские души были в состоянии работать. Фактически обработка подати за все число ревизских душ ложилась на крестьян, годных к работе. Им приходилось обрабатывать на заводах много больше, чем указанная сумма: они обрабатывали подать не только за себя, но и за малолетних, за престарелых, за больных, за оставшихся дома для хозяйства, за беглых, за взятых в солдаты, за умерших. Приходилось также обрабатывать не только подати, но и недоимки по ним.

Налагались иногда «а крестьян и такие работы для заводов, какие в подать не зачитывались. Наряду с этим приписные крестьяне выполняли и другие государственные повинности, наложенные на податное население.

Плата за работу приписным крестьянам была установлена низкая. В 1733 году крестьяне Арамашевской и Невьянской слобод, приписанные к Алапаевскому заводу, жаловались Геннину. «Работаем мы, — писали жалобщики, — на Алапаевских заводах Арамашевской и Невьянской слобод все крестьяне, а имянно: у кучной кладки и осыпки и ломки, и уголь возим, и дрова рубим... а зачета есть [за эту работу] и то малое число. Також и при здешних заводах [и] в Горном щите, что положено на нас на вышеозначенные слободы, у тритцати двух изб [работали], и на Уткинской пристани делали государев двор, и десятинную пашню пашем, и делаем дощеники для сплавки... десятинного хлеба в Тобольск, да мы ж возим с Алапаевских заводов на Ирбицкую ярмарку для продажи железоза, и за оное зачету ничего нет. Да мы ж гоняем ямскую гоньбу во все стороны против других слобод излишнее, бесперегонно. И за вышеписанную работу, что в которой зачету нет, есть в том тягость великая. А за помянутую за кучную и за иные работы зачитывают малою ценою. И от того мы, нижеименованные, оскудели и обнищали. Того ради просим... дабы повелено нам... за оную незачетную работу зачесть, а за кучную и за иные есякие заводские работы зачету в прибавок, и о том свое милостивое рассмотрение учинить».

Справка, представленная Геннину из Алапаевской заводской конторы, подтверждала справедливость жалобы приписных крестьян. Оплата их труда была весьма низка, а некоторые работы в зачет подати вовсе не были внесены.

Алапаевские горные чины сообщали, что крестьянам за работу зачитываются такие суммы:

за рубку дров на уголь, с сажени ... 12 коп.

за кладку куч и осыпку, с кучи ... 1 руб. 20 коп.

за возку угля из куреней, с короба . . . 1 1/2—2 коп.

Другие же работы приписных крестьян, даже те, какие были выполнены для горного ведомства, в подать не были зачтены. Алапаевские горные чины сообщали в своей справке Геннину: за постройку амбаров и дома на Уткинской пристани следовало крестьянам 60 рублей, но в подать эта сумма не засчитана.

Ряд инструкций Геннина, помещенных в книге, весьма ярко вырисовывает ту жестокую палочную дисциплину, которая существовала на Уральских заводах. Мастера, подмастерья, рабочие в случае оплошности или провинности подвергались не только денежному штрафу, но часто и жестокому телесному наказанию батогами, палками, кнутом, держанию окованными.

Система штрафов в инструкциях Геннина разработана весьма подробно.

Управителю завода, говорилось в инструкции, в контору самому и его подчиненным... «ходить без лености и о делех потребных решение чинить немедленно под опасением за небытность штрафа».

При приеме руды для плавки доменному мастеру предписывалось «негодной руды, которая бывает с кремнем и с пустым камнем и недовольно обожженной, не принимать, а буде в приеме явитца, то мастера доменного и берггаура штрафовать жестоко... и убыток доправить на них».

«Буде мастера доменные... не тою пропорцией... в смеси руд и в засыпании в домны поступят, и от того в чугуне учинитца худоба...» то «их, мастеров с подмастерья, штрафовать вычетом из жалованья без упущения и держанием скованных».

При приеме железа «смотреть накрепко, чтоб неклеяменого железа отнюдь не было, а ежели кто из мастеров железо принесет к отдаче без указных клейм, за оное мастеров наказывать на теле и велеть заклеить».

На пристанях перед отправкой каравана железо полагалось проверять. И если «будут оказыватца управительские плутовства и в том мирвольства, что принимано худое железо вместо доброго... за то управителей штрафовать... многим ударом кнутом, а мастеров... за то наказывать батожем».

По субботам после работ «подмастерей понуждать, чтоб всяк свою наковальню вытирали и выглаживали... того ради иметь при каждом молоте зубила и большую пилу... а буде они того иметь не будут, то за их ленство и слушание штрафовать телесно по рассмотрению».

Если за неисправностью плотинного мастера «при повреждении, какая лишняя остановка случитца, за оное по изобретению имеет быть штрафован вычетом из жалованья числа утраченного остановкою и на теле».

При плавке меди рабочих держали запертыми в мастерских в течение всего рабочего дня.

За недоработку рабочих заставляли работать по ночам, а приписных крестьян — в пахотное время.

Без всякой вины мог угодить рабочий и на каторжные работы. Одна инструкция обязывала кузнецов Екатеринбургского завода одновременно и работать и сторожить арестантов, которых приводили в кузницу для работы. Обязанность сторожей рабочим навязали «за скудостью» в Екатеринбурге солдат. Обязанность была нелегкая. В случае бегства арестанта рабочему угрожала каторжная работа. «А ежели которой кузнец, — говорилось в инструкции, — от своего горна арестанта потеряет, то ему быть самому в каторжной работе, покамест тот арестант сыскан будет».

К 1725—1727 годам к Уральским казенным заводам было приписано около 25 000 крестьян. Однако Геннин считал, что этого числа недостаточно. «А хотя иным кажется, — писал Геннин, — что ко всем заводам приписано крестьян многое число, токмо [из] оных годных в работу наберется при всех заводах разве с 6 тысяч душ, а прочие за старостою, и дряхлостью, и малолетством в работы не годны, и из оных многие взяты в рекруты и в горные заводские ученики». Поэтому Геннин настойчиво добивался приписки новых крестьянских слобод.

Рабочие и крестьяне, не выдерживая безмерной эксплуатации, массами бежали с заводских работ.

За ними посылали военные команды, которые ловили беглецов, жестоко наказывали и снова возвращали на работы.

Уральское крестьянство оказало сильное сопротивление строителю царских заводов и довольно долго упорно бунтовало.

Во время набора рабочих людей на постройку Екатеринбургского завода крестьяне Китайского острога отказались слушать члена обербергамта Вендикта Томилова и прогнали его дубинами. Геннин распорядился: в Китайском остроге высечь крестьян поголовно и нещадно кнутом, чтобы другим, на то глядя, впредь бунтовать было неповадно.

В 1726—1727 годах на Урале разразилось сильное движение приписных крестьян. Крестьяне перестали приходить на заводские работы. Часть крестьян отсиживалась в своих селениях, а часть пыталась переселиться с Урала на вольные места подальше от заводской каторги. Это движение приписных крестьян особенно значительных размеров достигло в 1727 году.

В это время движение распространилось почти на все заводы.

Размеры этого движения до сих пор не были известны. Только благодаря сухим, казалось бы, отчетным табелям о работе заводов, которые Геннин поместил в своем «Описании», мы имеем возможность установить размеры этого массового движения приписных крестьян в 20-е годы XVIII века.

В табелях-отчетах Геннина по каждому заводу имеется графа «о зачете денег за крестьянские работы».

В этой графе отмечалась сумма денет, которую зачитывали приписным крестьянам в уплату подушной подати за работу, произведенную в течение года по заводу.

Сумма этого крестьянского зачета за работы по всем заводам в 1724 году составляла 22 391 рубль, а в 1725 году — 21 164 рубля. В следующие два года эта сумма резко снижается.

В 1726 году сумма «крестьянского зачета» по всем заводам понизилась до 9 762 рублей, а в 1727 году она упала до совершенно незначительной цифры—777 рублей. При этом в отчетах-табелях по шести заводам графа «крестьянского зачета» осталась совершенно незаполненной, а по трем другим заводам сумма денет, помещенная в ней, весьма незначительна. Снижение суммы «крестьянского зачета» за заводские работы в 1726—1727 годы по отдельным заводам было таково:

| Заводы | 1724г. | 1725г. | 1726г. | 1727г. | 1728г. | 1729г. |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Екатеринбургский | 10248 | 6901 | 3647 | - | 7422 | 7532 |
| Верх-Исетский | - | 1294 | 325 | - | 762 | 1644 |
| Уктусский | 1971 | 1021 | 38 | - | 1935 | 2404 |
| Верх-Уктусский | - | 1326 | 283 | - | 968 | 752 |
| Полевский | 2476 | 1312 | 2108 | - | 4417 | 4437 |
| Пыскорский | 1297 | 2505 | 1819 | - | - | 3186 |
| Каменский | 2593 | 2437 | 689 | 348 | 689 | 99 |
| Синячихинский | - | 2953 | 685 | 427 | 808 | 1419 |
| Алапаевский | 3806 | 1415 | 168 | 2 | 2125 | 900 |
| | 22391 | 21164 | 9762 | 777 | 19126 | 22373 |

Данные, помещенные в таблице, довольно хорошо помогают нам установить размеры движения приписных крестьян.

На Уктусском, например, заводе в 1726 году сумма «крестьянского зачета» по сравнению с 1725 годом упала в 27 раз, на Алапаевском сумма эта снизилась почти в 9 раз; снизилась она значительно также на Верхне-Исетском, Синячихинском, Каменском заводах. Уже в 1726 году неявившиеся на работы приписные крестьяне попытались переселиться из своих селений подальше от царских заводов.

Солдаты, посланные за неявившимися на работы крестьянами, доносили в обербергамт: «многие из приписных к заводам, также и из Тобольских слобод крестьяне с имеющимся у них огненным ружьем и разным орудием, оставя свой скот и хлеб, бежали целыми семьями и стояли в оборе близ башкирских вотчин при неком озере в числе 1 500 человек с намерением бежать, но куда — о том было неизвестно».

Чтобы остановить это массовое бегство крестьян, Геннин применил часто практиковавшиеся феодалами-крепостниками меры. Он обратился за содействием к башкирским старшинам, которым выдал на разграбление беглецов. Горное начальство из обербергамта объявило башкирам, чтобы они ловили беглецов и привозили в Екатеринбург, а «за поимку оных брали бы у них все их пожитки себе (кроме лошадей) и в поимке тех беглецов вспоможение чинили, дабы тем их злое намерение пресечь».

Однако остановить движение приписных крестьян в 1726 году Геннину не удалось. Движение ширится и в 1727 году принимает массовый характер. В этом году крестьяне не работают почти на всех заводах, на которых они вели работы.

На заводы Екатеринбургский, Верхне-Исетский, Уктусский, Верхне-Уктусский, Полевский, Пыскорский приписные крестьяне работать совершенно не явились. К этим шести заводам можно присоединить и седьмой завод — Алапаевский, на котором сумма «крестьянского зачета» за весь год составила 2 руб. 7 коп. На двух других заводах — Каменском и Синячихинском — приписные работали в ничтожном количестве.

Этот год был периодом наивысшего подъема движения приписных крестьян на Урале при Геннине.

Не надеясь отсидеться в своих селениях от горных чинов, часть приписных крестьян вновь попыталась уйти «а привольные места — подальше от царских заводов. Генерал-лейтенант Чекин сообщал с Урала в военную коллегию, что «приписные к заводам Сибирской губернии разных слобод крестьяне, с девятьсот семей бежав, поехали на Сакмару».

Уход на Сакмару несомненно был подготовлен заранее. Там беглецам была обеспечена поддержка. Из отрывочных, к сожалению, документов можно установить, что в этом движении принимал участие Иван Гореванов — «крестьянский сын дворцовой Шадринской слободы Тобольского уезда». В момент движения Иван Гореванов уже считался казаком «в новопостроенном в степи городке меж Яика и башкирцев на реке Сакмаре». В тот городок Гореванов пришел в числе первых поселенцев еще в 1724 году. Здесь он сплотил вокруг себя население городка и держал себя независимо по отношению к царским властям. С туземным же населением — своими соседями — каракалпаками и киргизкайкаками Гореванов в противоположность царским пограничным отрядам наладил мирные отношения.

Яицкий станичный атаман Арапов жаловался в 1727 году в Петербурге в военной коллегии на Гореванова в том, что он не оказывал ему помощи в борьбе «с неприятельскими людьми — каракалпаками и киргизкайкаками».

Помимо этой «противности» царские власти числили за Горевановым еще «ряд дел», но «достать его не могли». Начальник Уральских заводов Геннин сообщал в кабинет о Гореванове, что «ищут его в Нижегородской губернии по некоторому делу, токмо-де достать его трудно — понеже того городка жители, обольщенные им в старую веру, его охраняют». Не мог достать Гореванова из Сакмарского городка и сибирский губернатор князь Долгоруков, который тоже писал в сенат, что и по Сибирской губернии до Гореванова «касается важное дело». Иван Гореванов принял близкое участие и в движении приписных к Уральским заводам крестьян.

Геннину и другим царским властям на Урале не удалось справиться своими силами с движением приписных крестьян в 1727 году.

Обербергамт и Уфимская провинциальная канцелярия требовали от уральских военных властей задержать двинувшихся с Уральских заводов к Сакмарскому городку крестьян. Но местные военные власти не смогли этого сделать. Атаман Арапов доносил в Уфу, что ему своими силами не удалось задержать беглецов перед Сакмарским городком вследствие «противности» Ивана Гореванова. «Стрелили они,— докладывал в Уфимской канцелярии гонец атамана Арапова—казак Нагаев, — оных беглецов от городка верстах в пятнадцати, которых было триста семьдесят человек с женами и детьми оружейных, и оный-де атаман [Арапов] предлагал им, что о приеме беглецов указу не имеет, а казак-де Гореванов, который пришлец из Сибири ж, пустил всех в оный городок, и он, Арапов, видя их такую противность, послал на Уфу с 'письменным о том объявлением двух казаков, о которых уведав, оный Гореванов с дороги возвратил и письмо отнял». Тогда Арапов, «тайно написав письмо по-татарски», послал в Уфу другого казака — Нагаева, приказав ему «в канцелярии - об оных беглецах объявить о всем подлинно на словах». Неудача атамана Арапова, который не смог справиться с Горевановым и беглецами с Уральских заводов, заставила Геннина обратиться за помощью в Петербург.

Первого ноября 1727 года Верховный тайный совет, главный орган власти феодалов-крепостников в то время, распорядился выслать на Сакмару против Гореванова и беглецов с Уральских заводов военный отряд из казанского гарнизона и яицких казаков. Командиру отряда предписывалось беглецов забрать и отправить под конвоем в «приписные к заводам Сибирской губернии разные слободы и отдать их генералу-майору Геннину, которому велеть разослать их в прежние места, где кто жил, и того над ними смотреть и накрепко предостерегать, чтоб они из тех мест никуда не бегали». «А пущего противника» Ивана Гореванова отослать к сибирскому губернатору под караулом «и велеть по исследованию того дела и за показанную его на Сакмаре противность учинить указ, чему он будет достоин».

Лишь применением военной силы сломили феодалы-крепостники сопротивление приписных крестьян.

Как видим, рукопись Геннина содержит в себе весьма ценный материал об одном из самых ранних движений приписных крестьян на Урале.

Во время своей работы на Урале Геннин несколько раз приезжал в Петербург для представления отчета и для лечения.

В центре его награждают и вновь посылают на Урал «для содержания в добром порядке» медных и железных заводов.

В 1730 году Геннин был вызван сенатом для составления ведомости вместе с берг-коллегией о состоянии заводов, количестве металлов и числе заводских людей.

В следующем году правительство Анны Ивановны опять направляет Геннина на Урал «с полной властью».

Однако нелегко было работать Геннину при правительстве Анны и Вирона.

В политике самодержавия после Петра I наметилась экономическая реакция. Правительство отступило от практиковавшейся Петром энергичной регламентации промышленности, отказалось от ряда монополий.

Горные заводы, хорошо поставленные Генниным, становятся лакомым куском для всяких придворных проходимцев, мечтающих поживиться на счет казны.

В правительственных кругах все чаще поднимаются разговоры о том, что казенные заводы следует передать в частные руки, так как для казны они убыточны.

На Урале Геннину последние годы приходится заниматься не столько производством, сколько «несносными приказными делами». Аннинское правительство затягивает решения по самым неотложным делам, о которых просит Геннин, и не дает нужных ему работников. За отсутствием опытных работников «счетные и юстицкие дела» в обербергамте приходилось вести с большим трудом.

Тогда Геннин просит освободить его от работы на Урале.

1В июле 1733 года Геннин пишет кабинет-министру Остерману, чтобы тот похлопотал об увольнении его от службы на Урале.

«В делах,— пишет Геннин,— я оставлен, и никакой помощи нет, но более помешательства. А которых управителей ныне я здесь имею, оные почти все плуты и пьяницы, а как их переменить — я людей не имею».

В 1734 году его увольняют и заменяют Татищевым. Последнему предписывают принять у Геннина все заводы, казну, дела, чертежи и проекты, для пользы тех заводов сочиненные, а Геннину и ассессору Рудаковскому, взяв с собой правильные счета, ехать в Петербург.

Для Уральских заводов работа Геннина и его помощников — иностранных специалистов и русских олонечких мастеров — имела большое значение.

Низкая техника, плохая организация работ, неумелое руководство— таковы характерные черты Уральских казенных заводов до приезда Геннина на Урал. В результате — частые аварии на заводах, простой домен и молотов из-за недостатка

воды в прудах, небольшая выплавка чугуна и выковка железа. Старые Сибирские заводы — Уктусские, Каменские и Алапаевские — тогда, «почитай, в пусте, с малым плодом содержаны были», писал о них Геннин в 1728 году, вспоминая их прежнее состояние.

Донесения Татищева, работавшего на Урале до приезда Геннина, весьма ярко рисуют картину плохого технического состояния казенных заводов, техническую беспомощность и безграмотность их руководителей. Дело доходило до того, что на Уктусском заводе в домне пытались плавить медную руду.

Вот что сообщал Татищев в берг-коллегию по прибытии на Уктусакий завод: «Прибыли мы сюда декабря 29 дня [1720 года] и обрели здешние заводы не весьма на удобном месте, что за малостию воды с нуждою два молота работать могут и то с немалым простоем, а домна и другие молоты вовсе лето и зиму стоят, а другая домна, в которой Федор Молодой топил медь и потерял медной руды 1 598 пуд... и стоит пуста, и которой для обличения его воровства до указа вашего [я] переделывать не смел».

Техническая беспомощность на казенных заводах была полная. На них не было мастеров, которые могли бы исправить домну или перестроить плотину. В 1721 году Татищев, находившийся тогда «а Уктусском заводе, писал в берг-коллегию: «Домна здешняя ныне испортилась так, что аршина на три в сторону выгорела. А отчего такая причина стала, никто обстоятельно обсудить не может, и видно, что мастера и силы не знают, ибо не дула шесть недель. Також и плотину полою водою повредило, так что до основания надо разбирать и вновь делать. А призвать мастеров с других заводов для совета без указа не смеем, и никто нас не послушает».

Поэтому Татищев просил берг-коллегию «объявить указом, чтоб по требованию нашему с заводов [повидимому, частных, главным образом, Демидова] мастеров для совету на удобное время отпускали и мастерам подтвердить под страхом, чтоб советовали и мнения свои давали чистою совестию, безо всякого лукавства и скрытия».

Мастера казенных заводов исправить повреждения сами были не в состоянии.

Плохо обстояло дело на казенных заводах и с производством стали. «Сталь здесь, — пишет Татищев, — весьма плоха, и мастера достать негде, отчего нам в делах великая остановка, ибо снасти в работе не стоят, того ради просим, дабы доброй стальной мастер был прислан».

Немудрено, что при таком низком уровне техники на заводах продукция их была весьма скромной как по количеству, так и по качеству.

С приездом Геннина на Урал положение на казенных заводах изменилось. Геннин в ряде случаев вводит на заводах более совершенную технику и устанавливает новую систему организации работ.

На Уральских казенных заводах Геннин строит домны более мощные, чем прежние. Домна Невьянского завода, построенная в 1701 году, выплавляла в сутки 124 пуда чугуна. Домны Екатеринбургского завода, построенные Генниным, давали выплавку до 270 пудов в сутки.

При Геннине увеличиваются размеры домны, изменяется несколько конструкция верхней части, совершенствуется устройство дутья в домну.

Совершенствуется также техника получения железа. Увеличение почти вдвое (по сравнению с Тульскими заводами XVII в.) количества вырабатывавшегося в день железа следует приписать главным образом усовершенствованию техники работы мастера и отчасти улучшению системы дутья в горнах, благодаря чему процесс обезуглероживания чугуна шел энергичнее.

Для получения из железа уклада и стали, вырабатывавшихся на Уральских казенных заводах в небольшом количестве и не всегда хорошего качества, как это видно из донесения Татищева относительно стали, Геннин строит на Екатеринбургском заводе особые «фабрики»-цеха: укладную «фабрику» и стальную.

Техника выработки кричного железа, уклада и стали, введенная Генниным на Урале, сохранялась в основном в течение всего XVIII века и отчасти характерна для отсталого Урала XIX века.

Вводит Геннин и новые производства на Урале. На том же Екатеринбургском заводе Геннин строит жестяную и лудильную фабрики, которых до него на Урале не было. Отсюда производство жести начинает распространяться на другие казенные и частные заводы.

Вообще Екатеринбургский завод со своими «фабриками» явился школой для многих других Уральских заводов.

Геннин также впервые на Урале вводит производство медного купороса сперва на Лялинском заводе, а затем переводит его на Полевский завод.

Устраивая на Екатеринбургском заводе новую «фабрику» — плющильную и железорезную, — Геннин оборудовал ее неизвестными тогда на Урале станками, которые он заимствовал из Саксонии, плющильным и железорезным.

Для сверления, обтачивания и обрезки прибулей у пушек Геннин устраивает особую машину. Об этой машине он пишет, что она является его изобретением.

Техника медеплавильного дела на Уральских заводах до Геннина была развита мало. Медеплавильных заводов было немного, работали они плохо. Казенные заводы выплавляли медь в небольшом количестве. В 1721 году с этих заводов было отправлено в Москву всего лишь 707 пудов меди.

Геннин принимает ряд мер для развития медеплавильного производства на Урале и для улучшения техники этого дела. Оборудование заводов, инструментарий, специализация мастеров и рабочих заимствуются им из Саксонии. На медеплавильных заводах устраиваются лаборатории и пробирные избы; вводится должность пробиеров, которые исследуют медные руды, устанавливают способы их очистки, наблюдают за обжигом и плавкой руд и составлением шихты. На медеплавильных заводах устраиваются особые «фабрики»-цеха — колотушечная, меднопосудная и другие.

Использовал Геннин при выплавке меди и местный опыт — прибавление в флюс «варнишного песку» для отделения меди от железа.

Результаты работ оказались довольно скоро. С 1723 по 1734 год казенные заводы выплавляли 81 437 пудов меди, что дает в среднем в год свыше 6 700 пудов. Под влиянием Геннина развивают медное дело и частные заводчики.

Техника медеплавильного дела, введенная Генниным, несмотря на ее несовершенный ремесленный характер, удержалась на Урале в течение XVIII и большей половины XIX века.

Вводит Геннин ряд улучшений и в технику добывания руды. Так при нем впервые начинается применение насосов для выкачивания воды из рудников.

Совершенствует Геннин также и технику устройства плотин. Приемы устройства, указанные им в своей книге, просуществовали для земляных мельничных плотин и небольших подпруд до начала XX века.

Были, конечно, у Геннина и его помощников и недостатки в технике. Их отмечает академик М. А. Павлов в своем предисловии. Не всегда Геннин и его специалисты поспевали за прогрессом техники своего времени.

За двенадцать лет работы Геннин значительно наладил на Урале горнозаводское дело. Он построил там девять новых заводов и перестроил старые. Выпуск продукции увеличился. За 1722—1734 годы казенные заводы Урала выплавляли 2 498 818 пудов чугуна, 81437 пудов меди и выковали 1532 084 пуда железа. С Урала пошли караваны железа не только в Россию, но и за границу.

Казенные заводы стали давать прибыль. Геннин считал, что казенные заводы за двенадцать лет дали свыше полумиллиона рублей прибыли. Почти даровой труд беспощадно эксплуатируемых уральских крестьян и рабочих давал феодалам эту прибыль.

Уральская металлургическая промышленность в это время выросла довольно значительно. В 1734 году на Урале уже имелось 13 казенных и 19 частных заводов.

Металлургические заводы в России выплавляли в это время в среднем в год до 3 100 000 пудов чугуна, до 40 000 пудов меди и выковывали до 2 000 000 пудов железа. Главная доля этой продукции падала на Уральский горный округ, который занял уже тогда первое место среди других округов России.

Геннин не только организатор и руководитель производства.

Последние годы своего пребывания на Урале Геннин работает над составлением книги об Уральских и Сибирских заводах. Этой книгой он не только отчитывается в своей деятельности, но и учит.

В этой работе Геннину помогают его сотрудники. Берггешворен Кутузов составляет планы, проспекты и чертежи заводов, мастерских, рудников, машин и принимает участие в описании производств.

В 1730 году Геннин, уезжая в Москву, поручает работникам Пермского бергамта подготовить материал о Пыскорском и Ягошихинском заводах. Весь материал по Уралу и Сибири он предписывает сосредоточить в обербергамте и там «учинить приличное к истории о всех заводах и местах, а при них рудниках старых и новых, кто, где и какие строил и по чьим указам». Подобраный таким образом материал вместе с чертежами и рисунками Геннин распорядился прислать к нему в Москву «неукоснительно». Так постепенно накапливался материал и шла его обработка для книги. Книгу Геннин намерен был представить в сенат и поднести Анне Ивановне. Много месяцев «копиист» Данила Столов трудился над перепиской огромной книги.

Работа над книгой подходила к концу, когда Геннин получил указ об увольнении с Уральских заводов.

Осенью 1734 года на 26 подводах двинулся Геннин со своим «штабом» с Урала.

Он вез с собой железо, взятое по полосе со всех заводов «для объявления, каково по нынешнему сысканному от меня манеру в смеси чугунов делается», медные пушки, вылитые «из новообретенной при Ягошихинском заводе сырийской руды», образцы руд, курьезные вещи, собранные «для внесения в помянутую книгу», горные и заводские ведомости, книги, дела и рукопись об Уральских и Сибирских заводах.

Судьбу рукописи при царском правительстве мы уже знаем: почти двести лет она пролежала под спудом.

В Петербурге Геннин получил назначение «при артиллерии», ему же поручили в «дирекцию и смотрение» Сестрорецкий завод. Наряду с серьезной работой по реформе артиллерии, по постройке и (исправлению) заводов в Туле Геннину на старости лет пришлось заниматься и «потешными делами» для Анны — выделкой фейерверков для придворных празднеств.

Через несколько лет после отъезда Геннина с Урала началось растаскивание казенных горных заводов придворными сановниками и видными членами царского правительства.

*ГЕНЕРАЛОМ ЛЕЙТНАНТОМ ОТ АРТИЛЛЕРИИ
И КАВАЛЕРОМ ОРДЕНА СВЯТАГО АЛЕКСАНДРА*

ГЕОРГИЕМ ВИЛЬГЕЛЬМОМ

де-ГЕННИНЫМ

СОБРАННАЯ НАТУРАЛИИ И МИНЕРАЛ И И КАМЕР

В СИБИРСКИХ ГОРНЫХ

И ЗАВОЦКИХ ДИСТРИКТАХ

ТАКЖЕ ЧРЕЗ ЕВО О ВНОВЬ СТРОЕННЫХ

И СТАРЫХ ИСПРАВЛЕННЫХ

ГОРНЫХ И ЗАВОЦКИХ СТРОЕНИЯХ

И ПРОТЧИХ КУРИОЗНЫХ ВЕЩАХ

АБРИСЫ

НОВОЙ ГОРНОЙ И ЗАВОЦКОЙ ШТАТ И ОПИСАНИЕ ПРИЛИЧНОГО К ГИСТОРИИ

о Сибирских, Пермских и Кунгурских ея императорского величества казенных медных и железных заводах и при оных разных фабриках и рудниках.

При том же оку ратные ландкарты о ситуации оных заводов, каждого порознь план и прошпект, и рудником маркшейдерские планы, и показание с чертежами, как плотины и каждую фабрику с фундамента строить, и что к тому надобно, и в тех фабриках всяким штукам, как деревянным, так чугунным и железным, которые у потребляютца при каждой фабрике, по маштапу и по весу, и протчему, что в них производитца, всему впредь для науки, и которые заводы вновь строены и в действо приведены, также старые казенные, которые, почитай, впусе стояли, исправлены от 1723-го до 1734-го года по указом блаженные и вечно достойные памяти ея императорского величества Петра Первого, и вновь прибавлено и еще в лутчее состояние приведено по указу е. в. г. императрицы Анны Иоанновны чрез труды и радение генерала лейтенанта от артиллерии и кавалера ордена свягаго Александра Вильгельма де-Геннина. И сия книга издана им же в 1734-м годе.

При том же означено, во что каждой завод ценою стал, и что от оных прибыли получено, и впредь на каждой год уповаемо быть.

В дистриктах, имеющихся около заводов, какое положение горы, леса и рудники и реки течение имеют, и какие звери и рыбы имеютца, и в каком свойстве руды находятца, и какой камень, и старинные копи, и могильные вещи, и протчие подземельные натуралиа и пещеры, и ямы, которые провалились собою, и протчие куриозы имеютца.

При Сибирском обер и Пермском бергамтах и протчих всех заводских канторах и при горных делах сколько надлежит быть управителей, приказных, мастеровых и работных людей и с какими оклады, смотря по искусствам и по неусыпным и тяшким трудам, и кому мастеровым людям з заделья давать по пробам, и в то число оных ныне что на лице имеетца и еще в добавок надлежит определить, и как кому в своей должности поступать к лутчему, и худобу исправлять, и припасы пробовать, и принимать инструкции, которые по прямым пробам и верным смотрениям и искусствам учинены по свойству и нынешнему состоянию здешних руд и протчаго.

Что надобно на содержание всех заводов и рудников в год денег и материалов, и колико меди и железа можно получить от каждого завода, такожь и других припасов от фабрик.

Сколько к помянутым всем заводам приписано государственных крестьян для заводских и горных работ, и в каком времени, и какие работы им велено отправлять, и по чему платитца.

Сверх того во оных дистриктах какие партикулярные заводы имеютца и кем строены.

ОПИСАНИЕ О ПРИЛИЧНОЙ К ГИСТОРИИ ЧТО ЕСТЬ В ЕКАТЕРИНБУРХЕ И БЛИЗ ОНОГО

1

Положение Екатеринбургской крепости — на равном месте: один полигон к зюйду, другой к норду, третьей к осту, четвертой к весту в Уральских горах, от которых около онога небольшие горы имеютца, то есть отмети от Урала. Токмо гор весьма высоких в близости около Екатеринбурха не имеетца, а есть около Полевой, Уктуса и императрицы Анны и дворянина Демидова заводов холмы каменные. А высокие горы имеютца при Чюсовой реке в Екатеринбургском, же ведомстве, но не весьма в близости Екатеринбурха, которые называютца Уральскими. Онога Уральского камня пояс зачинаетца от Каспийского моря и протяжение свое имеет чрез Башкирскую землю до Кленовой горы кряжем в длину верст сот на семь, в ширину от 5 до 10 и более. А от Кленовой горы разделились на двое, и один кряжь горы пошел Козацкою ордою чрез конта[й]шино владение и Иртышь и Обь реки и до Мунгальских краев, а другой кряжь той горы пошел чрез Чюсовую реку мимо заводов дворянина Демидова и Верхотурье до самого Северного моря. И о том кряже, что прошел сквозь башкир и мимо заводов дворянина Демидова и Верхотурье, усмотрено, что оные горы не очень дирси, но прикрылись землею черною, и, на них травы и лес растут хорошие. А в тех местах, что ближе к северу, по ту сторону Верхотурья, где есть называемые Косвинской и Павдинской камни, имеютца горы чрез меру высоки и голые, и оттуда пошел все камень голой же, токмо немного порослой мохом, без земли, с малым лесом. И все тамо пошли горы дикие. Все реки, которые из онога Уральского камня текут в полуденную сторону, те прошли в Сибирь, а которые в полночь, те ушли в Русь. Сквозь те Уральские горы в Русь никоторая [река], кроме Чюсовой, от самого Каспийского до Северного моря не прошла; а Чюсовая прошла сквозь поперег их из Сибири в Русь и впала в Каму. И удивительно, что в тех реках, которые исхождение свое имеют от Уральских гор и прошли в Сибирь, кроме реки Амуры, раков и рыбы торпиков, которая по-германски называетца форель, и лещей не находятца, а кои реки от Уралу ж прошли в Русь, в тех раки и форель имеютца. А оная Чюсовая река впала в Каму, а Кама в Волгу. Чюсовские же пристани имеютца в расстоянии от Екатеринбурха 84 версты; и с тех пристаней отправляютца все зделанные на заводах припасы водою до Москвы, до Санкт-Питербурха, к Соли-Камской и до Вятки; и водяной ход имеетца и до Персии. От Вятки есть сухой путь, называетца Нашульской волок, ходу 200 верст, и оттуда комуникация водяная рекою Ношуль, которая впала в Сухону реку, даже и до Архангельского города Двиною. В прежних годех на оных местех жила чють, вогулеча и вотяки, понеже находились в тех местах старинные [идолы], деланные ис красной меди.

Во оных отметах от гор имеютца медные и железные руды и лесов множество. Оные железные руды лежат великими обрывными гнездами, ис которых бывает в выборе около ста тысяч пудов и больше и меньше, и находятца почти наруже земли, которая с малым трудом без бурования и без стрельбы порохом, но кирками и ломами добываютца великими штуками. Оные же руды весьма преизрядны и прибыточны в плавлении на железо и розвариваютца в горну житко и так плод из себя дают богатой, что изо ста пуд выходит пятьдесят пуд чугуна, и оные не в пример олонецким рудам, которая, яко вохра мелкая, наверху под дерном находитца и садитца от марциальных вод, которые так к плавлению тверды, что в четверы сутки в горну скопитца токмо 200 пуд чугуна из руды, и с которых руд чугуна выходит четвертая доля; из здешних же сибирских железных руд в сутки копитца в горну по 260 пуд и более, и тако в четверы сутки придет чугуна тысяча сорок пуд, а руды пройдет около 2 000 пуд. И ныне те руды добываютца к Екатеринбургху токмо в четырех местах, о которых означено по сем. А о тех, которые хотя до сего и были ео многих местах, но потом пресекились, для множества мест и непостоянства руд, зде[сь] описания не приложено, кроме тех, откуда ныне руды берутца, а имянно: 1) рудник Шиловской, от Екатеринбургху в 23 верстах, вверх по речке Шиловке, по течению воды на правой руке в дву, а от Горнаго Щита в 8 верстах, руда железная лежит в низком месте гнездами, идет вглубь шириною сажен по 2 и по три, в длину сажен на десять в разборном камне; 2) Становской, от Екатеринбургху в 20 верстах, за Становой речкой, от деревни Становской версты с три, руда железная лежит на ровном месте гнездами, идет вглубь шириною на одну, а вдоль на 10 сажен в разборном камне; 3) Квашнинской, от Екатеринбургху верстах в 10, вверх по Исете реке, по течению воды на правой стороне, от берегу верхняго Исетского пруда версты с три, лежит в горе слоями между диким каменем, идет вглубь в ширину 5, в длину на 10 сажен; 4) Решетской, от Екатеринбургху верстах в 10, вверх по Исете реке, по течению воды на левой стороне, от пруда версты з две, лежит в горе на высоком месте гнездами, промежь каменем, идет вглубь непостоянно, длиною сажен на десять. Вышепомянутые руды сысканы, а имянно: Шиловской, Решетской — в 1702-м году чрез уктуского жителя Родиона Бабина, Квашнинской — в 1722-м году уктуоком жителем Иваном Квашниным, Становской — в 1728-м году шарташским жителем Парфеном Беляевым.

3

Известной камень, которой употребляетца в домны для смесу з железными рудами к лутчей плавке чугуна, добываетца в Арамилском дистрикте близ Колюткиной деревни, от Екатеринбургху в 31 версте, а кем обыскан, о том известля не имеетца, токмо оной еще до построения Екатеринбургху бран бывал к Уктускому заводу. А ныне вновь обыскан известной камень от Екатеринбургху верстах в 9, близ Квашнинского железного рудника, ис которого известь явилась, по пробе годная.

4

Камень, которой употребляетца в горны и трубы доменные и плавильные печи и в огне стоит крепче и долее других камней, на все казенные и компанейшичы заводы добываетца от Екатеринбургху в 84-х верстах в Алапаевском дистрикте, в чертежу Арамашевокой слободы, между деревнями Клевакиной и Литовкой, по дороге, что из Екатеринбургху едучи на Верхотурье, на левой руке. В протчих же местах в близости такого годного камня по сие время не сыскано. А во оном месте от выбору на казенные и партикулярные заводы камни уже немного осталось, и как вовсе пресечетца, то такой камень надлежит возить от Чюсовой, в разстоянии от Екатеринбургху с 400 верст, или ис того места, что в Верхотурском уезде при деревне Макарове обыскано вновь радением помянутого генерала лейтенанта, розстоянием от Екатеринбургху в 216 верстах, которой также годен и в огне стоит. А вышепоказанной горновой камень, что близ деревни Клевакины, обыскан в 1704-м году моаквитеном Васильем Мячковским.

5

От Екатеринбургху верстах в 90, в Мурзинской слободе, найден тумпас бело-желтоватой и черноватой, которой лутче богемского хрустала и в такой крепости состоит, что стекла режет, и между тем найдены два куриозных черных тумпасов, которых для куришитету при сем абрис прилагаетца по маштапу. Да во сте верстах от Екатеринбургху ж, при реке Чюсовой, имеютца высокие береги каменные, которые походят и свойство имеют с черным мрамором, в нем белые жилки. Еще находитца белая земля подобна трепелю и тарасихилату. Да от Екатеринбургху ж верстах в 20 имеетца гора вся хрустальна, видом по натуре якобы молочна, ис которой камень полированы, и в нем являетца при сонце красное, лазоревое, белое и желтое сияние. От той горы не в дальном разстоянии прежде сего [добывалася] медная богатая руда, и при той добыче рудник назван был Шиловской. И понеже она руда лежала токмо в большом гнезде, а ганку и жилы не имела, и от того вскоре пресекалась и то место покинуто. А из оногo гнезда руды вынято и переплавлено на медь тритцать тысяч пуд.

6

При деревне Подволопной, в разстоянии от Екатеринбургху в 68 верстах, найдена была при ево, генерала лейтенанта, бытности в белом кварце свинцовая руда, в ней малая часть серебра. И хотя на оную надежда было и имелась, что она руда вглубь богаче или постоянее пойдет или явитца ганк, и для того пущен был шахт, сажен в 20 с лишним, в самом крепком камени чрез саксонского штейгера Ланга, и явилось, что глубже, то разсыпняе междо каменем стало, и после вовсе пресекалась. И признаваемо, что около Екатеринбургху на медные и свинцовые руды никакой надежды нет, но токмо на железные, ибо хотя они лежат и обрывными гнездами, однако всегда вновь чрез шурфование находятца в разных

местах. Сверх же того около Екатеринбургa находятца: 1) крововик, между Горным Щитом и деревней Луговой, 2) камень наждак, 3) признак каменной кудели, обыскан вверх по Шиловке речке, близ Шиловского медного рудника, при болоте, которой камень по свидетельству явился не таков, каков имеетца около заводов дворенина Демидова и в дело холстов не годен, ибо те камышки весьма мелки и ниток из них делать не можно.

7

В Екатеринбургском ведомстве и в протчих здешних местах на восток и на полдень равных мест (где хлеб родитца довольной, без росчисти лесу и протчего и без навоза, — рожь, овес, ячмень и пшеница) имеетца много. И дродаетца того хлеба пуд ржи по 4 и по 5 копеек, овса по три, пшенишной муки по 10, ячмень по 4 копейки. Також и скота у крестьян имеетца довольно, и пуд, мяса продаетца по 20 и по 30 копеек.

8

Сверх же того есть птиц множество разных родов, а имянно: орлы, лебеди, гуси разные, ис которых одни еазываютца казарки, которой род очень хорош, журавли, аисты, чайки, цапли, филины, тетеревы глухие и протчие, ряшки, куропатки, утки и кулики, разных же родов дроздов больших, средних и малых много, которые здесь гнезда делают и детей выводят и потом осенью отлетают в Германию и паки весною возвращаютца, пелепелки, жаворонки и щеглы, дикие голуби и протчих малых родов птицы имеютца, кроме соловьев, которые и есть же, токмо вдали от Екатеринбургa. И находятца звери: козы, алени, лоси, горнастали, белки, медведи, волки, лисицы красные, росомаги, куницы, а кроме оных лисиц, черных соболей нет, токмо средка находятца при Чюсовой реке и около Верхотурья соболи-уроды, которые хуже и куниц, и тех малая часть, и при бытности оногo генерала лейтенанта при Чюсовой один соболь пойман самой белой, яко снег.

9

Травы около Екатеринбургa листовые, хорошие, также и цветы разные, и шиповнику много, и покосов луговых довольно, а где и не луговые места, то и в борах и лесах такая ж трава хорошая есть, и скот оногo наедаетца скоро. И около Арамили, которое место от Екатеринбургa отстоит в 22 верстах, находятца ревень черенковой тонкой, токмо немного. Яход имеетца: вишенье,кислое мелкое на самых niskих суптельных деревцах, малина, глубеника, земляница, бруоница, смородина черная и красная, рябины много, калина, морошка, клюква.

10

Подземельных вещей в близости около Екатеринбургa при бытности ево, генерала лейтенанта, не обретено, кроме того, что при реке Шайтанке, от Екатеринбургa верстах в 90, найдены в земли две кости — зуб да щока, о которых сказывают, что они маманта зверя. А оные, лежа под землею, переменялись на эборфосылей и употребляютца в аптеке. А зуб был длиною в полтора аршина, щока, в которой были зубы, весам 15 фунтов. Об оногo звере признаваемо, что при потопе в земле завалило, ибо таких живых зверей здесь в Сибири ныне не видно. А русской нации про оногo зверя сказывают, будто у него те большие кости не зубы, но рога, однакож невероятно, ибо он, генерал лейтенант, сам свидетель и видел в Тюмене целую голову того называемогo зверя маманта, на которой гнезд, где б рогам быть, нет. А признаваемо более, что оной зверь был слон, а не мамант, и оная кость походит на слоновую, и которые кости в севере находятца около Якуцка, те чище, беляе и свежае внутри, нежели которые около Березова и сюда ближе.

А каковы вышеписанные руды железные, которые ныне добываютца, а медные и свинцовые прежде были в добыче видом, тому при сем сообщены абрисы, а подземельным и протчим курioзным вещам показано в абрисе на... странице.

О ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ КРЕПОСТИ И В НЕЙ СОСТОЯЩИХ ЗАВОДАХ И ФАБРИКАХ И О СИБИРСКОМ ОБЕРБЕРГАМТЕ

В 1722-м году в марте месяце б. и в. д. п. е. и. в. Петр Первый, будучи на Олонецких казенных заводах у марциальных вод, изволил усмотреть, что тамо многие фабрики вновь построены и старые заводы исправлены к ытересу государственному чрез вышепоказанного генерала лейтенанта Дегеннина по возвращении ево из иностранных государств, которые труды е. и. в. зело угодны явились, понеже от оных заводов и фабрик е. и. в. флот Санкт-Питербурхской пушками, конштапельскими припасами, ружьем, якорями и протчими довольствован был. Но когда при тех заводах лес уже отдалел и руда железная начала пресекацца, тогда е. и. в. изволил за благо разсудить ево, генерала лейтенанта, послать в Сибирь для строения и размножения медных и железных заводов и протчих фабрик, понеже е. и. в. известен был, что в Сибири довольно железных мяхких и медных богатых руд признаков найдено, и лесов множество, и комуникация, водою Чюсовой вниз по Каме до Волги и протчими реками к Персии, к Москве, в Санкт-Питербурх и в другие российские места имеетца. И в том строении и размножении в Сибири и в Пермии и в Кунгурском уезде вновь медных и железных заводов, и во исправлении старых, чтоб сибирской губернатор и правинцей Соликамской и Вятской воеводы чинили всякое вспоможение, даны ему, генералу лейтенанту, за собственную е. в. монарха Петра Первого к ним, губернатором и воеводам, указы.

И потому он, генерал лейтенант, в выпепоканном в 1722-м году из Москвы в Сибирь отправился. И прибыв в Уктуской старой казенной завод, и рассмотрел, что за неимением при том заводе довольной воды, которою бы могло действовать столько фабрик, сколько от е. и. в. ему, генералу лейтенанту, повелено было построить, и что от того Уктуского завода леса начали отдаляться, усмотрел вновь при реке Исете (которая течение имеет из озера называемого Исетцкого), от оных Уктуских заводов в семи верстах удобное место к строению завода. И к тому заводскому строению по требованию ево, генерала лейтенанта, по силе вышеписанных имянных указов бывшей тогда в Сибири губернатор князь Черкасской прислал к нему, генерал лейтенанту, и с Тобольска полк салдат и работных людей из ближних дистриктов и денег для начатия строения тридцать тысяч рублей, и тем он, господин губернатор, в заводском строении и размножении учинил верное вспоможение. Но токмо оные салдаты и работные люди плотничье дело не знали и в протчих работах при строении зело были необычайны, к тому ж как оные салдаты, так и работники сперва много от работы бегали, и дошло было до того, что оного генерала лейтенанта в том пустом месте при строении едва не одного оставили, от чего тогда не без опасности ему было от непостоянного Казачей орды народа, башкирцов и татар, которые в близости жительство имели и уведали, что русские люди близ их рубежа строят заводы, собирались воровскими партиями и рукаих людей, которые руды искали около Полевой, убивали. И того ради он, генерал лейтенант, для страху, им понужден был оных татар, которые русских убивали, сыскав, жестоко с ними поступить, от чего, взирая на тс, другие страх возимели и до сего времени никакого помешательства не чинят, но живут покорно. И хотя вышеписанное бегство салдат и необычайность их и крестьян в работах и чинилось, однако радением и неусыпными трудами оного генерала лейтенанта, как Екатеринбургская крепость, так плотина, разные фабрики и протчее, зачатое строить с марта месяца 1723-го года, построено в одном том 1723-м году. А в начале для безопасности [от] беспокойного народа построена крепость Екатеринбургская.

Потом в ней:

Большая плотина чрез реку Исеть вешняшным мостом и с разными ларями.

Церковь божия и колокольна на каменном фундаменте, мазанковые.

Сибирской обербергамт с канторами, на каменном фундаменте, мазанковой же которой, и в нем управители и приказные служители учреждены от вышеписанного генерала лейтенанта.

Госпиталь для лечения больных и раненых мастеровых людей и протчих служителей.

Школа большая для обучения мастеровых и протчих служителей детей словесного, писать, арифметика, геометрии, тригонометрии и рисованию.

Припасная кантора.

Две домны и при «их фурмовые, и больших три молотовых фабрик, в них 6 молотов, одна фабрика для битья крышечных досок, в ней три молота, в том числе 2 гладильных да 1 для болзаненья досок, под оными двумя молотами, что гладильные, ныне куецца железо, для того что досок не делаетца.

Укладная фабрика, в ней 10 горнов, 1 молот.

Стальная фабрика, в ней 3 горна, 2 молота, в том числе 1 рекгаммер, другой колотушечной.

Железорезная и плющильная фабрика, в ней 2 куриозные машины, одну прорезывает, а другую плющит железо разной ширины и толстоты, какое когда потребно, в «ей две печи железонагревательных.

Проволоишая фабрика, в ней десятеры клещи для тяги проволоки, один колотушечной молот, да два горна для согривания проволоки и для тяги железа на оную.

Якорных две фабрики, в которых куецца валы большие к пильным мельницам, молоты боевые и колотушечные, наковальны и якори к караванным судам и протчие всякие штуки железные, которые потребны бывают к горным и заводским делам.

Жестяная фабрика, в ней два молота.

Лудильная фабрика для лужения белой жести, каменная.

Росхожая кузница, в ней 24 горна, у которых мехи действуютца водою. Она учинена для ковки и починки разных заводских, и горных инструментов, и при ней во особливой фабрике учинен малой колотушечной молот.

Меховая фабрика каменная для дела вновь и починки старых разных рук мехов на все заводы и фабрики.

Пильная мельница для милования лесу к заводским делам, в ней двои рамы.

Хлебная мельница о дву подставах для молотья хлеба на мастеровых людей.

Магазейн, анбары и сарай для клажи припасов и материалов.

Торговой ряд, в нем казенных 18 лавок, да от оных в линею изб 3 сеньми, в которых учинены полковая и таможня и в других живут салдатство, 8, да партикулярных лавок 32.

Командирских и управительских и для житья церковнослужителем 21 двор.

Мастерских и протчих небольших изб с сеньми 88 казенных, да у мастеровых людей и протчих служителей собственных их 350.

Магазейн пороховой.

Два двора больших для постою приезжим.

Торговая баня.

Скотобойной ряд, в нем лавок партикулярных 11.

Пробная изба для пробы железа.

Сушильна изба для сушения мехового лесу.

Медиплавильная фабрика, в ней для плавки руд на медь черную 3, да для очиски гармахерским делом большая одна печь, штыковой 1 горн, кришных для разделения меди от железа 2 горна, 1 толчея о трех пестах, молот рудобойной.

При том же две избы мазанковые, 1 анбар для клажи меди, кузница 1.

Пухверки, или промывальны, для промывания чюгуеных крошек из соку.

Платной двор, деревянной, с машинами разными для печатания и резания платов, которые прежде сего деланы были, а ныне вместо его для дела медной и жестяной посуды, и обточки колоколов, и содержания меди, и продажи оных построен каменной двор.

Прорезная фабрика для резания на пятикопеешники кружков, в ней 9 машин действуюцца от одного колеса водою, токмо в ней ныне Крутиков и плат не делаетца.

Лаблатория для пробы всяких руд.

Вышеозначенная Екатеринбурхская крепость и завод и протчее в ней строение ценою стало со всеми росходы денежным, приписным, и зачетом крестьянским по 1734 год [в 53 679 руб. 2 коп.].

А при тех заводских строениях и горных делах имел он, генерал лейтенант, при себе для вспоможения выписанных из Германии к горным заводским и плавильным и другим делам искусных бергмейстера из Саксонии Близера, которой прибыл в Сибирь артиллерии с капитаном Татищевым, бывшим в Сибири на Уктуском заводе прежде ево, генерала лейтенанта, в 1721-м году, да с ними ж бергшрейбер Патрушев, штейгер саксонец Георгий, берггаур Бривцын да пробирщик Фирс Запутряев; да с собою он, генерал лейтенант, привез в 1722 году (при котором случае и он, капитан Татищев, вторично на заводы прибыл) маркшейдера, которой искусство имел сверх того маркшейдерского дела и медиплавильному и хармахерскому делам, Штифта из Брандебурхской земли, меховых и машинных дву мастеров-иноземцов Кейзеров из Гановерской земли, да из Саксонии мастеров—одного, которой делал белую жечь, Ваплера, другого лудильного мастера Готфрис Юнк Генеля, третьяго праволошного Томас Миллера, из Галандии шпикарного Берент Куперца, да с Олонецких Петровских заводов медеплавильного мастера саксонца Цимермана, старшего молотового мастера Лоренца Пожарова с несколькими молотовыми мастерами, доменных — русских двух, фурмового—одного, железорезного — одного, укладного — одного, стального — одного жь. И со оными мастерами он, генерал лейтенант, чрез помощь божию прежде старые казенные заводы: Уктуокие, Каменские и Алапаевские к лутчему исправил и в лутчее действо привел, а потом построил вновь вышеписанные Екатеринбурхские заводы и в действо пустил в том же 1723-м году, да медные Ягушихинские заводы чрез капитана Берглина, которой туда прибыл, прежде ево, генерала лейтенанта, с капитаном Татищевым, Лялинские в Верхотурском уезде, да крепость на Полевой, где начали медную руду добывать, да крепость же на Косом Броду для опасения от беспокойного народа башкирского Горнощитской транжамент. И в том же году для строения Пыскорского медного завода, прибывшаго с ним, генералом лейтенантом, капитана Татищева послал туда в том же 1723 году, и понеже ему тамо было некоторое помешательство, и того ради он, капитан, тамо заложил токмо некоторые плашильны и хоромное строение, и за нашествием зимняго времени, не окончав того, прибыл возвратно к нему, генералу лейтенанту, и потом от него отпущен в Питербурх, и оттуда поехал в Швецию для просмотра тамошних горных и заводских дел, взяв с собой несколько из дворянских детей для науки тем горным и заводским делам, ис которых иные несколько назад тому годов и прибыли на заводы, обученные маркшейдерскому, пробирному, плавильному и медирозбивильному и обжигальному делам. А он, капитан Татищев, до сего в Екатеринбурх возвратно не бывал, но определен был в Москве у денежного дела. Те заводы снабдены горными и заводскими мастеровыми людьми из здешних русских, кои обучились от вышепоказанных привезеных им, генералом лейтенантом, иностранных горных и заводских искусных людей.

Также у того строения и исправления заводов были при нем, генерале лейтенанте, двое из артиллерийских капралов — Клеопин да Гордеев, которые при нем были жь и на Олонецких Петровских и на Сестрорецких новых, что при Питербурге, заводах у заводского ж строения и привезены сюда им же, генералом лейтенантом, в 1722-м году.

Да прежде прибытия ево, генерала лейтенанта, на Сибирский заводы был и застал он в Соли-Камокой бергсоветника саксонца Михаелиса да штейгеров, которые с ним приехали, саксонцов Ланга, Корса, Дрибеля, Беэра, серного и купоросного мастера саксонца ж Дерфеля с подмастерьем. И оной советник Михаэлис в тех временах жил в Соли-Камской и трудился к прииску флецу и руд; понеже он при бытности своей здешние рудные места уничтожал напрасно, не осмотрясь, для того что оные ему показались не такие, как в Саксонии и Гановерии, что руды лежат не ганками и не флечами, в чем он более искусство имел, и того ради в здешних краях, кроме одной плотины, что называлась верхняя Уктуская, ничего не строил и не делал, да и тое плотину по постройке водою прорвало. И потом, живучи месяца с три,

выехал туда з ОолыКамскую, где ему объявлен был чрез бергмейстера Близра медной шифер при реке Каме на Григоровой горе старинной работы. И потом он, советник Михаэлис, жил в СоличКамской близ года и более того ничего не производил же, кроме того, что на Григорове горе шифер добычу распространять начинал, и в других местах о рудах наведывался до прибытия ево, генерала лейтенанта.

В СИБИРСКОМ ОБЕРБЕРГАМТЕ

В сибирском обербергамте или в главнейшей горных и заводских дел канцелярии, где вышнее надо всеми заводами и горными делами начальство, под которым имеютца все Сибирские, Пермские, Кунгурские и Верхотурские казенные заводы и рудники, и оных управители, канцелярские и протчие служители, мастеровые и работные люди и приписные к заводам для всяких работ крестьяне; такожде школа, где обучаютца словесному писать, арифметики, геометрии и тригонометрии до 100 человек, к тому ж при оных заводах и рудниках состоят немалые приходы и расходы денежной и припасной казны.

Во оном быть: от государственной комерц-коллегии советник презусом с переменою по два года; при нем в членах быть в присудствии при отправлении всяких канцелярских дел обербергмейстеру, оберцегентнеру, гитенфорвальтеру для присмотрения в делах и произведения в члены на упалые места; для розобрания ссор между партикулярными заводчики при межевании рудников и лесов и для посылок по казенным заводам, когда какая нужда потребует, берггешворену; сверх того, для посылок и снимания горных чертежей маркшейдером двум; для машин и мельнишного строения, и других к тому надлежащих заводских дел, и для посылки по заводам для поправления поврежденного в ево должности механикусу одному; да для посылок же и для науки горных дел шихтмейстером старшему одному, молотчому одному; при том же бергсекретарю одному, да секретарю одному ж.

И оные б как от обербергмейстера, так и до секретаря все были люди верные, трудолюбивые, и всякой в своем деле искусные, и к горным и заводским делам имели б тшание и охоту и практику, которая, нужная в их должности обстоитца, и знали б, как горное дело шахтами и штольнами, водяными машинами, и касающийся всякие заводские дела в действо производить, такожь заводы дровами, угольем и протчими к содержанию их припасами снабждать, как к лутчему заблаговременно, ибо ежели они показанных дел обстоятельно разуместь не будут, то к тому не токмо своего совета дать или определение учинить, но и разсудить не могут, от чего понуждены будут поверить, что от нижних сказано будет, и от тех в правлении имеют ведены быть непорядочно, и от таковаго недознания многия нужнейшия дела, касающиеся к интересу горному и заводскому, могут терпеть вред и остановку.

А хотя было надлежало к строению и содержанию горных и заводских дел требовать многих разных чинов людей, как к таковым делам в Германии учреждено многих разных начальств, при которых довольно присутствует горных искусных разных характеров людей, но об оных для здешняго состояния руды имеет при казенных е. и. в. заводах, також и за умалением компанейшиков и новости ради излишних характеров, в штат внести за благо не признаваетца, чтоб теми многими чинами лишняго убытку не нанести, но токмо означено, каким здесь надлежит быть служителем для нынешняго содержания и по свойству здешних горных мест с их окладами, смотря по их трудам.

О особливой должности советника

1

Оному советнику иметь главнейшею дирекцию или смотрение надо всеми Сибирскими, Пермскими и Кунгурскими горными и заводскими делами и тех заводов и горных дел над управителями и служителями, и над всеми вышеписанными, и содержать их в добром порядке, дабы оные заводы от времени до времени цвели к наилутчей государственной и всенародной пользе, и медь плавлена б была самая чистая и в дело годная, а железо делано б было по образцом сходное и мягкое и пробовано б было, как указы повелевают, и протчие железные и литейные чугунные припасы были хорошие и работы чистой, и как меди, так и железа, как возможно, умножать, и в указные места отпускать их без упущения удобного к тому времени, и какой случитца на заводах вред и неисправность, ко исправлению оного к лутчему принуждать управителей; а припасы, принадлежащие к содержанию заводов, яко дрова, уголь, руда, известь и протчие всякие припасать заблаговременно, дабы в содержании оных заводов ни в чем остановки не было, и о приходе и о расходе денежной казны, и о сделанных на заводах и отпущенных в указные места, також и о употребляемых на заводские и горные дела в расходы и в продажу железе и протчих разных припасех репорты и щеты, со всех заводов собирая, и из оных щеты освидетельствовав по регламенту и указом и подписав то свидетельство воем обербергамтским членом, отсылать куда надлежит, также канцелярские и щетные и юстицкие дела, и расположение на крестьян заводских работ, и наряд крестьян в работы в указные времена, и подряды, которые к пользе интереса и ко облехчению работ приписным крестьянок, яко поставку дров, угля и. руды и протчего на заводы, кроме по ставки железа и припасов с пристани в Санкт-Питербурх и в Москву, которого на подряд отдавать не надлежит, для того что по подлинным пробам оказалась, что поставка оного казенным коштом перед подрядчиками прибыльнее, а наипаче затем, что они, подрядчики, требуют казенных работников, а буде кто явитца поставить своим коштом и своими работники и целовальники и с отдачею в указные места всего в целости, то таким хотя и отдавать, токмо того смотреть, чтоб оная ценою перед среднею казенной поставки пробою не свыше была на каждой пуд одной деньги, обще з другими члены во обер и бергамтех и в протчих всех канторах отправляемы б были, не опущая времени, по указом и регламентам, а протчие горные и заводские по инструкциям и указом же. Сверх того, подвержение и смотрение иметь, дабы мастеровым и работным людям при выдаче

жалованья отнюдь волокиты не было. Такожь и приписных к заводам крестьян до раззорения не допускать, и переработные деньги, когда случатца, плачены б были по плакату и по пробам безволокитно, и ко взяткам с них никто не касался, и их на свои собственные работы не употреблял, и никого ни х каким обидам не допускать, и сверх подушного на крестьян окладу в «заводские работы их не нарезать, кроме самых нужнейших работ, которых уже миновать нельзя. И в их летнее работное пахотное время от посева и от снятия хлеба и от поставки сен в заводские работы в мае да с половины июля сентября по 20 число, ежели миновать можно, не употреблять. А кто своего окладу, как крестьяне заводских работ, так и мастера плавки меди иковки железа в указные времена положенного числа за ленивством или упрямством не сработают, то доработывать, а имянно крестьяном и в пахотное время, а мастерам на воскресные и праздничные дни по ночам. Также б припасов не казны без платежа денег никто не брал [ничего]. И ежели вышписанное презрено будет, может приключитися заводам ноивящей вред и остановка или опустошение. И по словесным приказом ни по чьим ничего не чинить, дабы никто не мог после приносить отговорку, буде учинитца непорядочно, что будто по приказу учинено.

2

Ему жь, советнику, надлежит ездить для осмотру по всем заводам и рудникам, в каком оные состоянии производятца, которые в дальности, на те по малой мере по однажды в год, а которые в близости около Сибирского обербергамта, по тем между другими делами почаще.

3

При делах управителей, также канцелярских и протчих служителей, мастеровых и работных людей содержать не в слабой команде и до пьянства их ее допускать, и чтоб при всех делах и в мастеровых и работных людех и в школе был комплект полной, а где будет не полной, тогда на упалые места по Силе указов брать с приписных к заводам крестьян рекрут по генеральным расположениям и употреблять, когда надобны будут, в число комплекта.

4

В прииске медных и железных руд и в бережении лесов от непорядочной и лишней порубки и от пожаров ему, советнику, иметь наивящее попечение и смотрение, чтоб за рудами и лесами в заводском производстве не было остановки и заводом опустошения. И при котором заводе руды будут пресекацца и леса выниматца, на то б место зарание приисканы были руды и места з довольными лесами, где б можно построить другой завод. И для того к приищу руд всякого чина людей возбуждать награждениями. И заводы, когда в прибавку понадобятся, чтоб строены были для бережения лесов, дабы не могли вскоре искоренятца, завод к заводу не во близости.

5

Партикулярных заводчиков и других чинов людей к прииску на себя руд и каменьев, угодных к заводскому делу, и к порубке лесов, и ни для каких промыслов в ведомство Сибирского обербергамта для бережения оного про казенные заводы не допускать. А кто руды или какое угодное к заводскому делу каменье в здешнем ведомстве хотя и найдет, оных им не отдавать, но записывать х казенным заводам впредь в запас вместо тех, которые пресекуцца. И к строению заводов в близости х казенным заводам и рудником отнюдь никого допускать не надлежит. И которые уже компанейщики около Екатеринбургского ведомства есть, за оными смотреть накрепко, и их к вышписанному не допускать же, и сверх того им подтверждать под немалым штрафом, чтоб беглых, как с казенных заводов мастеровых и работных людей, так и ис приписных к заводам слобод крестьян к себе на заводы не принимали. А когда усмотритца, кто из оных какого нибудь беглого к себе на заводы примет или вышписанному противно учинит, таковых штрафовать по указам без упушения, чтоб на то смотря другим их братье противно чинить и беглецов принимать было неповадно, и от того б е.и.в. собственным заводам не могли наносить вреда и опустошения.

А в протчих местах, подалье от казенных заводов, как в строении заводов, так и в прииске ко оным потребного.им, компанейщиком, не запрещать, но чинить по привиллегии и указом.

Ему ж надлежит смотреть, дабы по приложенным при сем должностям всяк свое дело исправлял, как надлежит, радетельно, а не леностно. А понеже как в сей ево, так и в других должностях объявлено только о самых главнейших горных и заводских и протчих делах, как поступать и от чего предоютерегатца, и всякое поврежденное исправлять и в доброе состояние привести, а чего во оных о других делах для краткости не показано, оное исправлять на всех заводах и рудниках управителям по указом и регламентом. А ежели что сверх сих должностей и прежних инструкций кто усмотрит к пользе горнаго и заводского интереса, к наилутчему что принадлежит, то в том ему чинить не запрещаетца, но за благо принято будет, ибо здесь рудам часто бывает пресечение, и в то место сыскиваютца иные руды, и тогда надлежит уже их плавке смесом переменить, понеже они не одного свойства.

Особливая ж обербергмейстера и бергмейстеров должность сверх положенного при притудствии в решении дел во обербергамте должности

1

Надлежит им иметь под команду всех горных служителей и збирать со всех рудников ют шихтмейстеров репорты, что в месяце при котором руднике аванжировано в штольнях, шахтах, в ортах, и сколько шиферу и руд в том месяце добыто, и сколько при котором руднике людей имеетца, и что из них выбыло, такожь коликое число издержано денежной

казны и припасов по цене, и что им, шихтмейстером, вознаграбитца требовать от обер и бергмейстеров, по которым требованиям, что они за благо разсудят, определять, что нужнее, не продолжая времени, а что не очень нужно, те заблаговременно.

2

Что в каждой трети при котором руднике будет аванжировано, приказать маркшейдеру прибавить к прежним главнейшим чертежам в плане и в профилях означить особливими красками или дитерами, дабы можно ясно видеть, что в которой трети аранжировано; и оные маркшейдеру, срисовав набело, объявлять обер или бергмейстеру, а им, приняв и осмотра, подавать во обер и бергамты, а не тех. по прошествии каждого года посылать в коллегия, где горные дела ведомы, дабы коллегия, что в каждой трети и году в горной работе прибавлено, была, известна.

3

Надлежит им прилежно смотреть, дабы на всех рудниках горная работа порядочно и без вреда производилась, как в том есть горная обыкность; и того ради ездить им по всем рудникам чаще и надсматривать над иноземцами штейгерами, чтоб они российской нации в горной работе, как надлежит к лутчему, где шахты опущать и штольнями и ортами итти и крепить, и в каких местах ширфовать, и где есть вода в шахтах, дабы чрез машины выливать, и протчей всякой вред исправлять обучали. А буде чего штейгеры показать не выразумеют, то должен берг-мейстер показать и смотреть, дабы лишняго при горном деле строения, которое непотребно, не было, и на то излишняго росходу не употреблять и на рудокопших надзирать и приказывать, дабы в плавку негодная руда и простой камень с хорошею рудою или шифером были не смешены, но разбирана б была каждая руда добротою особо. Также дабы при рудниках шихтмейстеры, штейгеры и берггауры и другие горные люди всяк свою должность исполнял радетельно, а которые исполнять не будут за пьянством или леностию, тех штрафовать и содержать их под доброю командою. А наипаче дабы, где руды имеютца, добыто было довольно, а понеже здешния руды идут обрывными гнездами, такожь и непостоянными слоями, а не жилами или ганками, того ради надлежит обер и другим бергмейстером иметь тшание, дабы и вновь для запасы новые рудные места чрез [шурфования] и бурования были приисканы заблаговременно.

4

Где случатца компанейшики, то надлежит им верно показать, как прибыльные и лутче горную работу производить и от всякого вреда и лишняго убытка в строении оборонять и, что по правде надлежит, всякое вспоможение чинить, и к добыче их руд должен он землю размежевать и поставить грани, дабы всяк свое поле, где руды добывать, знали, чтоб от них после в том не учинилось споров. И за то излишняго от них, компанейщикав, не требовать, дабы тем компанейщикав к производству горнаго и заводского дела охоты не отнять, но довольствоватца ему е.н.в. жалованьем, но разве они для своей чести чем сами за ево особливой труд наградят. Токмо брать от них пристойное число для езды подвод.

5

Ежели искусной штейгер усмотрит что при строении горнаго дела к пользе добыванию руд и об оном донесет бергмейстеру, тогда надлежит бергмейстеру осмотреть и, буде к пользе, оное принять за благо и производить в действо, и таких советов уничтожить ее надлежит.

Должность оберцегетнера

С компанейшичьих заводов збирать десятину, но токмо оной здесь по указом из берг-коллегий ныне не збираетца, а когдаи збирана была, тогда оной бывало в зборе малое число, и того для, хотя б и десятина збиратца будет, сверх оной и положенной в присутствии во обербергамте должностей надлежит ему отправлять обергитенфорвальтерскую должность, которая при сем означиваетца.

Должность обергитенфервальтеров и гитенфервальтеров

1

Особливо надлежит им попечение иметь в приуготовлении всяких заводских припасов и о том во обербергамте надпоминать, дабы оные требованы, откуда надлежит, или заготовлены были заблаговременно, чтоб за неприуготовлением припасов заводам никакой остановки не было, и всегда б было припасов в зауготовлении со удовольствием, чтоб могло их быть в запасе всегда впредь на год.

2

Понеже в надзирании заводы более на них положены, и того ради надлежит им в механическом деле иметь тшание, дабы они сами знали всякое строение исправить и в протчих заводских делах имели практик в вождении домен и плавильных печей и в деле меди, железа и в протчих припасех по пробам и моделям, дабы они сами могли знать, когда чего мастер испортит или что при заводах повредитца, указать, как исправить к лутчему, и не понуждены б были, яко слепыя, за незнанием от мастеров ведены быть, которые, бывает, напрасно портят несмотрением или нерадением своим.

3

Ездить им почаще по заводам для осмотру, дабы заводские дела ведены были исправно и в добром состоянии, дабы ни за чем остановки не было, а наипаче ежели он из репортов или где вблизи сам усмотрит, что из домен мало чюгуна выходит по суткам, а из медных плавильных печей по неделям мало руды переплавитца, и ис тех руд роштейну выдет не против их доброты, а угля сожжет много, и при очистке меди явитца излишней угар не против указных проб, а молотовые мастера положенной средней суммы железа в неделю или в месяц не зделают, такожде и в протчих фабриках что

положенное не зделаетца, или излишнее чюгуна и угля созжено будет. И смотреть над угольными мастерами, дабы они в кучю дров клали не более дватцати сажен, и уголь бы зжен был добрым мастерством, крупной, а не мелкой, и ис кучь бы выходило указное число коробою, а в дровосеках дрова рублены были длиною и мерою, сажени кладены против указу плотно, и в воске угля и руды на заводы наивящее иметь смотрение, дабы от приемщиков не было какого плутовства и в приеме изо взятков излишней записки, и при воске угля коробы были б в указную меру. А ежели что усмотрит противню к утрате интересу, об оном следовать и исправить, как надлежит к лутчему. А мастеров за несмотрение и нерадение штрафовать по указом, дабы они чюгуна, угля, меди и железа и протчих казенных припасов напрасно не жгли и не тратили, и тем горному и заводскому интересу ущербу не чинили. И при всех делах мастеров, подмастерьев и учеников всегда б был полной комплет, и содержать их под доброю командою, и от пьянства б они своей науки не забывали, а ученики б от наук не отлучались, дабы от добрых мастеров как горные, так и заводские дела цвели от времени до времени к лутчему.

Им же надлежит смотреть, которые не будут присудствовать при обер и бергамтех, но по другим заводам.

1

Чтоб они канцелярские дела, а наипаче содержание приходов и росходов денежной казны, припасов и протчего производили, и о тех приходах и росходах щеты исправляли, как указы и генеральной и адмиралтейской регламенты повелевают.

2

Канцелярских служителей содержать не в слабой команде и смотреть накрепко, дабы они крестьян ни в каких делах, а наипаче за выдачею денег не волочили, и за преступления наказывать их по рассмотрению и указом.

3

Заводцких служителей за продерзости, которые не будут касатца до розыску, таких штрафовать по рассмотрению с общаго согласия з гитенмейстером.

4

С рудоискателями и с рудопродавцами, которые будут объявлять и продавать руды, с такими поступать ласкою, а не грубостию, дабы тем их не отогнать, и объявленные от них руды без всякого замедления принимать и поступать, как о том указы повелевают, и за деньгами для своих прихотей отнюдь не волочить, понеже от покупки руд немалое есть облехчение приписным крестьяном и великой способ и прибыль в ынтересе. А по чему рудопрмышленником за те руды плату производить, о том показано ниже сего.

5

О горных и заводских делах иметь согласие з бергмейстером и берггешвореном, также и за гитенмейстером.

6

Иметь при заводах предосторожность от пожару, от чего сохрани боже, и для того на плавильнах и на протчих фабриках и на квартирах велеть ставить кади с водою, сколько где по пропорции кадей с водою быть надлежит, и иметь пожарные крюки и протчия инструменты, как о том указы и адмиралтейской регламент повелевают; також чтоб при каждом заводе для того ж были водоливные к угашению пожаров машины.

7

Смотреть накрепко и о том подверждать, дабы рудопрмышленники сысканные свои места записывали во обер и бергамтех без всякой утайки немедленно и посторонним компанейщиком, кроме государевых заводов, руды отнюдь бы не продавали.

Должность берггешворена

Берггешворену надлежит быть в горных делах весьма искусному и верному человеку, и где компанейщиков имеетца много в добывании руды, то по рассмотрению более и берггешвореев бывает, и определяетца каждому от главного командира также и от бергмейстера свои грубы и надсмотрение над оными.

1

Берггешворену (или горному присяжному), которому всегда быть при обер или бергамтех, надлежит обер и бергмейстеру склонность показывать, и что ему от обер и бергмейстера показано будет касающееся к горным делам, во оном быть послушну и чинить верное тшание и трудитца, чтоб по горным регулам содержать и другим в том показывать, как к лутчему; и ежели он увидит какой непорядок, то как можно пересечь и о том доносить обер или бергмейстеру. И довольствоватца ему определенным жалованьем, и где случитца компанейская горная работа, то ему смютреть и показывать, как в должности обербергмейстера в 4-м пункте показано.

2

Берггешворенам надлежит всегда ездить на их врученные рудники и, все горное строение, яко шахты, штольны, гесенгифель-торты самому осматривать и с штейгером советовать, как к лутчему горное строение производить, дабы они во всех оных касающихся до горного дела подлинно и прямо по их смотрению репорт могли давать, а не по чюжим речам. Ежели же они что усмотрят непорядочно на казенных или партикулярных рудниках, то им пресечь, и как к лутчему указать и исправить, и о том во обербергамт репортовать.

3

Им же усматривать с прилежностию, где можно работать подрядом за заплату с сажени, дабы берггауром по верным пробам их по свойству крепкого или мяхкого камня дачю можно было производить без излишества з заделья, а не окладную, где камень тверже — тут более, а где мяхче — тут менее. Также иметь в разборе руд крепкое смотрение, чтоб к

плавлению негодные руды з добрыми привезены не были, и для того руды надлежит им чрез бергтрок или корыто промывать, и ежели из шлихту усмотритца нечистая, и негодная и недостойная в плавку, то ему немедленно сказать штейгеру, чтоб таких руд не мешали з добрыми.

4

Ему жь свидетельствовать в горе и мерять, что за колико сажен по репорту шихтмейстера берггауром дача произведена — месячная, третная или полугодовая, толико ль в горе вынято сажен, и буде усмотрит, что не толико, но менее, то объявить берг-мейстеру, чтоб таких плутов штрафовать и излишно выданные деньги возвратить.

5

Ежели берггешворен будет определен один на котором заводе ко отправлению горного и заводского дела, то должен он исполнять сверх своей против обер и гитенфервальтерской и по другим принадлежащим должностям.

6

Протчие же ево должности, как в Германии на него положено, здесь не описаны, для того что оные при здешних местах ему не принадлежат, а что принадлежало, то означено выше сего.

Должность маркшейдера

1

Сие есть подземная геометрия и ево наука состоит, дабы он подземные штольны, орты, квершлагы, штреки, штробены и шахты снимал и а планы и со оных сочинял прорезы.

2

Ежели отпущен будет шахт, дабы он знал к тому привести штольну, также буде проведен будет штольн, а понадобится отпустить шахт для воздуха и для вынимания руд и для поставления водоливной машины, дабы он знал же, чтоб отпустить на то место, где штолен, а не мимо.

3

Ему жь не надлежит без ведома обер или бергмейстера никакого маркшейдерского размеру, как при государевых, так и при компанейшиковых рудокопиях учинить, и свою должность надлежит управлять верно без всякой фальши и вреда и изо взятков компанейщику одному перед другим в межевании, которые вблизи места имеют, в неправдивом размере убытка не учинить.

4

Ежели он несмотрением своим приведет штреки, квершлагы или штольны вместе, а концы придут друг перед другом выше или ниже, а подшва их не горизонтальна, которые, когда так приведены будут, надлежит исправить, и тогда лишней убыток нанесетца, которой взыскивать на нем, и сверх того по рассмотрению за оплошность ево в размерении штрафовать убавкою жалованья или чина даже, [чем] в твердость обучитца и лутче смотреть будет.

5

Кому будет отведено место, то надлежит ему на тех местах поставить каменные грани или столбы, дабы всяк свое отведеное место знал и в чужее поле не вступал.

6

Что в каждой трети при котором руднике будет пройдено работою, справясь з берггешвореном и шихтмейстером, прибавить к прежним главнейшим чертежам в плане и в профилях особливими красками или литерами, дабы можно ясно видеть, что в которой трети пройдено, и оные срисовать на бело [и] подавать обер и бергмейстером.

7

Протчая же их должность, как в Германии на них положено, здесь не означена, для того что здесь компанейщиков, имеетца малое число.

Должность механикуса, или машиниста

1

Надлежит ему знать всякие машины, которые потребны к горным делам, а имянно для выливания воды, для подъему руды и протчего строить и в действо производить.

2

И понеже в том строении машин также состоит должность и кунштейгерская, и в Саксонии [и] в протчих государствах к тому оных кунштейгеров употребляют, а не особливых механикусов, или машинистов, и того ради здешнему механикусу быть при строении всяких фабрик, и для содержания в добром порядке пильных мельниц, и протчих надлежащих заводских и фабричных архитектур, и всего квартирного строения, и починок, и чтоб печи в квартирах не блиско стен, и трубы выше кровель, около оных потолки пошире вырублены, и на них кровли тесовые со спусками, а на мелкой пристройке дерновые были, ему жь и пожарные машины и трубы ведать.

Должность шихтмейстера

1

В Германии шихтмейстер всегда за поруками к делу принимаетца, для того что когда какую-либо ни есть утрату учинить, взыскиваетца на нем, а буде на нем взять нечего — на ево порутчйках.

2

Каждому шихтмейстеру надлежит не меньше как в каждой недели по одному разу осматривать горную работу, а во близости на каждой день, чтоб о своей работе мог всегда подлинно сведом быть, и когда спроситца, ясно рапортовать. А ежели случитца в которой неделе в работе один раз не будет, вычитать из ево жалованья за одну неделю, и гешворину надлежит объявить, когда шихтмейстер своей работы не смотрит, а ежели не объявит, то подлежит такому ж штрафу, как и шихтмейстер.

3

Горные инструменты, припасы, и материалы, и что к горному делу потребно, без чего пробыть невозможно, что ему скажет штейгер, также что и сам усмотрит надобное, оное [припасать] или требовать ему, откуда надлежит, заблаговременно, дабы в горном деле остановки не было, и хранить те припасы, чтоб чего не утратилось, и ис тех припасов отпускать к горной работе по требованию штейгера з запискою и с росписками.

4

Ежели из горных служителей кого в работе не было, а он напишет в репорте, что был, и про то сыщется подлинно, за то штрафовать по указу. И для лутчей верности, сколько в которой день людей в горной работе было, о том справлятьца со штейгером, обретающимся при оной работе.

5

Горную работу, где платитца с саженого числа, обще со штейгером мерять указною мерою, и которой берггаур сколько выработал, записывать имянно ему, шихтмейстеру, а ежели кто указного числа не выработает лености ради, опрочь законной притчины, доносить о том обер или бергмейстеру и по той записке им указную дачю производить.

6

Что в треть года при котором руднике пройдено будет штольнями, шахтами, ортами и квершлагами, о том объявлять ему во обер или бергамтех помеечно, по которому ево объявлению того ж часа велеть прибавить маркшейдеру к прежним главнейшим чертежам в плане и в профилях особливими красками или литерами, дабы можно ясно видеть, что в которой трети пройдено, и оные по окончанию года срисовать на генеральной план и в нем означить красками каждой трети работу, и для известия их содержать в Сибирском обербергамте.

7

Шихтмейстер и штейгер не должны от своей работы никуда ни на один день без ведома обер или бергмейстера или гешворема отлучитца под штрафом, такожде и берггауры от работы отпускать не имеют.

8

Понеже российской нации горному делу искусных еще мало, и когда иноземцы, данных учеников выуча, отъедут во отечество, и с тех выученных кто умрет или куда послан будет и искусных горному делу не оставитца, то, дабы затем горная работа не остановилась, должен шихтмейстер с великим радением и охотою обучатца горному делу, дабы он горное дело мог править и русской нации людям показывать так, как и иноземцы, и за то имел получить повышение чина.

9

Иметь при рудниках окуратные веса и при отпуске с рудников руды отпускать весом, а шифер — мерою, ларями, опробовав имянно, колико ларь весу в себе содержать будет, и руды плохие з добрыми не мешать и о разборе их обще со штейгером чинить, как в должности берггешворена в 3-м пункте означено.

10

Ево должность при руднике содержать приход и расход денежной казны, припасов и протчему. Того ради в том ему поступать, как указы и адмиралтейской регламент повелевают, и для того надлежит определить к нему подьячева.

11

Над кузнецами смотреть, чтоб при деле и починке горных инструментов лишняго угару не было, и ежели сверх надлежащего явитца угар, то доправить на нем. А старые припасы, которые уже более в починку не годны, употреблять в другие дела- на росковку, в какие они угодны будут, а которые уже в передел употреблять нельзя, те содержать в казне з запискою.

12

Над берггаурами и протчими горными служителями обще со штейгером иметь неслабое смотрение и от всяких не порядков отвращать, а паче от пьянства и игры в карты, от чего бывают драки и от того скорби. И ежели кто в таких и протчих не порядках явитца, об тех объявлять обер или бергмейстеру и берг-гешворену, которым по усмотрению их вины штрафовать. Также того смотреть накрепко, чтоб при горном деле как штейгеры, так и протчие служители никто шинков не имели и берггауром питья в долг не давали и на деньги не продавали.

Вышеписанным командиром и членом и при обербергамте канцелярским и протчим служителем окладного жалованья

| | | | |
|--|---------------|------|--------|
| | Надлежит быть | В то | К тому |
|--|---------------|------|--------|

| | Окладного жалования в год | | | | | число ныне налицо | в добавку надобно |
|--|----------------------------------|--------|------|------|------|---|---|
| | Число людей | Одному | | Всем | | Число людей | Число людей |
| | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | | |
| От государственной комерц-коллегии советнику..... А по указу е.и.в. ис правительствующего сената велено советнику Томилову и по нем будущим жалование давать в год по 381 р. по 91 к. | 1 | 1200 | -- | 1200 | -- | -- | 1 |
| От оной же коллегии ассесору | 1 | 600 | -- | 600 | -- | 1 | -- |
| Членом Сибирского обергамента двум человеком: | | | | | | | |
| Обербергмейстеру..... Ныне ево должность отправляет бергмейстер, ему жалования 200 р. | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| Оберцегентнеру Оной отправляет ныне должность обергитенфорвальтерскую з жаловаьем в год по 200 р. | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| Гитенфорвальтеру для присмотрения в делах и произведения на упалые места в члены | 1 | 120 | -- | 120 | -- | -- | -- |
| Горным служителем | | | | | | | |
| Для посылок по рудникам и дела чертежей надлежащих при обергамте маркшейдеров | 2 | 120 | -- | 240 | -- | -- | -- |
| Для посылок к розмежеванию лесов и рудников х компанейским заводам и розобрания между компанейщиками ссор и для посылок же по казенным заводам, куда какая нужда востребует, берггешворену | 1 | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- |
| Для дела разных машин и содержания в добром порядке пильных мельниц и протчих надлежащих заводскому и фабричных строений архитектурному механикусу | 1 | 120 | -- | 120 | -- | -- | -- |
| старшему Шихтмейстером | 1 | 48 | -- | 84 | -- | -- | -- |
| молотчому | 1 | 36 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Надлежит быть | | | | | В то число ныне налицо | К тому в добавку надобно |
| | Окладного жалования в год | | | | | | |

| | Число людей | Одному | | Всем | | Число людей | Число людей |
|--|----------------------------------|--------|------|------|------|---|---|
| | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | | |
| При оном же обербергамте канцелярских служителей: | | | | | | | |
| Бергсекретарь | 1 | 150 | -- | 150 | -- | 1 | -- |
| Секретарь | 1 | 120 | -- | 120 | -- | -- | -- |
| Протоколист | 1 | 80 | -- | 80 | -- | 1 | -- |
| Оные имеют свои должности управлять по регламенам и указам | | | | | | | |
| В повытьях подьячих: | | | | | | | |
| 1) Приказной стол, в котором имею по собранию от протчих повытей все обще и собственно изготовлено и отправлено быть: | | | | | | | |
| Канцелярист | 1 | 70 | -- | 70 | -- | -- | -- |
| Подканцеляристов | 2 | 35 | -- | 70 | -- | -- | -- |
| Копеистов | 6 | 18 | -- | 108 | -- | 6 | -- |
| В том числе для вспоможения протоколисту в записках в книги по регламентом копеистов трое | | | | | | | |
| 2) Горное повытье, в котором всех горных и заводских дел служители, мастеровые и работные люди, також добыча медной руды, плавка меди и изготовление ея и протчее к тому надлежащее | | | | | | | |
| Канцелярист | 1 | 70 | -- | 70 | -- | -- | -- |
| Подканцеляристов | 1 | 35 | -- | 35 | -- | -- | -- |
| Копеистов | 4 | 18 | -- | 72 | -- | 6 | -- |
| 3) Заводское повытье, то есть содержание железного дела всех заводов мастеровых и работных людей, добыча железной руды, и плавка чюгуна, и ковка железа, и отправление того железа и припасов в указанные места и протчее к тому подлежащее | | | | | | | |
| Канцелярист | 1 | 70 | -- | 70 | -- | -- | -- |
| Подканцеляристов | 2 | 35 | -- | 70 | -- | -- | -- |
| Копеистов | 4 | 18 | -- | 72 | -- | 6 | -- |
| | | | | | | | |
| | Надлежит быть | | | | | В то число ныне налицо | К тому в добавку надобно |
| | Окладного жалования в год | | | | | | |

| | Число людей | Одному | | Всем | | Число людей | Число людей |
|--|----------------------------------|--------|------|------|------|---|---|
| | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | | |
| 4) Земское повыетье, в котором все приписные х казенным заводом дискрикты с из землями, угодьями и подушным збором, такожде и наряды крестьян в заводские работы, и расположение оных по подушному збору, и взыскание с крестьян доимок, и рекрутские в заводские в горные мастеровые и работные и другие наборы, и рпотчее, что к тому принадлежит; в том же повыетье ведать приход и расход правианта: | | | | | | | |
| Канцелярист | 1 | 70 | -- | 70 | -- | -- | -- |
| Подканцеляристов | 3 | 35 | -- | 105 | -- | -- | -- |
| Копеистов | 6 | 18 | -- | 108 | -- | 6 | -- |
| 5) Судных и розыскных дел повыетье, в котором подьячие по указом питаютца от дел: | | | | | | | |
| Канцелярист | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Подканцеляристов | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Копеистов | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 | -- |
| 6) У крепостных дел также питаютца от дел: | | | | | | | |
| Надсмотрщик | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Копеист | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Для счетов как в деньгах, так и в припасах и в провианте, что кто в руках содержал всех заводов и дискриктов управителей на два повыеття, в которых сверх тех дел надлежит быть по экстрактом взыскание доимок и следование по начетам | | | | | | | |
| Бухгалтер | 1 | 120 | -- | 120 | -- | | -- |
| Канцелярист | 1 | --70 | -- | 70 | -- | -- | -- |
| Подканцеляристов | 1 | --35 | -- | 35 | -- | 2 | -- |
| Копеистов | 3 | --18 | -- | 54 | -- | 3 | -- |
| Щетчиков | 2 | 12 | -- | 24 | | 2 | -- |
| У лесного и куренного дела ундервальмейстер | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ему жалованья окладного и за 2 рациона | -- | -- | -- | 89 | 70 | -- | -- |
| Ныне при том шихтмейстер 3 жалованьем в год по 48 рублей | | | | | | | |
| | Надлежит быть | | | | | В то число ныне налицо | К тому в добавку надобно |
| | Окладного жалования в год | | | | | | |

| | Число людей | Одному | | Всем | | Число людей | Число людей |
|--|----------------|--------|------|------|------|----------------|----------------|
| | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | | |
| Подканцелярист | 1 | --35 | -- | 35 | -- | 1 | -- |
| Копеистов | 2 | --18 | -- | 36 | -- | 2 | -- |
| Целовальников для приему и отдачи угля и лесных припасов, боевен и тесу | 4 | 12 | -- | 48 | -- | -- | -- |
| При обергаменте служителей | | | | | | | |
| Вахмистр | 1 | 18 | -- | 18 | -- | -- | -- |
| Деньшиков или розсыльщиков | 6 | 12 | -- | 72 | -- | -- | -- |
| Сторожей при обергаменте и в повытьях | 3 | 12 | -- | 36 | -- | -- | -- |
| Купчина заводских припасов. Ему жалованье производить за действительное бытие при покупке | 1 | 30 | -- | 30 | -- | -- | -- |
| При нем целовальник | 1 | 12 | -- | 12 | -- | -- | -- |
| На канцелярские расходы в год во обербергамте и во все вышеписанные повытья на бумагу, чернила и свечи | -- | -- | -- | 755 | 20 | -- | -- |
| На прогоны посыльщикам в разные ближние и дальные места для горных и заводских дел | -- | -- | -- | 500 | -- | -- | -- |
| У приходу и расходу правианта целовальнику | 1 | 12 | -- | 12 | -- | -- | -- |
| Гошпиталь для лечения больных и от работы раненых и обожженных горных и заводских служителей, которой содержится по регламенту: | | | | | | | |
| старшей Лекарей | 1 | 220 | -- | 220 | -- | -- | -- |
| молотчей | 1 | 144 | -- | 144 | -- | - | - |
| Одному из них ездить на лошадях по всем заводам и рудникам ближним к Екатеринбургху; и когда старшей лекарь занеможет или иная крайняя нужда ему будет, другой оное дело имеет все отправлять. | | | | | | | |
| Гейзелев или учеников | 3 | -- | -- | -- | -- | --- | -- |
| Из них одному старшему 30, молотчим по 12, итого: | -- | -- | -- | 54 | -- | -- | -- |
| При гошпитале: | | | | | | | |
| Надзиратель | 1 | 36 | -- | 36 | -- | -- | -- |
| Копеист | 1 | 18 | -- | 18 | -- | -- | -- |
| Работников или сторожей | 2 | 12 | -- | 24 | -- | -- | -- |
| Работниц | 2 | 6 | -- | 12 | -- | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|----|
| Итого лекарем и гос питальным служителем | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|----|----|----|----|----|----|----|

Итого в рукописи нет.

О содержании школ словесной и арифметической.

Во оных должность учителей

В тех школах всегда чтоб комплекту было на жалованье учеников в словесной и арифметической по 50 человек, которых учителем обучать нескротно и с прилежностью в начале страха божия и всякого благочиния, потом в словесной чтению книг. И как из них которые склад познают, тогда их обучать прежде десятословие, чтоб они могли в начале знать, от чего беречься и как в житии христианском поступать, а потом и другие книги и письму; а в арифметической: арифметика, геометрии, тригонометрии и рисованию. И сверх того, оные школьники, чтоб будучи в школе и в других местах, между себя друг перед другом по науке и по старшинству имели почтение. И учителя б сами во оном во всем были искусны и радетьельны.

Для оного обучения принадлежащее для словесного книги, азбуки, десятословия, часословы, псалтыри и сверх того для оказывания от учителей школьником евангельских преданий и апостольских посланий — один новой завет, а для арифметики — доски сухие, деревянные, черные и для письма «а них мел, а на списывание арифметика — бумагу, на каждого человека по 8, на геометрию по 12 листов, и для рисования потребное число циркулей, перьев и прочее иметь и содержать при школах казенное. И ежели из оных кто-либо что потеряет или несмотрением своим испортит, за оное вычитать из их определенного жалованья.

О комплекте учеников и об отпущенных по приказом главных репортовать каждодневно главному командиру, а без него — во обербергамт. А «то куда-либо без отпуску отлучитца или из отпущенных на срок не явитца, таковых штрафовать по указом. А чему они обучатца, об оном подавать во обербергамт письменные репорты по третям года, по которым оному приказать немедленно, кому пристойно и можно в том поверить, в 'показанных их науках освидетельствовать. И буде по свидетельству явятца, что в тех их науках, в которых показаны, не тверды или мало выучены, а зачем не показаны, о том, изследовав, учителей штрафовать по указом без упущения. А которые по свидетельству явятца, что обучились словесному и писать в твердость, тех приводить ко обучению арифметика, потом и к прочему, что выше сего показано. Чтоб в тех науках кроме словесной (всегда было учеников: в арифметике — 25, в геометрии и тригонометрии—15, в чертежах и рисовании ручном — 10. И над ними, что будут в арифметике, и над учителем особое иметь надзирание из определенных при обербергамте шихтмейстеру одному, чтоб оные обучаемы были нескротно и учились неленостно.

Во дни недельные и празничные учителем каждому своей школы учеников всех для моления богу в церковь приводить без нетов и велеть им, учеником, читать книги друг со другом по очереди на вечерне, утрени и обедне и притом обучатца пения согласно. А кто из них во время службы божией в церкви не будет, а зачем — правильной вины не докажет, и отпущен ни от кого никуда не был, за что оных учеников и учителей штрафовать по указом без упущения, чтоб впредь они от того предостерегались. И конечно б ученики обучены были всему честному обхождению, говорить и кланятца искусно, старейших почитать елевом и местом не токмо в школе, но и в домех. Напротив же того и оным школьником пред другими детьми, которые не учатца, почтение должно отдано быть, не смотря на чин отца его и лета.

Когда кто в школу придет человек знатной для дела или просмотра их науки, должны все встать и по достоинству чина отдать поклон, и ежели о чем спросит, дать отповеть кратко, с почтением, а в лишней розговор и в спор ни с кем не вступать.

Игры вредительные, сквернословие и всякие непристойные слова не токмо в школе, но и вне — накрепко запретить. И быв в школе учеником, кроме их науки, к посторонним разговором, а наипаче к брани не допускать, а кто за тем запрещением оное будет чинить, тех по пристойности вины и возраста наказывать.

Совершенно обучившихся учеников по свидетельству обербергамта определять г делам, куда кто способен и удобен будет, а недоучившихся во определенных им наукам, кроме крайних нужд, не определять. А кто уже по достоинству х какому делу определитца, на тех в число комплекта набирать обербергамту ис каких чинов пристойно и велено по указом, дабы всегда оных состоял комплект полной. А которые чрез немалое время бытия в школе в науках явятца непонятны, таковых по свидетельству определять к работам, куда потребны будут в мастерства.

Вольно пришедших здешняго ведомства в школы принимать и обучать також с прилежностью, и ежели которые жалованья брать не будут, оной волен отстать науки, когда хочет, а за труд учителем брать, по чему у них между собою договор состоитца. А из других ведомств, кроме здешняго, без ведома Сибирского обербергамта не принимать.

Школьником у обучения быть в школе в день летом 12, в осень и весною 9, зимою 7 часов, а в воскресные и празнишные дни, в которые во обербергамте сидения и в заводе работы не бывает, вовсе не учитца.

Ежели учителя будут ленивы и в науке оплошны, и неспособны, и будут гулять и пьянствовать, и учеников для своих корыстей без ведома в дома отпускать, или в свои домовные нужды употреблять, и о том сыщетца допряма, и за то оных надлежит наказывать по указом, смотря по вине и преступлению.

При оных учителем и учеником жалованья

| | Надлежит быть | | | | | В то число ныне налицо | К тому в добавку надобно |
|--|-------------------------------|--------|------|------|-----|---------------------------------|-----------------------------------|
| | Окладного жалования в год | | | | | | |
| | Число людей | Одному | | Всем | | Число людей | Число людей |
| Руб. | | Коп. | Руб. | Коп. | | | |
| Шихтмейстеру, который обучает словесному и письменному русскому | 1 | 36 | -- | 36 | -- | 1 | -- |
| Учеником | 50 | 3 | 60 | 180 | -- | -- | -- |
| Шихтмейстеру, который обучает арифметики и геометрии, тригонометрии и чертежам, и рисовать вручную | 4 | 36 | -- | 36 | -- | 2 | -- |
| Учеником | В арифметике | 25 | 4 | 80 | 120 | -- | -- |
| | В геометрии и тригонометрии | 15 | 6 | -- | 90 | -- | -- |
| | В чертежах и рисовании ручном | 10 | 7 | 20 | 72 | -- | -- |
| | | | | | | | |
| На дрова: на 8 сажень на две печи | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Итого на содержание школ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Итого в рукописи нет.

Оная учинена и содержитца и ученики обучаютца для того, чтоб возможно было, когда понадобится, из оных комплектовать ко всем горным и заводским делам в мастеровые люди и в прочие чины, також и в подьячие, и в другие дела употребляютца по рассмотрению и состоянию каждого, кто куда к чему склонен и удобен явится. И таким порядком возможно оных в несколько лет в доброе состояние привести. И когда кто из учеников из школы выдут со свидетельством, что они тому обучились, то мастерам сверх жалования за то учение учеников давать из ученического жалования за каждого человека цыфирной совсем по рублю, словесной и письменной — мастеру по пятидесяти копейкам за каждого человека.

ПРИПАСНАЯ КАНТОРА

Над делом железа и счетов в том с мастерами по уставом и пробам и смотрения того «сего — припасная кантора, при которой зависит дело немалое, а имянно: смотрение всех фабрик, дабы оные содержаны были в добром порядке, и припасы в них делались добрые, и каждой бы мастер поступал по своей должности, также приход и расход, материалом и припасом, и отпуск на пристань, и пробы всех припасов были чинены верно по указом. И того ради надлежит быть при оной канторе управителю доброму, радетьельному и трудолюбивому, трезву, и которой бы к своей бездельной корысти не прилежал, и тшание б имел, и к делам был понятен, и содержал бы над мастерами добрую команду, чтоб оные не пьянствовали, и в указные часы всяк был при своем деле. При нем у приходу и расходу припасов надлежит быть одному шихтмейстеру, которым, как управителю, так и шихтмейстеру, при том быть с переменою по силе имянного указа по два года, дабы в бытность их удобнее и скоряе возможно было считать и, буде какой начет будет, взыскивать.

При том должность управительская о содержании канцелярских порядков

В кантору ему самому и подчиненным, кому надлежит, по вся указные дни ходить без лености и о делах потребных решение чинить немедленно под опасением за небытность штрафа против печатного устава, и подьячих содержать в доброй команде, чтоб не пьянствовали и дело свое по регламенту я указом отправляли с прилежностью, не запуская ничего вдаль, но как скоро возможно.

Канцелярской порядок, книги, содержать по регламенту и указом и по формам, посланным в 1729-м году: 1) журнал или повсядневную записку иметь всему, что ни случится, 2) списки мастеровых людей, 3) книгу всем заводам, фабрикам и всякому строению и в каком состоянии обретаются, собрание и расположение указов, доношений, ведомостей, репортов и прочих писем, и где б по регистром или описям против назначения о том в генеральном регламенте в книгах

С и D (т.е Credit и Debet)приходные: первая углю, 2) железной руде, 3) чугуну, 4) всем чугунным припасом, литым в песок и в фурмы, 5) железу всякому, 6) железным доскам и всяким инструментом и кованым вещам, из железа происходящим, разного и мелочного дела, 7) стали, укладу, проволоке, жести, олову, 8) маслу, смоле и дехтю, 9) камню горновому, кирпичю, извести, 10) пеньке, конатом и всяким веревкам, 11) всяким деревянным вещам, 12) разным случающимся припасом, например, пороху, свинцу, козам, холсту и другим мелочам; толикое ж число и таковых же росходных книг, и оные также и с мастерами по щетам содержать и записывать каждую вещь по содержанию своему, щетом, мерою и весом и по цене по регламенту ж и формам. И те приходные и росходные книги иметь зашнурованные и запечатанные Сибирского обербергамта печатью, и из оных сочиняя самим щеты и репорты и ведомости по формам подавать во обербергамт на указные сроки без отлагательства под штрафом по регламенту за неподачу на срок.

Во оных книгах також и во всяких заводских делах смотреть накрепко, чтоб чернения и чищения не было. Ежели каким нехранением или забвением подьячей опишетца, то не должен оного чернить и чистить, но внизу того слова подчеркнуть. И за такое подьяческое нехранение вычитать за всякое слово по три копейки, дабы более хранились.

Указы и всякие ея величества дела хранить и по указом все отправлять во всем непременно, как о чем повелевают.

По прошествии года, все дела розобрав, и которые косаюцца к щету, те переплесть особо от оставших других канторских дел с оберткою в кожи, и учиня тому всему ясные описи. И как оные, так и те дела закрепить по листом, и касающийся к щету книги и щетные выписки объявлять во обербергамте. А кои к щету не касаюцца, те содержать при канторе и хранить во всякой чистоте, а паче от пожара, дабы оные, також приходные и росходные книги не погорели, ибо от того немалая беда произотти может.

Суд иметь над всеми заводскими мастеровыми и работными людьми как в делах государевых, так и в собственных их порядочной. А ежели которого дела ему вершить будет нельзя, о таковых доносить в Сибирской обербергамт.

В Сибирской обербергамт писать доношениями, а в протчие места, где не подчинены, промемориями, а к подчиненным своим, где надлежит, указами.

О строениях и содержании заводов

Надлежит над заводами надзирать, дабы строения были во всяком хранении, а наипаче чтоб у всяких строеной кровли были добрые и учинены были с новоманерными спусками, и внутри вовсе, а внаружи до кровли каждая фабрика для опасения от пожарного случая была б вымазана глиною житкою с шерстью скотинною. И брусье фундаментальной и нижней всегда б были видны и сухи, и для того кругом каждой фабрики иметь небольшие ровики, чтоб оными вода могла проходить, куда надлежит. И окончины б во всех фабриках были чисты и целы. И оное, кроме кровель, всегда исправлять мастерам, подмастерьям и работником, не требуя к тому казенного ничего. А чего они, мастеровые люди, на стороне к тому потребного купить сыскать не могут, оное исправлять исказны. А во что то подправление станет— вычитать из их жалованья, для того что оное все чинитца и окончины более ломаютца от их несмотрения.

Ежели же где что иное у строения будет повреждатца, оное ис казны немедленно также велеть починить и в лутчее состояни привести, а ежели [что] либо за несмотрением жвитца поврежденного не исправлено, кем надлежит, оное ево иждивением будет исправлено.

О приходе и росходе припасов

Смотреть над целовальниками накрепко, дабы принимали всякие припасы верными весами и мерами, а неверного при том отнюдь не употреблять и безмены весьма отставить, а иметь везде при заводах большие и малые веса с верными и заклеяменными гирыми.

Целовальником анбарным принимать всякие припасы, железо и протчее, до малейшей вещи, при определенном к приходу и росходу шихтмейстере и записать в приход того ж числа и то, что лриметца, а не более и не менее.

Припасы надворные: руду, уголь, камень, известь, кирпичь, песок, дерево во всяких разных мерах и весах и чугуны примать другим целовальником, и при том как оному шихтмейстеру, так и мастерам каждому о своем деле велеть надзирать, чтоб было годное, и оное записывать таким же образом. Также б в кирпиче лому больше одного в десяти не было, и зделан бы был длиною и толстотою и шириною по мере, а не менее оной а ежели у кого подрядчиков явитца, что зделан менее указной меры, за то им, подрядчиком, не додавать ис казны денег, розчисля по пропорции недостаłego в указную меру. И обозжен бы был, как надлежит, чтоб в нем ни малой сырости не было. И содержать их всегда в добром сохранении. А кирпичь, дерево, известь, меха и протчее, что надлежит, — в сараях под кровлею.

Уголь от лесного надзирателя при фабриках на заводе принимать указными коробами клейменными, чтоб были полны, и уголь доброй, хрушкой, а не мелкой, без мусуру и грязи, и при приеме велеть смотреть накрепко, чтоб в нем искр огненных не было, от которых, ежели не усмотритца, по привозе на завод великой вред нанесится может. И писать имянько, х которой фабрике сколько принято. И оной при заводе сыпать в груды в удобных - местах в таких, чтоб искры, происходящие ис труб фабричных, ее могли до оного доставать, и от жилья подальше, дабы во время пожарного случая оной не мог загоретца. Также буде оного оставатца будет из году в год, то в другом году, в которой останетца, держать прежде оной оставшей, нежели тот, которой вновь привезен будет. Также иметь оной не на ниюких местах, но на таких, где б вешнею водою, когда великая бывает, не могло оной разносить, как ныне эксемпель был на Синячихе.

О содержании плотин, домен, фурмовых, молотовых и протчих всех фабрик, и о даче во оные по пробам припасов, и ис того о приеме у мастеров чугуна, железа и других вещей всех, делаемых в фабриках, и о сварке половинчатых прутков железа с мягким, и при приеме о пробе оных и щете каждомесячно против проб мастеров, и о заплате им за зделанные вещи по указным ценам, и о взыскании за излишние угары — чинить непременно, как в приложенных при сем должностях мастерских означено.

Весьма того смотреть, чтоб приход и расход в припасех отправлялся порядочно, а наипаче в зачете за работы и в платеже работником, чтоб напрасной передачи написано также и обиды в том не было, и ежели оное усмотритца, немедленно исправлять, и худобу, как можно, отвращать.

Надзирать, чтоб припасов всегда при заводех было довольство и за недостатком мастера не гуляли, а особливо к домнам камень, кирпичь, руда, уголь, известь, песок, и к протчим валы, колеса, доски сухие на меха, и косяки, и перье колесны, топорища молотовые, наковальны и всякие снасти чтоб были в готовности добрые, и в хранении в анбарах под кровлями или на дворе в удобных местах, чтоб как летом, так и зимою всегда з добрым порядком можно употребить. А ежели от несмотрения за недостатком приготовленных припасов мастера будут гулять праздны, и от того учинитца убыток, то все по исчислению взыскано будет на нем, управителе. Того ради должен он в том стараться с прилежным радением, чтоб на заводех всяких припасов было з довольностию, и для того ему, управителю, во окончании каждого года, а имянно в декабре месяце о припасех и работ никах, колико оных и к чему потребно, сочинить ведомости и подавать во обербергамт не позжее, как декабря 20-го числа, дабы о покупках припасов на ярмонках и о протчем можно разсудить и определение, не упустя времени, учинить. А ежели оных на то число подано не будет, то за оное с управителя за всякой умедленной день доправить надлежит по гривне, с шихтмейстера — по пяти, с подъячих старых, средних и молодых со всех обще — то пяти жь копеек.

Самому ему и приказным людям своих припасов в казну подрядом и продажею ставить не позволяетца никаким образом под жестоким истязанием. И того ради ему самому того не чинить, и над подчиненными своими смотреть накрепко, «чтоб того чинить не дерзали, ибо когда до оного допустить, то приказные люди, видя в коих либо припасех предлежащую нужду, могут заранее собственными деньгами закупать и потом продавать дорогою ценою, но когда такие припасы, в которых нужда в казне есть, увидят, что есть в продаже, о том бы объявляли, кому велено будет купить, дабы, он мог по достойной цене оные купить».

Над мастерами, которые в теплых фабриках работают, яко столяры, токари, слесари, оконнишники и протчие, надзирать накрепко, дабы они казенных припасов в свое употребление или на продажу не употребляли и в деловых избах посторонних дел не делали, також и снастей государевых в дома свои не брали; а ежели кому что потребно, то делать им снасти по требованию их и за оное брать надлежащую цену.

Припасы с одних на другие заводы отпускать по указом, с росписками, и чтоб отповедь письменная была от управителей тех заводов, что получено, и в книги записывать на счет тех заводов по цене настоящей.

При заводе припасы имеют в расход держаны быть власно, как и в приходе, и записывать оные по силе регламентов и указов имянно, кому, на какое дело, колико числом, мерою или весом дано, и книги содержать порядочно и чисто так же, как и о приходных показано.

Анбары б всегда были за печатью управительскою, и во оные для отдачи припасов посылать с целовальники шихтмейстера, а одним целовальником в анбары для выдачи и приему не ходить.

Когда какие припасы в расходе будут, немедленно сметитца, нет ли чего потеряного или в привесе и в приеме, и буде явитца, что в утрате или лишке, о том изледовать, чего ради недостаток или излишек явился, и ежели явитца воровство, розыскав, доправить, а ежели, доправить не можно или весьма явитца воровство, то представлять в Сибирской обербергамт немедленно. Того ради, когда усмотрено будет, что которых припасов в остатке уже мало, то, не допуская всех в расход, остатки в тот час сметить, которое ему, управителю, самому часто в анбарах надлежит смотреть, по малой мере повсямисячно.

Без письменного указу нималой вещи никуда не отпускать, и в расход не записывать ни по чьему словесному приказу или требованию под заплаотою тройные цены.

Анбары от воды хранить крепко, и что у них будет повреждатца, починивать, чтоб водою или иным чем припасом вреда не нанести. А ежели управительским несмотрением учинитца вред, оное будет на нем сугубо доправлено. Того ради зимою снега с кровель огребать, и полы иметь не ниско, и проточную соду отводить рвами.

Над караульными накрепко надзирать, чтоб были осторожны, печати всегда хранили, и по утрам целовальники и караульщики о целости тех печатей и припасов надворных объявляли. Буде же в чьем карауле что явитца повреждено или похищено, о том немедленно уведомлятьца подлинно, от кого и каким случаем, а по наследованию учинить, кто чему повинен.

На пристани припасы отпускать весом и счетом, со всякою верностию, заблаговременно, дабы удобным временем на оные все перевезены и к поплаву были готовы и ни за чем не остановилось. А по отпуске считать тех, кто отпускал и на пристанях у приему был, все ли против отпуску сходны принято, а ежели какое несходство явитца, следовать и по следствию, что надлежит, исправить.

Припасы на заводе продавать, а имянно железо ломаное с проб натрое и на мелкие части и обсечки от заводских инструментов по сороку копеек пуд. А в отпуск годного и двойной ломи без особенного указа никому не продавать. Колотушечное и протчие передельные из железа припасы продавать, положила железо по той же цене, к тому угар, уголь,

работу, и по одиннадцати копейкам на рубль, а уголь и прочие припасы класть по настоящей цене. И когда что продано будет, то того ж часа особливо определенному к той продаже целовальнику велеть деньги взять, которые в обербергамт объявлять помесечно. А без денег отнюдь никому ничего не давать и казенным не ссужатца. А ежели что надлежит продать и с отвозом, тогда оной провоз по вольному найму приложить в цену. Чюгун литой, в готовности котлы, иготи и прочее всякого звания, положи чюгун и мастерам за работу, продавать вдвое против настоящей цены; в вышеозначенном же заключаецца и о продаже негодных в отпуск крышечных досок, жести, проволошных обрывков и прочего.

Оному управителю самому и прочим служителям в свои дома и употребления никаких припасов—свечи, бумаги, дров и прочего не брать под сугубую заплату и еще, сверх того, и наказанием, кроме того, что к починке государева дома или на иные государевы ж дела.

О работниках

Надлежит управителю на каждой день ставать по утру рано и все работы освидетельствовать обще с надзирателем работ, что определенные к тому, всяк ли при своем деле, также после праздников по (вечерам чтоб мастера, кому надлежит с вечера работать, все ль при работе были без нетов, а кого не будет, по таковых посылать, и в малых делах и за прогулы по силе регламентов и указов штрафовать самому, а о больших делах представлять во обербергамт. А ежели ему, управителю, за болезнию или за другими какими случаи того когда-либо учинить будет невозможно, оное отправлять определенному при нем шихтмейстеру. Так же, как возможно, старатца строение и прочие работы, которые возможно, чтоб отправлять урочным наймом, а не поденщиною, дабы тем леность пресечь и многих надзирательств избежать.

Где поденщики будут работать, смотреть ему, управителю, или надзирателю и оного дела мастеру накрепко, чтоб работали прилежно, и записывать, кто в которой день у какой работы был, а по прошествии месяца оную роспись мастеру или кому приказано будет, заруча, подать ему, управителю, а он должен свидетельствовать, ежели исправно, писать в Сибирской обербергамт для заплаты денег; а глухо в репортах, что якобы кто из них был в поторжной работе, а в какой не означено, отнюдь не писать, а означивать имянно, кто у какой работы в которой день работал, и таких глухих репортов от надзирателя не принимать.

Конечно, того смотреть накрепко, чтоб работник целой день у одной работы был, а от дела к делу без крайней нужды не переводить, дабы можно ведать, в такое время надобно ль было толикое число работников. Ежели же смотритель или управитель оное без нужды крайней преступит, оной день должен работнику заплатить сам. То ж чинить и с мастерами.

Работников, которым платитца ис казны, или крестьян не должен никто в свою собственную работу употребить никоей ради притчины, но домовные свои работы исправлять своими служителями.

За работы платить поденщиком по прошествии каждого месяца, а окладным по прошествии трети по данным росписям, и того накрепко надзирать, чтоб никто обиды и в заплате волокиты не терпел.

На работу и с работы бить в колокол по адмиралтейскому регламенту

Марта с 10 сентября по 10 число по утру — полпята, ввечеру в марте и апреле — семь часов, в полдни с работы — одиннадцать перед полуднем, на работу — полчаса пополудни, в июне, июле по утру — полпята, ввечеру — в восемь, в полдень — одиннадцать перед полуднем, полтора пополудни, в августе утро и вечер [и перед полуднем] против того ж, а пополудни — час, августа с 20-го сентября по 10 по утру и в полдни также, а ввечеру — сьдьмь, сентября с 10-го марта по 10 по утру — час пред восхождением донца, ввечеру — час по захождении солнца (по календарю), в полдни с работы — одиннадцать, на работу двенадцать, избные и кузничные работы сентября с 10-го марта по 10 ввечеру работать до осьмаго часа, а прочее против вышеписанного. И оным числам, в которых означено, чтоб на работу бить по календарю, прилагаетца при сем выписная ис календаря таблица, что солнце во оных месяцах в котором часу восхождение и захождение свое имеет по мередиану и ширине града Тобольска. Токмо по утру на работу бить всегда до указных часов за полчаса перед работою, чтоб мастеровые и работные люди могли убратца и в работы вступить с начала самого указного часа, а не позднее. Ежели ж кто на работу притти опоздает, с теми о штрафе и о вычете из жалованья чинить, как регламент и указы повелевают.

| Таблица ис календаря | Дни | Восхождение солнца | | Захождение солнца | |
|----------------------|-----|--------------------|--------|-------------------|--------|
| | | Часы | Минуты | Часы | Минуты |
| Сентябрь | 10 | 6 | --- | 6 | -- |
| | 20 | 6 | 15 | 5 | 45 |
| Октябрь | 1 | 6 | 46 | 5 | 14 |
| | 10 | 7 | 9 | 4 | 51 |
| | 20 | 7 | 31 | 4 | 29 |
| Ноябрь | 1 | 7 | 59 | 4 | 1 |
| | 10 | 8 | 24 | 3 | 36 |
| | 20 | 8 | 40 | 3 | 20 |
| Декабрь | 1 | 8 | 51 | 3 | 9 |
| | 10 | 8 | 56 | 3 | 4 |

| | | | | | |
|---------|----|---|----|---|----|
| | 20 | 8 | 53 | 3 | 7 |
| Генварь | 1 | 8 | 40 | 3 | 20 |
| | 10 | 8 | 24 | 3 | 36 |
| | 20 | 7 | 59 | 4 | 1 |
| Февраль | 1 | 7 | 31 | 4 | 29 |
| | 10 | 7 | 9 | 4 | 51 |
| | 20 | 6 | 46 | 5 | 14 |
| Март | 1 | 6 | 23 | 5 | 37 |

В канторе сидению не быть и приказным служителем, мастеровым и работным людем от дел уволенным, надлежит быть, кроме случающихся нужнейших заводских дел, в недельные дни, господские праздники и государские ангелы и протчие по регламентом и указом свободные дни, о которых, кроме недельных дней, для лутчего известия при сем означиваетца: декабря с 25-го генваря по 7 число, в генваре 19-го — восшествие на российский престол е. и. в. Анны Иоанновны, 28 — рождение е. и. в. Анны Иоанновны, в феврале 2-го — стретение господне, 3 — тезоименитство е. и. в. Анны Иоанновны, сырная неделя вся, первая и последняя недели великого поста, марта 25 — благовещение пресвятыя богородицы, неделя пасхи — вся, апреля 28 — коронование е. и. в. Анны Иоанновны, вознесения господня — один день, сошествие святого духа — день; в августе: 6 — преобразование господне, 15 — усение богородицы; в сентябре: 5 — тезоименитство государыни цесаревны Елисаветы Петровны, 8 — рождество богородицы, 14 — воздвижение честнаго креста; в ноябре: 21-го — введение богородицы; в декабре: 7-го — рождение принцесы Анны, 9-го — тезоименитство ея жь, 18 — рождение цесаревны Елисаветы Петровны; да сверх оного мастеровым и работным людем в летнее время быть уволенным же для поставки сена с праздничными и воскресными на 10 дней. А буде когда случитца, что для поставки сена хотя и отпустятца, а время будет дождливое и сена ставить невозможно, тогда им, мастеровым людем, всем приходит возвратно к своим работам. А когда уже будет время удобное к поставке сена, тогда тех, кои были в заводских работах, паки освобождать для поставки: сена. А кто в такое дождливое время на работу не явитца, а будет жить все те дни, на сколько был отпущен, празден, и такого после, хотя он и сена не поставит, не отпущать.

Кто у припасов и над работы определен будет, должен к управителю притти ввечеру перед шабашем и донести о всем, что у кого делалось, и принять приказ, что кому завтра делать, по которому он работников назначит и скажет, чтоб завтра всяк ведал, кому куда завтра итти и что делать, кому какие припасы принять и от кого. И для таких приказов оным иметь каждому особую книгу и записывать вместо указов, а управителю те приказы записать в канцелярии в дневальную книгу.

О содержании мастеров и их должностях

Мастер во всяком ремесле имеет назван быть, которой свое ремесло обстоятельно знает, един над многими: надзирать и исправлять может, наипаче дабы был прилежен, верен, трезв и разсудителен, за что таковой должен пред подмастерьями, учениками и работниками почтен быть

Ничто так ремесла не вредит, как пьянство. Того ради оного наипаче над мастерами надзирать, ибо он сам и подсудным своим даст причину гулять или что испортить, того ради как им за их ремесло большая заплата, так и за пьянство и противность более наказывать вычетом денег и другими образы.

Ежели мастер которой вымыслит и объявит какое искусство к лехчайшей и способной работе, о таковых доносить во обербергамте, которым по рассмотрению дано будет ея величества жалованье. И в том старатца прилежно, чтоб каждой мастер прилежал о своем ремесле, как ево в лутчее состояние привести.

Ежели мастер отлучитца каким случаем на время, то на место ево приказать подмастерью, которой в том ремесле искуснее и ко исправлению оного способнее. А ежели мастер умрет или коей-либо причины ремесла отстанет, то взять того дела от мастеров атестаты на оное место, кто будет достоин, и освидетельствовать, по достоинству ли оной удостоен и, оное подписав, подать во обербергамт и ожидать указа. А оному назначенному до указа то дело отправлять, Однакож не надобно взирать на старость, но на искусство в его ремесле, хотя кто и из молодых перед другими того неумеющими явитца искуснее — оных производить.

С мастерами и подмастерья в наказании поступать осмотрительно, чтоб напрасно не оскорбить, и наказание бы было вины достойное, а на места подмастерские производить из их учеников лутчих, в ученики — из работников, однакож токмо на упалые места, а излишних сверх определения не производить. И к прибавке жалованья ведомостей не подавать, но содержать всегда в том числе, как о том ремесле в данных при сем должностях написано. А для пресечения споров к произведению велеть того ремесла о достоинстве подписать мастером и подмастерьям, а ежели того ремесла при том заводе подписатца некому, то мочно и другаго ремесла мастеру, которой бы мог силу разуметь, подписатца.

Должность каждого мастера есть быть трезву, искусну и поступать во всем своем деле порядочно и радетельно, и припасы делать добрые, по образцом сходные, и в пробе б стояли, и надзирать над подмастерьями, учениками и работниками, дабы все прилежно и добрым мастерством работали. А как которому мастеру в своем деле и во исправлении поврежденного и во установлении всего происходимаго в фабриках поступать, о том, ясно показано во особливых каждого мастерства должностях. И для того ему, управителю, что во оных должностях показано, надлежит смотреть накрепко, чтоб мастера по оным исполняли со всякою верностию, неотменно, и самому по тому поступать во всем непременно, ибо в вышеписанных пунктах внесено ему, управителю, токмо то, чего в мастерских должностях не показано.

О караулах

Для караулов в канторе и для разсылок о заводских делах, куда понадобится, иметь обретающихся служителей, которые для заводских нужд определены; у анбаров быть для караула з гоубвахты салдатом пристойному числу.

Канторских и протчих определенных для государевых заводских дел служителей ему, управителю, в свое употребление отнюдь не брать ни под каким видом, под опасением за то штрафа, но управлятца своими собственными. А когда куда случитца поеска для государева дела, то брать с собою по одному служителю. Ежели когда в заводах случитца какая-нибудь многая работа и для оной к надзиранию потребны будут нарядчики, то требовать от обербергамта салдат или драгун пристойное число.

Ежели над поверенными надсмотрщики и караульщики усмотрятца какие худые поступки и в делах неисправности, на оных доносить во обербергамт немедленно, чтоб как возможно наискоряе происходящую худобу отвратить и оное пресечь.

Подчиненным, что принадлежит делать или ведать, дать ему, управителю, пристойные инструкции, которые для лутчего известия и опасности велеть всем служителем читать кажде недельно, дабы всяк ведал, что делать и чего хранитца.

В протчем же имеет он поступать по выданным регламентом и указом генеральным и впредь к нему присылаемым непременно. Также ежели что присмотрено будет сверх сих пунктов и мастерских должностей в пополнение потребное, о том подавать во обербергамт немедленно доношении со мнением, по которым немедленно решение учинено будет.

Вышеписанной припасной канторы управителю и при нем шихтмейстеру и протчим служителем жалованья

| | Надлежит быть | | | | | В том числе ныне на лицр | К тому в добавку надобно |
|---|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| | Окладного жалования в год | | | | | | |
| | Число людей | Одному | | Всем | | Число людей | Число людей |
| | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | | |
| Гитенфорвальтеру | 1 | 120 | -- | 120 | -- | -- | -- |
| Под дирекцию ево при деле железа и смотрения того, и сверх того для содержания по регламентом и указом приходу и расходу железа и протчих к тому принадлежащих припасов: Шихтмейстер | 1 | 36 | -- | 36 | -- | 1 | -- |
| При оной канторе канцелярских служителей Канцелярист Подканцеляристов Копеистов | 1 2 6 | 70 35 18 | -- -- -- | 70 70 108 | -- -- -- | 1 -- -- | -- -- -- |
| Розсылщиков | 2 | 12 | -- | 24 | -- | -- | -- |
| Сторожей с переменою | 2 | 6 | -- | 12 | -- | -- | -- |
| Шихтместер для нарезания и смотрения в работах за работниками | 1 | 36 | -- | 36 | -- | -- | -- |
| Целовальников при приеме и роздаче железа 3, руды и извести 2, всяких заводских припасов 2, для продажи железных припасов и разных всяких штук 1, итого | 8 | 12 | -- | 96 | -- | -- | -- |
| Конюхов к содержанию казенных лошадей | 6 | 12 | -- | 72 | -- | -- | -- |
| В том числе для дела и починки хомутов чеботник | | | | | | | |
| На бумагу, чернила, свечи и дрова в год | -- | -- | -- | 101 | 30 | -- | -- |

О приеме руды железной

Что принадлежит к должности припайной же канторы управителя и для того оное при сем и означиваетца.

Понеже в писании и разборе ярлыков, что употреблялись до сего учиненные по прежним определениям, как видно есть, происходит затруднение и притом бывает и не без остановки, к тому ж от некоторых и жалобы происходят такие, якобы при разборах и ярлыки теряютца, того ради вместо оных ярлыков учинить по сему: когда по расположению иа крестьян руды ведомости в припасной канторе получены будут, то ранее приезду их крестьянского изготовить на каждого

крестьянина простой бумаги по полулисту или более и менее, смотря по числу положения руды, и в начале прописать имя того крестьянина и сколько на него положено руды, и потом на стороне того листа управителю припасной канторы подписать имя свое, чтоб те листы уже не мог никто переменить, и оные, когда крестьяне к воске руды придут, роздать им в руки. И как привозить будут руду, то определенному к тому берггауру и доменному мастеру осмотреть, что руда добрая ль и по надлежащему ль обозжена, и буде явитца добрая и обозжена по надлежащему, то целовальнику велеть принять, и сколько примут, тогда приставленным к тому поверенным записывать на тех данных крестьяном листах, которого числа и на сколько возах, и сколько весом пудов привез, а тое записку чинить месячные числа цифром, а возы и пуды складом одною, а не разными руками и при целовальнике и доменном мастере и, записав, прочесть, сколько записано при оных же мастере и целовальнике и при вощике, кто оную привез, и отдавать те записки возвратно вощикам. А они имеют их хранить для себя, а буде потеряют, то и зачету не будет. И когда всю по окладу руду вывезут, тогда те данные им листы объявлять в припасной канторе, которые рассмотря, что одною ль рукою писаны, и поверя, что то ль число вывезено, что надлежит по окладу, и буде явитца сходно, записать руду в приход, и что она записана, на том листу подписать, в котором числе и на какой странице та ево вывозная руда в приход записана, и он отпущен в дом, и при том, закрепя управителю, отдавать им, вощиком, те записки возвратно вместо квитанцией. А ежели у кого из них, вощиков, явитца не одной руки записка или в числе пудов переправка, о том ими и кем надлежит следовать и по следствию, до чего дойдет, чинить по указом. А негодной руды, которая бывает с кремнем и с пустым камнем и не довольно обозженой, не принимать, а буде в приеме явитца, то мастера доменного и берггаура штрафовать жестоко, и убыток, что от того пустова камня и худой руды будет, доправить на них.

Оные (руды принимать днем, а не ночью, ибо когда в ношное время принимать, то могут плохие руды приняты быть, как уже то (здесь и было, ибо они, крестьяне, кладут на верх воза руду хорошую, а выпод не обозженую и плохую, и нарывают с таковыми возами быть к ночи, чтоб оное их пронырство тем могло быть прикрыто. И сверх записки на ярлыках иметь записку и в канторе, дабы когда крестьяне хотя и без отпуску отлучатца, то б кантора о числе привоза руд могла знать и репортовать. А понеже железные руды определено добывать берггаурами и прибыльными, когда оных довольно при заводах будет, а пока их довольно нет, то она добывалась и ныне добываетца переменными на каждой год приписными крестьяны, и оные руды добывают непорядочно, но всяк роет ямами, где ему легче добывать, а ежели придет твердой поперешей камень, то он тот камень оставляет и землю закаливает, понеже над оным потрудитца излишнее и проломать паки до руды не хочет, и от того может быть, что много руды остаетца, а здесь в рудах железных надежды большей нет, ибо она состоит в рассыпных гнездах, а не жильная, и для того оные надлежит выбирать чище, и того ради надлежит определить к надзору при добыче оной руды, чтоб добывана и выбирана была порядочно, штейгера, и ему велеть руды добывать по горному обыкновению, спуская шахты до валу, где больше руды вглубь уже нет, и вынимать штольками и квершлагами, и как надлежит. А ежели бывает большое гнездо, которое являетца под дерном неглубоко, то вынимать руды, как способнее. Оному штейгеру дать в помощь из берггауров для надсмотрения и показания оным порядочной добычи по рассмотрению добычи руд и разстояния рудников. И оным штейгеру и берггауром надлежит при том быть за присягою и верным людей и во время приставления их к тому делу подтверждать им, чтоб они лакомству и протчему непорядку не касались, и места рудные для добычи крестьяном разводили порядочно, а не так, чтоб кто даст, того поставить на хорошую руду, а кто не даст, того на пустую землю или плохую руду, где трудная добыча. И самим оным под смертною казнию в наем в добычу и поставки руды не вступать, как уже от берггауров эксемпель был. А ежели кто оному учинит противно, того судить и штрафовать жестоко по указом. Также которые руды не довольно обозжены и с пустым камнем, оные б с рудников на заводы отпущены не были. И руды по привозе на всех заводах сыпать каждого рудника порознь, и на оной сыскось и сысподоволь бревенчатые въезды, дабы крестьяном с рудами въезжать было нетрудно, ибо когда оным велеть по привозе руды сыпать в груды, не учиня оных сараев и въездов, то может им нанестися немалой труд, а имянно лошадям при поднимании воза на рудную груду великая тягость, и ногам от востроты железных руд повреждение, и за одним возом за подъемом на груду бывают не по малому времени, и лошадям в подымании воза и люди помогают, и от того напрасной немалой простой бывает. Также у саней ползье от востроты руд скоро истираютца и обдерживаютца от востроты руды возы при подымании наверх. И когда оные въезды учинены будут, то она тягость и напрасной лишней простой минетца.

Понеже от несмотрения мастеров инструментов, которые им даютца к ковке железа и к протчим делам в фабрики, какие которому мастеру к ево мастерству потребны, много тратятца, а куда—неизвестно, и чтоб в них пропажи и траты не было, того ради показанные инструменты в молотовые и протчие фабрики и к другим мастерствам должен управитель давать, каковы показаны каждому мастеру иметь при фабриках под их мастерскими должностями, и прежде отдачи, кому какие дать надлежит, клеймить на каждом мастерское имя и отдавать мастерам з записками и с расписками заблаговременно, чтоб в ковке железа и в других работах за ними не было остановки. И велеть оные содержать мастерам в фабриках под своим охранением в ящиках и хранить, чтоб напрасно сожжены, переломаны и утрачены не были. А ежели что ис тех инструментов несмотрением их напрасно сожгут или утратят, за те доправить на них по указом. Также буде в которой фабрике мастера небрежением своим меха испортят или сожгут, то те меха, буде починить можно, велеть меховыми мастерами починивать и за ту починку вычитать из их мастерского жалованья. А ежели от того их повреждения, а особливо когда сожжены будут, починить нельзя, то за оное доправить на них, мастерах, дабы они лутче в том смотреение имели и казенное хранили.

Во всех фабриках у каждого молота, чтоб при деле железа и протчего остановки не было, иметь всегда для запасу пятник и молотовище, чтоб когда оное при деле железа изломаетца, вместо того негодного был при том запасной в


готовности. А буде оно в запасе не будет, и затем в ковке железа учинитца остановка, то за тот простой, сколько за неимением молотовища или пятника работы не будет, имеет доправлено быть за несмотрение на управителя то число, сколько б в то время можно было сделать железа.

О ПЛОТИНАХ

И понеже через несколько годов практика нам показала при повреждении плотин, что оные более повреждает от того, что здесь в Руссии на реках, где построены заводы выше заводских прудов, крестьяне строят плотины мельнишные весьма некрепкие, и когда приходит вешняя вода, тогда оные промывает и, их изломав, от того елань и, другой лес и вода приходит вдруг в заводские пруды, от чего, буде вешняки учинены уски, та вода не пробиратца. К тому ж еланью и другим от мельниц лесом и льдом в вешняшных дворах и вешняшные запоры запруживает. И к тому ежели вешняк и запоры уские, также стойки запорные чрез меру широки и толсты, от чего более ускость окошкам вешняшным бышает, и от того вода понуждена сбывает итти чрез плотины, и тем из оных землю вымывает, и оные иногда и до основания, и при них фабрики раззоряет, и тем наносятся казне немалые убытки. И сей вред более бывает при таких реках, где пруды с малыми разливами имеютца, ибо вешняя вода когда придет, то ей разоттись и разлитца негде, и от того она весьма скоро и высоко вверх прибывает и чрез плотины идет.

Другая притчина к повреждению и при таких плотинах, где великой разлив бывает, ежели командиры смотреть и разсуждения иметь, как остеречь плотины от большей воды, не будут, ибо когда весною вдруг теплота и дождь с мокрым снегом бывает, от чего и тот снег, которой зимою напал, вдруг растаивает, а при разливных прудах прибыли вскоре познать не можно, то оные командиры, не взирая на оное, будут копить в прудах воду до указной меры, опасаясь, чтоб воды не упустить и от того заводам не нанести остановки, и потом, когда та вешняя вода и по времени своему земляная вдруг в пруды придет, и тогда хотя уже и запоры, как вешняшные, так и ларевые, отопрутца, токмо оной окопной воде вдруг уже пробратца не можно, и от того и такие плотины могут повреждаться. И для того при зделанных плотинах по веснам, хотя и прибыли не видно, надлежит вешняки ззаранее отпирать и воду, не задерживая, пропускать. А впредь плотины надлежит строить по приложенному при сем на... странице чертежу, какова ныне делается на Каменских заводах, которую ныне я, генерал лейтнант, по своей инвенции исправил и делать определил, и пред вешняками дворы надобно строить более прежних, захватывая далее в пруд сваями, на которые накладываютца брусье, чтоб лесом и льдом оные не могло запруживать и тем входу воде препятствия делать, также и стойки, где будут доски запорные вешняшные забиратца, в ширину толстоты делать не надлежит, но ужее, токмо б в ускость потолще были, чтоб от того могли быть окна вешняшные ширее и вода убиратца без повреждения плотин. И те б стойки в гнезда вдалбливаны были так, чтоб при нашествии большой воды, буде пробиратца не будет, можно было их выбирать вон чрез показанную от меня при сем в чертеже машину. И когда такие плотины строены будут, как на Каменских заводах строитца, то при оных вешняках окон и к ним запоров, как есть обычайно при построенных других здесь плотинах, кроме заборных досок, которые х кокорам будут приложены и по веснам ззаранее выбираны, не надобно. А мельнишных прудов на таких реках, где заводские пруды с малыми разливами имеютца, выше оных строить крестьян, конечно, не допускать, а велеть им строить на других речках или на тех же, токмо ниже заводских прудов.

Буде же таких мест ниже заводских прудов и на других речках, где можно было построить мельнишной пруд, не сыщется, и от того крестьяне за неимением мельниц не понуждены б были за несмолотьем муки в пропитании своем иметь нужды, и ежели кто из них будут просить о даче позволения о строении мельнишных плотин выше заводских плотин, и таким строить давать токмо с последующим подкреплением и обязательством: 1) чтоб плотина была построена надежная и по примеру строения заводских плотин, 2) вешняки б были зделаны широкие, чтоб большая вода, когда случитца, могла стробиратца, 3) но веснам воды в пруде не задерживать, но ззаранее выпускать оную ис пруда всю, дабы к повреждению опасности не было.

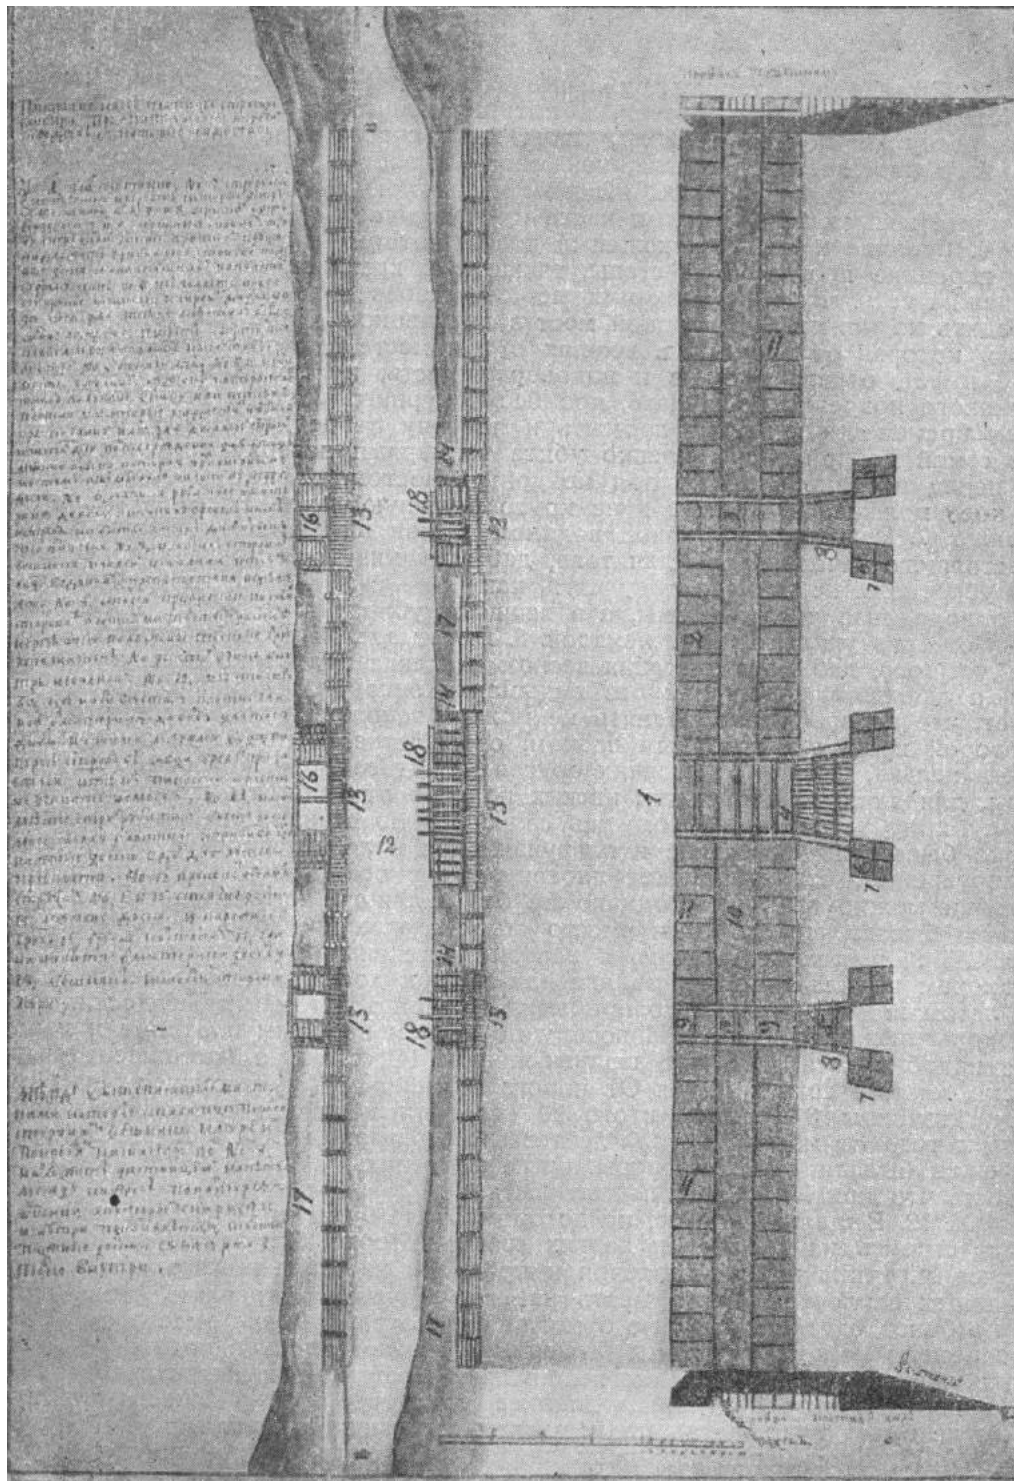

Показание, как плотины строены в Сибири при Екатеринбурге и протчих заводах, которые надежны.

№ 1. План плотинной; № 2. Струб рубленой от материка из бревен, которые в отрубе толщиною в 6, 7 и 8 вершков, вверх до порога 3 и 4 аршина, ко оному струбам с передней стены против пруда надлежит прибавать стоячие пажные доски сухие, толщиною по полутора вершку, как № 3 изъясняет, на обе стороны вешняка и ларей, дабы вода, которая в тех местах больше, сильное хождение имеет и вертитца, не вымывала глину из клеток, о которой № 4 показывает; № 5. Понурные мосты зделаны из дооек, которые толщиною по половине вершку или ис [плах] плотно, на которые надлежит набивать крепко глину или ил до самых порогов наискось для подтверждения, дабы в том месте отсыпи, которая под понурным мостом, не вымывало и плотину не вредило; № 6. Свинки рубленые от материка до верху ис таких бревен, как и струб, набиты глиною, дабы отсыпь, что означено № 7, на обеих сторонах вешняка и ларей не валилась и тем ходу водяному препятствия не делала; № 8. Стойки, прибитые на обеих сторонах плотными толстыми досками, и чрез оные положены толстые брусье, что значит № 9, чтоб оные внутрь не валились; № 10. Место струбам, где набиваетца плотно глиною от материка доверху для того, дабы никоими мерами вода поперег струбам, а вдаль бревен прокрасться и тем пакости в плотине учинить не могла; № 11. На оном месте струб рубится выше, до самого верху плотины, и прибаваютца

паженные доски вдоль для лутчей крепости; № 12. Прошпект обоим струбам № 2-го; № 13. Стоячие доски; 14. Лежачие доски; 15. Порожные брусье; 16. Брусы над стойками; 17. Глина набита от материка доверху; 18. Вешняк и на обоих сторонах лари.

Между вышеписанными стойками, которые ставятся по обоим сторонам вешняка и ларей по крыльям и означены под № 8-м, надлежит дистанции иметь между каждою по полтора аршина, а которым снаружи и онутри прибавляются толстые паженные доски, а в ларях только внутри.

1. Новоманерная плотина, какова исправлена на Каменских заводах.


2. Струбы или тарасы рубленные из бревен от самой пошвы «сверху». 3. Клетки рубленные из бревен, в которые набито крепко доброю глиною без песку от пошвы доверху, дабы вода сквозь скважны не сыскала и от топо плотины не промыла, как много бывает в Русе раззорение плотинам, у коих хвоями, еланью, навозом и соломою заложены бывають пошвы, которые весьма ненадежны, и часто их промывает.

4. Стоячие и лежачие паженные доски, которые прибавляются к струбам на передние против воды стены, также и х крыльям, на которых великая надежда есть, что вода никоими мерами сквозь оные пройтить и плотины вредить не может. 5. Понурной мост в вешняшном дворе для того, чтоб водою, которая от проходу в вешняк в том месте быстра и сильное хождение имеет, отчего великие и водовороты есть, не могло пред вешняками никакого повреждения делать, ибо без понурного моста и без отсыпи скорым временем фундамент промыть и плотину повредить может. 6. Отсыпь из самой доброй глины крепко убита токмарями наверху понурного моста и перед плотиною, также под понурным мостом, от которой когда далее и косо положее вделается, а не круто большую иметь надежду в плотине можно. 7. Вешняк или проход водяной зделан шириною 11 сажен, пошире настоящего течения реки для того, дабы вешняя вода могла удобнее в него убраться, а не чрез плотину итти, как ныне уже и было на трех заводах, что вода шла чрез плотины, а в вешняки убиратца не могла, и тем заводам от того учинился вред немалой. 8. Порог зделан повыше ларевоего порога для того, дабы без опасения весною и всегда ординарно вода в ларе была, а лишняя чрез вешняк без подымания запоров выходила, понеже бывает, что запоры скоро поднять не можно, также и то бывает, что брус, которой прибит к запорным плавом, отрываетца, и потом те запоры поднять нельзя, также от стоячих брусом между запоров, которые очень толсты, для длинноты прежних niskих порогов от толстоты их бывает водяному ходу утеснение. К тому жь случаетца по веснам, что ко оным нанесено бывает водою щепье и пловучая тина и лед и протчей дряг и тем запруживает, от чего может плотину вдруг все раззорить. И хотя оные стойки можно вынимать, однако не без великого помешательства и остановки бывает, и того ради вместо стоек зделаны кокоры, о которых значит № 9, невысокие, тонкие, а наверх положены брусье нетолстые, к тем кокорам прикладываютца по две или по три доски для вскопления зимою и летом воды, а весною до прибытия вешной воды как оные доски, так и кокоры вынимаютца вон. И посему по веснам ко оным плотинам и караул не надобно, для того что вешняк широк 11 сажен, а настоящее течение реки токмо 5 сажен. № 10. От порога вешняшнопо до верхнято бруса имеетца вышины 3 аршина, итого 99 квадратных аршин проходу водяного; сверх того от меня, генерала лейтенанта, показано, чтоб в конце ларя, где прежде бывали окна и запоры, оных не делать, а зделать так, чтоб весь забор, что при № 11, мог поднят быть.

№ 12. Вешняшной мост, по которому вода будет итти спадением, надлежит строить на крепких и долпик сваях, которые б в землю забиты были далее, и, учия на них занлечки и продолби на брусьях дыры по величине свайных заплечков, накладывать на сваи брусье и укреплять оные к сзям з боков баутами, которые б могли шить сваю и брус вместо, дабы когда весною подпрудные воды бывають, не могли вешняков подняв отрывать, как уже экоемпель был. Тем вешняшным мостам надлежит строеным быть длинным, ибо что построитца длиннее, то лутчее к безопасности, что плотин не будет повреждать подмыванием с нижнюю сторону.


№ 13. Двор перед вешнякам для недопущения во оной по веснам льду и протчего дрягу.

14. Чюгунные наугольники дабы льдом, бревнами и другим ничем не могло вредить.

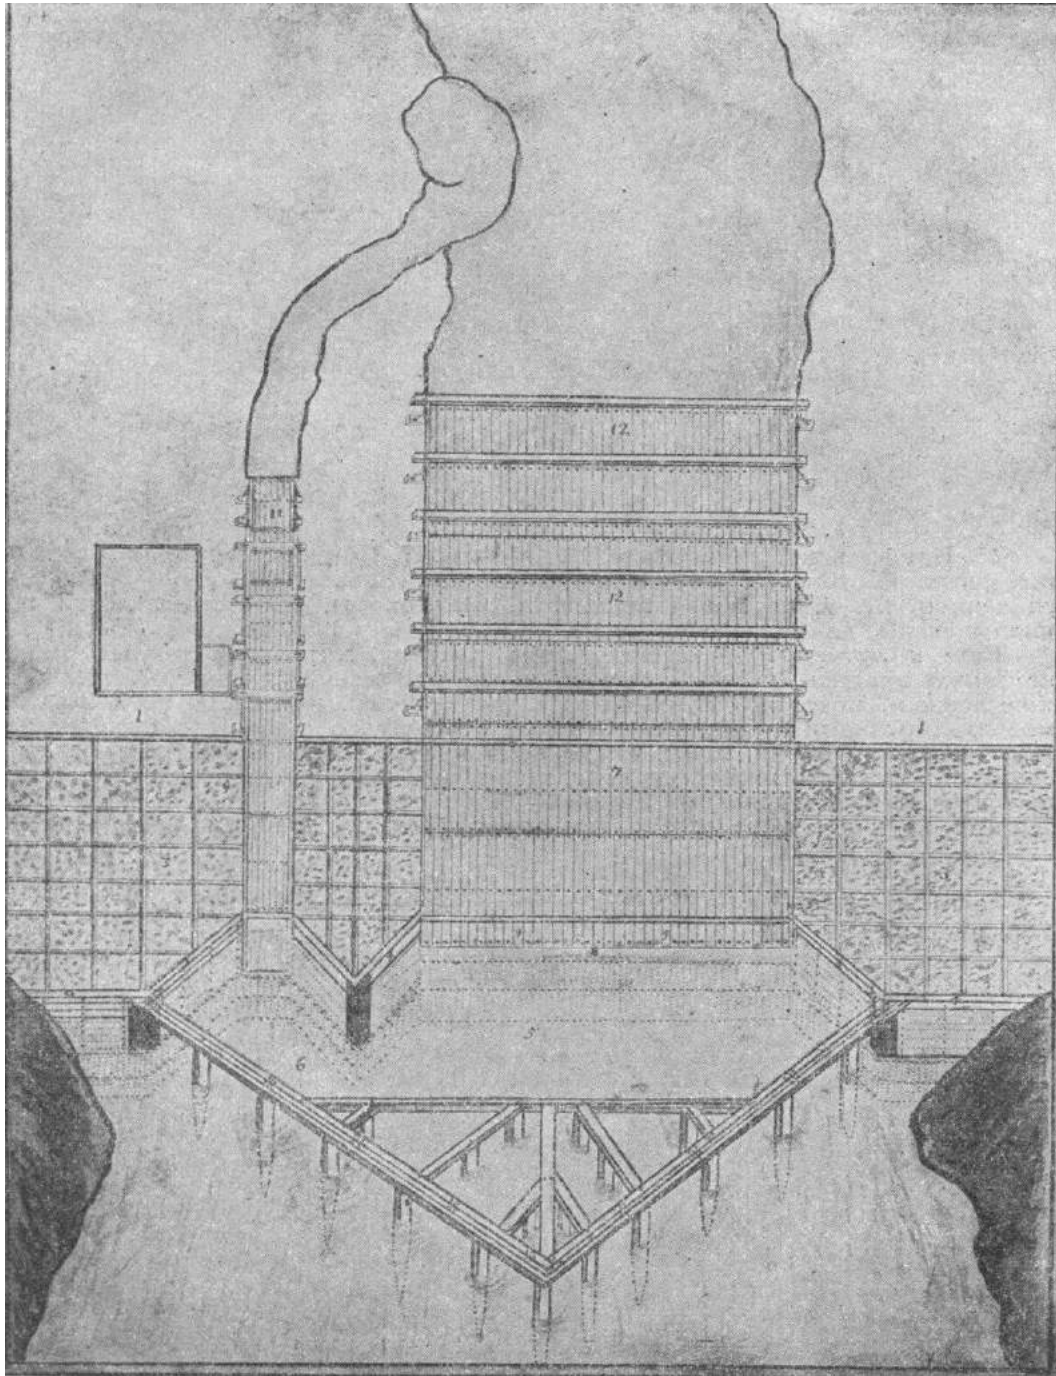

15. Профиль той же плотины. 16. Отсыпь. 17. Понурый мост. 18. Глина под понурным мостом. 19. Струб плотинной. 20. Вешняк. 21. Вешняшной мост спадением. 22. Двор перед вешняком. 23. Кокоры, х которым доски прикладываютца для запасения воды. 24. Стоячие паженные доски.

Еще к лутчему дополнение, дабы плотину, хотя вода и чрез пойдет, не могла вредить, которая бывает чрезмерно велика от прорывания облаков дождем, которой оттого бывает вдруг велик, надлежит верх плотины мостить бревнами и прикрепить оные к струбам, а с нижнюю сторону плотины, что от фабрик, дабы, когда вода чрез плотину пойдет, не могла со оную сторону плотинных струбов подмывать и вредить, для безопасности при струбам плотинных на самом фундаменте услать еланью, и оную утвердить крепче в равенстве с тем горизонтом, на котором фабрики стоят.

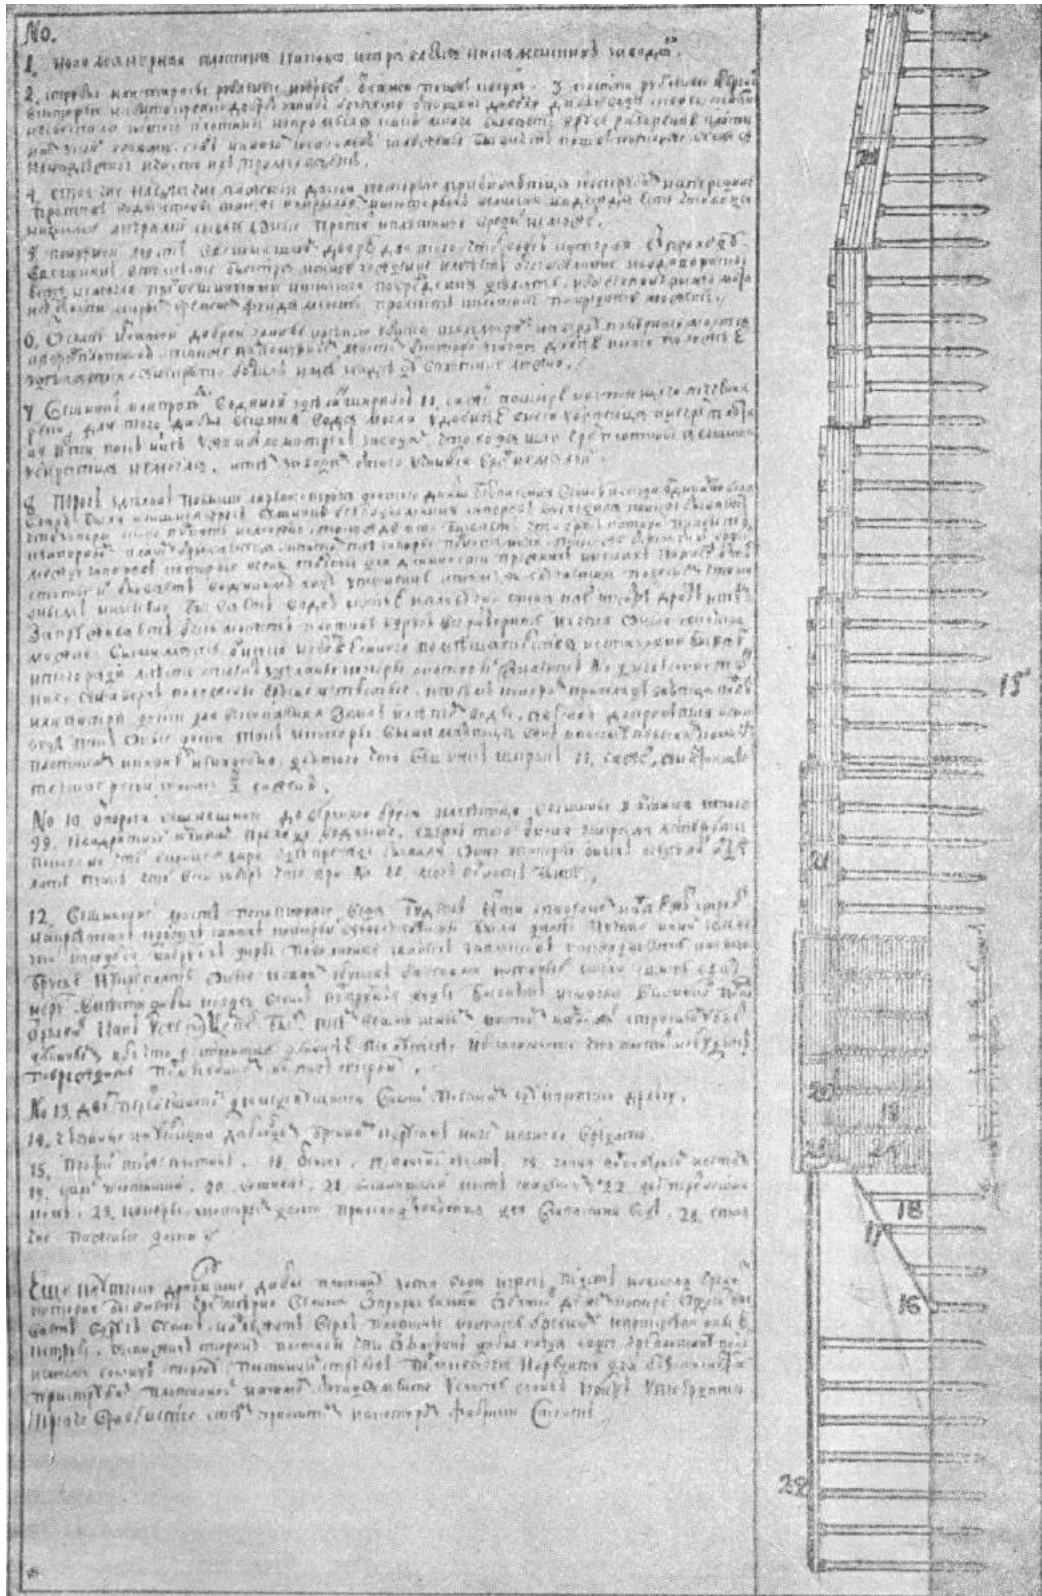

О ПЛОТИННОМ ДЕЛЕ

Понеже при заводах начатие строения есть плотины и потом при них, смотря по рекам, сколь велики и могут действием поднять колес, фабрик каждой по своей пропорции, и для того в сей книге тем плотинным делом и зачинаетца.

1) В Германии для избежания лишнего расхода в плотинном строении таких плотин, как здесь в России есть, не делаетца, для того что на тамошних реках по веснам великой лед бывает, и такие плотины, как здешние, которые строятца поперег реки из бревен з глиною, буде тамо построить, то хотя б они были построены и толсты и вешняки чрез меру


широки, устоять от великих вешних вод и льду не могут, но срывает их до пошвы, ибо тамо лед ломаетца великими штуками, и всегда бывает, что перед вешняком спираетца, и вода от того чрез плотины поверху проходит и тем их промывает, и для того тамо есть обыкновение, что вместо оных плотин, при реках, где обыщут удобные места такие, чтоб падение оных было покруче, копают по течению их вниз в берег реки рвы горизонтально до таких мест, где б при конце того рва дно его и вода, пущенная по нему, выше колес была, и от того б могли иметь колеса действие свое, как изъясляетца на чертеже на... странице о горизонтальном канале № 1, о паду на колеса № 2.

2) Другим маниром делаютца плотины и поперег рек в городах Берлине, в Есен-Каселе и в протчих тамошних, токмо не из бревен, но ис камней больших, квадратных и четвероугольных, толстых, прикрепляя оные каждой друг к другу железными скобами, у которых концы заливаютца и укрепляютца свинцом для того, чтоб весною лед и сильная лишняя вода, которые за неимением вешняков чрез плотину поверх ея идут, не могли того камня вырывать. Потом при таких плотинах при каждой копаютца ров и тем вода отводитца в сторону от фабрик, которые при том построены бывают и действие свое имеют. А те рвы копаютца для того, что при тех плотинах вешняков не делаютца, как являет № 3 на той же странице.

А как тех обоих маниров плотины с фундамента строятца, тому для лутчего выразумения читателю сего приложены выше сего абрисы.

А понеже в Росши климат не таков, как в Германии, но в зимния времена бывает стужа великая, и ежели здесь по-германски рвы вести на версту или больше не глубокие и не широкие, то от жестоких морозов в тех рвах вода может вся до пошвы вымерзать, или хотя некоторая часть оной и будет ход свой иметь под лед, но на колеса имеет приходиться весьма мало, от чего и действительной силы иметь не будет, к тому ж студеная, и от того могут колеса обмерзать, и для того всегда будет надобен в колеснице огонь великой держать, чтоб колеса не обмерзали и не останавливались; сверх того, в таких рвах запасной воды держать нельзя, которыми весною она напрасно будет проходить и пропадать без действия; к тому ж при таких рвах много фабрик строить невозможно, для того что летом в межень, за умалением воды, станут стоять втуне, разве из великих рек воду в такие рвы надлежит проводить; токмо в России, как вышеписанной генерал лейтенант при довольных строениях плотин чрез практику или подлинное действие усмотрил, что тот германский аданир здесь не годен, но надлежит те плотины строить, как показано в нижеследующей описи и абрисах, приложенных выше сего.

1) Под строение плотины надлежит выбирать место при таких реках, где судового ходу нет, и такие, чтоб на обоих сторонах реки береги, где быть плотине, были круты и высоки и, конечно, не ниже пяти или шести сажен, и река б не очень круто падение имела, но выше б плотины довольной розлив мог быть, и запертая вода далее могла разливатца. И когда на таком месте для верхнбойных колес, понеже нижебойные не употребляютца для бережения воды, плотина построитца вышиною в 4 сажени, вешняки запрутца, тогда вешняя вода может без выпуска в разливах быть в пруде, и хотя излишняя будет напрасно не проходить, но для запаса на фабрики будет на целый год, как в Сибири при Екатеринбурхе показалось, что спрудная вода с пятнатцать верст вверх на розлив взошла и зделалось вверху пруда озеро окружением верст на тритцать и больше. И в таких озерах и прудах великих вода не так стынет, для того что они глубоки, такожде в ларях вода завсегда стоит «глубь с лишним на пять аршин и имеетца выше колес. И от такой великой тягости воды на колеса меньше потребно, ибо она из ларей на колеса идет сильно. И для того не надобно и огонь держать в колесницах для согревания оных, чтоб колеса не обмерзали, понеже вода в прудах тепла и колеса и без согревания не обмерзают.

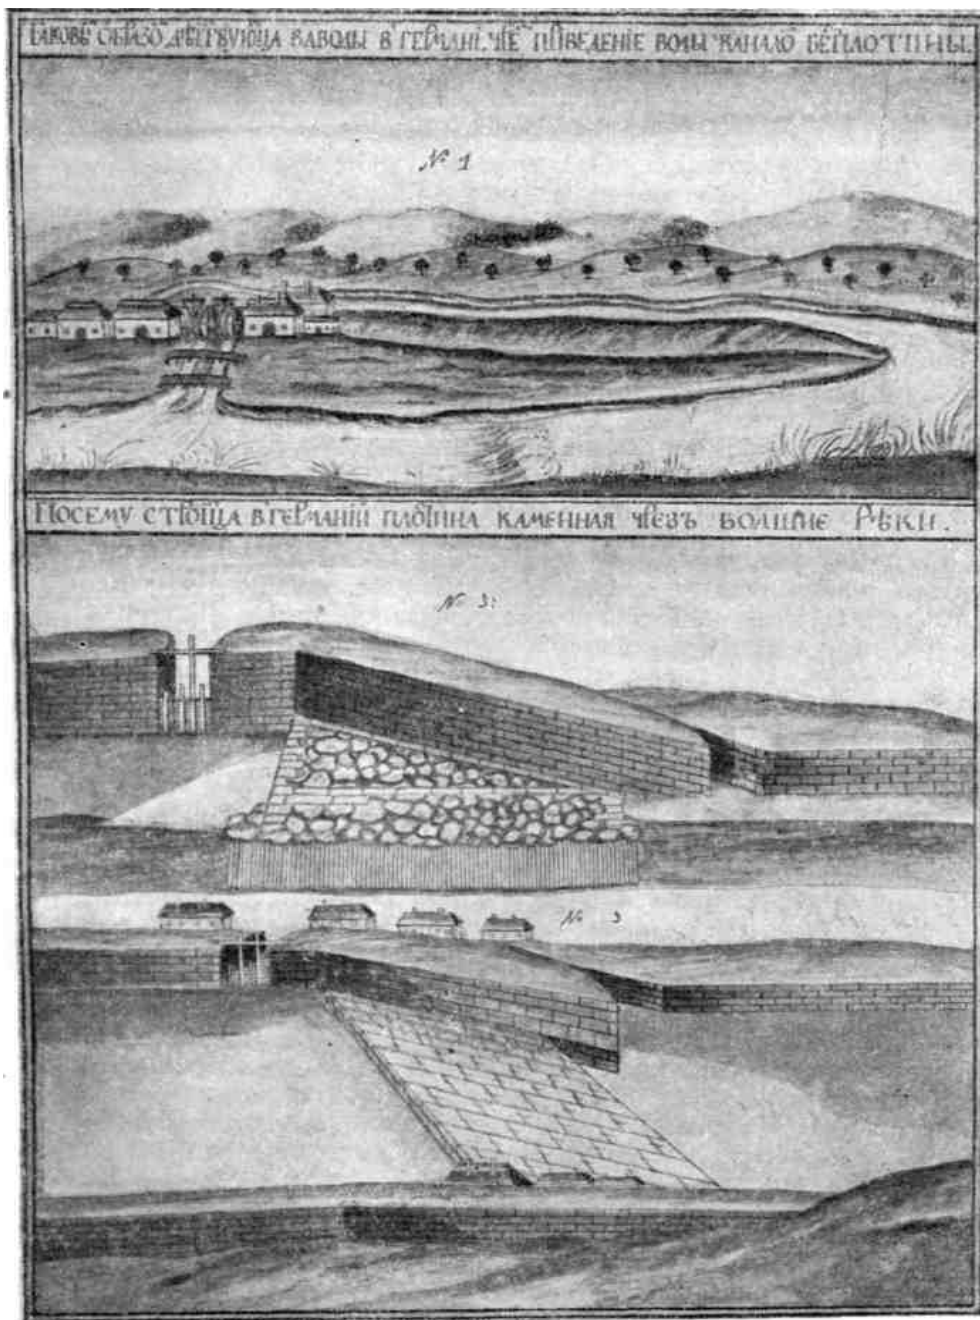

Сему верный экземпль имеетца река Исеть, на которой построены все Екатеринбургские фабрики, а ежели бы не было такой плотины и вешней запасной воды, но шла б оная мимо, то б и такая река, как оная Исеть, не могла поднять более пятнатцати колес верхнобойных, а ныне оная поднимает, и действуетца всегда слишком пятьдесят колес целой год без остановки. А лед хотя на оных прудах и есть же, токмо весною бывает весьма рухл и от малых ветров розбиваетца и пропадает вскорѣ и к вешняку мало приходит, для того что озера и пруды тишину имеют и быстрова течения нет, и к вешняку оногo привлечь сильно нечем.

2) При сем же прилагаетца нижеследующее фундаментальное учение, как к лутчему плотины строить и укреплять, чтоб вода никоими мерами оные прорвать не могла.

Когда удобное место к строению сыскано будет, тогда надлежит прежде от одново до другово берегу, промеж которыми река течет, где плотине быть, рухлую землю вынять до крепкова материка, и потом до оногo отпустить струбу рубленой из бревен кверху, сколько надлежит, и в него крепко набивать добрые ил или глину без песку.

К тому струбу, где лари и вешняк будет, на обе стороны против пруда надлежит прибить стоячие паженые доски, которые друг к другу пристроганы б были стругом и приплочены плотно, как бочки. Ко оным доскам, также и к струбу, где досок не имеетца, между ларем и вешняком надлежит зделать отсыпь из доброй глины в реку подалее, и тое глину надлежит убивать крепко токмарями, понеже вся сила в крепости плотины состоит в доброй отсыпе пред плотиной, а в отсыпе отнюдь не надлежит класть солому, навоз, хвою или фашины, как здесь в России от многих неумеющих плотинщиков на скорую руку кладетца в отсыпь, отчего всегда вода между хвою и навозу проходит и плотины промывает, как экземпляев довольно есть в России.

3) Перед вешняком и ларем от порогу вверх по пруду строитца понурной мост из досок, дабы вода, которая в тех местах более состоит и сильняе происходит в вешняки и лари, не могла глину или ил вымывать. Также на обоих сторонах вешняка или ларя, вверх по пруду и где отсыпь, для лутчего укрепления надлежит строить особливые струбы, которые называютца свинки, и набивать глиною, дабы она на обоих сторонах ларя и вешняка не отваливалася, и тем бы не завалило оных ларя и вешняка.

4) Вешняк надлежит зделан быть по препорции реки ширее или уже, токмо подлиннее, дабы все фабрики мог миновать, для того бывають такие весны, что великие снеги на прежней зимней снег весною нападывает и вдруг с великим дождем и теплою растаивает, и з земляною водою в пруды вода от того вскоре наполняетца; тогда надобно великое опасение иметь день и ночь, дабы заранее, смотря на такое время вешняки отворены быть и лишняя вода спущена была. А ежели вешняки будут уски и лишней воде пробиратца будет не можно, то может от того вода чрез верх той плотины итти и плотину прорвать. Ежели же вешняк в длину проведен будет недолог, но токмо сквозь плотину, то и от того имеет быть плотине повреждение, ибо текущая со оногo вешняка вода при конце его скоро ямы великие и глубокие вымывает, и водоворот от того сильняа бывает, и тем плотину с фабричную сторону может подмыть и от того оную прорвать. А для лутчего показания и выразумения, как строить с фундамента и до верху плотины, где бревен к тому строению бывает довольно и где не довольно, показано пространнее в приложенных при сем абрисах, планах и в профилях о каждой порознь на... страницах.

При построенных плотинах и при них фабриках должен плотинной мастер поступать по нижеследующему:

1

Плотины и лари и вешняшной и понурной мосты смотреть, чтоб стояли и содержаны были в добром порядке и во всяком охранении, и где будет в плотине земля осежать или водяными валами будет подмывать, также и бревна в плотине и мосты где будут погнивать, и лари повреждатца, и течь будет, оное исправлять немедленно, а имянно плотины илом или глиною повышать, а не соком или песком, а протчее, чем надлежит, не допуская до дальнего повреждения. И для лутчего охранения плотины против пруда, где валы плещутся, в тех местах чтоб нажладен был дерн наискось ряда три или четыре и сровняно назаде его илом или глиною, чтоб валами плотину не обмывало, или б вместо дерну срублен был струбнисккой, или досками зделан защит, или соком на отсыпь.

2

Весною заранее под ларями и вешняками и от свай лед [окальвать], чтоб при большой воде льдом плотине, вешнякам и ларям какого вреда не учинилось, и излишней воды во время вешное в пруде не держать, и того предостерегать накрепко, и для того заранее иметь ворота у вешняков и ларей отворены, чтоб ими лишняя вода проходила. И ему, плотинному мастеру, с плотники и фабричными сторожами в то вешное время не токмо днем, но и по ночам быть при бережении плотины неотходно, и о состоянии воды, ежели она умеренно прибывать будет, то в сутки, а ежели паче чаяния вдруг придет, то того ж часу, также и о убыли рапортовать в припасную кантору, откуда по усмотрению состояния оной имеет получать, что чинить, приказы.

3

Ему ж с плотники заготовлять ис привезеных на завод припасов в запас водяные боевые и меховые колеса на все фабрики и к починке в молотовых: крестовины, ладони, к пальцам наделки, подношки к молотам, фтулки, к мехам коромысла, очепы, шесты, запоры к окнам, гнеты на меха из сухоза лесу, також четвертены на боевые валы, стулье под наковальны и меховые валы, к тискам стойки, топорища к молотам и клинья и протчее, что во все на заводе фабрики потребно, чтоб за неимением наготовленных, когда где что повредитца, нималой остановки не было. А буде за неисправностию ево при повреждении какая лишняя остановка случитца, за оное по изобретению имеет быть штрафован вычетом из жалованья числа, утраченного остановкою, и на теле.

4

Лари содержать в чистоте и запоры во время остановок фабрик, чтоб вода не проходила, велеть засыпать назмом, а не мусором, ибо от мусору бывает повреждение запором, для того что когда оной попадает [в] запор, тогда им протирает скважни, и теми вода напрасно проходит. Также внутри ларей на днах их что будет дрызгу и какой грязи, или оные снаружи будут поростать от мокроты мохом, оное очищать каждегодно ему, мастеру с плотники, чтоб от того оные не могли безвременно погнивать и напрасно повреждатца.

5

Что у фабрик и в них повредитца, яко кровли, стены, колеса, валы или другое что при заводе, оное все починивать ему со определенными плотники, не дожидаясь о том ни от кого наряду, ибо в том ево должность зависит. А припасы к тому и к протчему ево делу, кроме топоров, какие потребны, требовать всегда заблаговременно и содержать их под добрым смотрением и, в удобных местах, чтоб напрасно или на сторону истрачены не были, а топоры иметь свои.

6

Ежели же где случитца построить новую плотину и при ней лари и протчее, то должен он, плотинной мастер, в строении ея поступать против приложенных абрисов и вышеписанного описания, и тому строению и вождению плотинному и протчему всему плотнишному делу надлежит ему самому быть искусну и плотников всех тому обучать нескрытно.

К строению одной плотины, каковы в России бывают, когда она строена будет длиною чрез реку поперег ея 126, шириною по фундаменту 27, поверху 18, в вышину 6, от фундамента до верху 4-х сажень, потребно припасов и работников и насколько ценою

| | | Число | Вес | Длина | Толщина | Цена каждому | Всего ценою | |
|--|------------------------------|-------|------|-------|---------|--------------|-------------|------|
| | | | Пуд. | Арш. | Верш. | Коп. | Руб. | Коп. |
| На рубку оной и вешняка: | | | | | | | | |
| Бревен сосновых: | | 1 2 0 | - | 1 8 | 8 и 9 | 8 | 9 6 | - |
| | | 7 6 0 | - | 1 2 | 8 и 9 | 5 | 3 8 | - |
| | | 6 | - | 1 8 | 1 2 | 1 5 | - | 9 0 |
| | | 1 2 | - | 1 8 | 1 0 | 7 ½ | - | 9 0 |
| | | 8 0 0 | - | 1 2 | 6 и 7 | 4 ½ | 3 4 | - |
| | | 1 8 5 | - | 9 | 6 и 7 | 3 | 5 | 5 5 |
| Тесу соснового: | | 1 0 0 | - | 1 2 | - | 5 ½ | 5 | 5 0 |
| | | 2 1 0 | - | 1 2 | 8 | 5 ¾ | 1 2 | 7 ½ |
| | | 6 8 4 | - | 1 2 | - | 6 | 4 1 | 4 |
| | | 3 0 0 | - | 1 2 | 8 | 5 ½ | 1 6 | 5 0 |
| | | 1 0 0 | - | 1 3 | 7 и 8 | 6 ½ | 6 | 5 0 |
| | | 2 6 0 | - | 1 6 ½ | - | 6 ½ | 1 6 | 9 0 |
| | | 9 2 1 | - | 1 6 | 7 и 8 | 6 | 5 5 | 2 6 |
| План на плотинной мост | | 1 2 0 | - | 1 3 | - | 3 ½ | 4 | 2 0 |
| Брусов: | | | | | | | | |
| Вверх и вниз понурного мосту | | 1 2 | - | 2 5 ½ | 1 1 | 3 3 | 3 | 9 6 |
| К запором | | 2 | - | 2 5 ½ | 1 2 | 3 3 | - | 6 0 |
| Перекладных | | 1 4 | - | 2 2 ½ | 1 2 | 2 2 | 3 | 8 |
| Брусов же на крыльях и на понурной мост и запорных и на спуск | | 1 0 | - | 1 2 | 1 0 | 1 2 | 1 | 2 0 |
| | | 4 | - | 1 2 | 1 0 | 1 0 ¼ | - | 4 1 |
| | | 2 | - | 2 2 ¼ | 1 2 | 3 2 | - | 6 4 |
| | | 8 5 | - | 1 5 | 8 | 1 1 | 9 | 6 8 |
| Сток | на крылья и на понурный мост | 1 2 | - | 7 ½ | 1 0 | 8 | - | 9 6 |
| | | 1 2 | - | 8 | 1 0 | 9 2/3 | 1 | 1 6 |
| | по свинкам | 8 | - | 7 ½ | 1 0 | 8 | - | 6 4 |
| | к перекладным брусьям | 1 4 | - | 7 ½ | 1 2 | 1 0 ½ | 1 | 4 7 |
| | запорных | 3 | - | 9 | 1 2 | 1 3 | - | 3 9 |
| | | 8 | - | 9 | 1 2 | 1 2 ¼ | - | 9 8 |
| | на спуск | 2 0 | - | 4 | 8 | 3 | - | 6 0 |
| | | 1 8 0 | - | 3 | 8 | 2 ½ | 4 | 5 0 |
| | к плотинному мосту | 1 4 | - | 9 | 1 6 | 2 0 | 2 | 8 0 |
| 7 0 | | - | 8 | 1 2 | 1 2 | 8 | 4 0 | |
| Бревен попершных чрез спуск | | 1 4 2 | - | 2 5 | 7 и 8 | 1 0 | 1 4 | 2 0 |
| Под вешняк и под понурные мосты и между разносных свинков сваи | | 5 6 4 | - | 6 | 4 и 5 | ½ | 2 | 8 2 |

| | | | | | | | |
|---|-----------|----------------|-----|---|-----|---------|-------|
| Связей через брусья | 3 0 | - | 2 4 | - | 1 0 | 3 | - |
| Гвоздя железного разных рук | 1 7 2 4 2 | 1 7 8 3 / 8 | - | - | - | 1 1 0 | 3 7 ½ |
| Резец чугуной к вешняшной средней стойке | 1 | 9 0 | - | - | - | 4 | 7 9 ½ |
| Земли на такую плотину в отрубы и свинки и на отсыпь потребно кубичных сажен | 8 4 5 0 | - | - | - | 4 0 | 3 3 8 0 | - |
| К воске того числа земли работников надобно с лошадьми напять месяцев 2/3 летних | 2 3 8 | - | - | - | - | - | - |
| К расчиске под плотину и к копке ровов, и к битью свай под фундамент, и рубке плотины, и к делувешника пеших работников в зимнее время на месяц 83, в летнее 5 1/3 месяцев 194, которым придет платы по плакату, считаючи в каждом месяце работных по 25 дней | - | - | - | - | - | 1 0 7 6 | 4 5 |
| К воске камню или дерну на зеднею стену в откосы конных на три месяца летних | 2 0 | - | - | - | - | 1 5 0 | - |
| Х клаже оного камню или дерну пеших на три жь месяца летних | 2 0 | - | - | - | - | 7 5 | - |
| При том же надлежит быть плотинному мастеру, которому придет по средней пропорции на плотину 6 месяцев за оные по 30-рублевому окладу | - | - | - | - | - | 1 5 | - |
| И по тому расходу плотина с вешняками ценою станет, кроме управительских и розсылщиков окладов, которых при том бывает не по равному числу и не равными оклады | - | - | - | - | - | 5 2 1 6 | 6 2 |

При плотинном деле в Екатеринбургх служителей

| | Комплету надлежит быть | | | | Ныне налицо | К тому в добавку надобно | |
|---|------------------------|---------------------------|------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|
| | Число людей | Окладного жалованья в год | | Число людей | | | Число людей |
| | | Одному | | | Всем | | |
| | | Руб. | Ком. | | Руб. | Коп. | |
| Для присмотру дела и починок плотин, и всяких плотнишных в фабриках поделок и починок у тому, и к тому надлежащих разных дел: | | | | | | | |
| Мастер | 1 | 30 | - | 30 | - | 1 | - |
| Подмастерье | 1 | 20 | - | 20 | - | 1 | - |
| Плотников | 18 | 15 | - | 270 | - | 18 | - |
| Колесников | 2 | 15 | - | 30 | - | 2 | - |
| Бочаров для делания бочек, ушатов, кадей, ведер к содержанию дехтю, смолы и всяких припасов и на расход заводской, а когда оных припасов заготовлено будет со удовольствием, то оных можно употреблять в другие заводские плотнишные работы | 2 | 15 | - | 30 | - | 2 | - |
| Учеников закомплетных | 2 | 12 | - | 24 | - | 2 | - |

К содержанию плотины в год потребно припасов

| | Число | Вес | Длина | Ширина | Цена каждому | Всего ценою | |
|--|-------|------|-------|--------|--------------|-------------|------|
| | | Пуд. | Арш. | Верш. | Коп. | Руб. | Коп. |
| К починке ларей тесниц | 3 0 | - | 1 2 | 9 | 6 1 / 3 0 | 1 | 8 1 |
| Пеньки на конапать ларей | - | 5 0 | - | - | 3 | 1 6 | 5 0 |
| Конатов пеньковых разных рук на всякие потребности | - | 2 0 | - | * | 7 2 | 1 4 | 4 0 |
| Снуру пенькового | - | ¼ | - | - | - | - | 1 8 |
| Точил печерских у точению топоров и протчих | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
| На скобы и гвоздь к починке ларей | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого при плотинном деле | | | | | | | |

| | Число | Вес | | Длина | Толщина и ширина | Цена одному | Всего ценою | | |
|--|-------|-----|--------------|-------|------------------|-------------|-------------|------|----|
| | | Пуд | Фун. | Арш. | Верш. | Коп. | Руб. | Коп. | |
| О ларю что строитца ис плотины к фабрикам, буде оной строен будет длиною 57 сажен, шириною 3 ½ аршина, вышиною 6 аршин, здесятью коленами или боковыми ларями ж, ис которых будет вода выпускацца на колеса фабричные и действоватца оною ис того большого ларя 33 колеса, как в Екатеринбургх имеетца на одной стороне, то потребно лесных и железных припасов и людей. | | | | | | | | | |
| А имейяно припасов: | | | | | | | | | |
| Свай заостренных | 600 | - | - | 6 | т.4 | ½ | 3 | - | |
| Бревен, что накладываютьца на сваи | 10 | - | - | 12 | 8 | 4 ½ | - | 45 | |
| И подкладываютьца под огнива | 65 | - | - | 15 | - | 6 | 5 | 22 | |
| И на стойки | 29 | - | - | 18 | 8 | 7 ¼ | 2 | 10 ¼ | |
| Брусом к тому жь | 32 | - | - | 15 | 9 | 11 ½ | 3 | 68 | |
| | 12 | - | - | 18 | 9 | 12 | 1 | 44 | |
| | 8 | - | - | 18 | 10 | 13 | 1 | 4 | |
| Огнив под ларь и поперешных и верхних на стойки | 54 | - | - | 7 | 10 | 6 | 3 | 24 | |
| | 524 | - | - | 6 | 10 | 6 | 31 | 44 | |
| Сток | 21 | - | - | 8 | 12 | 10 ¾ | 2 | 25 ¾ | |
| | 472 | - | - | 7 | 8 | 6 | 28 | 32 | |
| | 3 | - | - | 8 | 16 | 7 | - | 51 | |
| Четвертей к станкам | 8 | - | - | 12 | 8 | 10 | - | 80 | |
| | 2 | - | - | 7 | 6 | 7 | - | 14 | |
| Тесу | 220 | - | - | 15 | ш.8 | 5 ¼ | 11 | 55 | |
| | 1200 | - | - | 7 ½ | 8 | 6 1/5 | 74 | 40 | |
| Плаха на верхний мост | 16 | - | - | 16 | 8 | 4 | - | 64 | |
| Гвоздь железного | 18268 | 217 | 6-вершкового | 14 ½ | - | - | 61 ½ | 136 | 83 |
| | | | четвертного | 5 | 5 | - | - | | |
| Людей: | | | | | | | | | |
| К битью свай работников на 30 дней | 50 | - | - | - | - | 150 | 75 | - | |
| К делу оног ларя на 5 месяцев плотников | 35 | - | - | - | - | 625 | 218 | 75 | |
| И по вышеозначенному расходу тот ларь ценою придет в | - | - | - | - | - | - | 600 | 81 | |

При вышеписанном плотинном деле плотником каждому надлежит иметь при себе под особливим охранением для плотнишной работы:

| | | | Число |
|--------------------------------------|--------------|-----------|-------|
| Топор плотнишной | | | 1 |
| Долот | большее | | 1 |
| | малое | | 1 |
| Пазник | | | 1 |
| Пила двоерушная | | | 1 |
| Скобель | | | 1 |
| Черт железных | больших | | 1 |
| | малая | | 1 |
| Напарей | большая | по одной | 3 |
| | средняя | | |
| | малая | | |
| Шнури пеньковой сажен | | | 15 |
| Нить тесальная тонкая | | | 1 |
| Правило деревянное, длиною 4-х сажен | | | 1 |
| Правил же | трехсаженное | по одному | 2 |
| | саженное | | |
| Наугольник | | | 1 |
| Ватерпас | | | 1 |
| Весовая доска | | | 1 |
| Буравчик маленькой | | | 1 |
| Молотов | двоерушных | по одному | 2 |
| | однорушных | | |

А о клеймении и об отдаче оных плотником чинить, как в должности припасной канторы управителя в... пункте показано.

О ДОМЕННОМ ДЕЛЕ

КАК ОНЫЕ СТРОИТЬ, И В ВОЖДЕНИИ ИХ, И В СМЕСЕ РУД, И В ВЫПЛАВКЕ ИЗ ДОМЕН ДОБРОГО И МЯХКОГО, И Г ДЕЛУ ЖЕЛЕЗА ГОДНОГО, И К ЛИТЬЮ ПРИПАСОВ ПОТРЕБНОГО ЧЮГУНА ПОСТУПАТЬ.

О строении домен с фундаменту

1

Где быть горнам и трубам и стенам трубным доменным, тут, место выровняв, размерять во все стороны квадратно, ежели две доменных трубы в одном месте будут строитца, по 5 сажен с полуаршином каждой бок, и осмотреть, какова земля, и буде явитца, что некрепкая или болотное место, то по величине того горнового и трубного основания житную и неплотную землю вынять до плотной земли и, выняв, разметить места под трубу и в ней под горн о диаметре на 5 ½ аршин, а где быть мехам и над ними оводам, с лица стены шириною на 6 ½, а у фурмы в тех же сводах шириною на 3 аршина, а где быть выпуску чюгуна и над тем сводом, тут с лица стены шириною на 6, а под брусьями, что будут над челом горна, на 3 аршина; а что затем останетца места, размеренного под основание стен, по тому всему набить сваи, буде житкая земля или болотное место, то свая от сваи в четверть аршина, а буде земля твердая, в поларшина свая от сваи. А в тех местех, что останутца под трубу и горн и под сводами, что будут над мехами и выпуском, сваи ие набивать. И когда в вышеозначенные места сваи набьютца исе, тогда от свай землю, которая от битья оных выздывается, очистить, чтоб было

равно, как и прежде выкопано было. И те сваи подсесть под ватерпас по правилу подле самую подшву выкопаной земли, чтоб свая сваи не выше и не ниже была, но равны. И как сваи подсечены будут, тогда между их в землю набить камня дикого равно со сваями.

С тех свай во все оное основание, кроме тех мест, что останутца под горн, под выпуск и под меха, класть бут камнем диким з глиною, и промежду большие камене набивать мелким щебнем, и каждой слой заливать известью и засыпать песком, и паки класть вверх. И как от свайверху бутом выкладено будет в аршин, тогда в том месте, что оставлено под горн, выкласть крупным диким камнем каменку, а класть камень х камню не плотно и глины и протчего к тому не прикладывать, чтоб когда случитца воде быть, то б она из-под горну скоряя могла выходить, и всегда б под ним могло быть сухо, и чугун бы в горну от сырости не мог застывать. И как та каменка будет сровниватца з бутом, что выведен вверх на аршин, тогда на онаю наверх набить щебнем мелким, чтоб равно было з бутом, и залить известью. А где быть выпуску и оставлено бутом не выкладено, тут насыпать песком ровно з бутом и вывести ис-под горну на глухие стены скважни, что называютца душники, для проходу ис-под горну, когда случитца, воды и для ходу под оной горн ветру, те душники шириною и вышиною по б вершков. А где быть мехам, тут камнем не бутить же, для того что в том месте срубитца обруб деревянной. На оные душники под горном во весь горн накрыть доскою чюгунною, а где будут стены, в тех местах накрыть до самого выходу тех душников плитами каменными.

Потом, кроме того места, что оставлено под горн накрыто доскою чюгунною, паки класть бут вверх четверти на три или на аршин, чтоб оной был выше рва, где вал и колесо будет ходить, и обруб, что будет под мехами, на поларшина. А възлав, выровнять равно и размерять на буту квадратно середины во все стороны по 5 сажен, и повести стены кирпичные, заднюю — во все основание, а боковые — от задней стены до сводов, что будут над мехами, по $4\frac{3}{4}$ аршина, потом, где быть мехам и над ними сводам, оставя простого места, не клав стены, в ширину и в высоту до сводов на 7 аршин, от того оставленного на меха места к передней стене боковые стены класть на $3\frac{1}{4}$ аршина, переднюю до того места, что оставитца на выпуск и над тем будут своды, на $4\frac{1}{4}$ аршина, потом оставить места простого, не закладывая стеною, под выпуск и под своды х каждой трубе шириною и вышиною до сводов на $6\frac{1}{2}$ аршина, а где будут брусья лежать в челе горна и от фурмы, откуда пойдут своды, тут шириною на 3 аршина, в середине меж сводами, что будут над выпусками, быть от своду до своду стене шириною на 9 аршин, в которой учреждаютца покои для житья при работе доменных, и для проходу х кожухам и к ларям и на заднюю стену двери шириною на 2, вышиною внутри проходу на $3\frac{1}{2}$ аршина.

Те стены класть з буту, кирпича в полтретья или в три, а ежели кирпича довольно нет, то и с камнем с известью, а в середине от тех кирпичных стен до того места, где будут стены доменных горновых труб, оставя на каждую трубу простого места в диаметре на 6 аршин, класть камнем же диким з глиною, набивая между большие камене мелким щебнем и заливать известью.

Когда стены от буту складены будут в высоту на $2\frac{3}{4}$ аршина, тогда положить в сводах по два бруса чюгунных перво в челе горна над порогом, а потом у мехов над фурмою. Те б брусья были длиною в 6 аршин, шириною в 6, толщиною в 4 вершка, а от середины трубной на 1 аршин на 14 вершков. Со оных брусоев поведен быть имеет трубной двор шириною в диаметре 6 аршин.

Потом как стена от буту выкладетца в высоту в $4\frac{3}{4}$ аршина, тогда положить над сводами, что будут над выпусками, на край передней стены над теми выпусками по чюгунному брису длиною каждой в $8\frac{1}{2}$ аршина, шириною в 4, толщиною в $2\frac{1}{2}$ вершка. С тех брусоев и имеет быть поведена труба, в которую из горну огневые искры и пыль будут проходить, чтоб их под (кровлю не выметывало, и оттого не могло быть незапного пожара. И положи брусье, паки класть стену, и как складены будут от буту в высоту на 9 аршин, тогда положить во все стены 10 крюков чюгунных больших, разделя по пропорции на каждую стену, что их на которую придет, а на оные имеют быть положены брусье деревянные, с которых над домною будет кровля. И, укрепя оные крюки, положить на те стены железные связи, потом класть вверх еще на аршин, чтоб всего от буту был складен двор вышиною 10 аршин.

О строении доменной трубы

2

По совершении стен и доменного двора, когда уже надлежит и время приспеет класть трубу, тогда, взяв снур с гирькою, и отпустить сверху вниз до фундамента, и намеряв от обоих брусоев, что «ад горновым челом и над фурмою, по 1 аршину по 14 вершков, и сыскать средину. И как середина сыщетца, тогда поставить на самую средину кружало, которое для того делаетца деревянное, и по тому кружалу класть трубу камнем з белую глиною, которая бы от огня стояли. Мерою той трубе надлежит быть по средней пропорции от брусоев (вверх «а аршин, в диаметре $3\frac{1}{2}$, потом к середине кубом, и чтоб среди ея было 4, а вверх х колоше паки поуже и в самой колоше быть $2\frac{3}{4}$ аршина. И как складено будет камнем от брусоев вверх на 6 аршин, тогда класть еще вверх на 2 аршина кирпичем клинчатым, которой для того нарочно делаетца, также стойкой в огне. И оная труба выше стен выкладена была в один аршин с небольшим, и по ней вкруг, и на домне кругом колоть, и где руда и известь кладетца, выслано было досками чюгунными. И над колошами со столбов и связей чюгунных, которым быть столбам вышиною в $3\frac{1}{4}$ аршина, а связям длиною в $14\frac{1}{4}$ аршина, шириною в $4\frac{1}{2}$ аршина выкладывать трубы, куда имеет из домны проходить огонь и пыль.

О строении в трубе доменного горна

3

Когда время приспелет клаже горна в трубе, тогда надобно прежде на чугунную доску, которою накрыты душники, набить доброй глины в вышину в четверть аршина, и потом выкласть ящик кирпичем или камнем по середине горнового двора длиною в $2\frac{1}{2}$ аршина, шириною в 9 вершков, в вышину в четверть аршина. И тот ящик роскласть надвое в один кирпич, и от того ящика вывести душники в своды к стенам за брусью, и поставить на те душники кованые трубы. И тот ящик и душники накрыть чугунными досками, и на те доски набить глиною ж в четверть аршина, потом насыпать песком вершков в 8 или больше, смотря какова толстота будет донная лещедь, и убить песок крепко деревянными пестами, и положить донную лещедь, на которой будет горн класться. А чтоб та лещедь была промеж брусьями в один аршин $\frac{3}{4}$. И отвесить по оной лещеде гирькою, чтоб была; на середине двора, и отсыпать песком и отолочь пестами с тою лещедью вровень крепко. И сыскать отвесом сверху на той лещеде средину, и как сышетца, то оную на той лещеде назначить и от средины оные в $6\frac{1}{2}$ вершков положить заднюю лещедь. Потом класть горн ис камня, что добываетца здесь на Точильной горе и в огне стоит лутчее, нежели другие камень. А те камни притясывать камень к камню плотно. Длинною тому горну быть по самому дну от порогу до задней лещеди $2\frac{3}{4}$ аршина, шириною у задней лещеди 13, у порогу 12 вершков, вышиною до высеченого в камне под фурму места от денной лещеди 10, а от задней до того ж длины 7 вершков, от фурмы до порогу 2 аршина 5 вершков. Фурмовой камень надлежит класть против самой средины трубы, чтоб ни в которую сторону не содвинулся. В нем, где быть фурме высечено, надобно быть в самом глазе в ширину $2\frac{1}{2}$, в вышину 3 вершка. Темпельной камень ставить от денной лещеди вышиною на аршин, от задней в длину на полтора аршина. А как оной горн складетца, чтоб в нем от денной лещеди до верхних краев было вышиною 3 аршина, в розливе поверх горна в длину горна ж $1\frac{3}{4}$, в ширину $1\frac{1}{2}$; от горна кверху трубы спуск понуро в горн, что называютца плеча, на аршин.

4


По зделании оные трубу и горн, прежде лущения в действие, сушить дровами таким образом: наверху трубы, что называютца колоша, накрыть чугунными досками и на те доски насыпать песку, токмо оставить малое окно, которым, когда огонь накладен будет перед горн, чтоб подымало снизу кверху жар. И потом перед горн класть малой огонь, покамест нагреетца камень; а как нагреетца, тогда уже огня прибавлять более по рассмотрению. И быть тому огню по та, как весь горн и труба просохнут. А по просушении з досок песок згрести, и оные снять, и в трубе и горну выместь, чтоб сажи и песку не было.

5

Когда время приспелет пущать домну в ход, тогда надлежит прежде меха поставить на стан или постелю на то учиненную, чтоб трубы оных лежали в фурме от конца глазу ея 5 вершков, зад оных ящика на постеле выше фурмы был 12 или 13 вершков, и оные навешены б были по надлежащему, потом с передней стены горна на дно оногo поставить порог чугунной шириною против горна, длиною 12, высотой 8 или 9 вершков. А где выпускать чугуна, тут оставить пусто шириною в $2\frac{1}{2}$, вышиною от денной лещеди в 4 вершка, и вымазать изнутри доброю глиною в ширину и в вышину оной порог весь, а от денной лещеди кверху скатом. Потом поставить к темпельному камню над порогом доску чугунную з захабом шириною против того камня, у которой бы оной захаб мог подотти под тот темпельной камень и был бы шириною и толщиною в 3 или 4 вершка, а выше порогу токмо на 3 вершка. И укрепить тое доску, что называютца темпель, железными или чугунными клиньями крепко и обмазать глиною. Потом поставить фурму чугунную, которая б мерою была в глазу шириною в $2\frac{1}{2}$, вышиною в 3 вершка, в длину от глаза до заднего ея края 10, в ширину по заднему ж краю 9, в вышину в 7 вершков. Токмо под оную до поставки ея положить доску кованую или чугунную тонкую и смотреть накрепко, чтоб фурма поставлена была в горн от денной лещеди не выше и не ниже 10, от задней до средины фурмового глазу не далее $8\frac{1}{4}$ вершков прямо против средины трубы, чтоб не покосилась ни на которой бок, ибо ежели фурма поставитца не против средины трубы, но на один которой-нибудь бок здастся, тогда тот бок изгорает скоряе, и в трубе от того дает жар неравной.


6

По исправлении оногo всего изготовить принадлежащие в горну к работе инструменты железные: ломы большие и малые, крюки, грабли, и прочее, что к тому потребно, и по изготовлении из горну выместь чисто, и пустое место, что у порогу оставлено для выпуска чугуна и [у] фурмы, запереть глиною и набить песком и, взяв чистого мусору угольного, насыпать в горн на дно в толщину вершка в два или в 3 и отоптать крепче, чтоб скоро к денной лещеди, как огонь будет положен в горну, не пришел от оногo жар и тем не изорвало камню.

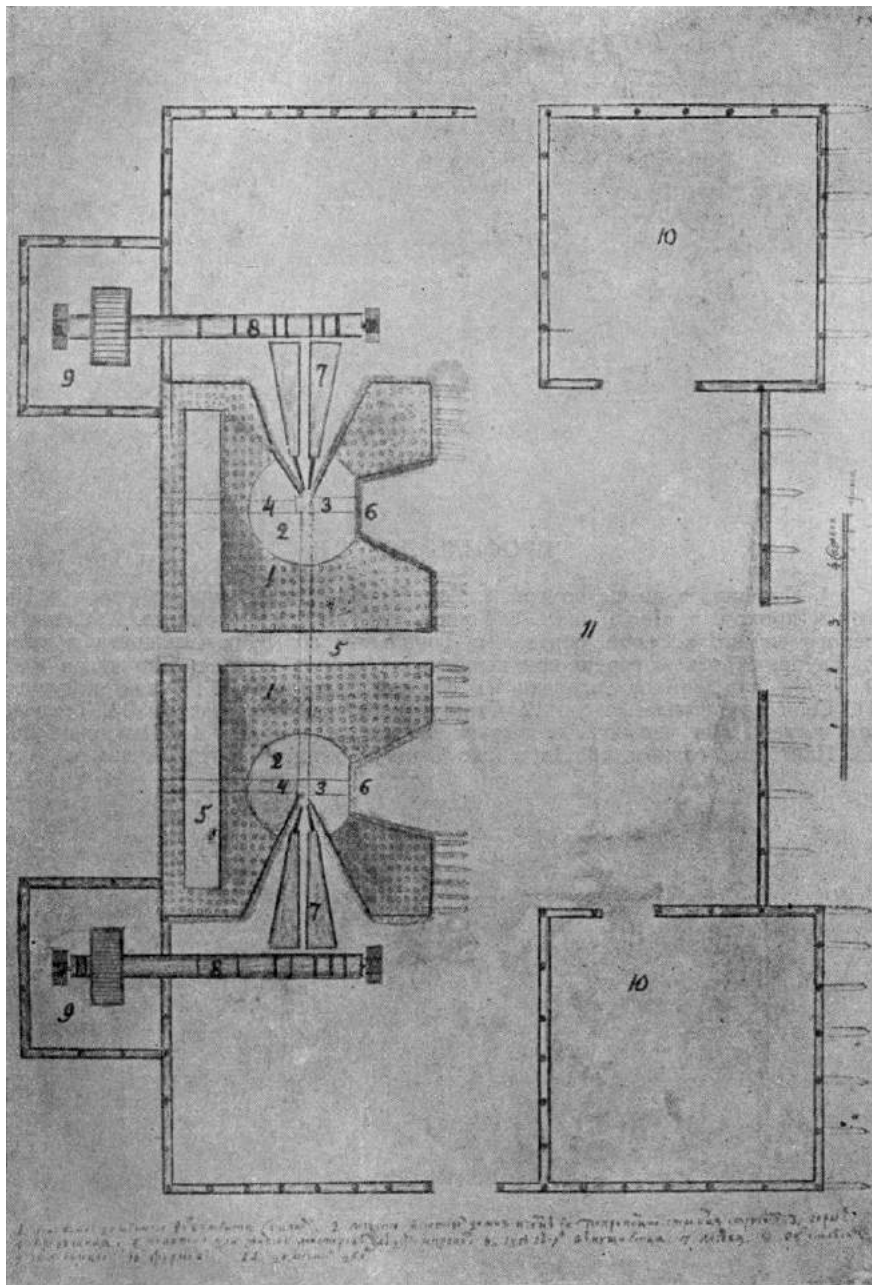


[ПЛАН ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ]

1. Основание доменного фундамента с сваями. 2. Место, в котором домна и горн ея по пропорции строится с трубами. 3. Горн. 4. Продушина. 5. Полатка для житья мастеровым людем и проход. 6. Где чугуна выпускается. 7. Меха. 8. Вал с колесами. 9. Колесницы. 10. Фурмавы. 11 Доменной двор.

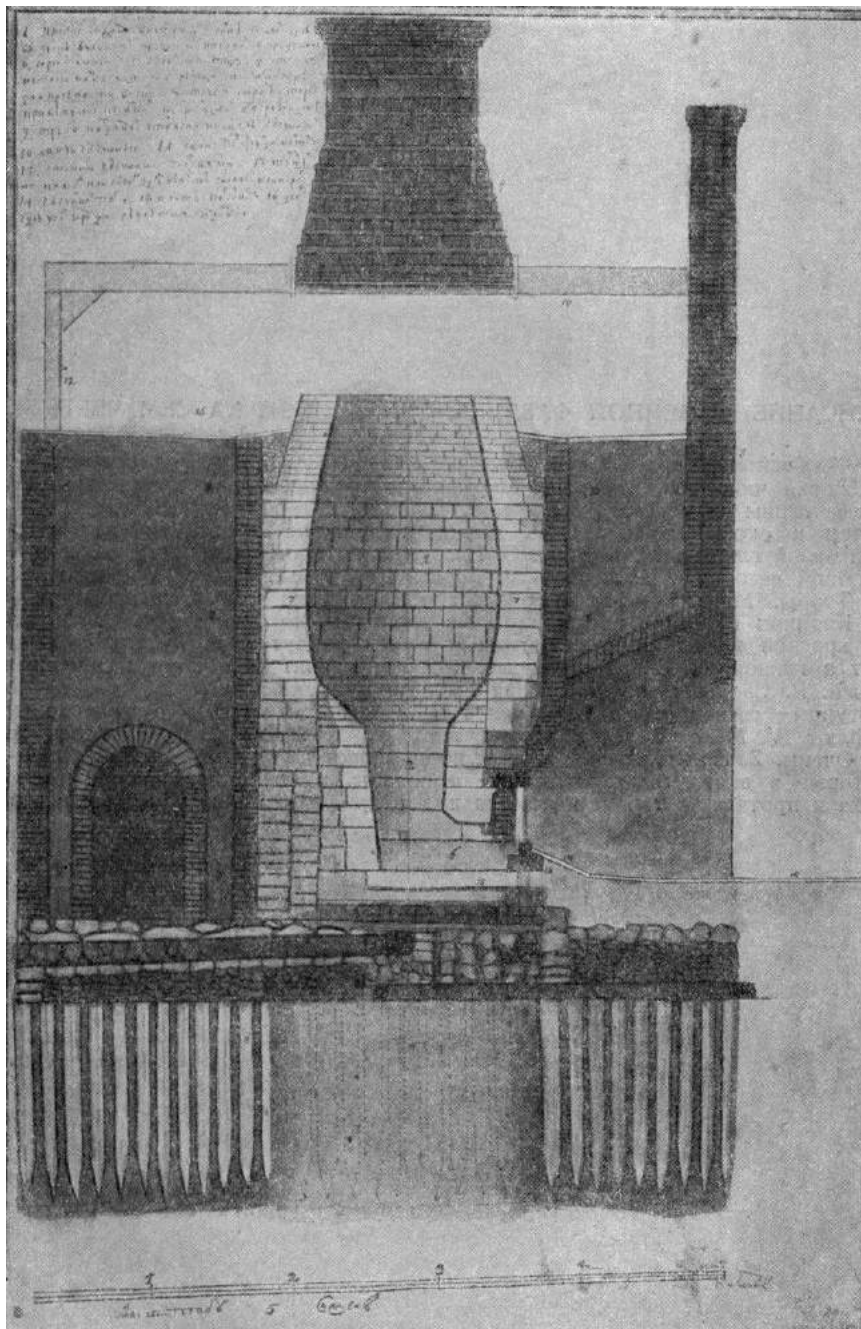

[ПРОФИЛЬ ДОМНЫ]

1. Профиль в домне внутри. 2. Горн. 3. Свод, где выпуск бывает. 4. Покои и проход. 5. Продушины. 6. Горн вниз, где чугун копится. 7. Стена из белого камня, которой беретца с Точильной гары для крепости; в огне. 8. Труба, окразь которую при выпуске из горнов искра и жар вверх идет. 9. Труба иад домною стоячая на связях чугуиных. 10. Связи чугуиные. 11. Сваи под фундаментом. 12. Стойки чугуиные под связями. 13. Темпельной камень или чугуиу где выпуск бывает, или порог. 14. Чюгунной пол. 15. Плит под горном. 16. Двор, где уголь и руда сыплютца в домны.

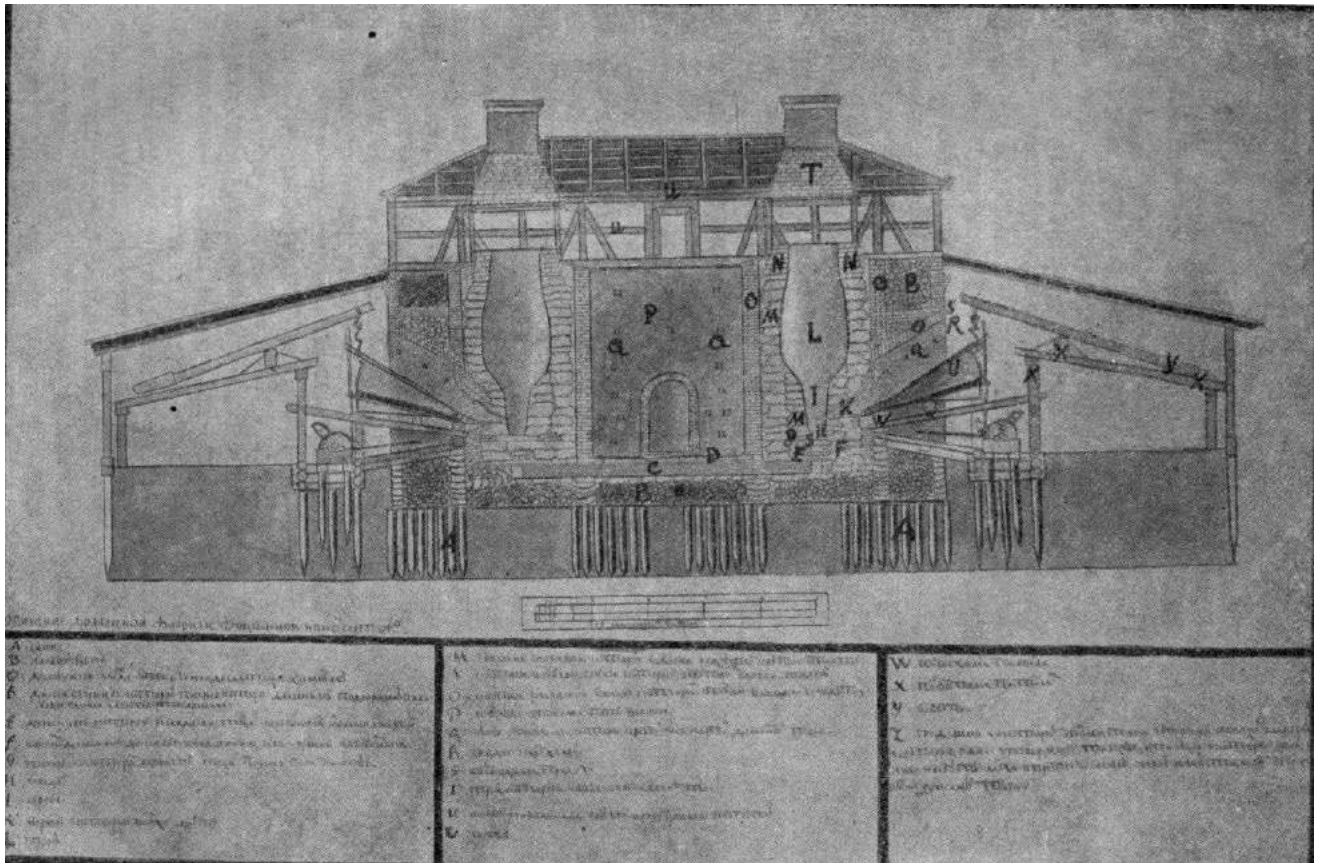

ОПИСАНИЕ ДОМЕННОЙ ФАБРИКЕ, ОЗНАЧЕННОЙ НА СЕМ ЧЕРТЕЖЕ

А. Сваи. В. На сваях бут. С. Душники между бута выкладываютца камнем. О. Доска чугуная, которою покрываетца душник под горном, а на ней белые глины на четверть аршина. Е. Душник, которой выкладываетца кирпичей и около его песок. Р. На оном душнике доска чугуная и на ней белой глины на 2 вершка. С. Песок, на котором лежит лещадь, и около оной песок же. Н. Лещадь. З. Горны. К. Фурмы, в которые меха дуют. Л. Трубы. М. Камень горновой, которой во огни может крепко стоять. Н. Кирпичи из белой глины, которые крепко ж во огни стоят. О. Кирпич из красной глины, которым стены и оводы кладутца. Р. Между стенами бут з глиной. Р. Связи железные, которые крепят весь корпус доменных печей. К. Своды к мехам. 5. Над сводами продухи. Т. Трубы, которые на чугуных связях стоят. V. Анбар мазанковой, где уголь и руду в домну сыплют. V. Меха. W. Под мехами постели. X. Под очепами постели ж. У. Очепы. 2. Подушки, на которых подшипники чугуные, а на них шипы, которые в валу утвержены, также и пальцы, о которые движение имеют меха и протчая, как о сем имеетца вид в профиле обоих доменных печей.

Потом насыпать в трубу сверху ея углем, чтобы была полна, и оной на поверхности колоши убиты пестами деревянными не очень крепко, а на уголь насыпать 3 корыта железной руды мелкой, обсыпая оную вокруг во всей трубе, да извести одну лопатку небольшую, и положить в горн угля с огнем, и как немного поразгоритца, то спереди горну накрыть чугуною или кованою доскою, и замазать по краям глиною, и закласть дерном, и засыпать песком накрепко весь темпельной камень, чтоб от стужи не изорвало. А когда огонь выдет наверх и от оного опуститца в трубе уголь вниз столько, как надлежит по мере быть колоше, тогда сыпать по прошествии каждой колоши угля по 4 короба малых, а руды и извести в первую колошу прежнюю сыпь, да соку самого чистого полкорыта, разбив оной намелко. А потом в другие до спуска мехов прибавлять в каждую руды по корыту, также извести и соку по малой чае. И как минет 6 колош, тогда в горну смотреть, нет ли соку, и буде есть, то (вычистить из горну, и, очистя, закрыть попрежнему. А когда пройдет по выходе огня наверх 8 или 9 колоть, тогда открыть горн и, подбив под темпель доску деревянную сырую, мусор и грязь, и которая глина из трубы спуститца, из оного вычистить до самой денной лещеди. И вычистя, насыпать паки угольного мусору сухова на оную лещедь под фурму на вершек, а у порогу на 2, чтоб от оного к задней лещеди по всему горну было скатом и чугун бы к порогу скоро не мог притти и не стыл. И как оное исправитца, тогда доску из горну вынуть и уголья, что остоитца на доске, опустить к порогу и засыпать чистым мусором и подбить иод темпельную доску накрепко. Потом проломать у фурмы и очистить чисто и, омазав в ней глиною, спустить меха на малой воде. И как до спуска оных при впусчении в действие домны, и после спуска до первого и втораго выпусков, и по та, как в горну установитца, быть мастеру с подмастерья и работники безотлучно, а после спуска мехов, как придет руда в горн, надлежит смотреть, каково в горну, и ежели хорошо, то прибавить немного сыпи. И когда от той прибавки придет руды в горн побольше, тогда и воды на колесо, и потом паки руды и извести прибавить побольше, по размотрению. А фурму держать чисто и а горну работать, не дожидаяся соку в фурме, и у порогу взламывать ломами малыми и сок вынимать из горну почаще. И для того

от самого порогу горна и сводов, куда сок будет таскатца и где лежать, выслать чюгунными досками скатом. И когда сперва чюгун в горну накопитца в половину горна, или хотя и меньше, то оной выпустить, не дожидаясь, чтоб горн полон был, ибо когда копить до полна, то со дна будет стынуть, для того что еще горн весь не нагрелся, а когда горн нагретца и у порогу чюгун стынуть не будет, тогда к выпуску чюгун накоплять полон горн и смотреть, чтоб в горнах ко дну чюгун не приставал, (которое бывает от худого дутья и от того, когда фурма стоит не на своем месте и припасы во употреблении бывают плохие, а паче всего когда проходы духовые, что оод фундаментом горна, не прямо зделаны или засорятца и ветру во оные проходить не будет. А сыпь содержать равную по смесу разных руд, как ныне установлено и сыскана в смесе их пропорция, а имянно, когда чюгун плавитца на железо, тогда не менее (руды 26 пуд, извести двух луд, угля малых коробов, каковыми носища уголь еа домну по 4, а указных, которыми к фабрикам отдаецца, по одному коробу в каждую домну. И ири том всемерно надлежит смотреть, чтоб в сутки колошь выходило не менее, как от 18 до 24-х, а по средней пропорции 21 колоша. И уголь употреблять чистой и крупной сосновой биз мусору. И чюгуна б ис той сыпи выходило в сутки ис каждой домны не менее 270 пуд, как ныне выплавливатца. И меха б тогда были в ходу не тихо и не скоро, но равно и плавко без порыву. А когда чюгун будет делатца на наковальны, тогда сыпь иметь более, а имянно: руды не из мяхких, но холодной лом, а не красной от 30 до 32 пуд, извести до 2 ½ пуд и более, а угля тож число коробов, и воды на колесо пущать больше, чтоб тот чюгун и сок был жиже.

7

Валы при домнах иметь для действия дутьем мехов деревянные одностеревые, в длину по 5 ½ сажен, в толщину в диаметре в аршин, на оных колеса деревянные ж в диаметре по 4 ½ аршина, шириною с косяками по 2 ¼ аршина; бочки, где пальцам быть, чюгунные шириною вдоль по валу в ¾, в диаметре 1 ½ аршина; в тех бочках и в каждом валу пальцев чюгунных у меха по 3, а у обоих 6, длиною по 1 аршину палец. Той длины пальцев в вал вдалбливать по четверте аршина, шириною оные в 8, в полукружии толщиною 4 вершка; промеж пальцев вдоль по валу разстояния по 2 аршина, во оных валах иметь шипы и под шипами подшипники чюгунные, а под подшипниками подушки деревянные, длиною по 2 ½ аршина, шириною и толщиною по 12 вершков. А на валах обручье железное на каждом не менее 13 обручей.

8

Где те валы иметь будут действие, тут надлежит выкопать ров, шириною и глубиною в 3 аршина, и в нем срубить обруб из бревен, в длину с одной да поперег с одной же стороны, а другим продольной и поперешной стенам быть ненадобно, для того что где б быть другой продольной стене, тут меховые подношки действие свое имеют, а вместо другой поперешной — фабричная стена.

9

Мехам, где быть поставленным, тут также надлежит иметь обруб земли вышиною смотря по фундаменту стен. Потом на тот обруб ко рву, где вал будет ходить, поставить на углы по стойке в вышину, смотря ж как фурма поставлена будет, и на них положить поперешной и потом продольные брусья к фурме отлогом, что навываецца меховой стан.

10

Для подимания мехов вверх и отпущения вниз надлежит иметь у каждого меха по деревянному очапу, учиненному из бруса, длиною всего по 13 ½ аршин, а от хомутов, на которые надеваютца меховые тяги, до валиков, утвержденных в стойки и во оные очапы, на которых те очапы ходят, по 5 аршин. Тем очапам надлежит утвержденным быть вверх на стойках, которые стойки для того «ставить две внутрь фабрики у стены оной, а две за стеною расстоянием по пропорции долготы очапов. А промежу стойками чтоб было шириною 5 ½, вышиною передние стойки 4, задние 1 ½ аршина до шипов. На оные стойки на шипы класть поперешные и продольные брусье, смотря по долготе и широте, как поставлены стойки, и на них настилать под задние концы, на которые накладываютца по пропорции тягости и установу, чтоб меха могло здымать и отпущать понадлежаществу, каменье или чюгун, тес, то называетца постеля.

11

По установлении оного всего должен мастер смотреть накрепко, чтоб домны были всегда в добром действии и порядке. И когда в смесе которых руд добрая пропорция сыскана будет, и по пробам верным, по чему ис тысячи пуд руды чюгуна доброго в выходе будет оказыватца, то ему, мастеру, и всегда ис тех руд, ис которых выход чюгуна чрез пробы уже сыскан будет, выплавлять против проб, а не менее, и на тысячу пуд руды угля чтоб издержано было около 49 -коробов или по свойству руд, а извести по пробе ж, по скольку сладитца с которыми рудами. А когда мастер с подмастерья того числа чюгуна, что по пробам ис которой руды надлежало, не выплавят, тогда надлежит искусному обербергамтскому члену в том освидетельствовать, нет ли вины мастерской, что фурмовой глаз не узок ли или не широк ли, и в препорцию ль духа мехового, или меха негодны, или сыпь не правдивая. И буде то явитца, то велеть исправить. Также буде мастера доменные несмотрением и нерадением или пьянства ради не тою пропорцией, как установиться к лутчему, в смесе руд и в засыпаний в домны поступят, и от того в чюгуне учинится худоба или сырость и сок и грязь, то об оном целовальнику прежде принятия в казну объявлять немедленно припасной канторы управителю. А ему по тому целовальничью объявлению об оной худобе чюгуна изследовать доменными, от чего она худоба произошла. И по следствию тот худой чюгун велеть целовальнику положить особливо, а их, мастеров с подмастерья, штрафовать вычетом из жалования без упущения и держанием скованных. А ежели и от того не уймется и худоба не престанет, то мастера написать в подмастерья и жалованье давать ему подмастерское, а вместо его определить другого мастера.

Ежели где обыщутся вновь железные, руды, то оные чрез берггаура оширфовать вглубь на сажень или более, и из оной руды учинить пробу малою кривною печкою добытыми наверху и внизу рудами. И колико из нея выдет в крице железа, то оной взвесить и отдать для перековки в железо. И потом то железо опробовать, каково оное добротой явитца, дабы по тому можно было познать, как те руды в плавку производить и в смеси употреблять з другими рудами. А когда оные руды на завод вывожены будут, то оные прежде для подлинного об них познания доброты железа учинить пробу чрез большую домну, по скольку будет выходить ис тысячи пуд руды чугуна и какое железо будет. А сыпать в домну сообща вместо руды с высоких и низких мест верховые и в глуби добываемые, ибо хотя они и из одного рудника, однако по подлинному свидетельству явились разные. И сколько из оных чугуна будет овыплавлятца, по тому выплавку исчислять. И которая руда богаче в содержании железа и лутче даст от себя в чугуне доброту, и в ковке железа мягкость, то оные руды сыпать две трети, а ежели которая холодной или красной ломы и с уклад, то тех руд в смесь со оною доброю рудою употреблять третью часть или более и менее, сыскав чрез верную пробу препорцию.

Понеже во всех других государствах для чугуна и железа, дабы доброе было, чинитца смесь, где есть разные руды, то из оных смотря какое свойство в руде, и доброй кладетца поболее, а которая похуже, той малая часть, дабы добрыми худую исправить и добрые руды долее длились. И сие чрез многие годы на Олонце и здесь с немалым радением чрез пробы и практик сыюкивано, однако железо было ис тех смесов мало жильное кроме алапаевского и каменского, которых жил чрез смесь рудной в железе прибавить хотя и чрез многие пробы не сыскалось, а ныне сыскано мною здесь в Екатеринбургe из руд, добываемых на рудниках, состоящих около Екатеринбургa, становской, шиловской, квашинской и решетцкой плавкою в одной домне двух сортов добрых, а имено становской и шиловской, а в другой дву сортов поплоче — квашинской и решетцкой. И оной чугун, смешав пополам, в молотовых горнах переделывай в железо, и из оного чугунного смеси ныне явилось чрез разных мастеров такое железо жильное, что, не обжигая оного, от конца чрез великую силу и труды отломить можно, и сверх того такая польза чрез оное явилось, что при деле полосового железа чугуна меньше трети угарает, а наперед сего из тех же руд, когда оные все 4 сорта смешанные вообще плавлены, чугуна более трети угарало, и железо мало жильное было. Такжеже и на заводе императрицы Анны по примешанию к тутошному по чае каменского чугуна явилось лутче ж железо, как до сего было, ибо на оном императрицы Анны заводе руды хотя и не плохи, токмо когда в чугун переплавлены и оной в железо переделывай бывает, то в том железе, делаемом ис смеси тамошних одних руд, жил не столько было, как ныне являетца чрез смесь с каменским чугуном. И от такой новой инвенции явилась немалая польза к ынтереоу и наилутче процветание комерции российской, что такое доброе железо делаетца в России. И для того впредь, пока руда из нынешних рудников будет добыватца, неотменно плавку чугуна и смеси двух руд доброго и средняго производить здесь и на заводах цесаревны Анны и на новом Сысертском, именованном императрицы Анны, без пременения против нынешней инвенции. А для познания, которой доброй и которой средней чугун, делать на песку борозды, в кои чугун из горну выпускаетца, под доброй одинакие, а под средней двойные, дабы после как тот чугун ис песку вынетца и в груды складетца, доброй от среднего знатен был. А ежели здесь и при вышеозначенных заводах новые руды будут не таким свойством, как нынешние, то тогда плавить оные в домнах, сыскав к лутчему против того, как ныне оным смесь чинитца: прежде добрых руд вместе, а средних особо, и потом чугун мешать пополам, как выше означено. А на протчих заводах, яко на Каменском, Алапаевском, смеси чугуна в плавку не делать, понеже при оных заводах из руд железо делаетца жильное.

У приему руд смотреть им же, доменным мастерам, сверх целовальников, дабы приниманы были руды добрые и в совершенство обожжены, без камня, и каждого рудника, разделяя из низких и высоких мест порознь, класть при заводах для познания в смеси в особливые груды, не смешивая руды с рудою, с надписанием при тех грудях на столбах ярлыков, и оные в плавку употреблять по пропорции смеси, розбивая мелко, и из нее пустое камень, буде явитца, обирая, выбрасывать. А крупные руды отнюдь в домны не засыпать, ибо от крупной руды сырость в чугуне являетца, от чего при деле железа бывает угару более, да и железо ис того чугуна ломко. А известь употреблять в плавку с рудами добрую и в обжеге спелую, а не сырую, и бес песка. И того при приеме смотреть накрепко, чтоб отнюдь в приеме плохой извести не было. А класть оную в сарай под кровлю, дабы от мокроты какого повреждения оной не было.


Буде же доменные мастера о худобе чугуна иметь будут такие отговорки, будто худой чугун родитца не от их несмотрения, но от плохих руд, то о том надлежит исследовать же и в малой печке учинить пробу. И ежели выдет ис того железо худо и в пробе ломко, то, рассмотря, оную худобу выправить и привести к лутчему. А понеже, как видно, что доменные мастера имеют напрасную

№ 1. Элевация и проспект доменной фабрики с ларем и с мехами и с фурмовыми и оротчими принадлежащими при ней строениями.

№ 2. Колоши, в которые руда и уголь сыплютца. № 3. Над ними трубы, которые надлежит делать ис крышечных досок, а не ис кирпича, дабы связи чугунные, что означены №-м 4-м, на которых оные трубы стоят, не могли поддомитца. № 5. Трубы, в которые происходящие из доменных горнов искры и жар, что бывают при выпуске чугуна и принятии и вытаскивании: из горну соку, проход имеют.

№ 6. Где чугун выпускаетца ш горну. № 7. Борозды из песку, в которые чугун выпускаетца. № 8. Тчан, в которой фурмы пущечные ставятца при литье. № 9. Проход между домнами и где доменные работники при работе живут. № 10. Меха. № 11. Очепы, которыми меха поднимает. № 12. Постели под отелами. № 13. Подъем запорной из ларя. № 14. Место,

где фурмовые. № 15. Связи железные сквозные. № 16. Водяное колесо, которым меха действуют. № 17. Вал. № 18. Ларь. № 19. Мост—уголь носят к колошам. № 20. Плотина.

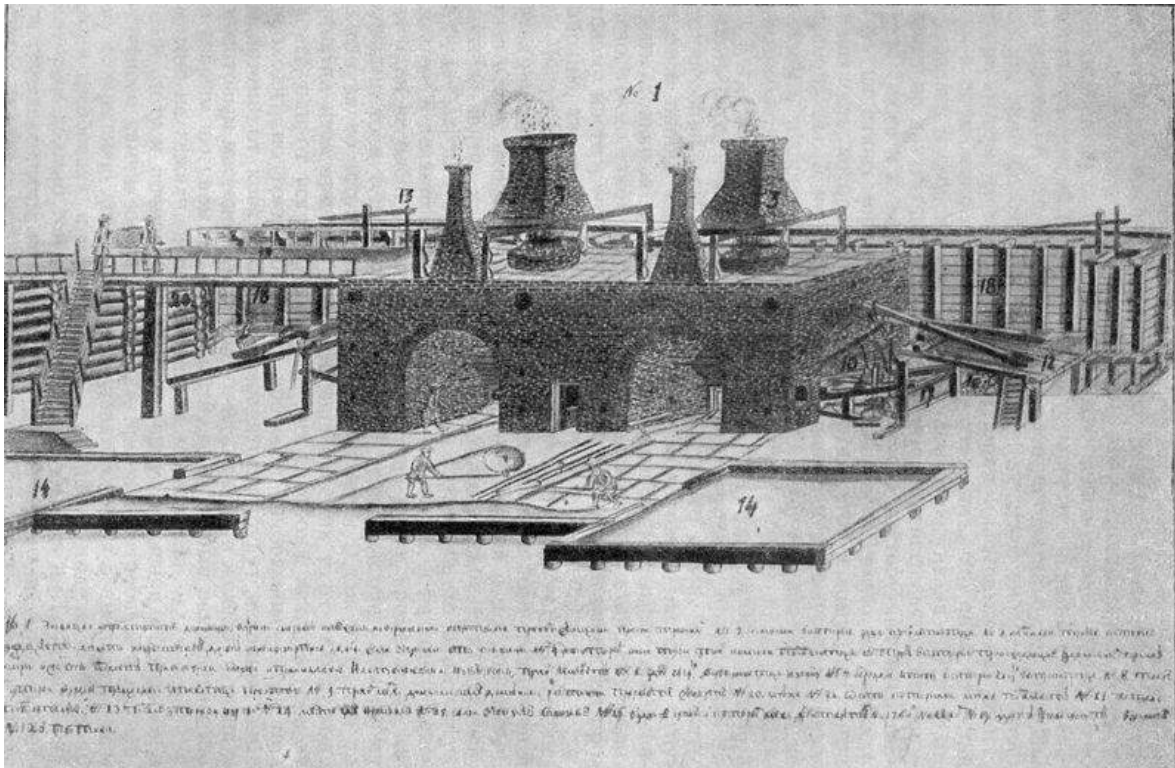

отговорку, будто что твердой чугуна остаетца от литья наковален, а после будто на дело железа делают мягкой чугуна, того ради наковальны, шипы, подшипники и прочее, колико куда потребно, надлежит налить в одно время, чтоб достало на целой год, а после того плавить чугуна на дело железа мягкой. А что от литья наковален оставатца будет твердой чугуна, оной целовальнику, принимая, класть в анбаре особливо и при отдаче на ковку железа мастерам молотовым как оно, так и объявленного в 11-м пункте объявлять, что оной от литья наковален, и сыр, и более 10 пуд такого чугуна на 100 пуд доброго не давать, дабы в ковке железа помешательства не чинилось. Также и к литью пушек я прочего мастеру чугуна составлять из самых мягких руд я приводить в самую ж спелость и мягкость, которой когда переломитца, чтоб в лому был самой мелкой глаз. А не спелого и не мягкого и в ламу с крупным глазом и ноздреватого под штрафом к тому не заготовлять и не употреблять.

Когда мастер вновь из сысканных руд будет пробу делать и искать смес, и покамест он сыщет в том прямую пропорцию, то тот пробной чугуна хотя и худ будет, за то ево не штрафовать, и оной пробы чугуна целовальнику молотовым мастерам отпускать столько ж и с таким же объявлением, как выше сего означено, токмо такой чугуна прежде надлежит дать старшему молотовому мастеру на дело железа, я как он сыщет в смеси его пропорцию, так и другим употреблять.

Чугуна познавать доброй от плохова по сему: когда штык чугуна переломлен будет и вид в себе покажет в лому темносер и глаз мелок, яко маково зерно, то самой мягкой и доброй чугуна, а ежели явятца хотя и мелок, токмо в лому беловат, то средней, а буде бел, яко олово светит слоями крупными, то оной чугуна жесток и делаетца токмо для литья наковален, а на ковку железа один негоден. И ежели такой явятца будет, кроме литья наковален, то в том вину надлежит причесть мастеру доменному и ево за то штрафовать по в ышпи санному, для того что то чинитца несмютреишем ево от излишней сыпи и от тихого ходу колес, или от уской фурмы, что дух из обоих мехов в горн не проходит, но токмо отбивает прочь. А наковальны, когда под молотами отковки железа повредятца и будут негодны, оные молотовым мастером употреблять на передел в железо и мешать з добрым чугуном по малой части, дабы старые наковальны напрасно не лежали, и от того их не множилось.

К делу и починке домен для приуготовления горнового и трубного камня, какой надобен, и прочих потребных к годовому содержанию домен припасов давать от себя в приисную кантору требования и тем требуемым припасом модели и меры, по которым должно той канторе камень добывать на Точильной горе определенными людьми всегда заблаговременно и со излишеством, и обтесывать и обделывать в готовность тамо, чтоб за провоз излишняго убытка не было, и при заводах оной более б не обделывать, а припасы другие, которые на заводе делаютца, те заготовлять от припасной канторы, а которые покупаютца или крестьянами ставятца, от обербергамта.

Смотреть того, дабы у домен меха были добрые и действовали сильно, и содержать оные в добром охранении, дабы от мокроты и пыли не портились. И для того над ними содержать кровлю крепкую и пыль с мехов очищать. А когда уже от долговременного при работе стояния г действию будут негодны, тогда вместо их обще с управителем припасной канторы

ему, доменному мастеру, принимать новые от мехового мастера со свидетельством, чтоб были добрые и в дутье сильные, ибо когда будут меха добрые, то и чугуна из домны выходить будет более и скоряе оной в горну будет копитца. Токмо надлежит устанавливать фурмы по надлежащей пропорции, дабы дух мог сквозь оные в горны проходить сильняе, а не застаивался в фурме. И как оные фурмы, так и горн и трубы содержать одною пропорцией. А шипы у валов и пальцы всегда иметь змазанные.

Доменную фабрику содержать в чистоте и смотреть, чтоб вычченана, выбелена и вымазана была внутри и снаружи. Стены и кровельные доски для охранения от пожарного случая амазать оное глиною, смешав житко с шерстью скотинной. А кровли надлежит делать со спусками по новоманерному, которую б можно во время пожару вдруг долой спустить. Также иметь труб ручных, что называютца пожарные, для заливания водою по пяти при домне и содержать их сохранно. А в летнее время на кровле держать мастеру с подмастерьи собственных кадей по шести с водою и в них по одному ведру и по метле з длиною рукояткою, и чтоб те кади всегда были полны воды налиты, а снаружи для крепости окованы ис казны железными обручами. А в зимнее время чтоб из оных кадей вода вылита, и они с кровель были сняты и положены в удобное место под охранение.

Железные инструменты беречь, дабы напрасно сожжены и переломаны не были. А ежели что ис тех инструментов утрачено или каким небрежением переломано будет, то за оные взыскано будет на мастерах.

Иметь у каждой домны на стенах черные табельные доски, каковы именуютца в медных плавильных фабриках, и на оных записывать мастеру, колико выдет в сутки колошь и пройдет по подлинной мере угля и весом руды и извести, и что ис того выдет чугуна, как по весу и приему оног явитца. И в каждую субботу, списав со оных досок таблицами еа полулистах, репортовать ему, мастеру, в припасную кантору для записки ис того в приход и расход и лутчего порядка в щетах. А в припасной канторе те подаваемые от мастера табели содержать особливо книгою, собирая их в столп.

[За] засыпками, надлежит смотреть мастеру и им, засыпкам, самим поступать осторожно, чтоб засыпали они в доменную трубу сыпь в данную им меру, когда во оной прежняя осядет, а чтоб не выше и не ниже было. А уголь всыпать в те колоши верными и заклеяменными коробами, которые иметь крепкие, деланные ие тонких досок, с оковкою по углам жестяными обресками, мерою ширины по одному аршину, вышины по 13 вершков, длины полтора аршина, которые б насыпаны были углем полны. А руду сыпать по вышеписанной пропорции немало и без излишества, дабы от излишней сыпи в горну чугун не густел и чтоб жуками не проходил, и от того напрасно руда не пропадала, такожь ежели недосыпь, то бывает больше угару.

Смотреть накрепко и предостерегать, дабы у горнов пороги не перегорали, и чугун бы безвременно из горну не выходил, ибо когда чугун на мокрой песок выбежит, то от того обретающимся при том людем вред и скоро пожар может учинитца, и того ради оные пороги утверждать накрепко.

При каждой домне на заводах надлежит быть при мастерах по ученику, которые б от здешняго мастера по ево должности обучены были ко всему доменному обхождению и к строению печей с фундамента безкрытно, також и чертежам тех домен, как рисовать планы, элефации и профили, дабы они могли после сами собою домны строить и показанные чертежи делать, и те домны, також и записки всегда содержать в добром порядке без всякой остановки, и для того оному рисованию и запискам недельным и иротчему доменному обхождению учеников ему, ма стеру, в свободные часы здесь в школе, выбрав из школьных учеников на каждую домну по одному, а когда они у того рисования и обучения доменному делу не будут, тогда их употреблять ко обучению арифметика.

По вышеписанным пунктам доменной мастер должен поступать неотложно, без всяких отговорок, и определенных к нему гюдмастерей и учеников и работников к вождению, и когда повредятца, ко исправлению домен и к плавке чугуна и к протчему всему доменному обхождению обучать безкрытно так, как он сам в том знает. А ежели он против означенных пунктов поступать не будет и чугун плавить будет плохой и в вождении домны чинить будет непорядки упрямства или глупости ради, за то ево штрафовать неотменно по вышеписанному и по указом. А ежели что сверх вышеписанного мастер усмотрит к лутчему о том ему доносить немедленно, и ежели по рассмотрению явитца что оное к пользе, то принято будет за благо.

Когда вновь будет строитца доменная фабрика о дву трубах по вышеписанной пропорции и при ней фурмовые избы, то к строению ея потребно припасов

| | Число | Вес Пуд. | Длина Арш. | Толщина и ширина Верш. | Цена | | |
|---|-------|-------------|---------------|------------------------------|-----------------|-------|------|
| | | | | | Каждому Коп. | Всему | |
| | | | | | | Руб. | Коп. |
| Лесных: | | | | | | | |
| Брусов исподних оснавательных и верхних связных во все стороны равных | 55 | - | от 15 до 18 | от 6 до 8 | от 8 до 11½ | 5 | 41½ |
| Стоек четверогранных стоячих прямых | 45 | - | 6 | 7 | 7 | 3 | 36 |
| Связей верховых над выпуском чугуна | 7 | - | 21 | 10 | 15 | 1 | 5 |
| К ним стоек | 3 | - | 9 | 10 | 10½ | - | 31½ |
| Брусов под доменные печи | 8 | - | 15 | 10 | 11½ | - | 92 |
| Верх и внутрь доменных печей, стоек | 69 | - | 6 | 7 | 7 | 4 | 83 |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------------|-----|-----------------|------------------------|-------|-------------------|
| | 9 | - | 6 | 8 | 7½ | - | 67½ |
| Связей верховых и низовых на оные стойки | 14 | - | 18 | 7 | 9½ | 1 | 30½ |
| Быков тесаных з дву сторон | 20 | - | 12 | 4 | 2½ | - | 50 |
| Стоек к мосту доменному, по которому возят уголь и руду | 12 | - | 4 | 5 | 2 | - | 24 |
| Связей нижних под оные стойки | 13 | - | 16½ | 8 | 11 | 1 | 43 |
| Брусом навверх того моста | 10 | - | 16½ | 5 | 7 | - | 70 |
| Пластин, вытесанных с одну сторону к тому жь | 60 | - | 15 | 7 | 4 | 2 | 40 |
| Валов отесанных, как надлежит | 2 | - | 18 | 16 | 150 | 3 | - |
| Свай, по две трубы, заостренных в вершине | 1500 | - | 6 | 5 | ½ | 7 | 50 |
| На забор фабричных доменных и фурмовых стен нижних и верхних, когда будут заборы строитца не мазанковые, тесу | 400 | - | 15 | тол.2 шир.9 | 5 | 20 | - |
| На кожухи колесные плах | 100 | - | 6 | 6 | 2 | 2 | - |
| На крышку той фабрики и фурмовых и над мостом тесу | 620 | - | 15 | от 5 до 8 | 2 | 12 | 40 |
| Бревен на решетины | 40 | - | 15 | 7 и 8 | 5 | 2 | - |
| На дело колес и кафтанов и косяков | 54 | - | 3 | тол.4 шир.12 | 4 | 2 | 16 |
| Тесу на перье и подперки | 32 | - | 13 | тол. 1 и 1½ | 1 | - | 32 |
| Гвоздья 4-х вершкового | 300 | 1 ^{26/40} | - | - | 56 | - | 92 ^{2/5} |
| На клажу доменный печей и стен, и над колошами труб кирпича красного малого, кирпичей | 10000 | - | - | - | за тыс. 132 | 184 | 80 |
| Извести | - | - | - | - | - | - | - |
| На клажу труб и горнов: Камня, который от огня стоит | - | - | - | - | - | - | - |
| Клинья трубного | - | 8300 | } | за 154 пуда | 399 | 274 | 63 ^{5/3} |
| Брусья и лещедей горновых | - | 2300 | | | - | - | - |
| На забутку мелкого | - | 750 | - | - | - | - | - |
| Глины белой, которая от огня стоит | - | 1200 | - | - | 1 | 12 | - |
| Кирпича белого клинчатого | 1500 | - | - | - | сотня по 20 коп. | 13 | - |
| Железа полосового на ковку валов | - | 40 | - | - | 17 ^{5/32} | 6 | 86 ^{1/4} |
| Чюгунных припасов: | | | | | | | |
| Бочек на валы | 4 | 148 | - | - | 6 | 8 | 88 |
| Пяльцов | 12 | 60 | } | ----- | По 3 ^{5/8} | 6 | 9 |
| Шипов | 4 | 24 | | | | | |
| Подшипников | 4 | 24 | | | | | |
| Порогов | 2 | 36 | | | | | |
| Темпельных досок | 2 | 24 | | | | | |
| Фурм | 2 | 6 | - | - | 6 | - | 36 |
| С лица горна по доскам | 4 | 20 | - | - | - | - | - |
| Проножек | 4 | 4 | - | - | 4 | - | 16 |
| Подставок, где валики утверждаюца | 8 | 8 | - | - | 3 ^{5/8} | - | 29 |
| Брусом над сводами | 8 | 640 | 6 | } по | 3 ^{5/8} | 51 | 81 ^{3/8} |
| | 2 | 155 | 8 | | | | |
| На домне к трубам, что над колошами, столбов | 8 | 664 | - | | | | |
| Брусом | 8 | | | | | | |
| | | Число | Вес | | Цена | | |
| | | | Пуд | | Каждому | Всему | |
| | | | | | Коп. | Руб. | Коп. |

| | | | | | |
|--|------|---------------------|----------------------|-----|---------------------|
| Крюков чугунных же, на которых кровли около доменного корпуса лежат | 30 | 493 | 3 ^{5/8} | 17 | 87 ^{1/8} |
| Железа на связи и засовы | - | 832 ^{3/4} | 17 ^{5/32} | 142 | 86 ^{7/8} |
| К тем связям наличников чугунных | 40 | 157 | 3 ^{5/8} | 5 | 69 ^{1/8} |
| Мехов доменных, пар | 2 | - | 23р. 77 к. | 47 | 54 |
| К ходу мехов: | | | | | |
| Тяг с баутами | 4 | 14 ^{1/2} | 21 | 3 | 4 ^{1/2} |
| Крючья с чеками, на которые накладываются тяги | 4 | 7 | 22 | 1 | 54 |
| Стремян з баутами | 4 | 3 ^{1/2} | 22 | - | 77 |
| Крюков к тому ж | 8 | 3 | 22 | - | 66 |
| Хомутов, которые надеваются на очапы меховые | 4 | 7 | 23 | 1 | 61 |
| Валиков, на чем очапа ходят | 4 | 2 | }24 ^{11/32} | 2 | 43 ^{7/16} |
| К ним полос, которыми оные валики к очепцам прикрепляютца | 8 | 8 | | | |
| Окончин слюдяных, обитых жестью, доменной и фурмовых фабрик в окна | 19 | - | 1р.98к. | 37 | 62 |
| Гвоздья железного к строению оной фабрики трою вершкового | 4500 | 5 ^{25/40} | За пуд160 | 9 | - |
| Х клаже домен чугуна в личинках, брусах и крюках | - | 1450 ^{1/2} | 3 ^{5/8} | 52 | 58 ^{1/16} |
| Укладу на наварку снастей | - | 1 ^{1/2} | 56 ^{5/8} | - | 84 ^{15/16} |
| Железа на те ж снасти, что при обделке камня на трубы и горны пропадает | - | 2 | 17 ^{5/32} | - | 34 ^{5/16} |
| За ведра и ушаты и другие мелочные припасы, которые при том истрачены бывають | - | - | - | 5 | - |
| К строению оной фабрики работников: | | | | | |
| Пеших х копке рвов фундаментальных, к носке камня и извести, х кладке буту в фундаменты и печей доменных на 5 ^{1/2} месяцев, в том числе на 3 ^{1/2} летних, а на 2 зимних 48 человек, считаючи в каждом месяце работных по 25 дней, за которые платы придет по плакату | - | - | - | 306 | 0 |
| К битью свай под оную фабрику пеших же работников на летние 2 месяца, которым придет платы по плакату | 56 | - | - | 140 | - |
| К воске к доменным печам камню мелкого кирпичю и к приуготовлению и к воске жь на сушку оных дров на 3 месяца летних 13 человек, да на 2 зимних 17, которым плата придет по плакату | - | - | - | 82 | 75 |
| Х клаже в домне труб и горнов и к сушке оных на 30 дней работных летних, работников пеших | 20 | - | - | - | - |
| В том числе умеющих к кладке каменщиков 4, которым придет платы по плакату | - | - | - | 30 | - |
| Мастеру доменному, которому при указании вышеописанного строения надлежит быть, положе по средней препорции на 4 мяца по 60-рублевому годовому окладу | - | - | - | 20 | - |
| На инструменты, ломы, лоптки, гребки, крюки, лопаты, грабли и на прочее железа | - | 70 | 17 ^{5/32} | 12 | 1 |
| Г делу тех инструментов кузнец один на 5 дней | - | - | - | - | 29 ^{1/8} |
| Работников 4 на 5 дней | - | - | - | - | 93 ^{3/8} |
| Угля х ковке тех припасов коробов | 4 | - | 14 | - | 56 |
| К оковке валов и колес кузнецов 4, работников 6 человек, на 4 дни 2 рубли 5 ^{7/16} | - | - | - | 2 | 5 ^{7/16} |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------|----------|-------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------|
| копейки | | | | | | | |
| К свастриваю концов и заварке обручей угля | коробов 2 ^{1/2} | - | | 16 | - | | 40 |
| К обжегу полос и обручей головень | коробов 7 | - | | 3 | - | | 21 |
| К забору стен и х крышке фабрики плотников | человек 20 | - | | - | - | | - |
| На 2 месяца и придет платы, считаючи по плакату | - | - | | - | | 30 | - |
| При дву домнах в Екатеринбурге мастеровых людей | Комплекту надлежит быть | | | | | Ныне налицо | К тому в добавку надобно |
| | Жалованья в год | | | | | | |
| | | Одному | | Всем | | | |
| Старшей мастер, который умеет сам домны строить с фундамента и рисовать, ему ж ездить и по другим заводам, и где какое случитца в домнах повреждение исправлять | 1 | 60 | - | 60 | - | 1 | - |
| Молотчей | 1 | 36 | - | 36 | - | - | 1 |
| Подмастерьев | 4 | 24 | - | 96 | - | 4 | - |
| Учеников из школы, которые б умели рисовать при домне по 1-му, а при обоих | 2 | 12 | - | 24 | - | 2 | - |
| Работников под домною и на домне | 18 | 18 | - | 324 | - | 18 | - |
| Рудных и известных засыпщиков | 4 | 18 | - | 72 | - | 4 | - |
| Для воски на домны руды, извести и соку ис под домны работников с лошадыми | 4 | 18 | - | 72 | - | 4 | - |
| Для дела и починок домен и фабричных горнов и квартирных печей каменщиков: | | | | | | | |
| Старшей | 1 | 24 | - | 24 | - | 1 | - |
| Молотчих | 3 | 15 | - | 15 | - | 3 | - |
| Штейгер иноземец для прииску и надсмотру при добыче руд железных к тем домнам и указания крестьяном, как добычу руд производить по горному обыкновению. | 1 | 144 | - | 144 | - | 1 | - |
| Да подштейгеров русских | 2 | 36 | - | 72 | - | 2 | - |
| Берггауров для показания также работы и для разбору железных руд | 2 | 18 | - | 36 | - | 2 | - |
| Учеников на домну для науки и произведения на упалые места | 2 | 12 | - | 24 | - | 2 | - |
| Итого при домнах | - | - | 1077 | - | - | - | - |
| К содержанию в ходу оных домен потребно в год припасов | Число | Вес | Длина | Ширина и толщина | Цена | | |
| | | | | | Каждо му | Всему | |
| | | Пуд | Арш. | Верш. | Коп. | Руб. | Коп. |
| Камня горнового и трубного | - | 3234 | за | 154 пуд. | 399 | 83 | 79 |
| Глины белой на маску фурм и на починку труб и горнов | - | 1200 | - | - | 1 | 12 | - |
| Дехтю на маску шипов и пальцев, ведр | 80 | - | - | - | 2 ^{3/4} | 2 | 20 |
| Лесных припасов | | | | | | | |
| На дело мехового полуколеса, косяков | 8 | - | 3 в от | толш. 4 руб.12 | 4 | - | 32 |
| На перья и подпушины тесу пилованного | 8 | - | 13 в отр | Тол.1 и 1 ^{1/2} уб.10 и 11 | 1 | - | 8 |
| Для носки угля решеток черемховых | 30 | - | - | - | 1 ^{1/2} | - | 45 |
| Для засыпки руды и извести в домны корыт осиновых | 200 | - | за | 10 корыт | 7 ^{1/2} | 1 | 50 |
| Кирпича красного | 2000 | - | за | тысечю | 132 | 2 | 64 |
| белого | 200 | - | - | за сто | 20 | - | 40 |
| Сала говяжья топленого на маску меховых | - | 1 | - | - | - | - | 60 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|--------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| крюков | | | | | | | |
| Железа на починку доменных инструментов | - | 60 | - | - | 17 ^{5/32} | 10 | 29 ^{3/8} |
| Укладу на наварку зубил | - | 1 | - | - | - | - | 56 ^{5/8} |
| На починку и оковку телег, колес, осей, на которых возят на домну руду и уголь и ис под домны сок, и на починку жь доменных мехов и на содержание фабрики | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Итого за припасы и окладных мастеровым людям кроме закомплектных учеников | - | - | - | - | - | 1171 | 84 |
| | Число | Вес | | Цена | | | |
| | | Пуд | Фунт | Каждому | Всего | | |
| | | | | | Коп. | Руб. | Коп. |
| Да на плавку чугуна по верной, учиненной 1734 году чрез оберцегентнера Гордеева пробе, по свойству и смесу нынешних становской, Шиловской, квашнинской и решетской руд потребно жь в год, считая на каждую домну порознь мяхких дву руд на одну, а которые тех пожесточае других двух же руд в другую домну. К плавке свежих нынешнего привозу углем в первую домну к плавке руд добрых: Угля привозных коробов в каждые сутки по 20 ^{1/4} , а в год Извести в каждые сутки по 40 пуд по 22 ^{1/2} фунта, а в год | 7391 ^{1/4} | - | - | 16 | 1182 | 60 | |
| | - | 14805 | 121 ² | 1 ^{1/20} | 155 | 45 ^{3/4} | |
| Руд | | | | | | | |
| Становской в каждые сутки по 162 пуда по 22 фунта, а в год | - | 59330 | 30 | - | - | - | |
| Шиловской в каждые сутки по 325 пуд по 5 фунтов, а в год | - | 118670 | 25 | - | - | - | |
| А обоих в каждые сутки по 487 по 24 фунтов, а в год | - | 178001 | 15 | за тыс 4[00] | 712 | 1/2 | |
| Итого: | - | - | - | - | 2050 | 6 ^{1/4} | |
| И с того имеет быть выплавлено чугуна в штыках в каждые сутки по 257 пуд по 27 ^{1/3} фунта, а в год | - | 94054 | 16 | - | - | - | |
| И полага оную сумму 2050 рублей 6 ^{1/4} копейки да к тому из вышеописанной суммы, что положено за припасы и мастеровым людям за работу из 1171 рублей 84 копейки половину 585 рублей 92 копейки, ибо оная сумма 1171 рубль 84 копейки положена в год на содержание обоих домен, [обойдется пуд] по 2 ^{25/36} копеек с малыми долями, которых останетца на всю сумму чугуна 10 р. 1 ^{5/16} к. К другой домне к плавке руд, которые вышеописанных поплоче: Угля привозных коробов свежего жь в каждые сутки по 20, а в год | 7300 | - | - | 16 | 1168 | - | |
| Извести в каждые сутки по 40, а в год | - | 14600 | - | 1 ^{1/20} | 153 | 30 | |
| Руд: | | | | | | | |
| Квашнинской в каждые сутки по 240, а в год | - | 87600 | - | - | - | - | |
| Решетской в каждые сутки 240, а в год | - | 87600 | - | - | - | - | |
| А обоих в каждые сутки по 480 пуд, а в год | - | 175200 | - | за тыс. 400 | 700 | 80 | |

| | | | | | | |
|--|---|-------|---|---|------|----|
| Итого: | - | - | - | - | 2022 | 10 |
| Ис того имеет быть выплавлено: Чюгуна в штыках в каждые сутки по 233, а в год- | - | 85045 | - | - | - | - |
| Ценою оною обойдеца каждой пуд, полага показанную сумму 2022 рубли 10 копеек и к тому прилога из цены припасов и мастеровых людей жалованья другую половину, по $3^{1/16}$ копейки с малыми жь долями, которых на всю сумму останетца 3 рубли $51^{11/16}$ копейки | | | | | | |
| Всего расходу за припасы и мастеровым людем жалованья ко обим домнам в год | - | - | - | - | 5244 | - |

По разчислению той суммы обойдется каждой пуд чюгуна плавки из всех четырех руд по 2 $15/16$ копеек без малых долей, в которых лишка придет у всей суммы 17 рублив 614 копейки.

Вышеписанные руды — становскую и шиловскую, которые по пробе оказали себя лутчими, плавить в особливой домне, а другие две — квашнинскую и решетскую, кои по пробе ж явились поплоше, также в другой особливой домне, а не все в одной, чего ради оные и выше сего росписаны особо. Когда же буде случитца ис тех двух домен коей-либо одной быть за таким случаем в остановке, то те руды плавить и чрез одну домну, токмо, конечно, руды не обще ж, но лутчие порознь, и кои поплоше, также порознь, переменяя оные помесечно. И к той плавке для многих явных к прибытку резонов всемерно уголь употреблять свежей, а не лежалой, ибо в плавке чрез свежей уголь руд в переплавку употреблетца более, и потому когда руд более переплавитца, то и чюгуна в выходе бывает более ж, нежели как чрез лежалой. Буде же где уже лежалого угля есть многое число, то пока оной издержитца, употреблять со свежим пополам, чтоб оной не залежался более и от того и вовсе не испортился и негодным не зделался, и из оною ж держать (буде впредь по малой части оставатца будет) и в кузнице на койку разных вещей. А когда на вышеписанных рудниках руды на коем-либо пресекутца или другие вновь найдутся, то еа вышеозначенном утверждаться не надлежит, но сыскивать по свойству оных чрез пробы смес, и когда сыскан оной к лутчему будет, по тому и поступать. А когда ж и где будет плавитца в домнах чюгун лежалым с сосновым пополам, то потребно в год на одну домну:


| К плавке мяхких руд | Число | Вес | | Цена | | |
|---|--------------|--------|------|--------------------|-------|------------|
| | | Пуд. | Фунт | Каждому | Всему | |
| | | | | Коп. | Руб. | Коп. |
| Угля коробов в каждые сутки по $18^{1/2}$, а в год | 6752 | - | - | 16 | 1080 | 40 |
| Извести в каждые сутки по 148, а в год | - | 13487 | - | $1^{1/20}$ | 141 | $61^{3/8}$ |
| Руд мяхких | | | | | | |
| Становской в каждые сутки по 148, а в год | - | 54020 | - | - | - | - |
| Шиловской в каждые сутки по 269 пуд, а в год | - | 54020 | - | - | - | - |
| А обоих в каждые сутки по 444 пуда, а в год | - | 162060 | - | За тыс. пуд 400 | 648 | 24 |
| Итого: | | | | | 1870 | $25^{3/8}$ |
| Ис того имеет быть выплавлено: | | | | | | |
| Чюгуна в штыках в каждые сутки по 233 пуда по 25 фунтов, а в год | - | 85273 | - | - | - | - |
| Ценою обойдеца кождой пуд и с приложением из вышеописанной же суммы за припасы одной половины 585 руб.92 коп. по $2^{7/8}$ коп. с малыми долями, которых останетца на сумму чюгуна 4 руб. $27^{1/2}$ коп. | | | | | | |
| К палвке других дву руд, которые тех поплоше: | | | | | | |
| Угля коробов в каждые сутки по $18^{2/3}$, а в год | $6813^{1/3}$ | - | - | 16 | 1090 | $13^{1/3}$ |
| Извести в каждые сутки по $37^{1/3}$, а в год | - | 13627 | - | $1^{1/20}$ | 143 | $8^{3/8}$ |
| Руд: | | | | | | |
| Квашнинской в каждые сутки по 224, а в год | - | 81760 | - | - | - | - |
| Решетской в каждые сутки по $215^{1/3}$, а в год | - | 78597 | - | - | - | - |
| А в обоих в каждые сутки по $439^{1/3}$, а в год | - | 160357 | - | за тыс.400 | 641 | 43 |
| Итого: | - | - | - | - | 1874 | $64^{2/3}$ |
| Ис того имеет быть выплавлено: Чюгуна в штыках в каждые сутки по 220 пуд, | - | 80300 | - | - | - | - |

Ценою обойдетца каждой пуд с приложением из 1 171 рубля 84 копейки другой половины 585 рублей 92 копейки, 3 1/16 копейка с малыми долями, которых останетца на сумму чугуна 1 рубль 33 ¼ копейки, а обще ценою с приложением за припасы всего числа 1 171 рубля 84 копейки, по 2 31/32 копейки с малыми ж долями, которых останетца 1 рубль 29 5/32 копейки.

При вышеписанной плавке чугуна потребно быть инструментов к одному горну, которые употребляютца на низу горна при выпуске из горну чугуна и иа верху при засыпке руды, а имянно: ломов больших 2, средних 2, малых 8, оребков железных 9, лопаток железных к змааке фурм 2, рак железной 1, крюк для оттаскивания от горну соку 1, лопатка небольшая, которой запираетца горн, 1, лопатка ж большая сок из горну выносить 1, грабли железные двои, лопаток железных 4, кирка с укладной наваркой 1, корытец деревянных для засыпки руды и извести 22, крюк железной небольшой для запору чугуна в горну 1, крюков больших, которыми, в горну работают, 2. А о клеймении и об отдаче оных доменному мастеру и о протчем чинить, как в должности припасной канторы управителя в... пункте показано.

О толчении и промывании доменного соку

Понеже в доменном соку много имеетца чугуна в крошках и дроби и чтоб оной с соком не смешивался, миновать того невозможно, ибо оной чугун в крошках и дроби тем соком заливается, а оной на Всех заводах железных никуда не употребляетца, в котором через верную большую пробу оказалось, что каждой центнер имеет в себе дробного чугуна от 7 до 11 пуд, а в каждой летней день могут оногo соку истолочь два человека шестьсот пуд, да два ж человека промыть более [400]² пуд, и ис того числа соку имеет в день сыскано быть мелкого чугуна по средней пропорции [40]², ис которого ковкою железа разными молотовыми мастерами пробовано, и ис пятнадцати пуд чугуна вышло самого доброго беложильного полосового железа семь с половиною, восемь и восемь с половиною пудов, а угля при той ковке исходит менее того, когда железо делаетца из штыкового чугуна, и по разчислению оных проб, по ложа среднюю пропорцию, придет и с центнера соку мелкого дробного чугуна от осьми до десяти пуд; а когда оной переделать в полосовое железо молотовыми мастерами, то выдет из него железа на половину, а другая половина угарает, и тот излишней угар против штыкового чугуна от того, что оной мелкой в крошках и дроби чугун так чисто, чтоб был против штыкового толчением и промыванием привести и того учинить, дабы в нем соку ничего не было, трудно, но самыми мелкими дробинками песок и мелкой сок с тем дробным чугуном остается, и потому в ковке железо ценою становитца пуд не более, как до девяти копейки; и по исчислению того соку, что ис каждой домны выплавляетца в сутки по 160 пуд, а изо всех, кои имеютца при казенных заводах, а имянно при Екатеринбургском две, при Уктуском, Каменском, Алапаевском и императрицы Анны по одной, итого из шести домен в каждой год выходит соку триста пятьдесят тысяч четыреста пуд, ис которого толчением и промыванием сыщется чугуна. тридцать пять тысяч пуд, а железа из оногo может быть сковано 17 500 пуд, сверх же того при заводах имеется прошлых лет соку великая сумма, от которого немалое число железа по вышепоказанному от меня, генерала лейтенанта, исканию получить можно, и дабы тот в соку чугун туне не пропадал, того ради построить немедленно на всех казенных железных заводах, на которых домны есть, толчей и промывальны что выданным от меня чертежам, каковы приложены на странице..., а имянно в Екатеринбургe толчею одну, две промывальны, а в Уктуском, Каменском, Алапаевском и императрицы Анны заводах по толчею и по одной промывальне

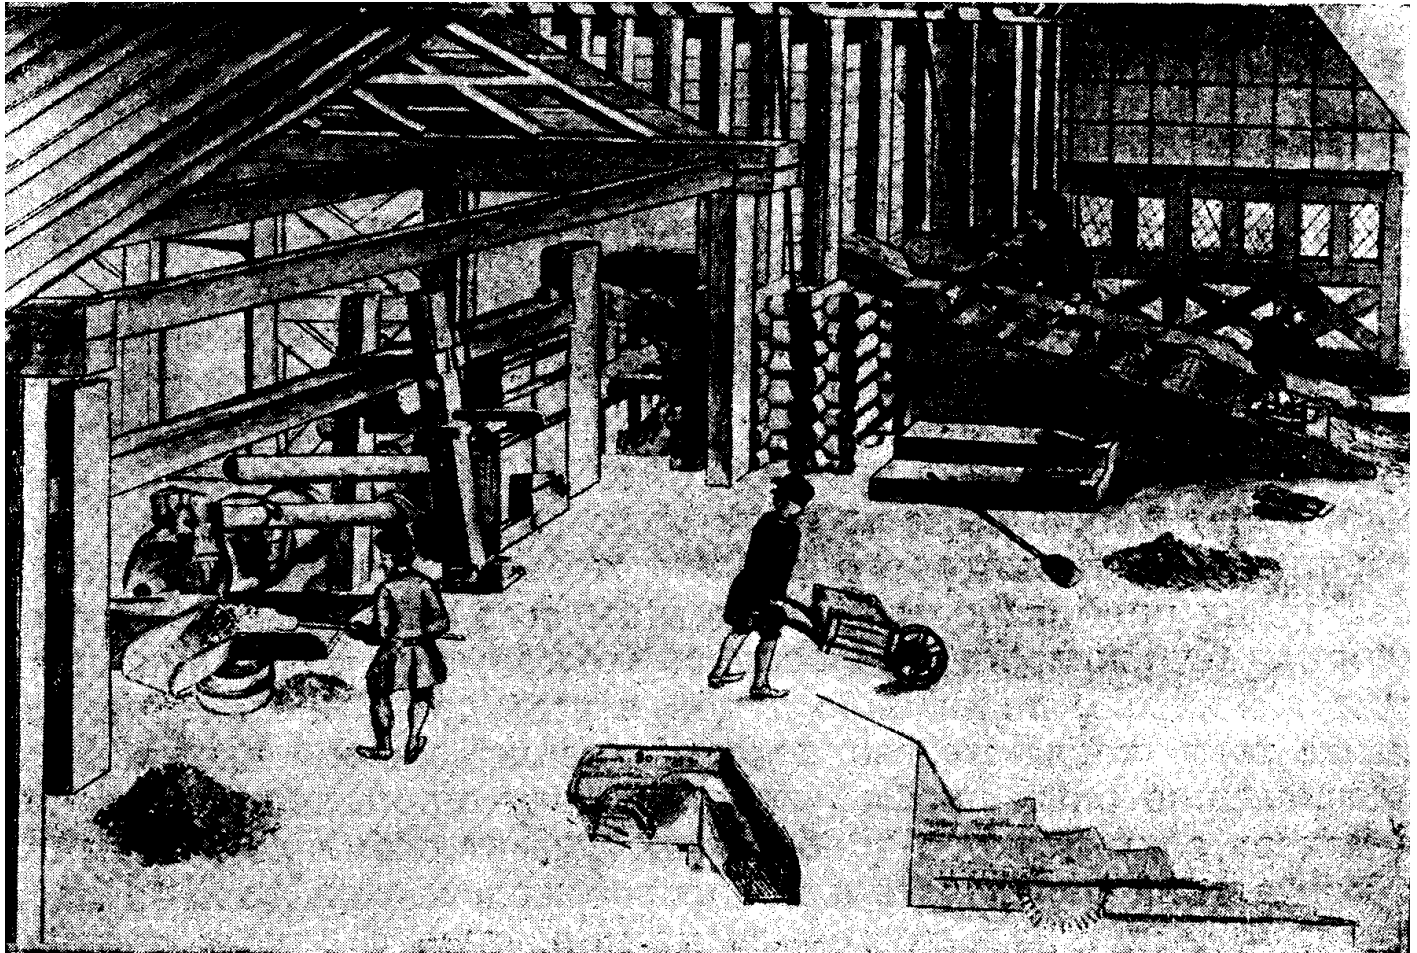


Описание промывальне.

1. Промывальня и толчея чугунного соку. 2. Молот, чем руды разбивает. 3. Наковальня с решеткой, где сок толченой просеивается. 4. Толченой мелкой сок возят к промывальне. 5. Конал или ларь с уступами, где сок промывается. 6. Место, в которое при промывании чугун скатывается в дробинках и крошках. 7. Профиль ларю промывальному, по которому надлежит окуртно уступы для падения воды чинить.

А ежели по сей пропорции чинено не будет, то дробинки и чугунные крошки совсем смываются и пройдут через, а в уступах ничего не останется.

и определить работников, где две домны, тут к толчению двоих, к промыванию двух же человек, а где одна домна, тут к толчению и промыванию двух человек, которые могут не только тот сок, который в сутки из домны выходит, но насколько и старого к тому соку толочь и промывать. И тех работников, которые к тому толчению и промыванию заобькнут, от того дела к другим не отрывать и не определять, ибо когда тех заобыкших к ьному делу от того взять, а на их место определять попеременно новых, то те за незнанием, как при том поступать и толочь и промывать надлежит, могут вскоре молот и наковальню повредить и чугун нечисто вышивать и напрасной убыток учинить. И как оные построены будут, то определенными к тому работники толочь и промывать выплавляемой из домен сок плавок жестокого и мягкого чугунов особливо и по промывании.

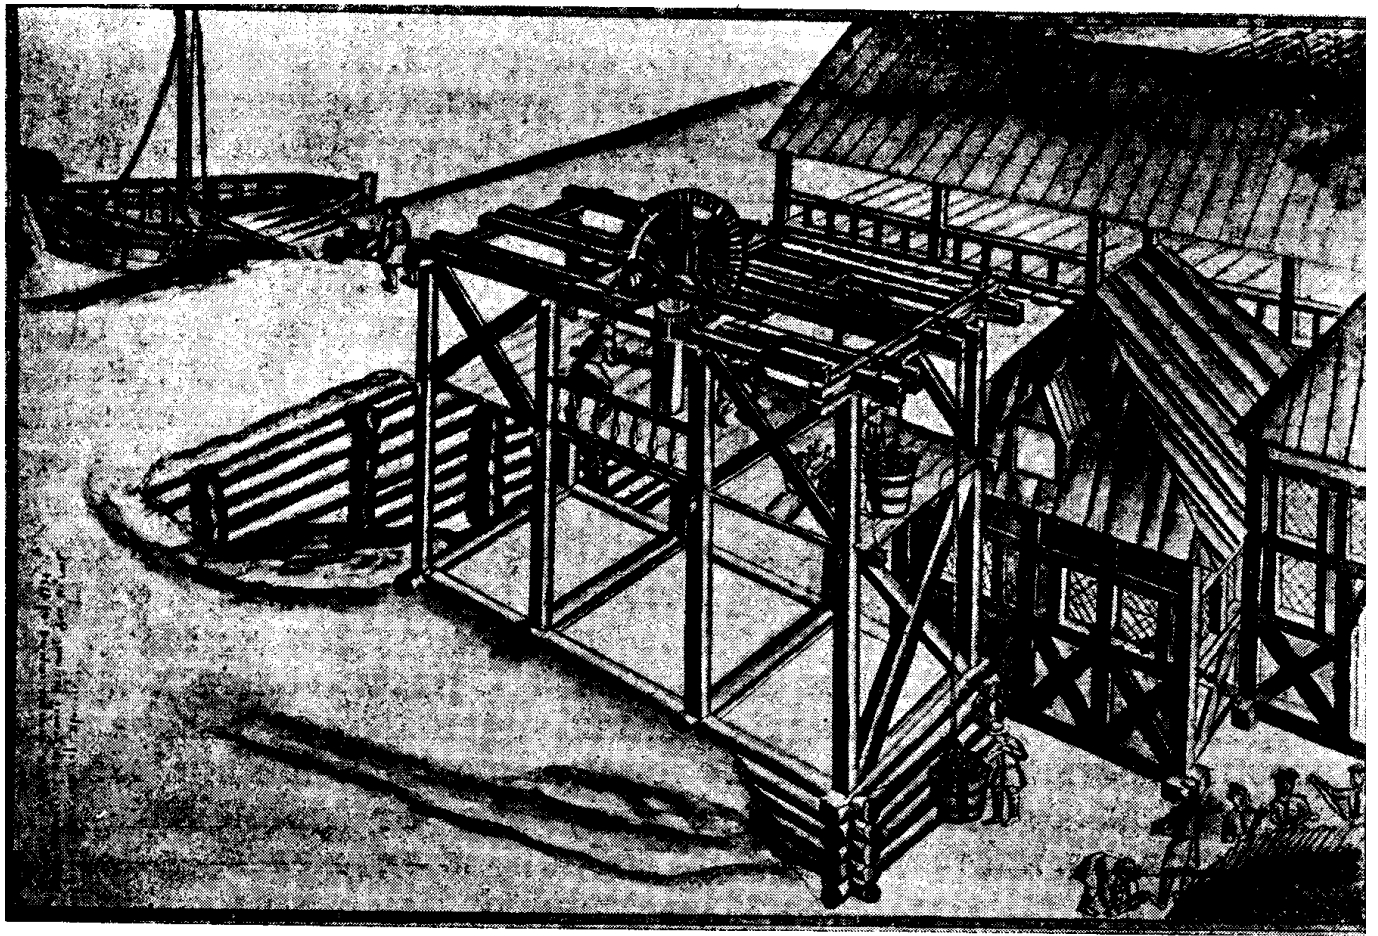

Подъемная машина, которая строена в 1734 году в Екатеринбургхе перед домною у плотины для подъему чугуна и тяжелых припасов.

класть в особливые маета, не смешивая мяжкой з жестоким А ежели того соку, которой из домен выплавляетца, на толчение и промывание в день не достанет, то к той сумме, которую надлежит им в один день истолочь и проомыть, доменными соковозами возить сок прежних плавок, и оной также толочь и промывать особливо ж, и что промыто будет соку и ис того чугуна выдет, оное записывать в приход, означивая имянно, ис какого соку тот чугун вымыт. И тот промытой чугун отдавать на дело железа молотовым мастерам на другой день на каждую крицу по дватцати пуд, смешивая жестокой и мяжкой пополам, ис которого счислять и принимать самого доброго жильного железа по десяти пуд, ибо ежели оной дробной мелкой чугун больше дву дней мокрой в гудах лежать будет, то оной от сырости ржавеет и тою ржавчиною чугун съедает и угару более будет А о пробе того железа и о мере оногo указною меркою и о излишком юверх половины угаре чинить по прежним определениям. Также и те крошки, которые при выпуске чугуна в штыки остаются под домною, ком, например, лехче пяти фунтов, отдавать на ковку железа со означенными промывальными крошками, а в домну для переплавки оные не сыпать. А которые штуки покрупняе и, например же, весом выше пяти фунтов, те счислять со штыковым чугуном. А за дело того железа ис крошек плату производить мастеру, подмастерью и работнику по тому жь, как за дело железа из штыкового чугуна дается. А для лутчего мастерства определить ковать из оных крошек железо на особливых горнах и особливыми мастерами. И те крошки со штыковьш чугуном отнюдь не мешать для избежания в щете об угаре чугуна и угля конфузим, ибо ежели такие малые дробинки со штыковым чугуном мешать, то в той дроби более угару бывает, и не такое хорошее, белолом, и жильное железо и г делу галантереи, ружья и протчих всяких инструментов будет, нежели когда оной один особливо будет делатца без примешания к штыковому. И того ради на ковку железа дробной мелкой чугун давать особливо, а не со штыковым, буде же за каким-либо случаем оной мелкой чугун в железо вскоре переделан быть не имеет, то оному велеть по промытии высушить, чтоб от воды не ржавел, и класть в такое место, где б мокроты не было. Также при Екатеринбургском заводе из тех промышальных крошек употреблять в дело уклада и стали, смешивая с роскобочным железом третью часть или половину или меньше по рассмотрению. Понеже по пробе явилось, что от примешания тех крошек уклад и сталь родитца доброй, и то железо в записке в приход и в расход означивать имянно, что железо делано из мелкого чугуна, вымытого из доменного соку, а уклад и сталь с цримешанием оных крошек, и класть в анбары особливо, не смешивая е другим железом, или для знания оногo на полосах класть знаки особливые. А работником за толчение и промывание того соку плату производить по тому, как по пробе пришло, а имянно за толчение и промывание с чистого вымытого мелкого чугуна с [40-ка] пуд всем обше по [12] копеек, буде же ими в день более [40] пуд чугуна вытолчено и промыто будет, то что сверх оногo будет, за то также им платить по пропорции вышепоказанной платы, дабы они, толчейшики и промывальшики, лутче работали, а не гуляли,

ибо когда им давать не уроком, то они не так радетьельно будут работать, но станут леницца, а управителю всегда за ними, чтоб работали неленостно, усмотреть це можно, ибо когда он для смотра других работ от них отлучитца, то они для своей лености могут, дабы вал не скоро обращался и молотом не часто било, мало на колесо воды пустить, также и соку будут накладывать под молот менее. И когда так от них чинитца будет и соку положено ретко, то молот и по простой наковальне бить имеет, от чего тому молоту и наковальне немалой вред учинитца. А как уже уроком оным дастся, то тогда за ними управителю смотреть надлежит токмо, чтоб данные им припасы содержали порядочно и чюгун из соку толчен и промывай был чисто. А ежели ими промыт будет нечисто, то того чюгуна в казну от них не принимать, но велеть им паки перемыть начисто.

Понеже с Бкатеринбурхокого завода «а завод же цесаревны Анны повсягодно, пока тамо домна построена будет, имеет отпускатца чюгуна на ковку железа более семидесят тысяч пуд, и тот чюгун отправляетца туда водою на судах, которой для того отпуска ис-под домен на берег, где оной чюгун в суда нагружаетца, носят на крутую гору работники, при чем их бывает не малое число, и носить оной людьми мешкотно и трудно, ибо оные работники ис-под домен носят на тое крутую гору на плечах и носилках, того ради для избежания того построена при той домне машина, как оной значит приложенной на...странице абрис, чрез которую имеет тот чюгун ис-под домен подиман быть вдруг в каждом ящике пуд по сту, и на берг поперег плотины к судам по понурному мосту с малыми людьми скатан быть на четырех валах, которым под каждым ящиком надлежит быть, из оных один ящик будет подиматца с чюгуном ис-под домен к судам, а другой в то время на низ отпускатца.

О ФУРМОВОМ ДЕЛЕ

Должность фурмового мастера, которая отправляема имеет быть в построенных при домнах фурмовых избах, у которых зделаны бывают на потолке среди их для выходу дыма и жару в каждой по две или по одной трубе, смотря по величине избы, мазанковых из глины.

К литью пушек, котлов, горшков, иготей и протчего, что случитца, инструменты, обручи, связи и цыркули железные, веревки, сало, деготь, проволоку, щетины и протчие припасы, что потребно и пробыть без чего нельзя, оное требовать ему от припасной канторы, дабы запасено было заблаговременно, и в том при деле не было остановки. И когда примет, то железные содержать во всяком охранении и в бережении, чтоб напрасно переломаны, а другие излишно издержаны не были, а ежели явитца что изломано или издержано напрасно от его несмотрения, оное все доправить на нем.

Глину на дело фурм пушечных и протчих выбирать, которая лутче других, и заготовлять ея к делу болванов во особливой от фурмовой на то учиненной теплой избе, смешивая со оною песок, конской кал и скотинную шерсть, и сминать ея (вместо довольнее, чтоб она была мяжка, в подобие пшеничного теста, и при сушке на огне фурмь не щелялась и при литье могла стоять в огне, не трескаясь).

Фурмы для литья разных вещей, кроме пушек, делать ис той глины следующим образом: 1) взяв зделанной к тому особливой деревянной на железном вертне болван и обвить ево лышными веревками, сшь надлежит толсто, смотря по величине вещи, чтоб можно было к литью навесь глиною до самого тела, на которое будет накладыватца кожух, 2) потом сверж тех веревок болван намазать глиною толщиной в дюйм или немного толше и высушить над углем с огнем, для которой сушки надлежит держать жар умеренной, и для того подкладывать угля по небольшому числу, 3) по высушке того паки намазывать глиною ж и сушить против вышеписанного ж, 4) когда ж болван в совершенство приходит будет, каковому уже быть надобно, тогда намазать последней слой глиною и, не суша, обточить по обрасцовой деревянной доске, которая при том деле бывает для меры и вынимания фигур особливоые, 5) обточа, высушить же и, высуша, вымыть глиною, которую для того надлежит истолочь в чюгунной иготе и просеять ситом и розвесь водою пожиже, и по вымытии высушить же, а высуша, намазать салом з дехтем, а на сало глиною столь толсто, какою толщиною быть той вещи надобно, ежели большая, то потолше, ежели же малая, то тонее, и оное высушить же, 6) высуша то, паки намазать салом, а на сало глиною жь слоев до дву, что называетца фурма, и высуша, положить на то железные связи, а на связи обручи, и намазать на то глиною жь, толщиною против вышеписанных слоев и, высуша ж, з болвана глиняного по то место, где салом намазано, снять, ибо оные для того и салом мажутся, чтоб могли разделятца, и тое глину, что намазана будет на болван и называетца тело, в которое место при литье чюгун будет вмещатца, отобрать, и как отобрана будет, тогда болван и кожух обжечь накрепко, чтоб оное сквозь просохло, и ежели на чем от обжегу явитца щель, оную замазать глиною ж и высушить, 7) высуша, как болван, так и кожух вымазать черни лом, которые для того надлежит делать особливо ис толченого сухого угля, смешанные с частью глины, 8) вымазав оное, положить кожух на болван и выкопать на песку под домною ров или яму и поставить тое фурму с кожухом в песок, а на него глиняные трубки тож и душники для проходу духу и литья и, поставя, оное окопать и забить песком накрепко и лить ис чюгуна мяхкого, 9) по вылитии оное ис песку вынять и связи и обручи железные снять, и, глину из них выбив, выносить ис фабрики им самим в удобные места, где б от оной помешания не могло быть, и те выливные вещи, очистя начисто, отдавать в казну. Которые ж припасы льютца в песок, оные печатать в песок деревянными модельми и смотреть того накрепко, чтоб всякие припасы литы были по моделям и мере сходные и глаткие, и которые из них, также и ис фурмовых вещей выливатца будут тяжелые и оных вызнять ис песка определенными к тому будет не, можно, то к тому мастеру требовать от припасной канторы из арестантов, а оной по ево мастерскому требованию отправлять немедленно, и быть им при том за казенную плату, ибо к

тому требуетца немиогова времени. Чюгун на литье оных припасов чтоб был мяжкой и жильной, ибо ис такого чюгуна припасы в литье бывають лутчее и чище, нежели ис твердого и густого, и юным надлежит вылитым быть не толше и не тоне надлежащей пропорции, чтоб от толстоты напрасной тягости не было, и от того ис казны в заплату за оные напрасного убытка не происходило, и купцов тягостию веса не отгонять, и для того происходимые литьем в кожухи припасы выливать не выше нижеследующаго весу.

| Тонкия вещи | | Вес | |
|---|----------------------|-------------|------------|
| | | Пуд. | Фунт. |
| Котлы без крышек и без ножек | полуведерные | - | 12 и 15 |
| | ведерные | - | 20 |
| | полутора ведерные | - | 25 и 30 |
| | дву ведерные | 1 | - |
| | трех ведерные | 1 | 15 |
| Горшки с кровлями и ношками двух ведерные | | 1 | - |
| Иготи малые | | - | От 5 до 10 |
| Треношки в осьмину ведра | | - | 5 |
| Чаши в осьмину ведра | | - | От 6 до 9 |
| Толстые | Иготи большие | От 2 до ½ | - |
| | Котлы сороковедерные | От 25 до 30 | - |

А протчим чюгунным припасом, которые толше оных и лютца в песок, а имянно шипам боевым и меховым подшипникам, пищалям, наковальнам, соколам, проношкам, пальцам, ручкам на колёса, бочкам на валы, крюкам в кривое дерево, ящикам, где ставятца тиски, кругам на стулы, бабам, фурмам разных рук, доскам, колесам сухим, шестерням, изложницам, каминам и протчему, что льетца в песок, толстоте, широте и длине с надписанием и тягости веса их учинены абрисы, каковы значат на... странице, по которым мастеру надлежит те вещи лить шириною, толстотою, длиною и тягостию во всем непременно. А когда буде выльют что-либо не в меру и тягостию, как в фурмы литые, так и в песок более указанного, за то мастера штрафовать, и тягости, что сверх указанного весу будет, за то денег задельных ничего не давать, дабы, видя оное, в литье тех припасов поступали осторожнее и выливали не тяжелые, но ровные. А чтоб те припасы, которые имеют литца в песок к печам или комелькам, конечно, литы были глаткие, а ее шароховатые, и чюгун бы от того песку, на которой выпутаются выпуски, не мог кипеть, но когда станут выливать какую-либо вещь, то б от оных дух уходил вниз, а не наверх, и тем бы те мог делать на вылитых припасех ноздрей или и скважней, того ради, когда юным печатание приспеет, тогда тот песок, на котором чюгун выпускаетца, отгresti прочь и на то место насыпать соку толченого, толщиною на ¼ аршина, которой бы был величиною в подобие грецкого ореха, а потом мусору толченого, также не очень мелкого, высеяного от пыли и сажы, толщиною на ладонь, а на оной насыпать мелким песком, промываным на вершек, и потом печатать и лить. И когда по оному чинено будет, то никогда на вылитых припасех шерох и ноздрей быть не имеет, но могут выливатца всегда хорошие и глаткие.

А в платеже вес счислять по сему: ежели какая вещь выльетца выше означенного в чертежу весу у десяти пуд одним пудом или ниже тем же числом, то за те плату производить полную, а которые уже оного тяжелее и лехче будут, тех в дело не принимать, но употреблять в чюгун.

Дело разных калиберов чюгунных пушек и литье оных

Когда и каковая востребуетца вылить пушка, тогда в начале к делу на оные фурмы зделать точеной деревянной болван, длиною и толщиною против данного чертежа и какова велено будет, зделать калибером во всем сходной, токмо оставя у оного концы долее чертежа для положения теми оставленными излишними местами на станок и для посажения на оныя концы железных крюков, которыми имеет поворачивай быть болван.

Когда оной болван выточитца, тогда, взяв ево, положить на учрежденной для того деревянной станок, которые надлежит делать величиною смотря по пушке, и намазать тот болван салом, а где корнизом быть, тут глиною на то учиненною с шерстью и калом конским. И каковы по чертежу карнизы показаны, таковы ж вырезать на деревянной доске, и оною тое глину, что карнизы намазаны, припустить и, припустя, высушить и вымазать салом. Потом намазать тою ж глиною, ис которой и карнизы учинены, круг всего болвана столь толсто, чтоб покрыть и карнизы и, намазав, высушить над огнем. И для того надлежит держать жар умеренной, чтоб от большого жару фурма не изшелялась и болван деревянной не повредился. И когда высохнет, тогда паки намазать глиною ж, толщиною на полдюйма, и высушить. И по выпсушке, буде небольшая пушка, то положить железные связи с крючьем и связать проволокою, и на оные намазать глиною ж и высушить накрепко, а буде большая пушка, то намазывать глиною слоев более и класть связи, а на них

обручи, и сверх того завивать проволокою, и когда оное против вы шел и санного работою исполнитца, тогда высушить. И по высушке точеной деревянной болван и глину, коя намазана для корнизов, вынуть вон и фурму глиняную, что на оной была, осмотреть, нет ли в ней каких щелей. И буде по осмотру щелей не явитца, то вымазать салом и обжечь, чтоб оная просохла вся и сырого места у нея не было. А буде явятца щели, оныя замазать глиною и потом обжечь против вышеописанного ж.

Где быть у пушки каналу, для оного сделать железной сердешник, толщиною смотря по калибру пушки, а в длину длиннее оной вершка на два, и обмазать ево глиною доброю, мешаную з довольным калом и шерстью, и обвить проволокою. А намазывать столь толсто, чтоб между им и фурмою плого места, где будут пушечные стены и калибер, с чертежем было сходно. И приточить тое глину, что намажется на сердешник, доскою, чтоб было кругло и равно. И по выточке высушить, а высуша, как сердешник, так и в фурме вычернить чернилом, кои для того делаютца ис сула и угля толченого особливые. А для дела ж у пушки дна, выточа яблоко деревянное, вымазать оное салом, а на сало намазать глиною столь толсто, какову быть дну надобно, и, сняв с яблока, высушить, а по высушке вымазать оным же чернилом и, обрезав ровня, приложить к фурме пушечной и привязать за крюки связные проволокою накрепко, и замазать глиною, и потом в нутро фурмы поставить вышеписанной сердешник в самую средину оной, прямо, чтоб ни на которую сторону не склонился, чего для тот сердешник вверху укреплять и увязывать крепчае проволокою х калиберу железному, а нижней конец оного чтоб поставлен был против самого запалу и укреплен в круг кованой железной с тремя ручками, дабы оной не шатался и при литье мог стоять крепко, и как поставлен будет, тогда намазать сверху калиберу глиною, оставя для литья две скважни небольшие. И потом под домною выкопать в поставленном на то в земле тчане песок ямою столь глубоко, как можно оной пушечной фурме уместитца, и оную поставить стоя. И как поставлена будет, тогда снизу и до верху в тчане кругом обить землю накрепко, токмо до набивки оной надлежит смотреть крепко, чтоб в тчане не было воды, и от того фурма не отсырела. И для того тчае надлежит делать о два дна, дабы вода, ежели будет, могла стоять не на верхнем дне. И во оной поставить для выливки воды насосы, и когда буде вода случитца, выливать оную чаще, чтоб в тчане ея ничего не было, ибо ежели фурма отсыреет или вода подступит, то и никогда пушки вылить будет нельзя. И ежели пушка небольшая, то в фурму лить чугуна ковшем, а буде большая, то приведа из горну выпуском. И когда оная вся выльетца и начнет токмо стынуть, то надлежит ззаранее сердешник железной вывернуть, ибо когда оной вскоре вынят не будет и с ним пушка простынет вовсе, то уже оной придет вынимать с великим трудом и убытком, а инова и вынять будет не можно, и от того весь труд и пушка пропадет. И потом, как сердешник вынетца, пушке дать выстынуть. И как выстынет, то ис песку ея, вынять и глину, что была фурма, очистить и, буде по свидетельству внутри и снаружи раковин больших не явитца, то отдавать для сверления и обтачивания свирельному мастеру. А обтачивание и сверление пушек в Екатеринбургe иметь в машинной фабрике, ибо во оной к тому удобные колеса и шестерни имеютца, а на других заводах, ежели где пушечное литье производитца будет, то оное сверление и обтачивание надлежит отправлять в построенных фабриках, какие при оных имеютца, ибо как известно есть, что при всех заводах порозжие места и колеса в фабриках имеютца, токмо к тем водяным колесам надлежит приделывать сухое колесо и шестерни, которые зделавы быть имеют, шотря по пушкам, буде пушки малые, то и колесо и шестерня менее, а буде пушки более, то также колесо и шестерня более; токмо как в Екатеринбургe, так и на других заводах, в том валу, где водяное колесо, в шипу переднем надлежит зделывать гнездо, в которое имеют вкладыватца и замрепляютца для сверления пушек железные навареные укладом сверла. А особливых свирельных фабрик, буде не завсегда литье будет, делать не надлежит.


Когда же вышеписанное учинено будет, то ко оному жь сверлению надлежит зделать станки деревянные из брусья, окованные железом: буде пушки будут 6 и 8 лотовые, то станок длиною два аршина, шириною в поларшина, а буде от фунтовой и до 30 фунтовой, то длиною 2 $\frac{1}{2}$ сажени, шириною в аршин, и утверждать в их железные з зубцами полосы, а под них железную небольшую на вертне шестерню, по которой имеют оные подвиганы быть, и под весь станок, каков оной длинен, на пол класть и прикреплять полосы железные [длинною] четырех сажен, шириною в четверть аршина, по которым имеют оттаскиватца станки назад. И когда оное все зделано будет, тогда положить пушку на станок и сверлить против чертежа сходно и глатко. И ежели по высверлении в пушке раковин не явитца и с чертежем будет сходна, тогда отдавать в обточку, для которой в те шестерни, что учинены будут при валах, утверждать железные веретна, на которые имеют покладыватца для опточки пушки. И для того надлежит зделанным быть таким же станкам и под них полосам и шестерням, как и при сверлении. И обтачивать их чугунными укладными пилами глатко и равно и во юсем с чертежем сходно. И по обточени пробовать по указом и по пробе отдавать в казну з запискою. А как оная машина сверлению, обтачиванию и обрезованию прибылей у пушек водою иметь, о том выдана от меня, генерала лейтенанта, инвенция, которой при сем приложен окуратной абрис, каков значит на... странице.

Описание садрельной фабрике и в ней обретающейся машине, означенным на сем чертеже.

1. Фабрика для сверления и точения пушек и обрезывания у оных прибыли, что называютца головы.
2. Ларь.
3. Колесо водяное.
4. Сухое колесо.
5. Шестерня чугунная, которая действует в точении пушек.
6. Шестерня чугунная, которая действует во обрезывании прибыли пушек.
7. Да к тому ж обрезыванию сухое колесо,.
8. Другое сухое колесо.
9. Шестерня чугунная.
10. Вал двуколенной кованой железной, которой действует рамы у обрезывания от пушек прибыли.
11. Сайи, на которых лежит пушка к сверлению.
12. У оных саней под низом железные блоки, на которых катаютца сани аные.
13. Клинье дересянное, которыми пушки править, дабы она прямо шла при сверлении против сверла, а не криво.
14. Колесо, которое таскает пушки против сверла помаленьку.
15. Крюк, которой хватает зубки в колесе, что под № 14, оной крюк надлежит делать из укладу калением, как шпажные полосы калятца, для того бывает, что при сверлении пушек учинитца какая задержка, дабы оной крюк по тому отдался, а не переломился и пушка остановилась.
16. Очеп, которым

действует крюк к тасканию против сверла пушки. 17. Тягость для подъему оцепы, учиненная ис чугуна или камня. 18. Сани, на которых пушки обтачивают. 19. Кованые железные полосы, на которых пилы утверждены к оптачиванию пушки. 20. Гири железные навешены на концах пил. 21. Полосы пильные железные. 22. Пилы чугунные, которые привертываютца ко оным полосам шурупами для того, когда которая чугунная пила иступитца и будет негодна, то б можно те негодные отнять, а вместо их привертеть к полосам другие годные. 23. Шурупы. 24. Шестерня, которая действует полосами так, что взад и вперед оные полосы от нея движение имеют, дабы пилы не на одном месте точили, но по всей пушке. 25. Рамы, в которых пилы кованые утверждены, коими прибыли у пушек оттираютца вскорости. 26. Пила кованая. 27. Прибыль или голова пушечная. 28. Сани, на которых пушки придвигаютца под рамы. 29. Клинья деревянные, которыми пушки к пилам приколачивать для обрезывания.

Оною машиною, у которой токмо одно водяное колесо, в каждые двои сутки можно одну 24-х фунтовую пушку высверлить и обточить, а прибыли в юдне сутки у четырех пушек обрезать, а работников к тому всему требуетца токмо 3 человека, а имянно: 1) свирельщик, 2) точильщик, 3) к обрезыванию голов.

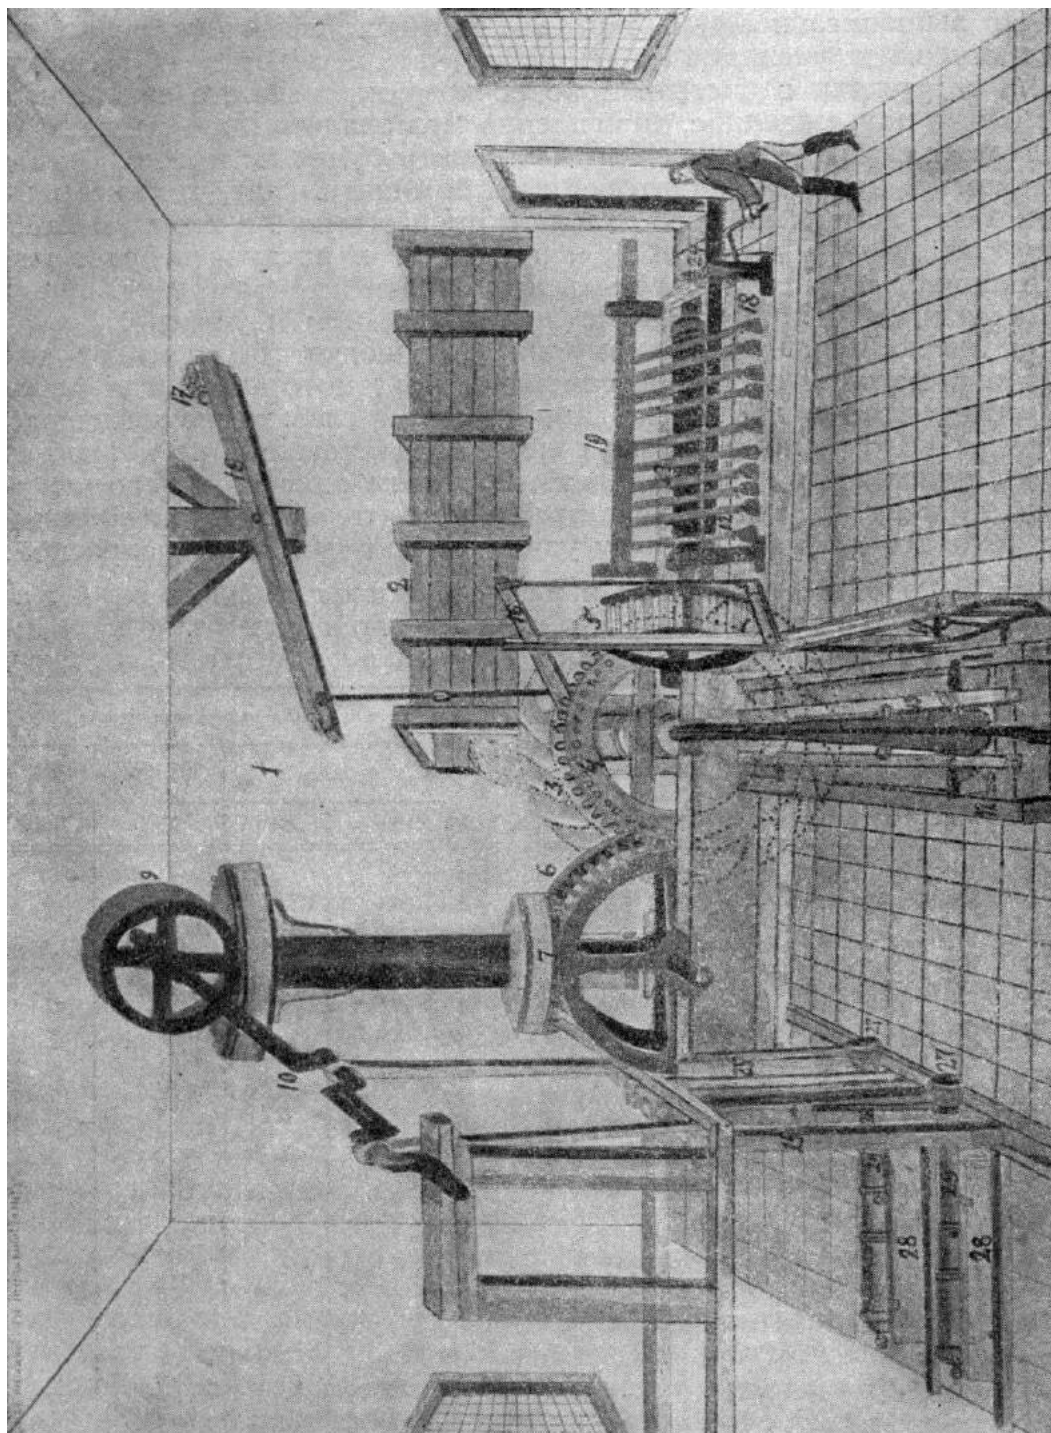

По вышеписанному мастера должны исполнять непременно и подмастерей и учеников ко оному обучать нескротно и фабрику свою содержали в чистоте и во всяком охранении, а ежели что усмотрит поврежденное, немедленно исправлять, что можно и надлежит самим, а чего самим исправить будет не можно, о том доносить в припасной канторе и надпоминать чаще, чтоб исправлено было немедленно без дальнего повреждения. А ежели мастер будет ленив и в деле своем непривлежен и поступать будет непорядочно, за оное имеет быть штрафован по усмотрению вины: уменьшением чина и убавкою жалованья, или и телесно.

К литью пушек пушечному мастеру чугуна требовать от доменного мастера спелой и самой мяжкой, которой, когда передо митца, чтоб в лому был самой мелкой глаз. А из неспелого и не мяжкого и ис крупного в лому глаза, также и из ноздреватого пушек отнюдь не выливать, ибо хотя она ис такого чугуна и выльетца, но никогда с пробы устоять ей будет невозможно, и от того токмо интересу ущерб может нанестися напрасной.

При фурмовой улитья разных чугунных про заводской расход и на продажу припасов, и когда куда востребуетца разных калиберов пушек

| | Число людей | Окладное жалованье в год | | | |
|--|-------------|--------------------------|------|------|------|
| | | Одному | | Всем | |
| | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. |
| У литья в кожухи и фурмы: | | | | | |
| Мастер | 1 | 30 | - | 30 | - |
| Подмастерье | 1 | 20 | - | 20 | - |
| Учеников и литейщиков | 8 | 12 | - | 96 | - |
| У литья в песок: | | | | | |
| Мастер | 1 | 30 | - | 30 | - |
| Подмастерье | 1 | 20 | - | 20 | - |
| Учеников и литейщиков | 4 | 12 | - | 48 | - |
| А когда пушечное литье случитца или из оных одно которое нужная надобно будет, то при оном быть и всем обще или сколько понадобится, смотря по делу. | | | | | |
| При сверлении и обточке пушек, когда оные литца будут: | | | | | |
| Мастер | 1 | 30 | - | 30 | - |
| Учеников | 2 | 12 | - | 24 | - |
| Да в запас к тому делу для произведения на упалые места учеников | 2 | 12 | - | 24 | - |

К содержанию того фурмового дела к литью котлов и протчего, кроме пушек, потребно в год припасов, применяясь к литью нынешнему

| | Число припасов | Вес | | Цена каждому | Всего | |
|--|----------------|------|-------|---------------|-------|---------|
| | | Пуд. | Фунт. | Коп. | Руб. | Коп. |
| Проволоки железной разных рук | - | 4 | - | 145 9/16 | 5 | 82 ¼ |
| Сала говяжьего топленого | - | 20 | - | 60 | 12 | - |
| Дехтю ведр | 16 | - | - | 2 ¾ | - | 44 |
| Угля коробов | 326 | - | - | 14 | 45 | 64 |
| Веревков лышных | 250 | - | - | десяток по 8 | 2 | - |
| Железа росковочного на обручи, полосы, на угар в ковшах и на протчие при том расходу | - | 21 | - | 16 3/8 | 3 | 43 7/8 |
| Укладу на дело новых и на наварку старых зубил и протчего | - | 1 | 20 | 41 17/32 | - | 62 5/16 |
| Кирпичей красных на станки под болваны | 200 | - | - | за тыс. 132 | - | 62 2/5 |
| Конату пенькового к подъему тяжелых (вещей) | - | 6 | - | 72 | 4 | 32 |
| Щетин свиных | - | - | 8 | 4 за сто | - | 32 |
| Песку | - | 1600 | - | 20 за коробку | 3 | 20 |
| Головень коробов | 70 | - | - | 3 | 2 | 10 |
| Сит волосяных | 2 | - | - | 5 | - | 10 |
| Решет лышных | 2 | - | - | 3 | - | 6 |
| Холста тонкого, аршин | 5 | - | - | 4 | - | 20 |
| Решеток черемховых | 30 | - | * | 1 ½ | - | 45 |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|----|
| Да на мелочные расходы, то есть на доски обрасцовые и на другие модели, которыми печатаютца в песок для выливки припасов, и на ведра, шайки и пенек в год. | - | - | - | - | 1 | 50 |
|--|---|---|---|---|---|----|

А к литью пушек, сколько каких в год припасов изойдет, того при сем не означено, для того что пушек ныне не лъетца, а хотя оным и литье случаетца, токмо ретко, и то сколько куда каких потребуетца, и тогда, по литью смотря, и припасы заготовляютьца. И для того, чтоб впредь по чему оные было припасать, сколько которого калибра на пушку каких припасов (кроме железных, ибо оные не х каждой пушке особые делаютца, но при многих одне употребляют а и от оных для того на пушки положена часть) и работы по пробам потребно, и во что оных ценою пуд со всеми росходы придет, тому, также и котлам и протчим литым в фурмы и в кожухи и в песок вещам, сколько на оные на которой сорт по пробам же припасов, которые порознь употребляютца, и от обших, яко железа, укладу, конатов, кирпича, щетин и протчего и от работы оных по разчислению из вышеписанных окладов придет задельной платы на пуд, изьявляетца нижеследующею таблицею. А ежели мастера к тому литью припасов употреблят более того, как ио пробам оказалось, то за оные с них, с подмастерьи, ученики и литейшики, обще по пропорции окладов их вычитать по той цене, по чему оные припасы купятца и в казну становятца, из их жалованья.

Вышепомянутых литых в фурмы и песок припасов, сколько каких порознь и всего в год имеет вылито быть, того подлинно познать не возможно, ибо оным литье не завсегда бывает, да когда и. бывает, и то не все одна вещь лъетца, но какие надобны. И работных людей, когда нужды во оных припасех не бывает, не всегда при литье, полной комплект состоит, но смотря по потребности росхода заводского и продажи. А когда б оному комплекту быть завсегда при литье, то в год вылито быть имеет, счисляя против проб, в работные дни в фурмы и кожухи до 2 800 луд, в песок до... пуд. Однако того числа никогда вылиго быть не уповаемо для вышеозначенных резонов, а в минувшие годы в выливке бывало в кожухи и фурмы по средней пропорции около 2 000, в песок около 15 и 20 тысяч пуд. И для того с того литья плата положена задельная, а с пушек или у других каких работ будут, надлежит платить по окладом.

При вышеписанных фурмовом и разных калиберов пушек делах надлежит иметь мастерам инструментов каждому свои при себе, а имянно:

| Фурмовому: | | Число |
|---|---------|--------------|
| Ковшей железных | большей | 1 |
| | малый | 3 |
| Молот железной однорушной | | 1 |
| Зубил с укладною наваркою разных | | 5 |
| Пил укладных плоских по одной | | 2 |
| Веретен железных | | 10 |
| Крюк железной | | 1 |
| Оброчей железных | | 20 |
| К сверлению пушек к одной 24-х фунтовой и к другим потому жь | | |
| На один станок: | | |
| Сверло с укладной наваркой большее | | 1 |
| Запальных маленьких | | 10 |
| Брусков с укладной наваркой | | 4 |
| Горбыль с укладной наваркой | | 1 |
| Пил с укладной наваркой | | 4 |

А о клеймении и об отдаче оных мастерам и о содержании и хранении чинить, как в должности припасной канторы управителя в... пункте показано.

О ДЕЛЕ ЖЕЛЕЗА ИЗ ЧЮГУНА И КАК ДЛЯ ЛУТЧЕГО ПОРЯДКА К ДЕЛУ ОНОГО НАДЛЕЖИТ С ФУНДАМЕНТА ГОРН СТРОИТЬ И ОНОЙ ИМЕТЬ И МЕХА И ФУРМЫ УСТАНОВЛЯТЬ ПО НАДЛЕЖАЩИМ МЕРАМ, О ТОМ ИЗЪЯВЛЯЕТЦА НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЕ

1

О строении горна


Под горны, где оным быть, места размерять, ежели два горна в одной трубе будут, то в длину 8, в ширину 4 аршина. По тому размерянному месту, где стенам быть, в длину и в ширину бить сваи на каждой сажени по три, глубиною в сажень, или как место допустит, а что глубже, то лутчее. И потом те сваи окопать вглубь на два, а вокруг на полтора аршина рвом. И буде сваи неравны набьютца, то сравнивать топорами, чтоб были по самую подошву выкопаной земли. И, вырубя на каждой по шипу, класть на них фундаментальное брусье на все четыре стороны. Тем брусьям надлежит быть толщиною не менее восьми, шириною десять вершков. Потом с тех брусьев повести стены из дикого камня. И как выведены будут равно з землю, то на передней стене на оба угла положить по стулу чюгунному, мерою во все стороны по 10 вершков. На те стулы поставить по столбу чюгунному вышиною в аршин, толщиною в четверть. На столбы положить чюгунной брус, шириною 4, толщиною трех вершков, а середина б у оного была для пространного ходу на горн дугою. Потом обе боковые и заднею стены с самого каменного фундамента класть кирпичные, а переднею з бруса кирпичную ж, утвержая их связьми железными, и свгсть трубою. А у передней стены между стульем в вышину близ трех четвертей выкласть з буту каменного кирпичей или камнем и наверх того положить доску чюгунную, длиною во весь горн, сколько той длины будет между столбами чюгунными, поставленными на углах, шириною восемь, толщиною один вершек. А на боковых стенах от земли в поларшина оставлять по окну, где быть фурмам, вышиною восемь, шириною десять вершков. На то место на все, что занято будет стенами, под горн насыпать песком или набивать глиною в вышину равно з доскою, что положена с передней стены к горну, и по середине оного во весь горн ставить колоду чюгунную для держания воды к мочению ломов, клещей и пр отчего. Наверх песку или глины выстилать досками чюгунными, оставя токмо при боковых стенах не выслано где быть для дела железа горнам, на каждой стороне длиною на 6, шириною на 5 четвертей. Потом в тех местах выкладывать для дела железа горны из досок чюгунных и те горны иметь глубиною, смотря по доброте чюгуна: ежели чюгун доброй и мяжкой, то глубиною в 13 и в 14 дюйм, ежели же жестокой чюгун, то в пятнатцать, от чего более жару бывает. А хотя чюгун и весьма доброй, токмо горна мельчее 10 дюйм отнюдь иметь не надлежит. А буде мельчее того будет, то и железа ничего не родитца, но будет все сок, ибо от того в горну жар весьма мал бывает.

Когда оной горн складетца из досок, чтоб в нем было длиною 5, шириною 4 четверти. А доски класть токмо на дно да с трех боков, а опереди его не класть, а выкладывать кирпичем, оставляя на середине горна скважину для выпуска соку, когда во время работы оной накаплиетца. А ежели горны строитца будут одинакие, а не по два в одну трубу, то стены класть глухие токмо две, а другие две с полым местом.

2


Фурмы устанавливать

Надлежит оную иметь и ставить в окна, которые оставлены для того на боковых стенах, чтоб стояла на самом дне окна и на подфурменной горновой чюгунной доске. А в горя выдавать от подфурменной доски на 4 дюйма, а от задней боковой чтоб была на 12 дюйм. Глаз, в которой дух меховой в горн проходит, иметь в вышину 1, в ширину по нижнему краю 1 ¼ дюйм, верхней край того глаза длиннее нижнего четвертью дюйма. А ставить оную, чтоб дух меховой сквозь ея в горн проходил не ниако и не высоко, но в самую средину. А в какой косине ея ставить в горн, для того иметь всякому мастеру квандрат или весок, а без оного глазомером верно мастеру узнать и поставить невозможно, для того что глазомером хотя и поставить,

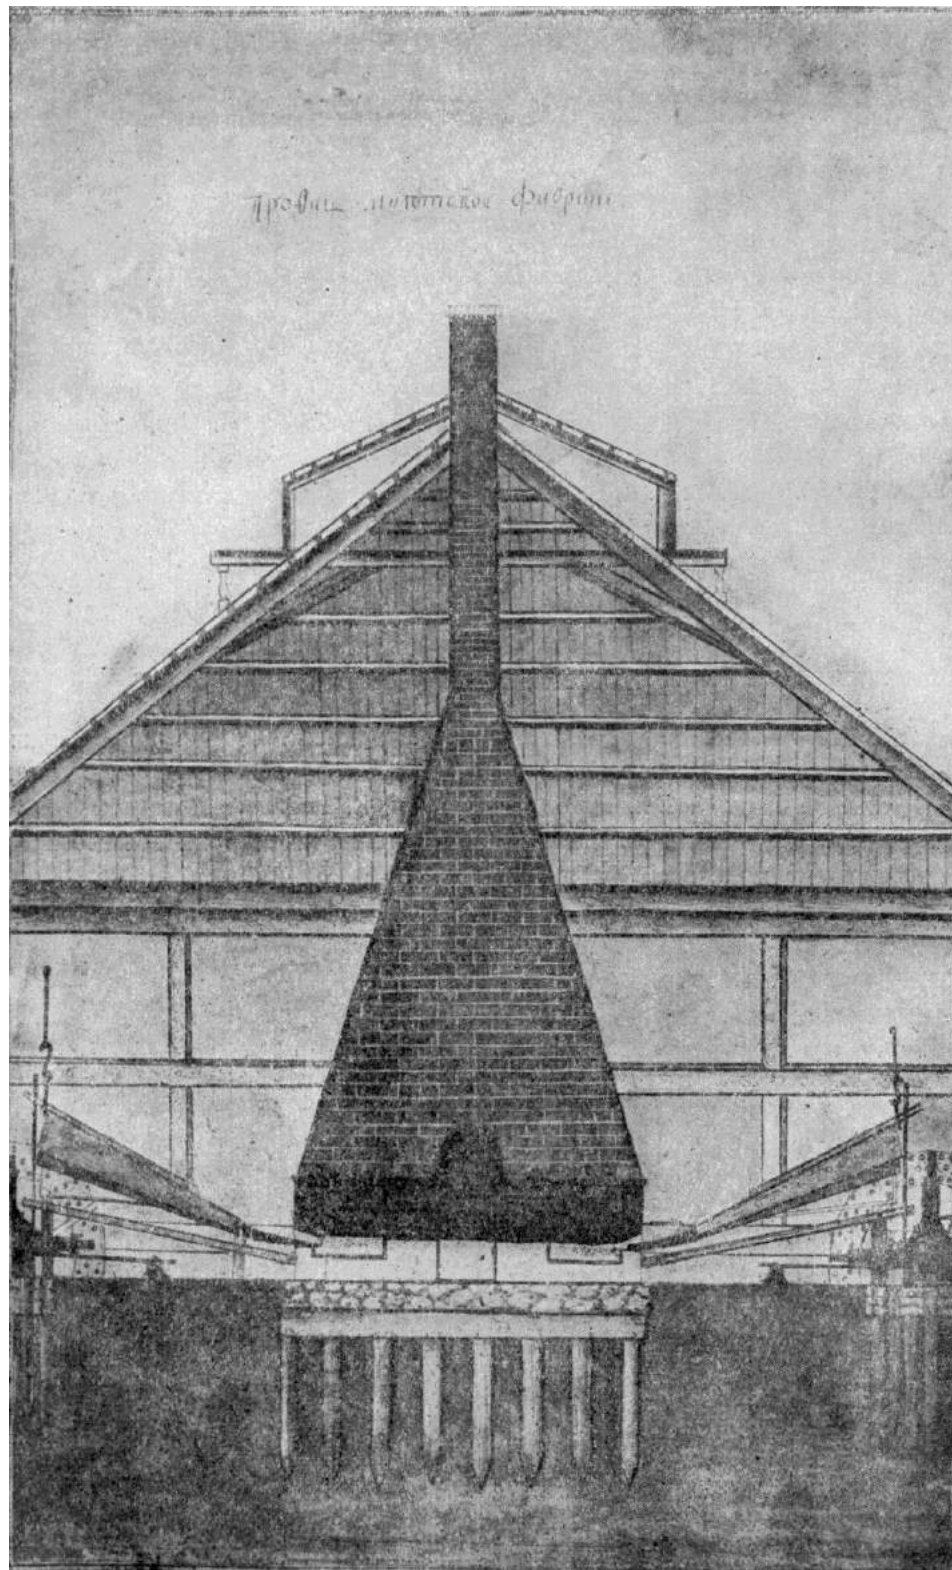

[План молотовой фабрики]

А. Молотовая фабрика. В. Горновой фундамент. С. Чюгунные бочки. Б. Наковальна. Е. Валы. Р. Стойки, на которых поперешная брусье лежат. О. Руслы. Н. Ларь. I. Боковые лари и быки. К. Горны, в которых железо делается. Л. Колесницы. М. Пятники. N. Подушки, на которых вал вертитца. О. Фундамент молотовой фабрики.

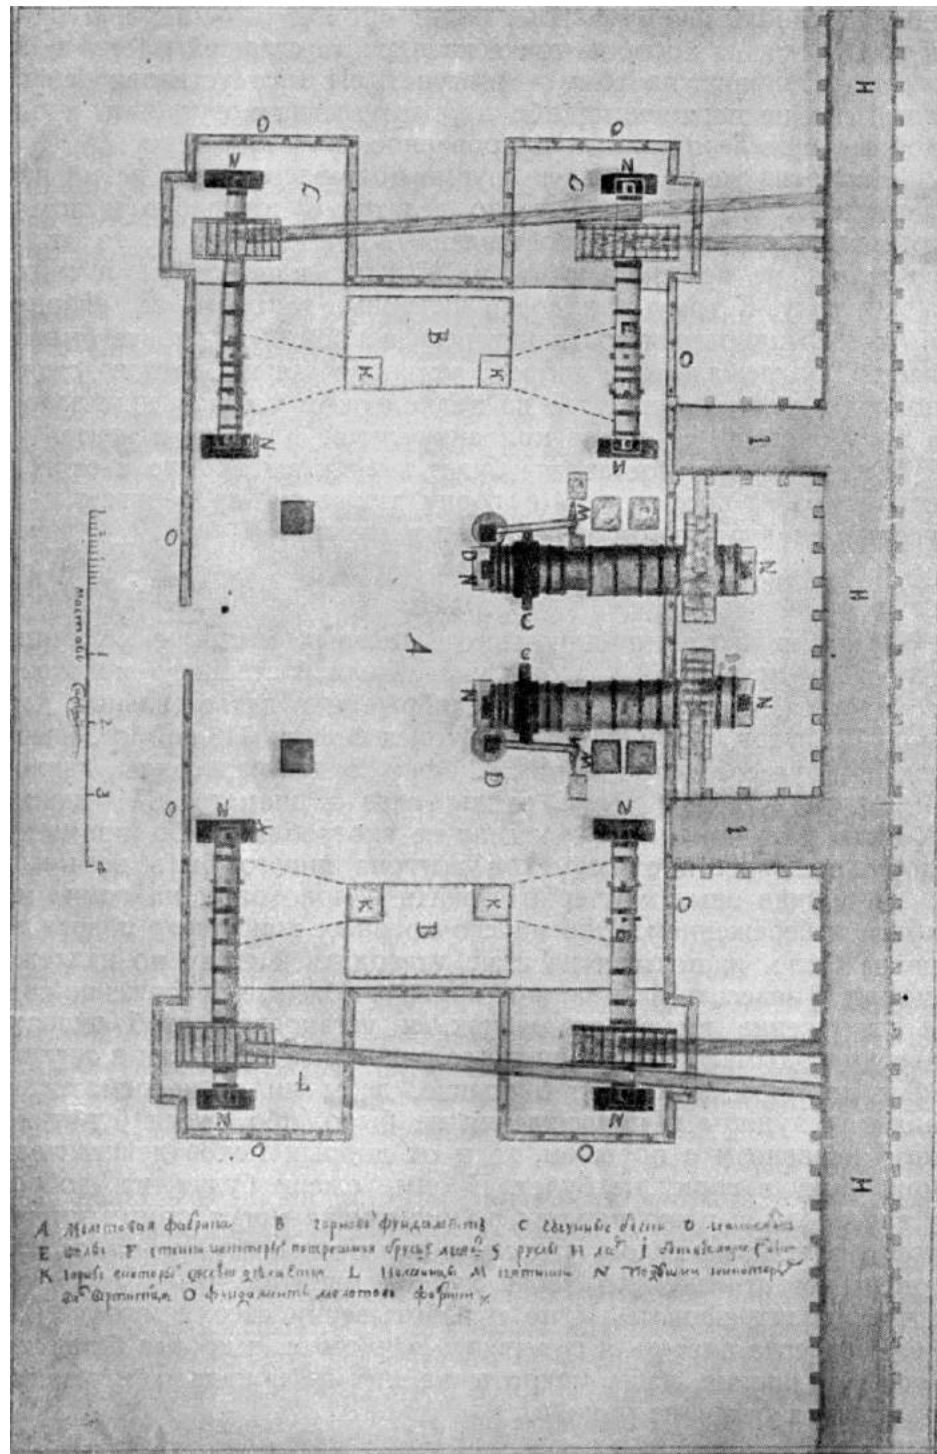

но дух сквозь фурму в горн будет проходить выше или ниже, и того ради, на которой точке квандранта старшей мастер покажет и установит, по тому и поступать. И того устаюва без ведома ево не переменять, ибо от того всегда могут быть крицы добрые и железо мягкое и проварное.

Напротив же того, ежели фурма поставлена будет не по надлежащему, то от того железо делатца будет плохо и ломко, а имянно, ежели фурма поставлена будет вниз круто, то от того крицы не провариваютца, но бывают чюгуноваты, и много в них соку. К тому ж и доски чюгунные горновые все агорают и от того напрасная трата интересу и простой в работе бывает, где б надлежало на добром установе оным доскам стоять полгода, а они вместо того на плохом оном установлении згорают в одну очередь, то есть в половину суток или еще и менее.


Ежели ж она поставлена будет кверху высоко, то и от того есть худоба, ибо железо в горну также не провариваетца и уголь меховым духом перебивает в мусор.

Меха надлежит принимать от меховых мастеров со свидетельством припасной канторы управителя и старшего молотового мастера, чтоб были зделаны добрые и в дутье сильные, длиною 12 футов, шириною задней конец 3 фута 11 дюймов, впереди, где утвержаютца соплы, 1 фут 2 дюйма; соплы длиною 3 ½ фута, в уоком конце соплы глаз в диаметре 1 ¼ дюйма. А плохих не принимать и к делу не употреблять, ибо кроме худобы от оных плохих мехов другога ничего быть не имеет.

А приняв оные, мастерам ставить в молотовых на станы меховые з бережением, чтоб ничего во оных при ставке повреждено не было, и, поставя на стан, утвердить к стану по надлежаществу и навесить на железное крючье, которые протяжение свое и утвержение имеют на очапах, и установить, чтоб очапами кверху подымало и вниз опускало равно как один, так и другой, не с порывом, и ходили б плавко, дабы им от недосмотрения никакой худобы и повреждения не было, ибо ежели будут ходить неравно и с порывом, то и от добрых мехов действительного духу в горну не будет. И оные ежели будут на добром установе и на плавком ходу, то одне меха могут стоять многие годы, нежели на худом, что случаетца от недосмотрения, за что, ежели усмотритца, что такая худоба чинитца будет, надлежит мастеров штрафовать. И по отработывании сверху мехов пыль велеть всегда сметать и содержать в чистоте, и кровля б над ними была плотна, дабы мокроты на них не попадало и тем повреждения оным не чинило.

4

Во время приходу на работу с празников и воскресных дней, чтоб подмастерья без мастеров мехов отнюдь не пушали, но всегда б мастер сам пушал, ибо случаетца часто, что приходя подмастерья к работе прежде мастеров и запор меховой отпирают во все окно ларевое, и от того вода на колесо скоро и сильно бросаетца, и тем также, когда палец в валу изломаетца или выпадет, а в самом скором времени вал остановлен не будет, меха вдруг вверх сильно ж и с великим порывом подымает и случаетца, что и крышку у них срывает и другие многие повреждения делаютца. И для того, когда пальцу случитца повредитца, надлежит всеконечно предостерегать, чтоб скоряе вал остановлен был, дабы не допустить мехов до повреждения.

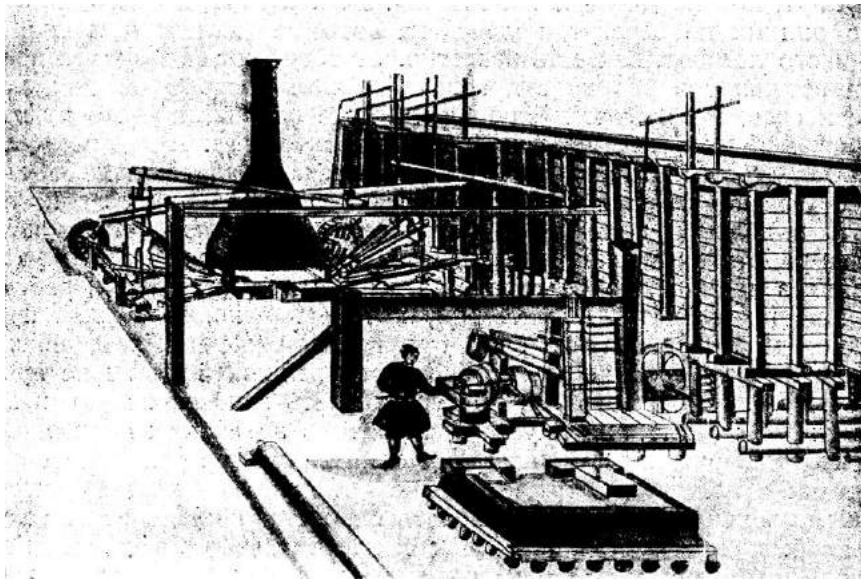

Молотовая фабрика.

5

Х ковке железа принимать молоты из якорной, чтоб оные зделаны были по нынешнему установлению косые, плотные, и лица глаткие, и ровные, и в ушах были б пространнее, а имянно, шириною не меньше пяти, а длиною 9 вершков, весом от 20 до 25 луд. Также и наковальны принимать ис-под домны добрые, весом от 40 до 45 пуд, у которых бы были лица глаткие и вылиты из твердого чугуна. И, приняв, молоты насаживать на молотовища, а наковальны всаживать в стулье по надлежащему, чтоб как молотовище в молоте, так и в пятнике и наковальны в стулье утвержены были крепко. И кругом наковален на стульях были б круги чугунные по выданным образцам, на которые имеет отковки железа валитца треска, чтоб она напрасно под ногами не пропадала и оную, збирая, употреблять на дело криц. А которые молоты и пятники повреждатца будут от работы, оные на всех заводах починивать мастерам с подмаютерьи и работники самим в молотовых каждому свои, при которых они работают, ибо когда на них починивать в якорной, а не им самим, то они их не берегут, надеясь на готовые мошоты и починку, и часто ломают, как есть известно, от того, когда в зимнее время вступают в работу с праздничного или воскресного дня, то, не нагрев, молот в ход спускают. Также случаетца часто от небрежения их о пустую наковальну пробиваютца. А тое починку им молотовым отправлять в такие времена, когда они посвободнее бывають от койки железа, а имянно во время говения, то есть в великой пост между церковною службою и в сенокос. А за работу от тех починок давать мастеру, которой будет у указания в починке, по 10 копеек на день, а подмастерьям и

работником по плакату. А мастерам, которые уковки железа при одном молоте работают, быть при той починке попеременно по одному, а не всем вдруг, чтоб от того излишней платы не происходило. И для того им, мастерам, иметь запасных здесь и на ближних к Екатеринбургским заводах готово сделанных в якорной, а на отдаленных, сделанных жими самими, мастерами, молотов и пятников целых при каждом боевом валу по 2 или по 3, чтоб оными можно было железо ковать без остановки до вышеозначенных времен. А починку б всю и на отдаленных заводах дело вновь пригонять к тем одним временам. А у кого случитца, что те все молоты от его небрежения или от пьянства переломаютца ранее, а у других будут целы, тем вновь молотов и пятников не давать, а починивать старые и во времяковки железа, и за тое починку таким мастеру платы не производить, да и работником, которые при той починке работать будут, платить, вычитая из ево жалованья, чтоб, на то смотря, они, мастера, вбережении молотов поступали осторожнее. Также и у которых молоты переломаютца от работы, а не от их несмотрения, а они починивать сами не умеют, то починивать оные другим умеющим, а вместо того тем, за кого оная починка отправлятца будет, ковать железо на имя оногостера, которой тое починку отправлять будет, и жалованья ему, хотя он и железо ковать будет, получать то, что за починку надлежит; а которой за него починивает, тому задельное заковку железа, сколько в то время скуетца, дабы, на то смотря, всяк про себя починке обучался, а не на людей в том надеялся. А которые мастера с подмастерья и работники на отдаленных от Екатеринбургских заводах вновь будут делать молоты и пятники сами, тем плату производить обще всем с молотов по... с пятников по... с пуда сверх сделанных их заковку железа денег.

6

Где молоту боевому надлежит быть, тут под стаи, в которой утверждаютца стойка кривого дерева, баба, где долонь всаживаетца, тиски, где пятник с молотовищем и молотом всаживаютца ж, означить место от фабричной стены, уступя поларшина в длину к тому месту, где стул будет, на шесть, в ширину на четыре аршина. И как то место назначено будет, тогда набить вдоль по оному в три ряда сваи, в каждом по четыре и, набив, положить на них вдоль брусье и на брусье поперег их вделанной из шести брусков, которые б были шириною и толщиною по 12 вершков, плот, у которого на концах засекаютца шипы толщиною в 4 вершка. На те шипы для крепости накладываютца такие ж 12 вершковые брусье, у оных концы оставляютца сверх длины стана по полуаршина, и те концы оковываютца железом, чтоб те брусье концами плота не расколуюло. Потом, продолбя того стана последней, что к молотовой стене, брус, ставитца стойка вышиною 7, толщиною 1 аршин. Вырубя оную в тот брус в лапу и в той стойке отступя от стану вверх по оной на $1\frac{1}{4}$ аршина, продалбливаетца гнездо по толстоте конца далони, где утверждаетца оной. И как то исправитца, тогда от оной стойки, подався вперед вдоль по валу на три четверти аршина, поставить сделанную из четырех дерев стойку ж, что называетца баба, которая также врубаетца и утверждаетца в плот, оной надлежит быть длиною с шипами $4\frac{1}{2}$ аршина, толщиною в диаметре не менее пяти четвертей аршина и окованой железными обручами. Во оной от стану кверху по ней на полтора аршина продолбляетца дыра вдоль по стойке от той меры на аршин, поперег ея на поларшина к задней стойке окатом, где всаживаетца долонь, что бывает над молотом. После того ставятца подле самую бабу две стойки, что называютца тиски, в которые укрепляютца пищали и в них пятники молотовые. Тем стойкам надлежит в диаметре быть по десяти вершков, вышиною пять аршин, которые утверждаютца внизу в стану в чугунном ящике, а кверху в кривом дереве в крюках. По оным вверх, отступя от стану шесть четвертей, продолбляютца дыры, где садятца и утверждаютца пищали чугунные, которые бывают длиною двух, шириною 1 четверти. Те стойки выше и ниже пищалей оковываютца обручами железными. И как то исе исправлено будет, тогда отступя вдоль по валу от пищалей на 3, а от стану на $2\frac{1}{2}$ аршина, выкопать место под стул, и, выкопав, набить пять свай и на сваи положить брусья накрест, на середине оных выдолбить дыру глубиною и шириною в четверть. И, вырубя на стуле шип, оной поставить на крест и упереть з боков, чтоб стоял прямо и не мог шататься, упоринами и доброй землею убить накрепко. Оному стулу быть длиною четырех аршин, толщиною в диаметре пяти четвертей. И как утвержен будет, то б он был выше стану на десять вершков. Подле того стула, где лежать будет шип боевого вала, набить четыре сваи и на оные положить брусье продольные и попережные, а на брусье подушку, под оной шип. Валу быть боевому длиною пять сажень, зде данному ис четырех дерев, на нем бочке, вылитой из чугуна, длиною по валу в три четверти, в диаметре шириною один аршин десять вершков, о четыре пальца. На том валу обручей железных с переднего конца до бочки 2, от бочки до колеса 17, в колесе промеж ручками 4, на заде ручек на конце 5, всего 28 обручей. У колеса ручки чугунные, которые как бочка, так и ручки, на колесо надеваютца ныне без продолбления вала, а не так, как прежде было, и от того валы могут стоять долговременнее. На оных ручках колесо деревянное, шириною в диаметре $4\frac{1}{2}$ аршина, по перью $2\frac{1}{4}$ аршина, в нем тесовых 24 пера. Во оной вал шипы всаживаютца чугунные и укрепляютца клиньями деревянными и железными. Тех валов, также и меховых, колеса выдаютца за фабричные стены, и для того кругом их к стенам фабричным прирубаютца нарочные избы, что называютца кожухи, чтоб оные колеса в зимние времена не обмерзали. Над молотом на стойках на первой, что поставлена за бабою, на другой, которая ставитца прямо оной и утверждаетца в молотовой фабрике в том месте, где конец кривого дерева достанет, кладетца дерево, что называетца кривое, длиною 5 сажень, толщиною, что толще, то лутче; а стойки утверждаютца стрелами бревенчатыми, чтоб были неподвижимы.

7

О приеме чугуна и угля хковке железа

Чугун принимать наковку железа, которое делаетца в отпуск к портам и на заводе употребляетца, кроме того, что на жесть и проволоку делаетца, весом, в воскресной день после полудни всякому мастеру, сколько потребно на неделю, смотря по образцом кованого железа, самого доброго и мяхкого, которой плавлен из мяхких руд, по половине, а по другой

половине принимать такого, которой выплавлен из руд, что поплоче добрых. И для знания на добрых учинено по одной бороске, а на другом, что поплоче, по две бороски на штыке. И для того при приеме теми знаками мастером и розбирать, ибо ныне по подлинному свидетельству явилось, что так смес чугуном иметь прибыльнее, нежели как прежде руды мешались всех рудников в одну домну, ибо от того железо было маложилие, а от нынешняго смесу чугуном родитца железо доброе и жилие. А ежели случитца между тем чугуном твердой, что остаетца от литья наковален, и пробной будет плавлен из новых руд, которой тверд, также и наковальны старые и протчей в литых припасах негодных, то оной принимать же, токмо в дело железа одного не употреблять, но мешать к вышеписанному по малой части, а имянно: на 100 по 10 пуд, или по рассмотрению в железе проб, хотя того и меньше, чтоб железо, конечно, было доброе и жилие и в пробе стояло. Також и уголь принимать мерою указными коробами теми, что крестьяне с куруней на завод возят, на 90 пуд чугуна нового привозу угля по 13 ½ коробов. А которое железо делаетца на жесь и проволоку, на оное принимать чугуна, что надлежит же, и к тому обресков жестяных третью часть, а угля против вышеписанного ж; а из одного твердого чугуна мастерам железа отнюдь не ковать, чтоб они не могли такой отговорки приносить, когда железо зделаетца худое, будто от твердого чугуна и в том не их вина.

8

Ис того данного чугуна и угля и обресков должен каждой мастер с подмастерьем и работником в неделю зделать б криц, которые б деланы были немалы и невелики, во средние, ибо те малые крицы более провариваютца и железо из них родитца лутчее, нежели из больших. Токмо мастера, когда крицу будут делать, чтоб оную в горну ломом чаще протрясывали и при окончании дела той крицы чугуна штык больших пуда по два и по три на крицы не класть, для того что от того родитца железо хуже и ломчее, что из них некоторые мастера делают, избегая вычету за излишней угар, ибо от того оное бывает сыро и весчае и ломко, и то надлежит накрепко запретить. И буде за сим мастера станут делать крицы сырые и худо в горнах будут вымешивать, и от того железо зделан о будет безжилие и с сухью, то их надлежит штрафовать: ежели не искусной мастер, то уменьшением чина, буде же не от неискущества, но от лености и пьянства, таковых должным вычетом, возвращением произшедшаго убытка. А из вышеписанных средних криц чтоб выковано было железа доброго в неделю полосового, какое ныне куецца, а имянно, шириною в 3, толщиною в полдюйма, и на жесь и проволоку новым углем от 55 до 60 пуд. И на всех заводах для лутчей прибыли в деле оного, как возможно, старого лежалого угля, где есть новой, не давать; а старой уголь счислять тот, которой лежал от привозу на завод года по три или по четыре или и более. А иметь ковку железа для многих к прибытку резонов новым углем. Буде же при которых заводах нового угля для какой притчины не случитца или и будет, да мало, а будет лежалой, то уже за такую необходимую нуждою употреблять и старой и выковку железа на мастерах тогда спрашивать в неделю по тому обрасцу и добротою, как ныне куецца полосовое железо и пропускаетца и принимаетца в мерки от 50 до 55 пуд от каждого мастера, а угля того лежалого числить на 90 пуд чугуна по тринадцати коробов той меры, которою крестьяне с куруней возят. А когда железо потребуецца по другим каким моделям, а имянно четверогранное или хотя и полосовое, да нынешняго толше или тоне, то, по чему оного зделывать в неделю надлежит и угару счислять, чинить верные пробы и по тому и поступать.

9

Оное число железа имеет зделано быть, ежели в неделе не будет починок и празнишных дней. А буде починок и остановок не будет, а мастера того меньше зделают, то, конечно, от их есть ленство и за то их, мастеров, надлежит штрафовать по указом. И управителем того за ними смотреть, дабы то число без всякого отлагательства было зделано. И ежели у которого мастера того числа выковано не будет, то понуждать оное поставить неотменно, хотя и на празнишные дни, по ночам, дабы от ленства мастеров в таковых недоковках железа интересу не приключилось убытка. А ежели управители в том смотреть и понуждать не будут, то сколько того железа в недоделке будет, оное все взыщется на управителях без упущения.

10

Ежели которые мастера х ковке железа еще не весьма заобычайны, то таковых молотчих надлежит определять по рассмотрению старшего мастера на горны с ыскусными мастерами, дабы оные молотчие от искусных в ковке железа, в установе горнов, фурм и молотов, мехов и протчего могли обучатца, а искусных мастеров к тому понуждать, чтобы они их обучали безскрытно. И к тем молотчим, также и к престарелым и малосильным мастерам, определять заобычайных и хороших подмастерьев, дабы оные, ежели явятца в невыковке железа или в плохом деле оного и в ызлишнем угаре, не могли приносить отговорку, что у них подмастерья будго плохи были. И тех подмастерей от них и от протчих всех молотовых мастеров без ведома управительского никому не отимать и не переводить, ибо при одном мастере лутчее и скоряе может обучитца. А бывает, что мастер своему подмастерью к лутчему будет показывать и к тому понуждать, то ленства и упрямства ради своего от того мастера отбиваютца и переходят к другим, что весьма надобно у них пресечь и отнюдь от мастера к другому не переводить. Буде же от которого мастера какие напрасные обиды подмастерью происходить будут, то об оном управителю чинить по рассмотрению.

11

При ковке того железа угар надлежит счислять по сему: от полосового, каково ныне куецца, чугуна чтоб было в угаре треть, а что менее, то лутчее, а две трети железа, от связного, когда делатца будет, у чугуна угару надлежит быть менее оного, понеже у полосового железа перед оным угару более бывает за тем, что один кусок, ис которого полоса

выковываетца, провариваетца в горну для доброты раз по пяти и по ш[ес]ти, а связанное вывариваетца один же кусок токмо раза два и при и за тем у связанного угару бывает менее.

12

Угля надлежит издержано быть на каждую крицу не более, как две с четвертью короба, а на 60 пуд железа, что выкуетца из 90 пуд чюгуна, 13 ½ короба нового привоза угля, а буде лежалого, то 13 коробов, а что менее издержитца, то также лутчее. А ежели у которого мастера угару в чюгуне явитца сверх оного и в угле трата излишняя, и за то с них, мастеров, вычитать из их жалованья по настоящей цене, по чему оные чюгун и уголь в казну становятца, дабы они впредь поступали в ковке железа осторожнее и напрасно излишняго угля и чюгуна не тратили. А в угаре чюгуна щет с ними иметь по третям года, а в угле по издержании груд по числу положенной суммы во оные угля коробов.

13

Железо чтоб мастера ковали по данным им моделям сходное и доброе, гладко и не пленовато, не косо, не горбовато и без молотовин, и концы чтоб были проварные без расселин и забиваны наглатко, и на пробе б стояло. И которое с пробы устоит и с образцом сходно, за то им платить с каждого пуда мастеру по 3, подмастерью по 1 ¼ работнику по ¾ копейки, а которое хотя будет и с пробы стоять, а концы не выварены и наглатко не забиты, но с расселинами и сковано неглатко, но горбовато, что более чинитца от лености мастерской, ибо хотя и видят, что наковальна выбьетца ямою или оная покоситца, также и молот на молотовище поворотитца ушами к валу или к горну, а они, того не ишравя за леностию своею, железо делают, надеясь друг на друга, что по отработании очереди другой исправит, а другой, приходя, также делает, и от того оное родитца горбовато и косо и на полосе знать молотовины, за оное давать мастерам по две копейки с пуда, а их ко исправлению того понуждать старшему мастеру, а подмастерья б во время тяги мастерской под молотом чюгун, в горну проламывали чаще, ибо от того бывают жуки нечюгуноваты и железо родитца лутчее, к тому ж чтоб при сварке полос в горну они, подмастерья, в середине не пережигали, понеже от того более ломаетца, хотя и самой доброй прут. А мастеру во время тяги того за ними усмотреть всегда невозможно, и в том, ежели явитца полосы при пробе переженные, более вина подмастерская, и за то также надлежит штрафовать и их, подмастерей, чтоб в том поступали осторожнее.

14

Которое железо в половинчатых мяхких полосах будет, оное мастерам велеть сваривать, чтоб от того могло быть годного железа в отпуск более, ибо за половинчатые полосы, хотя оные и мяхки, как есть известно, при портах денег дают менее, нежели за целые, и от того признаваетца интересу не без убытку, однако ж того смотреть накрепко, чтоб сварка на полосе или пруте была не видна. И оное паки пробовать полною пробую, и ежели при пробе устоит и по образцу сходно и зделано доброю работою, за то давать жалованье полное. А буде тех половинчатых полос по подлинному свидетельству зачем сваривать будет невозможно, оные опробовать и, буде с пробы устоят, принять и мастеру дать по две копейки с пуда. А буде оное или из больших полос переломаетца на мелкие части, за такое мастерам за работу по приеме в казну платить по одной копейке с пуда. Также которое железо и сварено будет и спробы устоит и по образцу сходно, а сварка знаема будет, за то мастерам, дабы они в сварке он ли со осмотрением и осторожностью и в середине пережигали, давать по две копейки с пуда.

15

Мастерам каждому своего работника во время работы принуждать и за ними смотреть, чтоб у валов у боевого и мехового шипы и пальцы змазываны были дехтем чаще. А в летнее время на боевые шипы пропущена б была вода по желобью, которыми и на молот, когда после тяги одной розогреетца, надлежит воду пущать. А в зимнее на шипы кладен бы был лед безпрестанно. А на молот, когда с неработного дня надлежит пустить в ход прежде, и ежели пущен будет, класть огонь для того, когда, не розогрев, молот пуститца, то одной скоро может росколотца, а когда розогрет будет, то не может скоро изломатца, и от того оные, как шипы, так и молоты и молотовища, когда со оными так поступлено будет, не так скоро вредятца, но стоят долговременнее. Также сор ис под валов боеваго и мехового и ис под ручек чтоб они, работники, каждонедельно очищали и ис фабрик вытаскивали в удобные места. И перед фабриками по окончании каждой недели в субботу сторожи уголь, что остаетца от работы, заметали в груды, дабы одной под ногами не валялся, и как пред фабрикою, так и в фабрике было чисто; также б у каждой фабрики фундаментальной и нижней бруссы сором и дрязгом завалены не были, но были б оные всегда наруже, чтоб скоро не могли изгнить, и для того кругом фабрик иметь подле те бруссы небольшие ровики.

16

К делу железа надлежащие припасы требовать от припасной канторы заблаговременно, чтоб в ковке железа не было за ними остановки, а инструменты, которые употребляютца при ковке железа, а имянно: клещи, розсекательные топоры, обоймы на молотовища, обручи и наделки делать из своего делаемаго железа, которое еще в казну от них, мастеров, не отдано. А когда изломаютца, то отдавать им в казну и за оное давать им по копейке с пуда. А протчие деревянные припасы починивать определенным к молотовым фабрикам плотником и в той починке вспомогать молотовым подмастерьям и работником. И за те починки надлежит им давать плату по плакату. А мастер должен в то время, приходя,

во одной починке указывать, но токмо ему платы не производить, ибо он сам работать не будет и между тем показанием имеет быть празден.

17

У валов надлежит иметь, чтоб в действии, далее стояли, бочки с пальцами или ручками чугунные по тому маниру, каковы здесь литы и у валов имеютца.

18

В субботной день, как отработаютца, смотреть и подмастерей понуждать, чтоб всяк свою наковальну вытирали и выглаживали, дабы наковальны всегда были чисты, для того, когда наковальна от их лености очищена не будет, то от того железо бывает неглатко. Того ради иметь при каждом молоте, зубила и большую пилу и к тому управителю весьма их принуждать надлежит, дабы оные имели. А буде они того иметь не будут, то за их ленство и ослушание штрафовать телесно по рассмотрению. Также по отработании горны им вычищать и у каждого б молота для запаса пятник на молотовище были в готовности, чтоб от того излишней остановки не было.

19

В каждой молотовой фабрике надлежит быть по одному сторожу для караула имеющихся в фабриках припасов и наряду к работе людей и для смотрения, чтоб в неработные дни в фабрике пожару не учинилось, чего ради тем сторожам надлежит в неработное время более стоять у фабричных дверей, а не в фабрике, и смотреть накрепко, дабы внутри в фабрике отнюдь огня не было, отчего незапной может учинитца пожар. А в горн послековки железа в субботной день или когда отработаютца воды много не наливать, ибо от того и в ковке железа есть вред, но оставшей в горну уголь с огнем, выгребая, заливать на стороне. А чтоб в горну огня не осталось, то хотя и воду в него лить, токмо небольшое число, дабы в нем ничего воды не стояло.

20

В летнее время на молотовых фабриках для опасения от пожарного случая иметь мастерам собственные кади с водою мерою ведр по 10, которые для крепости чтоб окованы были и с казны обручами железными, на каждой фабрике по 4, да в молотовых фабриках каждому мастеру, подмастерью и работнику для пожарного случая иметь всегда по ведру, которые нарочно для того учинены новоманерные, глубокие, окованные обручами железными. И для того им такие ведра всем роздать и с казны, вычтя у них за оные деньги по той цене, по чему в казну стало, ибо когда им, мастерам, даны бывают кади и ведра казенные, то они их не берегут, и от того оные напрасно и безвременно утрачены бывают, а когда будут содержать свои, то всяк для себя их имеет беречь. И в зимнее время кади, снимая, класть в удобные места и смотреть за ними, мастерами, чтоб оные кади всегда были полны воды и при них шайки и метлы, зделанные из мочал на длинных шестах, также при каждой фабрике было труб насосных по 4, которые употребляютца при пожарном случае. Деготь и смолу на маску шипов и пальцев в фабриках содержать в чугунных ящиках, а не в бочках, как прежде было, ибо из оных деготь и жидкая смола вытекает и проподает напрасно. И для того во все фабрики вылить чугунные ящики с крышками величиною, чтоб можно во оные дехтю или смолы налить ведр з десять или больше или меньше того, как лутчее и способнее, и оног дехтю и смолы отдавать мастерам по толикому числу, сколько в те ящики налить можно, з записками и с росписками и в ыздержке того мастеров, кому оное давано будет, считать по третям года.

21

Во время остановок боевые и меховые валы велеть каждедельно работником и сторожам поворачивать тот край, которым на низу был, поднять наверх, чтоб стоя долговременно на одну сторону не изогнулись и от того при деле железа лутчее могли действовать.

22

Железные инструменты и фурмы медные хранить, чтоб напрасно созжены и переломаны не были, а ежели что и с тех инструментов утрачено или небрежением переломаны будут, то за оные взыскивать на мастерах. А когда у фурмы глаз от жару повредитца и надлежит ея обсесть, тогда, вынимая из горну, относить в кузницу и обсекать ори целовальнике и, что обсечков будет, то, взвезя, отдавать целовальнику, а ему, принимая, записывать в приход и класть в анбары, а мастерам о руки тех обсечков не отдавать, ибо от того может произотти плутовство или оные обсечки могут из молотовой потерятца.

23

Им же, мастерам с подмастерья и работники, каждедельно вверху фабрик внутри под кровлею сажу и пыль обметать, чтоб всегда было чисто, дабы не могло от того произоттти пожара, и для охранения от оног каждеую фабрику белить внутри всю, а снаружи до кровли белою глиною, смешав житко с шерстью скотинной, мазанием кистьями щетинными. И для того оных кистей в каждой фабрике иметь пристойное число.

24

Пробу и прием железа от мастеров в казну иметь по сему: 1) послековки железо мастерам каждому свое прогреть и умягчить на молотовых горнах над пламенем так, чтоб оно могло пропретца и наклепка отогнать, и когда на оном знак, яко синей, явитца, а до красна отнюдь не нагревать и до угля не допускать, и оно чинить в то время, как полкрицы в горну бывает, и простудя то железо, ежели в зимнее время, то скласть в пробные избы, а буде летом, то на дворе. И пробовать оно по адмиралтейскому регламенту битьем о наковальню, а имянно: взяв одну полосу двум человеком, коим для того быть из сыльных, которые посильные, с переменою понеделно или помесечно, и, подняв вверх выше головы, ударить серединою о край наковальни пластью со всего маху сильно так, чтоб на полосе згиб от того удара виден быть мог. И так бить, когда о том никакого особенного указа не будет, каждую полосу в одну и другую сторону по три раза. И пробовать то железо токмо на заводах одною тою пробою а вторично как на заводах, так и на пристанях не пробовать и для перепробования вторичного и свидетельства, как прежде определено было, нарочных на заводы не посылать все, летом на дворе, а зимою в избе. А время считать летнее с апреля по октябрь, а зимнее — с октября по апрель. А кругом столба, которое куетца в отпуск в Питербурх на продажу, не обвивать, для того что здешнее железо приемлетца за среднее по адмиралтейскому регламенту. К тому ж, когда круг столба обвивать, то многова времени ко исправлению его, чтоб было попрежнему прямо, и труда и издержки угля требуетца, к тому ж и исправить невозможно. 2) После того, как оно битьем о наковальню опробовано будет и которое устоит, то свидетельствовать каждую полосу управителем самим данными из Сибирского обербергамта указными мерками, которые чтоб розданы были как управителем, так и мастерам — каждому вделанные из укладу и закаленные, сквозь которые надлежит при свидетельстве каждую полосу пропускать. А оным меркам надлежит иметь пропорции по нижеписанному: когда железо будет сделано по таким обрасцам, как ныне делаетца, а имянно в ширину в три дюйма, а толщину в полдюйма, в длину от 12 до 15 футов, то надлежит оные мерки иметь пространством, прибавя сверх того к ширине к трем дюймам десятую часть дюйма аглинского фута на один край, а не на оба, в толщину к полдюйма на одно ж сторону десятую ж долю дюйма, для того, ежели сделать оные приемные меры окуратные против обрасца, в ширину в три, в толщину в полдюйма, то и никакая полоса в указную меру не придет, но все тоне и уже будут для многих резонов, а имянно, на которых будут малые плены или малые горбы, то не пойдут в указную меру, но помешают оные, и мастера всегда будут для оного полосы делать тоне и уже указной меры. И того ради та прибавка учинена, чтоб полосы могли быть в ширину в трех, а в толщину в полдюйма меру сходны. 3) И хотя одна десятая доля дюйма в ширине и в толщине в приемной мере и прибавлено, однако, я, генерал лейтенант, сам свидетель и чрез многие годы, будучи при оных делах, видял и чрез механик во оном деле к лучшему разсуждение имею, что возможно и чего невозможно в такой ковке у полос учинить. И всякой человек, которой имеет здоровое разсуждение и практику в заводских делах может знать, что никакой мастер из имеющихся на свете как в Швеции, так и в протчих государствах, где давно искусные люди имеютца и в тех делах великое тшание имеют, не может все железо привести в сходность прямо окуратно и нельзя, для того на оно есть многие резоны, а отчего пушая притчина объявляю при сем: 1) такие мастера есть, что глаза имеют худые и сами они стары, а другие имеют дрожачие руки; 2) механической резон, что молот на полосу в том месте, где железо больше разогрето, падает глубже, а где не очень и не докрасна разогрето, то в том месте не так глубоко падает и от того полоса бывает неравна. Сверх того, железо — не дерево и так полосы, якобы стругом строганные из дерева, сделать не можно. И того ради те полосы, что при свидетельстве будут проходить сквозь вышеписанные мерки свободно, и признатно будет, что оные тоне и уже в указных частях, о чем при пропусчении сквозь мерку скоро можно видеть, когда оные свободно проходить и хлябать будут, и для того надлежит каждую полосу, которая сквозь оную первую мерку пройдет свободно, свидетельствовать другою меркою, которую иметь [против] обрасца в ширине трехдюймового, в толщине полдюймового, тоне и уже десятою долею дюйма, также от ширины с одного и от узины с одного ж краю, а не со обоих, и иметь оные управителем и мастерам каждому ж, и полосы, что с тою второю или с первою меркою будут сходны, и на пласт глатки, и на ребро равны, и не дугою, но прямы, и без великих молотовин, но с малыми, и не перекосяе, и плен таких ежели, например, в длину по полосе вершков более пяти не будет, а будут менее того, а имянно вершка в четыре или в пять, верховые, а не сквозные, и полосы без сквозных щелей, и концы без великих разседин, те принимать за сходные; а у которых во всем исправных полос токмо одни кояцы с разсединами будут, оные отсекают на полвершка, чтоб тем миновать разседин. 4) Которые полосы будут с пленами с такими, ежели оные, например, будут по полосе длиною более пяти вершков и сквозные, и по ребру с великими молотовинами, и концы с большими разсединами, и оные уже и тоне середины или хотя и во всем исправные, а второй меры тоне же и уже, что уже исправить не можно, те полосы принимать за несходные и плату производить половинную. 5) Буде же от мастеров к пробе и свидетельству такие полосы принесены будут, что короче указной меры и шире и толше, такожде дугою на ребро и перекосяе, те не принимать, но велеть им, мастерам, исправлять прежде пробы. И такого железа мастерам, не исправя прежде самим собою, к пробе под штрафом наказания батожем не приносить. А когда от оного иоправятца и в длину приварятца, то принимать и числить, каковым оно себя по пробе и свидетельству окажет. 6) Которые полосы будут при пробе коситца и горбоваты от бросания на наковальню, те полосы до принятия в казну от мастеров велеть править нарочно к тому определенным людям за особенную плату, а не мастером, деревянными пестами и на деревянных брусах, в зимнее время нагревав, и чтоб оно в день шестью человеки переплавлено было не менее 360 полос, весом около 660 пуд, а ежели при правлении будут оные ломатца, то велеть тем мастерам, кто оные делал, сваривать без особенной заплаты и по сварке свидетельствовать его с мерками, и каковым оно по свидетельству окажетца, таковым и числить и плату производить, а вновь не пробовать. 7) Которое железо от пробы в половинчатых мякких полосах будет, оно, не принимая в казну, мастерам велеть сваривать, чтоб от того могло быть годнаго железа в отпуск более, ибо половинчатые полосы, хотя оные и мякки, может быть при портах не так купцы охотно будут покупать, как целые, за тем, что будто оно ломко и кропко. Однакож, того смотреть накрепко, чтоб сварка на полосе или пруте была не видна, и оно паки пробовать

полною пробую, и ежели при пробе устоит и по обрассу сходно и зделано во всем доброю работою, за то давать жалованье полное, а ежели паки с проб изломаецца, или которые ис первой изломались, а по подлинному свидетельству зачем сваривать будет невозможно, то больше не озаривать, чтоб излишняго перезжжения железу и времени траты не было, но опробовав, и буде с пробы устоят, принять за двойную ломь и мастеру давать по две копейки с пуда. А буде оное или ис целых полос переломаецца на мелкие части, за такое мастерам за работу ничего не давать, а принимать в казну без zapлаты за работу, ибо в там, что железо кропкое здельваецца, есть более вина мастерская, и сверх того их, мастеров, ежели мяхой чугуи был, еще наказывать. Также которое железо и сварено будет и с пробы устоит и по обрассу сходно, а сварка знаема будет, то принять и плату мастерам произвесть против несходнаго, дабы они в «сварке оного поступали со осмотрением и со осторожностью, а подмастерьям и работником как за сходное, так и за несходное и ломаное за все плату производить полную, ибо их в том вины нет, но мастерская. А вышеписанные мерки, что при свидетельстве железа не прибавляютьца ль, управителю самим с посланными из обербергамта мерками каждомесечное свидетельствовать, и что несходства с присланными мерками будет, оное поправлять, понеже те мерки от многова свидетельства прибавляютьца и бывають шире. 8) При той пробе и приеме быть до последней полосы управителю заводскому неотлучно самому, а не другим в том верить и браковщикам особливым из мастеров и старшим мастерам, как до сего было на всех заводах, не быть, чтоб управители ни в чем во оном на них надежды, также, буде какаья после худоба будет, отговорки, якобы от лих вручено было то браковщику или кому другому, иметь не могли, как уже эксемпель был, что на заводе цесаревны Анны явилось много в приеме негоднаго железа, а управитель отговорку приносил, что в том надеялся и верил браковщику. А ежели случится управителю болезнь или «отлучка, то в то время железа не пробовать и не принимать, пока выздоровеет или ис пути возвратитца. Буде же с коего либо завода случится, что управитель позван будет за каким делом в Екатеринбург, или в другое место на долгое время, или болезнь продолжится, а железу приспееет отпуск на пристань и затем, чтоб ожидать управителя, времени терпеть не можно, то и без его бытности пробовать и свидетельствовать лесным надзирателем. 9) То делаемое железо каждую полосу клеймить нижеписанными литерами, а имянно: 1) имя мастерское; 2) заводское, на котором будет делано железо; 3) котораго года ковано; 4) имя управительское или кто вместо его при пробе будет, которые литеры насекать на одном клейме (токмо под управительское имя оставлять на том клейме место простое без высекания литер, понеже оное клеймитца после пробы железа особливым клеймом, наставляя в то простое оставленное на клейме место). И оные клейма делать на всех заводах прежнего менее, как в приложенном при сем абрисе показано, и тем клеймом под большими боевыми молотами железа отнюдь не клеймить, понеже от того клеймения молоты портятца, для того что когда клеймо на полосу поставитца не прямо и боевой молот, которой отковки железа Нагреетца, по тому клейму ударит, то на оном молоте зделаетца яма, от которых ям, когда после того будут под тем молотом ковать железо, полосы бывають неглатки, но горбоваты. А клеймить теми клеймами со означенными литерами железо на всех заводах под ручными молотами, нагревая на полосах концы докрасна; 5) клеймо — российской герб — которое делать особливо от вышеписанных литер, а не на каждом клейме, и оным клеймить на розогретых же концах до пробы железа в молотовых фабриках; 6) вместо Эн знак тореугольной таков Δ, что будет значить несходное, понеже когда Эн ставят, то купцы имели, сумнение, на которой полосе N усмотрят, то признавають и толкують вместо несходнаго, якобы оно негодно. А управительское и несходное клейма класть после пробы и свидетельства под малыми ж ручными молотами на холодных полосах. И для того иметь каждому мастеру и управителю по клейму, которые им содержать всякому свое при себе, за своими печатями, дабы оных никто без их ведома не мог взять и заклеить железо, буде мастера, той худой работы свое на чюжее имя, а буде управительское, то несходное сходным без них. ибо когда оных хранить не будут, то и незапно от других кто сплутает, после при свидетельстве, которое будет сверх управительского, невиновной может впасти в штраф, ибо онога, когда уже заклеено, розобрать будет, что будто не свидетельствовано, не по чему. И при приеме смотреть накрепко, чтоб неклеяменого железа отнюдь не было, а ежели кто из мастеров железо принесет к отдаче без указных клеем, за оное мастеров наказывать на теле и велеть заклеить.

25

То делаемое на всех заводах железо, сверх управительских свидетельств, свидетельствовать против вышеписанного в доброту и в сходности с мерками, и все ль после пробы от горбов и косин на пласт и на ребро исправлено, также и клейма все ль поставлены, на пристанях нарочно к тому приставленными верными людьми. А вторично не пробовать, токмо смотреть знака на полосе, что оно пробовано ль. И сие о пробе разумеетца, когда оную чинить по регламенту, а ныне по указу ис комерц-коллегии пробовать токмо по одной полосе ис крицы, и буде оная устоит с указной пробы, то уже достальных той крицы полос не пробовать, а принять их по силе указу комерц-коллегии за тою пробованною полосаю. А буде та взятая первая полоса изломаецца, то по ней той же крицы взять другую и опробовать, и буде устоит, то протчие против вышеписанного принять не пробовав, буде же не устоит, то и третью пробовать, и ежели та не устоит, то и до последней так чинить. И на которой полосе проба установитца, то достальных, до которых не дойдет, не пробовать. И на ту пробу полосы выбирать не те, что здельваны бывають ис того конца, которым у фурмы, и не из хвостоваго, что которым на конце горна лежит крица, но из середины, и тот выбор полос чинить управителем самим, а мастерам в том воли не давать, ибо они на тое пробу могут выбирать самые лутчие полосы, что у фурмы. А отжигать все полосы до одной, чтоб оное могло ототти от наклейки, и ежели при портах будет пробоватца, не могло ломатца. И которые полосы по ево, приставленного, свидетельству явятца во всем против вышеписанного исправны, те клеймить ему сверх управительского своим клеймом, буде же из сходных, что были причислены в сходность по управительскому свидетельству, будут являтьца несходные и чем неисправные, о тех, записав имянно, зачем несходны, клеймить знаком Δ, что значить будет несходное, и откладывать такое порознь от сходнаго. И что по ево свидетельству будет являтьца, о том

каждогодно по окончании отпуска каравана с припасами подавать во обербергамт ведомости, по которым обербергамту раз сматривать. И ежели будут оказыватца управительские плутовства и в том мирвольства, что принимано худое железо вместо доброго и не против указных мер, за то управителей штрафовать, яко злодеев и противников е. и. в., многим указом кнутом, а мастеров, буде зделано будет железо худо и не против указных мер, и из доброго чугуна ломкое, и полосы неравные, неглаткие и горбоватые, и на ребро не все выправлены, но дугою и молотом несровняно, и перекосе, или полосы короче указной меры, за то наказывать батожьем. А за то, что явитца из сходного несходным, буде плату полную получали, вычитать из их жалованья, что переберут излишнее. Буде же и за ним, приставленным, в том свидетельстве усмотритца какое мирвольство и в железе худоба, о которой от него донесено не будет, то и его надлежит также штрафовать, как и о управителех заводских выше показано. А понеже управители заводские не всяк может разуметь, что у мастера горн и фурма по надлежащему ль установлены, чтоб от того могло железо делано быть в мягкость доброе, а не ломкое, также и в протчем молотовом вождении так ли поступают, как надлежит, того ради для смотрения того всего и показания, как оно имеет, управителем определить из здешних молотовых мастеров лутчаго и в том знающаго силу за гитенмейстера, которому надлежит оно смотреть и, какая худоба где явитца, исправлять, как здесь, так и на протчих всех заводах. А когда за ево исправлением и показанием железо будет здельватца из мягкого чугуна ломкое, то в том имеет и он общее с управительми ответствовать и штрафован быть. И для того ему все железные заводы надлежит посетить в год по крайней мере раза два, а где нужда востребуетца, тут и более, однако, когда он от того свободен быть может, то ему и железо ковать самому. А за те ево труды, что будет при установлении фурм и горнов и при указании, как иметь молотовое вождение, и за проезжие дни, счисляя переезду в день указное число верст, плату производить по пяти рублей в месяц; а за ковку железа задельное против других. А что косаетца до розобранья железа в сортах, чтоб можно было знать для лутчегю, сколько будет пробованого и непробованого, несходного и негодного в отпуск и ломаного, но однакож бы и мастерам в раздирании оногю и в весу излишняго затруднения не было, и то отдаю в разсмотрение Сибирского обербергамта, дабы, ежели после спроситца, какое железо отпущено, можно было знать и с того репортовать обстоятельно и в щотах можно б было усматривать, что не произведено ль излишней дачи.

26

Железные куски, называемый хвостовыя, которые далее от фурмы в горну лежат и при розсечке крицы обсекаютца особливо, оные молотовым мастерам каждому свое сваривать и вытягивать на разное железо, на четверогранное, круглое, плоское, тонкие и уские прутье, длиною в полтора, в два и три аршина, как можно вытянуть, смотря по величине куска. А которые поменьше, те тянуть погоне, и что длиннее вытянуто будет, то лутче. И оное принимать от них в казну и плату за то производить против полосового меньше, для того оное числитца с роскобочным железом и в заморской отпуск негодно, к тому ж в том, ежели обсечки велики, мастерское несмотрение, но платить им за оное по две копейки с пуда, ежели оные охвосье будут сыры или сушь и на прутье тянуть не дастся, то оных в казну не принимать, но велеть им, мастерам, мешать в крицы, кои из чугуна делаютца, чтоб оные втуне не лежали и в анбарех не множилось.

27

Обсечков и обломков маленьких в казну не принимать, но велеть им паки жечь прямо на крицы для дела обрасцового железа, а не так, что делают ис тех обломков и обсечков якобы из чугуна. И те крицы велеть молотовым мастерам разсекать на куски, а после, как будут ковать железо из чугуна, тогда за теми чугунными жуками и полукрицами тянуть изо оных кусков полосовое железо.

28

Которые полосы на других казенных заводах с проб изломаютца натрое и начетверо, оные продавать при заводах по указной цене, а оставшие за продажей присылать зимой в Екатеринбург. А которые мелкие обсечки или обломки и старые инструменты, кои уже починить не можно, из оных делать паки крицы, а ис криц полосовое железо, как выше показано.

29

Треску железную, которая при ковке железа и в кузницах и в других фабриках сабираетца, здесь и на ближних заводах из оных в малых печах плавить крицы и тянуть полосовое железо подобием, как напред сего была проба делана.

30

Сок, которой бросаетца из молотовых и якорных горнов, а иной в том числе имеет в себе железо, и того ради из оногю выбирая, которой железноватее и богаче другого, толочь и промывать теми ж толчейшиками и промывальщиками, кои определены к толчению и промыванию доменного соку. И по промытии делать полосовое железо, чтоб оное туне в соку не пропадало. И для того молотовым и якорным мастерам накрепко подтвердить, дабы они такой железноватой сок и которой богаче отнюдь з другим в кучи не отвозили и не бросали, но возить такой сок и класть особливо близ толченого молота.

| К строению одной молотовой фабрики, в которой бывает по два молота боевых и по 4 | Число | Вес | Длина | Толщина и ширина | Цена одному | Всего ценою |
|--|-------|-----|-------|------------------|-------------|-------------|
|--|-------|-----|-------|------------------|-------------|-------------|

| горна, потребно припасов | | Пуд. | Арш. | Верш. | Коп. | Руб. | Коп. |
|--|-------|------|------|-------|-------------------|------|-------------------|
| Деревянных: | | | | | | | |
| Сток | 32 | - | 4 ½ | 7 | 2 | - | 64 |
| Брусов под те стойки и наверх | 16 | - | 23 | 9 | 9 | 1 | 44 |
| Связей верхних поперешных | 5 | - | 22 ½ | 10 | 10 | - | 50 |
| Брусов в средину тех стоек | 4 | - | 18 | 7 | 5 ½ | - | 22 |
| Брусов фундаментальных к молотам | 9 | - | 6 | 12 | 4 | - | 36 |
| Сток к тем молотам | 4 | - | 9 | 16 | 40 | 1 | 60 |
| На оные стойки кривых дерев | 2 | - | 16 ½ | 16 | 80 | 1 | 60 |
| Четвертей на бабы | 8 | - | 4 ½ | 12 | 3 | - | 24 |
| Брусов на тиски | 4 | - | 3 ½ | 10 | 3 | - | 12 |
| Бревен на быки | 60 | - | 16 ½ | 5 | 1 ½ | - | 90 |
| Между фабрик стоек или брусов | 17 | - | 7 | 7 | 2 | - | 34 |
| Лежачих брусов | 4 | - | 12 | 9 | 5 | - | 20 |
| Четвертей на боевые валы, обтесанных з дву сторон | 11 | - | 13 | 12 | 12 | 1 | 32 |
| Валов меховых | 4 | - | 11 | 16 | 60 | 2 | 40 |
| Стулов под наковальны, сплоченных из 4-х дерев | 2 | - | 4 | 20 | 28 | - | 56 |
| Свай, заостренных в вершине | 100 | - | 6 | 5 | 1 | 1 | - |
| На забор стен досок толщиной 2-х вершков | 128 | - | 10 | 7 | 3 ^{5/6} | 4 | 90 ^{2/3} |
| На клажу дву молотовых труб, в которых четыре горна: | | | | | тыс. по | | |
| Кирпича красного | 16000 | - | - | - | 132 | 21 | 12 |
| Извести | 3 | 320 | - | - | 1 ^{1/20} | 3 | 36 |
| Связей железных продольных и поперешных | 32 | 64 | - | по | 24 | 20 | 16 |
| Малых | 20 | 20 | | | | | |
| На крышку оной тесу | 500 | - | 12 | 6 | 2 | 10 | - |
| На решетины кровельные бревен | 25 | - | 15 | 6 | 5 | 1 | 25 |

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------|----|-----------------|--------------------|----|--------------------|
| На кожухи плах | 130 | - | 7 | 6 | 2 | 2 | 60 |
| На дело колес боевых 2, меховых 4 и кафтанов: | | | | | | | |
| Косяков сосновых | 144 | - | 3 | тол.4 шир.12 | 4 | 5 | 76 |
| Тесниц пилованных на перье | 36 | - | 15 | тол.1 шир.6 | 1 | - | 72 |
| На подпушины | 36 | - | 15 | т.1 ½ шир.6 | | | |
| Гвоздя железного 4-х вершкового | 300 | 1 | - | - | 86 ^{2/13} | - | 86 ^{2/13} |
| Гвоздя железного х крышке фабрики: | | | | | пуд по | | |
| трех вершкового | 3000 | 3 ¾ | - | - | 160 | 6 | - |
| четырёх вершкового | 200 | 1 ^{4/40} | - | - | 56 | - | 61 ^{3/5} |
| К строению оной фабрики плотников с топорами на четыре месеца летних, человек | 15 | - | - | - | - | 75 | - |
| Работников пеших х копке рвов и к битью свай и к строению оной в подмог плотником на летние 1 месяц и 5 дней 30 человек, им за работу по плакату ж | - | - | - | - | - | 45 | - |
| Х клаже горнов 4 каменщиков и работников на 1 месяц, человек | 16 | - | - | - | - | 22 | 29 ^{9/16} |

| Чюгунных припасов | Число | Вес | Вес каждому | Цена одному | Всего ценою | |
|---|-------|------|--------------|---------------------|-------------|------|
| | | Пуд. | Пуд. | Коп. | Руб. | Коп. |
| Досок денных боковых и подфурменных | 16 | 20 | от 8 и до 22 | по 3 ^{5/8} | 78 | 95 ¼ |
| Выпусков к горнам | 4 | 20 | 5 | | | |
| Досок подручных на горны | 4 | 80 | 20 | | | |
| На боевые валы с ручками | 2 | 220 | 110 | | | |
| Меховых пальцев | 16 | 56 | 3 ½ | | | |
| Ручек в колеса на боевые и меховые валы | 12 | 660 | 55 | | | |
| Пищалей в тиски | 4 | 8 | 2 | | | |
| Валиков к подношкам | 8 | 12 | 1 ½ | | | |
| К ним под шипики подставок | 16 | 16 | 1 | | | |
| Шипов в валы | 12 | 96 | ½ и 6 | | | |

| | | | | | | |
|--|----|------|--------------------|------------------------------|----|--------------------|
| Подшипников | 12 | 40 | ^{1/6} и 2 | | | |
| Столбов горновых | 4 | 120 | 30 | | | |
| Брусов выгибных больших горновых | 2 | 180 | 90 | | | |
| Поперешных | 4 | 80 | 20 | | | |
| Столбов горновых угловых | 4 | 100 | 25 | | | |
| Ящиков к тискам | 2 | 24 | 12 | | | |
| Крюков в кривое дерево | 2 | 20 | 10 | | | |
| Колод к мочке клещей | 2 | 100 | 50 | | | |
| Наковален | 2 | 90 | 45 | | | |
| Под них досок | 2 | 36 | 18 | | | |
| Проножек на подношки | 8 | 8 | 1 | | | |
| Итого чугунных припасов | - | 2186 | - | - | - | - |
| Железа полосового на оковку дву валов боевых да 4-х меховых, и баб, и тисков | - | 225 | - | За пуд 17 ^{5/32} | 38 | 60 ^{5/32} |
| Железных припасов к мехам: | | | | | | |
| Тяг з боутами | 8 | 16 | 2 | 21 | 3 | 36 |
| Крючья с чеками, на которые накладываютьца тяги | 8 | 12 | 1 ½ | 22 | 2 | 64 |
| Стремян меховых з боутами | 8 | 6 | ¾ | 22 | 1 | 32 |
| Стремян же, которые задеваютьца за коромысла | 4 | 3 | ¾ | 22 | - | 66 |
| Хомутов, которые надеваютьца на очапа | 4 | 8 | 2 | 23 | 1 | 84 |
| Крюков х коромыслам | 8 | 12 | 1 ½ | 22 | 2 | 46 |
| Молотов боевых железных | 2 | 46 | - | 46 | 21 | 16 |
| Пятников железных же | 2 | 14 | - | 47 ^{5/8} | 6 | 66 ¾ |
| Мехов пар | 4 | - | - | 17р.34к. | 69 | 36 |
| Крюков дверных и воротных пар | 6 | 2 ½ | - | 22 | - | 55 |
| К оковке валов, баб, стулья, и наделок, и тисков на 6 дней кузнецов | 10 | - | - | - | 3 | 50 ^{3/16} |
| Работников на 6 дней | 1 | - | - | - | 3 | 92 ^{3/16} |
| К сварке обручей и свастриванию концов угля, коробов | 10 | - | - | - | 1 | 40 |

| | | | | | | |
|---|----|-----|---|-------------------------|----|---------------------|
| К обжегу полос и обручей головень, коробов | 50 | - | - | - | 1 | 50 |
| Окончин слюдяных, обитых жестью, в окна молотовой фабрики | 4 | - | - | 1р.78 ^{1/2} к. | 7 | 14 |
| Фурм медных в горны | 4 | 5 | - | 1р.73 ^{3/8} к. | 23 | 66 ^{7/8} |
| Клинья железного для крепления шипов | 48 | 48 | - | 21 | 10 | 8 |
| На клещи, на ломы и на протчие инструменты железа | - | 140 | - | 17 ^{5/32} | 24 | 1 ^{7/8} |
| Х ковке тех инструментов кузнецоа | 2 | - | - | - | 2 | 91 ^{13/16} |
| Работников на месяц | 2 | - | - | - | 2 | 33 ^{7/16} |
| Угля коробов | 10 | - | - | - | 1 | 40 |

При деле железа в Екатеринбургe под осьмью молотами

Число людей

| | |
|---|----|
| Гитенмейстер | 1 |
| Мастеров молотчих | 32 |
| Подмастерьев | 32 |
| Работников | 32 |
| Да в запас на упалые места вместо больных, увечных или кто когда умрет: | |
| Работников то ж и ученики | 16 |
| Сторожей при фабриках | 8 |

Им денежного жалованья каждому в год по 6 рублей человеку, а всем 48 рублей.

В том числе и в дощатой фабрике, в которой ныне куется железо.

| Ко оным осьми молотам припасов надобно в год | Число | Цена каждому | Всему | |
|---|-------|--------------------|-------|------|
| | | Коп. | Руб. | Коп. |
| Чюгуна в неделю, то есть в шесть дней работных, на одного мастера по 90, а на молот четверем мастером по 360, а в год на работных, кроме воскресных и празднишных дней 12000, а на все восемь молотов пудов | 96000 | 2 ^{15/16} | 2820 | - |
| Угля свежего, а не лежалого в неделю мастеру по 13 ½, а [на] молот четверем мастером по 54, а в год 1800, а на все восемь молотов | 14400 | 16 | 2304 | - |
| Решеток черемховых для носки угля по 120 на молот, а на восемь | 960 | 1 ½ | 14 | 40 |
| Молотовищ березовых, диною пяти аршин, толщиною в отрубе в 6 и | 80 | 7 | 5 | 60 |

| | | | | | |
|---|---|------|------------------|-----|----|
| 7 вершков, по 10 на молот, а на восемь | | | | | |
| Ладоней березовых, длиною 7 аршин, толщиною в отрубе в 9 и в 10, по 2 молот, а на восемь | | 16 | 7 ^{1/2} | 1 | 20 |
| Клинов | березовых тоегранных, длиною в аршин, на 1 по 800, а на 8 | 6400 | по 70 тысеча | 11 | 20 |
| | плоского, в три четверти, на 1 по 200, а на 8 | 1600 | | | |
| | Сосновых плоских в полтора аршина, на 1 по 500, а на 8 | 4000 | | | |
| | Троегранных, в две четверти аршина | 4000 | | | |
| Бревен березовых на наделки к ручкам чугунным, длиною 4-х аршин, толщиною в отрубе в 8 и в 9 вершков, на 1 молот по 12, а на 8 | | 96 | бревно по 4 | 3 | 84 |
| Бревен сырых березовых, длиною 4-х аршин, толщиною в отрубе в 5 и в 6 вершков, на втулки по 2 на молот, а на 8 | | 16 | 1 ^{1/2} | - | 24 |
| Сосновых бревен на тиски, длиною по одной с половиною сажени, толщиною в отрубе в двенадцать вершков, на один молот 4, а на 8 | | 32 | 6 | 1 | 92 |
| Четвертей валовых, длиною в 5 сажен, толщиною в отрубе в двенадцать вершков | | 2 | 18 | - | 36 |
| Косяков к боевым колесам, длиною трех аршин, в отрубе двенадцать вершков, толщиною в четыре вершка, по восьми на молот, а на 8 | | 64 | 4 | 2 | 56 |
| Косяков же к меховым валовым колесам, длиною 4-х аршин, толщиною 4 вершка, в отрубе 18 вершков, по 4 на молот, а на 8 | | 32 | 4 ^{1/2} | 1 | 44 |
| Бревен к меховым колесам на ручки, длиною 3-х сажен, в отрубе в 7 и в 8 вершков, по 4 на молот, а на 8 | | 32 | 4 | 1 | 28 |
| Бревен на ростирку на тес, которой тес потребляетца на перье и подперки, длиною 4 ^{1/3} сажен, толщиною в 10 и в 12 вершков, по 4 на молот, а на 8 | | 32 | 4 | 1 | 28 |
| Валов меховых, длиною 4-х сажен, толщиною в отрубе аршин | | 1 | - | - | 80 |
| Бревен на очапы, которыми меха подимают, длиною 5 сажен, толщиною в отрубе в 6 и в 7 вершков, по 2 на молот, а на 8 | | 16 | 4 | - | 64 |
| Четвертей стуловых, длиною 4-х аршин, в отрубе 12 вершков, по одному на молот | | 8 | 7 | - | 56 |
| Четвертей же на бабы, длиною 1 ^{1/2} сажени, в отрубе та ж мера | | 8 | 7 | - | 56 |
| Дерево кривое, длиною 5 ^{1/3} сажен, в отрубе 14 вершков | | 1 | - | - | 80 |
| Стоек х кривому дереву, длиною 3 сажен, в отрубе в аршин | | 1 | - | - | 20 |
| Дехтю на змаску шипов и пальцев по 185 ведр на молот, а на 8 | | 1480 | 2 ^{3/4} | 40 | 70 |
| За починку молотов, пятников и за угар фурм медных, у чугунных горновых досок и в клешах, и на починку фабрик, и за кирпичь, что | | - | - | 245 | - |

| | | | | |
|---|---|---|------|----|
| употребляетца к починке горнов, и на протчие мелочные расходы | | | | |
| Итого за припасы и сторожам жалованья | - | - | 5506 | 58 |

Из вышеописанного чугуна углем и припасами имеет быть сделано железа каждым мастером с подмастерьем и работником по образцу, каково ныне делаетца, в неделю по 60, а четырьмя под одним молотом по 240, а в год, за выключкою остановок и праздничных и воскресных дней, под каждым молотом по восьмисот, а под осьмью молотами всеми тридцатью двумя мастерами с подмастерья и работники 64 000 пуд.

А когда железо бывает или будет ковано по другим образцом, кои толше нынешних или четверогранное, и чугуна будет со издольствием и добрые мастера, то можно в год до 10 000 пуд одним молотом сделать, тогда и угля понадобится более, а имянно 18 000 коробов, и для того всегда надлежит для запаса заготовлять угля то число, а не вышеписанное 14 000.

От дела того железа даетца за работу за сходное по образцом и с пробы устоялое мастерам каждому по 3 копейки, а по образцом за несходное и которое с пробы не устоит, а изломаетца надвое по 2 копейки, а которое изломаетца натрое или на мелкие штуки по одной копейке с пуда.

Подмастерьем за все вышеписанное равно по одной с четвертью копейки.

Работником за все ж равно по 3 $\frac{1}{4}$ копейки с пуда, а обще всем придет по образцом за сходное и с пробы устоялое по 5, за несходное и с пробы изломанное надвое по 4, с пробы за изломанное ж натрое и в мелкие штуки по 3 копейки с пуда.

А за вышеписанное число железа, положи плату за все против сходного и с пробы целого, придет всем 3 200 рублей.

Да из вышеписанных гитенмейстер устанавливает фурмы и, что усмотритца не порядочного, поправляет на всех заводах, и за тот труд определено ему производить жалованья, когда не будет уковки железа, по 5 рублей на месяц, а в год 60 рублей. А когда будет работать уковки железа, то имеет получать задельную плату.

Всего вышеписанных расходов приписной канторы управителю и протчим той канторы служителем и плотинного дела мастеровым людям жалованья, и что при оных положено на расходы, 1 167 рублей 80 копеек.

И по разчислению той суммы вышеозначенное железо обойдетца, кроме обербергамтского расхода, которой надлежит на железо с медью розкладывать пополам, ценою (ежели в выкоке будет по образцом сходное и с пробы устоялое, как в том мастерам велено поступать) по 15 $\frac{1}{2}$ копейки и с малыми долями, которых останетца на всю сумму железа 14 рублей 38 копеек. А когда будет железо при свидетельстве у приема являтца с образцом несходное и с пробы изломаетца, то вышеписанной суммы денег того числа, что мастером не додаетца, не выдет, и то несходное и с пробы изломанное железо придет ценою против вышеписанного дешевле, а имянно, несходное и с пробы изломанное надвое по 14 $\frac{1}{2}$, с пробы изломанное натрое по 13 $\frac{1}{2}$ копейки пуд.

А с приложением обербергамтского расхода, и что оно при Уткинской пристани и в дистриктах Арамилском, Камышловском и Крутихинском, и салдатом для высылки крестьян в Арамилском и Камышловском дистриктах по штату 1733 года ноября... дня положено, которого придет на железо и медь всего 9 845 рублей, и оставя ис того половину на медь, а другую положи на железо всех заводов на 224 000, что по штату ж положено сделать под 28 молотами, в том числе и те, что в дощатой фабрике показаны, а ныне под оными делаетца железо ж, придет пуд сходного и целого по 17 $\frac{11}{16}$, а несходного и двойной ломи по 16 $\frac{11}{16}$, мелкой ломи по 15 $\frac{11}{16}$ копеек пуд. Из вышеписанного железа сходное и несходное при заводах в продажу не производитца, а отпускаетца в отпуск в указные места, где оно и заключено продать купцам Шифнеру и Вульффу по 60, а с проб изломанного надвое и натрое и роскобочного в мелких штуках продаетца при заводах по 40, целого, которое делаетца [по] требованию купцов на мельничные веретна, жапки и протчее, за выключкою ис цены сходного и целого за провоз до указных мест, по 57 копеек пуд.

К делу железа надлежащие инструменты должен каждой молотовой мастер иметь всегда, а имянно: клещей, что называютца тягостные, 6, сварных два, мастерских кривых 1, подмастерских приемных одне, ломов средних два, молотов двоерушных 1, однорушной один же, топор для розсечки криц один, топор же тупой, которым на полосах секаютца плены, один. Да сверх того надлежит при одном горну двум мастером крюк малой для згребания угля один, лопатка железная к тому ж одна, да на два горна четырьмя мастерами употребляетца жердь деревянная с оковкою железною одна, крюк железной один. И на оных клеймить мастерское имя, кому оные дадутца, и оные, которые можно, содержать им под своим охранением в фабриках в ящиках и хранить, чтоб напрасно сожжены, переломаны и утрачены не были. А ежели что ис тех инструментов несмотрением их напрасно мастера сожгут или утратят, за те о доправке за них чинить, как выше в... пункте написано. Также, буде в молотовых фабриках мастера небрежением меха испортят или сожгут, то те меха, буде починить можно, отдавать в починку меховым мастером и за ту починку вычитать из их мастерского жалованья. А ежели от того их повреждения, а особливо когда сожжены будут, починить нельзя, то за оное доправить на них, мастерах, дабы они в том лутчее смотрение имели.

ДЕЛО КРЫШЕЧНЫХ ДОСОК ИЗ ЖЕЛЕЗА ПРИ ОНОМ ДОЛЖНОСТЬ МАСТЕРСКАЯ

Горны с фундамента, молоты, меха, и протчие иметь на том же установе и такие ж, как и молотовые. А фурму пропускать в горн от доски подфурменной против молотовой менее дюймом, токмо железную, а не медную и в глазе ширее молотовой, а имянно, в высоту 1 ½, в ширину 2 дюйма. Молоты, наковальны, пятники к делу досок парами (в которых кладетца тонких по 12, да на верх и на низ оных по одной толстой доске) иметь при работе столько ж, как и в молотовых, токмо не косые, каковы в молотовые делаюцца, но прямые. А к болваненью тех досок молоты иметь от оных особливые, а имянно весом от 10 до 13 пуд с лицом, навареным доброю сталью, уши згибные, также и пятники по пропорции их менее молотовых, которые им, дощатым мастерам, принимать готовые из якорной фабрики, добрые и к делу годные. К тем болванным молотам наковальны принимать ис-под домны добрые, весом менее ж молотовых, а имянно от 20 до 25 пуд, у которых чтоб были лица круглые, а не такие, как у молотовых.

При том деле мастерам инструменты, клещи, молоты ручные, валки, зубила и протчее, что к тому делу принадлежит, иметь казенное и оное им содержать во всяком охранении и беречь, чтоб напрасно иичего изломано не было. А ежели что из оных повредят или изломают от небрежения напрасно, то за оное взять деньги по настоящей цене на них, мастерах. А буде же что повредитца при деле, оное починивать в росхожей кузнице.

На дело досок мастерам железо принимать плоские ирутье добрые, плотные, одного мастерства, а не разных мастеров, против модели, каково надобно в дело досок, весом, также и уголь мерою; а колико в неделю и в год, и что ис того данного железа и углем и другими припасы должен каждой мастер с подмастерьи и работником зделать досок добрых, равных и глатких и от того обресков годных и негодных, угару и выметных досок, как по пробам оказалось, и что надлежит платы с пуда, изъявляетца нижеследующим при сей должности росписанием. Токмо при деле оных смотреть накрепко и старатца, чтоб те доски зделаны были мерою, толщиной и весом не больше, как во оном росписании означено, излишних бы обресков не было, но так угодить, чтоб малые обрески были.

Показанное в разчисление число досок надлежит вделано быть, ежели не будет каких остановок и праздничных дней. А буде того не случитца, а мастера оного меньше зделают, и за то их штрафовать по указом, ибо оное делаетца не от чего иного, что от их ленивства и нерадения. Также и буде у которого мастера угару в железе явитца сверх настоящего и в угле трата излишняя небольшая, и можно видеть, что незапная, за то с них, мастеров, вычитать из их жалованья по настоящей цене, по чему оныя железо и уголь в казну становятся. А буде в железе явитца угару необычайно, за то, что сожгут, брать по продажной цене, ибо мастера под видом угара могут железо красть и продавать на сторону, и когда с них за великой угар вычитать по настоящей цене, то им не токмо убыток, но когда будут красть и продавать, то еще бездельная и корысть будет, а казне напрасная трата. И для того с них за великой угар и определено взыскивать по той продажной цене, дабы они, мастера, ведая то, в деле досок поступали осторожнее и напрасно излишнего железа и угля не тратили. А лишния обрески, буде явятца, оные в казну принимать же, токмо за то мастеров, что обресков будет много, надлежит штрафовать, дабы и в том поступали осторожнее.

О свидетельстве с образцом и о пробе и об отдаче

в казну досок

По зделании доски отдавать мастером в казну понедельно или помесечно, которые до принятия надлежит свидетельствовать управителю самому в мере и весу против того, каковы повелено будет делать, а в чистоте и не имеетца ль малых сквозных щелей и плен тако: взяв каждую доску, смотреть против сонца, а буде мрачной день, то ввечеру при огне, дабы с пленами и дирами не могли оные приниманы быть за годные, и по свидетельстве пробовать у десятой доски гнуть край, и которые устоят, также и протчие во всем явятца сходны и зделаны чисто и не пленоваты и тягостию с указным весом сходны, или хотя немного лехче, или тяжелее, а имянно, ежели трех четвертныя, то хотя фунтом каждая доска лехче или тяжелее, а буде аршинные, то полоторым фунтом также лехче и тяжелее, на тех, что оные во всем сходны и в отпуск годны, ему, управителю, на углах класть суптельные клейма, ибо ежели после ево свидетельства на тех досках, что записаны будут в годные, явятца дыры и плены и оные кропки, то за оные он, управитель, имеет быть штрафован по указом без упущения, и за оные, что во всем сходны и годны в отпуск будут, за работу давать полную плату, как в нижеприложенном у сей должности росписании означено. А которые доски при пробе будут ломатца или пленоваты и з сквозными малыми дирками, и в меру немного приходять не будут, и вышеписанного весу тяжелее и лехче будут, за то им давать половинную плату, ибо хотя те ломаные пленоватые и которые в меру не придут доски в отпуск и не отпускаюцца, но на разные заводские росходы потребны и в продажу употребляютца, токмо чтоб таких негодных не более того было, как по пробам оказалось. А буде будет более того, те примать от них без заплаты ис казны за их работу, дабы они в деле их поступали осторожнее.

В протчем же, а имянно в вождении фабрики и в бережении, и о чистоте, и о починках, и о всем имеют они, дощатые мастера, поступать и чинить, как в должности молотовых мастеров показано в... пункте.

Описание о строении дощатой фабрики

| Когда дощатая фабрика вновь будет строена длиною 15, шириною 7, вышиною 5 сажен и в ней три молота и четыре горна, то к строению ее потребно припасов и работников | Число припасом | Вес | | Длина | Ширина и толщина | Цена одному | Всего ценою | |
|--|----------------|-----|------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | | Пуд | Фунт | Аршин | Верш. | Коп. | Руб. | Коп. |
| Припасов: | | | | | | | | |
| Брусом стоячих | 29 | - | - | 6 ^{1/2} | т.9 | 3 | - | 87 |
| Сверх оных брусом связных и внизу окладных | { 18 | - | - | 18 | 9 | 5 ^{1/2} | - | 99 |
| | { 13 | - | - | 21 | 9 | 10 | 1 | 30 |
| Досок толщиною дву вершков на забор стены | { 96 | - | - | 10 ^{1/2} | 7 | 3 ^{1/2} | 3 | 36 |
| | { 80 | - | - | 9 | 7 | 3 | 2 | 40 |
| Под кровлю на связи брусом | { 6 | - | - | 15 | 6 | 6 | - | 36 |
| | { 7 | - | - | 12 | 6 | 6 | - | 42 |
| На кровельные быки брусом | 40 | - | - | 15 | 7 | 6 | 2 | 40 |
| На решетины кровельные брусом | 12 | - | - | 15 | 6 | 6 | - | 72 |
| На крышку оной тесу | 400 | - | - | 12 | ш.6 | 2 | 8 | - |
| Под кровлю в стойки брусом | 2 | - | - | 18 | 6 | 8 | - | 16 |
| Сверх оных стоек и по краям брусом | 12 | - | - | 15 | 6 | 9 | 1 | 8 |
| Внутри фабрики на стойки брусом | 6 | - | - | 9 | 12 | 7 ^{1/2} | - | 45 |
| Сверх оных стоек брусом на кривые деревья | 3 | - | - | 12 | 12 | 10 | - | 30 |
| На молотовые тиски брусом | 6 | - | - | 6 | 8 | 5 | - | 30 |
| Позади тисков на три бабы, которые сплывающа ис четырех брусом каждая, брусом тесаных | 12 | - | - | 6 | 8 | 7 ^{1/2} | - | 90 |
| Под тиски брусом | { 10 | - | - | 18 | 10 | 11 | 1 | 10 |
| | { 5 | - | - | 7 | 10 | 6 | - | 30 |
| Под меха брусом | { 12 | - | - | 6 | 7 | 5 | - | 42 |
| | { 12 | - | - | 3 | 10 | 3 ^{1/2} | - | 42 |
| Валов { Боевых ис четвертей Меховых однодеревых | 3 | - | - | 12 | 16 | 50 | 1 | 50 |
| | 4 | - | - | 12 | 12 | 36 | 1 | 8 |
| Под валы брусом | 8 | - | - | 2 | 10 | 2 | - | 16 |
| На кожухи плах | 130 | - | - | 7 | ш.6 | 2 | 2 | 60 |
| На столбы и перевладины в кожухи брусом | 9 | - | - | 15 | 6 | 6 | - | 54 |
| Сваи под стены фабричные и под горны и под протчее | 133 | - | - | 6 | 5 | 1/2 | - | 66 ^{1/2} |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|--|-------|------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|----|-------------------|
| Стулов под наковальны, сплоченных ис четырех дерев | 3 | - | - | 4 | 20 | 17 | - | 51 | | |
| Подушек деревянных к валам | 12 | - | - | 2 ^{1/2} | 16 | 4 | - | 48 | | |
| Молотовищ березовых | 3 | - | - | - | - | 7 | - | 21 | | |
| Ладоней над молоты | 3 | - | - | - | - | 7 ^{1/2} | - | 24 ^{1/2} | | |
| На дело колес боевых трехмеховых, четырех и кавтанов: | | | | | | | | | | |
| Косяков сосновых | 168 | - | - | 3 | т.4 ш.12 | 4 | 6 | 72 | | |
| Тесниц на перье и не подпушины | 84 | - | - | 15 | 1:6 | 1 | - | 84 | | |
| Гвоздья четвертного железного | 300 | 1 | 26 | вес во сте 22 | - | 56 | - | 92 ^{2/5} | | |
| На клажу 4 горнов, у которых будут по две трубы | { | Кирпича Извести Железа на связи | 16000 | - | - | - | тысеча по 132 | 21 | 12 | |
| | | | - | 320 | - | - | - | 1 ^{1/2} | 3 | 36 |
| | | | - | 84 | - | - | - | 17 ^{5/32} | 14 | 41 ^{1/8} |
| Железа полосового на оковку трех валов боевых да 4 меховых и баб и тисков | - | 200 | - | - | - | 17 ^{5/32} | 34 | 31 ^{4/1} | | |
| Клинья железного для крепления шипов | 56 | 56 | - | - | - | 21 | 11 | 76 | | |
| Чюгунных припасов: на валы бочек 3, ручек 14, пальцев 16, шипов 14, подшипников 14, досок боковых и денных 16, подручных 4, пищали 6, валиков с подставками 8, проножек 8, столбов горновых 4, Брусов продольных выгибных и поперешных 6, колод к мочению клещей 2, горновых угловых 4, ящиков к тискам 3, крюков в кривое дерево 3, кругов на стулье к наковальнам 3, наковален 3 досками 3, всего | 131 | 2664 | - | - | - | 3 ^{5/8} | 96 | 57 | | |
| Гвоздья х крышке фабрике | | | | | | | | | | |
| 3-х верхкового | 3000 | 3 | 30 | - | - | 160 | 6 | - | | |
| 4-х верхкового | 200 | 1 | 4 | - | - | 56 | - | 61 ^{3/5} | | |
| Молотов железных боевых | 2 | 46 | - | - | - | 46 | 21 | 16 | | |
| С укладю или стальнойю наваркою | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | | |
| К ним хомутов железных | 3 | 20 | - | - | - | 47 ^{5/8} | 7 | 52 ^{1/2} | | |
| Железа на меховые инструменты: на тяги, крюче, стремяна, хомуты и на крюки дверные | - | 65 | - | - | - | 17 | 11 | 15 | | |
| Мехов деревянных молотовых | 4 | - | - | - | - | 17р.34к. | 69 | 36 | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-------|---|------------------|-------------|---------------------|------|-------------------|
| мастера по 44, а всем 8 мастерам 352, а в год на работные 200 дней, как в молотовых фабриках положено, ибо при том случаетца остановок более других фабрик | - | 11734 | - | - | - | 17 ^{11/16} | 2075 | 45 ^{1/8} |
| Угля в неделю одному мастеру 10 ^{1/6} , а всем 8 мастером 81 ^{1/3} коробов привозных, а в год | 2711 | - | - | - | - | 11 | 433 | 76 |
| Решеток черемховых для носки угля | 192 | - | - | - | - | 1 ^{1/2} | 2 | 88 |
| Молотовищ березовых | 36 | - | - | 5 | т.7 | 7 | 2 | 2 |
| Ладоней березовых | 6 | - | - | 7 | 10 | 7 ^{1/2} | - | 45 |
| Клинья березового | 3600 | - | - | 1и3/4 | - | тыс. по 70 | 2 | 52 |
| Бревен березовых на наделки к чугунным ручкам | 36 | - | - | 4 | 9 | 4 | 1 | 44 |
| Бревен сырых березовых | 6 | - | - | 4 | 6 | 1 ^{1/2} | - | 9 |
| Сосновых бревен в тиски | 12 | - | - | 4 ^{1/2} | 12 | 6 | - | 72 |
| Четвертей валовых | 2 | - | - | 15 | 12 | 18 | - | 36 |
| Косяков к боевым колесам | 24 | - | - | 3 | ш.18 т.4 | 4 ^{1/2} | - | 36 |
| Бревен, ис которых имеет тес выпиливатца на перье и подперки | 12 | - | - | 13 | ш.10 | 4 | - | 48 |
| Бревен на очапы меховые | 2 | - | - | 15 | 6 | 4 | - | 8 |
| Четверть стуловая | 1 | - | - | 4 | т.12 | 7 | - | 7 |
| Четверть же на бабу | 1 | - | - | 4 ^{1/2} | 12 | 7 | - | 7 |
| Дехтю на маску шипов и пальцев, ведр | 370 | - | - | - | - | 2 ^{3/4} | 10 | 17 ^{1/2} |
| Железа на наварку и починку инструментов | - | 80 | - | - | - | 17 ^{11/16} | 14 | 15 |
| На починку фабрики и молотов, и пятников, и на издержку мехов, и на угар в ынстрцментах, и на протчие мелочные надобности | - | - | - | - | - | - | 12 | - |

| | Число | Вес | | Цена каждому | Всего ценою | |
|--|-------|------|------|--------------|-------------|-----|
| | | Пуд. | Фунт | Коп. | Руб. | Коп |
| Из ввшеписанных железа и углем и другими припасы имеет быть зделано досок трезчетвертных каждым мастером з двумя подмастерья и одним работником в неделю годных по 150, весом 20 пуд, а всеми осьмью | 40000 | 5333 | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--|--------------|-------|----|--------------|------|-------------|
| мастерами, с подмастерья и работники по 1200, весом 160 пуд, а в год всеми ж | | | | | | |
| От дела тех досок имеет оставатца, как по пробам оказалось, положа среднюю препорцию, пленоватых и с указной мерою несходных досок же, которые здесь в продажу производяца против годных с убавкою цены третьей части, у одного мастера с подмастерья и работником в неделю 17, весом 3 пуда 3 фунта, а в год у всех | 4534 | 820 | - | - | - | - |
| Да обресков и обсечков, которые даюца на дело уклада и смешанием в чюгун переделываюцца на железо и некоторая часть из них продаетца, в неделю у мастера по 16 пуд 34 фунта, а в год у всех | - | 4493 | - | $17^{11/16}$ | 794 | $69^{1/2}$ |
| Затем имеет быть у железа угару в неделю у одного мастера по 4 пуда по $2^{1/4}$ фунта, а в год у всех восьми мастеров 1081 пуд 29 фунтов и по разчислению ис той суммы придет угару от каждого пуда железа по $3^{11/16}$ фунта А угля по разчислению придет на каждый пуд отданного железа по $7^{7/8}$ решеток. От дела тех досок за работу плату производить от годных мастеру по одной, подмастерьям обоим по одной же копейке з доски, а за несходные с образцом и пленоватые против того вполы. Работнику со всех равно по $1/4$ копейки з доски. И придет платы всем обще з годных з одной доски по $2^{1/4}$ копейки, а со всех | - | - | - | - | 900 | - |
| Всего при деле тех 3-х четвертных досок в год за припасы и жалованья за выключкой ис того железа, что остаетца в обресках и обсечках, ценою против того, как оное дано на доски, ибо хотя обрески есть такие, сто кроме переделу в уклад и в железо на другие дела не годны, но некоторая часть из них есть и такие, что к оковке сундуков и на протчие дела годны, которых продаетца пуд против негодных досок | - | - | - | - | 2732 | $51^{5/8}$ |
| И по разчислению той суммы обйдутца доски: годная по $6^{1/4}$, негодная по $5^{1/4}$ копейки, а пуд в годных по $46^{7/8}$ в негодных по $29^{1/6}$ копеек, а продаетца при заводах в годных по 1 рублю по 20 копеек, негодных и обресков к оковке годных по 80 копеек пуд. А буде под теми же молотами и тем же числом мастеровыми людьми делатца будут доски аршинные, то надобно на дело их припасов: Железа в неделю на одного мастера 54 пуда 34 фунта, а на 8 человек 438 пуд 32 фунта, а в год: | - | 14626 | 26 | $17^{11/16}$ | 2587 | $8^{27/32}$ |
| Угля привозных коробов в неделю на одного | $2710^{3/8}$ | - | - | 16 | 433 | 66 |

| | | | | | | |
|---|-------|------|----|--------------|------|-------------|
| мастера $10^{1/6}$, а на 8 человек $81^{1/3}$, а в год коробов | | | | | | |
| Лесных и протчих припасов тож, что и на трехчетвертные доски, и ценой на толикое ж число | - | - | - | - | 61 | $32^{1/2}$ |
| Из вышеписанных железа углем и протчими припасы имеет быть зделано досок аршинных каждым мастером з двумя подмастерьями и с одним работником в неделю годных по 100, весом 23 пуда 21 фунт, а всеми 8 мастерами с подмастерья и работники по 800 досок, весом 188 пуд 8 фунтов, в год всеми ж | 26667 | 6273 | 16 | - | - | - |
| От дела тех досок имеет остватца пленоватых и с указанной мерою несходных у одного мастера 18, весом 6 пуд 21 фунт, а в год у всех | 4800 | 1740 | - | - | - | - |
| Да обресков и обсечков у мастера одного в неделю 19 пуд 29 фунтов с полу, а у всех в год | - | 5260 | - | $17^{11/16}$ | 9302 | $36^{1/4}$ |
| Затем имеет быть у железа угару в неделю у одного мастера 5 пуд $2^{1/4}$ фунта, а в год у всех 1348 пуд 16 фунтов. И по разчислению ис той суммы придет угару от каждого пуда железа по $3^{11/16}$ фунта. А угля по разчислению придет на каждый пуд отданного ж железа по $5^{1/2}$ решеток. Отдела тех досок за работу плату надлежит производить от годных мастеру по $1^{1/2}$, подмастерьям 2-м по $1^{1/2}$ копейки з доски, а за несходные с образцом и пленоватые против того вполы. | | | | | | |
| Работнику со всех равно по $3/8$ копейки з доски, и придет платы всем обще з годных с одной доски по $3^{3/8}$ копейки, а со всех | - | - | - | - | 900 | $1^{1/8}$ |
| С негодной по $1^{7/8}$ коп., а со всех | - | - | - | - | 90 | - |
| Всего при деле тех аршинных досок в год за припасы и жалованья, за выключкой ис того железа, что остватца в обресках и обсечках ценою против отданного на доски железа | - | - | - | - | 3141 | $72^{7/32}$ |
| И по разчислению той суммы обойдутца доски: годная по $10^{7/32}$, негодная по $8^{23/32}$ копейки, а пуд в годных по $43^{7/16}$ копейки, в негодных по 24 копейки. | | | | | | |
| А продаетца при заводах годных по 1 рублю по 50 копеек, негодных и обресков к оковке годных по 80 копеек пуд. | | | | | | |
| | | | | | | |

При деле оных крышечных досок инструменты иметь на одном горну при дву мастерах

| | | Число |
|---|------------------------------|-------|
| Клещей { | заварных | 6 |
| | болванных | 4 |
| | полупаровых | 4 |
| | нагревных | 4 |
| Да к перебирке досок клещей же маленьких | | 1 |
| Крюк железной, которым загребаютца уголь на горну | | 1 |
| Валек железной, на котором доски правятца | | 1 |
| Лом средний | | 1 |
| Ножницы с укланой наваркой | | 1 |
| Молотов { | ручных | 2 |
| | большой для крепления тисков | 1 |
| Зубил | | 2 |
| Крюков железных при наковальне | | 2 |

А о взыскании на мастерах за повреждение оных инструментов от несмотрения их чинить по вышеписанному в сей должности пункту, а о клеймении и об отдаче оных мастерау, как в должности припаеной канторы управителя показано.

ДЕЛО ЖЕСТИ ДВОЙНОЙ И ОРДИНАРНОЙ ИЗ ЖЕЛЕЗА

ПРИ ОНОМ ДОЛЖНОСТЬ МАСТЕРСКАЯ

О местах под горны и о битье свай и о клаже горновых труб, о имени горнов и в них медных фурм, о кожухах, то жь и колесницах, о мехах, как их принимать и в фабрике устанавливать, о посажении на молотовища молотов, и как их с празничных и воскресных дней пушать в ход, о всаживании в стулы наковален, о имени на стульях кругов чугунных и о зборе с них трески, и об отдаче в казну, о стану молотовом и при нем кривом дереве, бабе, тисках и стуле, о понуждении подмастерьев и работников к змаске шипов дехтем, и о пущении на оные летом воды по желобам, а зимою о клаже на них льду, о вычиске ис-под валов и ручек соку, о очищении пред фабрикою угля, чтоб не был роскидан, но лежал в грудах, о имени в фабрике чистоты и о маске внутри оной и снаружи глиною, о фундаментальном и нижном брусах, как их содержать, чтоб вскоре не могли погнивать, о имени бочек и ручек на валах чугунных, о выглаживании наковален, о имени в летнее время на фабрике кадей с водою во время остановок валов чинить во всем непременно, как в должности молотовых мастеров в... пунктах. Показано, понеже оному надлежит состоять и в произведении быть равно, как и в молотовых фабриках имеетца, ибо когда в той фабрике дела жести не бывает, то куецца и железо на тех же горнах и при тех же валах, токмо с пременением молотов, что бывают тяжелее жестиных. А в каком разнствии она жестиная от молотовых должностей в другом состоит, о том означено нижеследующими пункты.

Валы боевые и меховые надлежит иметь на таком же основании, как и в молотовых, токмо мерою боевые в длину по 4 сажени, толщиною полтора аршина, на них колеса вышиною по 4 ½, шириною по перью по 2 ½ аршина, меховые валы длиною по 3 ½ сажени, толщиною по аршину с четвертью, на них колеса вышиною по 4 ½, шириною по 2 аршина; оные для крепости имеют быть окованы обручами железными.

К делу жести молоты принимать из якорной фабрики, чтоб оные зделаны были плотные и лица глаткие и ровные и в ушах были б пространнее, а имянно: большей, под которым доски наготово отделявасты быть имеют, шириною 5, длиною 8 вершков, весом до 20 пуд, малой, под которым ис четверогранного железа доски надлежит болванить, в ушах же длиною 6, шириною 5 вершков, весом до 12 пуд, также и наковальны принимать ис-под домны добрые, весом от 30 до 35 пуд, у которых бы были лица глаткие и вылиты оные ис твердого чугуна.

О приеме железа и о деле из оного жести

На дело жести железо принимать ис казны весом самое доброе, мяхкое и плотное, не пленоватое, но ядреное и без слоев, четверогранное такое, которое с пробы устоит, толщиною во 1 ¼ дюйм, длиною, каково зделаетца, а ломаного с пробы не принимать и на дело жести не употреблять, ибо из оного добрая жесь не зделаетца, но пленоватая и с разседиными, и для того, сколько в год железа на то угодного потребно, оно надлежит ковать в молотовых особливим мастерам из мяхкого чугуна, примешивая к тому против оного третью часть обресков жестиных и крышечных, чтоб от того могло быть железо мяхчее и к делу жести удобнее. Также и уголь принимать ис казны к делу оной жести мерою, без

мусору и без грязи, чистой, дабы после, ежели жечь родитца нехороша, не мог мастер иметь отговорки, якобы от худого железа и от нечистого угля оно учинилось.

По приеме железа и угля ковать жечь по последующему: взяв прут железа, класть в горн и розогреть, и как нагретца добела, то тянуть под малым мощютом и розрубить в куски, которые бы были в длину по 5 вершков, и потом оные разбивать, прежде один конец потонее, и по разбивке для согреву и росковки других концов паки класть в горн и, вынимая, росковывать. И как те куски немного в тонкость роскованы будут, то каждой согнуть вместо вдвое и згибные концы, взяв в клещи, назревая в горну, разбивать под молотом в ширину до 3-х, в длину до 5 вершков, что называется болваненья и как во оную меру жечь придет, тогда изготовить глину, выбрав такую, которая бы в себе не имела песку и камня, и оную розвесть в воде, и как розведена будет, то для безопасности, чтоб, конечно, в ней песку и камня не было, протцеживать сквозь сито и сливать в котлы чугунные на то учиненные, и потом те доски в ней мочить для того, чтоб во время битья натонко и при отделке наготово не могли доска з доскою вместе збиеатца, и как вымочены будут, то складывать в пары, в каждую ординарной по 80, двойной по 40 досок, и для нагрёву оных, положи над горн на уголье железные три прута на то зделанные, полагая одни концы оных над самую фурму, а другие на край горна другой стороны на доски чугунные, и на оные для нагрёву класть тех пар наболваненых досок по 4 или сколько можно уместить, каждую порознь друг подле друга. А под железные бруски против фурмы ставить учиненную для оног лопатку и, ежели понадобится, чтоб от дутья мехов жар был далее и мог бы достать самые последние на другом краю горна доски, кои положены для нагрёву, также кои и прямого самого жара, пока другие нагрёютца, не могли изгорать, то оную лопатку поставить наискось, склонением на ту сторону, куда жару надобно быть, а когда потребно будет в самую средину или на край тех досок, которые близ фурмы поставлены, тогда лопатку ставить круче. И тако всегда оные доски имеют порядочно бес пережугу нагрёваны быть и по нагрёвах разбивать под большим молотом в готовность и в надлежащую тонкость и в меру, и для того, как досжи наболванены будут, тогда малой молот, под которым оные болванятца, ис тисков вынимать, а вместо того вкладывать большом, под которым надлежит те доски наготово отделявать. А то дело под оными молотами имеет отправляемо быть, ежели в неделе, то болваненья в две, а отделка наготово в одну треть оной недели, ибо жести, что в 4 дни иаболванитца, то оно наготово может отделано быть в два дни, токмо притом смотреть, чтоб она жечь при нагрёвах не пережугена, а при битье выкована чисто и равно и не шероховата, и без плен была. И по зделании оную в указную меру обрезать ножницами и после обрески поправлять холодную под глатким молотом. А сколько в неделю и в год на дело оной жести надлежит быть железа и угля и других припасов, и что ж .ис того жести ординарной и двойной зделаетца, и обресков останетца, и угару придет, о том означено в приложенном при сей должности росписанием, против которого, буде никаких починок и остановок не будет, надлежит быть исполнено неотменно. А буде остановок не будет, а мастер определенного числа жести не зделает, то ево за оно наделжит штрафовать, ибо он того не зделает не от чего иного, что от его лености и недосмотрения.

Ежели же при том деле явитца в железе угар и в угле трата сверх надлежащего по пробам излишня, за то с мастера с подмастерья и ученики о вычете чинить, как в должности дощатых мастеров в... пункте показано.

О пробе и об отдаче в казну жести и обресков

По зделании жечь и от оной обрески к отдаче в казну объявлять кажде недельно и по объявлении зделанные на жечь доски в мере и весу свидетельствовать и пробовать тако: изо ста листов, взяв один лист, гнуть раз пять или шесть а обе стороны, или как тонкую кожу можно роздрать. И буде по пробе окажутца неломки, но мяжки, и в мере и весу сходны, и не шероховаты, но глатки и чисты, и бес плен, и без щелей, и в толстоте лист равен, то она жечь хороша и принимать за годную и плату за оную производить против нижеприложенного росписания задельную с листового числа. А которая жечь будет в мере не сходна и в гаесу тягостна, также шероховата и не глатка, и з сквозными щёлям и, и при пробе ломка, оную, принимая в казну, класть особливо и за то, также и которая ис квасов являтца будет негодная в лужение, плату производить не надлежит, дабы впредь в том себя мастер лутче остерегал и такой негодной жести не делал. А неглаткая и шероховатая жечь бывает более от того, когда мастер оную бьет под молотом и при том угля, мусора и золы угольной, которые попадают между листами в средину, не вычищает и от глины, в которой при битье жечь мочитца для того, чтоб лист с листом вместо не збивался, и для того во учреждении той глины мастеру весьма надлежит предостерегать, чтоб была бес песку и мелких камней, дабы тем повреждения доскам не могло чинить. При том же и о обресках предостерегать, чтоб оных от несмотрения мастерского более не было того, как по пробам же пришло и показано ниже сего. А ежели будет в обресках железа более оног, за то мастера также надлежит штрафовать вычетом, что излишно обресков явитца, и когда оные переделывать в другое что, то сколько из оных было б дельного железа, то им за честь, а что в угаре будет, за то взыскивать деньги по продажной цене, чтоб напрасно железа в обрески не тратил, а приводил бы в деле жечь так, чтоб малые обрески от оной были.

Принадлежащие к делу той жести инструменты имеют быть даваны казенные, которые требовать мастеру заблаговременно от припасной канторы, и по приеме как оные, так и фурмы медные хранить, чтоб напрасно созданы и переломаны не были. А ежели что ис тех инструментов утрачено или небрежением переломано будет, то за оно взыскивать на мастере по настоящей цене. А когда фурма повредитца и надобно будет ея обравнять, то о отнесе ея в кузницу и о обсекании при ценовальнике чинить, как в должности молотовых мастеров в... пункте показано. А случившийся в фабрике деревянные починки исправлять плотниками и в том, чтоб сморяе исправлено было и дальней остановки не было, вспомогать подмастерьем и работником, и за те дни, сколько при починке пробудут, давать им надлежит плату по окладом их, а мастеру в то время, ежели сам не пожелает, работать не должно, но токмо, приходя, надлежит во исправлении поврежденного указывать и старатца, чтоб оно скорее было починено, дабы они за тем не были

без работы и в пропитании своем не имели нужды. А ежели мастер сам пожелает при починке работать, и в том ему не запрещаетца, и плату за те дни, сколько будет в работе, производить по окладу жь. А буде какие железные инструменты при работе изломаютца, те починивать в росхожей кузнице ис приемного на то особливого железа, а не ис того, которое даетца на дело жести, чтоб в том излишняго в щетах затруднения и конфузии не было, а которые в починку негодны, те отдавать в казну для употребления на другие росходы, на какие пригодятца.

Для караула в жестяной фабрике имеющихся припасов и для охранения от пожарного случая иметь одного сторожа, которому поступать так же, как и о молотовом стороже в должности молотовых мастеров в 19 пункте показано.

В той фабрике иметь всегда по два молота, и когда один при ковке жести расплющитца, то оной, сняв, отдавать для исправления в якорную фабрику, а на то место навесить другой молот. А ежели малое что у молота поросплющитца, то и самим мастерам, буде можно зубилами или другим чем, поправлять. А подле горны иметь чюгунные корыта с водою, в которых, когда клещи от огня нагредутца, имеют быть простуживаны.

| Когда вновь строитца имеет жестяная фабрика в длину 14, в ширину 7 сажен, то к строению ея потребно припасов и работников | Число припасов | Вес | | Длина | Толщина и ширина | Цена каждому | Всего ценою | |
|---|----------------|------|-------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | | Пуд. | Фунт. | Арш. | Верш. | Коп. | Руб. | Коп. |
| А имянно припасов деревянных: | | | | | | | | |
| Брусов стоячих | 29 | - | - | 6 ^{1/2} | Т.8 | 3 | - | 87 |
| Сверх оных брусов же связанных и внизу окладных | 18 | - | - | 18 | 8 | 5 ^{1/2} | - | 99 |
| | 13 | - | - | 21 | 8 | 10 | 1 | 30 |
| На забор стен доско толщиной 2-х вершков | 96 | - | - | 10 ^{1/2} | 6 | 3 ^{1/2} | 3 | 36 |
| | 80 | - | - | 9 | 6 | 3 | 2 | 40 |
| Под кровлю в связи бревен | 6 | - | - | 15 | 6 | 6 | - | 36 |
| | 7 | - | - | 12 | 6 | 6 | - | 40 |
| На кровельные быки бревен | 40 | - | - | 15 | 6 | 6 | 2 | 40 |
| На крышку фабрики тесу | 400 | - | - | 12 | 6 | 2 | 8 | - |
| Под кровли в стойки бревен | 2 | - | - | 21 | 6 | 9 ^{1/3} | - | 18 ^{2/3} |
| Сверх оных стоек и по краям брусов | 12 | - | - | 15 | 6 | 9 | 1 | 8 |
| Внутри жестяной на стойки бревен | 4 | - | - | 9 | 12 | 7 ^{1/2} | - | 30 |
| Сверх оных стоек бревен на кривых дерева | 2 | - | - | 12 | 12 | 10 | - | 20 |
| На молотовые тиски брусов стоячих | 4 | - | - | 5 | 8 | 6 ^{1/4} | - | 16 ^{2/3} |
| Позади тисков на бабы бревен | 8 | - | - | 5 | 8 | 6 ^{1/4} | - | 50 |
| Под тиски брусов | 12 | - | - | 18 | 10 | 11 | 1 | 32 |
| Под валы брусов же | 8 | - | - | 2 | 10 | 2 | - | 16 |
| Под меха | 18 | - | - | 6 | 7 | 5 | - | 90 |
| На сваи бревен | 120 | - | - | 6 | 5 | 1/2 | - | 60 |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|----|------------------|-------------|--------------------|----|--------------------|
| Валов боевых | 2 | - | - | 12 | 24 | 50 | 1 | - |
| Меховых | 2 | - | - | 12 | 20 | 36 | - | 72 |
| На кожухи плат | 130 | - | - | 7 | 5 | 2 | 2 | 60 |
| Бревен на кожухи в столбы и переклады | 18 | - | - | 7 | 6 | 2 ^{4/5} | - | 50 ^{2/5} |
| Стулов под наковальны, сплоченных ис четырех дерев | 2 | - | - | 4 | 20 | 28 | - | 56 |
| Подушек деревянных к валам | 8 | - | - | 2 ^{1/2} | 16 | 4 | - | 32 |
| Молотовищ березовых | 2 | - | - | 3 | 6 | 7 | - | 14 |
| Ладоней над молоты | 2 | - | - | - | - | 7 ^{1/2} | - | 15 |
| Косяков на колоса и кафтаны | 96 | - | - | 3 | т.4 ш.14 | 44 | 3 | 84 |
| Тесу на перья и подпушины | 48 | - | - | 15 | 1и8 | 1 | - | 84 |
| Мехов деревянных, мерою против молотовых, пар | 2 | - | - | - | - | 17 р.3 к. | 34 | 68 |
| Железа и припасов железных | | | | | | | | |
| Припасов: | | | | | | | | |
| Гвоздя 3-х верхкового х крышке фабрики | 3000 | 3 | 30 | - | - | 160 | 6 | - |
| Четвертного на колоес | 1200 | 1 | 32 | - | - | 86 ^{2/13} | 1 | 55 ^{1/13} |
| Клинья для крепления в валах шипов | 32 | 32 | - | - | - | 21 | 6 | 72 |
| Молотов боевых | 2 | 32 | - | - | - | 46 | 14 | 72 |
| Пятников | 2 | 12 | - | - | - | 47 ^{5/8} | 5 | 71 ^{1/2} |
| Железа | | | | | | | | |
| На связи к горнам | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| На клещи, обоймы, ножницы, на крюки дверные и на меховые снасти, имянно: на тяги, крючье, стремена, хомуты и на прочее | - | 60 | - | - | - | 17 ^{5/32} | 10 | 29 ^{3/8} |
| На обковку валов и колес, баб и тисков | - | 150 | - | - | - | 17 ^{5/32} | 25 | 73 ^{7/16} |
| Чюгунных припасов | | | | | | | | |
| Шипов в валы боевых 4, меховых 4, подшипников по толикому ж числу, коробок чюгунных на подушки под подшипники 4, наковален 2, пищалей в | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| работников 16 на 4 дни | | | | | | | | |
| Х ковке инструментов, которые к начатию работы потребны, кузнецов 2, да работников 2, на месяц. | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Х клаже горнов каменщиков 8, да работников 8, на 12 дней | - | - | - | - | - | - | 9 | 60 |

При жестяной фабрике (которой до вышеозначенного генерала лейтенанта в России при заводах не бывало, и то жестяное дело зачато недавно, но тогда как он, генерал лейтенант, послан был в чужие государства в 1719-м году и вывез мастеровых людей, с которыми он такую фабрику прежде построил на Олонце, а потом и в Екатеринбурхе) при дву молотах и при дву ж горнах надлежало быть мастеров 2, подмастерьев тож и обсетчики 2, разбивальщиков б, работников б, и тем числом определено здельвать и здельвано было, когда работа завсегда бывала, в год жести двойной 23 750, ординарной 136 000 листов, а ныне за малым оной росходом делаетца токмо при одном молоте и на одном горну, и при том надлежит быть комплету, и припасов изойдет, и жести зделаетца в год:

| Комплекту | Надлежит быть | | | | | | | |
|--|---------------|---------------------------|------|-------|--------------|---------------------|-------------|--------------------|
| | Число людей | Окладного жалования в год | | | | | | |
| | | Одному | | Всем | | | | |
| | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | | | |
| Мастер | 1 | 30 | - | 30 | - | | | |
| Подмастерье, то ж и обсетчик | 1 | 20 | - | 20 | - | | | |
| Розбивальщиков | 3 | 18 | - | 54 | - | | | |
| Учеников | 3 | 12 | - | 36 | - | | | |
| Сторожей | 2 | 6 | - | 12 | - | | | |
| К тому ж учеников закомплектных | 2 | 12 | - | 24 | - | | | |
| | Число | Вес | | Длина | Цена каждому | | Всего ценою | |
| | | Пуд | Фунт | | Арш. | Руб. | Коп. | Руб. |
| Припасов: | | | | | | | | |
| Железа четверогранного в неделю, т.е. в шесть дней работных, 1181/2 пуд, а в год в 250 дней работных | - | 4937 | 20 | - | - | 17 ^{11/16} | 873 | 39 ^{1/32} |
| Угля привозных коробов в неделю по 151/3 коробов, а в год | 639 | - | - | - | - | 16 | 102 | 24 |
| Решеток черемховых для носки угля | 100 | - | - | - | - | 1 ^{1/2} | 1 | 50 |
| Дехтю ведер | 42 | - | - | - | - | 2 ^{3/4} | 1 | 15 ^{1/2} |
| Ладоней березовых | 3 | - | - | - | - | 7 ^{1/2} | - | 22 ^{1/2} |
| Молотовищ березовых | 83 | - | - | - | - | 7 | 5 | 81 |
| Лесу березового на подношки, наделки, втулки и клинья, дерев | 42 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| Точило печерское на два года | 1 | - | - | - | 1 | 70 | - | 85 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|------|----|---|---|---------------------|-----|--------------------|
| Железа на наварку и починку снастей | - | 10 | - | - | - | 17 ^{11/16} | 1 | 76 ^{7/8} |
| Стали на наварку молотов | - | 4 | - | - | - | 84 | 3 | 36 |
| На издершку обоим, молотов, пятников и ножниц. | - | - | - | - | - | - | 4 | 87 |
| На починку фабрики и на издержку мехов | - | - | - | - | - | - | 3 | 50 |
| Из вышеописанного железа и углем и другими припасы имеет быть зделано жести черной годной листов: | | | | | | | | |
| Одинарной в неделю 2074 | 86416 | 1528 | 30 | - | - | - | - | - |
| Двойной в неделю 370, а в год | 15416 | 490 | - | - | - | - | - | - |
| От дела той жести имеет оставца, как по пробам оказалось, ис квасов за глубокими пленами и скважнями в лужение негодной, которая ис казны в продажу производитца, в неделю ординарной по 28, а двойной по 4 листа, весом обоего по 20 фунтов, а в год: | - | 20 | 30 | - | - | 17 ^{11/16} | 434 | 80 ^{5/32} |
| Обресков в неделю по 58 ^{1/2} пуда, а в год | - | 2437 | 20 | | | | | |
| Затем имеет быть у железа угару в неделю 11 пуд 2 фунта, а в год 460 пуд 20 фунтов. | | | | | | | | |
| И по разчислению из оной суммы от каждого пуда отданного железа придет угару 3 ^{3/4} фунта. | | | | | | | | |
| Угля на каждой же пуд отданного железа 3 ^{1/2} решетки. | | | | | | | | |
| От дела жести за работу плату надлежит производить, как по разчислению ис проб вышеописанных окладов пришло, всем обще мастеру с подмастерьи, розбивальщики и ученики за ординарную со 120 листов, что называетца шох, по 14 копеек. | | | | | | | | |
| За двойною всем же с шох ж, то есть с 60 листов, по 16 копеек, а от всей, что зделаетца в год, придет за работу всего | - | - | - | - | - | - | 141 | 92 ^{3/4} |
| Всего пр деле той жести в год за припасы и жалованья, за выключкою ис того цены за обрески и негодную жечь против железа, что давано на дело жести | - | - | - | - | - | - | 718 | 75 ^{3/8} |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| По разчислению той суммы вышеозначенная жести ценою обойдетца: ординарная по 74 копейки шох, а пуд 34 ^{7/8} | | | | | | | | |
| Двойная по 76 копеек шох а пуд по 39 ^{7/8} копейки | | | | | | | | |
| Годной при завод в продажу не употребляетца, а негодной и обресков, которые годны к оковке, продаетца пуд по 80 копеек | | | | | | | | |

А когда жести востребуецца довольнее того, что выше сего означено, и будет делана на дву горнах и под дву молотами, то к тому потребно всего, а имянно людей и припасов вдвое против вышеписанного и жести имеет зделано быть, как и по табели 1726 года было показано.

При деле оной жести надлежащие инструменты мастеру иметь всегда, а имянно: клещей розсекательных 6, пробивных 5, нагревных 3, паровых 15, сварных 2, да к обреске жести по мере 4, ножниц с укладной наваркой 4, лопатка к загребке угля на горну 1, ломов средних 2, брусков железных, на которых жести нагреваетца, 3, молотов с укладной наваркой двоерушных два, рушной 1, мерок, по которым обрезаецца жести, 4. А о клеймении и об отдаче оных мастерам, и о содержании, и хранении чинить, как в должности приписной канторы управителя в... пункте показано.

ЛУЖЕНИЕ ЖЕСТИ ОЛОВОМ

По постройке лудильной фабрики надлежит под печки, где оным в той фабрике быть, размерять и осмотреть, какова земля, И буде по осмотру явитца, что в тех местах земля сверху не плотна, то выкопать по величине печек яму до твердой земли и, выкопав, набить в ту яму сваи деревянные, и набив оные, ежели которая свая останетца неровна с подшвою выкопаной ямы, но выше, те ссекать, чтоб были равны, и на те сваи класть и яму полну набутить бутом диким камнем равно з землею. А буде по осмотру окажетца, что земля плотная, то в том месте ям не копать, а набивать токмо сваями. А где будет земля с природным камнем, тут и свай не набивать, но изровняв з землею, намазать глиною, а наверх оног, где быть той печке, в которой жести лудить, положить доску чюгунную, длиною 2 ½ аршин, шириною 2 ½ ж аршина, и потом с той доски класть кирпичные стены, вышиною от земли 5 четвертей, длиною и шириною против фундамента, а имянво по два с половиною аршина. А внутри той печки для положения в нея угля и дров к согреванию и ростоплению в котле олова ничем не выкладывать.

Окно у той печки, в которое уголь и дрова внутрь оной имеют быть кладены, снизу оставлять равно с фабричным полом, а вышиною оному надлежит быть 8, шириною 10 вершков; внутри печки длины и ширины один аршин девять вершков. Во оной печке в середине утвердить четверугольной чюгунной котел на чюгунных дву связях, которым надлежит утвержденным быть в стенах той печки от чюгунной доски, что внизу под оной в 10 вершках, а связи длиною 2 ½ аршина, толщиною и шириною 2 ½ вершка, котел вышиною внутри 10 ½, толщиною ½, длиною внутри ж 10, шириною 7 ½ вершков; кругом оног котла на ту печь класть доски чюгунные скатом к тому котлу. И между теми досками край оных и котельные обмазывать, смешав вместо с скотинною кровью, уксус, яйца, треску железную да толченой кирпичь, чтоб олово стекало в тот котел, а не между краев тех досок проходило. И по всем четырем углам той печи на доски чюгунные поставить четыре столба чюгунные ж, которые имеют быть вышиною по 1 ¼ аршина, толщиною 6, шириною 7 вершков. На те столбы класть связи железные, длиною 3 ¼ аршина, толщиною и шириною 1 ½ вершка. И со оных свесть со всех четырех сторон трубу ис кирпича. А куда ис той печки дыму проходить, для того при задней стене печки вывести из оной небольшую четверугольную кирпичную ж трубу в помянутую большую трубу, которая зделана надо всей той печкой. Во оной же лудильной фабрике надлежит быть другому небольшому котлу, где отлуживатца имеют жестиные край те, на которых при лужении остаетца олова толше того, нежели как на других краях. Оной котел окладывать с чюгунного фабричного полу кирпичными стенами печкою, которая кладетца вышиною от полу 13 вершков, длиною один аршин 10 вершков, шириною один с четвертью аршина. При том же надлежит оставлять окно, в которое уголь кладетца, и оног нижней край имеет быть равен с полом, а вышиною и шириною по девяти вершков. И во оную печь котел ставить в самую средину той печки, которому быть вышиною внутри трех, длиною 14, шириною дву вершков.

О приеме черной жести к лужению

Жести принимать счетом и весом, глаткую, а не шероховатую, и без щелей. И по приеме оную свидетельствовать с указною мерою, и по свидетельству, буде которая явитца больше, тое обрезать ножницами, чтоб была двойная, длиною 9 ½, шириною 7 ½ вершков, ординарная длиною 5 ½, шириною 7 ½ вершков. И после того обрезывания, чтоб она могла очиститца от железины, класть оную в квас на то учиненной изо ржаной муки, которой имеет стоять в теплом месте и нагревай быть углем в чюгунном котле. А уголь сыпать под тот котел в чюгунной же ящик, которой вышиною внутри 3, длиною 5 ½ четвертей, шириною в аршин. И содержать те квасы в однодневных катках, окованных железными обручами, и

во оные класть для квашения черную жечь, чтоб она была чиста и железины на ней не было. И содержать оную в тех квасах по 3 и по 4 сутки, токмо надлежит в каждые сутки ее в квасах перебирать раза по два. И потом тое жечь, вынез ис квасов, обтирать песком пеньковыми вехотыми, дабы вся была равна и от железины очистилась начисто.

По оном обтирании в печь, которая зделана для лужения, насыпав угля, разжечь огнем. И положи в котел олова пуд с 30, да меди красной фунта с полтора или немного и более, смотря по чистоте олова, сала говьяжя топленого с полпуда, и розогреть все обще. И как ростопитца, то взяз жести в клещи листов с 80, и спустить в котел в олово не вскоре и не вдруг, но отпущая на дно котла потихоньку, ибо когда вдруг вложить, то от студености олово ис котла выкидает и тем мастеровых людей повредит. И ставить оную в котле кверху длиною, а не боком, и как поставитца, то верхняя концы оной перешевелить ломком деревянным, чтоб все листье были неплотно друг подле друга, но рохло, дабы на всех ровно олово садилось. И потом оная тем же ломком поворотить, чтоб лягли на дно котла пластью. И как лягут, то взяз в другой раз толию ж жести и листы верхняя у нея заметить, чтоб с прежде отпущенною не могли смешатца, и спустить в тот же котел так же, как и первую, а тое, что перво отпущена, с пласти поворотить теми концами, что вверх стояли, вниз, а другими вверх, и те также перешевелить тем же ломком, как и первые, чтоб на все равно жечь попала. И как пробудет перв отпущенная в котле с осьмую долю часа, тогда ея клещами железными вынимать и класть на поставленные на чюгунных досках, что имеютца около котла, скатом на железные грабли, чтоб излишнее с листов олово стекало паки в котел. И как те первоположенные листы все выберутца, тогда к другим, после того положенным, паки спущать жечь и тогда с теми, что положены в другом разу, поступать так же, как и с первыми. И тако и со всею жещью, сколько ея есть, или олово пока может действовать лужением (ибо оное по многих переменах жести бывает от грязи, происходящей с клещей и от протчего, в лужение не действительно, которое уже имеет быть перечищено) надлежит поступать. И при том лужении должен мастер наблюдать и смотреть, чтоб олово на листах было равно и гладко, а не шероховато и листы бы были чисты и глянс или цвет имели надлежащей. И простудя, тое луженую жечь осматривать, что нет ли на ней пятен черных, и на которой есть, то те пятна вычищать скребками железными и паки лудить, чтоб пятен не было. И которая будет чиста, также что и после пятен вылудитца, оную очищать в ящиках, которые для того иметь зделанные нарочно деревянные, пильными обтирками, что бывають от ростирки лесу, чтоб на ней сала не было; а в олово для омесу прикладываетца медь и сало для того, а имянно: медь, чтоб жечь глянцу имела чищее, ибо когда оной не класть, то жечь иметь будет глянс, якобы самое олово, и темновата и не добротовидна, а когда медь приложитца, то на жести глянс будет самой чистой, ссыза и светлой, якобы вода, а сало для того, чтоб олово не так горело и грязи кверху не пропускало, и к жести, глянс придает чище, и олово с нея стекает равня. А когда сала ие класть, то олова угарает более, и которая в нем прилучитца иечистота, вся наверх поднимаетца и в лужении препятствием бывает и глянс, когда ие таков, как надлежит, но скрасна и от жару, когда он посильнее есть, будет якобы поталью наведенной, желтой, а когда жар невеликой, то с пестринами белыми и желтыми.

Потом те край, которыми жечь по выимке из лужения ставитца на трабли вниз и на оных остаетца олова толше надлежащего, отлуживать в другом четверугольном котле, которой поставлять в особливой малой печке, о которой описано выше сего, положи в него олова, также смешав с медью и салом, и под него уголь в печку с огнем и, растопя олово, те край листов, на которых есть излишнее олово, обмакивать, а после того обтирать оную мохом для чистоты.

По отлужении краев жечь класть стопами к зделанной для того чюгунной пече, в высоту со оною печью равно, кругом ея и на нея, под которую печь фундамент делать тако: выкопать яму глубиною в аршин с четвертью, длиною в два, шириною в полтора аршина и во оную набутить диким камнем равно з землю, а с того фундамента скласть кирпичем вышиною от земли на одиннатцать вершков и потом поставить на то чюгунную печь вышиною е аршин с четвертью, длиною в аршин и в десять вершков, шириною в аршин и в два вершка. И когда та печь зделана и поставлена будет, то, натопя оную жарко, помянутую жечь к ней складывать против вышеписанного. И как нагреетца догореча, то снимать и для чистоты и также чтоб на ней и сала, конечно, не было, обтирать в ящиках ржаною мукою вехтями отрепными. И по той обтирке оставшую на ней от муки пыль стирать холстиною так, чтоб на ней ничего пыли не осталось, но была б чиста.

Потом ставить оную ребром на особливую от оной другую чюгунную печку, которую для того делать ис кирпича с фабричного чюгунного пола и наверх оной во всю ея класть чюгунную доску. Той печи по зделании быть надлежит в высоту и з доскою чюгунною в 9 вершков, в длину в 7 четвертей, в ширину в аршин, окну, в которое уголь насыпаецца, высоту в восемь, шириною в 9 вершков. И как она жечь на нея из оставлена будет, тогда напревать тое печь углем догореча, чтоб от того поставленная на нее жечь нагрелась также догореча. И как нагреетца, тогда ея править на деревянном стуле чюгунными молотками, чтоб листы были равны, а не з горбами. А те молоты иметь весом от 8 до 10 фунтов. И после той правки обтереть, чтоб была суха, и розбирать толстую, среднюю и тонкую, и каждую особливо класть припасной канторы при целовальнике счетом и весом в деревянные бочки, окованные обручами железными, в каждую бочку ординарной и двойной по 300 листов и отдавать оную также и обрески в казну помесечно. А в казне до отпуску жечь содержать в анбарах в сухих местах и от мокроты беречь всемерно, чтоб не перержавела.

А что оной надлежит быть зделано, буде никаких остановок не будет, в неделю и в год, и к тому принадлежит в ыздержку олова, сала, меди, угля и протчего, о том показано в нижеследующем росписании, по которому надлежит исполнено быть непременно. А буде чего мастер не исполнит, а зачем правильной вины не окажетца, за то ево штрафовать по указом без упущения, ибо оное, что надлежит зделать и росходу быть, показано по верным пробам. А ежели явитца в олове, в меди и сале и в протчем угар я в угле трата сверх надлежащего и показанного в росписании излишняя, за то с мастера вычитать из его жалованья против того, как в должности дощатых мастеров в... пункте показано.

А понеже по вылужении жести в котлах всегда бывают остатки грязи и в том числе и олово, в котором более лудить жести нельзя, и дабы оно напрасно не пропадало, того ради тоя грязь в котле чугунном небольшем (которой для того иметь окладеной кирпичем и под ниш оставлять пустого места, куда уголь вкладывать) разогревать и растапливать оным уголем, подкладывая под него с огнем. И как ростопятца, тогда имеет чистое олово оставатца и осежать на дно, а грязь и песок наверху ево, которое по ростопке выбирать в особливые сосуды, и чистое олово употреблять паки к лужению, а пепел и грязь и протчую нечистоту, что оставатца будет и в том котле очищать нельзя, то очищать и разделять олово от грязи уже чрез горн, которой для того делать особливою на фундаменте, учиненном из дикого камня. И оной, как сровняетца з землю, тогда насыпать глиною или песком и наверх его положить каменную плиту ис такого камня, которой в домны употребляетца, дабы скоро не мог розгорать, скатом на ту сторону, куды будет олово бежать в котел, и повесть кирпичные стены, которым быть высоту от земли в семь четвертей, длиною двух аршин, шириною в аршин с четвертью. И как складены будут, то внутри тех стен на плите каменной делать горн ис кирпича, где уголь мелкой будет вкладыватца и на него для перечиски грязь с оловом. Тому горну по зделанию быть мерою в длину семи вершков, в ширину четырех с полувершком, и при нем котлу чугунному с разжемым уголем, дабы текущее в него олово, пока не накопитца котел, не застывало, ибо во оной по растоплении по плите каменной имеет стекать очищенное олово, и оно из него, когда полон будет, вычерпывать в другие котлы и также употреблять паки к лужению жести. А наверху того горна, куда уголь будет сыпатца, делать так, как у плавильных печей уступы и трубы делаютца, и по насыпке в него угля и по вложении огня роздувать двоедушным кожаным галаеским мехом. А фурму ставить в горн железную от земли вышиной в пять вершков.

Принадлежащие к лужению той жести припасы, а имянно: олово, медь, рожь на квасы, сало говяжье, холст, пенек и к тому ж делу железные инструменты, какие потребны, и котлы чугунные, и деревянные катки, и протчее требовать заблаговременно от припасной канторы, дабы ни за какими припасами в лужении жести остановки не было. А ежели какие инструменты при работе изломаютца, те починивать в росхожей кузнице.

Для караула в лудильной фабрике имеющихся припасов и наряду к работе людей и для охранения от огня иметь одного сторожа и оному смотреть накрепко, дабы внутри фабрики не в работные дни огня отнюдь не было, ибо от того может незапно учинитца пожар. И поступать ему во всем так же, как и о молотовом стороже в должности молотовых мастеров в 19-м пункте показано.

Смотреть, чтоб в фабрике и пред фабрикою было чисто, также б у деревянного той фабрики строения фундаментальные и нижние бревна сором и дразгом завалены не были, но были б оные всегда наруже, чтоб скоро не могли изгнить. И для того кругом той лудильной фабрики иметь подле те брусье небольшие ровики.

В летнее время на лудильной фабрике для опасности от огня иметь мастеру с ученики собственные катки, окованные ис казны железными обручами, мерою ведр по 10, и всегда б были полны воды, и при них шайки деревянные и метлы из мочал на длинных шестах. А к зиме оные, собирая, класть в удобное место.

Железные инструменты и деревянные всякие припасы хранить, чтоб переломаны и утрачены напрасно не были. А ежели что ис тех инструментов и припасов утрачено или небрежением переломано будет, то за оные доправить на мастере по настоящей цене, по чему в казну становятца.

Описание о строении фабрики

| Когда вновь сторитца будет лудильная фабрика препорциею такова, как в Екатеринбурхе имеетца, то к строению ея потребно припасов и работников | Число | Вес | | Длина | Толщина | Ширин а | Цена | | |
|--|-------|------|--------|-------|---------|---------|------------------|-------|----------------|
| | | Пуд. | Фунт . | Арш. | Верш. | Верш. | Одному | Всему | |
| | | | | | | | Коп. | Руб. | Коп. |
| Припасов: | | | | | | | | | |
| Бревен на светлицы, в которых кваситца и обтираетца жесь, кроме потолка и мосту | 92 | - | - | 9 | 7:8 | - | 2 | 1 | 84 |
| | 93 | - | - | 12 | 7.8 | - | 2 ½ | 2 | 32 ½ |
| На дверные и оконные косяки | 17 | - | - | 9 | 7.8 | - | 2 | - | 34 |
| На два чулана | 7 | - | - | 9 | 6:7 | 2 | - | 14 | |
| Брусом на потолки | 28 | - | - | 9 | 7.8 | - | 3 ^{3/5} | 1 | ^{4/5} |
| Досок в мосты и потолки | 61 | - | - | 12 | - | 6.7 | 4 | 2 | 44 |
| | 23 | - | - | 9 | - | 6.7 | 3 | - | 69 |
| Бревен на кровельные быки | 42 | - | - | 13 | - | 6.7 | 6 | 2 | 52 |
| На решетины кровельные бревен | 60 | - | - | 15 | - | 6 | 6 | 3 | 60 |
| Тесу пильного на крышку | 400 | - | - | 15 | - | 7 | 2 | 8 | - |
| На прибивку оног гвоздья 3-х вершкового | 3000 | 3 | 30 | - | - | - | пуд 160 | 6 | - |
| Кирпича красного обоженого на накладку около дверей и окон у | 2000 | - | - | - | - | - | За тысячу | 2 | 64 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|------|----|---|---|----|--------------------|----|---------------------|
| фабрики, которая кладетца ис камня, где лудитца жесьть | | | | | | | 132 | | |
| Железа на связи и на засовы х каменной полате | - | [20 | - | - | - | - | 17 ^{5/32} | 3 | 45 ^{5/8}] |
| Кирпича ж красного на клажу горнов и труб и печей | 4000 | - | - | - | - | - | 132 | 5 | 28 |
| Железа на связи | - | 20 | - | - | - | - | 15 ^{5/32} | 3 | 42 ^{5/8} |
| Досок чюгунных на постилку горнов | 9 | 63 | | | | | | | |
| На них столбов чюгунных | 6 | 58 | - | - | - | по | 3 ^{5/8} | 5 | 25 ^{5/8} |
| На столбах связей чюгунных | 2 | 24 | | | | | | | |
| Мехов кожаных галанских | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 35 |
| Котлов чюгунных к лужению и отлуживанию жести | 4 | 32 | - | - | - | - | 23 | 1 | 10 ^{3/8} |
| Котлов же чюгунных для топления грязи и согрвания воды | 2 | 10 | - | - | - | - | 23 | 2 | 30 |
| Чашь чюгунных для вычерпания в них ис котлов олова | 16 | 8 | - | - | - | - | 23 | 1 | 84 |
| Окончин слюдяных в окна | 20 | - | - | - | - | - | 228 | 45 | 60 |
| На инструменты к лужению | железа | - | 7 | - | - | - | 15 ^{5/32} | 1 | 20 ^{3/32} |
| | стали | - | 2 | - | - | - | 95 | 1 | 90 |
| Молотов чюгунных одноручных для правки жести | 2 | - | 26 | - | - | - | 3 ^{5/8} | - | 2 ^{1/4} |
| Кадей деревянных под квасы, мерою вышиною в аршин с вершком, шириною по дну по 13 вершков | 9 | - | - | - | - | - | 6 | - | 54 |
| На оковку оных железа | - | 9 | - | - | - | - | 17 ^{5/32} | 1 | 54 ^{3/32} |
| Кадей для обтирки жести, мерою ведр по 30 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 36 |
| Сито волосяное | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
| Проволошное решето | 1 | - | 20 | - | - | - | 240 | 1 | 20 |
| Печь чюгунная | 1 | 60 | - | - | - | - | 6 | 3 | 60 |
| Досок чюгунных же для согрвки жести | 1 | 20 | - | - | - | - | 3 ^{5/8} | - | 72 ^{1/2} |
| Фурм железных к горну | 1 | - | 5 | - | - | - | 22 ^{1/4} | 2 | 2 ^{25/32} |
| Ко клаже каменной лудильной каменщиков 15, работников тож число на 25 дней | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 50 |
| Ко клаже ж горнов на 4 дни: | | | | | | | | | |
| Каменщиков | 4 | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 60 |
| Работников | 4 | - | - | - | - | - | | | |
| Извести на клажу лудильной и горнов и печи | - | 2000 | - | - | - | - | 1 ^{1/20} | 21 | - |
| Х ковке инструментов, которые к начатию работы потребны на полмесяца, кузнец 1, да работник 1 же, итого | 2 | - | - | - | - | - | 62 ^{1/2} | 1 | 25 |
| Угля к той ковке коробов | 5 | - | - | - | - | - | 14 | - | 70 |
| К строению при оной лудильной фабрике светлиц деревянных плотников и работников пеших | | | | | | | | | |
| К добыче и воске ко оной же фабрике на каменную полату камни серовику работников конных | | | | | | | | | |

| | Надлежит быть | | | | Ныне налицо | В добавку надобно |
|---|---------------|---------------------|------|-------------|-------------|-------------------|
| | Число людей | Окладного жалованья | | Число людей | | |
| | | Руб. | Коп. | | Руб. | Коп. |
| В коплете при лужении жести мастеровых людей, и что оными в год вылужено быть имеет оной жести, и к тому припасов потребно. | | | | | | |
| Комплету: | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|---|----|---|----|---|---|---|
| Мастер | 1 | 30 | - | 30 | - | - | - |
| Подмастерье | 1 | 20 | - | 20 | - | - | - |
| Учеников | 2 | 12 | - | 24 | - | - | - |
| Сторож | 1 | 12 | - | 12 | - | - | - |
| Учеников закомлетных | 2 | 12 | - | 24 | - | - | - |

| Припасов | Число | Вес | | Цена | | | |
|---|-----------------------|------|-------|---------|---------------------|-------|--------------------|
| | | Пуд. | Фунт. | Каждому | | Всего | |
| | | | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. |
| Жести черной, какова принимаетца от жестяных мастеров, которая при кладке в квасы в указанную меру обрезываетца, за выключкою жести того числа, сто ис квасов являетца негодною, ординарною в неделю 1571 лист, а в год 65458, весом 1158 пуд, двойной в неделю 280 листов, а в год 11666, весом 371 пуд, от которой имеет оставатца обресков, как по пробам оказалось в год: | | | | | | | |
| от ординарной | - | 237 | 39 | по | 17 ^{11/16} | 51 | 45 ^{3/4} |
| от двойной | - | 52 | 38 | | | | |
| Да убыли как выметца ис квасов и оботрется: | | | | | | | |
| от ординарной | - | 29 | 3 | - | - | - | - |
| от двойной | - | 20 | 33 | - | - | - | - |
| Затем весом останетца от жести в отдачу в лужение: | | | | | | | |
| в ординарной | 65458 | 890 | 38 | - | За 120 листов 74 | 403 | 65 ^{3/4} |
| в двойной | 11666 | 297 | 9 | - | За 60 76 | 147 | 76 15/32 |
| На лужение оной олова в неделю 4 пуда 4 ^{5/8} фунта, а в год | - | 171 | 19 | 7 | - | 1200 | 32 ^{1/2} |
| Угля привозных коробов в неделю 1 ^{11/25} короба, а в год | 60 | - | - | - | 16 | 9 | 60 |
| Сала говяжья топленого в неделю 18 ^{2/3} фунта, а в год | - | 19 | 17 | - | 60 | 11 | 65 ^{1/2} |
| Муки ржаной на квасы | - | 147 | - | - | 5 | 8 | 70 |
| Свечь сальных | 500 | - | - | - | - | 1 | 80 |
| Холста толстого на обтирку жести, аршин | 15 | - | - | - | 1 ^{1/2} | - | 22 ^{1/2} |
| Кадей деревянных, оковыных для держания квасов | 4 | - | - | - | 6 | - | 24 |
| К тому | шаек деревянных | 1 | - | - | - | - | 1 |
| | ведер деревянных пара | 1 | - | - | - | - | 3 |
| Отрепей пеньковых к обтирке жести | - | 11 | - | - | 3 | - | 33 |
| Меди красной на смес в олово | - | - | 14 | 2 | 76 ^{3/8} | - | 96 ^{3/8} |
| Бочек деревянных для клажи жести: | | | | | | | |
| двойной | 39 | - | - | по | 4 ^{3/4} | 12 | 25 ^{1/4} |
| ординарной | 219 | - | - | | | | |
| Дров для топления печей кубичных сажен | 10 | - | - | - | 50 | 5 | - |
| На починку фабрики и на протчие при том мелочные расходы | - | - | - | - | - | - | 95 |
| Всего за припасы и на починку фабрики, за выключкою за обрески | - | - | - | - | - | 1764 | 4 ^{31/32} |
| Вышеописанная жесьть по выходе из лужения весом имеет быть: | | | | | | | |
| ординарная | - | 998 | 21 | - | - | - | - |
| двойная | - | 325 | 22 | - | - | - | - |
| И по разчислению прибылой тягости веса, против отдачи ис квасов, по приему из лужения имеет быть на жести олова на каждом листу: на ординарной по 6 ^{5/16} , на двойной по 9 ^{5/16} золотников | | | | | | | |
| Затем придет олова в угаре и в грязи в неделю по 34 ^{19/125} фунта, а в год 35 пуд 23 фунта | | | | | | | |
| За лужение вышеозначенной жести плату надлежит производить, как пришло по разчислению окладов против проб: мастеру с подмастерьем и ученики с тысячи листов с ординарной по 83 ^{1/8} копейки, а со всей, что в год зделаетца | - | - | - | - | - | 54 | 98 ^{3/8} |
| З двойной с тысячи ж по одному рублю по 67 коп., а со всей | - | - | - | - | - | 19 | 48 ^{1/8} |

| |
|--|
| И те деньги мастер с подмастерьем и ученики по выработании имеют разделять каждой против своего оклада |
|--|

Всего за припасы и жалованья, за выключкою за обрески против железа, 1 838 рублей 51 ^{19/32} копейки.

И по разчислению той суммы в лужении обойдетца лист ординарной по 2 ^{1/16}, двойной по 4 ^{8/16} копейки лист. А при заводах продаецца ординарной по 4, двойной по 8 копеек лист.

К тому лужению жести сверх вышеписанных припасов иметь всегда мастеру при фабрике ножницы со стальной наваркой одне, мерок железных 2, лопатка со стальной наваркой к обесчке плен 1, лампет 1, ножик стальной 1, рукавиц юфтовых пара 1, камзол сермяжного сукна 1, запон холшевой 1, клещей средних 2, малых 2, граблей железных 2, стул деревянной столярной работы, на которой кладетца отлуживаная жесь, 1, лопатка железная для очищения в фабрике 1, ломов малых круглых и плоских 4. А о клеймении и об отдаче оных мастеру, и о содержании, и хранении чинить, как в должности припасной канторы у правителя показано.

ДЕЛО ЯКОРЕЙ, МОЛОТОВ, ХОМУТОВ И ПРОТЧЕГО ПРИ ОНОМ ДОЛЖНОСТЬ МАСТЕРСКАЯ


О размерянии под горны и о набивки под оные свай, о набучивший диким камнем и наверх буту, о ровнянии землю чинить, как в должности молотовых мастеров показано. И потом, как сровняетца землю, повесть заднюю горновую кирпичную стену, для которой вначале на землю положить чугунной брус, длиною по величине всего горна, подле которой со обеих сторон по концам на каждом по 2 ставить стойки чугунные, одну против другой, которым быть вышиною с ту сторону, у которой горн, по 4 аршина, толщиною в 1, шириною в 6 вершков; а другим, которые против оных стороны от мехов, вышиною по три сажени, шириною в четверть аршина, толщиною в два вершка. И как оные поставятца, то с краев стены, пока оные стойки застенят, промежду их, а далее оных и средину равно с ними выкладывать кирпичём, сшивая оные обе стойки сквозь стены кирпичные для укреплений стен боутами железными, закладывая во оные с одной стороны закладки. А стене быть толщиною в девять вершков, шириною в три аршина. А по выкладке вверх равно с передними стойками на оные положить одне концы связей чугунных, на которых выкладываетца труба навесом над горн, а не со стен для ходу из горну жару и пыли, а другие концы утверждаютца на крюках железных, задетых вверху за брусье деревянное, ибо спереду и з боков стен и никаких столбов на углах, как обычно при других горнах, не кладетца, но со юных трех сторон оставляетца покое место, чтоб при работе мастеровым людем свободнее было стоять. И с тех связей чугунных выкладываетца кверху труба со укреплением связей железных, а внизу, где горну быть, размеряв место от задней стены вперед при и поперег три ж аршина, ставить с самого буту со всех трех сторон доски чугунные, длиною по два с половиною аршина, а поперег, что от земли имеет быть, высота по 6, толщина по одному вершку, которые, дабы не розвалились, скрепляютца друг к другу крючем железным. И как оные поставлены будут, тогда между ими, насыпав, набить плотно земли по всему тому основанию, что занято под горн и трубы, токмо в том месте, где самому горну быть, для розогревания железа оставить яму, не насыпая и не набивая земли, а на задней стене против горна оставлять окно, в которое ставитца фурма для дутья в горн мехами; оному быть вышиною и шириною в один фут.

Валы с колесами водяными, от которых меха действуютца, иметь длиною 3 ^{2/3} сажени, толщиною в диаметре пять с половиною четвертой аршина, у которых в концах надлежит быть шипам в переднем железным, а в заднем — чугунным. И ради крепости те валы оковывать обручами железными. На оные железные шипы надлежит утверждать крюки кривые железные и на них по одной круглой стреле железной же, длиною по 6 аршин, толщиною вокруг по пяти вершков, и оными верхней над мехами вал ворочает. Тот верховой вал длиною 3 ^{2/3} сажени, толщиною ^{3/4} аршина, и для крепости оковываетца железом же. Во оном укрепляютца две стрелы деревянные для ворочания других небольших валов, что зделаны бывають х каждому горну вверху ж с ручками, от которых имеют в дутье меха действие чрез наложенные одним концом на крюки верхних небольших валов, а другим — на меховой крюк же цепи.

У вышеозначенных валов надлежит быть колесам вышиною в 5 ^{1/4}, шириною по перью в 1 ^{3/4} аршин.

При оной же фабрике для дела тяжелых вещей, яко валов и протчего тому подобного, надлежит иметь молот боевой с валом и колесом и протчим принадлежащим к нему убором с таковым же, как и в молотовых фабриках оные учинены и имеютца. Токмо молот и пятник весом иметь лехчее тех, что в молотовых фабриках употребляютца, а имянно: весом молот от 8 до 10 пуд, пятников от 5 до 6 пуд. И для того и вал иметь короче молотового, а имянно длиною 3 ^{2/3} сажени, толщиною в диаметре 1 ^{1/2} аршин.

При горнах при каждом надлежит быть по наковальне чугунной для ковки на оных якорей, молотов и протчего, весом пуд по сороку, которые поставлять токмо на круги чугунные, а не в стулы укреплять, как обычайно в молотовых, ибо на оных весьма тяжелого ие делаетца и без утверждения оным подвигатца не от чего. На те жь круги от ковки в той фабрике всяких припасов и инструментов имеет [валитца] треска железная, которую надлежит, собирая каждонедельно, отдавать весом в припасную кантору для записки в приход и употребления в расход в дело уклада или куда потребна будет.

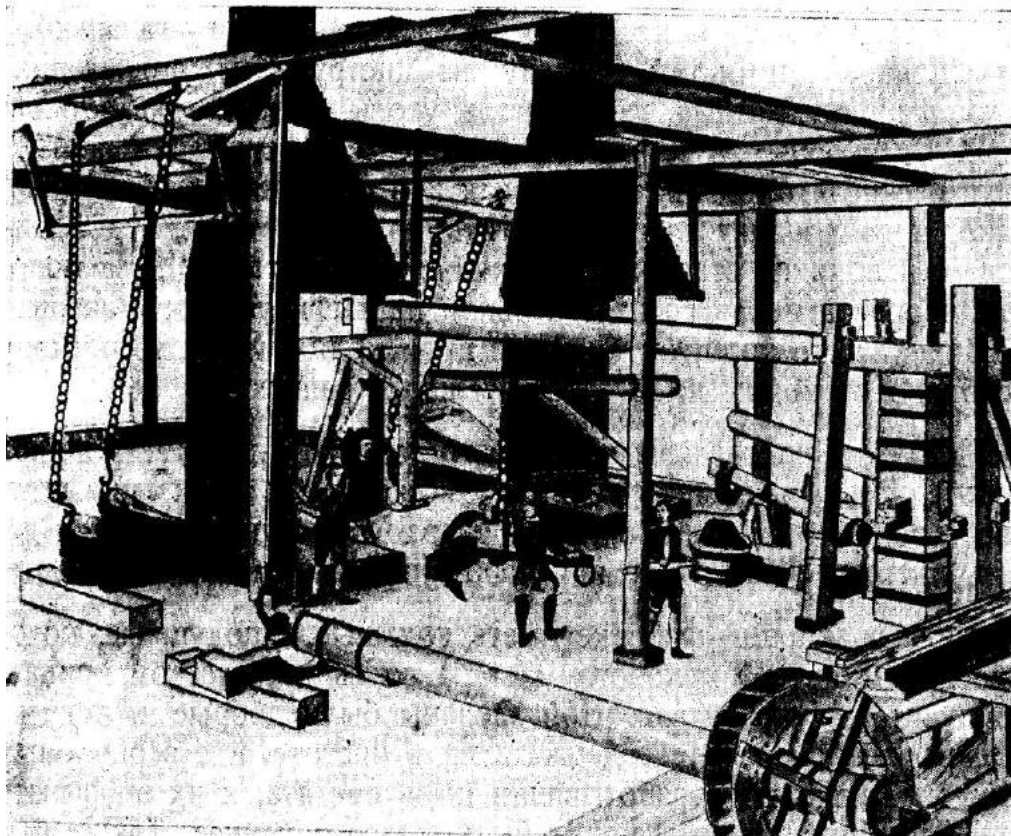

Якорная фабрика

При тех же горнах иметь по одному деревянному вороту, которые утверждать один конец вверху в фабричные брусье, а другой нижней на земли тако: прежде положить чугунную подушку, а в нее оставить шипик и оной утвердить в брус воротовой, чтоб оной ворот мог на том ворочатца, а с середины оною, отлогом книзу, сделать ручку деревянную, оковав оную железом, и на нее навесить цепь железную, а на нижнем конце той цепи крюк, на которой кладетца при вытаскивании из горну тяжелых молотов и протчего х ковке на наковальне железная жердь для помощи, чтоб легче из горну на наковальну вынести, и тем при вытаскивании тяжелого из горну может подавать не малую способность, а руками бес того тяжелого из горну и многими людьми осилить и поднять невозможно.

Дляковки мелочных инструментов и починки старых иметь особливо горн, каковы и в кузницах бывают, при котором наковальне быть железной весам, до четырех пуд, а меху галанскому двоедушному, и оному кузнецу на инструменты, подлежащие в тое фабрику, железо, уклад, сталь, уголь и протчее брать особливо от якорных з запискою, и за юные по сделании платить и угар счислять против того ж, как и о росхожей кузнице показано, а за починку старых платить по окладом. А буде дела новых и починки старых не случитца, то работать у дела молотов, якорей и протчего из задельной платы и для того, сколько у починки чего пробудет, оному и происходимому на то росходу особливо от новых иметь обстоятельную записку.

Чюгунные наковальны под молот, и к горнам принимать ис-под домны от целовальников добрые, у которых бы были лица глаткие и ровные, и оные вылиты ис твердого чюгуна; а молоты делать мастеру с подмастерьи и работники самим.

Меха в якорной фабрике иметь кожаные однодушные, которые принимать от мехового мастера со свидетельством припасной канторы управителя, чтоб сделаны были добрые и в дутье сильные, и при работе содержать их в чистоте, и с верху оных каждеднелно по отработывании пыль сметать, и их змазывать чаще, чтоб при работе могли быть долговременнее. Также б и кровля над ними была плотная, дабы мокроты на них не попадало и тем повреждения оным не чинило.

Фурму в горку иметь железную, которая во оной становитца не равно, но когда большая работа бывает, тогда выдаетца в горн далее, а ежели работа поменее, то и выдаетца меньше. Токмо становить оную так, чтоб дух меховой сквозь ея проходил не ниско и не высоко, но в самую средину горна, ибо она, ежели поставлена будет не по надлежащему, а имянно вниз круто или кверху высоко, то от того есть худоба, ибо железо в горну в надлежащее время не проваритца и уголь меховым духом перебивает в мусор, и от того напрасная трата интересу и простой в работе бывает.

Во оной фабрике караул инструментов и бережение от огня фабрики иметь якорным самим по очереди, ибо у них работы по ночам не бывает, но токмо днем, а к ночи фабрика запираетца. И для того по отработании каждеднелно в горнах огонь с угольем не оставлять, но выгребая из горнов на сторону, заливать водою. А ежели какая трата инструментом или чему другому от их небрежения учинитца, оное имеет быть взыскано на них якорных.

О приеме на дело якорей, молотов и пятников и на починку старых молотов же и пятников железа

Железо принимать ис казны весом з запискою на якори полосовое, а на молоты и пятники, и на валы, и на протчее, каково потребно на те дела по моделям, чтоб оным избежать излишняго угару и обсечков и работы. И то железо пробовать, которое на якори, оно битьем о наковальну против адмиралтейского регламенту, а на молоты и пятники — битьем палкою железною, которая для того особливо делается тяжелая, на одном конце с кольцом, за которое надлежит привязывать канат и за утвержденной в переклад, блок тем конатом зацеплять и, подымая вверх до самого блока, отпускать на железо вдруг, не задерживая, которое к той пробе класть на чугунные доски так, чтоб лежало не плотно, но один конец на доске, а другой выше, а под серединою было пусто. И притом смотреть, чтоб она палка сверху на железо отпускана была изо всей силы и приходила в железо равно. И бить оною каждую штуку раз до 6, как и полосное железо пробуетца. И ежели с той пробы устоит, тогда в дело употреблять. А которое не устоит, то не принимать и на дело не употреблять. Также и уголь принимать ис казны мерою з запискою.

О деле якорей, молотов и протчего и о пробе оных

Ис приемного железа и углем делать припасы к отпуску с пристаней в караване судов двоерогие, а буде в другие места, то какие куда потребуютца, в сварке крепкие и мастерством глаткия, и цевьё б и рога у оных [были] плотныя ж я глаткия ж. А молоты г делу железа по выданному нынешнему манеру косыя, а к делу крышечных досок и жести, стали и укладу и колотушечные таковы ж, каковы и наперед сего деланы: плотные ж и ровные. И кои из них надлежит наваривать укладом и сталью, оныя наваривать и закалывать скотинным рогом с солью, а за неимением оного и водою. Также и валики в машинную для площения ими железа делать по данным моделям сходныя и равныя, а сталью или сущью железною наваривать и калить так же, как и молоты велено, и по зделании пробовать по сему: якори задеть оного за кольцо, что имеетца у цевьё, конатом и продеть тот канат в блок, что учинен для пробы вышеписанного железа, и подняв кверху до самого блока, спущать, не одерживая, на чугунный брус или доску раза три. И буде от того устоит, то насечь на нем мастеру, где делан, и число настоящего года и свое мастерское и управительское, кто при оной пробе случитца, имяна и вес и литеру Р, которая значит, что пробован, и по насечке отдавать в казну з запискою. А которые с пробы не устоят, но изломаютца или разседины покажутца, таковых не принимать, но велеть исправлять в нащлежашество, и по исправлении паки пробовать против вышеписанного и по пробе отдавать в казну. А за то время, что при исправлении пробудут, за работу ничего не давать, ибо они повинны оное исправно зделать с одного разу.

Молоты и машинные валики и протчие, которые навариваютца укладам и сталью и сущью, после каления оныя, когда уже лице простынет, тогда пробовать: взяв железной небольшой молоток, у которого бы один конец был пloeк, а не четвероуголен и оным по лицу всего молота или валика и протчего бить не из самой силы, но средственно. И ежели от того стоять оных лица будут, то потом на них насекачь против вышеписанного ж и отдавать в казну з запискою ж, а ежели ж те молоты и валики и протчее от показанной пробы стоять не будут, то оныя перекалывать вторично. И всемерно того в калении доискатца, чтоб они от показанной пробы стояли, а без того в казну не принимать.

Буде же впредь какие вещи делать вознадобитца, о которых проб ныне не учинено, ибо такие вещи в деле случаютца, что они поныне и в деле не бывали, то на оныя принимать железо пробованое, какое на что вознадобитца, весом и уголь мерою, и ис того делать вещи добротую так, как и о вышеписанных показано. А в пробе их поступать по наилучшему в том от главных усмотрению и показанию. А об угаре у оных железа, и что угля будет проходить и за работу платить, надлежит чинить тогда верные пробы и о заплате за работу и о протчем чинить против оных проб.

А на вышеобъявленные вещи, сколько на какую надлежит давать железа, угля, стали и укладу, и по чему счислять у каждого пуда от железа обсечков и угару у железа жь, стали и укладу обще у пуда ж, и в сколько дней какую вещь здельвать по исчислению против проб надлежит, и по чему задельного с пуда давать, о том значит нижеследующее росписание, по которому о щете с мастерами в угаре и о обсечках, и о заплате, и о протчем надлежит поступать непременно. А за неисполнение мастера штрафовать и о вычете за излишней угар, буде яветца будет, чинить, как в должности дощатых мастеров в... пункте показано. Токмо за оной вычитать с мастера три, с подмастерьев две, с молотобойцов одну долю. А понеже починку молотов и пятников, что повреждаютьца в молотовых при ковке железа, велено отправлять самим молотовым мастерам, для того что во оных фабриках многие изломанные молоты и пятники бывают от небрежения мастерского, и чтоб, на то смотря, в бережении поступали осторожнее, к тому ж, чтоб оное отправлять, из них есть многие умеющия, и в том остановки быть нечаемо, токмо надлежит поврежденные при других фабриках молоты и пятники, а имянно, из дощатой, жестяной, стальной, укладной и протчих тому подобных, чтоб за оными в деле происходящих в тех фабриках вещей не могло быть остановки, починивать в якорной, ибо, кто б оныя мог из мастеров тех фабрик починивать, таких умеющих нет. К тому ж оной починки бывает небольшое число. За тое починку якорным плату производить окладную, понеже, чтоб с того положить задельную плату, того учинить ни по которой мере невозможно, для того что починки случаютца весьма разнственныя, овогда малые, так что в самое краткое время можно исправить, а овогда же и великия, что ко исправлению требуют немалого времени. И для того за якорными смотреть при тех починках накрепко, чтоб напрасно время не провадили или б под видом починки не гуляли, также б и припасов к тому употребляли без излишества и напрасно б железа и угля в угар не тратили.

В протчем же они, якорные, имеют поступать, а имянно о требовании подлежащих в якорную фабрику припасов от припасной канторы заблаговременно и о содержании их з бережением, а что повредят от небрежения, за то о до правке с них, якорных, против того ж, как и за излишней угар, и о починках, случающихся в фабрике, деревянных и железных и о заплате за оныя, как в должности жестяных мастеров в... пункте показано, а о понуждении подмастерьев и работников к

змаске шипов дехтем и о пущении на оныя летом воды по желобам, а зимою о клаже на них льду, о вычиске ис-под валов и ручек дрязгу, о очищении пред фабрикою, и о имении угля, чтоб не был раскидан, но лежал в грудях, о имении в фабрике чистоты, о фундаментальном и нижном брусах, как их содержать, чтоб вскоре не могли погнивать, о имении ручек и бочек на валах чугунных, и в летнее время на фабрике кадей с водою, о поворачивании валов во время остановок, и о небросании якорного соку чинить во всем непременно, как в должности молотовых мастеров в... пунктах показано.

Описание о строении фабрики

| Когда якорная фабрика будет строитца пропорцией против той, как в Екатеринбурге иметца, то к строению ей потребно припасов людей | Число | Длина | Толщина и ширина | Цена | | | |
|--|-------|-------|------------------|--------|------------------|-------|-----------------|
| | | Арш. | Верш. | Одному | | Всего | |
| | | | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. |
| Припасов: | | | | | | | |
| Брусов стоячих: | 16 | 6 ½ | тол.8 | - | 3 | - | 48 |
| Сверх оных брусов связанных и внизу окладных | 8 | 13 ½ | 8 | - | 4 ^{1/8} | - | 33 |
| | 8 | 24 | 8 | - | 10 | - | 80 |
| В окна и на дверные косяки брусов | 8 | 9 | 6 | - | 5 | - | 40 |
| Досок на забор стен | 66 | 9 | 7 | - | 3 | 1 | 98 |
| | 44 | 10 ½ | 7 | - | 3 ½ | 1 | 54 |
| Под кровлю на связи бревен | 5 | 15 | 5 | - | 6 | - | 30 |
| | 5 | 12 | 5 | - | 4 ^¾ | - | 23 ^¾ |
| На кровельные быки бревен | 22 | 15 | 6 | - | 6 | 1 | 32 |
| На решетины кровельные | 15 | 15 | 6 | - | 6 | - | 90 |
| Тесу на крышу | 378 | 12 | 6 | - | 2 | 7 | 56 |
| Под кровлю на стойки бревен | 3 | 9 | 6 | - | 4 | - | 12 |
| Сверх оных стоек брусов | 4 | 9 | 6 | - | 5 ½ | - | 22 |
| Сваи под стены и под горны | 50 | 7 | 5 | - | ½ | - | 25 |
| Вал боевой | 1 | 11 | 24 | - | 50 | - | 50 |
| Меховых водяных | 2 | 11 | - | - | 36 | - | 72 |
| На кожухи плах | - | 7 | 5 | - | 2 | - | - |
| Бревен в кожухи на столбы и переклады | - | 7 | 6 | - | 3 | - | - |
| Стул под наковальну, сплоченной ис четырех дерев | 1 | 4 | 20 | - | 17 | - | 17 |
| Подушек деревянных к валам | 3 | 2 ½ | 16 | - | 4 | - | 12 |
| Молотовище березовое | 1 | 3 | 6 | - | 7 | - | 7 |
| Ладонь на молот | 1 | - | - | - | 7 ½ | - | 7 ½ |
| Косяков на колеса и кафтаны | 72 | 3 | тол.4 ш.14 | - | 4 | 2 | 88 |
| Тесу на перья и подпушины | 30 | 15 | ^{1/8} | - | 1 | - | 30 |
| Мехов кожаных пар | 4 | - | - | 15 | 42 | 61 | 68 |

| Железных припасов из железа | Число | Вес | | Длина | Толщина | Цена | | | | |
|-----------------------------|-------|------|-------|-------|---------|---------|------|-------|------|--|
| | | Пуд. | Фунт. | Арш. | Верш. | Каждому | | Всего | | |
| | | | | | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | |
| Припасов: | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----|----|-----------|---|---|--------------------|----|--------------------|
| Гвоздя 3-х вершкового крышке фабрики | 3000 | 3 | 30 | - | - | 1 | 60 | 6 | - |
| Четвертного на колеса и кафтаны | 1000 | 1 | 20 | - | - | - | 86 ^{2/13} | 1 | 29 |
| Клинья для крепления в валах шипов | 24 | 24 | - | - | - | - | 21 | 5 | 4 |
| Шипов с крюками | 2 | 15 | - | - | - | - | 24 ^{1/4} | 3 | 63 ^{3/4} |
| Молот боевой | 1 | 8 | - | - | - | - | 46 | 3 | 68 |
| Пятник | 1 | 6 | - | - | - | - | 47 ^{5/8} | 2 | 85 ^{3/4} |
| Наковальна кузнишная, наваренная укладом | 1 | 4 | - | - | - | - | 60 | 2 | 40 |
| Железа: | | | | | | | | | |
| На связи к горнам и на крюки | - | 70 | - | - | - | - | 17 ^{5/32} | 12 | 15/16 |
| На молоты, клещи, зубила, лопатки, кочерги, крюки выносные, палки к пробе, на ломы, кольца, жерди, тупицы, и на пилы, и на цепи и на крюки меховые и на стрелы и на прочее | - | 75 | - | - | - | - | 17 ^{5/32} | 12 | 86 ^{3/32} |
| На оковку валов, колес, бабы, тисков и ручек, верхних валов, и воротов, и прочего | - | 140 | - | - | - | - | 17 ^{5/32} | 24 | 1 ^{7/8} |
| Укладу к наварке инструментов | - | 2 | - | - | - | - | 56 ^{5/8} | 1 | 13 ^{1/4} |
| Стали к тому жь | - | 1 | - | - | - | - | 95 | - | 95 |
| Чюгунных припасов: | | | | | | | | | |
| Шипов в валы в боевые 2, в меховые, в водяные и в верхней 4, в верховые малые 8, подшипников под шипы под боевые 4, под меховые большие 4, под малые 8, под вороты 4, наковален больших 5, пицалей в тиски 2, кругов под наковальны 5, бочка на вал 1, ручек в боевое колесо 2, ящик к тиску 1, крюки к кривое дерево 1, досок к горнам 12, стоек к кузнечному горну 1, на него брусом 2, итого | 66 | 690 | - | - | - | - | 3 ^{5/8} | 25 | 1 ^{1/4} |
| Кирпича на клажу горнов якорных да одного кузнишного | 9000 | - | - | за тысячу | | 1 | 32 | 11 | 88 |
| Извести кипелки к тому ж | - | 150 | - | - | - | - | 1 ^{1/20} | 1 | 57 ^{1/2} |
| Окончин слюдяных в окна | 8 | - | - | - | - | 1 | 78 ^{1/8} | 14 | 25 |
| Угля к завастриванию концов и к заварке обручей, коробов | 6 | - | - | - | - | - | 16 | - | 96 |
| Х ковке инструментов, которые к начатию работы потребны, коробов | 12 | - | - | - | - | - | 16 | 1 | 92 |

| | | | | | | | | | |
|---|----|---|---|---|---|---|---|----|----|
| Головень к обжегу полос и обручей, коробов | 15 | - | - | - | - | - | 3 | - | 45 |
| Работников: | | | | | | | | | |
| К строению фабрики плотников на 2 месяца | 15 | - | - | - | - | - | - | 37 | 50 |
| Х копке рвов и к битью свай и к строению фабрики для вспоможения плотником на месяц | 20 | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
| К оковке валов, бабы, стулья, стоек и протчего кузнецов 6, работников 12 и на три дни | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 70 |
| К оковке инструментов, которые к начатию работы потребны, кузнецов 2, работников 2 ж на месяц | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Х клаже горнов каменщиков 5, работников 5, на 12 дней | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |

| При якорной фабрике при одном боевом молоте и при четырех горнах больших да при одном кузничном комплекту быть надлежит и оними зделаетца | Число | Окладного жалованья, которое производить за починки | | | | |
|--|----------|---|------|------|------|---|
| | | В год | | | | |
| | | Одному | | Всем | | |
| | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | |
| Комплету: | | | | | | |
| Мастеров | старшей | 1 | 60 | - | 60 | - |
| | молотчей | 1 | 30 | - | 30 | - |
| Подмастерей | | 1 | 20 | - | 20 | - |
| Молотобойцов | | 18 | 15 | - | 270 | 9 |
| Оным молотобойцам других фабрик против учеников положено более, для того что их та работа других тягостнее и при том платье более носитца и от жару скоряе пропадает, нежели при других работах. | | | | | | |
| Кузнец | | 1 | 15 | - | 15 | - |

Оная задельная плата положена всем обще, старшему и молотчому мастерам, подмастерьям и молотобойцам, которую тогда производить, когда все при работе будут. А когда старшего мастера за болезнию или другим каким случаем при работе не будет, а прилучитца токмо один молотчей, то плату производить за выключкою его оклада, а имянно: с молотов з боевого по $10 \frac{3}{4}$, с колотушечного по 11, с пятников по $8 \frac{5}{8}$, с якорей по $15 \frac{1}{2}$ с валов з двоюколенного по $13 \frac{3}{4}$, с троюколенного по $18 \frac{1}{8}$, с машины по $18 \frac{1}{2}$ копеек.

А по нынешнему состоянию, как в той якорной фабрике определено быть и учинены оклады: мастеру 30, за мастера 24, подмастерьям двум по 20, за подмастерью 18, молотобойцам по 17, кузнецу одному по 15 рублей, присыльным 16 человек каждому на работные 250 дней по 3 копейки на день, то ис того придет и надлежит производить платы за дело молотов за боевые по $8 \frac{13}{16}$, за колотушечные по $9 \frac{1}{8}$, за пятники по $7 \frac{1}{7}$, за якори $13 \frac{7}{8}$, за валы двоюколенные по 12, за троюколенные по 15, за машины прорезные и плющильные по 15 ж копеек с пуда. И хотя выше сего вещи означенною ценою в разчислении и показаны, но надлежит их тою ценою числить тогда, когда будут деланы показанным при том разчислении комплотом со старшим мастером. А когда будут деланы однем молотчим или с ним будет работать и за мастера, как определено быть ныне и учинены для того особливые разчисления, то из вышеписанной цены вещи, что по которому разчислению за работу от пуда против старшего мастера не додается, выключить и числить ценою пуд каждой вещи за выключкою того числа. А продаютца вышеписанные вещи при заводех неравными ценами, но в какую которая придет, при которой продаже кладетца на них ценою пуд железа по 57, укладу по 90 копеек, стали по рублю по 60 копеек, меди по... ру. по... ко пуд, уголь по настоящей цене, за работу ис цены обших припасов из расчислений, по чему на какую вещь на пуд пришло, и к тому прибыли и на канцелярские расходы по 11 копеек на рубль.

А понеже в оной якорной фабрике за множеством нужнейших работ, а имянно в деле якорей, молотов, пятников и протчих заводских инструментов и к строениям больших связей имеетца немалое утеснение, так что и изворотитца не можно, нежели вновь горнов в той фабрике прибавить, а на нынешних налишных горнах всеми работами исправитца не возможно, ибо ныне вновь железные заводы прибавляются, и как на оные, так и на старые заводы требуетца непрестанно молотовая починка и новые молоты и другие припасы, и того ради, дабы в деле якорей и протчих заводских инструментов остановки не было, и от того в ковке железа не умялялося, но как возможно более оногo железа умножалося, железорезную и плющильную машиную фабрику перегородить пополам и в одной половине построить горны и молоты, сколько надлежит, и на тех горнах во оной фабрике делать якори и новые молоты и для запаса впредь ко всем заводам делать же и починивать старые молоты, которые ломатца будут при здешнем и при ближних других заводах. И при том быть особливому якорному мастеру с подмастерьем и с пристойным числом молотобойцами, которым молоты делать и старые починивать добрым мастерством, чтоб часто не могли ломатца. И для того новые молоты делать из доброго, мягкого, жильного железа доброу и крепкою сваркою, и для сварки железо в горнах более проваривать, а не с сыро, стию сваривать, ибо ежели оные молоты делатца будут не из доброго, мягкого и жильного железа и без доброй и крепкой сварки, то от того скоро молоты изломаютца, а хотя оные и против вышеписанного зделаны будут из доброго железа и крепкою сваркою, токмо много случаетца оной ломки от несмотрения и небрежения молотовых мастеров, когда они от пьянства или с похмелья, проводя в пьянстве празнишные дни, и как зачнут вновь работать, а молоты зимой во время морозов застывают, а они, мастера, наперед оные ее согревают и студены в ход пустят, то от морозов более и ломаютца. К тому ж и то может всегда учинитца, что пьяными и похмельными глазами мало видят и мимо полосу железа о порозжую наковальну бьют молотом, и от того молоты вредятца ж. Также и то бывает временем, что и не все в том молотовых мастеров происходит вина, но и от якорных мастеров, которые молоты некрепко сваривают, но токмо с лица молоты заглаживают и забишют скважны, и от того молот стоять долго не может, но скоро изломатца, понеже и стоять ему крепко не надежно, для того что худо сварен. И того ради для лутчего е. и. в. заводского интереса, ежеди впредь изломанные молоты будут объявлены в припасной канторе для починки от здешних и из других ближних заводов, то тогда оные ломанные молоты прежде освидетельствовать приписной канторы управителю со старшим молотовым и якорным мастерами, кроме того мастера, которой у дела и починки молотов определен. И ежеди по свидетельству явитца вина несмотрением молотовых мастеров, то оной убыток, которой от починки того молота произойдет, доправить на том мастере, кто переломил. А ежели по свидетельству окажетца вина якорного мастера, кто тот делал или починивал, что зделано недобрым мастерством и некрепкой сварки, то тот за починку убыток доправить на якорном мастере и при нем будущем подмастерье по пропорции их жалованья, дабы от таких худых порядков и несмотрения напрасной убыток не происходил и от напрасной дачи денег за худую работу молотов и за ломку оных от молотовых мастеров казне е. и. в. ущербу не было. А ежели по свидетельству их, управителя и старшего мастера, явитца, что оные молоты за многою уже починкою и сваркою будут от мастеров часто ломатца, то в том ничья вина, но от многих починок железо перегорит и будет крепко. И буде у оных молотов уши, которыми молоты насаживаютца на топорища, не так перегорели и еще крепки, то к ним, отняв перегорелое железо, приделывать новым, а буде и уши от починок перегорели жь, то делать новой молот, а старой негодной переделать в полосы железные или употреблять на планки. А ежели ж впредь в том от припасной канторы смотрения и по сему исполнению и с мастерами слабо поступлено будет, то оные убытки имеют взысканы быть на нем, управителе. А понеже на дальних заводах якорных мастеров для починки попорченных молотов не имеетца, и того ради на тех заводах молоты чинить самим молотовым мастерам по прежнему определению за указную плату. Токмо ежели молот переломитца и надлежит починить, то поступать с такими, кто напрасно молот переломит или худо починит, о доправке на них [утраченных ис казны денег] по силе вышеписанного определения. А на тех заводах свидетельствовать молоты тамошним управителем с одним старшим молотовым мастером и велеть им, управителем, репортовать с протчими репортами, сколько во всякую треть года молотов починено и сколько с мастеров за худую починку денег доправлено. А ежели управитель будет фальшиво репортовать, будто ничья вина, и будет умалчивать, и не будет на виноватых денег взыскивать, и после сыщется, то их, управителей, штрафовать по указу и весь убыток на них доправить.

А сколько вышеписанных припасов и другие какие случатца порознь и всего обще зделаетца в год, того подлинно познать нельзя, ибо оные не всегда делаютца одна вещь, но когда какая понадобится, к тому ж во оной фабрике многие старые вещи починиваютца, и для того, сколько подлинно ж в год потребно припасов, показать невозможно, того ради оные означены по нынешнему годовому расходу:

| Потребно припасов | Число | Вес | | Цена | | |
|--|-------|------|-------|---------------------|-------|------------------|
| | | Пуд. | Фунт. | Каждому | Всего | |
| | | | | Коп. | Руб. | Коп. |
| Железа разных рук | - | 1500 | - | 17 ^{11/16} | 265 | 3 ^{1/8} |
| Угля коробов | 1500 | - | - | 16 | 240 | - |
| Решеток черемховых | 75 | - | - | 1 ½ | 1 | 12 ½ |
| Дехтю ведр | 30 | - | - | 2 ¾ | - | 82 ½ |
| Ведр для носки воды пар | 2 | - | - | - | - | 6 |
| Ушат для держания воды | 1 | - | - | - | - | 2 ½ |
| Глины белой | - | 20 | - | 1 | - | 20 |
| Косяков к делу боевого колеса длиною 3-х аршин | 8 | - | - | 4 | - | 32 |

| | | | | | | |
|---|----|------|----------|---------------------|-----|---------------------|
| толщиною 4, в отрубе 12 вершков | | | | | | |
| На перья и подпушины тесу, длиною 15 аршин, толщиною 1 ½ и один вершек, шириною в отрубе 10 и одиннадцать вершков | 8 | - | - | 1 | - | 8 |
| Железа на починку инструментов | - | 20 | - | 17 ^{11/16} | 3 | 53 ^{3/48} |
| Укладу на то жь | - | 25 | - | 41 ^{17/32} | 10 | 38 ^{9/32} |
| Песку | - | 1000 | сотня по | 20 | 2 | - |
| Конату пенькового | - | 8 | - | 72 | 5 | 76 |
| Молотовищ березовых | 10 | - | - | 7 | - | 70 |
| На починку фабрики | - | - | - | - | 2 | - |
| На издержку мехов | - | - | - | - | 3 | - |
| Итого | - | - | - | - | 537 | 32 ^{21/32} |

К делу якорей, молотов, хомутов и протчего должен каждой мастер иметь всегда инструментов, а имянно:

| | Число |
|--|-------|
| Молотов с укладной наваркой двоерушных | 8 |
| Зубил с укладной наваркой | 20 |
| Клещей разных рук | 4 |
| Держав или жердей железных | 2 |


А о клеймении и об отдаче оных мастером, и б содержании, и о хранении чинить, как в должности припасной канторы управителя показано.

**ДЕЛО УКЛАДА ИЗ ЖЕЛЕЗА
И КАК ПРИ ОНОМ ГОРНЫ И ПРОТЧЕЕ НАДЛЕЖИТ ИМЕТЬ
ПРИ ОНОМ ДОЛЖНОСТЬ МАСТЕРСКАЯ**

О горнах

О осмотре под оные и о размещении мест, и о набивке свай, и о учинении бута чинить, как в должности молотовых мастеров в... пункте показано. И как бут зделаетца, тогда на оном по всему, кроме задней стены, в длину в 6, в ширину в 3, в вышину 1 аршин класть камнем диким, а заднею стену с фундамента кирпичную глухую, оставляя над оной близ края прямо того места, где делатца будет уклад, окно для поставки в него фурмы и дутья мехам. Тем окном от земли быть не ниже полуаршина, а шириною и длиною по ¾ аршина. И как уже с передней стены и з боков складено будет вышиною от земли в аршин и сровняно песком и наслано досками чюгунными, тогда оставлять полого места, где стоять мастеру при работе и уголь сыпать, вышиною в полтора аршина. Потом на тот камень и доски чюгунные поставить на три угла горна три столба чюгунных, и, положи на них брусье чюгунное, повесть спереди и з боков обще з заднею стены кирпичные и свесть трубою. А где горнам быть для дела укладу, в тех местах досками чюгунными не застилать в ширину и в длину на три четверти аршина или немного поболее и камнем доверху не выкладывать, но оставлять просто ямоу в глубину на поларшина. А каков оной горн с трубою по зделании бывает, тому значит, чертеж на странице... Во оную яму, что оставлена будет для дела в ней горну, прямо окон фурменных, оставленных на задней стене, ставить с обеих сторон по бруску чюгунному, которым быть длиною в ½ шириною в ¼ аршина, толщиною в 2 вершка. А ставить их в гарны, заставляя фурменное окно, длинником вверх, которыми б окна сысподе кверху заставлено было на три вершка, а дентальная длина тех брусков была б в горну, промежь бруски вставляивать клин чюгунной, которой бы был длиною в 6, шириною в 4 вершка, толщиною с одного конца, которой ставитца в горну под фурму равно с кирпичем, откуда пошло окно и [ложитца] будет на оном фурма, в вершек, а другой, которым вколачиваетца в горну в песок подле самую заднею стену, острой, как обычайно у клина; тот клин ставить между бруски шириною, а не толщиною, и когда железо будет плавитца на чюгун, то з брусками равно, а когда из железного чюгуна крицы делаютца, то выпускать в горн далее брусков на один дюйм. Потом в той яме набивать песком, которым бруски и клинье засыпаютца, до половины, в средину тех брусков, в окно, на кирпичи и на клин ставитца фурма железная, у которой бы глаз, куда дух меховой в горн проходит, был круглой, и как железо на чюгун плавитца, тогда в ширину и в длину два дюйма и ссечен равно, а ставить ее кверху немного косо, дабы от того скоряе железо перегорало на чюгун, и выдавать ее в горн с клина нижним краем на 1 ½ дюйм. А когда ис чюгуна крицы делаютца, то в глазу и в подвигании в горн против того ж, токмо тогда у оной верхней край надлежит иметь нижнего доле (ссекая с верхняго к нижнему накосо) на два дюйма, а в горн тогда ставить горизонтально, чтоб дух меховой проходил в средину горна и жар был равной и умеренной, а когда куски провариваютца, то фурме быть против того ж, как железо на чюгун плавитца, токмо в глазу немногим поуже. А от дна горна, чтоб оные фурмы ставлены были, когда горн набиван бывает песком и землею, тогда в три, а когда набит одним песком, кроме земли, тогда в четыре дюйма, да сверх того надлежит иметь над фурмою и класть на бруски длинником, а не шириною, доску чюгунную длиною в аршин, шириною в ¾ аршина, толщиною в вершек, которою заставляиваетца окно. И она к задней стене прикрепляетца крючьем железным и потом тое фурму подле брусков, клина и доски обмазывать глиною накрепко, чтоб не

мог дух выходить. А каковы вышеписанные бруски и прочее, ис чего горн составляется, иметь надобно, о том учиненные абрисы на... странице значит под литерами: бруском А, клину В, фурмам С, доске Е.

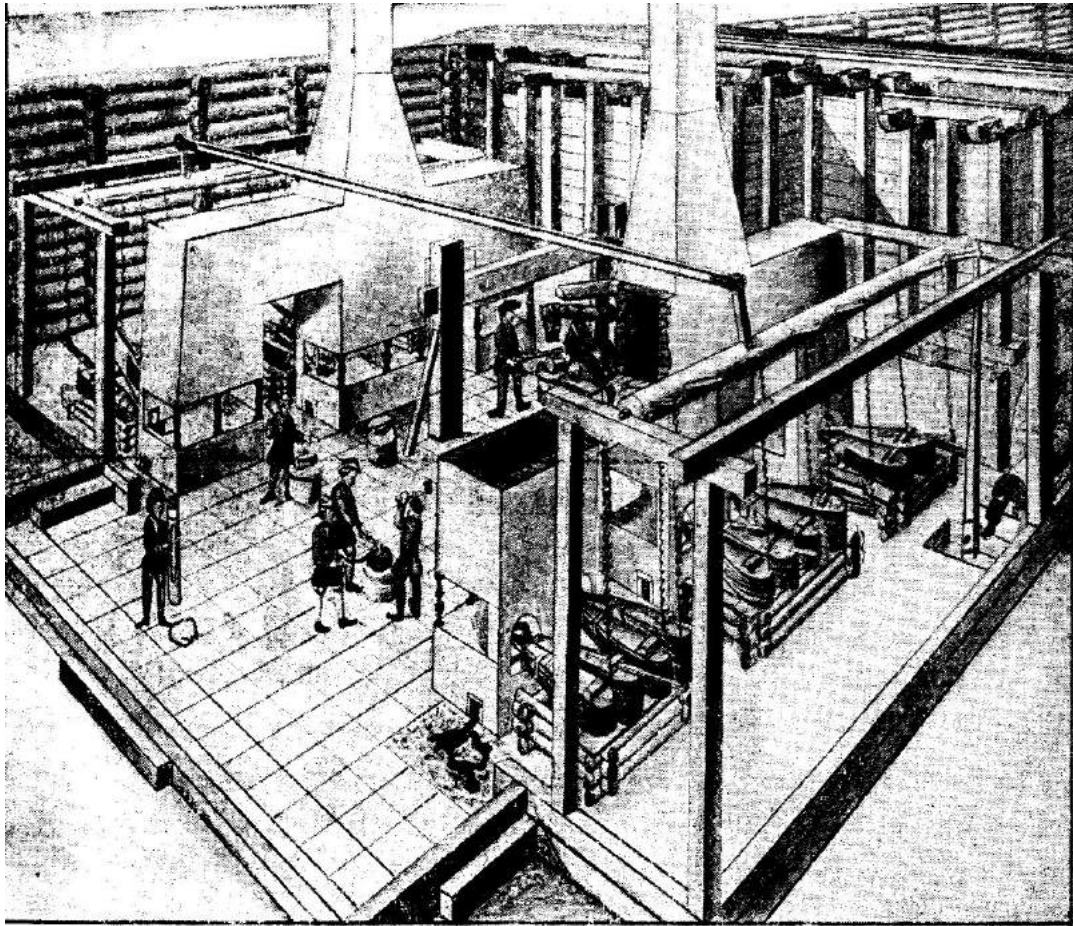

Укладная фабрика

Оной горн, когда крицы на уклад не делаютца, а сплавляется токмо железо на чугуна, надлежит набивать одним песком, а когда крицы делаютца, тогда сверх песку сырою землею, чтоб не могло проходить сквозь той земли железо.

Тот горн делать круглой, ямою, мерою с краю на край в длину и в ширину по $\frac{3}{4}$, а в глубину со дна до верхних краев $\frac{1}{2}$ аршина. А когда во оной насыпается во время делания криц уголь, тогда надлежит набивать кругом всего горна сырым мусором, чтоб уголь не развалился и от того жару в горну могло быть более.

У оного горна з боку иметь скважню, окладену кирпичем, шириною в три, вышиною в 4 дюйма, которой надлежит проход свой иметь с самого дна горна для выпуску тою скважнею сплавляемого из железа чугуна также и соку, когда при деле криц бывает много. А в укладе делать по сему: когда железо ис казны в обесчках и обломках принято будет на неделю, как по пробам оказалось 14 пуд на мастера, то прежде оно все переплавить на чугуна, к чему потребно времени токмо полдни, а из горну выпускать на землю пред горн, сколько накопитца в горну, например, из оных ис четырнатцати пуд выпуска три или четыре. К той переплавке треска не прикладывается. Потом тот чугуна, разделя на десять частей, делать из него на уклад крицы и на каждую, когда разопретца чугуна в горну, прикладывать трески по малому числу, а имянно фунта по два и по три и смотреть, как скоро крица будет садитца, и ежели не скоро, то и еще прикладывать трески по тому ж, хотя раз и до шести, смотря на то, как крица сядет. А ежели сядет с прикладывания трески и от дву или трех раз, то более и не прикладывать, но, вынимая, разсекать в куски. А треска прикладывается для того, чтоб крицы жгоряе сажались и сок был жиже, и от того угля и времени проходило менее, токмо при том прикладывании мастерам накрепко надлежит предостерегать, чтоб она в горн сыпана была не в одно место, но в разные и не помногу, ибо когда оной попадет в одно место много, то не продуется и сядет ота крицу укладную жуком, и от того уклад родитца з жилою. Того ради при вынимании криц смотреть накрепко, что нет ли на ней тех жучков, и буде есть, то немного простудя водою, то все очистить и потом разсекать в куски.

И когда оные крицы все переделаютца на уклад и разсекутца в куски, тогда оные куски проваривать в горну, и когда об них усмотритца, что уже проварились, то, дабы не пленились и не расседались и от нечистоты, что пристаёт от трески, очищались, обмакивать в чугуна железной, которой для того от переделу в крицы оставлять, и тогда иметь в горну разтопленной, а бес того, чтоб оные куски делать [не обмакивая] в чугуна железной, здельвать неможно, для того что оной весь разпленилца, и жучки, которые пристанут от трески, не очистятца, и будет уклад весьма жильной и плохой. И потом оные куски тянуть под молотом, которой на то иметь зделанной из железа при боевом валу при таком же, как и о

молотовых описано, весом от десяти до двенадцати пуд, под ним наковальню чугунную весом около двадцати пяти пуд. И вытянув те куски, паки нагревать в калену и, согрев, закаливать в воде.

У задней стены фабрики или у которой лутче по способности строения фабрики усмотритца, иметь близ краев за стеною по кожуху деревянному и в них по валу с колесами водяными. Те валы сквозь фабричную стену в фабрику пропускать на аршин или немного поболее и в тех концах, что в фабрику пропустятца, шипам быть железным коленчатым, и на оные накладывать железные стрелы, что называютца шатуны, длиною таковы, чтоб достали до верхняго вала, которой утверждается вверху фабрики, и чрез оную стрелу действуют дутьем мехов у всех горнов, сколько оных на одной стороне построитца, одним валом, а на другой стороне также у всех горнов другим одним же валом.

О мехах

О приеме и о свидетельстве мехов чинить, как в должности молотовых мастеров в... пункте показано. Токмо при оных горнах надлежит иметь меха кожаные, которым надлежит поставленным быть к горну на обруб, учиненной вышиною по окну, что оставлено для вкладки фурмы железной, а действие своем дутьем надлежит им иметь чрез верховой вал, которой действуетца чрез другой вал на то учиненной с водяным колесом. А ко оному верховому валу от каждого меха по разстоянию высоты иметь для действия к дутью по цепи железной, а на меха на верху для сильного дутья накладывать чугунные бруски или штуки весом по усмотрению в дутье силы. И оные меха при работе надлежит взмазывать салом свиным с маслом конопляным в год раза по три, или как лутчее усмотритца, чтоб они были прочнее и при работе могли быть долговременнее.

Молоты к делу того уклада принимать из якорной со свидетельством, чтоб зделаны были плотные и лица ровные, весом от десяти до двенадцати пуд, также и пятники оттуда ж, а иакавальны ис-под домны добрые ж з глаткими лицами и литые ис твердого чугуна. А приняв молоты и пятники, насаживать на молотовища, а наковальны всаживать в стулье по надлежащему, чтоб на молотовище как молот, так пятник и наковальна в стуле утвержены были крепко. А чтоб в работе остановки не было, когда насаженные изломаютца, надлежит иметь молот, пятник и наковальну запасные, а изломанные починивать в якорной.

О приеме железа и угля и о деле из них укладу

Железо принимать мастерам на дело уклада весом, обсежки от дела молотов и пятников, якорей и протчего и обрески от досок и жести, которая в продажу и на другие заводские росходы негодны, и с пробы ломаное железо такие штуки, которые меньше полуаршина, а годного железа в обломках, кои бывают более полуаршина и можно употреблять для перереоки в машине на дело гвоздья и в продажу, отнюдь ис казны не давать и мастерам не требовать. Однако, хотя б и в обсечках или обресках и обломках железо было, токмо б такое, кое мяхче, ибо из мяхкого железа уклад бывает лутчее, а ис твердого и кропкого плошае, и работы и времени при деле ис твердого железа укладу может быть более. К тому ж принимать и треску, что збирается с кузнешных, якорных и протчих стулов, для того что со оною крицы на уклад садятца скоряе, и от того угля происходит менее и работа бывает поспешнее. Також и уголь принимать мерою указными коробами. А по сколько принимать надлежит железа, трески, угля и протчего к тому принадлежащего в неделю и в год по исчислению ис проб на каждого мастера, и ис того зделать укладу, и угару от дела счислять, и плату производить задельную, о том показано имянно в приложенном при сей должности росписании, по которому должно исполнено быть непременно. А чего мастера исполнять не будут, за то их штрафовать по указом неотменно, и за излишней угар, буде являтца будет в железе и уголье, вычитать из мастерского жалованья по сему: ежели угар небольшой и можно видеть, что незапной, за такой по настоящей цене, по чему железо и уголь в казну становятца, буде же явитца угару необычайно много, за то с них, мастеров, что сожгут излишно против надлежащего, брать по продажной цене, ибо они под видом угара могут железо красть и продавать на сторону, и когда с них, мастеров, и за великой угар вычитать по настоящей цене, то им не токмо убыток, но когда будут красть и продавать, то еще бездельная и корысть будет, а казне напрасная трата. И для того с них за великой угар и определено взыскивать по продажной цене, дабы, ведая оное, поступали осторожнее и напрасно излишно железа и угля не тратили.

Уклад чтоб мастера делали как поныне данной им модели, так и впредь, буде по каким поведено будет делать, сходной я доброй, чтоб при пробе скоро ломался, и жил в нем, как у железа бывает, не видно было. А такого, которой будет являтца и по обрасцу сходен и ломатца будет, а жилы и белые искры с крупными гнездами окажутся или нескоро изломатца, что более чинится от мастерского несмотрения и ленивства, хотя б и принимать не надлежало, однако, не все оное чинится от мастерского недосмотрения, но и от плохова железа. К тому ж оной на заводские дела и в продажу производитца, того для, когда такой уклад в деле будет являтца, то принимать в казну с таким осмотрением, чтоб оного от деланной суммы уклада не более было, как десятая часть, и оной записывать в приход средним, а не плохим, как до сего было, за которой плату производить мастерам половинную против годнаго, чтоб в деле оного поступали осторожнее, а ученикам полную, ибо их в том вины не признаютца, но мастерская. А ежели оного уклада более того числа явитца, тот в казну не принимать, но велеть мастерам переделывать в годной. А что излишно при той переделке угару в железе и угле будет, за то на них, мастерах, взыскивать против вышеписанного по продажной цене.

О пробе и об отдаче в казну укладу

По зделании уклад отдавать в казну каждедельно, которой до принятия пробовать браковщику при управителе битьем о наковальню или о иное что, и буде с пробы скоро будет ломатца и в нем железных жилок и белых искр крупных гнездами не будет, а иметь будет в середине крупную искру лазоревую, а по краям сыпь мелкую и цвет белой, то оной

самой доброй, и такой принимать и писать годным, а которой будет при пробе не скоро ломатца и по переломке окажутца жилки и белые искры крупные гнездами, о том чинить против вышеписанного. В протчем же они, укладные, имеют поступать, как в должностях вышеприложенных показано, а имянно: о понуждении учеников к змаске шипов, о вычиске испод валов и ручек соку и протчего, о очищении пред фабрикою, о имении в фабрике чистоты, и о маске внутри оной и снаружи глиною, о фундаментальном и нижнем брусах, как их содержать, чтоб вскоре не могли погнивать, о имении бочек и ручек на валах чюгунных, с выглаживании наковален, о имении в летнее время на фабрике кадей с водою и при них шаек, метел и насосных труб, о подворачивании во время остановок валов, и о стороже, которому быть в дву фабриках, а имянно в укладной и стальной одному, чинить непременно, как в должности молотовых мастеров в... пунктах а о требовании подлежащих к делу уклада припасов от припасной канторы и по приеме о хранении и о починках деревянных и железных, как в должности жестяных мастеров в... пункте показано.

**Когда укладная фабрика вновь будет строитца, длиною 10, поперег 7 сажен,
и в ней один молот и десять горнов,
то к строению ея потребно припасов и работников**

| | Число | Вес | | Длина Арш. | Ширина и толщина Верш. | Цена | | | |
|---|--------------------|------|-------|---------------|------------------------------|----------------|--------|------|----|
| | | Пуд. | Фунт. | | | Кждому Коп. | За все | | |
| | | | | Руб. | Коп. | | | | |
| Припасов лесных: | | | | | | | | | |
| Столбов стоячих | 48 | - | - | 6 ½ | 9 | 3 | 1 | 44 | |
| Сверх оных брусом связных и внизу окладных | 22 | - | - | 15 | 9 | 10 | 1 | 70 | |
| | 17 | - | - | 21 | | | | | |
| Под кровлю связных бревен | 8 | - | - | 15 | 6 | 4 ¾ | - | 38 | |
| | 8 | - | - | 12 | | | | | |
| На кровельные быки бревен | 34 | - | - | 15 | 7 | 6 | 2 | 4 | |
| На кровельные решетины бревен | 15 | - | - | 15 | 5 | 6 | - | 90 | |
| Тесу на крышу фабрики, тесниц | 336 | - | - | 15 | ш.7 т.1 | 2 | 6 | 72 | |
| На прибивку кровли гвоздя трех вершкового | 3000 | 3 | 30 | - | - | 160 | 6 | - | |
| На стойки под кровлю бревен | 3 | - | - | 15 | 6 | 6 | - | 18 | |
| Сверх стоек брусом | 4 | - | - | 9 | 10 | 10 ½ | - | 21 | |
| Сверх их кривое дерево | 1 | - | - | 9 | 10 | 10 | - | 10 | |
| На молотовые тиски брусом стоячих | 2 | - | - | 7 | 8 | 5 | - | 10 | |
| На бабу бревен | 4 | - | - | 4 | 8 | 7 ½ | - | 30 | |
| Под тиски брусом | 6 | - | - | 4 | 10 | 5 ¾ | - | 34 ½ | |
| Под меха в струбы бревен | 12 | - | - | 15 | 6 | 6 | - | 72 | |
| Валов | меховых верхних | 2 | - | - | 21 | 9 | 10 | - | 20 |
| | меховых же водяных | 2 | - | - | 4 | 12 | 12 | - | 24 |
| | боевой водяной | 1 | - | - | 9 | 16 | 38 | - | 38 |
| Под верхния валы столбов | 4 | - | - | 7 | 8 | 2 ½ | - | 10 | |
| Сверх столбов брусом | 2 | - | - | 4 | 8 | 2 | - | 4 | |
| Сваи под стул, стены, подушки и горны | 160 | - | - | 6 | 6 | 1 | 1 | 60 | |
| Подушек под валы | 6 | - | - | 2 | 9 | 4 | - | 24 | |
| Плаха на кожухи | 115 | - | - | 9 | 6 | 3 | 3 | 45 | |
| На переклады и столбы в кожухи бревен | 10 | - | - | 9 | 6 | 3 ½ | - | 35 | |
| Стул под боевой молот | 1 | - | - | 4 | 16 | 13 ½ | - | 13 ½ | |
| На забор стен фабричных тесниц | 120 | - | - | 10 | ш.7 т.2 | 3 1/3 | 4 | - | |
| Бревен березовых | на молотовище | 1 | - | - | 7 | 7 | - | 7 | |
| | на ладонь | 1 | - | - | 9 | 7 ½ | - | 7 ½ | |
| Косяков на колеса и на кафтаны | 78 | - | - | 3 | ш.14 т.4 | 4 | 3 | 12 | |
| Тесу на перья и подпушины | 39 | - | - | 15 | ш.6 т.1 | 1 | - | 39 | |
| Чюгунных припасов: в нижние валы шипов 4, подшипников 6, в верхние шипов 4, подшипников тож, к горнам столбов 14, на них связей 16, досок на | 118 | 670 | - | - | - | 3 5/8 | 24 | 28 ¾ | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----|----|-----------|---|---------|----|--------|
| постилку 16, брусков 20, досок на фурмы 10, клинов в горны жь 10, колод для мочки клещей 10, пицалей в тиски 2, да крюков 2, итого | | | | | | | | |
| Железных припасов: | | | | | | | | |
| Шипов с крюками в меховые валы | 2 | 15 | - | - | - | 24 ¼ | 3 | 63 ¾ |
| Наковален железных кузничных | 10 | 30 | - | - | - | 60 | 18 | - |
| Гвоздя четвертного к делу колес | 900 | 1 | 14 | - | - | 56 | - | 75 5/8 |
| Фурм в горны | 10 | 5 | - | - | - | 22 ¼ | 1 | 11 ¼ |
| Молот боевой | 1 | 10 | - | - | - | 46 | 4 | 60 |
| К нему пятник | 1 | 6 | - | - | - | 47 5/8 | 2 | 85 ¾ |
| Стрел к меховым валам | 2 | 10 | - | - | - | 24 ¼ | 2 | 42 |
| Цепей к мехам | 20 | 40 | - | - | - | 60 | 24 | - |
| Клинья для крепления шипов: | | | | | | | | |
| больших | 24 | 18 | - | - | - | 21 | 5 | 88 |
| малых | 20 | 10 | - | - | - | | | |
| Железа на оковку валов, стоек и стулов 90 пуд, на инструменты, потребные к делу уклада, 40, на связи 150, на крюки дверные и к оконным затворам 5, итого | - | 285 | - | - | - | 17 5/32 | 48 | 89 |
| Кирпича красного обожженного на клажу десяти горнов | 25000 | - | - | за тысячу | | 132 | 33 | - |
| Извести кипелки к тому жь | - | 500 | - | за пуд | | 1 1/20 | 5 | 25 |
| Окончин слюдяных в окна | 6 | - | - | - | - | 306 | 18 | 36 |
| Мехов кожаных галанских, двоедушных | 10 | - | - | - | - | 835 | 83 | 50 |
| Работников к строению фабрики: | | | | | | | | |
| Плотников на три месяца летних | 10 | - | - | - | - | - | 37 | 50 |
| Работников пеших х копке рвов и к строению фабрики в подмог плотником на три ж месяца | 15 | - | - | - | - | - | 56 | 25 |
| К битью свай на три дни | 33 | - | - | - | - | - | 4 | 95 |
| К оковке валов, колес, бабы и стоек кузнецов 6, работников 8, на 4 дни | 14 | - | - | - | - | - | 2 | 80 |
| К сватриванию концов и заварке обручей угля, коробов | 4 | - | - | - | - | 16 | - | 64 |
| К обжегу полос и обручей головень, коробов | 10 | - | - | - | - | 3 | - | 30 |
| Х клаже горнов на 25 дней каменщиков 16, работников толико ж | 32 | - | - | - | - | - | 40 | - |
| Х ковке инструментов, которые к начатию работы потребны, кузнецов 2, работников толико ж на 25 дней | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Угля к той ковке коробов | 11 | - | - | - | - | 16 | 1 | 76 |

| | Надлежит быть | | | | В то число | К тому в добавку надобно |
|---|---------------|---------------------|------|------|------------|--------------------------|
| | Число | Окладного жалованья | | Всех | | |
| | | Одному | Всем | | | |
| | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | лицо | |
| О комплекте при укладном деле, которое прежде производилось на 10-ти горнах, а ныне за малым онога расходом делается уклад токмо на 5-ти горнах, и что к тому в год потребно и онога зделаетца. | | | | | | |
| Комплету: | | | | | | |
| Мастеров | 5 | 30 | - | 150 | - | - |
| Учеников | 5 | 12 | - | 60 | - | - |
| Сторожей, которым быть в дву фабриках, в | 1 | 6 | - | 6 | - | - |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| укладной и стальной, с переменою помесечно два, оным оклад по шести рублев, итого двенатцать рублев, и на укладную фабрику придет половина | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | Число | Вес | | Цена | | |
|---|-------|------|-------------|---------------------|-------|---------------------|
| | | Пуд. | Фунт. | Каждому | Всему | |
| | | | | Коп. | Руб. | Коп. |
| Припасов: | | | | | | |
| Железа расковочного в обсечках и обресках от досок и в негодных инструментах в неделю, то есть в шесть дней работных, на одного мастера по 14, а всем 5 человеком по 70, а в год на работные, кроме воскресных и праздничных и сенокосных на 250 дней | - | 2916 | - | 15 ^{11/16} | 457 | 44 ^{3/4} |
| Трески от железа в неделю на одного мастера по 2 ^{2/5} , а на всех 5 человек по 12, а в год всем | - | 500 | - | - | - | - |
| За сию треску цены на уклад не положено, для того что она збираетца при ковке железа и кузнишних вещей со стулья не обособливыми работниками, но теми ж, кто при тех работах определены, и платы им за то никакой не даетца, до и при деле уклада в весу прибыли никакой от оной нет, кроме того, что крицы и крепче садятца. | | | | | | |
| Угля коробов привозных в неделю мастеру одному 5 ^{3/4} , а пяти человеком 28 ^{3/4} коробов, а в год всем | 1198 | - | - | 16 | 191 | 68 |
| Решеток для носки угля | 50 | - | - | 1 ^{1/2} | - | 75 |
| Молотовищ березовых | 12 | - | - | 7 | - | 84 |
| Ладонь березовая одна | - | - | - | - | - | 7 ^{1/2} |
| Дехтю на маску шипов и пальцев ведр | 40 | - | - | 2 ^{3/4} | 1 | 10 |
| Свечь для ходьбы в кожухи и по ночам в карауле | 350 | - | за сто | 36 | 1 | 26 |
| Песку для набивки в горны | - | 1900 | за сто пуд. | 20 | 3 | 80 |
| Железа на угар а снастях и фурмах | - | 75 | - | 17 ^{11/16} | 13 | 26 ^{9/16} |
| На починку фабрики и молотов и на издержку мехов | - | - | - | - | 3 | 25 |
| Лесу на валы и на протчее на | - | - | - | - | 2 | - |
| Итого припасов по цене сторожу окладного | - | - | - | - | 681 | 46 ^{13/16} |
| Из вышеописанного железа и припасов имеет быть зделано в неделю укладу доброго и средняго одним мастером 9 пуд, плохова 30 фунтов, а пятью человеки местерами с подмастерья доброго и средняго в неделю 45, а в год | - | 1875 | - | - | - | - |
| Средняго в неделю ж 3 пуда 30 фунтов, а в год | - | 156 | 20 | - | - | - |
| Затем имеет быть угару [у] железа 884 ^{1/2} пуда, ис которой суммы придет от каждого пуда железа по 12 ^{1/8} фунта, а трески изойдет на пуд отданного железа по 6 ^{3/4} фунта, угля по 12 ^{1/4} решеток на каждой пуд железа. | | | | | | |
| За дело того уклада плату надлежит производить, как ис проб по разчислению окладов пришло. | | | | | | |
| Мастерам каждому за доброй и средней по 7 ^{7/16} копейки, за плохой по 3 ^{1/4} копейки, учеником за доброй, средней и плохой каждому по 3 ^{1/8} копейки с пуда. | | | | | | |
| А обще мастерам и учеником придет с пуда з доброго и средняго по 10 ^{2/16} копеек, а со всего с 1875 пуд | - | - | - | - | 225 | - |
| С плохова по 6 ^{3/8} копейки, а со всего 156 ^{1/2} пуда | - | - | - | - | 12 | 22 |
| Всего при деле того уклада в год за припасы и жалованья | - | - | - | - | 918 | 98 ^{13/16} |

По разчислению той суммы обойдетца ценою пуд уклада доброго и средняго по 45^{17/32} копейки, плохова по 41^{17/32} копеек.

А продаетца при заводах пуд доброго и средняго по 90, плохова по 70 копеек.

А когда впредь будет делатца уклад на всех десяти горнах, то надобно к тому делу мастеров и учеников и протчего, что выше сего означено, вдвое, и укладу зделается также вдвое.

При том укладном деле надлежащие инструменты должен мастер иметь всегда, а имянно:

| | | Число |
|-------------------------------|-----------------------------|-------|
| Клещей | сварных, огибных, трубчатых | 2 |
| | плотных больших | 1 |
| Лом средней | | 1 |
| Лопатка загребная угля в горн | | 1 |
| Выгребная | | 1 |
| Ковшъ железной | | 1 |
| Молотов с укладной наваркой | двоерушной | 1 |
| | однорушной | 1 |

А о клеймении и об отдаче оных мастеру, и о содержании, и бережении чинить, как в должности припасной канторы управителя в... пункте показано.

ДЕЛО СТАЛИ ИЗ УКЛАДУ И КАК ПРИ ОНОМ ГОРНЫ И ФУРМЫ И ПРОТЧЕЕ НАДЛЕЖИТ ИМЕТЬ ПРИ ТОМ ДОЛЖНОСТЬ МАСТЕРСКАЯ

Горны иметь для дела стали снизу в длину $3 \frac{1}{4}$, поперег $2 \frac{1}{2}$ аршин, которые с фундаменту во все основание з дву сторон класть в вышину з земли до того места, где горн из досок чюгунных делаецца, камнем диким на один с четвертью аршин. А потом, как тою вышиною складено будет, насыпать для ровняния песком и положить во все, кроме того места, где горн будет, доски чюгунные. А на горн оставлять места в одну сторону в аршин, а в другую, что от фурмы, в три четверти, глубиною в поларшина. А з задней и другой боковой сторон класть стены с самого фундамента кирпичные глухие, токмо надлежит оставлять на задней стене для поставки фурмы и мехов соплами окно от земли в аршин, которому быть в вышину в половину, в ширину в девять шеснатцатин аршина. С передней стены, где мастерам стоять при работе, и з другой боковой, откуда сыплетца уголь, оставлять кверху полого места на аршин с верхком, потом на то каменное основание на три угла поставить столбы, подложка под них доски чюгунные, и на те столбы з дву стен, что поведутца с полого места, положить брусье чюгунное, а у глухих стен у обоих против тех брусьев связи железные, и повести стены кирпичные и свесть трубою. В том месте, что оставлено для дела горна, надлежит горн делать из досок чюгунных, которым быть мерою донной длиною и шириною в три четверти, боковым двум каждой длиною по три четверти, шириною половина, третьей поперешной в длину и в ширину в половину аршина. А спереди, где мастер стоит, боковой доски не кладетца, а закладываетца оной бок кирпичем или камнем. И как из оных горн зделан будет, то чтоб он был в длину в три четверти, поперег в половину, в вышину в половину аршина.

Фурму ставить в окно, что оставлено на задней стене, на кирпичей и на доску чюгунную боковую железную, у которой бы глаз был, куда меховой дух имеет проходить, как и у молотовых фурм делаецца, токмо поперег в два, в вышину в один с половиною дюйм. И для того ту доску боковую, что ставитца к фурме, надлежит ставить, чтоб верхней край оной с нижним краем окна был равен. А в горн оную фурму выпускать с фурменной доски не более дву дюйм, а ставить прямо, чтоб дула в средину горна, а от денной горновой доски вышиною в поларшина. И что сверх фурмы останетца в окне полого места, оное закладывать кирпичем и обмазывать глиною, чтоб дух и искры из горну не могли выходить и жар в горну более держался.

Меха иметь такие ж, как в укладной, и о приеме и свидетельстве их, также молотов и наковален и о содержании при работе чинить, как в должности укладных мастеров в пункте... показано. Токмо при том деле молоты иметь железные наваренныя укладом при особливых дву боевых валах: один от осьми до десяти пуд, другой в три пуда, и при одном наковальны железные с укладною ж наваркою от осьми до десяти жь, а при другом чюгунные — от дватцати до дватцати пяти пуд. А валы боевые с колесами, первой, что при большом молоте, со всем убором, з бочками, ручками чюгунными и с протчим, как и в молотовых, токмо мерою в длину трех сажен, в толщину четырех четвертей; другой, что у маленького молотка, под которым сталь тянетца по обрасцу натонко, длиною четырех сажен, толщиною пять четвертей. При том маленьком молотку ладони деревянной, как есть у большого молота и в молотовых, иметь не надлежит, ибо оной действуетца от вала пальцами не так, как большие в молотовых молоты, чтоб снизу палец подходил, но при том молоте в валу утверждаютца пальцы таким образом, чтоб ударение в конец молотовища, что пропускаетца за пятник, имели сверху, и для того под пятник вместо ладони укреплять наковальну чюгунную. А меховой вал иметь с шипами в том конце, что в кожухе, чюгунными, а которой в фабрике — з железным коленчатым, которым чрез наложенную стрелу или шатун иметь действие верховым валом, учиненным к дутью мехов длиною по величине фабрики, при каждом горну, ежели [ие сряду] горны построены, по одному, а буде сряду построены, то хотя при трех или пяти горнах может один вал действовать дутьем мехов. Оному меховому валу быть длиною трех сажен, толщиною десяти вершков, на нем колесу деревянному вышиною в одну сажень и пять четвертей, шириною в два аршина. Те боевые и меховыя валы и колеса оказывать железными обручами так же, как и молоты.

О приеме укладу и о деле из него стали

Уклад принимать мастеру на дело стали доброй, весом, а плохова не принимать и в дело не употреблять, чтоб в деле сталь была б добра и мастера б, будто им плохой уклад даван и затем сделать было доброй стали не можно, отговорки не имели. Також и уголь принимать мерою и указными коробами. А по скольку мастеру принимать надлежит укладу, угля и протчего к тому принадлежащего в неделю, и буде ни за чем в работе остановок не будет, то и в год по исчислению не проб, и ис того сделать стали и угару при деле счислять и плату производить задельную, о том показано имянно в приложенном при сей должности росписании, по которому должно исполнено быть непременно. А чего мастер исполнять не будет, за то его штрафовать по указом неотменно, и за излишней угар, буде явятца будет, о вычете из мастерского жалованья чинить, как в должности укладных мастеров в... пункте показано.

Сталь чтоб мастер делал, как поныне данной модели, так и впредь, буде по каким повелено будет делать, сходною с образцом и добрую, розбивая прежде куски уклада ятонко в плашки, и потом тех плашек складывать вместо по 10 и более и в горну проваривать довольнее, а имянно каждой конец сложенных плашек уклада раза по два или по три, и по каждой проварке, вынимая из горну, посыпать песком, чтоб крепче сваривались, и розбивать под большим молотом, и розбив бруском, паки згибать вместо и, проворя в горну, еще под молотом розбивать так, чтоб споев, где складка была, незнаемо было, и как собьтца вместо и будет уже яко един прут, и слоев, где складка была, конечно знать не будет, то оной проварен хорошо, и тогда тянуть ятонко в прутья ж по образцу под маленьким молотком, и, вытянув, нагрев прутье, немного закаливать в воде. А ежели тот уклад в сложенных плашках не проваритца довольно, то и плашки вместо збивать будет трудно и в складке вместо не сварятца и спои будут видны. И от того родитца сталь плохая, чего над мастером от припасной канторы весьма надлежит смотреть, чтоб при деле оной в проварке поступал неленостно и так бы плохой стали не делал. А когда уже от какой притчины и будет не весьма добрая, то б не более было, как осьмая часть, за которую плату мастеру производить половинную, чтоб в деле оной поступал осторожнее. А ежеле оной средней и плохой стали более того числа явитца, за то мастера наказывать, и что сверх осьмой части излишняго будет, тое в казну принимать без заплаты мастеру за работу.

О пробе и об отдаче в казну стали

По сделании сталь к отдаче в казну объявлять každонедельно и по объявлении оную кузнишному мастеру при управителе припасной канторы с образцом свидетельствовать и пробовать только: взяв прутье, бить о маковальну, и буде оные скоро переломятца и цвет явитца темносерой и яркой, то сталь добрая, а которая с пробы будет не скоро ломатца и по переломке окажетца цвет белой и бледен и жилы явитца, та нехороша. И для лутчего еще познания в доброте оной стали делать из нея пружины и зубилье и пилы, и ежели в том устоит, то оная годна, и тое принимать в казну и писать годною. А которая будет с образцом не сходна и в ней окажетца цвет негодной и явятца жилки, как у железа бывает, и тое в казну принимать же, для того что хотя оная в отпуск и не годна, но на заводе в расход употребляетца и в продажу производитца, токмо оную так, и записывать, что средняя, и з доброю не смешивать, но класть особливо. При сем же для знания изьявляетца, как при деле стали худобы избегают в Германии: когда при складке выбитых натонко из укладу плашек будут явятца небольшие жилки, оные надлежит складывать к такой стороне плашки, на которой жил нет, ибо ежели того мастер предостерегать не будет и станет складывать плашки без разбору, и прилучитца, что сложатца такими сторонами, что на обоих жилы, то и никогда сталь добрая не будет, но жильная. А когда сложены будут плашки по вышеписанному, то б хотя в укладе жилки небольшие и прилучились, оные могут в огне вывестись и изгореть. А в протчем во всем имеет он, стальной мастер, поступать, как в должности укладных мастеров в... пункте показано.

Описание о строении стальной фабрики

| Когда стальная фабрика вновь будет строена длиною и поперег 7, вышиною 5 ^{2/3} сажен, и в ней 3 горна и 2 молота, то строение ея потребно припасов и работников | Число | Вес | | Длина | Толщина и ширина | Цена | | |
|--|-------|-----|------|-------|------------------|------------------|------|-------------------|
| | | Пуд | Фунт | | | Арш. | Верш | Каждому |
| | | | | Коп. | Руб. | | | Коп. |
| Припасов деревянных | | | | | | | | |
| Стоек | 44 | - | - | 7 | 9 | 7 | 3 | 8 |
| Брусов связных и внизу окладных | 30 | - | - | 21 | 9 | 10 | 3 | - |
| Под кровлю бревен связных | 5 | - | - | 15 | 7 | 6 | - | 60 |
| | 5 | - | - | 12 | 7 | | | |
| На кровельные быки бревен | 25 | - | - | 15 | 7 | 6 | 2 | 40 |
| На решетины кровельных бревен | 15 | - | - | 15 | 5 | | | |
| Тесу на крышку тесниц | 175 | - | - | 12 | 1/2 | 2 | 3 | 50 |
| Под кровлю в стойки | 3 | - | - | 9 | 6 | 3 ^{1/2} | - | 10 ^{1/2} |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|-----|----|------------------|---------------------------------------|--------------------|----|-------------------|----|
| бревен | | | | | | | | | |
| Сверх оных стоек брусов | 4 | - | - | 9 | 6 | 1 ^{1/4} | - | 17 | |
| Внутри фабрики стоек под кривое дерево | 4 | - | - | 9 | 10 | 10 ^{1/2} | - | 42 | |
| На них кривых дерев | 2 | - | - | 9 | 10 | 10 | | 20 | |
| Брусов в тиски стоячие | 2 | - | - | 7 | 8 | 2 ^{1/2} | - | 5 | |
| На бабу, что позвди тисков, бревен | 4 | - | - | 4 | 8 | 3 | - | 12 | |
| Под тиски на плот и под меха брусов | 12 | - | - | 4 | 8 | 3 | - | 36 | |
| Столбов стоячих к мехам | 8 | - | - | 8 | 8 | 4 | - | 32 | |
| Сверх обоих верхней вал меховой | 1 | - | - | 21 | 9 | 10 | - | 10 | |
| Под большой вал брусов | 3 | - | - | 9 | 10 | 9 | - | 27 | |
| Сток | 2 | - | - | 6 | 10 | 7 | - | 14 | |
| Под кривое дерево на стойки брус | 1 | - | - | 12 | 8 | 7 | - | 7 | |
| На забор фабричных стен тесу | 70 | - | - | 12 | тол.2 шир.7 | 3 ^{1/3} | 2 | 23 | |
| На кожухи плах | 50 | - | - | 12 | шир.6 тол.2 | 4 | 2 | - | |
| Валов | боевых | 1 | - | - | 12 | 20 | 50 | - | 50 |
| | | 1 | - | - | 9 | 16 | 38 | - | 38 |
| | меховой | 1 | - | - | 9 | 10 | 12 | - | 12 |
| Бревен березовых | | | | | | | | | |
| на молотовища | 2 | - | - | 7 | 6 | 7 | - | 14 | |
| на ладонь | 1 | - | - | 9 | 7 | 7 ^{1/2} | - | 7 ^{1/2} | |
| Свая под всю фабрику | 100 | - | - | 6 | 5 | 1 | 1 | - | |
| Косяков на колеса и кафтаны | 78 | - | - | 3 | тол.4 шир.14 | 4 | 3 | 12 | |
| Тесу на подпушины и перье | 40 | - | - | 15 | тол. 1 и 1 ^{1/2} шир.7 | 1 | - | 40 | |
| Стулов под наковальны молотовых | 2 | - | - | 3 | 16 | 13 ^{1/2} | - | 27 | |
| Подушек к валам | 2 | - | - | 2 ^{1/2} | 16 | 4 | - | 8 | |
| Железа на оковку валов и колес 200, на ковку стулья 20, на связи горновыя 60, на инструменты г делу стали 20, итого | - | 300 | - | - | - | 17 ^{5/30} | 51 | 46 ^{7/8} | |
| Железных припасов | | | | | | | | | |
| Гвоздья х крышке фабрики трехвершкового | 3000 | 3 | 30 | - | - | 160 | 6 | - | |
| Четвертного к делу колес | 900 | 1 | 14 | - | - | 56 | - | 75 ^{5/8} | |
| Шип железной с крюком к меховому валу | 1 | 15 | - | - | - | 24 | 3 | 36 ^{3/4} | |
| Фурм в горны | 3 | 1 | 20 | - | - | 22 ^{1/4} | - | - | |
| Цепей к мехам | 3 | 5 | - | - | - | 60 | 3 | - | |
| Клинья железного для | 24 | 24 | - | - | - | 21 | 5 | 4 | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----|---|---|--------|--------------------|----|-------------------|--|
| крепления шипов в валах | | | | | | | | | |
| К делу инструментов, кои к началу потребны, укладу | | 2 | - | - | - | 56 ^{5/8} | 1 | 13 ^{1/4} | |
| Чюгунных припасов | | | | | | | | | |
| Шипов пять, подшипников шесть, столбов к горнам девять, на них брусков шесть, досок, из которых горны делаются 12, на постилку на горны 21, пицалей в тиски 2, крючков к тискама 2, итого | 63 | - | - | - | - | 3 ^{5/8} | 10 | 87 ^{1/2} | |
| Кирпича красного обожженного на горны | 1200 | - | - | - | за сто | 132 | 15 | 84 | |
| Извести | - | 240 | - | - | за пуд | 1 ^{1/2} 0 | 2 | 52 | |
| Мехов кожаных галанского маниру | 3 | - | - | - | - | 835 | 25 | 5 | |
| Окончин слюдяных в окна | 4 | - | - | - | - | 204 | 8 | 16 | |
| К строению оной работников | | | | | | | | | |
| Плотников на три месяца летних | 5 | - | - | - | - | - | 18 | 75 | |
| Х копке рвов и к строению ж в подмог плотником на 3 ж месяца | 15 | - | - | - | - | - | 36 | 25 | |
| К битью свай работников на 3 дня | 35 | - | - | - | - | - | 2 | 25 | |
| Х клаже горнов и труб на шесть дней: | | | | | | | | | |
| Каменщиков | 12 | - | - | - | - | - | 7 | 20 | |
| Работников | 12 | | | | | | | | |
| К оковке валов и колес, и стоек, и баб на 4 дни | | | | | | | | | |
| Кузнецов | | - | - | - | - | - | 4 | 40 | |
| Работников | | | | | | | | | |
| Х ковке инструментов, которые к начатию работы потребны, на полмесяца: | | | | | | | | | |
| Кузнец | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 25 | |
| Работник | 1 | | | | | | | | |
| Угля коробов: | | | | | | | | | |
| К засвариванию концов и к заварке обручей | 6 | - | - | - | - | 16 | 1 | 44 | |
| Х ковке инструментов | 3 | | | | | | | | |
| Головень к обжегу полос и обручей, коробов | 15 | - | - | - | - | 3 | - | 45 | |

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| О комплекте при стальном деле, которое прежде производилось на трех горнах, а ныне за малым оной расходом делается токмо | Комплекту надлежит быть | | В то число ныне налицо | К тому в добавку надобно |
| | Число | Окладного жалования | | |

| на одном горну, и что к тому в год потребно припасов и стали зделаетца | Одному | | Всем | | Число людей | Число людей |
|--|--------|------|------|------|-------------|-------------|
| | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | | |
| Комплету: | | | | | | |
| Мастер | 1 | 30 | - | 30 | - | - |
| Подмастерье | 1 | 20 | - | 20 | - | - |
| Ученик | 1 | 12 | - | 12 | - | - |
| Сторожей, которым быть в дву фабриках, в стальной и укладной, с переменною прмесьячно два, им оклад в год по шести Рублев человеку, а обоим 12, и на стальную фабрику придет | 1-му | 6 | - | 6 | - | - |

| | Число | Вес | | Цена | | |
|--|-------------------|-----------|-------------------|---------------------|------|--------------------|
| | | Пуд. | Фунт | Каждому | Всем | |
| | | | | Коп. | Руб. | Коп. |
| Припасов: | | | | | | |
| Укладу доброго в неделю, то есть в 6 дней работных, 15 пуд, а в год на работные, кроме воскресных и празднишных и сенокосных, на 250 дней | - | 625 | - | 45 ^{17/32} | 284 | 57 ^{1/32} |
| Угля в неделю по 3 ^{25/30} короба, а в год | 160 | - | - | 16 | 25 | 60 |
| Решеток для носки угля | 10 | - | - | 1 ^{1/2} | - | 15 |
| Молотовищ березовых | 20 | - | - | 7 | 1 | 40 |
| Ладонь березовая | 1 | - | - | - | - | 7 ^{1/2} |
| Дехтю на маску шипов и пальцев ведр | 20 | - | - | 2 ^{3/4} | - | 55 |
| Свечь салных для ходьбы в кожухи | 175 | За тысячу | | 360 | - | 63 |
| На змаску мехов: | | | | | | |
| Сала топленого | - | - | 5 | 60 | - | 7 ^{1/2} |
| Масла конопляного | - | - | 2 ^{1/2} | 116 | - | 7 ^{1/4} |
| Железа на угар в снастях и фурмах | - | 2 | - | - | - | - |
| На починку фабрики молотов и пятников | - | - | - | - | 2 | - |
| На издержку мехов | - | - | - | - | - | 25 |
| Лесу на починку валов и на протчее | - | - | - | - | - | 66 |
| Из вышеписанного уклада и припасами имеет быть зделано в неделю стали доброй 9 ^{1/2} пуд, а в год | - | 395 | 33 ^{1/3} | - | - | - |
| Средняго в неделю 1 ^{1/2} пуд, а в год | - | 52 | 3 ^{1/3} | | | |
| Затем имеет быть угару у укладу 177 пуд 3 ^{1/3} фунта, ис которой суммы придет от кждого пуда уклада по 11 ^{1/3} фунтов, а угля на каждой пуд уклада по 7 ^{2/3} решеток | | | | | | |
| За дело той стали плату надлежит производить, как ис проб по разчислению окладов пришло: | | | | | | |
| Мастеру з доброй поб ^{7/8} Средней по 3 ^{7/16} | Копеек с пуда. | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|-----|------------|---|-----|------------|
| Подмастерью за доброй и средней равно по $4^{1/3}$ копейки с пуда | | | | | | |
| Ученику также по $2^{13/16}$ копейки | | | | | | |
| А вообще всем с пуда придет з доброго по 14 копеек с пуда, а со всего с | - | 395 | $33^{1/3}$ | - | 59 | $37^{3/8}$ |
| Со средней по $10^{1/2}$ с пуда, а со всего с | - | 52 | $3^{1/3}$ | - | 6 | 25 |
| Всего при деле той стали в год за припасы и жалованья | - | - | - | - | 388 | $27/32$ |
| По разчислению той суммы обойдетца ценою пуд стали доброй по $87^{3/8}$ копейки, средней по $84^{3/8}$ копейки | | | | | | |
| [А при заводах продаетца пуд, как доброй, так и средней по 1 рублю по 60 копеек]. | | | | | | |

При оном стальном деле надлежащие инструменты должен мастер иметь всегда, а имянно:

| | | |
|-------------------------------------|------------|---|
| Клещей | сварных | 2 |
| | тягольных | 4 |
| | малых | 3 |
| Молотов | однорушной | 1 |
| | двоерушных | 2 |
| Лопатка | | 1 |
| Ковшь | | 1 |
| Зубило с укладной наваркой | | 1 |
| Колбик железной с укладной наваркой | | 1 |
| Сечка с укладной наваркой | | 1 |

А о клеймении и об отдаче оных мастеру, и о содержании, и бережении чинить, как в должности припасной канторы управителя в... пункте показано.

ДЕЛО ПРОВОЛОКИ ИЗ ЖЕЛЕЗА

ПРОВОЛОШНАЯ ФАБРИКА, КАКОВА ПО ПОСТРОЙКЕ БЫВАЕТ И СОСТОИТ В ДЕЙСТВИИ, О ТОМ ПОКАЗАНО ЯСНО НА ПРИЛОЖЕННОМ ВЫШЕ СЕГО ЧЕРТЕЖЕ НА СТРАНИЦЕ... А КОГДА ИМЕЕТ ВНОВЬ СТРОИТЦА, ТО КОЛИКО К СТРОЕНИЮ ЕЯ И КАКИХ ПРИПАСОВ ПОТРЕБНО, ПОКАЗАНО В НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЙ ОПИСИ

В той фабрике к делу проволоки на нижнем и верхнем полах надлежит быть по горну кладеных ис кирпича на подобие кузнешных горнов, токмо оных немного попространнее, в которых согреваетца железо для тяги под молотом на проволоку и отжигаетца проволока и во оных же инструменты проеолошные починиваютца. У тех горнов мехам надлежит быть кожаным двоедушным, что делаютца галанским маниром, которья действуютца дутьем верховыми валами от того ж вала, которым молоток и клещи тягольные проволошные действуютца. Во оной же фабрике надлежит быть дву валам с водяными колесами, утвержденным яа крепком основании так, как и молотовым, токмо у молотка с крепкими железными пальцы, а у голеней з деревянными и с водяными колесами. И те валы и колеса для крепости имеют окованы быть довольными обручми железными, которым быть мерою: тому, от которого действуетца чрез приведенные колеса к пальцам валовым, тягольные клещи и от других железных пальцев молот, также и чрез верховые валы действуемы от оног ж меха, длиною шести сажен, толщиною полуторых аршин, на нем колесу вышиною в диаметре не менее пяти аршин, в ширину, вдоль по перью, дву аршин с четвертью, другому, от которого действуетца шестерня для тяги тонкой проволоки, длиною четырех с полу сажен, толщиною в аршин, на нем колесу вышиною в сажень.

При оном проволошном деле должность мастерская

Когда проволока имеет делатца казенным коштом, а не подрядом, как и ныне делаетца, тогда им, проволошным, клещи, молоты, доски тягольные, шипы, подушки, меха, гужи, очапы, молоты и пятники колотушечные, наковальны, пищали во

время работы и запасные кольца, фурмы, на голени кокоры, топорища и протчие иметь казенное и содержать во всяком охранении, чтоб ничего утрачено и напрасно переломано не было. И что от небрежения переломают или утратят, за оное взыскивать на мастере по указной цене. А буде что при работе повредитца, то починивать железное проволошным самим, а буде деревянное, яко колеса, молотовище и протчее, то плотником и проволошным работником за окладную плату.


О приеме железа и угля ис казны и о деле проволоки

Железо принимать проволошному мастеру от молотовых мастеров одного дела, а не от разных, кованое ис чугуна и обресков железных, по образцу, каково проволошному мастеру надобно, доброе, довольно провареное и плотное, а не пленоватое, весом, а уголь мерою указными коробами. И, приняв, железо перетягивать в проволошной определенному для того колотушечному мастеру в тонкое прутье и по расковке употреблять в перетяжку на проволоку.

При деле оной смотреть накрепко и старатца, чтоб зделана была долгая и указною толщиною и свита была в круги против присланных образцов. И для того во время дела оной за мастером смотреть накрепко, чтоб в досках дыры, сквозь которые проволока тянетца, деланы были с образцом сходны, и от того и проволока могла быть зделана сходная ж, также бы и лишних обрывков не было, но так делать, чтоб малые обрывки были. А что на оную проволоку определенное работное время потребно железа, угля, и ис того зделать надлежит оной, и имеет приходиться угару по номером порознь обресков и за работу, о том показано в приложенном при сей должности росписании, по которому надлежит исполнять неотменно. А за неисполнение и за излишней угар о штрафе и вычете чинить, как в должности дощатых мастеров в... пунктах показано.

О свидетельстве с образцами и о пробе и об отдаче в казну проволоки

По зделании проволоку каждомесечно мастерам объявлять к здаче в казну, свитую в большие круги, с которых бы ея впрядь

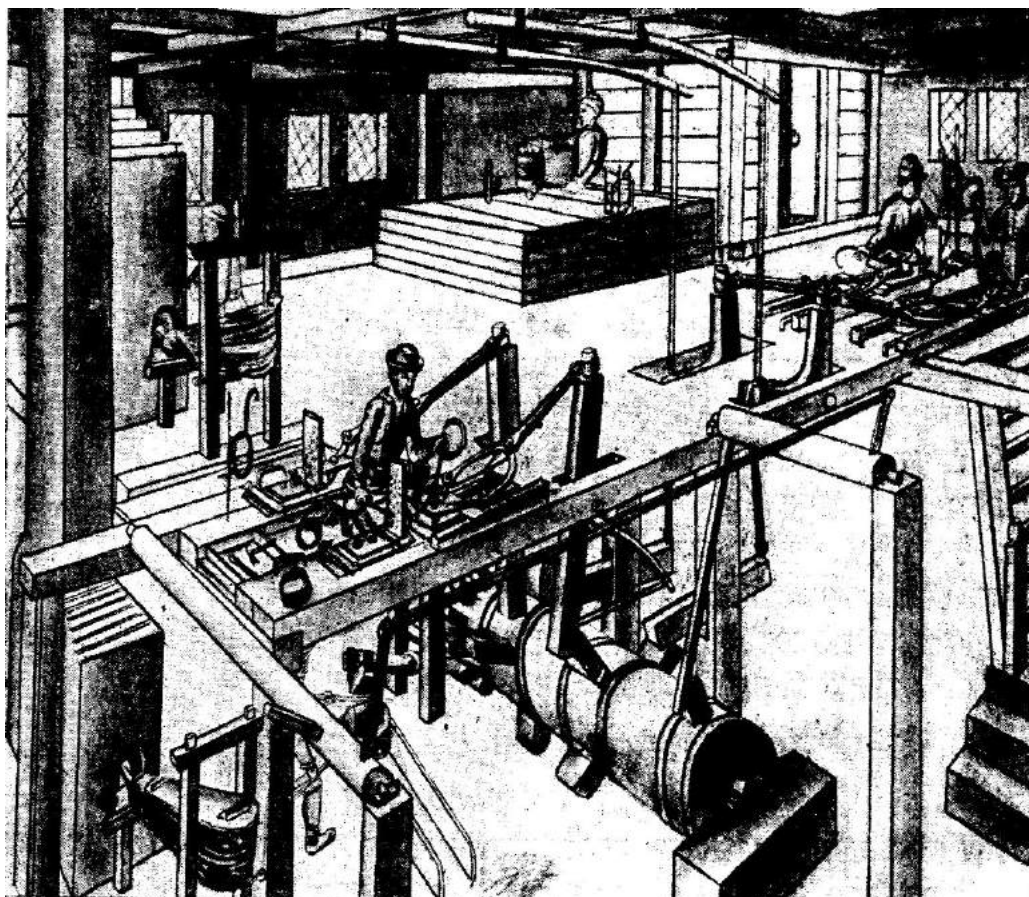

Проволочная фабрика

можно было свободно, не запутав, свивать. И как объявлена будет, то до принятия в казну с образцами свидетельствовать. И буде явитца, что учинена с образцом сходна, то оную пробовать гнуть круто первой раз на одну, в другой—на другую сторону, и ежели не переломитца, то хороша. И оную, приняв в казну, класть особливо в сухое место, в лагуны, обсыпая отрубями или опилками деревянными, чтоб от мокроты не метла заржаветь и от того испортитца. А несходной с образцом не принимать в казну, а отдавать мастеру возвратно и таелеть оную привесть с образцом в сходность, и когда приведетца в сходность, тогда принять. А которая из оной будет весьма коротка, тое принимать с обрывками, токмо буде хорошая, то класть особливо от обрывков, чтоб ея в продажу можно было производить ценою особливо от обрывков, а не за одну цену.

В прочем же они, проволошныя, имеют поступать, как в должности молотовых мастеров показано, а имянно в змаске шипов и пальцев дехтем и о очиске сору и уголья и фундаментальных брусьев, и о имении кругом тех брусьев ровиков и на фабрике кадей с водою, о поворачивании валов во время остановок, о обметании внутри фабрики сажи и пыли, и о маске оной глиною для опасения от пожару против... пунктов. Во оной проволошной фабрике сторожу особособливному быть не надлежит, для того что когда во оной работа производитца, то завсегда денно и ночью люди бывають, а имянно днем у тяги проволоки, а ночью у тяги ж на оную железа. И того ради от утраты инструменты и фабрику от пожарных незапных случаев охранять им, проволошным, самим. А ежели что из оной утратитца или что иное учинитца, и по следствию окажетца, что оное учинилось от несмотрения и оплошки их, проволошных, то с ними поступать по указом и за утраченное взыскивать на них. А когда в зимнея или другое какое время работы не бывает, то оную иметь за замком. А мастеровых людей тогда, как у проволоки работы не бывает, определять к другим работам и делам, кто куда способен и удобен будет, и за те работы, ежели будут при поденных, плату производить по окладом, а за другие, где плата есть з заделья, то задельную против той цены, как за оные, при которых работах будут, определено платить.

Описание о строении проволошной фабрики

| Когда вновь будет строитца проволошная фабрика такова, как в Екатеринбурге имеетца, то к строению ея потребно припасов | | Числом | Длина | Толщина | Ширина | Цена | | |
|--|---------------------------------------|------------------|------------------|---------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Арш. | Верш. | Верш. | Одному | Всему | |
| | | | | | | Коп. | Руб. | Коп. |
| Лесных: | | | | | | | | |
| Б р у с о в | Стоячих | 60 | 9 | 8 и 9 | - | 4 ^{1/4} | 2 | 56 |
| | Связанных и внизу окладных | 18 | 21 | 8:9 | - | 10 | 1 | 80 |
| | | 17 | 18 | 8:9 | - | 5 ^{1/2} | - | 93 ^{1/2} |
| | На мост, на котором стоят клещи | 7 | 12 | 10 | - | 6 ^{5/8} | - | 46 ^{3/8} |
| | На перекладыны в потолок | 3 | 21 | 9 | - | 10 | - | 30 |
| | Под меха | 4 | 8 | 6 | - | 3 | - | 12 |
| | Под вал, которым действуютца клещи | 2 | 15 | 8 | - | 7 | - | 14 |
| | | 4 | 6 | - | - | 3 ^{1/2} | - | 14 |
| | На стойки, в которых колоды | 10 | 12 | 10 | - | 6 ^{5/8} | - | 66 ^{1/4} |
| | На верх оных лежачих | 2 | 15 | 10 | - | 9 ^{1/8} | - | 18 ^{1/4} |
| | | 2 | 7 | 10 | - | 4 1/2 | - | 9 |
| | Под мост стоячих | 7 | 4 | 8 | - | 2 | - | 14 |
| | На верх оных | 5 | 12 | 9 | - | 6 ^{5/8} | - | 33 ^{1/8} |
| На лесницу | 5 | 6 | 6 : 7 | - | 2 ^{1/2} | - | 12 ^{1/2} | |
| Под валы | 6 | 2 ^{1/2} | 10 | - | 3 | - | 18 | |
| На чулан | связных | 12 | 7 ^{1/2} | 7:8 | - | 3 ^{1/2} | - | 42 |
| | стоячих | 10 | 4 | 8 | - | 2 | - | 20 |
| Тесниц | | | | | | | | |
| На забор с одной стороны, что делаетца от кожухов, а другие три стороны имеют быть деланы мазанковые | | 14 | 9 | 2 | 6 | 3 | - | 42 |
| На крышку фабрики | | 200 | 15 | - | 5 : 6 | 2 | 4 | - |
| На потолок | | 28 | 7 ^{1/2} | - | 6 : 7 | 2 ^{1/2} | 1 | 20 |
| | | 20 | 7 ^{1/2} | - | 5 : 6 | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|----|------------------|-------|-------|----|---|----|
| На мост и потолок | 90 | 18 | - | 6 : 7 | 6 | 5 | 40 |
| На сваи бревен | 56 | 6 | - | 5 | 1 | - | 56 |
| Подушек деревянных под валы | 4 | 2 ^{1/2} | - | 16 | 4 | - | 16 |
| Бревен: | | | | | | | |
| На кровельные быки | 36 | 15 | 6 : 7 | - | 6 | 2 | 40 |
| Под кровлю на связи | 4 | 15 | 6 | | | | |
| На перекладки под мост и потолок | 3 | 7 ^{1/2} | 7 | - | 3 | - | 9 |
| На перекладки ж в кожухи | 2 | 9 | 6 | - | 4 | - | 68 |
| Не решетины | 15 | 10 | 6 | | | | |
| На верховые меховые валы | 1 | 7 ^{1/2} | 6 | - | 3 | - | 3 |
| Валов к действию клещей и шестерни | 1 | 21 | 20 | - | 50 | - | 50 |
| | 1 | 12 | 16 | - | 36 | - | 36 |

| | Числом | Вес | | Длина | Толщина | Ширина | Цена | | | |
|--|--------|------|-------|------------------|---------|--------|--------------------|-------|-------------------|---------|
| | | Пуд. | Фунт. | | | | Арш. | Верш. | Верш. | Каждому |
| | | | | Коп. | Руб. | Коп. | | | | |
| Плах на кожухи | 25 | - | - | 15 | 5 : 6 | - | 8 | 3 | 4 | |
| | 13 | - | - | 9 | 5 : 6 | - | | | | |
| Кожь юфтовых на ремни | 5 | - | - | - | - | - | 50 | 2 | 50 | |
| Стулов сосновых под наковальны | 1 | - | - | 3 | 16 | - | 13 ^{1/2} | - | 13 ^{1/2} | |
| | 2 | - | - | 1 ^{1/2} | 16 | - | 6 ^{3/4} | - | 6 ^{3/4} | |
| Под наковальной стул на плот: | | | | | | | | | | |
| брусос сосновых | 2 | - | - | 6 | 8 | 8 | 2 ^{1/2} | - | 30 | |
| бревен | 10 | - | - | 6 | 6 : 7 | - | | | | |
| На дело х колотушечному молоту стана: | | | | | | | | | | |
| брусос сосновых | 4 | - | - | 7 | 12 | 16 | 4 | | | |
| березовых | 2 | - | - | 2 | 6 | 8 | 3 ^{1/2} | - | 7 | |
| Косяков на колеса | 46 | - | - | 3 | 4 | 14 | 4 | 1 | 84 | |
| Тесу на перья и на подпушины | 22 | - | - | 5 | 1 | 8 | 1 | - | 22 | |
| Мехов кожаных галанских | 2 | - | - | - | - | - | 8 р.35 | 16 | 70 | |
| Наковален железных кузнешных | 2 | 16 | - | - | - | - | 60 | 9 | 60 | |
| Фурм чугунных в кузнешные горны | 2 | 2 | - | - | - | - | 6 | 12 | - | |
| Железа на оковку валов и колес и шестерен | - | 140 | - | - | - | - | 17 ^{5/32} | 17 | 84 ^{1/4} | |

| | | Число | Вес | | Цена | | |
|--|--------|-------|-----------|-------|--------------------|-------|--------------------|
| | | | Пуд. | Фунт. | Каждому | Всему | |
| | | | | | Коп. | Руб. | Коп. |
| На инструменты к делу проволоки и на оковку станов и прочего | железа | - | 100 | - | 17 ^{5/32} | 17 | 15 ^{5/8} |
| | стали | - | 5 | - | 96 | 4 | 80 |
| | укладу | - | 20 | - | 56 ^{5/8} | 11 | 32 ^{1/2} |
| Веретено железное к ефесному станку з деревянной шестерней | | 1 | 15 | - | 24 ^{1/4} | 3 | 63 ^{3/4} |
| Кругов чугунных к сухому колесу | | 2 | 60 | - | 3 ^{5/8} | 2 | 17 ^{1/2} |
| Гвоздья железного: | | | | | | | |
| На прибавку кровли трехвершкового | | 3000 | 3 | 30 | 1 р.60 | 6 | - |
| На дело колес водяных четвертного ж | | 600 | - | 36 | 56 | - | 50 ^{3/8} |
| Клинья железного для крепления щипов | | 16 | 16 | - | 21 | 3 | 36 |
| Железа на крюки дверные и оконные | | - | 8 | - | 17 ^{5/32} | 1 | 37 ^{1/4} |
| Досок чугунных на постилку полу х кузнешным горнам | | 13 | 650 | - | 3 ^{5/8} | 25 | 81 |
| | | 10 | 62 | | | | |
| Кирпича красного обожженого на клажу горнов | | 3000 | за тысячу | | 1 р.32 | 3 | 96 |
| Извести кипелки | | 60 | - | - | 1 ^{1/20} | - | 63 |
| Фтулок чугунных в брусья к очапам | | 20 | 6 | - | 3 ^{5/8} | - | 21 ^{3/4} |
| Окончин слюдяных в окна | | 31 | - | - | 2 р.55 | 79 | 5 |
| Наковальна чугунная х колотушечному молоту | | 1 | 20 | - | 3 ^{5/8} | - | 72 ^{1/2} |
| В нея вкладываетца железа со стальной наваркою | | 1 | 1 | - | 60 | - | 60 |
| Молот железный колотушечной навариванной сталью | | 1 | 2 | - | 60 | 1 | 20 |
| Пятник железной колотушечный | | 1 | 4 | - | 47 ^{5/8} | 1 | 90 ^{1/4} |
| Обойма железная на конец молотовища навариванная сталью | | 1 | 1 | - | 17 ^{5/32} | - | 17 ^{5/32} |
| Пальцов железных в вал со стальной наваркою | | 12 | 24 | - | 60 | 12 | 40 |
| Шипов чугунных в валы | | 4 | 48 | - | 3 ^{5/8} | 2 | 16 ^{1/2} |
| Подшипников | | 4 | 20 | | | | |
| На клажу печи в чулане кирпича красного обожженого | | 400 | за тысячу | | 1 р.32 | - | 52 ^{3/4} |
| Железа на связи к горнам и к печи | | - | 10 | - | 17 ^{5/32} | 1 | 71 ^{9/16} |
| Столбов чугунных под кузнешныя горны | | 4 | 20 | - | 3 ^{5/8} | - | 72 ^{1/2} |
| Досок крышечных железных на оковку при колотушечном молоте корыта и на коробки для держания угля | | 20 | 2 | 20 | 43 | 1 | 7 ^{1/2} |
| К оковке валов и колес и стоек кузнецов б, | | - | - | - | - | 2 | 89 ^{1/2} |

| | | | | | | |
|---|----|---|---|----|----|----|
| работников 8 на 4 дни, им платы | | | | | | |
| К завастриванию концов и заварке обручей угля, коробов | 4 | - | - | 16 | - | 64 |
| Ко клаже горнов и печи каменщиков 4, работников то ж число, на 6 дней | 10 | - | - | 3 | - | 30 |
| К строению фабрики плотников на летния 3 месяца 10 человек, им платы по плакату | - | - | - | - | 2 | 60 |
| Работников пеших х копке рвов и к строению фабрики в подмог плотникам и к добыче кокор еловых, очаопв, ладоней, пружин, колод и брусом к станкам березовых на 3 ж месяца, человек | 10 | - | - | - | 37 | 50 |
| К битью свай на 1 день человек | 35 | - | - | - | 1 | 75 |
| Х ковке припасов, которые к начатию работы потребны, кузнецов 5, работников то ж, на 11/2 месяца | - | - | - | - | 3 | 94 |
| Угля к той ковке коробов | - | - | - | 16 | 9 | 60 |

О комплекте при проволошной фабрике и о числе железа, угля и проволоки и протчего

Прежде сего проволока делана была в Екатеринбургe зимою и летом в десятирех клещах по разным толстым и тонким шести нумерам в год по 400 пуд, а ныне за малым оной расходом и от нея прибылью определено делать по образцом, каковы присланы из берг-коллегии в тех же десятирех клещах, что действующа чрез вал водою, токмо в одно летнее время, ибо оную тогда делать удобнее, нежели зимою, для того что зимою от стужи инструменты весьма ломаютца и салу в маске и свечам, что держатца в ночное время, великой расход бывает. И от того она проволока в немалую цену приходит и при том зимнем деле более бывает остановки, нежели работного времени.

| При оном комплекте | | Надлежит быть | | | | В том числе ныне на лицо | В добавку надобно | |
|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------------|------|------|--------------------------|-------------------|------|
| | | Число людей | Окладного жалованья | | | | | |
| | | | Одному | | Всем | | | |
| | | | Руб. | Коп. | Руб. | | | Коп. |
| | | Число людей | | | | | | |
| Мастер пороволошной | | 1 | 30 | - | 30 | - | - | |
| Подмастерьев | пороволошной | 1 | 20 | - | 20 | - | - | |
| | колотушечной для тяги железа | 1 | 20 | - | 20 | - | - | |
| Учеников, тожь и работников | | 12 | 12 | 96 | 144 | - | - | |

| Припасов на летнее время с апреля по октябрь на работные 130 дней | Число | Вес | | Цена | | |
|---|-------------------|------|-------|---------------------|-------|--------------------|
| | | Пуд. | Фунт. | Каждому | Всего | |
| | | | | Коп. | Руб. | Коп. |
| Железа | - | 255 | - | 17 ^{11/16} | 45 | 10 ^{5/16} |
| Угля коробов привозных | 59 ^{1/2} | - | - | 16 | 9 | 52 |
| Сала говяжья на маску шипов, клещей и проволоки | - | 6 | 33 | 60 | 4 | 9 ^{1/2} |
| Дехтю на змаску голеней и пальцев, ведр | 6 | - | - | 2 ^{3/4} | - | 16 ^{1/2} |
| Решеток для носки угля | 10 | - | - | 1 ^{1/2} | - | 15 |
| Молотовищ березовых к малому молотку | - | - | - | - | - | - |
| Свечь для ношной, вечерней и утренней работы | 1000 | 4 | 26 | - | 3 | 60 |

| | | | | | | |
|---|-------|---------|-------|---------------------|------|---------------------|
| На починку фабрики и на издержку и починку ж во оной клинья, пружин, очапов, кокор, вала, колес, подушек, шипов, мехов, гужей, молотов, наковален, пицалей, пятников, колес и фурм и протчего | - | - | - | - | 6 | - |
| Из вышеписанного железа и углем надлежит быть зделано проволоки во 130 дней работных | | | | | | |
| № 1 печной | - | 46 | 15 | - | - | - |
| № 2 средней | - | 34 | 25 | - | - | - |
| № 3 крючной | - | 28 | - | - | - | - |
| № 4 широбельный | - | 2 | - | - | - | - |
| № 5 картеной | - | 1 | - | - | - | - |
| № 6 самой тонкой | - | - | 10 | - | - | - |
| А обще номеров | - | - | 10 | - | - | - |
| | | | | | | |
| | Число | Вес | | Цена | | |
| | | Каждому | Всего | | | |
| | | Пуд. | Фунт. | Коп. | Руб. | Коп. |
| Оную надлежит делать всегода не одного, но всех номеров по пропорции вышеписанного числа | | | | | | |
| От дела той проволоки и от перетяжки на оную в колотушке железа имеет оставатца обрывков от всех номеров всего | - | 108 | 18 | 17 ^{11/16} | 19 | 18 ^{7/32} |
| Затем придет угару | - | 34 | 12 | - | - | |
| И по разчислению из оного придет от каждого пуда отданного железа обрывков по 17, угару по 5 ^{3/8} фунтов | | | | | | |
| Угля на пуд железа по 7 решеток | | | | | | |
| От дела оной проволоки плату надлежит производить, как пришло по пробам по разчислению окладов всем обще с каждого пуда: с 1 номера по 75 ^{1/4} копеек, с 2-го номера по 92 ^{3/4} копейки, с 3-го номера по 1 р. по 7 ^{3/4} копейки, с 4-го номера по 4 рубли 52 ^{1/2} копейки, с 5-го номера по 5 рубли по 94 копейки, с 6-го номера по 7 рубли по 56 копеек. А со всех обще с пуда придет по одному рублю по одной с половиной копейки... | - | - | - | - | 113 | 93 ^{3/8} |
| По оному задельному платежу, что денег выработают в месяц оные, они, проволошные, имеет быть в раздел между собою каждому по пропорции оклада росписывать в припасной канторе | | | | | | |
| Всего при деле той проволоки за припасы и жаловантя за выключкой ис того обрывков ценою против отданного железа, для того что некоторые из них в продажу производятца против железа | | | | - | 163 | 38 ^{15/16} |

**К делу проволоки при проволочной фабрике надлежит мастеру всегда иметь нижепоказанные инструменты, а
имянно:**

| | Цена | |
|--|-------------|---|
| Голень железная с хомутом | 1 | |
| Голень же з двумя скобами с тремя железными гайками | 1 | |
| Ручек железный пара | 1 | |
| Держав или жердей железных | 3 | |
| Крюков железных средних | 2 | |
| Костыль железный | 1 | |
| Доска железная з дырами, сквозь которую тянут проволоку разных Нумеров, с укладной наваркой со скобой железной | 1 | |
| Клещей разных рук больших и малых | 27 | |
| Молотов со стальной наваркой двоерушных | 3 | |
| Однорушных с укладною наваркою | 4 | |
| Набоек со стальной наваркой | 3 | |
| Зубил с такой же наваркой кривых | 2 | |
| Прямых | 7 | |
| Кочерга железная | 1 | |
| Лопатка | 1 | |
| Ломов малых | 2 | |
| Бротков со стальной наваркой | 34 | |
| Железных | 6 | |
| Пил стальных | 1 | 6 |
| | 2 | 9 |
| | круглых | 4 |
| | полускорных | 2 |

А о клеймении и о содержании и хранении оных, также и мехов поступать, как в должности молотовых мастеров в... пункте показано.

**ЖЕЛЕЗОРЕЗНОЕ И ПЛЮЩИЛЬНОЕ ДЕЛО,
КОТОРОЕ ДЕЙСТВУЕТЦА ЧРЕЗ ВОДЯНЫЕ МАШИНЫ
ПРИ ТОМ ДОЛЖНОСТЬ МАСТЕРСКАЯ**


Иметь печи перваго манеру, в которых нагреваетца железо углем докрасна для рески и плющения, надлежит иметь с фундамента кирпичные в длину $7 \frac{1}{2}$ ширину $5 \frac{3}{4}$ аршин, заднюю стену глухую, а на боковых на середине близ земли малые продушины для раздувки угля в печи воздухом, когда положен бывает, ибо у той печи мехов не бывает; те окна в длину в четверть, в ширину вершка в полтора. Переднюю стену класть надлежит от того места, где оной с фундаменту быть, уступя внутрь в печь на $1 \frac{1}{2}$ аршин, а не равно з боковыми стенами, также з земли. Токмо у оной подле самую землю иметь в середине той передней стены два окна, оставляя между ими стены в кирпич, те окна вышиною 8, шириною $8 \frac{1}{2}$ вершков, в которые выгребаецца ис-под решеток пепел, что валитца от угля. И как та стена складетца в вышину на аршин с четвертью, тогда надлежит в печи поперег ея от стены до стены положить над поставки чугунные близ стен и на середине по брусу чугунному з зарубами, итого 3 бруса мерою в длину $2 \frac{3}{4}$ аршина; потом на те поперешные брусье положить вдоль печи бруски жь чугунные, ставя их на ребро друг подле друга поблизости, чтоб уголь, когда на них положен будет, не мог провалитца, но токмо б валился пепел, что бывает от пережегу угля. Длиною тем брускам быть по три аршина и по девяти вершков, толщиною и шириною по три вершка. А внутри б печи, где согреваетца железо, длины было не менее $3 \frac{1}{2}$, шириною $2 \frac{3}{4}$ аршина. С того места вверх имеет быть поведена стена кирпичная ж, токмо на середине ея от самой решетки делаютца два окна, в которые вкладываетца в печь для оогреву к реске, и плющению железо. Длиною тем окнам быть ее менее трех четвертей, шириною 10 вершков. В те окна по бакам и в середине ставить стойки чугунные, длиною $\frac{3}{4}$, толщиною 3, шириною 6 вершков. А под те стойки и на них класть доски чугунные длиною $2 \frac{1}{4}$ аршина, толщиною два вершка. Перед оными окнами и перед печью равно с решетками между стенами боковыми, что оставлены

уступом, класть доску чугунную для сыпания на нея угля длиною в 3, шириною не менее одного аршина. И вышписанную стену по зделанию в ней окошек паки повести вверх глухую, также ис того места, что оставлено у боковых стен уступу, где мастерам стоять во время работы, которому быть надлежит вышиною не менее дву аршин, положи на те боковыя стены брус чугунной, повести стену и свести оную вверху трубою, и утверждая тое кладку овязьми железными. А каковы оные по постройке бывають, значит абрис, приложенной на... странице.

Второго новоисправленного маниру печь, в которой нагреваетца железо для розрезания и плющения дровами, а не углем, как оную строить, показано в абрисе пространно по маштапу в плане и в профиле ея. Оная печь прежних прибыльняе, понеже дрова дешевле уголья, к тому ж от дровяного пламени у железа такой толстой трески, как случаетца при нагреве углем, не бывает, и от того угару меньше и железо тем не пережигаетца и суши в нем, как от угля, не бывает, но мягче. Токмо при сем означиваетца, что внутри таких печей класть надлежит камнем, что употребляетца на домны, или кирпичем, делаемым из сысерской глины, которой в огне стоит лутче других, ибо ежели ея скласть ис простого камня или кирпича, то оной от Беликова жару имеет расплыватца, для того что во оной печи жар великой состоит подобно тому, как и в печах, ис которых пушки медные и колокола лютца.

При тех печах при каждой надлежит быть по горну кузнешному для починки валиков и протчего, когда что повредитца у машин. Также при той фабрике иметь водяную машину, где валики и круги машинные обтачивать, а для розсечки и плющения [надлежит быть] дву машинам: одной прорезной, другой плющильной, которым основание и действие свое иметь по сему.

Прорезной, под ней в фундамент бить сваи и на них зделать струб из бруса, окован железом, на нем станок, в том станке два валика, две шестерни, кругов на верхнем валике три, на нижнем пять или и более, усматривая, какое прутье железа надобно, ежели мелкое, то кругов потребно более, а ежели широкое, то менее, досок 4, брусом 2, чек во оные брусья 4, желобов чугунных, которыми утвержаетца станок, длиною по 3 аршина, толщиною в полвершка, 2. Оной машине надлежит действие и перерезывание железа иметь водою чрез вал, которой длиною $7\frac{1}{4}$ аршина, толщиною в 14 вершков. В нем шипам быть в том конце, что к станку, железному с трубою, которым действуетца машина, в другом конце чугунному, как и. у других валов. У того вала колесу водяному, которым оной вал ворочает, вышиною $5\frac{1}{4}$, шириною $1\frac{1}{2}$ аршина. Тот вал для крепости оковываетца обручми железными.

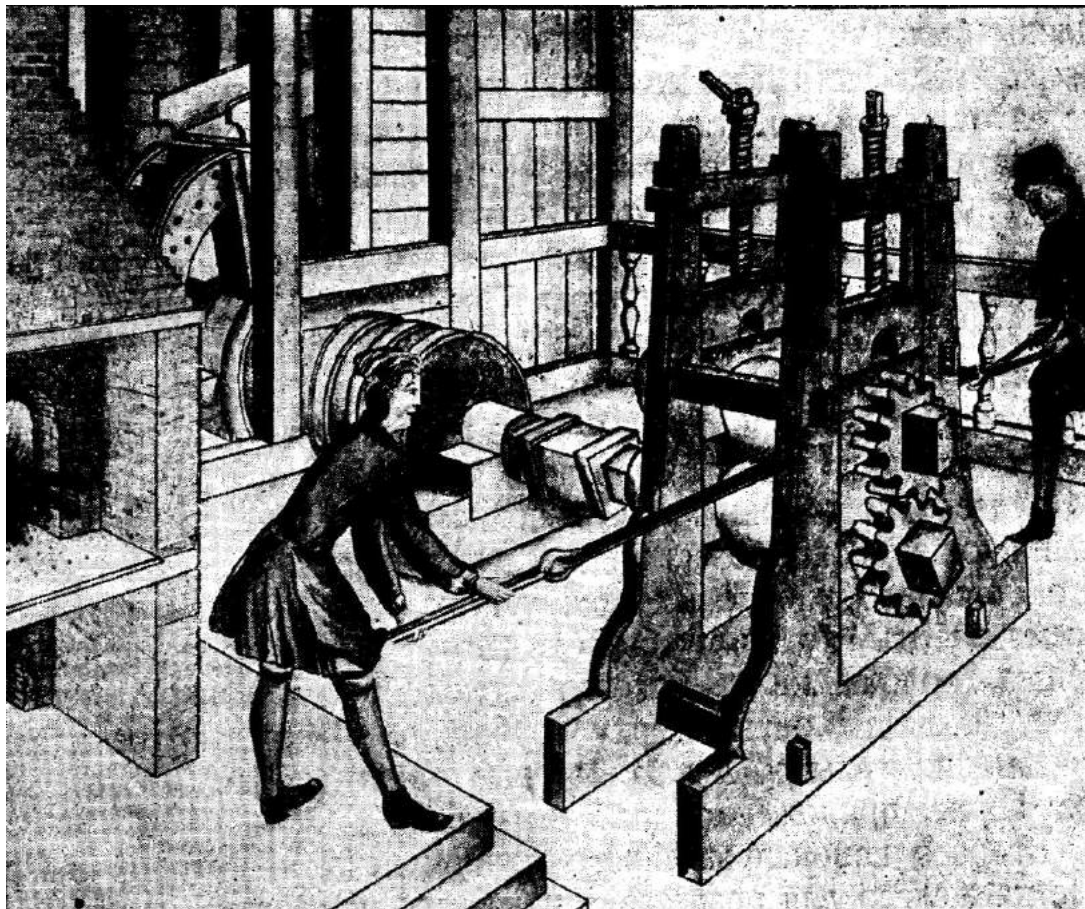

Плющительная машина

Плющильной машине быть на таком же основании и струбе с оковкою, токмо в ней двум валикам, которыми плющитца железо. Оная действие свое имеет чрез такой же вал, как и прорезная. Оные валики надлежит зделать, обваривая сущью железною или укладом, и потом обтачивать райно и глатко для того: ежели они будут не равной толстоты, то железо от того плющитца косо и негодно. А в Германии видно есть, что такие валики лютца ис чугуна, однако, оные не так

надежны, как кованые. Оным машинам, каковы по зделани бывают, для ясного их знания учинены абрисы, каковы значат на... странице. Другой манир есть, что можно железо резать и плющить одною машиною и при одном валу токмо с применением кругов и валиков, а имянно, когда надлежит разрезывать, то вставляли круги, а когда плющить, то оные вынимать, а вместо того вставляли валики.

Железо мастеру ис казны принимать на реску и плющение, когда потребно будет на заводской росход и на продажу, ис тройной железной ломы или и ис половинчатой, что ломаетца от пробы железа, делаемаго в молотовых. А ежели потребуетца впредь по указом к портам по тонким моделям железо, которое под молотами большими и колотушками ковать нельзя и вытянуть под колотушкой мешкотно и неприбыльно, а, однако, оное требуетца, то надлежит под большим или средним молотом вытянуть пруты по пропорции, как надобно, потолше и уже, и потом под плющильной плющить, чтоб указную ширину и толстоту имели. И после того, ежели они будут не равны, но дуговаты, то править под колотушкой, как уже от меня наперед сего показано и в отпуск такое было в Санкт-Питербург.

Данное железо должен мастер с подмастерья и ученики во время резания и плющить для избежания лишняго роеходу дров и времени, не согревая в другой раз, но тем же нагревом, чтоб оного проплющено было не менее того, как в приложенном при сем росписании показано. Что останетца от первого нагреву непроплющеного, затем что переплющить всего с одного нагреву успеть невозможно, то оное надлежит паки согреть в печи лехким обжегом, дабы и на оное лишних дров не исходило, или буде то осталое железо потребно будет токмо разрезаным на росходы, то принимать в казну и неплющеное.

А сколько оного железа имеет быть розрезано и проплющено в неделю и, буде завсегда работа будет, то в год, и что к тому дров и других припасов потребно и угару надлежит счислять, о том объявлено имянно в приложенном при сей должности росписании, по которому мастер должен исполнять непременно, ибо оное оказалось и пришло по верным пробам. А что буде мастер по оному не исполнит, то его за то штрафовать неотменно. И что будет являтца излишнего угара у железа и в дровах трата напрасная, за то с него о вычете чинить, как в должности дощатых мастеров в пункте... показано. А первого маниру в печи, в которой углем железо розогревалось (для избежания лишних росходов и для того, что розогреваное железо дровами мяхчее бывает и угару у него меньше), розогреть одну половину железа, а другую в новоманерной печи, в которой розогреваетца железо дровами. Токмо посмотря на то, как новоманерные печи будут стоять, и ежели они будут скоро разгорать, оной манир отставить, а чинить то в прежних печах.

То железо что[б] мастер делал, ежели модели дадутца, то по моделям сходное и доброе, а буде без моделей на заводской росход и на продажу при заводе, то какое надобно, такое и делать и при нагреве не пережигать, чтоб от того суши не родилось. И оное от него принимать в казну каждемнедельно, и которое в отпуск делатца будет, то переправлять, чтоб было гладко и прямо в колотушке особливим мастерам, о чем и выше сего означено, а которое делано на заводской росход, то туда и употреблять бес переправки. А буде мастер делать будет оное железо не против моделей и пережигать, за то ево также штрафовать, чтоб он впредь в том поступал осторожнее и делал железо доброе и по модели сходное.

К реске и плющению оного железа машины с валиками, кругами и шестернями и протчим прибором, зделанные добрым мастерством, принимать из якорной, токмо оных валики и круги обтачивать в машинной, а клещи и протчие к тому делу инструменты и сало и масло требовать от припаоной канторы заблаговременно и по принятии содержать их во всяком добром порядке. И что при работе у машин и протчего повредитца, то починивать в той прорезной фабрике мастеру с подмастерья и работники самим за окладную плату. И для того, которого часа и за чем остановка случитца, приходя мастеру в припасную кашюру, записывать, которое от припаоной канторы того ж часа освидетельствовать, и пока починка будет, чтоб они, машинные, не могли из-за того гулять, приставлять для смотрения варочных. И как починка окончатца, то тому нарочно приставленному к мастеру, пришед в кантору, записать, сколько при починке пробыли, чтобы без того не могло произоттить по окладом напрасной дачи. А о деревянных починках и что небрежением мастерским повредитца, за оное о взыскании на нем денег чинить, как в должностях дощатых и жестяного мастеров в... пункте показано.

Мастеру определенных в машинную работников во время работы принуждать и за ними смотреть, чтоб у валов шипы, шестерни и протчее змазывано было салом и маслом чаще, а в летнее время на шипы пропущена б была вода по желобу, а в зимнее кладен бы был лед беспрестанно, ибо оные от того не так скоро вредятца, но стоят долговременнее. Также б сор ис-под валов работники очищали и ис фабрик вытаскивали в удобные места. И те валы во время остановок работ им, работником, приходя в фабрику, каждемнедельно поварачивать, чтоб, стоя на одном боку, не могли изогнутца и от того в работе вреда не было. И пред фабрикою б каждемнедельно сторожи уголь и дрова, что остаетца от работы, заметали и вкладывали в груды, дабы оное под ногами не валялося, и как пред оною, так и в ней было чисто и фундаментальной и нижней бруссы той фабрики сором и дрызгом завалены не были, но были б оные всегда наруже, чтоб скоро не могли изгнить, и для того кругом фабрики иметь подле те бруссы небольшая ровики.

Во оной фабрике надлежит быть сторожу для караула имеющихся припасов, ибо во оной же фабрике и медь роскавиваетца, и для наряду к работе людей и для смотрения, чтоб в неработныя дни в фабрике пожару не учинилось, чего ради ему сторожу смотреть накрепко, дабы внутри в фабрике в неработные дни отнюдь огня не было, отчего пожар незапной может учинитца, и для того, как мастеровые люди отработаютца, тогда в горнах и где есть огонь, заливать водою.

О имени кадей собственных с водою на фабрике в летнее время чинить, как в должности молотовых мастеров показано.

Им же, мастеру с подмастерья и работники, каждую неделю вверху фабрик внутри под кровлю сажу и пыль обметать, чтоб всегда было чисто, дабы не могло от того произойти пожара. И для охранения от оного фабрику белить внутри всю, а снаружи до кроули белою глиною, смешав житко с шерстью скотинной.

Описание о строении машиной фабрики

| Когда вновь строится фабрика прерпцию, какова в Екатеринбурхе, то к строению ея надобно припасов | Числом | Вес | | Длина | Ширина | Толщина | Цена | | |
|--|--------|------|-------|-------------------|--------|---------|--------------------|------|-------------------|
| | | Пуд. | Фунт. | Арш. | Верш. | Верш. | Одному | Всем | |
| | | | | | | | Коп. | Руб. | Коп. |
| Лесных | | | | | | | | | |
| Брусов сосновых: | | | | | | | | | |
| Стоячих | 50 | - | - | 6 ^{1/2} | - | 8.9 | 3 | 1 | 50 |
| Связных и внизу окладных | 12 | - | - | 19 ^{1/2} | - | 8.9 | 5 ^{7/8} | - | 70 ^{1/2} |
| | 21 | - | - | 21 | - | 8.9 | 10 | 2 | 10 |
| Под кровлю на стойки | 4 | - | - | 15 | - | 5 | 6 | - | 24 |
| | 2 | - | - | 9 | - | 5 | 3 ^{1/2} | - | 7 |
| Под валы | 4 | - | - | 2 | - | 9 | 2 | - | 8 |
| Валов к действию машин | 2 | - | - | 9 | - | 16 | 36 | - | 72 |
| Бревен сосновых | | | | | | | | | |
| Под кровлю на связи | 14 | - | - | 15 | - | 5.6 | 6 | - | 84 |
| | 14 | - | - | 12 | - | 5.6 | 6 | - | 84 |
| На кровельные быки | 54 | - | - | 15 | - | 6.7 | 6 | 3 | 24 |
| Под кровлю на стойки | 4 | - | - | 12 | - | 6 | 5 ^{1/3} | - | 2 ^{1/3} |
| На обруб под чюгунные колеса | 24 | - | - | 9 | - | 6.7 | 3 ^{3/5} | - | 88 ^{2/5} |
| На перекладыны | 4 | - | - | 6 | - | 6 | 2 ^{2/3} | - | 10 ^{2/3} |
| Косяков на дело колес и кафтанов | 36 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 44 |
| Плаж на кожухи | 110 | - | - | 6 | - | 5.6 | 2 | 2 | 20 |
| На решетины кровельные бревен | 12 | - | - | 15 | - | 6 | 6 | - | 90 |
| Свай сосновых | | | | | | | | | |
| Под фабричные стены | 36 | - | - | 7 | - | 5.6 | 1 ^{1/2} | - | 18 |
| Под станки и под обрубы | 40 | - | - | 6 | - | 5.6 | 1 ^{1/2} | - | 20 |
| Под горны и печи | 50 | - | - | 6 | - | 5.6 | 1 ^{1/2} | - | 25 |
| Тесу | | | | | | | | | |
| Для забору стен | 176 | - | - | 9 ^{1/2} | 6.7 | 2 | 3 | 5 | 28 |
| На крышку | 360 | - | - | 15 | 7 | 1 | 2 | 7 | 20 |
| На перья х колеса | 24 | - | - | 15 | 7 | 1 | 1 | - | 20 |
| Стулов под колотушечные наковальны | 2 | - | - | 3 | - | 16 | 4 | - | 8 |
| Гвоздя железного | | | | | | | | | |
| Трехвершкового на прибивку кровельного тесу | 300 | 3 | 30 | - | - | - | 160 | 6 | - |
| Четвертного г делу водяных колес | 600 | - | 36 | - | - | - | 86 ^{2/13} | - | 77 ^{1/2} |
| На прибивку решетин | 300 | - | 18 | - | - | - | 56 | - | 25 ^{1/8} |
| Кирпича красного обоженого на клажу печей и труб | 20000 | - | - | - | - | - | за тысячу 132 | 26 | 40 |
| Извести кипелки | - | 400 | - | - | - | - | 1 ^{1/20} | 4 | 20 |
| Железа полосового на | - | 53 | - | - | - | - | 17 ^{5/32} | 9 | 9 ^{1/4} |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----|----|---|---|---|---------------------|-----|--------------------|
| оковку валов и колес | | | | | | | | | |
| На связи и на засовы ко клаже печей | - | 104 | - | - | - | - | 17 ^{5/32} | 17 | 84 ^{1/2} |
| На укрепление станков | - | 26 | - | - | - | - | 17 ^{5/32} | 4 | 46 ^{1/16} |
| Станков железных со всем прибором железным же: | | | | - | | | | | |
| Железореальной | 1 | 77 | 26 | - | - | - | 56 ^{13/16} | 105 | 89 ^{7/8} |
| Железоплющильной | 1 | 108 | 30 | | | | | | |

| | Число | Вес | | Цена | | |
|---|-------|------|-------|--------------------|------|-------------------|
| | | Пуд. | Фунт. | Всему | | |
| | | | | Коп. | Руб. | Коп. |
| Цевок железных к шестерне чугунной | 28 | 7 | - | 20 | 1 | 40 |
| Шипов железных в валах | 2 | 26 | - | 24 ^{1/4} | 6 | 30 ^{1/2} |
| Мехов кожаных: | | | | | | |
| Кузнешных, пар | 1 | - | - | - | 3 | 60 |
| Галанских | 1 | - | - | - | 8 | 35 |
| Наковален железных кузнишных | 2 | 6 | - | 60 | 3 | 60 |
| Фурм железных кузнишных | 2 | - | 20 | 22 ^{1/4} | - | 11 ^{1/8} |
| Шестерн | 1 | 10 | - | 24 ^{1/4} | 2 | 42 ^{1/2} |
| Клинья железного для крепления шипов | 16 | 16 | - | 21 | 3 | 36 |
| Чугунных припасов: | | | | | | |
| Шипов в валы | 2 | 16 | - | 3 ^{5/8} | 24 | 86 ^{3/4} |
| Кругов на шестерню | 2 | 60 | | | | |
| Подшипников | 4 | 16 | | | | |
| Брусом на решетки | 30 | 360 | | | | |
| Под те брусья подставок | 12 | 48 | | | | |
| Перед печи досок | 2 | 30 | | | | |
| В устье печей досок | 4 | 32 | | | | |
| Подставок | 6 | 24 | | | | |
| Брусом под трубы | 2 | 40 | | | | |
| Желобов к станкам | 4 | 60 | | | | |
| Окончин слюдяных в окна | 17 | - | - | 191 ^{1/4} | 32 | 51 ^{1/4} |
| К оковке вылов и колес кузнецов | 3 | - | - | - | 1 | 44 ^{5/8} |
| Работников на 4 дни | 4 | - | - | - | - | - |
| К свастриванию концов и к заварке оброчей угля, коробов | 2 | - | - | 16 | - | 32 |
| К обжечке полос и оброчей головень, коробов | 5 | - | - | - | - | - |
| Железа на клещи и другие инструменты | - | 20 | - | 17 ^{5/32} | 3 | 43 ^{1/8} |
| Х клаже горнов каменщиков8, работников то жь число на 12 дней, им за работу по плакату на летние дни | - | - | - | - | 9 | 60 |
| Х ковке инструментов, которые к начатию работы потребны, и крюков дверных кузнец 1, работник 1, на полмесеца, им за работу по окладом | - | - | - | - | 1 | 31 ^{1/4} |
| Угля к той ковке коробов | 3 | - | - | 16 | - | 48 |
| К строению фабрики плотников на три месеца летних 15 человек, им за работу по плакату 56 рублев 25 копеек | - | - | - | - | 56 | 25 |
| Работников пеших х копке рвов и к строению фабрики ж в подмог | - | - | - | - | 56 | 25 |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| плотником на три ж месеца пятнадцать человек, им за работу по плакату ж пятьдесят шесть рублев двадцать пять копеек | | | | | | |
| К битью свай на четыре дни тритьцать пять человек, им заработу по плакату ж семь рублев | - | - | - | - | 7 | - |

**О содержании при оной железорезной и плющильной фабрике комплекту, и когда она бывает в действии, что
потребно железа, дров и угля и протчих припасов в год, и что ж вырезется и проплющится железа, и от дела оног
имеет угару приходить, и по чему за оное платы надлежит давать**

| При дву печах и при дву станках железорезном и железоплющильном | Надлежит быть | | | | В то число ныне на лицо | К тому в добавку надобно |
|--|----------------|---------------------|------|------|----------------------------------|--------------------------------|
| | Число людей | Окладного жалованья | | | | |
| | | Одному | | Всем | | |
| | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | Число людей |
| Мастер | 1 | 30 | - | 30 | - | - |
| Подмастерьев | 2 | 20 | - | 40 | - | - |
| Учеников | 4 | 12 | - | 48 | - | - |
| Сторожей с переменою по месечно | 2 | 6 | - | 12 | - | - |
| Ныне во оной фабрике железо в отпуск за малым росходом и за малою прибылью не делаетца и не отпускаетца, а делаетца токмо на росход и на продажу при заводах, когда сколько понадобится | | | | | | |

А когда машины в действии не бывают, тогда оных мастеровых людей употреблять в другая заводския работы за
окладную плату. А сторожу надлежит быть в той же фабрике, ибо когда хотя и железорезного дела не бывает или
бывает да в одной печи, тогда в той фабрике роскавиваетца медь в чаши и доски.

| К оному делу припасов потребно на 250 дней работных | Число | Вес | | Цена | | |
|---|-------|-------|-------|-------------------------------|------|---------------------|
| | | Пуд. | Фунт. | Одному | Всем | |
| | | | | Коп. | Руб. | Коп. |
| Железа на разреску и плющенье на неделю, то есть на 6 дней работных, 780 пуд, а в год | - | 32500 | - | 16 ^{11/16} | 5423 | 43 ^{3/4} |
| Угля на 6 дней работных 22/3 короба, а в год | 875 | - | - | 16 | 140 | - |
| Головень на неделю 2/3 короба, а в год | 208 | - | - | 3 | 6 | 24 |
| Сала говяжьего топленого в неделю 16 фунтов, а в год | - | 16 | - | 60 | 10 | 5 |
| Масла конопляного в неделю 22 фунта, а в год | - | 23 | - | 116 | 26 | 68 |
| Укладу на наварку зубил | - | - | 20 | за пуд 41 ^{11/32} | - | 20 ^{25/32} |
| Стали на починку и на наварку кругов и других инструментов | - | 12 | - | за пуд 84 | 10 | 8 |

| | | | | | | |
|---|---|-------|----|---------------------|------|---------------------|
| Железа на починку машин и других инструментов | - | 15 | - | 17 ^{11/16} | 2 | 65 ^{5/16} |
| Лесу на починку фабрики на | - | - | - | - | 3 | - |
| На содержание мехов | - | - | - | - | - | 70 |
| На починку печей кирпичю и глины | - | - | - | - | 1 | 20 |
| Итого: | - | - | - | - | 5624 | 2427/32 |
| Из вышеписанного числа железа имеет быть розрезанного в неделю 716 пуд 19 фунтов, ис того проплющенного тем же нагревом, что к реске согреваетца, 328 пуд 23 фунта, а в год розрезанного | - | 18037 | 20 | - | - | - |
| Плющенного | - | 13690 | 25 | - | - | - |
| Итого: | - | 31728 | 5 | - | - | - |
| Затем имеет быть угара у железа в год 717 пуд 35 фунтов, ис которой суммы придет от каждого пуда по 15/16 фунта | | | | | | |
| А угля, головень, сала и масла обойдетца на кажды пуд отданного железа, а имянно: сала по 3/16, масла по 1/4 фунта, угля по 8, головень по 2 решетки | | | | | | |
| От рески и плющения того железа плату надлежит производить мастеру с подмастерьи и ученики обще всем, а имянно: от одной рески по 36 ^{9/16} , а от рески и плющения по 38 ^{5/16} копейки со ста пуд, а со всего и обще всем | - | - | - | - | 118 | 40 |
| Всего при реске и плющении того железа за припасы и жалованья | - | - | - | - | 5742 | 64 ^{27/32} |
| И по разчислению той суммы обойдетца из оног железа пуд резного по 18 ^{1/8} , плющеного по 18 ^{5/32} копейки пуд | | | | | | |
| А продаетца при заводах резного по 65, плющильного по 67 копеек пуд. | | | | | | |

При той железорезной и плющильной фабрике надлежащие инструменты иметь повсегда, а имянно:

| | |
|--|----|
| Клещей разных рук | 5 |
| Кочерга | 1 |
| Да к делу и о починке кругов, ресцов со стальной наваркой разных рук | 10 |

А о клеймении и об отдаче оных инструментов мастеру, и о содержании, и хранении их чинить, как в должности припасной канторы управителя в... пункте показано.

КУЗНЕЧНОЕ МЕЛОЧНОЕ РАЗНЫХ ВЕЩЕЙ ДЕЛО,

ПРОИЗХОДЯЩЕЕ ИЗ ЖЕЛЕЗА ПРИ ТОМ ДОЛЖНОСТЬ МАСТЕРСКАЯ


Которую надлежит отправлять в готово сделанной казенной кузнице и на горнах, а каковы оные кузницу и горны иметь и как действуюцца меха водою, о том в приложенных выше сего на... странице чертежах ясно показано.

Над определенными всеми кузнецами должен мастер надсматривать, чтоб работали неленостно и припасы, какие требуютца, делали добрым мастерством и излишно напрасно железа, стали, укладу и угля и кузничных инструментов не тратили, и меха и горны были в надлежащем установе и чистоте.

На инструменты, какие на заводские расходы потребны и припасной канторы управитель прикажет сделать, на оные ис казны железо, сталь, уклад, уголь и прочее ему, мастеру, принимать ис казны весом и мерою з запискою и по приеме раздавать на горны кузнецам, смотря по искусству, которой какую вещь скоряе, суптельнее и крепче может сделать, и что зделаетца, отдавать счетом и весом в казну. Токмо при деле их предостерегать накрепко, чтоб излишно железа, стали, укладу и угля и время напрасно трачено не было, и инструменты деланы были по данным образцом сходные, и добрым мастерством, и проварены были крепко, чтоб при работе могли быть в действии долговременнее. А буде деланы будут плохим мастерством и угар будет сверх пробы, за то мастера штрафовать по указом, а с кузнецов иметь вычет против нижеозначенного из жалованья. И для того, кто что зделает, класть всякому кузнецу и сверх того мастеру свои клейма, чтоб впредь, ежели явятца что зделано не против модели и некрепко выварено, можно было розобрать, чьей оное работы и что мастер оное уже свидетельствовал, и по тому тех и штрафовать. И по приеме тех ведцей от кузнецов в казну за годные плату им производить помесячно задельную против нижеприложенного росписания, с которой работником кузнецы имеют платить сами. Токмо и им, работником, кому что дать, надлежит иметь разчисление в припасной канторе. А негодные, буде при здаче в казну явятца будут, те велеть исправлять и по исправлении принимать в казну з заплаотою против оног ж.

Ломаные и поврежденные при работах инструменты изо всех фабрик, как приносить будут, оные принимая, сваривать или починивать, не продолжая ни малого времени, чтоб при работах останки за оными не было. И для того к тем починкам определить особливых кузнецов пристойное число, которыми бы при починках можно было пронятца, и они, кузнецы, из за того не гуляли, понеже за то им плата произвоditца имеет по окладом, а не задельная, ибо хотя б и весьма хорошо, чтоб и за оное плату производить задельную, но токмо того ни по которой мере учинить не можно, для того что починки бывают неравные. А буде кузнецы починивать будут, продолжая время, и от мастеров тех фабрик, откуда припасы принесутца, жалобы произойдут или управитель сам усмотрит, за то мастера и кузнецов штрафовать вычетом из жалованья толиким числом, что за тою останковою приключитца убытка. А для познания у новых инструментов угару на починку оных старых железо, уклад, уголь и прочее иметь особое и содержать оное, как от угару, так и от напрасной траты в бережении. И для того, что чего принято будет на починки, оное мастеру иметь под своим охранением и давать кузнецом, определенным к починкам, без излишества, от себя усматривая, сколько на что потребно, ибо по [чему] на какую починку чего давать, проб учинить для вышеписанного не можно, к тому ж и починеные инструменты в фабрики отдаютьца без весу, для того что и в кузницу ломаные инструменты мастера приносят и отдают без весу ж.

Смотреть накрепко, чтоб кузнецы и работники приходили на работу и выходили с работы в указные часы и, будучи при работе, работали не леностно. А о ком усмотритца, что на работу придет или с работы уйдет не в указные часы или работать будет леностно, таже кто будет делать из государева железа и угля в работные и не з работные дни что на себя или на продажу без указу, о тех доносить припасной канторе, где с таковыми поступать по указом.

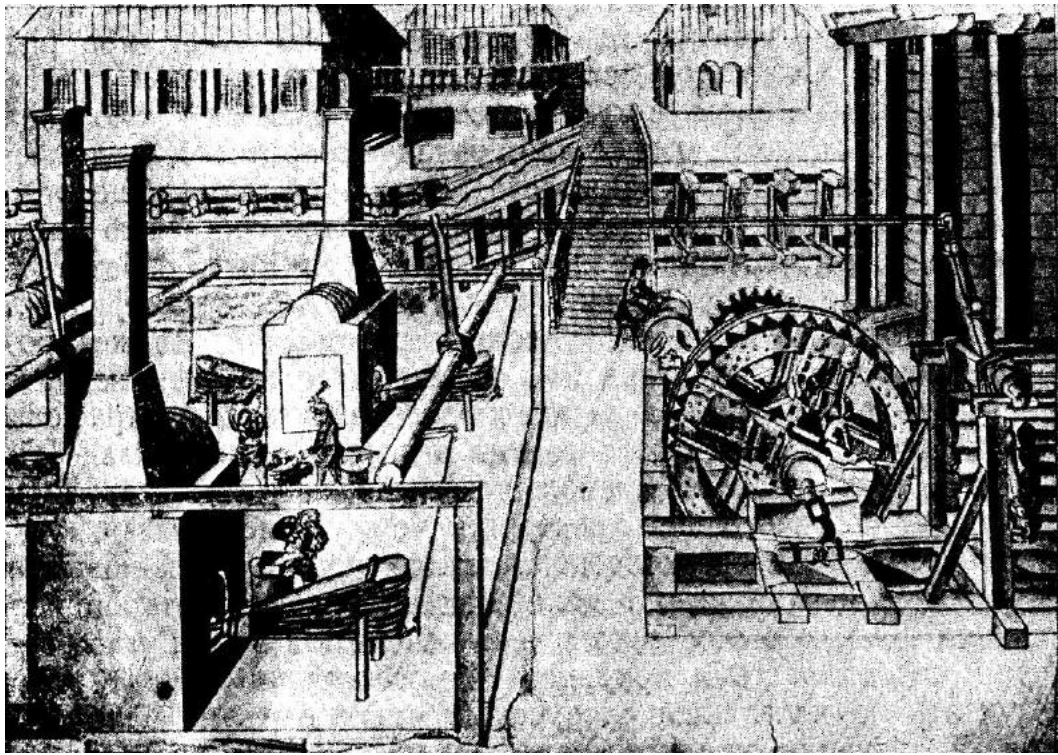

Кузнечная мелочного дела фабрика

Також и ему, мастеру, себе и на продажу ничего из государевых припасов никогда не делать, опасаясь по указу жестокого штрафа. А понеже при оной кузнишной фабрике вместо работников более во употреблении бывають арестанты, содержащийся по разным делам, которым дача производитца на работной день по три копейки, а чтоб за ними, арестантами, кузнецы без работы по утрам не могли стоять и уголь тратить напрасно, того ради их, арестантов, ис тюрьмы на работу выпускають в те часы, как позыв на работу и с работы спуск бывает и протчим, а чтоб уходить не могли, того для от тюрьмы отпускають их до кузницы з довольными караульщиками при фонарях, которым, приведа, отдавать кузнецам каждому ло рукам. А чтоб и ис кузницы от работы с рук от кузнецов также уходить не могли, быть в кузнице не запертым токмо одним воротам, что с приходу. А для караулу за ними с привоуду их в кузницу от утра и до вечера быть при тех воротам, что не заперты, по два человека салдат. А как по вечеру время спуску с работы придет, и тогда приходиться в прибавок к ним другим салдатом с фонарями толикому ж числу, как и по утру, и уводить возвратно в тюрьму. И тако им, арестантом, ни по которой мере уходить будет нельзя, а в работе останковки и от того в ынтересе убытку не будет. А ежели которой кузнец от своего горна арестанта потеряет, то ему быть самому в каторжной работе, покамест тот арестант сыскан будет, ибо здесь салдат, чтоб х каждому арестанту приставить, скудно.

На делаемые вновь в кузнице вещи сколько на какую надлежит давать железа, угля, стали, укладу и протчего, и по чему счислять у каждого пуда железа, стали и укладу обще угару, и во сколько дней какую вещь здельвать по исчислению против проб надлежит, и по чему задельного с пуда, когда работать будут с окладными работниками и когда с арестантами, давать, о том показано в нижеследующем росписании, по которому о щете кузнецами в угаре и о заплате и о протчем надлежит поступать непременно, а за неисполнение кузнецов штрафовать по указом. А ежели у кого явитца в железе, стали, укладе угар и в угле трата излишняя небольшое число, за то вычитать с них, кузнецов, по настоящей цене, по чему оные железо, уголь и протчее в казну станавятца. А ежели у дела оных новых инструментов явитца угар великой, за оной взыскивать по продажной цене, ибо они, мастер и кузнецы, под видом угара оные вещи могут красть и продавать на сторону, и от того, ежели вычитать по настоящей цене, казне имеет быть не малой убыток, а кузнецам вредительная корысть. И для того им того весьма надлежит остерегатца, ибо ежели изыщется, что под видом угара будет происходить кража, то не токмо оной большей вычет, но еще и жестокое наказание, яко хишнику интереса, надлежит учинить.

На оковку валов в фабрики полосовое железо принимать весом с пробы мягкое и сваривать обручи доброю сваркою и оковывать валы непродолжительно добрым мастерством, и чтоб обручи кладены были по мере в надлежащие и пристойные места неслабко, ибо когда обручи положатца слабко, то в них и помощи никакой не будет, но токмо железо на том валу лежать будет напрасно и вал тот, на котором обручи слабки будут, может повредитца или переломитца скоряе, нежели тот, которой окован по надлежащему. Должен мастер смотреть, чтоб при всех горнах было всяких инструментов — клещей, молотов и протчего принадлежащего довольно, и для того оные требовать ис казны заблаговременно, также б наковальны были хорошие и глаткие и меха кожаные добрые, чтоб в деле потребных инструментов не было ни за чем останковки, дабы кузнецы, чего в указные часы не зделают, не могли приносить отговорки, будто за неимением припасов зделать было чего невозможно, отбывая за свою леность штрафу. И те причлась при работе содержать со всяким бережением, дабы ничего напрасно переломано и утрачено ее было, а ежели что переломано набрежением или утрачено будет, за то взыскивать на том, кто оное учинит, без упущения, а меха кожаные,

которые будут при работе, взмазывать маслом конопляным, смешивая оное с салом ветчинным почаше, чтоб долговременнее могли быть при работе.

Мастер должен всегда знать в калении орилучившихся всяких инструментов и меховых пружин силу, чтоб закалено было не ярко и не мягко, и то показывать и кузнецам нескротно, дабы от незнания их в калении не было вторичной переделки и от того напрасного времени и казне траты.

Треску, которая от ковки припасов будет валитца на положенные на стулье чюгунные круги, оную збирать и класть на то во учрежденное особливое место и по прошествии каждого месяца отдавать в казну з запискою.

В той кузьяишной фабрике сторожу особливому быть не надлежит, но имеет каждой кузнец свой инструмент и данные припасы беречь сам, а для лутчего, чтоб между собою друг у друга кузнецы не могли таких припасов, яко угля и протчего для избежания того, когда у кого от небрежения згорит излишно, чтоб тем заменять, брать тайно, и для того быть из них, кузнецов и работников, каждодневно по одному человеку дневальному, которым всего, что есть во оной кузнице, как инструменты, так и припасы, беречь. А ежели что утратитца на чьем дневанье, оное взыскивать но исчислению на том, кто тогда был дневальным.

А понеже во оной кузнице случается наибольшая часть ковка разных припасов в деле толстых, которые ручными молотами ковать неспособно и скоро зделать не можно, и бывает так, что одну вещь раскаливает в горну разов пять и больше, а вытянуть теми ручными молотами в такую пропорцию, как ей быть надобно, не может, от чего углю происходит излишней расход, а времени продолжение, того ради для таких вещей пристроить при помянутой кузнице во близости колотушечной молот весом от пяти до осьми пуд, под которой, когда случатца такие в ковке вещи, которые ручными молотами ковать неспособно, ходить с тех кузьяишных горнов с разогретым железом под помянутой колотушечной молот и, как надлежит, вытягивать под оным молотом, чтоб тем избежать от излишняго угара и продолжения напрасного времени.

Описание припасом к строению кузьяишной фабрики потребным

| Когда вновь будет строитца кузьяишная фабрика такова, как показана в чертеже на странице и в ней 24 горна з двенадцатью выводными трубами и при ней же колотушечная и шпикарная фабрика, то на строение их потребно припасов | Число | Вес | | Длина | Толщина и ширина | Цена | | | |
|--|----------|---------|-------------------------|--------|------------------|------------------|-------------------|---------|--|
| | | Пуд. | Фунт. | | | Арш. | Верш. | Каждому | |
| | | | | Руб. | Коп. | | | Руб. | Коп. |
| Извести | - | 7680 | - | - | - | - | 1 ^{1/20} | 80 | 64 |
| Связей чюгунных | 548 | 297 | - | - | - | - | 3 ^{5/8} | 10 | 76 ^{5/8} |
| Наугольников чюгунных | 27 | 192 | - | - | - | - | 3 ^{5/8} | 6 | 96 |
| Крюков к дверям и окнам железных | 18 44 | 7 13 | 33 23 ^{1/2} | - - | - - | - - | 50 60 | 3 8 | 91 ^{1/4} 15 ^{1/4} |
| Столбов чюгунных с связям | 24 | 72 | - | - | - | - | 3 ^{5/8} | 2 | 61 |
| Налишников чюгунных к связям | 30 | 30 | - | - | - | - | 3 ^{5/8} | 1 | 8 ^{3/8} |
| Свай сосновых | 22 | - | - | 3 | 5 | - | 1 | - | 22 |
| Тесу пильного горбиннику | 71 | - | - | - | - | - | 1 ^{1/4} | - | 88 ^{3/4} |
| Бревен сосновых | 3 | - | - | 12 | 6 | 4 ^{1/2} | - | - | 13 ^{1/2} |
| Скоб чюгунных под быки | 48 | 144 | - | - | - | - | 3 ^{5/8} | 5 | 22 |
| Брусков пильных на быки | 124 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 96 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|----|-----|---|---|---|--------------------------|---|-------------------|
| Решетин пильных | 32 | - | - | - | - | - | 2 ^{1/4} | - | 72 |
| Гвоздя трехвершкового | - | 2 | 7 | - | - | - | 60 фунт | 1 | 30 ^{1/2} |
| Четвертного | - | - | 8 | - | - | - | 1 ^{1/2} | - | 12 |
| Тесу пильного мехового на верстаки | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | 10 |
| Пильного ж | 35 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 5 |
| Трески железной | - | 26 | -34 | - | - | - | 5 | 1 | 34 ^{1/4} |
| Досок железных крышечных, черных годных | 60 | 8 | 16 | - | - | - | За пуд43 | 3 | 61 ^{1/4} |
| Гвоздя полторавершкового | - | - | 5 | - | - | - | За фунт 1 ^{1/2} | - | 71/2 |
| Тесу пильного | 415 | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 30 |
| Мехового | 5 | - | - | - | - | - | 7 | - | 35 |

| | Число | Вес | | Длина | Толщина и ширина | Цена | | | |
|---|----------------------|-------|-------------------|-------|------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|
| | | Пуд. | Фунт. | | | Арш. | Верш. | Каждому | Всему |
| | | | | Коп. | Руб. | | | Коп. | |
| Окончин слюдяных шитух, вышиною по 11/2, шириною по одному аршину | 21 | - | - | - | - | - | 4 | 20 | |
| Цепей железных к мехам | 48 | 2 | 15 ^{3/8} | - | - | 60 | 1 | 43 | |
| Обручей на валы и оцепы к мехам железных | 95 | 54 | 23 ^{1/2} | - | - | 37 ^{1/2} | 20 | 47 ^{1/8} | |
| Решетин железных | 4 | 11 | 3 | - | - | 203/8 | 2 | 25 | |
| Связей железных | 132 | 29 | 36 ^{1/3} | - | - | 25 | 7 | 47 ^{3/8} | |
| | 97 | 185 | 10 ^{1/2} | - | - | 24 ^{1/8} | 44 | 69 ^{1/2} | |
| Скоб железных к дверям | 16 | - | 8 ^{1/4} | - | - | 13/8 | - | 11 ^{3/8} | |
| Накладок железных ко дверям | 3 | - | 4 ^{1/8} | - | - | 2 | - | 8 ^{1/4} | |
| Петель з гвоздем к окнам | 8 | 1 | 28 ^{1/2} | - | - | 80 | 1 | 37 | |
| Задвижек железных ко дверям | 3 | - | 2 | - | - | 17/8 | - | 33/4 | |
| Решеток железных в окна | 19 | 57 | 24 | - | - | 50 | 28 | 80 | |
| Пробоев ко дверям | 4 | - | 10 ^{1/4} | - | - | За фунт 1 | - | 10 ^{1/4} | |
| Петель к тому ж | 6 | 1 | 8 | - | - | 60 | - | 72 | |
| Труб чугунных на горны | 12 | 224 | - | - | - | 3 ^{5/8} | 8 | 12 | |
| Досок чугунных разных | 260 | 1765 | 20 | - | - | 3 ^{5/8} | 61 | 50 | |
| Кирпича обожженного | Целого складного | 49754 | - | - | За тысячу | | 131 | 65 | 17 ^{7/8} |
| | Из ломаных половинок | 3555 | - | - | - | - | - | 4 | 65 ^{3/4} |
| Гвоздя шестивершкового | - | - | 26 | - | - | 1 ^{1/2} | - | 39 | |
| Дву вершкового | - | - | 4 | - | - | 31/5 | - | 12 ^{4/5} | |
| Подмогов железных к связям | 4 | 4 | 25 | - | - | 22 | 1 | 1 ^{3/4} | |
| Ящиков чугунных к печам | 17 | 189 | - | - | - | 3 ^{5/8} | 6 | 85 ^{1/8} | |
| Задвижек чугунных в | 3 | 4 | 10 | - | - | 3 ^{5/8} | - | 11 ^{7/8} | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|---|---|----|------------------|----|---|----|
| трубы | | | | | | | | |
| Свай сосновых | 28 | - | - | 5 | 5 | 1 | - | 28 |
| Бревен сосновых | 8 | - | - | 10 | 7 | 3 | - | 24 |
| Валов деревянных | Ис тисковой стойки | 1 | - | - | 2 ^{1/2} | 13 | - | 4 |
| | Из валов | 1 | - | - | 6 | 18 | - | 40 |

| | Число | Вес | | Цена | | |
|---|------------------|------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| | | Пуд. | Фунт. | Каждому | Всему | |
| | | | | Коп. | Руб. | Коп. |
| Четвертин тисковых на подушки | 2 | - | - | 4 | - | 8 |
| Тесу на подпушинв и перья | 2 | - | - | 2 ^{3/4} | - | 5 ^{1/2} |
| Головень коробов | 1 ^{2/3} | - | - | 3 | - | 5 |
| Подшипников чугунных | 5 | 11 | - | 3 ^{5/8} | - | 39 ^{7/8} |
| Тесу ларевого | 12 | - | - | 5 ^{1/4} | - | 63 |
| Смолы ведер | 1 | - | - | - | - | 3 ^{3/4} |
| Пеньки годной на конопать | - | 1 | 20 | 35 | - | 52 ^{1/2} |
| Бревен сосновых | 8 | - | - | 4 | - | 32 |
| Чек железных к стреле с прибором | 9 | 4 | 31 ^{1/2} | 5 ^{3/4} | 2 | 7 ^{1/2} |
| Скоб железных к машине | 7 | - | 35 ^{3/8} | 1 ^{3/4} | - | 62 |
| Обручей железных | 56 | 3 | 23 ^{1/2} | 32 ^{1/4} | 1 | 15 ^{1/4} |
| | 22 | 1 | 25 ^{3/4} | 56 ^{1/8} | - | 91 ^{1/2} |
| Подшипников железных | 2 | - | 193/8 | 35 | - | 17 |
| Щек к запору | 4 | 6 | - | 53 ^{1/4} | 3 | 19 ^{1/2} |
| Косяков сосновых на колесо | 32 | - | - | 7 | 2 | 24 |
| Щипов железных в валы | 17 | 16 | 15 ^{1/8} | 53 ^{1/4} | 9 | 52 ^{3/4} |
| Ручек железных к валам | 7 | 22 | 10 | 38 ^{5/8} | 8 | 59 ^{1/2} |
| Шип железной с крюком | 1 | 16 | - | 38 ^{5/8} | 6 | 18 |
| Бревен пильных на валы и кожух | 26 | - | - | 6 | 1 | 56 |
| Клинья березового аршинного | 50 | - | - | - | - | 3 ^{1/2} |
| Крестовин березовых на ручки | 4 | - | - | 4 | - | 16 |
| Кож сыромятных на ремни к мехам | 33- | - | - | 90 | 2 | 70 |
| Тесу пильного | 1 | - | - | - | - | 31 ^{1/4} |
| Железа росковочного на оковку шестов | 0 | - | 24 ^{3/8} | 19 | - | 11 ^{5/8} |
| Угля решеток | 9 | - | - | - | - | 4 |
| Колесо чугунное | 1 | 27 | - | 3 ^{5/8} | - | 96 ^{5/8} |
| Шестерня чугунная | 1 | 19 | - | 3 ^{5/8} | - | 56 ^{3/8} |
| Веретено железное к точилу | 1 | 13 | - | 36 | 4 | 68 |
| Подшипников чугунных | 19 | 21 | - | 3 ^{5/8} | - | 79 ^{1/2} |
| К строению оной фабрики каменщиков и работников на один месяц и 24 дни летних 50 человек, им за работу по плакату | - | - | - | - | 122 | 50 |
| К оковке валов и колес кузнецов 4, работников 6 человек на 5 дней, им за работу по окладу | - | - | - | - | 2 | 56 ^{7/8} |
| Конных к воске камня и кирпича на 15 дней 10 человек, им за работу по плакату | - | - | - | - | 15 | - |
| Х крышке оной фабрики плотников на 6 дней 10 человек, им за работу по плакату | - | - | - | - | 3 | - |

| | Число | Оклады жалованья | | | |
|--|-------|------------------|------|-------|------|
| | | Одному | | Всего | |
| | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|----|----|---|-----|---|
| Мастер | 1 | - | - | 30 | - |
| Подмастерьев | 2 | 20 | - | 40 | - |
| Кузнецов | 22 | 15 | - | 330 | - |
| Работников | 12 | 12 | - | 144 | - |
| При оной же кузнице лоя починки казенного ружья в Екатеринбург и дискриктах и для дела весов и замков заводцких и всяких инструментов машинных и протчих суптельных вещей: | | | | | |
| Слесарь | 1 | - | - | - | - |
| Ученик | 1 | 12 | - | 12 | - |

Вышеозначенным определенным при той кузнишной фабрике мастеру, слесарю с учеником, и которые у починки инструментов будут кузнецы с работниками, плату производить окладную, ибо они, а имянно мастер имеет быть при приеме на кузнецов ис казны припасов и при присмотре при деле над ними и при отдаче зделанных в казну, а когда случитца между тем свободное время, то и ему самому делать, что принадлежит из суптельных вещей; слесарь с учеником и несколько кузнецов также при вышепоказанных разных починках, которым чтоб давать з заделья познать не можно, а когда починок не случитца, то и их и за распределением к починке кузнецов определять к делу новых горных и заводских инструментов, от которых им плату производить задельную против приложенного при сем росписания.

А сколько каких припасов порознь и всего обще зделаетца в год, того подлинно познать невозможно, ибо оные делаютца не всегда одна вещь, но когда какая понадобится. К тому ж в той фабрике многие старые вещи починиваютца и для того, сколько в год потребно припасов, показать невозможно, того ради оные означены по нынешнему годовому росходу, по которому потребно х ковке и починке горных и заводских инструментов:

| | Число | Вес | | Цена | | | |
|---|-------|-----|------|---------|---------------------|-------|------------------|
| | | | | Каждому | | Всего | |
| | | Пуд | Фунт | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. |
| Угля по 70 коробов на горн, а на 24 горна | 1680 | - | - | - | 16 | 268 | 80 |
| Решеток черемховых для носки угля на горн по 4, а на 24 | 96 | - | - | - | 1 ^{1/2} | 1 | 44 |
| Глины белой | - | 10 | - | - | 1 | - | 10 |
| Головень коробов | 100 | - | - | - | 3 | 3 | - |
| Дров заводских сажень | 4 | - | - | - | 50 | 2 | - |
| Точил печерских | 3 | - | - | 1 | - | 3 | - |
| Брусков печерских | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Масла конопляного | - | 2 | - | 1 | 16 | 2 | 32 |
| Свечь сальных | 150 | - | - | - | 2 ^{2/4} | - | 55 |
| Дехтю ведер | 20 | - | - | - | 2 ^{3/4} | - | 55 |
| Лык | - | 20 | - | - | 8 | - | 16 |
| Меди красной на пайку замков, ключей и протчего | - | - | 5 | - | 10 | - | 50 |
| Воску к тому жь | - | - | 5 | - | 16 | - | 18 |
| Соли х калению пил, бротков, зубил и протчего | - | 2 | - | - | - | - | 30 |
| Рогов скотинных к тому ж | - | 5 | 20 | - | - | 1 | - |
| На дело и починку кузнишных снастей железа | - | 40 | - | - | 17 ^{11/16} | 7 | 7 ^{1/2} |

| | | | | | | | |
|--|---|------|---|---|---------------------|-----|---------------------|
| Укладу | - | 15 | - | - | 41 | 6 | 22 ^{31/32} |
| На ковку и починку всяких заводских и горных припасов железа | - | 2203 | - | - | 17 ^{11/16} | 389 | 65 ^{9/16} |
| Укладу | - | 100 | - | - | 45 ^{17/32} | 45 | 53 ^{1/8} |
| Стали | - | 20 | - | - | 87 | 17 | 40 |

При той же роскожей кузнице шпикарное дело

| К тому шпикарному делу дляковки разных рук гвоздя потребно в год припасов | | Цена | | | | | |
|---|-----|------|------|---------|---------------------|-------|---------------------|
| | | | | Каждому | | Всего | |
| | | Пуд | Фунт | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. |
| Угля коробов | 499 | - | - | - | 16 | 79 | 84 |
| Железа реznego | - | 330 | - | - | 18 ^{1/8} | 59 | 81 ^{1/4} |
| Решеток черемховых для носки угля | 50 | - | - | - | 1 ^{1/2} | - | 75 |
| Точило печерское | 1 | - | - | - | - | 1 | 71 |
| Масла конопляного на маску мехов на | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Глины белой | - | 10 | - | - | 1 | - | 10 |
| На починку при том деле инструментов, железа | - | 10 | - | - | - | 1 | 63 ^{3/4} |
| Укладу | - | 1 | - | - | 41 ^{17/32} | - | 41 ^{17/32} |
| На издержку мехов и протчего | - | - | - | - | - | 3 | 50 |

При вышеписанных кузнишном и шпикарном делах колико надлежит каждому кузнецу, слесарю и шпикарному мастеру и при всей кузнишной фабрике иметь инструментом, тому значит ниже сего, а имянно:

Кузнецу

Клещей разных рук 6, молотов с укладной наваркой двоерушной 1, малых 2, наковальна с наваркой укладной 1, сечка 1, зубило 1, кочерга 1, лопатка 1, оюкорда 1, оправа 1, бротков разных рук 4, гвоздилиен разных сортов 4.

Слесарю

Клещей, молотов, наковален, сечек, зубил, кочерег, лопаток, оскорд, оправок, бротков, гвоздилиен против кузнеца да сверх того пил больших, средних и малых всех 30, тисков стуловых больших и малых ручных по однем, досок винтовальных с метчиками 3, сверло 1.

Шпикарному мастеру

К тому шпикарному делу на дело больших гвоздей резать ис полосового с пробы изломаного железа по пропорции без излишества толстоты, а на дело гвоздя малых рук употреблять проволошные обрывки, чтоб оные втуне не лежали, а в росковке на то железа излишняго времени и углю расхода избежать.

Железную треску, которая имеетца и впрядь собираема будет при Екатеринбургском, Уктуском, цесаревен Анны и Елисаветы заводах, беречь и копить, чтоб напрасно не пропадала, и оную с показанных заводов привозить в Екатеринбург и делать здесь из оной полосовое железо в построенных во оной шпикарной фабрике дву печках, у которых меха действующа водою, а на протчих казенных заводах для дальности и избежания лишняго на провоз кошту, такие печки строить тамо, и при оных печках определенным производить жалованье мастеру 20, подмастерью 15 рублей в год, а когда при том деле им работы не будет, то употреблять их в кузнишные работы и плату производить по оным же окладом.

ДЕЛО ДЕРЕВЯННЫХ МЕХОВ В МЕХОВОЙ ФАБРИКЕ

ПРИ ТОМ ДОЛЖНОСТЬ

На дело оных деревянных мехов мастеру припасы требовать от припасной канторы заблаговременно, а той канторе по оным требованиям отправлять без замедления. Токмо на тес бревна добывать заранее мерою в отрубе от 10 до 12 вершков, а в длину не менее трех сажень, и оные распилывать при заводе на пильной мельнице толщиной 3 вершка. И тот тес, когда выпилитца, тогда складывать в сушильную избу, которую в зимнее время, как тес накладен будет, топить каждодневно, а лутчего б того было, когда оной заранее запасен будет, высох под сараями сысподоволь от вовдуха и ветру в несколько годов, как в Германии есть обыкность, а не в ызбах. А из бревен отнюдь тесу не тесать, понеже от того в лесу есть не малая трата. А когда в пильных досках являтца будут при употреблении в дело мехов щели от ветру, то оные, отбирая, употреблять на друтия дела, а на меха употреблять годные. Токмо при том предостерегать накрепко, чтоб оной тес до дела мехов был высушен так, чтоб в нем нималой сырости не было. И как высохнет, тогда оной и другие припасы должен мастер принять, и когда приняты будут, тогда употреблять на пару мехов не более нижеследующаго.

| О расходе припасов на меха | | На пару мехов | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------|-------|----------------------------|------|-------|-------------------------|------|-------|
| | | Доменных | | | Молотовильных и плавильных | | | На гармахерской на один | | |
| | | Число | Пуд. | Фунт. | Число | Пуд. | Фунт. | Число | Пуд. | Фунт. |
| Тесниц | | 29 ½ | - | - | 25 | - | - | 10 | - | - |
| Клея рыба | | - | - | 13 ¾ | - | - | 9 ½ | - | - | 2 ½ |
| Сала говяжья топленого | | - | - | 6 | - | - | 5 | - | - | 4 |
| Сукна сермяжного на обивку около отдушин, аршин | | 1 6/16 | - | - | 1 | - | - | ¾ | - | - |
| Жести черной из негодной, листов | | 9 | - | 6 ½ | 8 | - | 7 | - | - | - |
| Гвоздя железного: | | | | | | | | | | |
| Плоскошляпного | ½ | 120 | - | ¼ | 130 | - | ¼ | - | - | - |
| | ¾ | 120 | - | ¼ | 110 | - | 7/4 | 80 | - | ¼ |
| Круглых шляп | 3 вершкового | 72 | - | 6 ¾ | - | - | - | - | - | - |
| | 2 ½ | 68 | - | 2 1/8 | 52 | - | 2 | - | - | - |
| | 2 ¼ | - | - | - | 72 | - | 3 ¼ | - | - | - |
| Обручей железных на зголовашки | | 4 | 1 | 28 | 4 | 1 | 5 | 2 | - | 22 |
| Валиков железных со щеками и с петлями | | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 | 10 | 1 | - | 30 |
| Скоб железных | | 2 | - | 30 | 2 | - | 28 | - | - | - |
| Пружин стальных | | 34 | - | 17 ½ | 24 | - | 9 | 50 | - | 9 |
| Шурупов к пружинам | | 34 | - | 5 ¼ | 24 | - | 3 ½ | 26 | - | 3 |
| Петель для крепления верхних брусов | | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 8 | - | - | - |
| Соплов загнутых из досок железных | | 2 | 2 | 38 | 2 | 1 | 29 | 1 | - | 15 |
| Смолы на маску мехов, ведр | | 5 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - |
| Муки ржаной или бусу на обмаску у мехов труб | | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - |
| Лопаток железных | | - | - | - | 4 | - | 6 ½ | - | - | - |

Оные меха делать добрым мастерством, чтоб были в дутье сильные, а мерою — доменные длиною внутри от доски до соплов 15 футов и 8 дюймов, шириною в заднем конце у тяг 4 футов, у зголовашков, где вставляютьца сопла, 1 фута и 2 дюйм, а снаружи в длину 16 футов и 4 дюйм, шириною в заднем конце 4 фут и 7 дюйм.

Молотовые внутри длиною 12, шириною в заднем конце 3 ^{5/12}, у головашков 1 ^{1/12} футов, а снаружи длиною 12 ^{7/12}, шириною в заднем конце 4 ^{1/12} футов.

Гармахерския внутри длиною 9 ^{3/12}, шириною в заднем конце 2 ^{8/12} футов, у зголовашков 11 дюйм, а снаружи длиною 9 ^{5/12} шириною в заднем конце 3-х футов.

А ис каких частей оные меха составляются, оным каждой порознь, и каковы по сделании изо всех оных бывают, тому учинены абрисы, каковы выше сего имеютца на страницах...

В те меха сопла всаживать и пружины, и лопатки, и бруски укреплять по надлежащему, где чему быть надлежит, накрепко, дабы около соплов дух не шел напрасно и от непорядочного вставляивания пружин, лопаток и брусков в дутье не было препятствия. И как меха наготово сделаютца, тогда внутри их бруски и боковые и задние доски и впредь, когда при работе в действии будут, взмазывать почаше салом, дабы бес того от сухости не могли вредитца.

Оным мехам надлежит сделанным быть, как по верным свидетельствам и пробам оказалось, при чем был из управителей шихтмейстер Бекетов, в работные кроме воскресных и празнишных и других неработных дней, когда весь комплект, а имянно мастер, четыре подмастерья и четыре ученика работать будут, при одних мехах доменных в 13, молотовым в $9\frac{3}{4}$ дней паре, гармахерскому одному меху в $3\frac{2}{3}$ дней. А понеже обычайно есть и надлежит всегда делаемым быть мехам оным комплектом вдруг не одной паре, но двум, и того ради тому комплекту людем всегда закладывать и делать вдруг по две пары, а дни при оных счислять против вышеписанного при каждой, а не при обоих по толикому числу, ибо по тому числу дней положено у пары, когда б весь комплект при том мог работать, а ежели долее того будут делать, то их, меховых, в том есть ленивство и того надлежит за ними смотреть и понуждать, чтоб делали неленостно. Также и припасов более вышеписанного издержано не было, а ежели издержат более, за то с них взыскивать вычетом из их жалованья, ибо оной расход, что означен на каждые меха, оказался по верным пробам. А когда более того издержат, то признать можно, что яв том есть не без напрасной траты от небрежения или воровства.

Для лутчего бережения клею, чтоб при растопке не мог зграть, разогревать оной не тогда, как печи топятца, но по сему: взяв котел чугунной мерою в ведро или и более и, налив в него воды, поставить в печь в вольной жар на уголье, в которой ставить сковоротки медные или чугунные с клеем, и оные для того учинить немного повыше котлов, чтоб в них вода не могла заливатца. И как в том котле она вода согретьца, то и клей ростопитца, и тем можно избежать в клею траты и лишняго угару.

Которые меха при работе будут повреждатца, оные ему, мастеру, или подмастерьям починивать, не продолжая времени, дабы от того в работе не могло быть остановки. И починены б были исправно и крепко и могли действовать так же, как и новые меха. И сколько времени кто из них при починке пробудет, тому иметь от припасной канторы справедливую записку, и по оной платить ис казны деньги по окладом их, каковы показаны ниже сего. А к той починке припасы, клей и на щеловатые места кожаные обрески и протчее, что понадобится, употреблять казенное.

Меховому мастеру с подмастерья и работники в меховой фабрике отнюдь ни по чьим приказом других работ кроме дела мехов не работать, но разве какая самая крайняя нужда к за водскому исправлению случитца, без чего обойтись не можно, то делать, токмо отнюдь не по словесному приказу, но по определениям обербергамтским. А буде управитель припасной канторы какие посторонние дела, чтоб делали, хотя и приказывать будет, то им, меховым, в том ни в чем кроме настоящего дела под жестоким штрафом и телесным наказанием ево не слушать и не делать, в чем они под указом, состоявшимся по определению 1733-го года июня 11-го дня, уже и подписались, ибо когда что на сторону будут делать меховые и столяры для своих прибытков или ради страха командующих, то от того может произотти в казенном лесу и клею трата и воровство и в заплате за работы напрасная дача. А чтоб припасной канторы управитель, когда не послушаютца и по ево прихотям чего делать не будут, не мог бы по злобе на них наносить и бить напрасно, того ради их, меховых и столяров, ничем и ни за что ему, управителю, не наказывать, а в чем будут виновны, доносить во обербергамте, где разсмотря, с ними поступать по указом. И в той меховой фабрике над всеми мастеровыми людьми как дела деревянных, так и кожаных мехов и столярами, чтоб постороннего ничего не Делали и при определенных Делах работали неленостно, смотреть дела деревянных мехов мастеру, ибо он в том силу знает более других, к тому жь завсегда обретаецца в фабрике. И для того обретающимся в меховой фабрике мастеровым людем всем одному оному мастеру быть послушным, и то все, что в меховой делом производитца, спрашивать на нем. А когда оные меховые при определенных по указом поделках и при починках будут, то сколько времени пробудут, тому иметь обстоятельную записку от припасной канторы и по оной платить деньги по окладом их.

При том меховом деле каждому надлежит иметь нижеписанные инструменты: 1) одно большое плоское правило, деревянное, шириною в четверть аршина, толщиною в один дюйм, длиною $2\frac{1}{2}$ сажен; 2) другое правило против того длиною в полы, толстотою против оног ж перваго, а где чертить, то место обить крышечными досками; 3) ватерпас, длиною трех аршин з досками, которым быть нижней — шириною в четверть, толщиною в один дюйм, средней стоячей — шириною в два вершка, вышиною в аршин. И в том ватерпасе была б нитка тонкая сканая, а не веревка, и пуля свинцовая тяжелая весом в четверть фунта, обточенная отвалом; 4) винкенгакен или наугольник, одна сторона длиною в аршин, а другая в три четверти аршина, шириною [в] два вершка; 5) [правило четвероугольное] толщиною в один дюйм, шириною в два дюйма, на котором означить вербных российских три аршина с разделением вершков суптельными линиями, а на концах оковать, чтоб всегда было в одной мере и не обтиралось, а на другой стороне того правила назначить аглинские футы з дюймами с верным же разделением; 6) у каждого верстака были б сканые нитки на выюшках точеных для обравнивания досок, тако ж белая земля, которая употребляетца вместо мелу; 7) циркули железные большие, один которым бы можно смерить вдруг на аршин, другой чтоб смерить на поларшина; 8) одна пила аглинскаи; 9) еще протчие пилы ручные малые и большие острые; 10) маленькой винкенгакен железной. И приказать, чтоб те инструменты содержаны были у каждого про оеби в бережении, а ежели кто что потеряет или небрежением своим изломает, то взыскивать на тех, кто оное учинит, по настоящей цене вычетом из их жалованья. А кто всех вышеписанных инструментов при себе иметь не будет, тех наказывать. А оные припасы, также струги и протчее железное иметь казенное,

а деревянное делать им самим, и оные им содержать во всяком охранении, чтоб ничего утрачено и напрасно переломано не было. А ежели что в утрате явитца или переломают от небрежения, за оное взыскивать против продажной цены на них, меховых. А что погаредитца не от их небрежения, но само собою от работы, то починивать в росхожей кузнице.

По зделании [меха] мастеру к здаче в казну объявлять припасной канторы управителю, а ему обще со старшими мастерами, ежели во объявлении будут доменные, то з доменным, а молотовые — с молотовым, а плавильные и гармахерские — с плавильным свидетельствовать, что оные по мере ль учинены, и пробовать, что ш дутье сильны ль, и каковы добротою и не имеетца ль где каких щелей или других неисправностей. И буде во всем оные исправны, те в казну принимать и платить мастеру с подмастерья и ученики за дельное по нижепи санному.

А пробовать оные надлежит по сему: подняв крышку и выпустить, и как крышка пойдет на низ, то кругом щупать руками, не слышно ль где духу ис-под крышки или в других местах, кроме трубы. Тако ж когда крышка подиметца, а трубу рукой плотно заткнет, то чтоб крышка тихо на низ вспустилась, а не скоро или б и держалась на духу.

А для лутчего в том свидетельства пробовать оные меха по выданному ныне вновь артиллерии от генерала лейтенанта Дегеннина инструментом на градусы, каков при сем прилагаетца оному абрис и значит в табели. При сем же надлежит ведать и смотреть накрепко мастеру, дабы по величине мехов надлежащую препорцию трубы в ширине у проходу духу имели для того, ежели труба уска, то дух от того будет остановлятца и от того мехам порча и недействительно, а ежели очень широка, то дух пройдет недействительно и от того бывает в горнах как у железного и медного дел великие вреды и потеряние интереса, что не всяк может видеть и припознать, для того тем тайно крадет.

А которыя при свидетельстве явятца в дутье не сильны или з другою какою неисправностию, тех под штрафом от мастера, пока исправит в совершенство, не принимать, но велеть исправить. И как исправят и по вторичной пробе и свидетельству явятца годны, тогда и оные принимать же и плату производить против вышеписанного.

А понеже, хотя сто прежним пробам, что были при мастерах-иноземцах Кейзерах, им, руским меховым, плата до сего и производилась за доменные меха по двенатцати рублей, за молотовыя за пару по осьми рублей по пятидесят по одной копейке, за гармахерской по четыре рубли по штидесят по четыре копейки за один мех, но оная против нынешней стробы пришла дорожее многим и то учинилось от того, что то дело тогда было новое, руские меховые еще к тому были не обучены и для того делали мешкотно, также за множеством тогда других дел при строениях новых заводов и за скудостию управителей при пробах смотреть было некому, и оттого окуратного смотра не было и быть оному невозможно. А ныне люди уже обучены и всяк свое дело знает без указания, и скоряе из рук идет и для того по нынешним пробам и явилось против прежних дешевлее и пришло платы: за доменная — по шести рублей по штидесят по девяти с осьминою копейки, за молотовые — по четыре рубли по пятидесят по четыре копейки ^{1/8}, за гармахерской—по два рубли по дватцати сто пяти копеек. Однако чтоб они, меховые, для того, дабы им оклад свой выработать, в делании мехов не очень спешили, но делали б оные окуратно и лутчее, для того прибавить им стротив последней пробы и дать стлаты за доменная — по восьми, за молотовые и плавильные — по шести рублей за пару, за гармахерской мех — по два рубли по пятидесят копеек.

А понеже признаваецца, что они, мастера, клей держат излишне для своих прибытков и собственной работы, что они делают сто ночам на сторону или по празником тайно, также и небрежением в горшках клей пережигают, того ради за вышеписанную им за дело мехов прибавку клей при деле мехов и инструменты держать из своего кошту, дабы ис казны напрасно не пропадали, а когда будут работать при других казенных работах, то клей кроме инструментов держать им казенной.

Дело кожаных мехов,отправляющееся в меховой же фабрике.

При том должность мастерская

На дело мехов припасы, кожи, тес, клей и протчее требовать от пристасной канторы заблагавремянво и, как приняты будут, оных по коликому числу на дело мехов употреблять и при деле их времени счислять и за работу платы задельной производить, о том показано в приложенной при сем таблице.

Оные меха мастеру делать добрым мастерством, чтоб были в дутье сильные, а мерою в длину до соплов не менее— галанские двоедушные 4-х аршин, однодушные укладные 2-х, якорные 5, ручные малые $1 \frac{1}{4}$ аршин, а ширине их быть по пропорции длины.

При том деле инструменты, какие надлежат, иметь, также о починках и в протчем во всем поступать, как в должности дела деревянных мехов мастера показано. А понеже кожаные меха ретко вновь надобны бывают, но разве с коего-либо завода потребуют, или вместо обетшалога, и за тем при оных работа малая есть, и для того, когда не случитца дела тех кожаных мехов, тогда имеют того дела меховщик с учеником употреблены быть к делу деревянных мехов из задельной платы, положенной при тех мехах.

Столярное дело, отправляющееся в той же меховой фабрике

При том должность столярей отправлять случающияся на заводах поделки, а имянно дело и починку разных обрасцовых моделей и досок, которыми печатаютца всякие вещи для литья в песок, и столов, стулов и протчего и что потребуетца и надобно будет на заводские росходы. А к тому потребные припасы железные, деревянные и протчие

должны они, столяры, требовать от припааной канторы и содержать оные во охранении от утраты и на сторону из них под штрафом ничего не делать. А понеже они, столяры, делают не всегда одну вещь, но когда что случитца, и потому за оное задельной платы ни по которой мере положить невозможно, того для им плату надлежит за работу производить по окладом и при работе над ними от приписной канторы, а паче что меховому мастеру смотреть, чтоб работали неленостию и лишняга ничего не тратили и на сторону не делали.

В той меховой фабрике сторожу особливому быть не надлежит, ибо во оной огонь ее завсегда во употреблении бывает, но токмо во время топления печи. А чтоб инструменты и другие припасы не могли бес караула терятца, также от печей или от иного какого случая незапно [не могло] быть пожара, того ради из оных меховых всех и столяров быть дневальным по одному человеку, которым дневать и ночевать и быть на своем дневанье во оной безотлучно завсегда и одного всего смотреть. И ежели еа чьем дневанье что из оной утратитца или что иное учинитца, и по следствию окажется, что оное учинилось от того оплошки и несмотрения, кто был дневальным, с теми поступать по указом и за утраченное взыскивать на них.

| Когда вновь будет строитца меховая светлица пропорциею против той, как посторена а Екатеринбургхе, то надобно к строению оной припасов и работников | Число | Вес | | Длина | Ширин а | Толщин а | Цена | | | |
|---|---------|------|-------|-------|---------|----------|---------|---------|-------|----------|
| | | Пуд. | Фунт. | Арш. | Верш. | Верш. | Каждому | | Всему | |
| | | | | | | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. |
| Лесных припасов: | | | | | | | | | | |
| На светлицы, кроме мосту и потолку | 130 | - | - | 15 | - | 7 | - | 6 | 9 | 6 |
| На мост и потолок в перекладыны | 18 | - | - | 15 | - | 7 | | | | |
| В светлице на столбы | 3 | - | - | 15 | - | 5 | | | | |
| Досок на мост и потолок | 180 | - | - | 15 | - | 6 | - | 5 | 9 | - |
| Бревен на дверные и оконные каюки | 15 | - | - | 15 | - | 6 | - | 6 | - | 90 |
| Бревен на кровельные быки | 33 | - | - | 10 | - | 6 | - | 4 | 1 | 32 |
| На решетины кровельные бревен | 30 | - | - | 15 | - | 6 | - | 6 | 1 | 80 |
| Тесу пильного на крышку тесниц | 320 | - | - | 15 | 7 | ½ | - | 2 | 6 | 40 |
| Брусья, где тес кладется | 6 | - | - | 12 | 8 | 6 | - | 10 | - | 60 |
| Окончин слюдяных, обитых жестью | 18 | - | - | - | - | - | 2 | 47 ½ | 44 | 55 |
| Тесу на верстаки, тесниц | 23 | - | - | 9 | 10 | 2 | - | 3 1/3 | - | 76 11/16 |
| Тесу ж на двери и на ставни, тесниц | 10 | - | - | 10 | 7 | 1 ½ | - | 2 ½ | - | 25 |
| Гвоздья 3-х вершкового на прибивку крышки | 6400 | - | - | - | - | - | 1 | 60 | 12 | 80 |
| На инструменты к делу мехов и на крюки дверные железа | - | 12 | - | - | - | - | - | 17 5/32 | 2 | 5 7/8 |
| Укладу | на то ж | - | 2 | - | - | - | - | 56 5/8 | 1 | 15 ¼ |
| Стали | | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Х ковке оных инструментов кузнецов 2, работников 2 ж, на полтора месяца | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 50 |
| Угля коробов | 11 | - | - | - | - | - | - | 16 | 1 | 76 |

| | Число | Вес | | Цена | | | |
|---|-------|-----------|-------|---------|-------------------|-------|------|
| | | Пуд. | Фунт. | Каждому | | Всему | |
| | | | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. |
| На клажу печей кирпича обожженного | 3000 | За тысячу | | 1 | 32 | 3 | 96 |
| Извести | - | 60 | - | - | 1 ^{1/20} | - | 63 |
| Железа на связи | - | 4 | - | - | 22 | - | 88 |
| Ко клаже оных печей каменщиков 2, работников 2 ж, на 6 дней | 4 | - | - | - | - | - | 60 |
| К строению оных светлиц плотников на 1 месяц | 30 | - | - | - | - | 37 | 50 |

**О комплекте при меховом и столярном деле
и что у тем делам в год потребно припасов и из них зделано быть надлежит**

| Комплету | Окладного жалованья в год | | | | |
|-------------------------|---------------------------|--------|------|------|------|
| | Число | Одному | | Всем | |
| | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. |
| Мастер | 1 | 30 | - | 30 | - |
| Подмастерьев | 4 | 20 | - | 80 | - |
| Учеников | 4 | 12 | - | 48 | - |
| При деле кожаных мехов: | | | | | |
| Меховщик | 1 | 20 | - | 20 | - |
| Ученик | 1 | 12 | - | 12 | - |
| При столярном деле: | | | | | |
| Столяров | 2 | 20 | - | 40 | - |

Оному комплекту мастеровым людям, что показаны при деле мехов, когда б они безпрестани были У того дела, то б надлежало зделать мехов всех рук, как по разчислению ис проб оказалось, в год около 20 пар, кожаных около 40 пар, но онога числа никогда зделано быть не уповаемо за тем, что оные мастеровые люди не завсегда при деле новых мехов, но почти более при починках и поправлении их как здесь в Екатеринбургх, так и на других заводах и при разных поделках бывают. А за выключкою починок и поделок по средней пропорции надлежит зделано быть в год новых мехов не менее нижепоказанного, а имянно, деревянных доменных 2, молотовых и плавильных 11 пар, гармахарских 2 меха, кожаных всех рук, например, самую малую пропорцию, для того что они мало в расход потребны, 12 пар, да однодушных 3 меха. И на то число в год потребно припасов.

| На деревянные | Число | Вес | | Цена | | | |
|--|-------|------|-------|---------|--------------------|-------|---------------------|
| | | Пуд. | Фунт. | Каждому | | Всего | |
| | | | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. |
| По изчислению расхода на каждые порознь: | | | | | | | |
| Тесниц в длину 3-х сажен | 254 | - | - | - | 5 | 12 | 70 |
| Клею рыба | - | 3 | 20 | 2 | 80 | 7 | - |
| Сала говяжья топленого | - | 2 | - | - | 60 | 1 | 20 |
| Железных припасов: | | | | | | | |
| Жести черной из негодной, листов | 106 | 2 | 10 | - | 17 ^{3/16} | - | 38 ^{11/16} |
| Гвоздья разных рук, длиною от 1/2 до 3-х вершков | 4924 | 2 | 2 1/2 | 3 | 97 | 8 | 18 ^{13/16} |

| | | | | | | | |
|--|------|----|----|---|---------------------|-----|---------------------|
| Обручей на зголовашки | 56 | 16 | 35 | - | 29 ^{29/32} | 5 | 1 ^{17/32} |
| Валиков со щеками и с петлями | 28 | 31 | 32 | - | 36 ^{15/32} | 11 | 59 ^{23/32} |
| Скоб | 26 | 12 | - | - | 24 ^{13/16} | 2 | 97 ^{3/4} |
| Пружин стальных | 432 | 3 | 32 | 1 | 58 ^{3/32} | 8 | 18 ^{5/32} |
| Щурупов к пружинам | 384 | 1 | 15 | | | | |
| Петель для крепления верхних брусков | 26 | 16 | - | - | 25 ^{3/32} | 4 | 1 ^{1/2} |
| Соплов | 28 | 25 | 25 | - | 37 ^{1/2} | 9 | 60 ^{15/16} |
| Смолы ведр | 50 | - | - | - | 3 ^{3/4} | 1 | 87 ^{1/2} |
| Муки ржаной | - | 2 | 20 | - | 5 | - | 12 ^{1/2} |
| Лопаток | 44 | 1 | 32 | - | 53 | - | 95 ^{13/32} |
| Да обще ко всем: | | | | | | | |
| Свечь сальных | 1000 | 4 | - | - | за пуд 90 | 3 | 60 |
| Сито для сеяния краски на 2 года | 1 | - | - | - | 8 | - | 4 |
| Точило печерское на 2 года | 1 | 18 | - | - | за пуд 20 | 1 | 80 |
| Щетин свиных на кисти, которыми будет мазатца клей | - | - | 4 | - | 10 | - | 40 |
| Ниток на увяску оных кистей | - | - | 2 | - | 15 | - | 30 |
| Брусков печерских | 6 | - | - | - | 1 | - | 6 |
| Холста толстого, аршин | 8 | - | - | - | 1 ^{1/2} | - | 12 |
| Бревен березовых длиною по сажене, в отрубе в 6 и 7 вершков, на лопатки в меха | 15 | - | - | - | 1 | - | 15 |
| Дров для топления в меховой фабрике и сушильной избы трех печей, квадратных сажен | 9 | - | - | - | 50 | 4 | 50 |
| Снуру пенькового | - | - | 20 | - | - | - | 36 |
| На починку стругов, пил и протчего | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Итого к деревянным мехам припасов по цене | | | | | | | |
| Да от дела их задельного з доменных по 8, с молотовых по 6, за гармахерской по 2 рубли по 50 копеек, а со всех | - | - | - | - | - | 87 | - |
| Всего | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | 175 | 20 ^{1/2} |
| По разчислению той суммы со всеми расходы обойдутца меха доменные по 15 рублей по 83 копейки, молотовые по 11 рублей по 81 копейке пара, гармахерской по 4 рубли по 46 копеек мех, а в продажу при заводах оные не производятца. | | | | | | | |
| На починку старых мехов в год потребно припасов: | | | | | | | |
| Клею | - | - | 25 | - | 7 | 1 | 75 |
| Кожа юфтевая для наклейки на щели | 1 | - | - | - | - | 1 | 12 |
| Тесу, каков употребляетца на деревянные меха | 50 | - | - | - | 5 | 2 | 50 |
| Тонкого, длиною в 5 сажен, толщиною в вершок | 20 | - | - | - | 2 ^{1/2} | - | 50 |

| | | | | | | | |
|---|-------|----|------|----|---------------------|-----|---------------------|
| Кож юфтевых | 60 | - | - | 1 | 12 | 67 | 20 |
| Сыромятных | 11 | - | - | - | 80 | 8 | 80 |
| Овчин бараньих | 6 | - | - | - | 12 | - | 72 |
| Сукна сермяжного, аршин | 4 | - | - | - | 7 | - | 28 |
| Клею рыба | - | - | 17 | 2 | 80 | 1 | 19 |
| Масла конопляного | - | 1 | 7 | 1 | 16 | 1 | 36 |
| Сала | - | - | 31 | - | 60 | - | 46 ½ |
| Свечь сальных | 60 | - | - | - | - | - | 22 |
| Гвоздя железного разных рук | 13582 | 7 | 15 ½ | 2 | 79 | 20 | 61 ^{1/8} |
| Скоб с петлями, гайками, чеками и гвоздем | 22 | 10 | 17 | - | 31 ^{21/32} | 3 | 92 ^{19/32} |
| Скоб же, на которых здымаютца меха с планками, крючем и гвоздем | 16 | 15 | 14 | - | 32 ^{1/8} | 4 | 93 ^{1/8} |
| Петель, на которых меха ходят | 12 | - | 24 | - | 1 ^{13/16} | - | 60 |
| Планок с кольцами, пробоями и гвоздем | 16 | 4 | 10 ½ | - | 30 ½ | 1 | 30 ½ |
| Валиков | 3 | 1 | 2 | - | 24 ^{11/32} | - | 25 ^{19/32} |
| Клинчиков малых | 18 | - | 3 | - | 50 | - | 3 ¾ |
| Крюков к подъему мехов | 3 | - | 33 | - | 40 ½ | - | 33 ^{7/16} |
| Вертлюгов | 96 | 2 | 5 | 1 | 13 | 2 | 14 ¼ |
| Соплов | 27 | 9 | 14 ½ | - | 41 ^{21/32} | 3 | 86 ^{1/8} |
| Обручей | 46 | 6 | - | - | 29 ^{23/32} | 1 | 78 ^{5/16} |
| Досок крышечных трехчетвертных | 39 | 4 | 35 | - | 46 ^{7/8} | 2 | 28 ^{17/32} |
| Черемох на лучки и колод на нижние доски к мехам на | - | - | - | - | - | - | 60 |
| Итого х кожаным мехам припасов по цене | - | - | - | - | - | 125 | 90 ^{7/8} |
| Да от дела их задельного з галанского 50, с укладных 63, с якорных 90, с ручных малых 20 копеек | | | | | | | |
| По разчислению из вышепоказанного расхода с приложением за работу против вышепоказанного обойдутца меха: галанского маниру один в 6 рублей 32 ^{3/8} копейки, укладные по 12 рублей по 42 копейки, ручные по 3 рубли по 73 ½ копейки пара, а в продажу при заводах оные меха не производятца. | | | | | | | |
| К столярному делу: | | | | | | | |
| Клею рыба | - | 1 | - | - | - | 2 | 80 |
| Брусов печерских | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| Тесу с пильной мельницы, что пилюетца из добытых крестьянами бревен толщиною в 1 ½ вершка | 100 | - | - | - | 2 ½ | 4 | 50 |
| Толщиною в вершок | 800 | | | | | | |
| На починку железных инструментов | - | - | - | - | - | - | 30 |
| Токарное дело При оном: | | | | | | | |
| Токарь | 1 | - | - | 20 | - | 20 | - |

| | | | | | | | |
|--|----|---|----|----|-----|---|----|
| Ученик | 1 | - | - | 12 | - | - | - |
| Их должность точить пушечные и протчие болваны и модели, и что сверх того случитца потребное к заводским делам, а сколько чего порознь в год надлежит зделано быть, того описать и изчислить невозможно, ибо не всегда одна какая-либо вещь делаетца, но разные, когда какие понадобятся, и для того потребные к тому припасы положены по нынешнему расходу. | | | | | | | |
| Бревен березовых, длиною 3-х аршин, толщиною в 6 и 7 вершков | 10 | - | - | - | - | - | 75 |
| Масла конопляного | - | - | 2 | - | - | - | 32 |
| Ремней сыромятных | - | - | 20 | - | 4 ½ | - | 90 |
| Брусов печерских | 3 | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Клею рыба | - | - | 6 | - | 7 | - | 42 |
| На починку железных инструментов | - | - | - | - | - | - | 30 |

А о требовании припасав ис казны как вышеписанных, так и железных, и о содержании их в бережении, и о починках, и о протчем чинить, как о столярах выше сего в... пункте показано.

К сему ж подтверждаетца для охранения от пожара в той меховой фабрике, в столярной и токарной щепы, что бывають при деле около печей, дневальным очищать каждодневно к ночи, а ис фабрики для содержания ея в чистоте по вся субботы.

При вышеписанных меховых столярном и токарном делах надлежит иметь меховым мастерам, столяром и токарю железных и протчих инструментов, а имянно, при деле деревянных мехов: стругов с укладною ншаркою с колотками больших, средних и малых, шихтеберов закройных обхожих по одному, круглых, средних, малых по одному ж, больших 2.

Пил стальных в станках дерево резать больших, средних и малых прорезных по одной, большая без станка двоерушная одна.

Пил же для правки инструментов троегранных, средних и малых, по одной.

Напарей с укладной наваркой коловоротных, полудюймовых, долгих и коротких, и в три осьмины, и в четверть дюйма—по одной, буравчета одна ж.

Долот с укладной наваркой прямых, шириною в половину, в три осьмины и в четверть дюйма по одному, косых больших и малых по одному ж, круглых больших, средних и малых по одному ж, ключ, которым шурупы заворачивают, I, ножницы жечь резать одне, бродок жечь пробовать один, молотов со стальной наваркой двоерушных, однорушных и маленьких по одному, шило одно, ножей больших, средних, малых, двоечеренных по одному, терпуг со стальной наваркой один, топор плотнишной один, сковородок чюгунных для варения клею одна, да к [розгревке] сала и краски одна ж, шандал железной один, буравчик малинькой один.

К починке мехов и фабриках: куски гвоздье вытягать одне, багайчиков средних и малых по одному.

При всей меховой фабрике:

Клещей больших к нагревке шок двои.

Котлов чюгунных большей смолу варить, ведерных два.

Тисков больших и ручных по однем.

Метчиков с обрезамы большой один, малой один же, лопатка железная для очиски щеп в фабрике одна, сито волосяное одно. К делу галанских мехов одному ж против вышеписанного.

При столярном деле:

Стругов с укладною наваркою с колотками деревянными, больших, средних по одному, малых два, обхожих закройных по одному ж.

Дорожников с укладною наваркою больших, средних и малых по одному, ножей больших, средних и малых и двоеручных по одному.

Долот с укладной наваркой больших, средних и малых по одному.

Цыркуль железной один.

Напарей с укладной наваркой коловоротных больших, средних и малых по одной.

Труб больших, средних и малых по одной.

Пил стальных в станках больших, средних, замошных, прорезных по одной. Косяк железной один.

Топор плотнишной один, напарья буравчатая средняя 1, багайчик для выдерки гвоздя один.

Оковоротка чугунная для варения клею 1, молоток маленькой железной 1, шило 1, обрез 1, метчик 1, куски железныя 1, терпуг с укладной наваркой полускорной 1.

При токарном деле:

Резцов со стальной наваркою разных рук 50, долот с укладной наваркой больших, средних по одному, малых 2, ножей средних и малых по одному, пил стальных в станках кость и дерево резать больших, средних и малых по одной, пил же инструменты править полускорных, торегранных, брусковых, круглых по одной, шилья больших и малых кость вертеть 4, для проверчивания дерева 2, трубок коловоротных больших, средних по одной, малых 2, терпугов укладных для терки дреза плоских, круглых, полускорных по 1, стругов с укладной наваркой средних, малых, шихтеберов по одному, дорожник с укладной наваркой 1. Молотков железных со стальной наваркой средних, малых по одному, сковородка чугунная для варения клею 1, топоров плотнишной 1, кость тесать 1, тиски железные 1, наковальна маленькая со стальной наваркой 1, обрезов стальных средних и малых по одному.

Метчиков укладных средних и малых по одному.

Цыркулей круглых больших и малых по одному, прямой малой 1, лисвягов с укладной наваркой больших и малых по одному, острогубцы железные 1.

А о клеймении и об отдаче оных токарю, и о содержании, и хранении ему чинить, как в должности припасной канторы управителя в... пункте показано.

Таблица «Дело кожаных мехов,отправляющееся в меховой же фабрике. При том должность мастерская»

| Припасов | На галанской двоедушной большой один мех | | | | | На укладные однодушные меха на пару | | | | | На якорные однодушные меха на пару | | | | | На ручные малые меха на пару | | | | |
|--|---|------------------|-----------------------|--|---|--|------------------|-----------------------|--|---|---------------------------------------|------------------|-----------------------|--|--|------------------------------|--------------|------------------------|--|---|
| | Ч и с л о | П у д . | Ф у н т . | Вр е м я п р и д е л е | П л а т ы з а о д и н | Ч и с л о | П у д . | Ф у н т . | Вр е м я п р и д е л е | П л а т ы з а п а р у | Ч и с л о | П у д . | Ф у н т . | Вр е м я п р и д е л е | П л а т ы с п а р ы | Ч с л о | П д. . | Ф у н т. . | Вр е м я п р и д е л е | П л а т ы з а п а р ы |
| | | | | Дн и | К о п. | | | | Дн и | К о п. | | | | Дн е й | К о п. | | | | Дн е й | К о п. . |
| Тесу, каков употребляетца на деревянные меха | 2 ½ | - | - | - | - | 3 ½ | - | - | - | - | 5 ¼ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Тесу ж толщиною в вершек, длиной в пять сажен | 1 | - | - | - | - | 1 ½ | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кошь | юфтовых | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| | сыромятных | ¾ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1/8 | - | - | - | - |
| Овчин бараньих за нахлебки | 2/3 | - | - | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | - | - | - | - |
| Клею рыба | - | - | ¼ | - | - | - | - | 1 1/3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| К змаске кошь: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| масла конопляного | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 ½ | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|----|---|---|---|-----|----|
| Зделанным быть надлежит | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 1 ½ | - |
| Плату производить, как по пробам пришло: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мастеру с учеником обще | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | 20 |

КОЛОТУШЕЧНОЕ ДЕЛО

Которое отправляетца в молотовых фабриках на особливых горнах, что делаютца в подобие молотовых горнов, токмо менее оных, а где железо вкладываетца и розогреваетца, тут на подобие кузничных горнов без выкладывания досками чугунными.

Прежде при оном ковалось тонкое железо по дву обрасцам и отпушалось в отпуск в Санкт-Питербурх и в Москву, а ныне за малым оною расходом и за малою от него прибылью не делаютца, а и о табели 1726-го года положено оною сделать в год двум человеком мастером, двум подмастерьям и двум работником из росковного ломаного железа из 4166 пуд 26 фунтов 3 750 пуд, ценою со всеми расходами пуд по 17 5/8 копеек, а достальное положено по пробам на угар.

Ныне при том колотушечном деле один мастер с подмастерьем и работником делают доски на трубы к мехам доменным, молотовым, гармахерским и кузничным и на пилы и перетягиваетца колотушечное железо в посылку на другие заводы, четверогранное и боутовое, лопатки к куренным и прочим делам и в посылку на заводы и на рудники, медные доски на фурмы в молотовые, ковши для литья чугунных припасов и меди в фурмы к плавильным делам и на другие заводы в плавильные ж, також и на приключаются разные дела, которые происходят делом в кузепиной разного мелочного дела фабрике, и на затворы доски. И для того, когда какая вещь потребна будет сделать, то на оною ис казны железо, уголь и прочее мастеру принимать весом и мерою, и ис того оные припасы делать суптельные и по моделям сходные, и по зделании объявлять в казну к здаче. А которые из них имеют быть в отдачу для обделки в кузнице, при приеме таковых и свидетельстве (годны ль оные к обделке) быть ис той кузничной фабрики мастеру. И ежели по свидетельству его явитца что негодное, о том объявлять в припасной канторе. А понеже сколько чего порознь имеет в год зделано быть, того познать невозможно, ибо тех вышписанных припасов делаютца не по равному числу и не всегда, но когда что потребуетца, и для того, сколько на какую вещь каких потребно припасов и ис того зделано быть надлежит весом, и угару числять, и за работу плату производить по расчислению ис проб окладов их, тому приложено при сей должности росписание, по которому должно исполнено быть непременно. А за неисполнение мастера штрафовать по указом. А за излишней угар, буде явятца будет, о вычете чинить, как в должности дощатых мастеров в... пункте показано. А когда той работы не случитца, тогда их, мастеровых людей, определять к другим делам, яко к росковке, к битью досок и к прочему, и плату им производить тое, какая при оных делах положена. А в прочем во всем кроме починки молотов и пятников имеют они, колотушечные, поступать, как в должности молотовых мастеров, а о молотах и пятниках в должности укладных показано.

О комплекте при колотушечном деле и что к тому потребно на дело разных вещей, припасов, и ис того оных сделать

| Комплекту | Окладного жалованья | | | | |
|-------------|---------------------|--------|------|------|------|
| | Число людей | Одному | | Всем | |
| | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. |
| Мастер | 1 | 30 | - | 30 | - |
| Подмастерье | 1 | 20 | - | 20 | - |
| Работник | 1 | 12 | - | 12 | - |

При оном колотушечном деле надлежащие инструменты должен мастер иметь повсегда, а имянно:

Клещей разных рук 12
 Лопатка..... 1
 Кочерга..... 1
 Молотов с укладной наваркой двоерушных2

А о клеймении и об отдаче оных колотушечному мастеру, и о содержании, и хранении чинить, как в должности припасной канторы управителя в... пункте показано.

А сколько вышписанных припасов порознь и всего обще в год зделаетца, того познать не можно, ибо из оных не всегда одна вещь делаютца, но когда какая вознадобитца. И для того, сколько на дело их припасов порознь в год надобно, того показать подлинно невозможно, и того ради оные положены и показаны ныне по годовому расходу, а имянно:

| | Число | Вес | | Цена | | | |
|--|-------|-----|------|---------|------------------|-------|-------------------|
| | | Пуд | Фунт | Каждому | | Всему | |
| | | | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. |
| Угля привозных коробов | 500 | - | - | - | 16 | 80 | - |
| Лесных припасов: | | | | | | | |
| Бревен сосновых длиною 3-х сажень, толщиной в отрубе в 4 и в 5 вершков | 10 | - | - | - | 3 ^{7/8} | - | 46 ^{3/4} |

| | | | | | | | |
|--|----|----|---|---|---------------------|----|-------------------|
| Да березовых, длиною трех с половиной аршин | 10 | - | - | - | 1 | - | - |
| Молотовищ березовых, длиною пять аршин, в отрубе шесть вершков | 12 | - | - | - | 7 | - | 84 |
| Ладонь березовая, длиною 7 аршин, в отрубе в 10 вершков | 1 | - | - | - | - | - | 7 ^{1/2} |
| Решеток черемховых | 20 | - | - | - | 1 ^{1/2} | - | 30 |
| Косяков на колеса, длиною 3-х аршин, в отрубе в 4, шириною в 12 вершков | 8 | - | - | - | 4 | - | 32 |
| Тесу на перья и подпушины, длиною пять сажен, толщиною в 1 и в 1 ^{1/2} вершек, шириною в отрубе в 10 и 11 вершков | 8 | - | - | - | 1 | - | 8 |
| Дехтю ведер | 20 | - | - | - | 2 ^{3/4} | - | 55 |
| Железа на дело и починку инструментов | - | 10 | - | - | 17 ^{11/16} | - | 76 ^{7/8} |
| Итого: | - | - | - | - | - | 84 | 42 ^{1/8} |

[ОКОННИШНОЕ И ЖЕСТЯНОЕ ПОСУДНОЕ ДЕЛО]

КОТОРОМУ НАДЛЕЖИТ ОТПРАВЛЯЕМУ БЫТЬ В НОВОПОСТРОЕННОЙ К ТОМУ КАМЕННОЙ ФАБРИКЕ ПРИ ТОМ ДОЛЖНОСТЬ МАСТЕРСКАЯ

Окончины делать, какие приказано будет от припасной канторы, шитухи и окованные жестью неленостно и добрым мастерством, по данным мерам во всем сходные, и слюды и жести напрасно в обрески не тратить. И при том от припасной канторы надлежит смотреть накрепко, чтоб мастер с подмастерьем и ученики работали неленостно и припасы и время напрасно не тратили и на сторону и про свой домовый обиход ис казенного ничего не делали, ибо о сем оконнишном деле, по чему на какой сорт чего употреблять и по скольку времени счислять, проб чинить и задельной платы положить невозможно, для того что окончины всегда делаютца разной меры и овогда шитухи без оковки жестью, а иногда и с оковкою жести луженой, а другие и черного железа, и слюда бывает неравной величины и доброты, к тому ж и старые светлицы и фабрики часто починиваютца, и для того из оных мастеровых людей кто сколько когда при деле и починке окончин пробудут, иметь работных их дням обстоятельную записку, и за те плату производить по окладом. И когда кто, из них уже будет у дела или починки окончин, тому тогда посуды жестяной не делать, а быть токмо у того оконнишного дела, для того что с посудного имеет им произвожена быть плата задельная, и когда за ними хорошего смотрения не будет, то они под видом дела окончин могут делать и посуду и за те дни, что якобы пробудут у оконнишного дела, получают плату окладную, а за посуду задельную, и тако ис казны может происходить передача.

Жестяную посуду, какая понадобится для продажи охочим людем, делать чистым мастерством и пайка б у оной была чистая ж и крепкая, чтоб оную купцы покупали охотнее. И для того при приеме оной иметь неоплошное смотрение и принимать в казну добрую, а плохой не принимать, но отдавать возвратно тому, хто делал, а за припасы, что к тому употребитца, взять на нем деньги по продажной цене, чтоб впредь в деле оной поступали осторожнее и делали добрым мастерством. А по чему на какую вещь счислять жести, олова и протчего и за работу по исчислению окладов производить задельной платы, о том показано в приложенном при сей должности росписании, по которому исполнять непременно, а за неисполнение, мастера штрафовать по указом. А за излишнюю издержку припасов против проб о взыскании с мастера чинить, как в должности дощатых мастеров в... пункте показано.

| О комплекте при оных оконнишном и жестяном посудных делах и что к тому потребно на дело разных вещей, припасов, и ис того оных зделать | Число | Окланого жалованья | | | |
|--|-------|--------------------|------|------|------|
| | | Одному | | Всем | |
| | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. |
| Комплету: | | | | | |
| Мастер | 1 | 30 | - | 30 | - |
| Подмастерье | 1 | 20 | - | 20 | - |
| Учеников | 5 | 12 | - | 60 | - |
| Да закомплектных учеников для упалых мест | 2 | 12 | - | 24 | - |

А в продаже при заводех употребляютца не равными ценами, на которые кладетца пр,и продаже ценою жечь двойная по 8, ординарная по 4 копейки лист, доски крышечные луженые трехчетвертные по 25, аршинные по 35 копеек доска, олова по 18, свинцу по 5, нашатырю по 96 копеек фунт, а другие расходы против якорных же вещей, о которых показано на... странице. А сколько вышеписанных вещей порознь и всего обще в год зделаетца, того познать нельзя, ибо из оных не всегда одна вещь делаетца, но когда какая вознадобитца, и для того на дело оных, что каких надобно порознь припасов, показать подлинно невозможно. Того ради оные положены и показаны ныне по годовому расходу.

| | Число | Вес | | Цена | | | | |
|---|------------|-----|------|---------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | | Пуд | Фунт | Каждому | | Всем | | |
| | | | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | |
| К делу о починке окончин: | | | | | | | | |
| Железа роскобочного в черной негодной жести | - | 1 | 10 | - | 17 ^{2/16} | - | 21 ^{1/2} | |
| Колотушечного в оконнишных прутках | - | 9 | - | - | - | - | - | |
| Слюды | - | 8 | - | - | - | - | - | |
| Нитей | - | - | 10 | - | 15 | 1 | 50 | |
| Свеч сальных | 150 | - | 27 | - | - | - | 54 | |
| Гвоздя мелкого и прибойного | - | - | 28 | - | - | - | - | |
| Жести луженой ординарной листов | 170 | - | - | - | 2 ^{3/8} | 4 | 3 ^{3/4} | |
| К делу жестяной посуды | | | | | | | | |
| Жести луженой листов | ординарной | 550 | - | - | - | 2 ^{3/8} | 13 | 6 ^{1/4} |
| | двойной | 200 | - | - | - | 21 ^{1/2} | 5 | - |
| Проволоки разных рук | - | 1 | - | 1 | 44 ^{7/8} | 1 | 45 ^{9/16} | |
| На пайку | свинцу | - | 1 | - | - | 3 ^{3/8} | 1 | 35 |
| | олова | - | 1 | - | - | - | 7 | - |
| | нашатырю | - | - | 3 | 1 | - | 3 | - |
| Угля коробов | 12 | - | - | - | 16 | 1 | 92 | |
| Свеч сальных | 400 | 2 | - | - | - | - | 44 | |
| Досок крышечных луженых аршинных и 3-х четвертных | 30 | - | - | - | - | - | - | |
| Черных трехчетвертных | 20 | 3 | - | - | 46 ^{7/8} | - | 40 ^{5/8} | |
| Дров на топление печей, сажен | 3 | - | - | - | 50 | - | 50 | |
| На издержку инструментов в год | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого к посудному делу припасов | - | - | - | - | - | - | - | |

При том оконнишном и жестяном и посудном делах надлежащие инструменты иметь мастерам повоегда, а имянно: цыркуль железной 1, поьяльников 2, востругубцы 1, молотков со стальной наваркой лишных, круглых, подкрайников заковошных оконнишных, круглых, маленьких по одному, ножниц с укладной наваркой слюду резать 1, жечь резать 1 ж, шил больших, средних и малых по 1-му, выдерка железная 1, пил стальных полускорных, круглых, четверогранных, троегранных ножовок по одной, терпуг с укладной наваркой 1, подкладка железная 1, палочка, футлярная оправная 1, большая одна ж, трубок высеканных больших, средних и малых по одной, костыль оправной один, наковален со стальной наваркой лишных и заковошных по одной.

А о клеймении и содержании оных чинить, как в должности припасной канторы управителя в... пункте показано.

ДЕЛО КОНАТОВ, КОТОРОМУ НАДЛЕЖИТ ОТПРАВЛЯЕМУ БЫТЬ НА ДВОРЕ, А НЕ В ФАБРИКЕ, ТОКМОГДЕ ЗДЕЛАННЫЕ КОНАТЫ ДО ЗДАЧИ В КАЗНУ И ПЕНЕК ПО ПРИЕМЕ СОДЕРЖАТЬ И ВЫЧИЩАТЬ ОТ ПЫЛИ И КОСТРИКИ, НАДЛЕЖИТ ИМЕТЬ АНБАР ПРИ ТОМ ДОЛЖНОСТЬ МАСТЕРСКАЯ

На дело оных пенек принимать ис казнии смотреть, чтоб оной был свежей, а не гнилой и без излишней кострики, но сколько можно вычищен, а по приеме ему с ученики вычищать начисто, чтобы в нем пыли, а паче что кострики всеконечно ничего не было. И как из оного пряди будут спусканы, чтоб были виты против данных образцов ис канторы и равны и не гораздо круты и слабы. И когда из оных сделаютца веревки, то оные высушивать, чтоб никакой сырости в них не осталось, дабы не могли от сырости, лежа в казне, изгнить. И потом оные и что останетца от них пакли отдавать в казну весом з запискою.

Он же, мастер, во время спуска прядей в веревки должен смотреть, дабы пряди равно лежали и не было б закрутин, ибо когда закрутины в прядях завьютца в веревках, тогда оные могутства с протчими к тянутую иметь не будут, от чего другие, когда порвутца, тогда и те с сукрутинами одна за одною и тако весь конат порветца, от чего во время тянутья может учинитца людем и протчему вред не малой.

Веревки, какие делать велено будет, оные ему, мастеру, делать по данным образцам сходные и добрым мастерством и смотреть, чтоб в них пенька кладена была добрая и туне оной истрачено не было, но сделано б было веревок не менее, а пакли и убыли в кострике и в протчей нечистоте оставалось не более показанного в приложенном при сей должности росписании. А ежели против оного росписания из данной мастеру пеньки толикого числа веревок весом, сколько надлежит и пришло по пробе, он, мастер, не зделает и убыли будет упущением в паклю или иною какою утратою от ево несмотрения более, за то с него, мастера, с ученики за пенек, сколько ево напрасно в паклю упустят или утратят, взыскивать деньги вычетом из их жалованья по той цене, по чему оной пенек в казну куплен. А припасы, какие к тому делу надобны, оные ему, мастеру, требовать от припасной канторы и, как приняты будут, содержать во всяком охранении, чтоб также ничего утрачено и напрасно переломано не было. А буде что утратят и переломают небрежением, за то взыскивать без упущения на нем, мастере, по продажной цене. А что не от их несмотрения, но от работы повредитца, то для починки объявлять во оной же припасной канторе, которое, починя, отдавать возвратно без удержания.

А понеже в год потребно веревок пеньковых разных рук ко отправлению судов на 30 коломенок толстых и тонких 919 пуд, в Екатеринбург 51, на Полевской завод 30, итого 1 000 пуд, которые ныне отправляютца покупкою из русских городов, для того что тамошние веревки от доброты пеньки лутче и крепче, нежели здешние, и из оных, что на суда толстые конаты будут зделаны, брать надлежит токмо до Лаишева, а оттуда паки возвращать на пристань ко отпуску другого каравана, которые могут служить одне года два или три, а от Лаишева вместо толстых конатов тот караван надлежит отправлять лышными конатами, того для повсягодно вышеозначенной суммы конатов пеньковых покупать или делать не надлежит и для того, когда зачем покупки не будет, то делать их здесь нижеобъявленное число и ис того посылать на другие все заводы, яко на Пыскорской, Ягошихинской и протчие. А тамо оных не покупать, но требовать заблаговременно (объявляя в годовых требованиях) отсюда. А когда дела конатов не бывает, тогда ево, мастера, с ученики определять к другим делам, куды удобен и надобен будет за те жь оклады, буде у таких работ будут, где задельной платы не положено, а где задельная плата произведена, то за тое.

| О комплекте при конатном деле и что к тому в год потребно пеньки, и ис того зделано быть надлежит | Число | вес | | Цена | | | |
|---|-------|------|------|---------|------|-------|------|
| | | Пуд | Фунт | Каждому | | Всего | |
| | | | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. |
| Спускальщик вместо мастера | 1 | - | - | 20 | - | 20 | - |
| Прядильщиков, то ж и ученики | 4 | - | - | 12 | - | 48 | - |
| Закомплетных учеников для упалых мест | 2 | - | - | 12 | - | 24 | - |
| Пеньку на конаты (то ж и веревки) в неделю, то есть в 6 дней работных, 36 пуд, а в год в 250 дней работных | - | 1500 | - | - | 33 | 495 | - |
| Дехтю ко всему тому делу ведро | 1 | - | - | - | 23/4 | - | 23/4 |
| Ис того имеет быть зделано веревок в неделю 191/2 пуд, а в год | - | 812 | 20 | - | - | - | - |
| Да пакли, тож и отрепи оставаца, которые употребляютца х конапаченью ларей и к оптирке жести, и в проволошную х клещам в неделю 10 пуд 21 фунт, а в год | - | 438 | 21 | - | - | - | - |
| Затем будет убыли у пенька, которая бывает в кострике и пыли, 248 пуд 38 фунтов | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|-----|-------------------|
| За дело тех конатов плату надлежит производить, как по пробам по разчислению из окладов пришло, по 81 ^{2/32} копейки с пуда, а со всего | - | - | - | - | - | -60 | 82 |
| И оные деньги по выработании надлежит производить им, спускальщику с прядильщики, розделять по окладам их от припасной канторы | | | | | | | |
| Всего при деле тех конатов в год за припасы и жалования за вычетом за паклю цены от конатов ибо она имеет употреблятца к другим делам, по 3 копейки за пуд | - | - | - | - | - | 551 | 69 ^{1/4} |
| И по розчислению ис того расхода с приложением за работу вместо долей целой копейки обойдетца ценою пуд канатов по 68 ^{5/16} копейки, а при заводах продаетца пуд по 90 копеек | | | | | | | |
| При том деле надлежит иметь припасы: станок деревянной с веретном железным 1, вьюшка деревянная с веретным же железным 1, крюков железных спускных 3, блоков деревянных с веретнами и крюками железными 9, топор плотнишной 1. | | | | | | | |

ДЕЛО ИЗВЕСТИ

ПРИ ТОМ ДОЛЖНОСТЬ МАСТЕРСКАЯ

Камень на жжение извести, которой ныне имеетца от Екатеринбургх в разстоянии в 31 версте в Колюткинской деревне (буде ближе впредь не сыщется, а буде где ближе найдется, то тут), добывать определенными к тому по роскладом крестьяны в вешнее и в начале летняго времени в свободные числа от их земских работ. И как онога камня наломано будет столько, чтоб на известь на весь год было, тогда велеть к обжегу его в вышеозначенное же время и тем же крестьяном заготовить дров, сколько потребно ж, и по изготовлении того всего во окончании летняго времени ис камня класть в ямах на то изготовленных печи, которая надлежит строить по обыкновенной пропорции и добрым мастерством, которым быть мерою в диаметре и поверху по 6 ½, внизу по 3 сажени, сверх ямы класть камня в вышину до колпака 4-х, колпак толщиною над замком 4-х же аршин.

Когда в совершенство печи будут складены, тогда, нажав внутрь их во уготованные на то [д]ела дров, зажигать, обставя кругом оных печей услонами, зделанными из хвои, чтоб ветер не мог сквозь их пробиратца и в обжеге того камня препятствия делать, ибо когда оными не обставлять, то с той стороны, откуда ветер будет, камень не прогорят, но от ветру жар будет приклонен ко одной стороне, и от того может оставитца невыжженной в известь камень. И для того онога предостерегать и смотреть накрепко, дабы в печи все камень равно и довольно обожжены были, дабы из них была известь кипелка и бес пустого камня.

К тому делу припасы железные, ломы, керки, лопатки и протчее употреблять и содержать крестьяном свои, как при кучных и протчих работах определено и содержитца.

Извести в год чтоб заготовлено было в Екатеринбургх на две домны 32 120 пуд, да на всякие заводские дела — на починку и маску квартир и на всякую убыль и недостаток 1 000, итого 33 120 пуд. И вывезена она была теми ж крестьянами, кои кладут и жгут печи, по первому зимнему пути или конечно самым зимним временем, не упуская удобнаго пути, чтоб за оною на заводах не могло нанестися какой остановки, и по привозе на завод объявлять онаю прежде для свидетельства доброты ея доменному мастеру, и которую он, доменной, обще с известным мастером одобряет, тое принимать определенному целовальнику весом з запискою. Токмо и ему смотреть, чтоб она известь обожжена была довольно и в ней пустого камня отнюдь не было и была б кипелка. И по приеме тое известь содержать во уготованном на то особливом из осинового плащинного дерева сарае под кровлею, чтоб онаю ветром не разносило и от воды и мокроты не размокала. И для того около того сарая учинить небольшой ров, чтоб тем дождевая вода проходила.

За тое работу за ломку камня, за клажу печей, за рубку дров, за жжение и за воску на завод извести платить или зачитать крестьяном за подушной оклад по копейке с каждого пуда, а мастеру от присмотру при том всем приготовлении платить з бочки, то есть з дватцати пуд по одной копейке, и быть при том одному. Токмо к нему, чтоб впредь без запасных обученых не было, велеть быть из Арамильского дистрикта ис крестьян при том известном деле при мастере двум человеком, зачитая их в число розклада крестьян которой слободы в котором году расположены будут, а при том деле зарабатывать им, как и протчим крестьяном по розкладом за подушной оклад. И к тому делу их мастеру обучать безскрытно, чтоб они впредь могли сами быть мастерами и то дело отправлять без указания других.

И от одного числа извести от 33 120 пуд имеет быть зачету крестьяном 331 рубль 20 копеек.

Мастеру за присмотр жалованья 16 рублей 56 копеек.

Итого 347 рублей 76 копеек.

По разчислению того расхода обойдетца пуд по 1^{1/20} копейки, а продаецца при заводах по 3 копейки.

**ДЕЛО КИРПИЧА,
КОТОРОЕ ОТПРАВЛЯЕТЦА В САРАЯХ, ПОСТРОЕННЫХ ПРИ ТАКИХ МЕСТАХ, ГДЕ ТОМУ УДОБНАЯ
ГЛИНА БЫВАЕТ ПРИ ТОМ ДОЛЖНОСТЬ МАСТЕРСКАЯ**

Глину, потребную к делу кирпича, выбирать самую добрую, чтоб могли кирпичи быть крепче, и мяхкую и оную, вынимая из ям, стаптывать ногами довольнее, чтоб была вся ровна и к делу кирпича годна. И при топтании примешивать в нее, смотря какош глина, пристойное число песку, выбирая такой, в котором бы не было камня, и лить в глину воды, сколько надлежит без излишества, дабы лишнюю водою та глина излишно не была перемочена. И как она в готовность изготовитца, чтоб от ветру не оохла, накрывать рогожами. И из оной делать кирпичь в кирцишных сараях самую доброю работою, мерою, когда уже высохнет и обожжен будет, чтоб был не менее в длину семи, в ширину трех с полу, в толщину одного и трех четвертей вершка, И по зделаний для сушки ставить во оных сараях, токмо прежде ставки под оной настилать соломы, чтоб к земле кирпичь не приставал и в стужи от оной бес подстилки повреждение оному не чинилось. И как оной немного попросохнет то, перебирая, ставить ево оборачивая тем концом, которым стоял на земли, кверху, дабы и тот конец также мог просохнуть. И когда уже весь высохнет, то оной в том же сарае класть в стопы в одно место, чтоб более порозжаго места в сараях было, и других бы переделов кирпичь можно было убирать тут же. А делать оной всегда в летнее теплое, а не в студеное время, ибо когда зделан будет в студеное время, то оной от стужи при сушке будет розсыпатца, и от того весь пропадать.

Как оной кирпичь высохнет, то его обжигать при тех же сараях во особливо зделанных для того обжигальных печах, которым надобно быть с четырьмя или более очелками и к тому надлежащими сквозными сводами и подом решесчатым, на которой кирпичь кладетца. И, выведя стену кирпича в полтретья, свершить наверху оводом с надлежащими к тому продушинами.

Тем обжигательным печам быть длиною и шириною по 8 ½, вышиною от подошвы и со сводами по 6 ½ аршин, каждая о четыре чела, в которых надлежит обжигать вдруг по 15 и по 16 тысяч кирпичей. И над теми печами надлежит построенным быть сараям на столбах и покрытым драницами. И по зделании, те печи высуша, обжигать в них кирпичь по надлежаществу и при том смотреть, чтоб огонь в печах был не весьма велик и мал, но средственной, ибо когда огонь будет велик, то от того весь кирпичь розшеляетца и разсядет на мелкие части, а ежели огонь мал, то кирпичь, как надлежит, не будет, но токмо от того малого огня зачернеет. И по обжеге тот кирпичь от него, мастера, принимать целовальником в казну со свидетельством припасной канторы управителя против данного обрасца и меры сходной и самой доброй, и довольно обожженной, и на заводское дело годной, и чтоб оной в воде не мог распускатца. А плохова, третнику, такожь и половиннику, которой не весьма выжжен, не принимать, ибо оной ни в какое дело быть не годен. И половинник, ежели неусмотрением приметца и в клажу горнов употреблен будет, то оной от жару скоро пропадает, и затем оной весьма принимать не надлежит. А ломаной надвое принимать два за один кирпичь. И содержать тот кирпичь в сараях под кровлею, чтоб от дозжа не розмокал.

При том мастер должен всемерно старатца, чтоб кирпичь конечно весь зделан, и обожжен был в летнем времени, чтоб в зиму ничего не осталось. А ежели от его нерадения тот кирпичь весь летним временем наготово отделан и обожжен не будет, а зимою во оном к заводским делам будет нужда или и остановка, то за нерадение мастера, и чтоб впредь прилежнее в деле кирпича поступал, штрафовать по указом.

Клинчатой белой кирпичь, которой употребляетца к домнам, делать из сысерской глины по данной мере во всем сходной и обжигать также, чтоб в огне мог далее стоять.

К делу кирпича и к обжегу одного потребные припасы и дрова требовать мастеру от припасной канторы заблаговременно, чтоб при деле того кирпича и при обжеге ни в чем остановки не было, и содержать оные во всяком охранении. А ежели что от их небрежения утрачено или переломано будет, за то взыскивать на них, мастере с ученики, по продажной цене.

Чтоб в сараях от дозжей тому кирпичю повреждения не было, того ради должно смотреть, дабы кровля над теми сараями всегда была плотная и течи от дозжа никогда не было. И ежели та кровля повредитца, то немедленно починивать от припасной канторы. И для проходу дозжевой воды кругом сараев учинить ровики небольшие и оные всегда содержать в чистоте.

Над определенными учениками смотреть накрепко, чтоб они на работу приходили и от работы уходили в указные часы и, будучи при работе, работали нелеиостно. А о ком усмотритца, что на работу или от работы отлучитца не в указные часы или работать будет леностно, такожь кто будет делать кирпичь во время рабстное про себя или на собственную свою

продажу без указа, о таковых доносить в припасной канторе, где со оными, разсмотря, чинить по указом, и самому мастеру того не чинить под опасением жестокого наказания.

А кирпича красного к здешним Екатеринбургским заводам на всякие заводские расходы на дело и починку горнов и печей каждагодно потребно зделывать по 100 000 да к домам белого 200 кирпичей, за которой по привозе из сараев и по приеме в казну надлежит платить за работу от дела и обжегу, кроме воски из сараев (которая имеет отправлятьца казенным коштом за особливую плату) мастеру с учениками, как по пробам пришло, с красного по 75 копеек с тысячи кирпичей, а за клинчатой со ста по 20 копеек. И когда то число будет делатца, то надобно к тому:

| | Число | Вес | | Цена | | | |
|--|-------|------|-------|---------|------|------|------|
| | | Пуд. | Фунт. | Каждому | | Всем | |
| | | | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. |
| Кирпищик вместо мастера | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Учеников | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Припасов: | | | | | | | |
| Ведр деревянных пар | 35 | - | - | - | - | - | 83 |
| Рогожь мочальных на закрывание глины | 140 | - | - | - | - | 1 | 65 |
| Соломы на услоны около сараев, возов | 10 | - | - | - | 10 | 1 | - |
| Лык на увяску оных | - | 3 | - | - | 5 | - | 15 |
| Дров на обжег кирпича кубических сажен | 60 | - | - | - | 50 | 30 | - |
| За лопатки, за ступы и ресцы, что при деле кирпича во оных убывает | - | - | - | - | - | - | 60 |
| Итого за припасы | - | | | | | | |

По разчислению того расхода обойдетца 1 000 кирпичей по рублю по 27 копеек с малыми долями.

К вышеозначенному числу работников для поспешения в деле кирпича, чтоб не отдалялось в зиму, но всегда б окончано было в, самое летнее теплое время, прибавлять работников из закомплетных мастеровых людей или ис каких приищутца за ту ж, а не за особливую плату, сколько потребно будет, смотря по делу оног.

Ныне то кирпичное дело кроме воски из сараев на завод отправляетьца подрядом. И договорено с подрядчиком заплатить со употреблением к тому вышеписанных припасов из их цены по рублю по 12 копеек с тысячи кирпичей.

И с приложением, к тому казенного провоза обойдетца тысяча кирпичей по одному рублю по 24 копейки, а продаецца при заводах по 2 рубли 1 000 кирпичей.

А понеже, как видимо из оног, что по вышепиоанному расходу казенным коштом кирпичь против подрядов имеет становитца дороже, к тому ж, когда оной делать казенным коштом, то и в приказных делах, яко в требовании к тому делу надлежащих припасов и протчего имеет быть не без излишняго труда, и для избежания оног то дело кирпича и впредь надлежит иметь, буде охотники будут, на подряде кроме провозу от сараев до завода. А возить оной от сараев до заводу на казенных лошадях или по розкладу крестьянами. А ежели же и воску кто пожелает взять подрядом не дороже казенной поставки, то и оную отдавать на подряд же.

| Когда вновь строитца будет к делу кирпича сарай длиною 70, шириною 6, вышиною 3-3 сажен, то к строению ево потребно припасов | | Число | Вес | | Цена | | | |
|--|--|-------|------|------|---------|------------------|-------|------|
| | | | Пуд. | Фунт | Каждому | | Всего | |
| | | | | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. |
| Лесных | | | | | | | | |
| Бревен | на столбы, длиною 12/3 сажени, толщиной в отрубе 9 вершков | 62 | - | - | - | 2 ^{1/2} | 1 | 55 |
| | на быки, длиною 5 сажен, тощиною в отрубе пяти вершков | 190 | - | - | - | 3 ^{1/3} | 6 | 33 |

| | | | | | | | |
|--|------|---|---|---|-------------------|----|-------------------|
| Брусов на связи и перекладины, длиною 6 сажен, толщиною в отрубе 7 и 8 вершков | 42 | - | - | - | 36 ^{1/2} | 15 | 33 |
| Драниц на крышку оного | 8900 | - | - | - | за сто 25 | 22 | 25 |
| Решетин | 350 | - | - | - | 1 ^{3/4} | 6 | 12 ^{1/2} |
| Желобья разной меры | 140 | - | - | - | 5 ^{1/2} | 7 | 70 |
| К тому работников пеших на 141/2 дней 51 человек, им платы по плакату | - | - | - | - | - | 36 | 97 ^{1/2} |

ДЕГТЯРНОЕ И СМОЛЯНОЕ ДЕЛО

Которое прежде сего отправлялось подрядом и было при том мастеров 2, работников определенных 6, да к ним для помощи ис крестьян давалось по... человек. А ныне оные деготь и смола ставятца розкладом на крестьян и в приуготовлении к тому берест и смоля должны приставленные и крестьяне поступать по нижеследующему. Береста х курению дехтю, на кого что по розкладу положитца, заготовлять всегда тогда, как падут з дерева. И того предостерегать накрепко того дистрикта управителю, на которой положены будут поставка дехтя, чтоб оное время пропущено не было. Также и смолье сечь и збирать в удобные времена, чтоб как деготь, так и смола выкурены и на завод поставлены были по розкладом на них крестьян заблаговременно, дабы за непоставкою оного не могло нанестися при заводах какой остановки.

При курении оных смолы и дехтю надлежит предостерегать, чтоб выкурено было дехтю и смолы надлежащее число и напрасно береста и смолье трачены не были.

К тому делу припасы железные и протчие употреблять и содержать крестьяном свое, как при кучных и протчих работах определено. А в год чтоб заготовлено было в Екатеринбургх на домны и молотовыя и на протчие фабрики дехтю... смолы... ведр и привожены были оные на завод в удобное время. И по привозе отдавать на заводе припасному целовальнику мерою з запискою, которому прием надлежит чинить при управителе припасной канторы з добрым осмотром без всякого мирвольства, чтоб как деготь, так и смола привезены были чистые без грязи и воды. И для того ему, управителю, надлежит всякую бочку пробовать самому, взяв, повертеть на низу тое бочки буравом диру, и ежели в которой бочке вода есть, то она в тое диру может оказатца, и тогда велеть ея выпустить вон и, выпустя, заколотить тое диру гвоздем. А для свидетельства грязи, взяв уполовник, и черпать с самого дна бочки, и ежели явитца грязь, то и ея вычистить, а вычистя, принимать без грязи и воды чистое. И у кого усмотритца, что привезены будут смола и деготь против вышечисанного нечистые, таковых за то обманство наказывать, а за чистую и годную платить крестьяном за дранье берест и за добычу смолья и за курение и привоз на завод против того, как подрядчиком по добровольному их договору плачено было: с ведра з дехтю по 2 ³/₄, со смолы по 3 ³/₄ копейки.

И с вышеозначенного числа дехтю и смолы по той цене придет зачету крестьяном:

З дехтя...

Со смолы...

Ежели же за непривозом или за незаготовлением оных дехтя и смолы в заводах учинитца какая остановка, то тех крестьян и того дистрикта управителя, на которой деготь и смола расположены имеют быть, штрафовать и сверх того, что затем от остановки убытка про[изо]йдет, взыскивать на них. И для того управителю тех крестьян надлежит принуждать, чтоб в заготовлении и в привозе на завод в удобные времена оных дехтя и смолы поступали неослабно.

Для охранения от пожара и чтоб смола и деготь от сонца не высыхали, и дабы бочки, в которых на заводы деготь и смола привозитца и отдаютца со оным дехтем в молотовые и протчие фабрики мастерам на маску щипов, пальцев и протчего, как до сего видно было, не пропадали, что чинилось от несмотрения и нерадения припасной канторы, от чего на каждой год в покупке вновь бочек ис казны трата происходит, также скрозь оных бочек в фабриках дехтю и житкой смолы много, вытекаая, пропадает, и того ради для лутчего о том чинить по сему: в тех погребах, где надлежит смолу житкую и деготь содержать, выкопать в земле ямы, в которые спущать большие чаны, окованные железными обручами, и обить оные накрепко кругом их и под ногами токмарями, илом или другою какою тельною глиною, которая б была непесчаная. И при приеме дехтя и житкой смолы каждые бочки, кои со оными привезутца, взвесить и потом выпустить в те уготованные на то чаны з бережением, не смешивая деготь со смолою, но во особливые. И при том накрепко смотреть, чтоб во оном дехтю и житкой смоле воды и грязи не было. И для того, когда из бочек в чаны выливатца будет, предостерегать и прилежно смотреть, чтоб з дехтем и смолою в чаны воды или грязи из бочек не вылить, но ежели в которой бочке явитца вода или грязь, то оное в чаны отнюдь не лить, но оставлять в бочках. И что в тех бочках воды и грязи останетца, оное з бочкой взвесить особливо, и сколько со оной бочкой грязи и воды по весу будет, оное ис прежняго всего весу, что она бочка з дехтем или смолою потянула, выключить, и за тою выключкою чистой деготь и смолу, которой вылит будет в бочку оного. Также буде в коих бочках грязи и воды не будет, то по выливке в чаны взвешивать порозжие бочки, и что в ней будет весу, оное число по тому ж ис прежняго всего весу, что в бочке з дехтем или смолою было, выключить же, и тот деготь и смолу записывать в приход, а грязь и воду, что в бочках негодное останетца, отнюдь

не принимать под штрафом, но отдавать тем крестьянам, у которых оно в привозе явитца, и вместо того негодного, кто сколько по розкладу годного не довезет, доправить на тех крестьянх. А колико у кого чистого дехтя и смолы принято будет, в том давать крестьянам квитанции, не продолжая нималоги времени, и за тем их при заводах не задерживать под штрафом. А те бочки, ис которых приметца деготь и смола и вылетца в помянутые чаны, отсылать с теми крестьянами возвратно и велеть оные того дистрикта управителю, в котором деготь и смола делаетца, те бочки содержать в которой слободе или деревне по близости к тому месту и иметь оные во охранении, дабы утрачены и испорчены не были. Токмо надлежит оные содержать в таком месте, чтоб не могли летом от жару розсыхатца и колотца. И которые впредь бочки вместо негодных иди в прибавок имеющимся будут для привозу на заводы и в Уткинскую пристань дехтя и смолы делатца, оные делать потолше, чтоб были они понадежнее и деготь не мог скрозь их пробиратца и течь. И как те вновь сделанные, так и старые бочки оказат для крепости железными обручами. И на заводах оной деготь и смолу впредь мастерам бочками не давать, ибо из бочек оной, как выше писано, вытекает и пропадет напрасно. И для того давать им, мастерам, в фабрики дехтю и смолу ведр по десяти з записками и росписками и содержать в фабриках в чугунных ящиках, вылив для того оные с крышками величиною, чтоб можно во оные дехтю или смолу налить 10 ведр или меньше и больше того, как лучше и способнее. И в ыздершке того дехтя и смолы молотовых и протчих мастеров, кому оной даван будет, считать по третям года.

ЛЕСНОЕ И УГОЛЬНОЕ ДЕЛО

ПРИ ТОМ ЖЕ И ПИЛОВАНИЕ ЛЕСУ, НАД КОТОРЫМИ ДЕЛАМИ УЧРЕЖДЕН ОСОБЛИВОЙ НАДЗИРАТЕЛЬ ПРИ ТОМ ДОЛЖНОСТЬ ОНОГО

В бережении лесовот напрасной порубки и от пожаров и от протчего надлежит ему поступать по генерально выданным печатным оборвалтмейстеров и лесных надзирателей инструкциям, токмо особливо при здешних местах, где заводы есть, надлежит припамятовано и исполнено быть и последующее. Понеже леность и нехранение здешних обывателей в поступке рубления лесов наносят заводам великой вред, как видно, что и к малым заводам в краткое время множество лесов вырублено, к тому ждесь и леса весьма туго растут и едва чрез 50 лет вырастают ли годные на угольные дрова, и от того опасно, чтоб за скудостью дров впредь заводы не остановились и чрез недостаток меди и железа и интересу уменьшения не нанеслось, и для того к наивыщему охранению при заводах лесу прилагаетца сие. Чтоб никто лесу стоячего соснового и березового в стороны от завюдов в дватцати верстах рубить ни на что не дерзал под штрафом за всякое дерево, годное на уголь, по 20 копеек, а которая сосна годна на валы или на протчие потребности к заводам, за тое по вальтмейстерской инструкции.

Дрова рубить заводским жителем из валежнику и пенья и ис такого лесу, которой не употребляетца на уголь, из осинового и талового, ибо как есть видно, что оного довольно имеетца, а из годных лесов на уголь дрова жителем рубить запретить под штрафом.

Ежели ж потребно будет кому что вновь построить, оному требовать позволения в рубке сырого стоячего лесу от обербергамта, которому о том строении, во-первых, освидетельствовать, и ежели по свидетельству явитца, что построить надобно и пробить бес того кому будет иельзя, тогда на то строение давать удобное число бревен из оставших вершин от того лесу, что рубитца на ростирку тесу на пильной мельнице, ибо оных вершин в лесах сстаетца довольно и бес потребности бросаетца, а к строению квартирному и протчему небольшому весьма потребны. А когда оной весь выберетца, тогда из стоячего на нужное строение давать же токмо без излишества.

Которые люди ходят за зверьми и рубят лес, также и на веники березник молодой с корени, оного накрепко надзирать, чтоб того чинено не было, и ежели кто в такой продерзости явитца, также буде кто во время соку или в какое другое [время] лес будет подскабливать и тем подсушать, с таковыми о штрафе чинить против первого пункта.

Дрова на куренях велеть рубить чисто и сучье, которые будут оставатца, складывать в груды от дров по нижеобъявленной мере. А рубить леса на дрова с корени, конечно, в марте и апреле, октябре и ноябре месяцах, а летом не рубить и пенья выше полуаршина не покидать.

Траву опаливать запретить накрепко, и ежели где нечаянным случаем учинитца пожар, то должны заводские и протчие ближние около заводов жители, как возможно наискоряе, все бежать и гасить, а кто оное преступит, таковых штрафовать по указом и вальтмейстерской инструкции, а кто пожар умыслом или небрежением учинит, таковых объявлять к суду во обербергамт.

Чтоб едущие и идущие по дорогам в лесах в летнее время огня не токмо под стоячие, но и под лежачие леса отнюдь не розкладывали и тем бы пожаров и траты напрасной лесам не чинили. А ежели кто кого увидит, что стоя в лесу летом огонь розкладеной имеет, таковых, хотя от оного еще пожара и не учинилось, ибо оные, имея огонь, со стану отъезжают, не угася, от чего всегда может случитца пожар, ловя, приводить в те места, хто х которому ближе пойман будет, и объявлять тех мест в канцеляриях и канторах, с которыми поступать яко с преступниками указов. А зимою на станах огонь хотя иметь, токмо малой и то не под стоячими ж деревьями, и как со станов будут отъезжать, чтоб огонь снегом загашали, и, не загася, отнюдь не покидали. И того ради объявить заставшиком на всех заставах и другим во всех местах, лежащих при дорогах, жителем, чтоб оные проезжим сказывали, дабы отнюдь никто огня в лесах летом розкладывать и

пушаты и зимою, не угася, оставлять яе дерзали, и для того во всякой лежащей при дороге к заводам деревне поставить столбы и на них прибить доски с надписанием и показанием на тех досках знаков для знания простым людем, чтоб оное подтверждение оеи всегда имели в памяти и чинили по тому заказу неотменно под вышеозначенным штрафом; также и близ дороги деревья подрубать не велеть, а ежели едущему понадобится на дрова, то могут далее от дороги срубить, колико надобно, чтоб дороги не завалить, а ежели кто оное учинит, таковых наказывать по определению 1732 года апреля 17 дня, записанному во обербергамте, и дороге велеть очистить.

Понеже чрез несколько лет практика оказала, что около заводов на вырубленных местах лесов на дрова, угольные и протчие заводские потребности растут леса молодые весьма густы, отчего оные, ежели никакого к тому способу не учинить, и никогда в достойную меру, чтоб можно было их употреблять на уголь и на протчие заводские надобности, не выростут, как эксемпель есть Уктуские заводы, ибо при сных леса порублены уже тому минуло лет с 30, а на тех порубленных местах вырослого лесу и поныне годнаго на дрова не находитца, но оной от густоты и заглух растет очень неспешно, того ради ко оному, чтоб могли леса выростать скоряе и годными быть ко употреблению, учинить способ следующей: впредь около заводов между вырослыми после порубки лесами годными, а имянно, где есть толстые и высокие и прямы, тут между теми, а где толстых нет, тут между жь такими, которые лутче других, повыше и потолпие и попрямя маленькие деревца, от которых более заглуха и густота есть, от тех оставших хороших дерев кругом на сажень или немного и более вырубить и, вырубя, из лесу выносить их для опасения от пажарного случая на большие дороги или хотя и в лесах, токмо сносить в груды на чистые места, а не раскиданные оставлять, ис которых тонкие велеть брать заводским жителем на домашние их употребления, а которые в порубку приходять будут потолще, тех оным не брать, а рубить казенными работниками теми ж, которые тое розчиску будут чинить, на дрова и, буде годны будут, употреблять на уголь; а буде на уголь годитца не будет, то на топление кантор и других казенных домов, х которым ис казны дрова употребляютца.

***О рубке дров на уголь, и о кладке их в кучи,
и о дернении, и о сылке, и эженни, и разломке кучь***

Крестьян, которые определены будут для рубки дров, каждогодно из домов их приводить самим дистриктским управителем вдруг и объявить роскладную и имянную роспись, на кого сколько сажен положено. А ежели они, управители, того чинить не будут, то штрафовать их жестоким штрафом, понеже от их управительской оплошности, что они крестьян высылают без имянной росписи и бес показания, сколько на кого положено розкладу, оные крестьяне, прибудучи на завод, за ожиданием других, и за незнанием, кому сколько по розкладу надлежит дров вырубить, живут недели по две и более праздно, ибо за такую неприсылкою от управителей росписей и розкладу в работу крестьян определять не без конфузии, и от того им обида и в деле государевом остановка. А ежели за каким резонем и дальности между слободами и деревьями всех крестьян собрать и вдрух привести управителем невозможно, то высылать прежде ближних и с ними присылать об них имянную роспись, сколько оных пошлетца, показав во оной имянно, какая на кого работа положена. А з достальными, как выше писано, приезжать самим управителем конечно марта к 20 числу, не давая в том крестьяном никакой потачки и от них отговорок таких, якобы зачем к тому числу быть им или за глубокими снегами дров рубить нельзя, не принимать, ибо хотя они и к тому числу приведены будут, то пока им будут чинить отметки в работы и отвод лесов и они к тому изготовлятьца будут топорами и станами, то, хотя б и снега когда глубоки случатца, им помешания не будет, ибо они ранее за оным случаем как с апреля к рубке дров не вступят, дабы от того способу они, конечно, могли семейные дрова повытки свои вырубать и отдавать все до мая, до их пахотного времени, дабы та рубка за их огурством или не смотрением управительским не могла чинить препятствия их пахотному времени и им, крестьяном, раззорения, а паче интересу ущербу; а одинакие вырубить и отдавать же с запискою не менее половины, а что более половины вырубит, то и лутчее, дабы колико в вырубке будет дров, можно было окуратно знать, а не так оставлять, чтоб по дровосеку паленья были раскиданы. А с мая месяца для пахоты и посева хлеба отпущать крестьян из дровосеков в дома, а другую половину дорубать в июне месяце. И того за ними с прилежанием смотреть лесному надзирателю и в рубке дров понуждать, чтоб, конечно, оные заблаговременно были изготовливаны, и кто из них, крестьян, будет при рубке оных поступать леностно или дрова складывать и от оных хвою и иротчее очищать не против нижеписанного или будет являтьца в других каких неисправностях, таковых лесному надзирателю в дровосеках при их братье наказывать с рассмотрением, по вине смотря, трезвому, а не пьяному и при том им объявлять, ежели семейные до мая, а одинакие другой достальной половины в июне месяцах до пахотного их времени, до поставки сен и снятия с поль хлеба, окладу своего не вырубят за тем своим ленивством, то оные и в пахотное время, когда приспеет поставка сен и снятие с поль хлеба, отпущены не будут, но принуждены будут дрова дорубить, дабы за тем заводы не остановить. А чтоб оные куренные работы могли заблаговременно быть отправляемы, того для при оных наемщиком ис крестьян таким, как бы одному отправить два повытка или более и на которых особливые другие розклады работ есть, не быть, а быть каждому у отправления своего повытка, от чего могут работы скоряе быть отправляемы без упущения удобнаго времени и оных в доимку, и для того при приеме их, крестьян, в дровосеки смотреть, чтоб каждой был на лице, кто расположен, а не один от многих или наемщик, и по приводе определять их в рубку дров без задержания. И в лесах розоставлять не мирволя, лакомства или похлебства ради, чтоб одну слободу поставить на реткой и плохой, а другую на густой и доброй лес, но как возможно иметь в том рассмотрение и разверстку, чтоб крестьяне друг пред другом в том обиды не терпели и жалоб иметь не могли. И по разводе и разставке в лесах должно предостерегать и смотреть, чтоб они, крестьяне, также все при рубке были и без ведома надзирателя никуда не отлучались и притом поступали неленостно и лес рубили (кроме толстого и

надобного на валы и на протчие) сряду, полосую, не обходя никакого дерева, а не так, где кто похочет, тут да инде. А ежели между сосновым будет лес березовой, то по срубке на дрова со одного кору соскабливать вдоль палена местами, а бес того тех березовых дров в поленницы не класть, ибо ежели березовой лес в поленницы будет кладен неоскоблен, то оной от лежания на воздухе в краткое время затыхаетца и ко зжению из него угля соделываетца неудобен.

Понеже от лености дровосеков чинитца, что некоторые, не хотя дерево у окореня очистить и рубить наклонясь, рубят от кореню высоко, чем чинят лесам не малую трату, к чему их привело несмотрение мастеров и лесных надзирателей, и чтоб леса содержаны были в добром збережении, рубить крестьяном деревья, сколько возможно, близ кореня и пеня не оставлять под штрафом выше от земли от одной до двух четвертей. Толстые поленья колоть в мелкие, а которые собою в диаметре ниже дву вершков, оные класть в поленницы, не раскалывал, токмо того за дровосеками смотреть, чтоб поленья рублены были и длину кроме остряка в 7 четвертей, а [далее] того поленьев рубить не принуждать и короче того не принимать под штрафом.

Сучья, хвою и щепы, которые при рубке дров бывают, крестьяном от поленниц велеть очищать начисто и относить от тех поленниц в стороны, куда способно, от пяти до десяти сажен, или по рассмотрению между поленницами разстояния мест, как оные допустят, токмо б, конечно, оное кладено было не близ костров, и не оставлять оные роскиданы повсюду, но класть кучами. Также и траву длинную сухую очищать кругом каждой поленницы на одну сажень, дабы по несчастию приключения в куренях пожара во оной хвои и протчей сухости, яко от беглого огня, все поленницы не згорели. И для того дровосеки от огня беречь всеконечно, чтоб во оные огонь не мог забиратца и чинить лесам и вырубленным дровам траты, а паче того наблюдать весною. И для варения пищи [во время] рубки дров и других куренных работ дровосеком и куренщиком огонь иметь в ямах или котлы окладывать глиною, около которых чтоб очищено было чисто, дабы от искор, от того огня происходящих, не могло какого пожара произотти. А по сварении нищи огонь угашать и тако чинить в сухое время, а когда бывает мокрота и стужа, то огонь им держать позволяетца токмо з бережением же, чтоб от одного не могло какого пожара незапного учинитца. Ежели же от какого незапного случаю пожар и начнетца, то б того часа они, дровосеки, и угасили, а буде не угасят и огонь уйдет в лес и от того учинитца лесной пожар, за то их штрафовать по указом.

Старые пеня и валежник, которые суще здоровы, а не гнилы, оные, не обходя, велеть рубить в дрова и класть в поленницы.

Толстой хорошей глаткой и прямой лес, а имянно годную сосну на валы, бабы, доски и другое строение, а березу на топорище и ладони, обходить и оных отнюдь рубить не велеть.

Рубленные дрова в поленницы одно подле другое полено крестьяном велеть класть плотно, а не так, чтоб великие дыры были, ибо от некоторых пакосников случаетца, что они за своим ленивством и огурством дрова в поленницы кладут весьма ретко, в чем есть, ежели такая поленница принята будет, казне убыток, и указная сумма коробов угля ис кучи не выдет. Того для, ежели при здаче от крестьян такие поленницы явятца, оные велеть немедленно тем, кто здает, перекалывать плотня не в зачет ево работы, а неплотно складенных поленниц от крестьян отнюдь не принимать под штрафом. Также б березовые дрова от сосновых особливо кладены были и поленницы как тех, так и сосновых дров, мерою менее четверти сажени кладены не были, а у кого явятца складены менее, у тех таких не принимать же, а велеть складывать в вышеписанную меру. И поленницы б по дровосеку кладены были в одну сторону, а не в разные, дабы оные можно было скоряе принимать и видеть, которой ряд уже принят.

Когда которой крестьянин по окладу своему дрова вырубит и о том объявит, то того часа к тем ево вырубленным дровам итти выборному и угольному мастеру и освидетельствовать, что по мере ль в длину поленья рублены и по надлежащему ль росколоты, и плотно ль складены, и березовые от сосновых особливо ль, и поленницы не менее ль указного. И буде по свидетельству явятца исправно, те принимать верною запечатанною от обербергамта саженью не более и не менее оной, чтоб от того не могло быть казне траты и напротиво того крестьяном обиды. И которая будет принята, на оную при том же приеме, не отходя, класть клейма на многих поленьях, в середине, внизу и верху поленницы, ибо ежели заклеимтся полено одно верхнее, то крестьяне могут зделать плутовство, как то уже и бывало, что ис принятой сажени клейменое полено, выняв, спрятать, а тое поленницу паки отдать в казну, от чего им, когда у них одна сажень приметца за две или за три, хорошей может быть прибыток, а заводскому капиталу вред. И то плутовство как выборным, так и мастерам угольным всеми мерами предостерегать и отвращать, а ежели то за кем усмотритца, таковых для учинения с ними по указом объявлять во обербергамт. А по приеме дров выборному и мастеру, не продолжая нималого еремяни и не волоча крестьян ради своего похлебства, приходя к лесному надзирателю, те дрова записывать, у кого что принято, порознь березовые и сосновые. А лесному надзирателю их, крестьян, за запискою как дров, так и кучных работ, под жестоким штрафом не задерживать немалого времяни, но отпускать как скоро возможно. А тот отпуск и записку дров и протчие куренные работы иметь не во особливых канторах, но в заводских повьтъях здесь при обербергамте, а на других заводах в заводских канторах, дабы оное дело было всегда в глазах у главных, и от того будущие при том в незадержании ради своего лакомства крестьян имели более страх. И когда все по розкладу дрова вырубят, тогда в дровосеки каждогодно имеют посыланы быть от обербергамта нарочные поверенные для свидетельства меры дров и, буде по свидетельству в приеме явятца дрова длиннее указной меры или поленницы выше и доле, тому иметь записку и по окончании свидетельства те лишки счислять и написать на каждого мастера и по тому уже и выход угля счислять и спрашивать, как по свидетельству написано будет. Напротиво же того, буде дрова и поленницы указной меры меньше явятца и складены ретко, то также счислять и, что недостаток будет, взыскивать на приемщиках с наказанием. А понеже крестьяне во время

рубки дров и отправления других куренных работ часто выходят из дровосеков на завод, принося выговорку, якобы для точки и починки топоров, которые более приходят не для того, но пьянства ради, где проходит немалое время и во отпращении тех работ остановка, и того для впредь в каждой дровосек за настоящую цену давать точила ис казны и велеть топоры точить и починивать тамо, и для того туда по веснам определять ис кузнецов пристойное число за их же крестьянскую плату, чтоб оные работы могли быть отпращаемы без остановки.

Буде же у кого ис крестьян дрова сверх их оклада малые части оставатца будут в вырубке, те принимать в казну и записывать имянно, и платить им по разчислению ис платежа цены целой сажени. А дрова, поленье долее и поленицы оных дров, складеные в сажени длиннее и выше указной меры, отнюдь не иметь и чинить оное непременно по указной мере, и для того меры сажениам и поленью, учиня деревянные и запечатав обербергамтскою печатью, роздать на каждую слободу выборным и сверх того и угольным мастерам.

Когда время приспее к клаже кучь еа уголь и крестьяне к тому прибудут, тогда должен угольной мастер дрова, на сколько ему кучь определено, роздать крестьяном мерою, и которую сажень мастер крестьянину отдаст, оную при том же и разваливать для зания, чтоб не отдать двойственно одну. И каждому мастеру при своих приемных дровах ставить знаки, дабы всяк ведал, где и которые ево дрова. А раздавать крестьяном каждому по толикому числу, сколько на него положено было и вырубил дров. А им, крестьяном, приняв оные, класть ю кучи равно по 20 сажен, различая березовые от сосновых особо, и сколько место допустит на старых токах, ибо оное есть прибыточно. А ежели дрова отдлтятца от старых токов в разстоянии в 400 сажених, то в таком разстоянии к старым токам дров возить крестьян не принуждать, ибо прибыльток, которой будет от кучи кладеной на старом токе перед новым, оного провозу к ним дров не заплатит, но класть кучи, где пристойно, токмо на сухих, а не на мокрых и болотных местах и более 20 сажен в кучю отнюдь не класть и крестьяном в том мастеров не слушать. А буде кто из них х кладке излишних дров будет принуждать, на таковых без опасения доносить в обербергамте. А тое кладку, дернение и осыпку отпращать во определенное время, а имянно сентября с половины или по крайней мере не позднее как з 20-го числа, дабы те работы могли окончаны быть в половине октября, пока еще теплое время состоит.

При сем же для примечания, что не кладетца ль лишка дров или менее, прилагаетца сие: когда куча складена будет, тогда б мерою была не менее от середины, что называетца труба, во все стороны шириною по одну по 4 сажени, а кверху сводом в вышину чрез кучю от земли до верху, а сверху на другую сторону до земли ж 10, вокруг кучи по земле ж мерою 24^{2/3} сажени.

Потом, как кладетца куча, по оной по всей на дрова накладывать сплошь и плотно дерном толщиною в полтора вершка, на тот дерн насыпать доброю землею, а не песком и не щебнем толщиною снизу от земли в четверть, а кверху в поларшина, что называетца осыпка. По совершении того с половины октября оные складеные, одерненные и осыпаные кучи, оставя прежде кругом услонами, что делаютца из хвои для защищения кучь во время горения на уголь от ветров, зажигать снутри ис трубы углем, збирая оной из негодного со старых токов, и жечь те кучи по регулу угольного зжения неторопко, но чтоб оные горели тихонько, чтоб не могло оставатца многих головень, токмо ж и того впредь остерегать, чтоб не чрезмерно долго и в огне были, дабы от того траты в угле и он намелко пережжен не был и угля б крупного и доброго было в выходе из сосновых дров ис кучи 90 или 80, а конечно б не менее 70 коробов, из березовых дров ис кучи 70 и 60, а не менее 50 коробов. И во время горения кучь мастерам прилежно смотреть, чтоб оных до какова вреда не допустить, но оной, ежели случитца, сильною рукою отвращать и дело исправлять, а ежели уголь выходить будет мелкой и более с мусором, за то мастеров штрафовать по указом без упущения. Когда кучи приспеют к ломке, смотреть, чтоб во время разломки без воды или снегу уголь во оных не згорел под штрафом производимаго убытка и сверх того под наказанием, и при разломке оных весьма наблюдать, чтоб уголь не ломать и не топтать, но разгребать оной ис-под земли с великим бережением и, очищая от земли начисто, окладывать уголь особливо, а головни особливо же класть при тех токах в костры, и что головень останетца, оные при том же и теми жь крестьяны складывать паки во особливые кученки наподобие больших кучь и осыпать и жечь на уголь и разламывать так же, как и оные большие кучи.

За те работы кроме кученков платить крестьяном от рубки дров от сажени по 25 копеек, от складки в кучю дватцати сажен дров 1 рубль 5 копеек, от одернения и осыпки кучи 57 копеек, от зжения кучи 1 рубль 16 копеек, от разломки оной же 74 копейки, от воски угля с короба мерою в длину внизу 3, вверху 3 ¹/₄ аршина, в ширину внизу 14 вершков, вверху 1 аршин 2 вершка, в вышину 1 ¹/₂ аршин, буде в 8 верстах, как ныне курени отстоят, по 3 копейки, как о том определено в 1728-м году, генваря 20 дня, а когда курени будут отдалятца, то за воску и плату прибавливать по расчислению на число верст той цены. А мастерам угольным за присмотр при приеме дров и кладке в кучи, при зжении и розломке больших кучь и кученков и при отпуске на завод с куреней угля платить с каждого короба, которой бы был вышеиссанною ж мерою, ежели будет выходить ис кучь 80 и более— по 1, от 80 до 62 — по ³/₄, ниже 62 — по ¹/₂ копейки с короба, сверх же того, что не достанет из сосновых дров в число 62, а из березовых в число 45 коробов, за оное число коробов по настоящей цене кроме провозу и мастерской платы взыскивать на угольных мастерах вычетом из их жалованья, дабы они при зжении кучь поступали осторожнее.

За клажу же, осыпку, зжение и ломку из головень кученков крестьяном платы особливой производить не надлежит, ибо они, крестьяне, [повинны] с одного раза из дров выжечь уголь без головень, а головни остаютца более от их недосмотрения и ленивства.

О приеме угля

1) Для того приему делать печатки на берестах, вырезав оные на железных клеймах: орел и около его которого завода прием угля и год, на которой тот уголь расположен. А когда тот год минетца, на которой прежде были учинены клейма, то на тех же клеймах насекаль другой год бес переделки орла и надписей. А клеймить оные на каждой год здесь в Екатеринбург при верных присяжных людех по числу оклада коробов угля, на которой завод что положено, толико на тот и наклеимить, которые по наклеимению куда надлежит, имеет розсылать обербергамт. 2) Уголь при заводе сыпать на таких местах, где б безопасно было от пожаров и от больших вешних вод, чтоб оными не могло вредить и интересу траты наносить, а сыпать оной в местах, к тому выбранных и огороженных в столбах забором, при которых учинены приемные светлицы и при них для въезду с углем по одним воротам, чтоб как с угольем въезжать, так и без угля выезжать крестьяне могли в одне ворота, а не в двои, дабы, когда двои учинить, не могло происходить плутовства, как уже эксемпели бывали, что, въехав с коробом в одне ворота и не высыпав, выедет в другие, и потом паки к первым приедет с тем же коробом. И для лутчего, чтоб вошки не могли забору розбирать, оные заборины прикреплять к столбам и сверх того в начале самой воски внутрь городьбы подле оную всю осыпать прежде углем, чтоб всеконечно никак не могли проезжать. 3) Когда время приспеет воске угля, тогда быть при первом месте в светлице лесных дел управителю самому, а буде ему за чем при том быть завсегда время не допустит, то поверенному от него, да от мастеровых людей выбранному от них поверенному ж одному и целовальнику. И когда крестьяне с коробами, наполненными углем, прибудут, тогда и сперва коробы свидетельствовать, что оные внизу и вверху, в длину и в ширину в указную ль меру учинены и не стянуты ль веревками уже указной меры, что ис крестьян некоторые бездельники для лежкости себе, не взирая на то, что ис того есть великой ущерб интереса, часто чинят, нанизу уже и короче делают и наверху стягивают. И потом, когда по свидетельству явятца короб в указную меру и уголь без земли и многова мусору, тогда в ворота пропустить и велеть уголь в ограде высыпать и сметать в груду чисто. И как высыплет и уголь в груду смечет и прибудет паки к воротам с простым коробом, то целовальнику обще с управителем и мастером дать тому крестьянину за каждой короб одну берестяную печатку и пропустить возвратно, а от канторы тем привозным коробам каждому коробу иметь записку для того, чтоб можно было познать и репортовать понеделно, колико угля на завод вывезено, также буде крестьянин, не довезя положенного на него числа коробов угля и не записав, что не вывезено, те взятые за вывезеной уголь печатки увезет в дом, можно было знать и сыскать потом доимки. А одному без другога той дачи печаток оным трем человеком под жестоким штрафом не чинить. И когда первое изготовленное к тому место углем наполнено будет, тогда перетти тем же приемщиком на другое место и в другую светлицу и потом и во всех к тому изготовленных местах чинить по тому ж. А у кого коробы явятца не в указную меру или не полные и уголь з землею и многим мусором, за то крестьян наказывать и короб велеть исправить. А кто привезет неполной, у таковых не принимать, а принимать полные и на крестьян при розкладе поставки угля коробов долями, яко осьминами, четвертьми и более и менее, располагать ие надлежит, но за доли целыми, и ежели прилучатца доли меньше полукороба, то оставлять туне, а ежели больше, то положить, чтоб целой короб вывез, а не долями для избежания плутовства, что чинили некоторые управители ис корысти своей, взяв с мужика за воску угля деньги себе, а сам не вывезет ничего, надеясь на то и заменяя, что за доли привозят целыми коробами. 4) Крестьяном объявить, чтоб при воске с токов уголь насыпали в коробы з бережением и напрасно не мяли и не ломали и вывозили без остатку, чего над ними особливо смотреть угольным мастерам и при том же предостерегать, чтоб оной угашен был так, дабы в нем искра не закралась, которая по привозе ево на завод великой вред, ежели не усмотритца, принести может. Также бы даемые им берестяные печатки от утраты и от междоусобной друг от друга кражи берегли, и для того б каждой те печатки имел при себе в мешечках и берег для себя, ибо когда оные потеряет, [то и зачету не будет. А ежели кто какимнибудь незапным случаем оные потеряет], а другой найдет, тем объявлять того ж времени, когда найдет во обербергамте под штрафом за необъявление жестокого телесного наказания. А как положенное число угля вывезут, тогда печатки, данные им от приемщиков, объявлять надзирателю, а ему, приняв, пересмотреть, все ль одного года и завода печати, и буде надлежащего клейма и года, то, записав в книгу и дав ярлык, того крестьянина отпустить. А ежели у кого явятца печати не того завода, на которой возил, и не надлежащего года, но других, тех к розыску объявлять во обербергамт, где :с ними надлежит чинить по указом до чего дойдут. А по окончании воски те берестяные печатки здесь лесному надзирателю объявлять, а з других заводов от кантор присылать запечатанные в ящиках во обербергамт, которой имеет свидетельствовать и смечатца, что то ль число во объявлении будет, сколько было в отдаче, и ежели будет какое несходство, а имянно недостаток или паче чаяния лишек, о том оной имеет следовать и по следствии также, кто до чего дойдет, чинить по указом без всякого мирвольства и потачки.

Лесным надзирателем и угольным мастерам работников для своей корысти никуда от их дела не отпускать, а ежели кто в том будет изобличен, таких жестоко штрафовать и наказывать, дабы впредь другим так бездельничать было неповадно. А во время работы, ежели кто будет ленивствовать и в деле своем поступать нерадетельно, а от того может произотти убыток, таковых лесному надзирателю по разсмотрению наказывать по указом.

При том угольном деле инструменты — керки, лопатки, кади и протчее, что принадлежит, крестьяном иметь свои, а казенных к тому не употреблять.

Угольного дела надзирателей, подъячих и целовальников переменять чрез два года, а салдат помесечно.

Понеже хотя я имел старание и после меня от обербергамта было и не бес того ж, как воровство пресечь, аднако сие все втуне, ибо приемщики и надзиратели, забыв страх божий и присягу, многие чинят пакости, и в приеме дров и угля паки являетца плутовство.

1) Когда к рубке дров крестьяне придут и которые из них надзирателю и старшему угольному мастеру дадут взятки, то их ставят, где лес гуще и лутче, а которые ничего не дадут, тех ставят на реткие леса и болотные далекие места. А надлежало было оное чинить с переменою по годам, ежели сего года которые рубили на густом лесу и в близости, а те же будут к рубке и в другой год, тех определять на редкой и далее, а которые прежде рубили далеко и на ретком и болотном лесу, тех ставить на густые леса и близкие места.

2) Хотя крестьяне дрова и по мере вырубят и кладут в костры плотно, а приставленным к приему пока ничего не дадут, то они им сказывают, будто поленье не по мере и сажень мала и ретко складены и за тем не принимают и волочат, а когда взятки с них смучат, то хотя б и подлинно дрова были поленье короткие и сажень меньше и складены так ретко, что и барану проскочить можно, принимают за годные.

3) Им же, крестьяном, для взятков же приемщики велят деревья с корени рубить так, чтоб пень з землю равен был, которой надлежит оставлять от земли вышиною в поларшина, а как взятки возьмут, то уже не смотрят и не берегут того, чтоб пень оставлен был от земли в поларшина, но хотя б был в аршин или выше, то оставляют так, как довольно видно по оставленному пенью, о которых они, приемщики, когда спрашиваны бывают, имеют бездельные выговорки, будто за глубокими снегами такие пенья ставливаны, чего в здешних дистриктах в степных местах, хотя где и лес есть, в такие времена, когда дрова рубятца, мало случаетца.

4) Приемщики крестьяном приказывают и велят, чтоб дрова росколоты были в самые тонкие поленье, что безмерно трудно крестьяном, которые надлежит [роскальвать], например, чтоб [полено] было в четверть аршина или хотя немного и посвободнее, а которые поленье будут сами собою не толше четверти, те класть в поленицы, не роскальвая, а которое полено толщиною будет в поларшина или немного и потолше, те [роскальвать] на четверо, а что толше оного будут, те против того ж по пропорции толстоты полена, чтоб в толстоту было в четверть с небольшим, токмо б многим толше не было, а в ширину хотя и шире четверти будет, то в том притчины нет. А когда получают взятки, то им, крестьяном, дают волю самые толстые целые поленье в поленицы класть между тонкие, от которых, когда в кучи кладутца, великой вред бывает, ибо мелкие згорят, а они, толстые, остаютца головнями. А когда того смотреть, чтоб и оные выгорели в уголь, то пока оные выгорать будут, а мелкие тогда уже могут зделатца пеплом, а не углем.

5) К обсыпке кучь отводят места крестьяном, ис которых надлежит на осыпку землю брать, такие, где глины нет, но песошную каменную и с хрящем, желая взятков, для того что те мужики понуждены глину и черную землю к обсыпке возить из дальних мест, от чего им против других немалая лишняя тягость есть. Где уже подлинно в близости х кучам удобной земли нет, то в тех местах надлежит крестьян переменять так же, как и от реткого лесу погодно.

6) Хотя от меня определение и было, чтоб уголь от мужиков принимать по ярлыкам, а имянно, сколько на кого положено вывезть угля коробов, то столько напредь дать и ярлыков, а потом как уголь станет привозить, то из оных данных ему ярлыков принимать за каждой привезенной короб по ярлыку. И когда все от него ярлыки в ящик примутца, то дать отпуск. Но и в том явилось плутовство, что приемщики из взятков за один привозной короб угля принимали в ящик по два ярлыка и более, завернутые вместе, в чем есть интересу немалая трата. Также может крестьянин по согласию с приемщиком, хотя ярлык в ящик и отдан, с углем уехать мимо кучи, где надлежало ссыпать на подворье и на другой день паки с тем же коробом приехать и вторично ярлык положить в ящик, как уже и обрасцы были.

2) По отбытии моем отсюда Сибирской обербергамт разсудил, что будто ярлыки мешкотно розбирать, хотя многие годы как на Олонце, так и здесь было и разбиралось при моей бытности, и для того оные отставили, а определили прием иметь угля от крестьян брусками, на которые, когда кто привезет короб угля, велено приемщику или целовальнику насечь на бруске за каждой короб по клейму в воротах. А они, приемщики, как я сам видял, что клеймят не в воротах, но на улице, или где случитца, мимо едущим мужикам с коробами насекают клейма, а поедет ли он и высыплет ли на указанном месте, того неизвестно. А хотя и мастерам каждому в своей фабрике велено принимать также и свое клеймо на том же бруске, на котором и целовальник клеймит, класть, но они сами, хотя и не видя привозного короба с углем, для того что им иногда от работы и отлучитца невозможно, но надеясь на целовальника, кладут свои клейма. И для того может быть крестьянин с привезенным коробом угля, [объехав] кругом кучи, паки к приемщику придет и заклеит вторично тот же короб, чтоб ему хотя и ничего в казну не привести, но токмо поскорее получить отпуск. А целовальник или приемщик из взятков может насечь клею, сколько хочет, а надзирателю лесному того всего усмотреть невозможно. Также ныне явилось от плута надзирателя лесного бывшего при Полевском заводе каптенармуса Марьянинова, что клейменные, на которые без вывозки угля клейма насекал, продал крестьяном за полтретья рубли и по тем произвел записку и дал ярлыки и тех крестьян отпустил в дома, а [они] угля и не возили, а он репортовал, будто вывезли.

3) Он же, Марьянинов, в воску с куруней на завод угля брал у крестьян деньги, которым сказывал, что уголь он вывезет, для того что-де кому оной возить, у него вошки есть, и [то] он чинил вымышленно, будто не сам нанимаетца, но посторонних нанять хочет, и для того тех крестьян, у которых деньги взял, отпускал в дома, а уголь оставил в лесу без вывозки и теми деньгами искорыстовался. Также и сверх того такие пакости чинил, что которым крестьяном по розкладом на них надлежало поставить угля за другими полными неполной короб, но часть, а они ставили полные коробки и за части, а в приход им, Марьяниновым, вношен не так, как вывезен, но по расположению з долями, и те излишние части, собирая, заверстывали в вывозку другим, у которых он нанимался, и записывали в приход, якобы оные крестьяне вывезли, которые и не вживали.

9) Они жь, плуты, приставленные в дровосеках салдаты и угольные мастера и подмастерья, нанимаютца у крестьян сам, и дрова их вырубят и поставят немалое число и для той рубки некоторые из них делают помочи, созывая в воскресные

и праздничные дни всех обретающихся в дровосеке крестьян и рубят оными, а крестьяне бедные, хотя б кому и итти нет охоты, но почти под неволею ходят, опасаясь впредь, ежели не потти, нападения и наветов от оных, а другие и так делают, что, не вырубя, пишут в прием, плутая обще с выборными, а вместо того наверстывают такими, что у крестьян по вырубке дрова принимают будто на усышку с великими лишками, а имянно в длину и в высоту лишка на четверть и на поларшина у сажени, которыми сами корыстуютца, и заменяют вместо того числа, что, нанявшись, не вырубят. А иные от многова числа забору и тем навестать не могут, но другие скважни сыскивают при кладке дров в кучи такие, где б надлежало положить в кучю 20, а он положит вместо того 18 или 19 сажен, а запишет 20 же, как и обрасцы были, от чего у плутов-мастеров против указного числа ис кучь и угля не выходило, также в тож вступают некоторые и надзиратели.

10) При воске угля приставленные, пока взятков не возьмут, принуждают крестьян насыпать в коробки угля с верхом, а когда взятки возьмут, то хотя и неполные или и мерою короб уже указного от стягивания веревками принимают и пишут за полные, от чего может быть великой недостаток в угле и в интересе трата.

11) Без бытности моей от обербергамта лесным надзирателем дана команда, что которые крестьяне расположатца к поставке угля, чтоб отпуск и кто на срок не явятца, то наряд сводами розсылычики мимо обербергамта ведали они и по привозе наказания чинили. И из оных некоторые так тирански поступали, что, напившись пьяные, бьют и мучат крестьян и мастеров немилостиво, чего им, пьяным, и не в указные часы, а имянно после обеда и чинить не надлежало, но надлежало б им штрафовать токмо за малые вины, и то по утру, не пьяным, с разсуждением, а не по-тирански, а в больших винах объявлять во обербергамте. И для того им, лесным надзирателем, по крестьян самим собою не посылать, но ежели по кого надлежит послать, о том объявлять во обербергамт, по которому должен оной обербергамт тех крестьян, сыскав, определять в те работы, на кого какая положена будет.

Положенные на крестьян заводские работы — рубку дров, клажу, осыпку, зжение и разломку кучь, и воску на завод угля, добычу и воску руды, извести и протчие, какие по определению и расположению обербергамта повелено будет исправлять, розскладывать в дистриктах управителем самим по присяжной должности в трезвости, а не пьяным, при священниках. И при том розкладе быть старостам, сотским и другим выборным людям с протчими мирскими людьми из самых лутчих, средних и маломочных, по последней мере чтоб не менее от малой деревни было дву человек, а что больше, то лутче. И те работы класть на могущих от 15 до 60 лет, которые могут оные отправлять, а старых, скорбных, увечных и малолетних, которые работать не могут, также женской пол в те работы отнюдь не розскладывать и не высылать под штрафом, но им, не годным, годным в работу спомоществовать деньгами, что с кого надлежит, и те розсклады чинить каждого по состоянию и содержанию в самую сущую правду без посяшки и налегания, ниже кого обলেখчая и отягощая, дабы между ими всеми равно было каждому в мочь по состоянию их и чтоб ни от кого жалобы в том не было. А ежели те розсклады чинены будут не по правде и один отягощен, а другой обলেখчен будет, и не в силу кому положитца, и о том жалоба произойдет и сыщется в том подлинно, и за то как управители, так [и] те окладчики и выборные люди без всякого упущения жестоко штрафованы будут. И при тех розскладах на кого какая работа положитца, чтобы он сработал, в том их перепоручить каждой слободы и деревни, особливо слобода от слободы и деревни от деревни друг по друге. А где есть малые деревни, то тех деревень жителей перепоручить круговую порукою подесяточно, чтоб было не менее 10 человек. А ежели ис крестьян за огурством своим збежат или будут укрыватца и в те положенные на них работы не пойдут и их исправлять не будут, то те работы исправлять тем поручившимся. А буде же тех слобод или деревень оные поручившие на таких огурников будут объявлять управителем, что они положенных на них работ не исправляют, а они, управители, тех огурников в положенные на них работы понуждать и высылать не будут и в том им учинят послабление и понаровку, а та положенная работа останетца в доимку, и те положенные на тех огуршиков работы повинны будут исправлять они, управители, обще с теми огуршиками и поручившимися по них. А под теми розскладами означивать имянно, что они перепоручены, и обретающимся на заводах управителем таких в работу принимать, а буде ис которой слободы или деревни сколько послано будет в работу и в том числе будут нетчики, то лесным управителем тех нетчиков не отпускать, пока они за тех нетчиков и огурников положенную на них работу исправят. Оной розсклад на приписных к заводам крестьян поставку дров, угля, руд, извести и протчего, что потребно к содержанию в добром порядке заводов, чинить заранее, дабы оной мог окончан быть заблаговременно, чтоб за оным не было опоздания во отправлении работ, а паче в рубке дров. И для того к тому принадлежащие ведомости з заводов збирать в самом скором времени, токмо при том в разверстке слобод в работы на повытчиков, как было до сего, не утверждаться, но смотреть того обербергамту, дабы между всеми слободами, и работы розвычены были порядочно, так, например, которая слобода до сего была у рубки дров, та б была у поставки руды или извести ади у других работ, а другая, которая прежде была у руды или у других работ, та б у дров и у кучных работ. И тако и о всех слободах чинить, чтоб крестьяне не имели приносить жалоб, что им друг против друга в том есть обида.

Лесной надзиратель должен иметь смотрение, чтоб около заводов мосты всегда были исправны, плотны и безопасны, дороги чисты и широки, и ежели где что повредитца, немедленно исправить, а особливо те, которыми припасы, уголь на заводы возят. А кем оные ему исправлять, в том чинить по выданному в прошлом 1731-м году, июня 23 дня, камор-коллежескому регламенту по 29-му пункту, и того за ними смотреть и понуждать от обербергамта.

| О содержании при лесном и | Число | Вес | Оклады и цены |
|---------------------------|-------|-----|---------------|
|---------------------------|-------|-----|---------------|

| куреном делах комплекту и что потребно в Екатеринбургe и на заводе цесаревны Анны к домнам, молотовым и протчим фабрикам в год дров заготовить, и ис того угля в выходе быть надлежит, и к приуготовлению того мастеровых людей | | | | Каждому | | Всего | | |
|--|-----------------------------|--------------------|-------|---------|------|-------|------|----|
| | | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | |
| Комплету: | | | | | | | | |
| Надзиратель лесов | | 1 | - | - | 89 | 70 | 89 | 70 |
| Подьячих | подканцелярист | 1 | - | - | 35 | - | 35 | - |
| | копейстов | 2 | - | - | 18 | - | 36 | - |
| Целовальников для приему угля и лесу и отдачи оногo и продажи | | 4 | - | - | 12 | - | 48 | - |
| Угольного зжения | мастеров | 18 | - | - | - | - | - | - |
| | учеников | 18 | - | - | - | - | - | - |
| К тому на росходы | бумаги пицей стоп | 10 | - | - | 2 | - | 20 | - |
| | На чернила | - | - | - | - | - | - | 50 |
| | Свечь сальных | 1000 | - | - | - | - | 3 | 60 |
| | Дров на одну печь, сажен | 3 | - | - | - | 50 | 1 | 50 |
| Угля ко всем фабрикам в Екатеринбургe и на заводе цесаревны Анны, как в штате показано, потребно коробов | | 60780 | - | - | - | - | - | - |
| На оное дров, считаючи выходу ис кучи, то есть из 20 сажен по средней пропорции угля по 80 коробов, как ныне в выходе сажен | | 15195 | - | - | - | 25 | 3798 | 75 |
| Ис того кучь складено, осыпано и вызжено и розломано быть имеет | | 759 ^{3/4} | - | - | 3 | 52 | 2674 | 32 |
| За воску с куреней угля по нынешнему разстоянию куреней по 3 копейки с короба, а со всех 60780 коробов придет | | - | - | - | - | - | 1823 | 40 |
| Да за прохожие дни из домов крестьяном, применясь к нынешнему расположению | | - | - | - | - | - | 572 | 86 |
| Угольным мастерам задельного по 1 копейке с короба, а всем 18 человеком | | - | - | - | - | - | 607 | 80 |
| Ученикам окладного по рублю на месяц, а в год по 12 рублей, а всем | | 18 | - | - | - | - | 216 | - |
| Итого расхода при угольном деле | | - | - | - | - | - | 9927 | 43 |

По тому расходу обойдетца угля короб по 16 ^{5/16} копеек с малыми частыми.

При заводах оной продаетца оставшей на токах мелкой уголь по 25 копеек короб.

А понеже оной уголь по положению по штату полных всех расходов хотя и приходит по 16 ^{5/16} копеек, но та цена подлинною быть не имеет, понеже угля ис кучь из ыных выходит более 80 коробов, да и подьячим оклады производятца

менее того, нежели как по штату положено и выше сего показано, также и угольным учеником к цене приложены оклады полные годовые, а им не выходит и по половине оных, для того что при жжении угля, за что им плата производитца, бывают в одно зимнее время, а в летнее и прочее бывают в других чрезвычайных заводских работах, да и крестьяном за прохожие дни не всегда плата та приходиться будет, что выше показана, но в быных годах менее и более, для того что не всегда из одних дистриктов крестьянам употребляютца, и за теми резоны всегда уголь оного имеет быть приходиться дешевле, как и ныне за 1733 год по выходу сочтено и пришел короб токмо по 16 копеек.

ДЕЛО О РОСТИРКЕ ТЕСУ НА ПИЛЬНОЙ МЕЛЬНИЦЕ

Как оные мельницы надлежит сторить, тому значит приложенной на... странице чертежь.

А по зделании оных при каждой мельнице надлежит к действию их и к ростирке на тес бревен иметь следующее: 1) в кожухах, или колесницах, рубленых из бревен, вал деревянной, длиною кроме шипов $2\frac{1}{2}$ сажени, толщиною в диаметре 1 аршин; на нем на середине колесо деревянное водяное в диаметре в $4\frac{3}{4}$ аршина, шириною в $1\frac{3}{4}$ аршина и в два вершка; в нем на обоих концах по шипу железному коленчатому, у которых быть шейкам, чем на подшипниках лежат, длиною в 14, толщиною в 5 дюймов, от шеек колесо в 8 дюймов, от чего рамы с пилками движение имеют; 2) шатуны или движимое брусье, длиною в $9\frac{1}{4}$ аршин, толщиною в 5 вершков; 3) двои рамы, в которые пилы вкладываютца; когда тес толстой цилитца и выходит из бревна по три тесницы, тогда по 4 пилы, а когда тонкой по 5 из бревна, тогда по 6 пил, а буде еще тонее, то и пил прибавляетца более, а рамы длиною в $7\frac{3}{4}$ аршина, шириною в 1 аршин и в $2\frac{1}{2}$ вершка, а ис которых брусьев те рамы зделаны бывают, те брусья шириною в 12 дюймов, толщиною в 4 вершка; 4) двои сани, на которых бревна роспиловываютца, оные длиною в $7\frac{1}{2}$ сажени, шириною в 2 аршина и 6 вершков; 5) две железные шестерни под санями и под змейками, в диаметре в $8\frac{3}{4}$ дюйм, шириною между кругами в 3 дюйма, а с кругами в $4\frac{1}{2}$ дюйма; 6) два железные зубчатые колеса, которыми сани таскаютца, оные в диаметре $2\frac{1}{2}$ аршина и в 1 вершек, а зубья у них длиною в $1\frac{1}{4}$ дюйм; 7) два такие ж колеса, которыми для ростирки лес тоскают; те колеса в диаметре в 2 аршина и в 1 вершек, а зубья длиною в $1\frac{3}{4}$ дюйм; 8) над оными санями, и где рамы и колеса ходят, 5 брусков или связей деревянных, в том числе между двумя брусьями обои рамы ходят; длиною те брусья в 4 сажени и в $\frac{1}{2}$ аршина, толщиною в $9\frac{1}{2}$ вершков, под оными связями 2 бруса утвержены на 4-х стойках, длиною брусья в 4 сажени и в 4 вершка, толщиною в 9 вершков, а стойки кроме шипов по $2\frac{1}{2}$, а с шипами по $3\frac{1}{3}$ аршина.

К тому ж еще надлежит быть для скорого пилования лесу колесо сухое с шестернею и для того вал железной. Оные валы, колеса и прочее всегда должен мастер иметь на добром установе, чтоб лес пилован был по надлежащему и с поспешением, и роспиловано б было бревен, длиною пяти саженных, в отрубе 6 и 7 вершковых, на два стана, ежели сухова колеса с шестернею не будет, в день, когда остановки ни за чем не случитца, не менее четырех бревен, а что более, то лутче. А когда сухое колесо с шестернею будет, то надлежит роспиловано быть бревен против оного вдвое или и более. И тес бы был роспилован доброй, в толщину по мере: полувершкового из бревна по 5, одновершкового по 4 полторавершкового по 3 тесницы или и более, смотря по толстоте бревен, кроме хрептин. И сколько ево в педелю выпилитца, оной отдавать целовальнику з запискою в приход, а целовальник должен тот тес содержать, где надлежит в сухом месте под кровлею, складывая решетками, чтоб ветер проходил, паче же при пиловании смотреть накрепко, чтоб пилы поставлены были в рамы порядочно; а не так, чтоб оными подымало бревна и рамы, от чего есть, когда так поставятца, немалое повреждение и помешавие в действии, и более от того пилы и рамы и весь станок лортитца. А что при том будет повреждатца деревянное кроме колеса, оное починивать немедленно мастеру с подмастерьи и ученики, а колесо плотником; а буде железные колеса, шестерни и пилы повредятца, то пильному кузнецу с учеником за окладную плату.


Ежели же починок и остановок не будет, а на оные два стана в день четырех бревен не роспилитца, то в том от мастеровых; людей того дела есть не без ленивства, и для того за ними смотреть лесному надзирателю и в том их понуждать, чтоб работали неленостно. А буде и потом также будут не выпиливать, а по следствию никаких починок и остановок не окажетца, то их штрафовать вычетом жалованья по пропорции времени, в сколько что надлежало выпилить, а они не выпилят, чтоб, на то смотря, впредь работали неланостно.

На пилование тесу бревна и к тому пилованию полосы и обухи железные к пилам, чеки, шестерни, крюки, ломы, гвоздь, топоры и железо на разные починки, деготь, канаты и свечи и прочее требовать заблаговременно лесному надзирателю от обербергамта, дабы за оными в ростирке тесу не было остановки, и оные при работе содержать в бережении, чтоб напрасно переломаны и утрачены не были. А ежели что изломают напрасно или утратят, за то взыскивать того дела на мастеровых людех по продажной цене деньги.

Когда же случитца в тесу нужда и потребуетца оного более того, что на дву станах одною дневною работою напилить можно, тогда бревна пилить и ночью, имея ив фабрике в фонарях овечи, и для того в помощь и для обучения тому делу определить и придать х каждому пильщику по ученику итого двух, которым быть при пильщиках — одному днем, а другому в ночь, и смотреть, чтоб роспиловано было бревен и в ночные часы столько ж, сколько и в дневные часы в талико ж числом надлежало роспиловать, а буде не роспилюют, то о штрафе чинить против вышеписанного.

Во время работы шипы, шестерни и прочее должны пильщики измазывать чаще, чтоб от того у валов шипы и шестерни могли в действии быть долее и на ходу оные были лехче. Потребной на быки и решетины кровельные, на оконнишные рамы и наливники ко дверям и на дорожки к рамам и на прочие заводские нужды, какие елучатца, кроме

одного обыкновенного тесу, также и что потребно к столярному делу лес плотники и столяры за неимением сухова запасного колют из бревен и ис толстых досок не весьма из сухих, а иное из самого сырого и в надлежащую меру и тонкость приводят топорами, того ради для бережения лесов и избежания оному напрасно траты в щепы и казне убытку, происходимого в лишней заплате, впредь так не делать, а велеть на вышеписанные дела по ниже показанным мерам, чтоб оного всегда в запасе было з довольностию сухова, также и на какие другие впредь по каким мерам понадобится в надлежащую меру приводить пилованием на мельнице, а не топорами и, напиловав на те дела лес по мере, класть в удобные места под сарай, где б мокрота не могла брать. А класть в клетки решетками на ровные места, чтоб его не косило и скорее мог просохнуть, и оного без ведома обербергамта и без записки в росход никуда не употреблять и иметь под замком. И надлежащей к росходам лес пилить прежде по сему: 1) к наличником оконнишным и дверным и к протчим делам доски шириною в пять, толщиной в $\frac{3}{4}$ вершка; 2) на рамы дверные шириною в $3\frac{1}{4}$ толщиной в один вершек; 3) на рамы оконнишные [шириною] в два, толщиной в один вершек; 4) на дорожки бруски первого сорта шириною и толщиной по одному с полу вершку, второго шириною и толщиной по одному с полу вершку, третьяго шириною в два, толщиной в один с полу вершка, четвертаго шириною в 3, толщиной в $1\frac{1}{2}$ вершек; 5) на решетины кровельные бруски толщиной и шириною по $2\frac{1}{2}$ вершка;

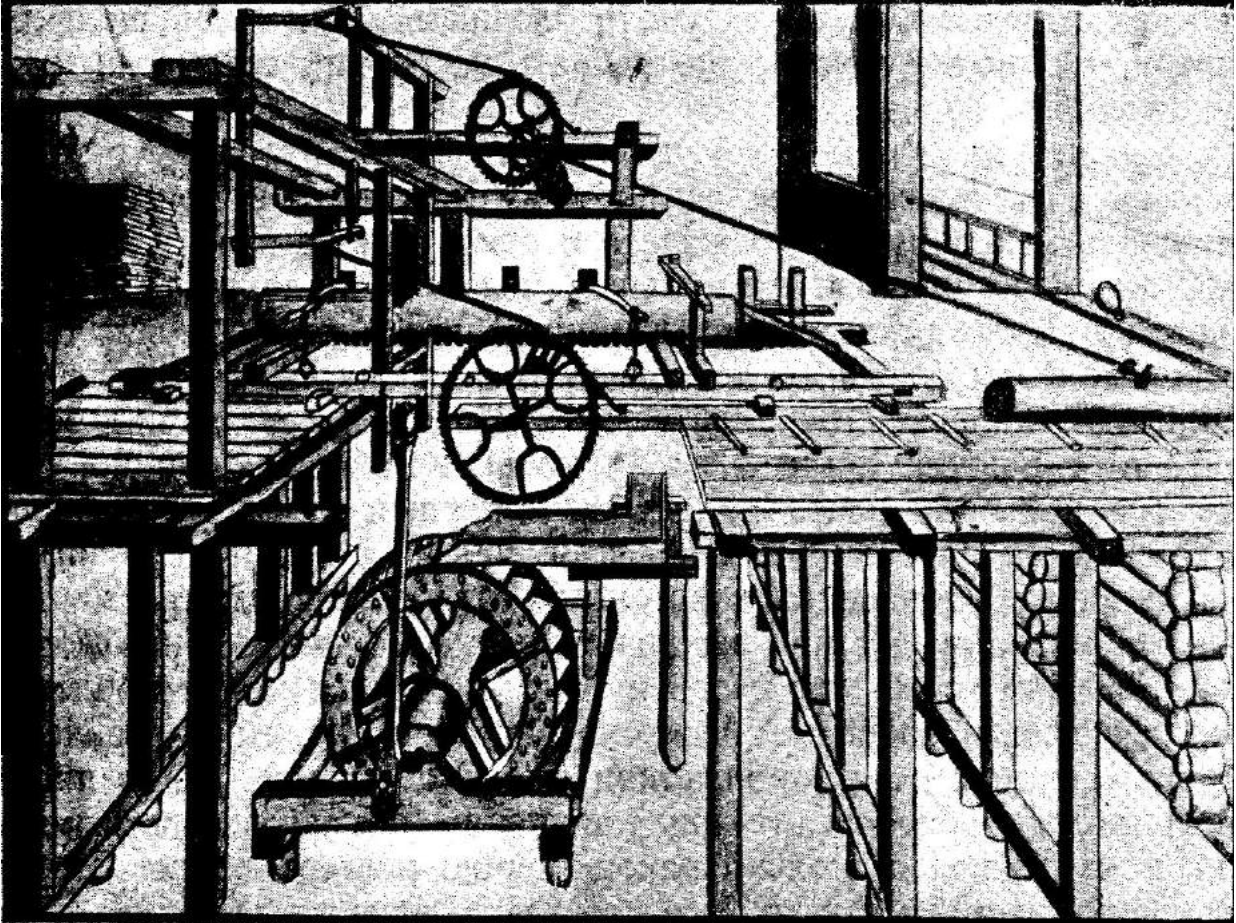

Пильная мельница

6) доски для всякого росхода толщиной первого сорта в три четверти гвершка, второго в половину, третьяго в один, четвертого в один с полу, пятого в два вершка, шириною, каковы бревна будут; 7) потом, когда понадобятся быки, то их пилить толщиной в $3\frac{1}{2}$ шириною в $4\frac{1}{2}$ вершка, лес х квартирным стенам, также и на косяки дверные и оконные приводить по мере пилованием, а имянно толщиной от 4 до 5 вершков, а шириною, каково есть бревно, и по сему от квартирному лесу от каждого бревна имеют оставатца горбины или доски, когда толстой лес будет, и не так скоро гинет в стенах, понеже болонь отпилиатца, и вышеписанной лес весь иметь длиною против бревей, каковы оные будут иметца длиною, а протчие какой ширины и толщины надобны, о том брать известия от сталяров и протчих, кому что потребно, и по тому и пилить.

На дело деревянных мехов бревна добывать на тес ззаранее мерою в отрубе ют 10 до 12 вершков, а в длину не менее 3 сажен, и оные распилывать на пильной мельнице в толщину в 3 вершка и тот тес, когда выпилитца, отдавать для складки и сушения в сушильную избу, а лутче б того было, когда оной зараннее будет запасен, чтоб высох под сараями сысподоволь от воздуха и ветру в несколько годов, как в Германии есть обьгкность, а не в ызбах. А из бревен отнюдь тесу не тесать, понеже от того есть в лесу немалая трата. А когда в пильных досках являтца будут при употреблении в дело мехов щели от ветру, то оные, отбирая, употреблять на другие дела, а на меха употреблять годные.

Ежели кому для своей нужды что потребуецца круг дому убрать ,и починить, а ке на продажу нарубить, и пригонит на пильную мельницу ласу лежачего и самоеушного и из вершинника, оным по привозе на пильной мельнице пиловать и деньги за тое работу брать лесному надзирателю, а имянно от пил с сажени долготы бревна от первой пилы по 1 ¼ копейки, ежели две пилы—по копейке, три пилы—по ¾ копейки, а ежели пил больше, то с каждой пилы — по ½ копейки, ибо как видно, что за тое ростирку плата придет средственная, а мастерам, подмастерьям и работником заводским, уступя у всякой сажени по 1 ¼ копейки. Однако жь того оному надзирателю смотреть, чтоб за тем в пиловании про заводской расход остановки не было и они б брали токмо для своей нужды, а отнюдь не для продажи, и оные деньги содержать тому надзирателю в канторе в запечатанном ящике, а по прошествии трети объявлять для записки в приход во обербергамт при доношении, объявя во оном имянно, кому имяны и сколько какою мерою ростерто будет бревен и коликими пилами и за оное что взято денег.

Тес продавать, когда в заводском строении нужды в нем не будет, а имянно, которой длиною в 5 сажен, шириною в отрубе в 5 вершков, толщиною в вершек и тоне, — по пяти, длиною в 6 сажен, шириною в отрубе в 6 вершков, толщиною о вершек и тоне, — по семи копеек тесницу. И толше того тесу для продажи не пиловать и не продавать под штрафом. А ежели кому понадобится на лавки толстые или широкие доски, то продавать из меховых пилованных толстых досок, которые к меховому делу негодны и имеют щели, по 6 копеек тесницу, а от них хрептины по четыре, а протчие от длинного лесу по 3, а которые покороче и поуже, те по две, а которые самые уские и тонкие — по одной копейке тесницу. А ежели в 6 сажен и длиннее того лесу, такожде в 5 и в 6 вершков в отрубе бревен для продажи из них пилованных досок здешним обывателем не имеецца, то продавать пятисаженные доски, которые в отрубе в 6 вершков и тоне—по пяти копеек, а буде оных шире будет, то на каждой вершек в отрубе в продажу прибавливать по копейке и продавать оные хотя и шире рудным вощиком и другим, кои государевы припасы возят, и здешним заводским обывателем, когда им понадобится, по рассмотрению обербергамта.

| | | Число | Вес | | Длина | Толщина | Ширина | Цена | | |
|---|--|-------|-----|------|------------------|---------|--------|-------------------|-------|-------------------|
| | | | Пуд | Фунт | | | | Арш. | Верш. | Каждому |
| | | | | | Коп. | Руб. | Коп. | | | |
| Б | стоячих, на которые ставитца мельница | 28 | - | - | 12 | 7 : 8 | - | 6 ^{5/8} | 1 | 85 ^{1/2} |
| | связных и окладных поверх мосту | 14 | - | - | 24 | 7 : 8 | - | 13 ^{1/4} | 1 | 85 ^{1/2} |
| | связных же и окладных | 8 | - | - | 21 | 7 : 8 | - | 10 | - | 80 |
| Р | окладных | 4 | - | - | 24 | 7 : 8 | - | 13 ^{1/4} | - | 53 |
| | стоячих | 24 | - | - | 2 ^{1/2} | 8 | - | 3 | - | 72 |
| Е | на дверные косяки | 13 | - | - | 12 | 6 : 7 | - | 6 ^{5/8} | - | 86 ^{3/8} |
| В | на перекладыны | 7 | - | - | 24 | 8 : 9 | - | 13 ^{1/4} | - | 92 ^{3/4} |
| | внутри фабрики над пильными тисками | 7 | - | - | 13 | 8 | - | 6 ^{1/2} | - | 45 ^{1/2} |
| Е | под ними стоячих | 4 | - | - | 2 ^{1/2} | 7 | - | 3 | - | 12 |
| | в пильных тисках | 6 | - | - | 9 | 6 | - | 4 | - | 24 |
| Н | на станки, на которых растираютца бревна | 4 | - | - | 24 | 6 : 7 | - | 13 | - | 52 |
| | на связи под кровлю | 9 | - | - | 7 | 6 : 7 | - | 3 | - | 27 |
| | на связи ж | 9 | - | - | 15 | 6 : 7 | - | 6 | 4 | 2 |
| | на быки | 38 | - | - | 15 | 6 : 7 | | | | |
| | на решетины | 20 | - | - | 15 | 6 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|------|----|----|-------------------|-------|-------|--------------------|----|--------------------|
| Т Е С У | на забор фабричных стен | 32 | - | - | 12 | - | 6 : 7 | 3 ^{1/2} | 3 | 1 |
| | 64 | - | - | 10 | - | 6 : 7 | | | | |
| | на крышку фабрики | 436 | - | - | 15 | - | 5 : 6 | 2 | 8 | 72 |
| Гвоздя трехвершкового на прибавку фабричной кровли | | 3000 | 3 | 30 | - | - | - | 160 | 6 | - |
| Плах | на постилку пола | 192 | - | - | 10 ^{1/2} | - | 6 : 7 | 3 ^{1/2} | 6 | 72 |
| | на кожух | 80 | - | - | 9 | - | 5 : 6 | 3 | 2 | 40 |
| Вал | | 1 | - | - | 7 ^{1/2} | - | 16 | 21 | - | 21 |
| Подушек под вал | | 2 | - | - | 6 | - | 9 | 8 | - | 16 |
| Сваи | под фабричные стены | 40 | - | - | 7 | - | 5 : 6 | 1 | - | 48 |
| | под подушки | 80 | - | - | 6 | - | 5 : 6 | | | |
| Косяков в на колесо и кавтан | | 26 | - | - | 3 | 4 | 14 | 4 | 1 | 4 |
| Тесу на перья и подпушины | | 12 | - | - | 16 | 1 | 8 : 9 | 1 | - | 12 |
| Гвоздя четвертного тонкого | | 300 | 1 | 26 | - | - | - | 56 | - | 92 ^{3/8} |
| Щипов железных с крюками в вал | | 2 | 36 | - | - | - | - | 24 ^{1/4} | 8 | 73 |
| Подшипников чугунных | | 4 | 12 | | | | | | | |
| В стрелах, которыми действуютца станки подшипников же чюгунных | | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 ^{5/8} | - | 54 ^{9/16} |
| Железа на оковку вала и колеса | | - | 21 | - | - | - | - | 17 ^{5/32} | 3 | 60 ^{9/32} |
| Полос железных под сани з зубцами | | 2 | 20 | - | - | - | - | 52 ^{7/16} | 10 | 48 ^{3/4} |
| Валов деревянных верховых к таске бревен | | 2 | - | - | 3 | 11 | - | 9 | - | 18 |
| Колес железных зубчатых | | 4 | 20 | | | | | | | |
| Крюков железных | | 4 | 4 | | | | | | | |
| Шестерен железных | | 2 | 1 | - | - | - | - | 52 ^{7/16} | 18 | 35 ^{5/16} |
| Волков железных в зубчатые колеса | | 2 | 10 | | | | | | | |
| Щипов чюгунных в валы | | 4 | 12 | | | | | | | |
| Подшипников чюгунных | | | 88 | - | - | - | - | 3 ^{5/8} | - | 72 ^{1/2} |
| Железа на оковку верховых валов | | - | 6 | - | - | - | - | 17 ^{5/32} | 1 | 2 ^{15/16} |
| На оковку ж станов и на инструменты, кроме вышеописанных | | - | 70 | - | - | - | - | 17 ^{5/32} | 12 | 15/16 |
| Пил с чеками и с обухами | | 30 | 12 | - | - | - | - | 54 ^{7/32} | 6 | 50 ^{5/8} |

| | | | | | | | | | |
|--|---|----|----|---|---|---|------------------|----|---------------------|
| Конатов для таски бревен | - | 30 | - | - | - | - | 60 | 18 | - |
| Снуру на привяску ломов и протчего | 1 | - | - | - | - | - | 75 | - | 75 |
| Клинья железного для крепления щипов в валах | 8 | 8 | - | - | - | - | 21 | 1 | 68 |
| Втулок чюгунных в рамы | 4 | 4 | 20 | - | - | - | 3 ^{5/8} | - | 19 ^{15/16} |
| Ступиц чюгунных | 4 | 1 | | | | | | | |
| К оковке вала кузнецов 3, работников 5 на 2 дни, им платы по плакату | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |

| | Число | Вес | | Цена и оклад | | | |
|--|-------|------|-------|--------------|--------------------|-------|-------------------|
| | | | | Каждому | | Всего | |
| | | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. |
| Угля к завастриванию концов и к заварке обручей 1 короб | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
| Головень к обжечке полос и обручей, коробов | 3 | - | - | - | 3 | - | 9 |
| Баутов железных в рамы | 2 | 6 | - | - | 30 ^{3/4} | 1 | 16 |
| Х ковке инструментов, которые к начатию работы потребны, кузнец 1, работник 1, на 3 дни, им платы по плакату | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Угля к той ковке полкороба | - | - | - | - | - | - | 84 ^{1/2} |
| К строению оной фабрики и под ней хлебной мельницы, к битью под оные свай, плотников и работников на 3 месяца и 4 дни летних 30 человек, им платы по плакату | - | - | - | - | - | 118 | 50 |
| К содержанию в ходу пильной мельницы потребно комплекту и на ростирку в тес бревен, и к тому припасов в год: | | | | | | | |
| Комплету: | | | | | | | |
| Пильщиков | 2 | - | - | 20 | - | 40 | - |
| Учеников | 2 | - | - | 12 | - | 24 | - |
| Припасов: | | | | | | | |
| Бревен сосновых на ростирку в тес, длиною по 5 сажен, в отрубе от 6 до 8 вершков | 1152 | - | - | - | - | 67 | 60 |
| А порознь в 6 вершков 152 по 5 копеек бревно, в 7 вершков 500 по 6 копеек бревно, в 8 вершков 500 по 6 ж копеек бревно | | | | | | | |
| Железных припасов: | | | | | | | |
| Пил | 60 | 26 | - | - | 54 ^{7/32} | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|----|----|----|--------------|----|--------------|
| Обухов к пилам | 120 | 13 | - | - | $30^{7/16}$ | | |
| Чек для укрепления пил | 60 | 6 | - | - | $22^{7/8}$ | | |
| Шестерен под пильные станки | 3 | 2 | 30 | | $52^{7/16}$ | 1 | 77 |
| Крюков для тяги бревен | 2 | - | 25 | - | | | |
| Ломов больших к свяске бревен | 6 | 8 | - | - | $22^{1/2}$ | 1 | 80 |
| Топоров плотнишных | 2 | - | 10 | - | 62 | - | $15^{1/2}$ |
| Оные припасы могут быть при ростирку тесу годными и с починкою токмо один год, а потом от работы к тому делу бывают негодными, так что больше и починивать невозможно, и для того отдаютца в казну возвратно роскобочным железом, которого имеет быть весом за издержкою 50 пуд, ценою против железа на 8 рублев $84^{3/8}$ копейки | | | | | | | |
| Для починки шестерень железа круглого | - | 1 | | | $17^{11/16}$ | - | $35^{3/8}$ |
| Для укрепления рам и для всяких починок железа полосового | - | 1 | | | | | |
| Гвоздья для прибивки под станками полос железных: | | | | | | | |
| 6 -вершкового | 50 | | | | $4^{13/16}$ | - | $78^{5/8}$ |
| 4 -вершкового | 100 | - | 30 | 1 | | | |
| Дехтю на маску при мельнице потребного ведр | 45 | - | - | - | $2^{3/4}$ | 1 | $27^{1/4}$ |
| Конатов пеньковых: | | | | | | | |
| к тяге бревен толстых | - | 8 | 10 | | | | |
| к тяге тесу из мельницы | - | 1 | 10 | | 72 | 8 | 64 |
| тонкого к свяске бревен и для здымки крюков | - | 2 | 20 | - | | | |
| Свечь сальных | 500 | 2 | 20 | - | - | 1 | 80 |
| При том же у зубления и починки пил и протчих к пильной мельницы инструментов | | | | | | | |
| Пильной кузнец | 1 | - | - | 15 | - | 15 | - |
| Ученик | 1 | - | - | 12 | - | 12 | - |
| А что его должность, означено особливо ниже сего | | | | | | | |
| К зублению и починке пил и протчего припасов: | | | | | | | |
| Железа на починку кузнешных инструментов- | - | 1 | - | - | $17^{11/16}$ | - | $17^{11/16}$ |
| Укладу на дело и починку пил | - | - | 20 | - | $41^{17/32}$ | - | $20^{3/4}$ |

| | | | | | | | |
|--|----|---|----|---|------------------|---|------------------|
| Рогов скотинных на каление пил | - | - | 20 | - | - | - | 7 ^{1/2} |
| Соли на каление ж пил | - | - | 10 | - | - | - | 6 ^{3/8} |
| Решеток черемховых для носки угля | | - | - | - | 1 ^{1/2} | - | 3 |
| Угля коробов: | | | | | | | |
| на дело новых пил | 15 | - | - | - | 16 | 3 | 20 |
| на починку инструментов | 5 | | | | | | |
| Мехов кожаных ручных, пара одна ценою 3 рубли 60 копеек | | | | | | | |
| Точило печерское одно, весом в пять пуд, ценою 1 рубль 50 копеек. Оные меха и точило могут быть в действии 5 лет, и ис цены их по разчислению придет на один год | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| На починку фабрики | - | - | - | - | - | 2 | - |
| На починку колес, вала и на издержку шипов, подшипников и прочего | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Итого окроме окладного жалованья | - | - | - | - | - | - | - |

Из вышеписанного числа бревен, положи на тонкую руку тесу бревен половину, а на другую и третью руку — другую половину пополам, имеет быть выпилено тесу: в толщину по полувершку, что выходит из бревна, кроме хрептин, по 5 тесниц — 2 820; в толщину по вершку, что выходит из бревна, также кроме хрептин, по 4 тесницы — 1 152; в толщину по полтора вершка, что выходит из бревна, кроме ж хрептин, по 3 тесницы — 864, всего трех рук — 4 896 тесниц.

От одного распилования хрептин хороших, средних и плохих имеет оставатца от каждого бревна по две, итого 2 304.

За ростирку того тесу надлежит платить не по окладом, но задельное, чтоб тем за пыльщиками излишняго надзирания избежать, положи пыльщика одного и ученика одного оклады, для того что другой пыльщик с учеником определены для такой работы, когда в ношные времена случатца будет, и для обучения к тому и произведения на упалые места и для посылок, а всем четверым вдруг быть не надобно, и придет двум по разчислению окладов по 2 ³/₄ копейки з бревна пяти саженного, толщиною в отрубе от шести до восьми вершков, а другим двум, когда в ношные времена ростирка тесу бывает, давать против того ж. Также и кузнецу с учеником за дело пил давать задельное ж по ниже объявленному от пилы, а когда при том как пыльщиком, так и кузнецу с учениками работы не случитца, а будут при починках, за то давать по окладом. А когда и починок не бывает, то определять к другим работам, и ежели будут у таких, где положено з заделья, то давать то задельное, а где из окладной платы, тут по окладом их.

И по разчислению расходов и задельной платы обойдетца в казну ценою тесница, не разчисляя ис того на хребтины цены, но оставя оные вместо того, что починки будут случатца и за прохожие дни крестьян надлежит, полувершковая по 2 ³/₈, вершковая 2 ³¹/₃₂, полторавершковая по 3 ³¹/₃₂ копеек.

А продаетца при заводех толстой к делу мехов не годной по шести, тонкой, в отрубе 6 вершков, по 5, а ширее оных с прибавкою на каждой вершек в отрубе по одной копейке, хрептинной от мехового тесу по 4, а прочие от длинного лесу по 3, а которые покорооче и поуже по 2, а самые уския и тонкие по одной копейке.

Должность вышеозначенного пыльного кузнеца

К растирке тесу пилы на здешние и Уткинскую пыльные мельницы делать и закаливать добрым мастерством по данным моделям из выбитых на то в колотушке полос и по зделании объявлять лесному надзирателю, откуда оные имеют отдаваны быть на пыльные мельницы.

Тех пил должен он, мастер, с учеником вызубить и отделать наготово из вышеписанных досок в неделю, то есть в 6 дней работных, 7. На то угля издержано быть надлежит 18 ⁵/₈ решеток. От тех пил задельного давать, как по пробам по разчислению окладов пришло, по 14 ¹/₄ копейки с пуда обще кузнецу с учеником. А что надлежит в неделю зделать вышеписанных досок на пилы и по чему за работу платить, о том показано в разчислении под колотушечною должностью на... странице.

Ежели же иного дела не случитца, а они, кузнец с учеником, показанного числа пил не сделают, за то их штрафовать вычетом жалованья по пропорции времени, в сколько что надлежит сделано быть, а они не делают. Также буде и угля излишно издержат, за то с них вычитать из жалованья, чтоб, на то смотря, впредь поступали осторожнее.

Им же починивать всякие железные инструменты, какие попортятца на пильной мельнице, не продолжая нималого времени, и для того, сколько времени у починки пробудут и угля издержат, должны иметь записку, чтоб по тому можно было их считать в деле новых пил. А буде на пильной мельнице у дела пил и у починки припасов дела не случитца, тогда ево, кузнеца, с учеником обращать к другим делам, чтоб они праздно не жили и жалованья напрасно не получали.

О ХЛЕБНОЙ МЕЛЬНИЦЕ

УЧИНЕННОЙ ДЛЯ МОЛОТЬЯ, КОГДА СЛУЧИТЦА, КАЗЕННОГО И ЗАВОДСКИХ ОБЫВАТЕЛЕЙ ХЛЕБА

Оная мельница ныне отдана на компанию, а когда содержалась и впредь ежели будет с одержана, на казенном коште, тогда при вождении ея должно исполнено быть следующее. Привезеной на мельницу хлеб от мастеровых людей и крестьян молоть, не продолжая времени, и колесо, шестерни и жернова содержать всегда в добром порядке и, что повредитца, то починивать мельнику. А припасы х починке и х ковке жерновов, когда притупятца, зубила и прочее требовать ис казны от припасной канторы заблаговременно, чтоб во время починок не было излишних остановок и привощикам хлеба простою.

За молотье хлеба в казну брать с осьмины пшеницы и ячменю, толокна и овса — по две, со ржи, солоду и прочего хлеба — по одной копейке, и для збору оных денег учинить от припасной канторы ящик за печатью, в которой велеть ему жь, мельнику, збирая, класть деньги все, что возьмет. Также и лопаточной хлеб, збирая, класть во особливые на то учиненные места, не утаивая и не задерживая за собою, под присягою, и никому без денег никакого хлеба не молоть под штрафом; и для того, кто сколько хлеба молоть будет, иметь записку, по которой он, мельник, имеет быть щитан. И те зборные деньги и хлеб лопаточной объявлять в припасной канторе, а ис припасной деньги во обербергамт помесечно, а хлеб содержать в казне и продавать охочим людям. А оногo лопаточного хлеба збираетца с каждой осьмины молотого тью одной лопатке, на которой весом бывает муки ржаной по 3, яшной по 2 $\frac{1}{2}$, пшанишной по 3, солоду по 3 $\frac{1}{8}$ фунта, а прочего хлеба, применяясь к тому ж.

Оную мельницу ему, мельнику, содержать порядочно на хорошем установе, чтоб могло хлеба в сутки на одни жернова смолото быть не менее: пшеницы, ячменю, толокна по 7 $\frac{1}{2}$ ржи по 15, солоду по 16, овса по 12 четвертей, а ежели смелетца менее того, то оная, конечно, на худом установе или жернова притупились. И того за ним, мельником, смотреть от припасной канторы.

| | Число | Вес | | Длина | Толщина | Ширина | Цена | | | |
|--|------------|------|------|------------------|---------|--------|-------------------|-------|-------------------|----|
| | | Пуд. | Фунт | Арш. | Верш. | | Каждому | Всего | | |
| | | | | | | | Коп. | Руб. | Коп | |
| Лесных: | | | | | | | | | | |
| Бревен на стены | 324 | - | - | 6 | 5 : 6 | - | 2 | 6 | 48 | |
| Досок на мост и потолок | 88 | - | - | 6 | 6 : 7 | - | 2 ^{1/2} | 3 | 20 | |
| Брусья на перекладыны | 4 | - | - | 6 | 6 | - | 3 ^{1/4} | - | 1 | |
| Бревен на обрубь под колеса и жерновое каменье | 30 | - | - | 6 | 7 : 8 | - | 23/8 | - | 85 ^{1/2} | |
| Столбов над жернова | 6 | - | - | 6 | 7 : 8 | - | | | | |
| На верх оных столбов брусом | 2 | - | - | 12 | 6 | - | 5 ^{1/2} | - | 11 | |
| Плах над жернова на мост | 24 | - | - | 7 | 5 : 6 | - | 2 ^{1/2} | - | 60 | |
| Бревен на дверные косяки | 2 | - | - | 9 | 7 | - | | | | |
| Бревен же на борундук в крыльцо | 6 | - | - | 9 | 6 : 7 | - | 3 ^{3/4} | - | 30 | |
| Досок на крыльцо | 8 | - | - | 6 | 7 : 8 | - | 2 ^{1/2} | - | 20 | |
| Столбов под мост | 4 | - | - | 9 | 8 | - | 2 ^{1/2} | - | 10 | |
| Бревен на перекладаинах | 4 | - | - | 15 | 7 | - | 6 | - | 24 | |
| | 2 | - | - | 7 | 7 | - | 3 | - | 6 | |
| Плах на мост | 70 | - | - | 7 | 6 : 7 | - | 2 ^{1/2} | 1 | 75 | |
| Валов | 2 | - | - | 6 | 12 | - | 18 | - | 36 | |
| Плах на кожух | 60 | - | - | 6 | 5 : 6 | - | 21 ² | 1 | 50 | |
| Подушек под валы | 4 | - | - | 2 ^{1/2} | 9 | - | 4 | - | 16 | |
| Столбов на кожух | 5 | - | - | 7 | 7 | - | 21 ^{1/4} | - | 11 ^{1/4} | |
| Сваи | Под кожухи | 10 | - | - | 6 | 5 : 6 | - | 1 | - | 50 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-----|----|----|----|-------|----|--------------------|---|---------------------|
| | Под фабричные стены | 40 | - | - | 6 | 5 : 6 | | | | |
| Косяков на колоса и кафтаны | | 68 | - | - | 3 | 4 | 14 | 4 | 2 | 72 |
| Тесу на перья и подпушины | | 24 | - | - | 15 | 1 | 8 | 1 | - | 24 |
| Гвоздя четвертного | | 600 | - | 36 | - | - | - | 56 | - | 50 ^{13/23} |
| Железа на оковку валов и колес | | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шипов чугунных в валы | | 4 | 32 | - | - | - | - | 3 ^{5/8} | 1 | 59 ^{1/2} |
| Подшипников чугунных | | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Веретен железных к шестерням | | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Жабок железных к веретенам | | 2 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| На дело ломов и протчих инструментов | Железа | 10 | - | - | - | - | - | 17 ^{5/32} | 1 | 71 ^{9/16} |
| | Стали | - | 1 | - | - | - | - | 56 ^{5/8} | - | 56 ^{5/8} |
| | Укладу | - | - | 20 | - | - | - | 96 | - | 48 |
| Каменьев жерновых пар | | 2 | - | - | - | 10 | 28 | - | - | - |
| Клинья железного для крепления шипов в алах | | 16 | 16 | - | - | - | - | 21 | 3 | 36 |
| К оковке валов кузнецов 6, работников 8, на два дни | | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 44 ^{3/4} |
| Х ковке инструментов, которые к началу работы потребны, кузнец с работником, на 2 дни | | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |

| | Число | Вес | | Цена | | | |
|--|------------------|------|------|--------|---------------------|------|--------------------|
| | | Пуд. | Фунт | Одному | | Всем | |
| | | | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. |
| К завастриванию концов и заварке обручей угля два короба с половиною | 2 ^{1/2} | - | - | - | 16 | - | 38 |
| К обжечке полос и обручей головень пять коробов | 5 | - | - | - | 3 | - | 15 |
| Лесу березоваго на цевки к шестерням и на пальцы в колеса на | - | - | - | - | - | - | 70 |
| А о работе при строении хлебной мельницы показано ы числе строения вышеописанной пильной мельницы ж, ибо та пильная построена на оной хлебной мельнице | | | | | | | |
| Ко оной мельнице потребно в год припасов и мельнику жалованья: | | | | | | | |
| Жернов пар | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Лесу на пальцы, на цевки, на клинье и шестерни на | - | - | - | - | - | - | 40 |
| Веретен железных | 2 | - | - | - | - | - | 25 |
| Укладу на насеки | - | - | 20 | - | 41 ^{14/32} | - | 20 ^{3/4} |
| Железа на то ж дело | - | - | 20 | - | 17 ^{11/16} | - | 82 ^{7/32} |
| Дехтю ведр | 10 | - | - | - | - | - | 37 ^{1/2} |
| Сала говяжья топленого на змаску жабок и шипов | - | - | 35 | - | - | - | 52 ^{1/2} |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|----|----|
| Свечь сальных на | - | - | - | - | - | - | 35 |
| Итого припасов на | - | - | - | - | - | - | - |
| Мельнику жалованья | - | - | - | - | - | 12 | - |
| Всего припасов и жалованья | - | - | - | - | - | - | - |

По средней пропорции в год помольного збору и с лопаточным хлебом бывает, когда еа казенном коште содержится бывает, по 39 рублей по 34 копейки.

МЕДНОЕ ДЕЛО,

ПРИ КОТОРОМ БЫВАЕТ В НАЧАЛЕ СТРОЕНИЯ С ФУНДАМЕНТА ФАБРИК ОБЖИГАЛЬНЫХ, ПЛАВИЛЬНЫХ, ОЧИЩАТЕЛЬНЫХ И ШТЫКОВЫХ ГОРНОВ И ПЕЧЕЙ, ПОТОМ ПРОИЗВОДИТЦА В ТЕХ ПЕЧАХ ОБЖИГАНИЕ. И ПЛАВКА МЕДНЫХ РУД, ОЧИСКА И СПЛАВКА В ШТЫКИ МЕДИ, И ДЛЯ ТОГО ПРИ ТОМ ДЕЛЕ ПОТРЕБНО БЫТЬ И ИСПОЛНЯТЬ ПО НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМУ

Гитенмейстеру

Ево должность

Имеет он по присяжной и своей гитенмейстерской должностям столько, сколько ево чин требует, быть верен и трудолюбив и врученное ему дело отправлять радетельно, со всякою верностию, и во всем поступать по заводским регулом, дабы е. и. в. интерес при плавлении медных руд сыскать, а убыток и всякой вред и что противно к интересу государственному, как возможно, отвращать и до того не допускать, но всею своею возможностью исправлять и к лутчему приводить.

Не надлежит ему отнюдь иметь части с компанейщиками, ежели им когда позволено будет собственные их добытые руды плавить на казенных заводах, дабы он не мог для своей прибыли при плавлении казенного угля и протчих припасов утаить и компанейщиком при плавке их употребить. Также и от партикулярных, который х казенным заводам руды ставят и продают, ни х каким взяткам не касатца.

Над плавильными служители смотреть прилежно, чтоб всяк свое дело отправлял верно и радетельно. Также особливо надзирать, дабы руды и шлихт, то есть промытыя руды, которые привезены будут на завод для плавки меди, на весах взвешены и приниманы были верно и правдиво.

Иметь смотрение, чтоб против каждой плавильной и гармахерской и штыковой печей были черные табельные доски, на которых велеть плавильному подъячему записывать мелом, сколько на каждую печь издержано будет угля, руд, флюсу и извести и колико роштейна, черной и чистой штыковой меди получено. И на тех же досках велеть означивать имена плавильщиков, которые при шихтах были. И по окончании недели с тех досок делать табели и с оных вносить в плавильные книги, а по окончании месяца должен гитенмейстер обще с шихтмейстером, выписав ис той книги, подавать во обер или бергамт за своими руками обстоятельные репорты со всякою верностию.

Смотреть, дабы шмельцеры, гармахеры и штыкарные плавильщики врученные им плавильные печи и горны, также и шпур или гнездо набивали, как надлежит, смотря по свойству руд, а в гармахерских и штыкарных горнах ямы вырезаны были по пропорции и высушены по надлежашеству, как о том ниже сего показано. И приказывать плавильщиком, дабы они накрепко смотрели, когда надлежит пустить в ход печи и меха, то чтоб воду на колеса пускали не вдруг, но со осторожностию, и меха ходили б не с порывом, но [плавно], как надлежит, ибо когда вода пущена будет вдруг и меха станут ходить с порывом, то и от добрых мехов действительного духу в горну не будет, также от того и меха могут повредитца скоро. А ежели ж будут на добром установе и на [плавном] ходу, то одне меха могут стоять многие годы, нежели на худом, что случаетца от недосмотрения, за что, ежели усмотритца, что такая худоба чинитца будет, надлежит мастеров штрафовать.

Всем плавильным служителем должно титенмейстера почитать и в плавильном деле быть послушным.

Плавильщиком, гармахером и штыковым мастером подтверждать и понуждать, чтоб они фарлауфером и ауфтрайгером, а гармахеры и штыковые мастера своим учеником в плавках меди, как на роштейн, на черную и чистую медь плавить, так и штыки лить и печи и горны с фундамента строить, также оные починивать и набивать, показывали и обучали безскрытно; да и гитенмейстеру самому всему оному им показывать же и обучать, дабы они после тем делам могли быть и мастерами, сами собою отправлять так, как надлежит.

Смотреть, дабы шмельцеры, фарлауферы и ауфтрайгеры и протчие вое плавильные служители жалованье получали, что надлежит, исправно и за тем бы от приказных служителей нимало волочены и обижены не были.

Иметь смотрение, дабы при плавильнах, также при гармахерских и штыковых горнах нигде уголь под ноги кладен и ногами топтан и тем напрасно трачен не был, и имеющийся при плавильнах инструменты и припасы велеть хранить, чтоб оные напрасно утрачены не были, и ежели из оных испортитца что при работе, то немедленно починивать кузнецами, буде же от которой печи или горна утрачено будет напрасно, за оное доправить по настоящей цене на том мастере, которому оное дано было. А для лутчего и чтоб они всяк свои инструменты хранили и не тратили, для того у каждого

мастера на всех инструментах, которые при печах и в плавильнях употребляютца, велеть напечатать имя мастерское и отдавать с запискою, чтоб после было известно, которого мастера какой инструмент потеряетца. Тако ж и прочие все материалы, кои при всех вышепомянутых делах держаны будут, записывать плавильному подъячему.

В Саксонии хотя при плавильных делах особливо шихтмейстера и не имеетца (кроме того, что бывают оные при горных делах), но при здешних казенных е. и. в. заводах плавильщики, фарлауферы и афтрайгеры определены люди простые, ис крестьян, и грамоте неученые, и кроме своей работы, а имено, как печи плавильные починивать, руды насыпать и на роштейн плавить и обжигать, и как тот роштейн из горну выпускать и медь очищать и в штыки плавить и прочее, а наипаче ежели руды медные вновь сыщутца иным свойством, то как оное к лучшему привести чрез смес и флюс, дабы медь в шлаку не исходила, но чиста и мягка была, без железа, такожде, что при фундаментах или при фурмах и при мехах повредитца, оного и прочего искусного дела, которое требует разсуждения, без искусного мастера сделать и поврежденного исправить не могут, а шихтмейстеры взяты из школы, ученые арифметики и рисованию, которые скоряе могут оные плавильные дела принять и для знания и обучения, записав все, как плавильное дело производитца, и срисовать, что надлежит в строении печей с фундамента и к тому надлежащее, и как оные исправить, и по отбытия иноземцов в их класы вступить, и те их дела управлять, и на упалые места других обучать, и для того при тех плавильных делах особливому пока не обучитца зашихтмейстеру, а когда обучитца, то и шихтмейстеру здесь в России быть надлежит и исполнять нижеследующее.

Имеет он гитенмейстеру быть, яко своему учителю, послушен, и что ему о плавильных делах укажет или прикажет, оное от него принимать и исполнять неотменно, а чего въразуметь не может, о том спрашивать гитенмейстера вежливо, против которого должен обо всем касающемся к плавильным и пробирным делам показывать безскрытно, а наипаче оному зашихтмейстеру

спрашиватца, как с фундамента строить плавильные печи, и для лучшего ему познания и въразумения показать или сделать ему оному строению чертежи в плане и в профиле и в тех же чертежах означить нужнейшие под печами и под горнами подземные продушины, а наипаче как фурму поставлять и какою пропорцией у оной глаз иметь и косину по свойству руд ея поставлять; также и меха были по пропорции добраго дутья, понеже в том зависит немалое дело, ибо когда фурма поставлена будет не по надлежашеству и меха не по пропорции, то медь в шлак превращаетца, как в том довольно того при мне случалось, чтоб он, смотря на юные, скоряе к тому строению мог обучитца.

Быть ему всегда при плавильне у плавки руд. и меди и у пробирнаго дела и, не имея зазрения для принятия себе в науку, сперва, пока к тому выучитца, работать самому, не жалея своих рук, для принятия практика и обучатца, как чинить в смесе руд по свойству, и сколько в какой смес флюсу и извести мешано бывает, и как обжигать и плавить роштейн, и горны делать и набивать и сушить, печи починивать, ставить фурмы, меха содержать всегда в равном хождении, и как делаетца мусор ко употреблению к горнам, медь от железа отделять или очищать и потом привести в штыки такую доброту и чистоту, чтоб в ковку годна была. И ори плавке смотреть ему, дабы негодные руды, которые за все происходимые при плавлении росходы заплатит не могут, отнюдь плавлены не были, но разве буде можно их толочь и привести на шлихт.

Иметь смотрение обще с гитенмейстером надо всеми определенными при плавильных делах служительми, дабы оные каждой во определенное ему время при работе был и врученное ему дело отправлял верно и радетельно, а кто по должности исполнять не будет, на того доносить гитенмейстеру, которой должен с ним, смотря по вине, наказать телесно или тяжелыми работами штрафовать.

Против каждой плавильной, гармахерской и штыковой печей иметь черные табельные доски, на которых записывать белым мелом, сколько на которую печь в неделю прошло угля, руд, флюсу и извести и колико роштейна, черной и штыковой меди получено; и на тех же досках означивать имена плавильщиков, которые при шихтах были; и по окончании недели с тех досок делать табели, каковы объявлены ниже сего, и со оных вносить в плавильные книги, а по прошествии месяца должен обще с гитенмейстером, выписав ис той плавильной книги, подавать во обер или бергамт за своими руками обстоятельные репорты со всякою верностию.

При плавильне надзирать, дабы уголь нигде под ноги кладен не был и оной бы не топтали, и имеющиеся при плавильных делах всякие инструменты и припасы велеть хранить, чтоб оные утрачены не были, а ежели что в тех инструментах испортитца, те немедленно починивать. Буде же при которой печи от шмельцера что утрачено будет небрежением, оное доправить по настоящей цене на том, которому было дано. А для лучшего у каждого шмельцера на всех инструментах, которые он при своей печи употребляет, напечатать клеймо — ево имя и отдавать с роспискою, что после можно знать, которого шмельцера какой инструмент потеряетца. Також и прочие все материалы, кои при вышепомянутых плавильных делах держаны будут, оные записывать и об них рапортовать, и колико надлежит угля, руды, флюсу и прочего, что касаетца к плавлению меди и ко обжиганию роштейна, требовать обще с гитенмейстером заблаговременно, откуда надлежит, дабы оные припасены были впредь на год. А более иметь охранение в припасах и в инструментах и в прочем, что бывает при плавильных печах. Ему, зашихтмейстеру, также смотреть и предостерегатца, чтоб приход и расход плавильных дел содержал был правильно и по указом.

Хотя в Саксонии лабораторию имеет под ведением пробирщик, однакож, над оною иметь смотрение, где оборпробиера нет, и зашихтмейстеру. А как оную содержать и руды пробовать, о том показано ниже во особливои должности пробирщика. А где оборпробиер есть, то имеет оную содержать он и быть под ведением обербергамта.

Каждую печь иметь под №, при которой надлежит быть следующим людям, а имянно: шмельцером двум, ауфтрайгером двум, сверх того надлежит иметь в запас людей как для обучения, так и для упалых мест.

Когда новые руды сысканы и плавлены будут, то ис первых трех выпусков роштейна надлежит сделать пробу и записать содержание в нем меди, чтоб о том было ведомо, и смотря на содержание, ежели в нем мало меди или много, то чрез смес исправить и привести по надлежашеству, как показано ниже сего в... пункте.

Пальцы, кивцы, цапены, такоуж и песты всегда мазать дехтем, а не смолою, мешая оной з говьяжым салом, и чтоб в дехте не было воды, дабы к действию мехов и к толчению надобно было меньше воды и лехче б меха ходили. И смотреть, чтоб чрез колеса лишной воды не шло, и когда плавки нет, тогда вешняк засыпать мусором или мелким навозом, чтоб вода не прокрасалась и напрасно не пропадала, где скудность.

Полученную черную медь отдавать для очиюки гармахером весом и з запискою и того смотреть, чтоб оную очищали так чисто, дабы в ней железа и грязи отнюдь не было, но была б спелая и сырости в себе не имела б, и для того велеть им, гармахером, при перечиске пробовать почаще, как о том ниже сего в... пункте показано, и какой при том угар будет, записывать со всякою верностию, чтоб по тому можно было знать и в том их, мастеров, вдет ли в меди кражи, считать.

Ежели от лености или пьянства и несмотрения гармахер медь перезжет, не допустит до спелости или не очистит железину и грязь, оное освидетельствовать; употребленные на очиску оной припасы доправить на нем, гармахере, и велеть ему оную перечистить вновь, и что по вторичной ево очиске явитца угару сверх обыкновенного, за оной доправить по цене на нем же вычетом из жалованья, и по перечиске тое гармахерскую чистую и спелую медь принимать от гармахеров весом и з запискою и по приеме отдавать в переплавку в штыки.

Когда надобно будет все печи остановить, тогда принадлежащие к печам инструменты, собрав, положить во особливой чулан за замок, а в плавильне валятца ничему не допускать. А понеже у перечиски и сплавки меди в штыки, такоуж и в печах плавильных являютца крошки, и того ради, как такие явитца, оные збирать и, звезя, записывать имянно, сколько оных явитца в плавильных печах, у перечиски на гармахерских очагах и у плавки в штыки порознь и, переплавя оные в штыки порознь же, и сколько которой явитца, о том о всем доносить обстоятельно, ибо за тое медь из цены, положенной на выплавленную медь, надлежит выключить, для того что за тое медь, выплавленную ис крошек, особливой цены в щете при плавке из руды будет не числено, но числена будет потоль, пока не сыщется в угаре.

Когда плавильные печи повредятца, того смотреть, чтоб немедленно починены и к плавке приготовлены были и без действия не стояли.

Смотреть того, чтоб при каждой плавильной печи и гармахерских и штыковых горнах, где производитца плавка и очиска меди, удовольствовано было годными и прилежными к плавке потребными людьми.

Все работы, и что к плавке принадлежит, осматривать по вся дни, дабы о всем ведать и репортовать обстоятельно.

Каждую неделю в понедельник, по утру рано, что и минувшей неделе выплавлено, а наипаче роштейна, перевесить и принять при себе.

Бертробьеру или пробирицику должность

Бертробьеру быть под ведением обербергамта и врученное свое дело отправлять по нижеписанному. А где будет пробиршик, то быть под командою гитемейстера и шихтмейстера плавильного дела. И которые руды от обер или бергамта или от плавильных дел для пробы даны будут, оные пробовать верно, без всякой фальши, и после пробы зерна, называемые кених, взвезя, записать в пробирную книгу имянно: ис которого места те руды привезены и когда пробованы, и сколько имеет оной метал центнеров, и куда надлежит о том репортовать. И те пробованные руды положить с надписанием ярлыков в лаблатории для сохранения и знания впредь в ящики, учиненные для того особливые. А посторонних иикаких руд бес позволения обер или бергамта или бергмейстера не пробовать под штрафом.

Пробирные вески беречь от сырости и пыли и от протчей нечистоты и для того всегда содержать их в корпусе за стеклом, а буде стекла нет, то хотя и за слюдою, дабы оные не испортились, но всегда б были верны и окуратны.

Все материалы, которые при пробирных делах, беречь, дабы ничего из оных утрачено и испорчено не было, и на каждой год должен требовать, откуда надлежит, заблаговременно, какие припасы в лаблаторию надобны, впредь на год, дабы за неимением их в пробирном деле при пробе руд не могло быть остановки. Такожде иметь записные приходные и роеходные книги о материалах, которые имеютца у пробирного дела, и об оных репортовать, а по окончании года медные кенихи объявлять в обербергамт, где те пробы случатца, а на других заводах — в канторах.

В лаблатории иметь доброй порядок и чистоту, чтоб оная всегда содержана была чиста и имеющиеся в ней всякие вещи были убраны. А как надлежит руды на медь пробировать и какой к той пробе состав делать, то показано кратко при сем.

О изготовлении к пробе флюсу

Положить две части винного камня, одну часть селитры и оные истолочь вместо намелко, а после положить в горшок и в него ж один горячий уголь. и дать тому составу в горшке гореть по то время, пока уголь сам погаснет и горшок застынет, а как оной горшок застынет, то тогда флюс поспел, и после того уголь и состав вынуть каждой особливо, а чтоб оной не испортился, но был бы всегда хорош, того для содержать в теплом и чистом месте, ибо когда тот состав содержан будет в

холодном месте, то от того будет сыр и масловат. А во-первых, как ево из горшка вынет то надлежит столочь мелко и потом положить в удобное теплое место, как выше писано.

Показание, как мяжкопловучие медные руды пробовать

Мяжкопловучие и добрые медные руды, которые не колчеданны, пробуютца по сему: взяв руд, столочь мелко, и взвеса от тех столченные на пробирных весках два центнера, и ко оной прибавить три части вышепомянутого изготовленного к пробе флюса и, смешав оной с рудой, положить в тютень или диген и, изровняв, иаюерх насыпать соли толщиною на полмизинного пальца и потом придавить тое соль к руде и флюсу пальцем, чтоб плотня наверху лежала; и по изготовлении того пробирной тютень, покрыв крышкою плотно, дабы та крышка не могла отвалиться и в тот бы тютень уголь не сыпался, положить в пробирной горн угля и розжечь оной огнем и пробирной тютень поставить в тот горн на кирпичь и насыпать угля наверх тютня выше ладони, токмо мехами не роздувать, но смотреть, чтоб от прежняго разженого угля токмо тот тютень нагрелся, а как нагреется, то дуть скрозь фурму мехами по то время, пока в горшке все ростопитца и та проба поспеет, а как готова будет, то горшок ис пробирной печи вынять и оной розбить и медное зерно или кених взяв взвесить на пробирных весках и записать каждую пробу особливо, как выше означено.

Иметь подлинное знание, чтоб при пробе излишнее время в пробирном горну тютень содержан и метал созжен не был, ибо от излишняго жжения, когда бывает медная проба, то метал, которой имеет в той пробе из руды в выходе быть, превратитца в красной сок. И для того оное смотреть накрепко, когда такой красной сок будет, то уже медь перегорела и стала быть та проба негодна, и что пробуемая руда в себе меди содержит, познать невозможно. А когда не перегорит, но будет в самой мере, тот сок бывает не красен.

В протчем же, как другие руды пробовать, которые другое свойство имеют, а не таковое, как выше писано, или как пробовать же медные руды на купорштейн, на черную медь и черную на гаркупфер — здесь за краткостию не показано, но надлежит каждому бергпробиеру и пробирщику по должности своей оное так же, как всякие металлы и минералы пробовать, знать по науке самому и исполнять без лености и отговорок.

О строении при том пробирном деле печей, в которых пробуютца всякие металы

Пробирные печи для пробы руд делаютца из медных или железных досок и внутри ея обмазываютца белою глиною, которая стоит крепко в огни. Величиною оные бывают разной препорции, как за благо зделать возмнитца, а каким маниром оные к медным и серебряным пробам употребляютца, значит при сем на... странице абрис.

Инструменты к тому пробирному делу железные и медные требовать, где надлежит, а глиняные заготовлять самим заблаговременно, чтоб за оным при том деле не было какой остановки, и содержать их во всяком охранении. Ежели ж что из них утратитца небрежением, за то вычтено будет из их жалованья.

Шмельцером или плавильщиком

Надлежит им по присяжной их должности каждому врученную ему плавильную печь к плавке изготовлять по прямой их шмельцерокой поступке так, как о том ниже сего в должности о содержании того плавильного дела показано.

При плавке руд смотреть накрепко, чтоб крупные руды отнюдь переплавлены не были, и ежели при плавке такие крупные руды вятца, оные велеть фарлауфером для плавления розбивать.

Уголь как возможно беречь, дабы оной напрасно жжен и трачен не был, а ежели усмотрено будет, что уголь трачен будет напрасно, за то будут штрафованы.

Должны плавильные мастера каждые свои шихты для записки на табельные доски объявлять плавильному подьячему, сколько они в один шихт издержали руды, угля, извести и флюсу.

Ежели при плавлении руд мастера усмотрят какой вред, которой противен заводскому интересу и плавильным делам, о том объявлять им, где надлежит, немедленно; дабы можно было по тому заранее тот вред исправить и к лучшему установить,

Аувец, или метание руды вверх на печь, смотреть, дабы было метано когда надлежит по свойствам руд, и при том времени не пропускать.

Плавильные мастера должны со своими форлейферами и афтрайгерами к переменной своей шихте быть в те часы, как оная доходит, в скорости, без всякого отлагательства и отговорок, и как в работу вступят, то до окончания своей шихты отнюдь от работы не отходить, но быть при том безотлучно. А ежели к тому времени, когда надлежит сменятца, кто из оных не будет или от работы уйдет, таковых по рассмотрению гитенмейстера и шихтмейстера штрафовать, чтоб оные впредь того чинить не дерзали и в надлежащее время к работе приходили.

Гармахеру или черной меди очищателю

При плавильне быть под ведением гитенмейстера и во всем ево слушать и почитать, и свое врученное дело верно без всякой корысти управлять, и положенное число черной меди в каждой шихте очищать.

Сколько в ево шихте угля издержитца, объявлять ему для записки на табельную доску, ежели он сам писать не умеет, шихтмейстеру или ево подьячему.

Фурмы положены б были в косину, как надлежит, и мусор класть доброй, и гнездо в горну было б набито крепко и вырезано по пропорции, и горн всегда высушен.

Инструменты хранить и всегда содержать их в [чистоте] и смотреть накрепко, дабы ничего утрачено не было, а ежели что потеряется, доправить на нем из его жалованья.

Штыковому плавильщику

Гаркупфер, принимая, плавить на штыки и при плавлении пробовать и оно приводить в доброту, дабы на роскошку всякой медной посуды была годна.

Колико при его шихте издержитца угля, о том доносить, ежели он сам писать не умеет, шихтмейстеру или плавильному подьячему для записки на табельную доску.

Управлять свое дело верно и ничему не корыстоватца и смотреть накрепко, чтоб в меди и в других припасех не чинилось траты.

Обжигальщику роштейна

Роштейн принимать ие плавильны весом и хранить, дабы пропажи не было, а ежели какая пропажа будет, оно доправлено будет на нем.

Дров напрасно не жечь и смотреть, чтоб колоты были помельче.

При обжигании роштейн перемешивать чаще, чтоб поспел скоряе и выжигался лутче.

Промывальщику


Збирать всякие заводские гаргрцы, сор, которые бывают пред плавильными печами и при гармахерском и штыковом горнах, и, собрав, перемывать, и серные большие штуки иметь ис того выбирать, и после объявлять шихтмейстеру, а достальной вымытой сор и гаргрец иметь для переплавки впредь в сохранении под замком.

Гейнштедбухеру или мусорному толчейщику

Толчая с пестами для толчения мусору делается такова, какова показана на... странице в абрисе, а мусор заготовлять к плавлению руд на роштейн по сему: взяв угольной пыли 1 ½, глины 1, песку ¼ часть и, смешав вместе, толочь под толчеей намелко и, истоловши, просеять в мусорной избе окрозь сито проволошное и смочить водою, а смоча, вымешать, чтоб вода прошла и была во всем равно. А к плавке на медь, взяв глины одну, угольной пыли 2, песка ½ части, а для набивания гармахерских горнов примешивать песка более, а понеже глина бывает не везде равная, но [на] некоторых местах имеетца тучная и всякая, а на иных очень песчана и не всякая, и где такая глина тучная имеетца, от таковой мусор бывает тяжел и от того сок или шлак и железо не расплываетца, но заседает в печи, и для того способствовать в том прибавкою в мусор по исчислению глины, угольной пыли и песку. Ежели ж и сие не поможет, то употреблять в мусор глину половину зженой и довольствоваться же песком, а где бывает глина не тучная, то из мусору угольной пыли надлежит вычесть, однакож, которая к тому глина пристойнее, надлежит смотреть гитенмейстеру.

О строении медиплавильных фабрик

Когда вновь будет естроитца к плавке меди плавильная фабрика и в ней при одном горну две печи, один гармахерской горн, которой и к литью меди в штыки может быть употребляем, то таковой фабрике, каковы уже здесь в Российской империи по свойству руд и меди имеютца в действии, надлежит быть длиною 13, шириною 8 сажен, в которой бы сажени было 7 футов аглинских, прибавя к тому ширины по длине всей плавильны для пространства 1 сажень 4 фута, и при том же возможно, ежели за благо возмнитца, зделать под одну кровлю каморы пробирную, караульную и мусорную, как о том в приложенном чертеже на... странице показано.

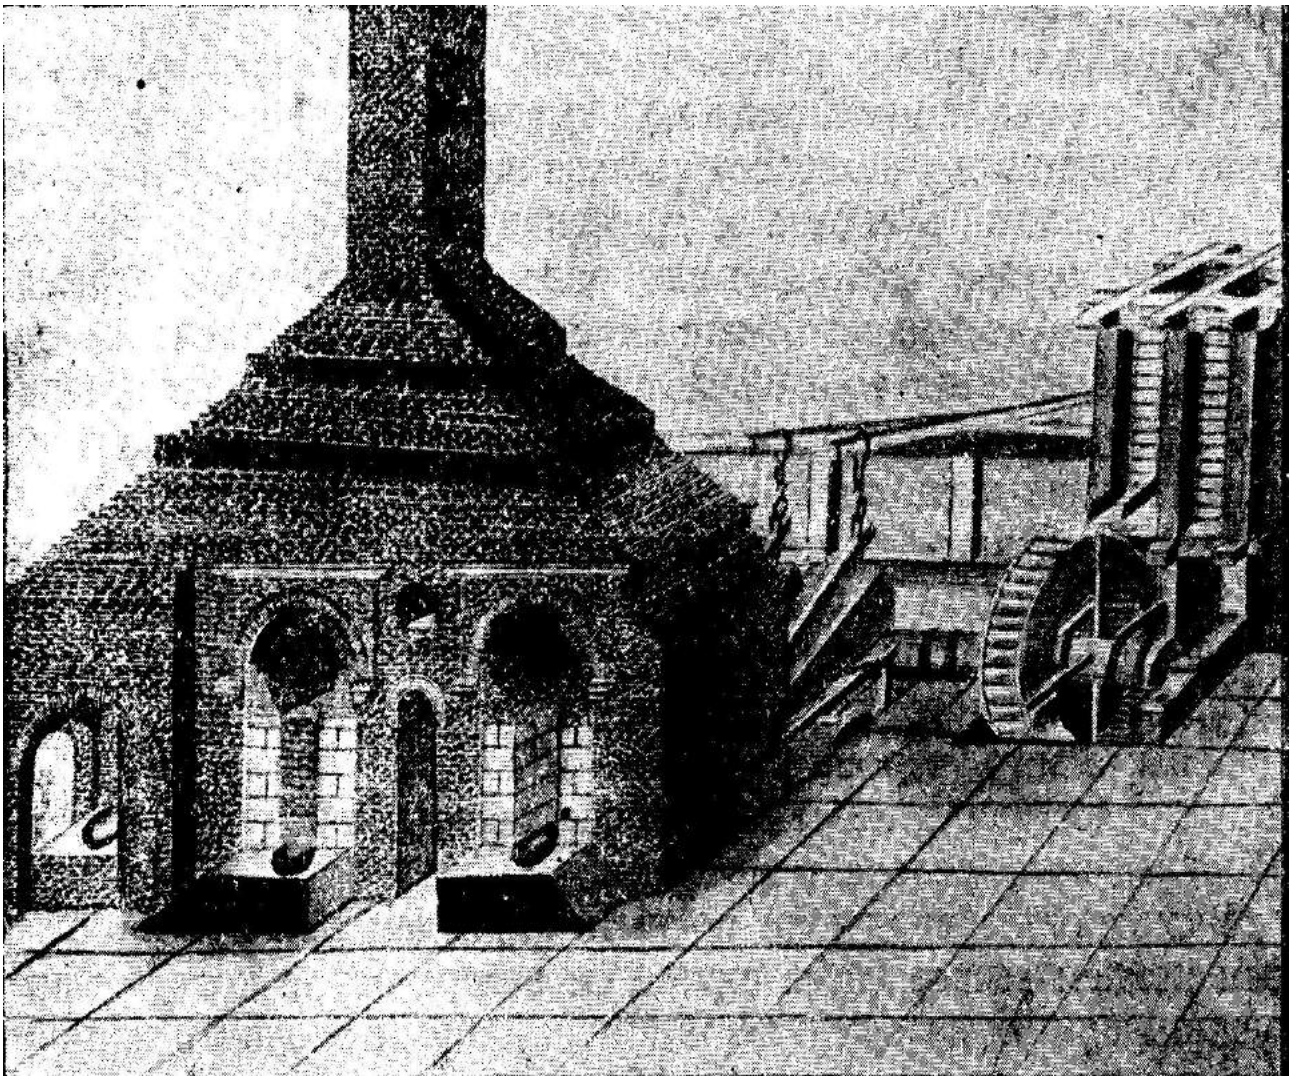

Медеплавильные печи

Кожух при таковой фабрике, в котором действуетца водяное колесо, делаетца не равен, но смотря по величье колеса, ежели колесо высотой от падения воды 14 футов аглинских, то надобно быть кожуху длиною 3-х сажеею.

Деревянные столбы для забора вокруг плавильны заготовлять длиною 8 ½ аршин, а к тому принадлежащие брусье и поперешные связи и под кровлю быки [и кровля] делаетца по пропорции пространства плавильны, в чем есть должность смотреть и распорядить определенному при том искусному плотнику.

Подо все то основание, на котором строитца плавильня, надлежит [бить] по рассмотрению места сваи, ежели крепкое место и где бывает камень, то свай бить менее, а ежели место некрепкое, но слабое и бес камня, бить свай более.

Фундаменту под двумя плавильными печами и гармахерским горном надлежит быть длиною 38, шириною 11 футов аглинских и под тот фундамент как в длину, так и в ширину бить сваи по линии расстоянием свая от сваи по 1 ½ футу.

Когда сваи будут набиты и сколь глубоко под фундамент для набучения камнем надлежит оставить, то по тое глубину оные сровнять по ватерпасу, оставя чрез сваю щип, и потом на оные положить бревна и связать крест на крест и поперег вырубить брусья, дабы лежали равно и друг друга держали крепче, а на те выклась камнем с ызвестью вышиною на два фута и называетца то плавильных печей подошва, на которой для отведения ис плавильных печей и гармахерокого горна мокроты выкладывать продушины [вышиною в 1 фут] и несколько цолей, концы оных продушин выводить снизу вверх на две, а ежели одна печь будет строитца особо, то на три стороны. Оные продушины бывают для того, что при плавлении сырость снизу и горна и из мусора проходит сквозь в те продушины, а медь и роштейн, также и сок при плавке от нижней подземной сырости не стынет, и бес таковых продушин для вышепоказанного резона медь плавить нельзя.

Выход оных продушин покрыть кирпичем или лутчим плитным камнем выше, дабы внутри не загорелось, а когда те продушины при их заложении зделаны и добрым кирпичем или лутчим плитным камнем покрыты будут, тогда на тое плавильных печей, глиненую подошву до поверхности плавильны выклась плитным камнем с ызвестью 3 фута, а ежели где ево при таковом строении имеетца довольно, то и столбы до трубы выкладывать все ис камня, понеже когда печи складены бывают ис кирпича, то оные не таковы крепки, как те, кои делаютца ис камня, ибо кирпичные от происходящей ис печи сырости и от литья воды разваливаютца и толикое время те кирпичные, как каменные, стоять не могут.

Когда печь с фундамента до поверхности плавилен будет выведена, то внутри ее обрезать задней стены 2, передней 1, а на боковых стенах по два ж фута, чтоб была оная печь со всеми принадлежащими столпами и дверьми в длину 34, в ширину 8 футов, о чем и в плане на... странице означено.

Когда под гартгерт фундамент у передней стены и гаргерт и к тому колесо и вал, которым будет действовать у плавильных печей и гармахерской меха, изготовятца и тот гармахерской мех к гаргерту надлежит привесить, то надобно заложить к такой величине, как плавильные меха, стену ширее два фута, а в задней стене снаружи те два фута убавить, дабы оной гармахерской мех с плавильными лежал в одну линию и мог действоватца одним валом. Ежели ж так не зделаетца, то плавильные меха надлежащей меры не уставятца, и надлежит уже оные для того зделать меньше надлежащей меры двумя футами, и затем те меха таковой силы, как большие, иметь не будут, и от того меди в день или в неделю в таре и спелой на очистку переделаетца менее, а когда у плавильных пред гармахерским мехом дух крепче, то от сего при плавке имеетца польза, ибо тем меди выплавляетца более, а толиким же расходом угля и трудами, что бывает и не при сильном дутье мехов.

О высоте столбов, печей и сводов как на передней, так и на задней стенах показано .и описано в чертежи о печах по маштапу, и здесь далее описывать не потребно.

О клаже плавильных печей между столбами

Напред сего в Германии к плавлению меди в плавильных печах употреблялась разная препорция, которая от времени до времени чрез практику и счастье в плавлениях исправлена, и имеют уже другую препорцию, как прежде сего здешние казенные плавильные печи чрез практик же и многие пробы к лутчему приведены по свойствам здешних руд, как оно и ныне строитца и употребляетца.

Называетца крумофен, или косая плавильная печь, препорция ея длиною 3 ½, шириною 2 футов, вышиною от горновой чугунной доски, которая стоит перед печью, до верху 6, а от фурмы 5 футов, боковые стены толщиною по 2, задняя 1 ¾ фута; на передней стене той печи оставлять полого места для проходу в гнездо роштейна, меди и соку вышиною от гнезда на фута.

Те печи класть из доброго камня, которой бы в огне не трескался и от плавки стоял крепко, также и глину к той клаже печей употреблять добрую ж, которая б в огне стояла и не скоро топилась, и в тое глину мешать для крепости и чтоб вешчая была, некоторую часть песку.

Вверху те печи строить немного поуже и в них выше горну со обоих боков выкладывать бочками, как означено в абрисе на... странице, для того что в таких печах огонь или пламе может действовать и плавление и циркулящие зачать делать лутчее, да и жар в таковых содержитца более, и руда от того переплавляетца скоряе и прибыльняе.

Косины над теми плавильными печьями с трех сторон, между которыми мечютца при плавлении руда и уголь, надлежит делать ис кирпича глатко, вышиною по 3 фута, и весть оную косину покручее, ибо с таковых косин уголь и руда в печь скатаетца скоряе и на верху напрасно оставатца и лежать, как на плоской косине, не будет и сыпь прогарает лутче, а ежели оные косины выведены будут полого, то с таковых косин руды хотя и катятца ж, токмо уголье разваливаетца широко и одною решеткою закрыть сыпь руды будет недовольно, и от того сядет руда на руду, и тем печь повредитца скоряе, к тому жь то уголье, которое от руды отдаляетца и меж собою, развалясь, лежит широко, огонь принимает скоро и изгорает при плавке бес пользы, да и руды накидываетца в нея менея, а угля згорает более.

О поставке в лечь фурмы на надлежащие градусы

Когда печь и задней свод исправлено будет по маштапу и надлежит плавить в печи роштейн, то тое фурму положить чрез угольник окуратно в средину печи и поставить ея по ватерпасу равно и внутрь печи немного наискось. А ватерпас разделяетца по плавильному обыкновению на градусы и половина диаметра одной же половины фута надлежит быть в прорезе треугольником, чтоб верхней край выше был две цоли, дабы от того гирька на ните качалась лутчее, и тако сыщетца средней пункт, а от него класть на обе стороны по 3 дюйма и разделять из оных каждую на пять частей, и те части называютца каждая [градусом] и фурмы в плавильные печи поставляютца и исправляютца по таковому ватерпасу. И когда к тому ватерпас, изготовленной по вышеписанному, и маленько имеет, то фурму в печь поставлять склонением на два градуса и по тому укрепить ея камнем, которой бы стоял в огни крепко, а стене, которая изображает горн, надлежит быть длиною 6, шириною 3 ½ футом, а хотя таковою мерою сыщетца зделать из железа или ис плитного камня, то все едино, токмо поставлять, чтоб от печной стены отстояла 3 ½ фута и ниже горнового дна на полфута и укрепить, как надлежит, а фурма горновой стены выше была б 1 фут, и можно познать оное из сего: взять маштап длиною 8 футов и положить один конец в фурму, например, одну или две цоли, а по другой конец футовую меру и чтоб были концы один на печной стене, а другой прямо под маштапам, и потом на него положить ватерпас, и ежели навесом в печь будет два градуса, то фурма лежит по надлежаществу.

А ежели фурма положена будет горизонтально или выше, то шлаки бывают красные, ежели ж косее в горн двух градусов, то руд плавитца менее. Однако прямо в том указать нельзя, но надлежит всякому гитенмейстеру и искусному плавильному мастеру по свойству руд, применяясь к тому чрез искусство, рассмотреть и потом установить к лутчему, понеже руды бывают не ровные и того ради требуетца установлений разных.

А как будет плавитца руда на черную медь, то фурму ставить прямо, а когда обожженной роштейн на черную ж медь, то фурму ставить склонением в печь на три градуса, а для лутчего знания и выразумения явствует приложенной при сем абрис в профиле под... литером.

О изготовлении и исправлении плавильной печи, к плавке годной.

Во-первых, взяв, набить на накрышечной камень шлаку или саку, величиною по лесному яблоку, толщиною на один фут, для того что воздух от сырости может тем проходить из горна лутчее, а на него желтою глиною, которая б была не мокра и не суха, толщиною на один же фут, и передний край от глины сделать у оной подошвы немного наискат; а набиваетца глиною того ради, ежели когда роштейн или черная медь проест в горну мусор, то только дойдет до той глиняной подошвы, а в продушевные коналы не пройдет, и тако тогда оной роштейн или черную медь достать и горн исправить будет можно; потом сделать к ней принадлежащие стихгорст и шлакгрубен и нагревать головнями и углем довольнее и, как высохнет, после того внутри всей печи на трех сторонах вымазать доброю глиною, смешанною с песком, толщиною в одну цоль, дабы от жару камень мокрой не рострескался, а вымазав, закласть тое печь кирпичами и нагревать ея по то время, пока камень от огня остоитца сысподоволь. И для того в нагревании надлежит поступать от огня бережно, а когда уже камень от огня остоитца, то огонь держать более. И тако тое печь сушить дней чрез 10, и как высохнет и остынет, то передней стены верх паки выломать и смотреть прилежно, что в той печи стены после сушения глатки ль, а буде усмотритца, что от стены намазная глина отстала или стены истрескались, то немедленно вычинить. И когда та печь вся простынет, тогда горн на глиняной подошве, которая набита над продухами с соком, набить тяжелым мусором, толщиною на два фута, ибо от того не так скоро роштейн или черная медь может проест подошву горна. Буде же мусор набит будет не толсто, то роштейн или черная медь горн и глину проест и пойдет в продушины и оные наполнит и запрудит, отчего уже надлежит все того фундамента место розломать и вычистить и каналы делать вновь. На тот тяжелой мусор набить до штиху или выпускной дыры, ис которой выпускаетца роштейн или черная медь, мусором же лехкими слоями и вести оной ниже фурмы полуторым футом и по учинении того, взяв маштап, положить в длину, чтоб оной лежал на передней горновой стене или на чугунной стоячей доске, и исправить по ватерпасу горизонтально, потом в средине под передней стеной смерять, и ежели будет пространства под маштапом 1 фут и 10 цолей, а под фурмою половина фута, то оное исправно и можно положить стых, называемое пространство, что оставяетца перед горном и выпускается во оной медь и роштейн, стихголец, круглое дерево с ручкою, которым вырезываетца стых, длиною оное иметь 2 ½ фута, толщиною концы один 4, другой 6 доль, и в нем скрозная дыра, в которую вкладываетца железной пруток для того когда оной стихголец положитца в мусор, то б оной можно вертеть и потом вынять из мусора вон.

На тот стых класть примету, которая бывает ис пары деревянных щеп, дабы тем можно было познать, сколь глубоко оной стых надлежит вырезать, и когда оное положено будет, тогда набить мусором слоями к задней стене до фурмы, которая б была выше передней горновой стены 3 цоля.

Спур вырезать глубиною 3 цоля, шириною в один фут 8 цолей, оставя при том под фурмою мусора шириною на ладонь. Также б и фурма на переднюю стену осталась шириною на 1 фут и 4 цоля, а подошва от шеска до фурмы покато вырезываетца и до половина печи поперег была равна, а другая половина, якобы сводом, и когда руда будет в выпуске плавитца, то б шесток был глубиною один фут и 3 цоля.

Вышеозначенное набивание слоями мусором делаетца для того, первое, что набиваетца тяжелым, дабы черною медью и роштейном не так скоро проедало горн, а наверх того лехким, что на тот лехкой мусор медь, роштейн, железо и сок не так пристаёт, как на твердой и тяжелой мусор, [ибо ежели оной тяжелой мусор] набивать наверх лехкого, то оной от огня скоро трескаетца, и на оное медь и протчее пристаёт и из гнезда при выпуске медь или роштейн выбегает несвободно и стынет. И когда все оное учинено будет, тогда передню стену скласть из доброго кирпича или плитного камня, которой бы в огне мог твердо стоять, и замазать глиною, а потом печь нагреть, чего ради класть в ней угля по 5 решеток, раза три или четыре, и смотреть, чтоб оной изгорел весь, а довольно ль оная будет нагрета, познавать тако: взяв лопатку, мешать в спуре, и которое уголье згорело еще не все и всплавят, то от того видимо будет, что спур разогрелся везде красно и черных пятен или знаков будет не видно, то оная нагрелась, и по нагревке поставить меха на стан или постелю на то учиненную, чтоб трубы оных лежали в фурме от конца глазу ея и оные б навешены были по надлежащему, и после того печь насыпать полну угольем и меха в ход пустить, и как оной уголь до подкосины згорит, то паки в ту печь насыпать угля решеток [до пяти] и на каждую решетку метать слоями соку или мяхой руды по два корыта, а после того, когда внутри надфурмяной нос скопитца, тогда насыпать уголь и смес рудяной, как есть обыкность, сколько надлежит, смотря на тот фурмяной нос, и ежели оное будет копитца долго, то надобно руд убавить, и при том смотреть плавильщиком, когда у фурмы нос короче ладони, то рудяной сыпи прибавить, а буде долог или сок выдет густоват, тогда оное исправить и руды не сыпать, но токмо малую часть одного угля, да по часте извести или флюсу, ибо от того печь паки будет нагреватца и фурмяной нос очиститца и сок пойдет жиже, а после оного сыпать смес, сколько оная печь подимет. Буде же плавильщики заранее того не усмотрят и нос у фурмы внутри печи будет длинен, то от того вскоре топлёные руды застывают и уголь садитца вверху, в задних боках и на фурму, и вся печь наполнитца густым соком и соединитца вместе с медью и роштейном, и от такой притчины передняя стена прогорит, чего и исправить будет нельзя, кроме того что надлежит ту переднюю стену, выломав всю, и вновь починить и сушить, и по высушке паки зачинать плавить, как выше показано.

О установлении и исправлении и смешивании шихт

Понеже здешняя и пермская и кунгуракия медная руды состоят не в таком свойстве, как саксонские, гановерския и шведские, которые имеют в себе колчедан, свинец, серебро и [медь], и бывает тамо смешение в одну руду два и три разных металов, а здешняя руды песошные, твердые и мягкие, также и шифер мягкой же лежат в глине, в ыле и в земле смешением мелко з зелеными и лазоревыми знаками и с ярью и имеют в себе колчедан, а особливой колчеданной руды здесь и в Пермии не имеетца, а хотя малое число оного и находитца, токмо водяной и негодной, и ежели оные руды переплавятца с ызвестью, то черная медь хотя и выдет, но будет иметь в себе железо, которое с великою трудностию и излишною тратою угля разделить и выжечь надобно, и того ради шихты устанавливать и, исправляя, смешивать, применяясь к тому, как производитца и плавятца руды при Пыокорских заводах, а имянно: в плавке бывает григоровокого или романовского шифара на шихт 50 пуд, к тому кладетца руды поповской или ереминой 15, семанинской или другой, которая в таковой же доброте, 35 пуд, а содержат в себе меди по малой пробе: шиферы один, руды поповская и ереминская по 2 ½, семанинская 3 фунта из центнера. И тако во сте пудах руды имеет быть по той пробе меди один пуд восемь фунтов, а ежели надлежит привести в роштейн, то к тому потребно быть в смес для свободной плавки песку варнишного 30, извести 6 пуд.

О цыренном песку, называемом флюс, которой в плавку меди употреблетца, как оной в земли находитца и при варении соли отстает

Когда заводятца соляные промыслы, тогда прежде приискывают соляной росол, ис которого соль варитца, и где оной найден бывает, тут же находитца кис, яко кость, и греческия и протчие угловатые сорта, и оной песок при варении соли бывает от того, ибо по кису и сортам видно есть, что соль лежит под землею на извести и вокруг оную объемлема и натуральною своею под землею силою известь к себе принимает и со оною смешиваетца и вынимаетца вон из земли вместе, и когда соль в железных больших цыренах варитца, то оной песок, или флюс, садитца особо от той соли, ибо к тому есть и другой признак, что оной песок тяжелее соли и при том варении, когда дно цырена от великого жара кипеть и великия волны метать будет, то оной флюс во уготованные при том корыта садитца скоряе того, нежели соль сядет.

Сей соляной флюс к плавке меди весьма потребен, ибо оным можно все жестокие руды понудить и к плавке годными учинить тем, что оной имеет множество в себе скрытых вещей, которые при плавке руды и шифера себя распространяют и медь в роштейн превращают, а в плавке медной дает чистое разделение, понеже здешние руды в России содержат в себе медь и железо, от чего в плавке есть великое помешательство.

Однако тот флюс, егда ево в плавку по пропорции положено будет, железо от меди отделяет и в плавке чинит немалой способ, и роштейн по выпуске чист выходит. А ежели положено будет флюса многа, то роштейн делает убог и прибирает к себе нечто железа и соединяет с роштейном, от чего бывает и медь в выплавке железовата. И для того прямое содержание роштейна и какой к плавке оного смес чинить, надлежит гитенмейстеру и плавильному мастеру весьма в тонкость знать, также б и роштейная плавка продолжалоса без остановки четырнатцать дней.

О плавке черной меди

При плавлении черной меди должен гитенмейстер и плавильной мастер нужнейшее примечать и ис практика и многого испытательства учитца, чтоб роштейн был в ординарном содержании и в центнере черной меди не более и не менее того было, как от 30 до 36 фунтов, ибо ежели оной богатее тридцати шести фунтов, то не может достальной меди при себе содержать и из груды чисто вывесть, но несколько меди останетца в железных крицах, также и в шлаку оной нечто оставатца будет и выплавки чистой не даст. И таковая плавка от разумных гитенмейстеров отметаема бывает и за неудобную признаваетца, и для исправления оной надлежит в горну продувать уже сильняе, ибо тем хотя и с великим трудом и убытком медь от железа отделить можно, а ежели роштейн и во ординарном содержании будет, как выше объявлено, а железо, также и шлак в себе медь содержать будут, то в том вспоможение чинить тако: ежели где руды плавятца с колчеданом или и сами в себе руды колчедану содержат, то в смес прибавливать более колчеданных руд, а буде где смес бывает с простым кисом или варнишным песком, то в тот смес прибавливать более кису или песку варнишного и искать той пропорции, чтоб роштейн пришел в свою против вышеписанного ординарную пробу, и как сыскана будет, то смес содержать и поступать таковою плавкою и смесом.

А когда роштейн убог бывает и содержит черной меди в центнере от 12 до 24 фунтовых, таковой принимает в себя вместо меди железо, и медь выплавляетца железовата и от спурштейна не очень даетца отделить и всегда нечто ево в себе содержит, и от того в ней при очистке гармахерской печи бывает великая убыль. Также и та плавка не прибыльна, когда бывает плавление колчеданных руд, которые имеют в себе более киса, нежели руды, и для того такие руды надлежит, во-первых, обжечь одним или двумя огнями, а потом уже оные плавить. А ежели того от неискусного шмельцера или гитенмейстера учинено не будет, а плавлены будут на роштейн не обжиганые и по выплавке обожжетца роштейн, к чему уже востребуетца против отжигания руд труда и расхода денег и работы вдвое для того, ежели бы обжигать руды, то возможно положить руд в обжигание вдруг десять тысяч пуд и к тому нечто дров, от чего имеющаяся в ней сера может выгореть сама собою, и от того в выплавке роштейн иметь будет в себе надлежащее число меди, ис которого уже можно получить будет меди из 50 тожь число, что и изо ста пуд, которой будет плавлен из необожженных руд, ибо в таковом роштейне, когда сера в рудах не выгорит, то более бывает в нем грязи, и затем медь за малостию ея лежит меж собой ретко.

Смес в рудах также делаетца, токмо вместо соляного флюса известь на руды прикладываетца, дабы при плавке в печах медь способнее могла плавитца и чиститца, и при том примечать надлежит, ежели которая руда не серна или колчедана в себе не имеет, то при плавке известью медь съедает и с собою в шлак приводит, и в том вспомогать сим: на всякую шихту или сто пуд руды класть варнишного песку по два или по три пуда, а ежели его где достать невозможно, то вместо того употреблять серной колчедан, дабы тем селитерные существа искореняло и от того медь в плавке происходила способнее.

Здесьние руды, а паче которые находятца в Кунгурском и Соли-Камской дистриктах, песошные и в сером шифере обжигать не надлежит, и того они не требуют, ибо ежели их и обжигать, то оное будет бес плода и работа произойдет напрасная.

А в Верхотурском и Екатеринбургском ведомствах многие находятца руды с медным колчеданом, также и дере, а колчеданной руды еще находитца недовольно, и таковыя суцаго роштейна дать не могут, но надлежит к тому чинить прибавку, и того ради таких руд обжигать не надобно, разве таковую колчеданную руду прямо плавить та черную медь, а не на роштейн, то оная обжигания требует.

Росписание, сколько каких руд в неделю надлежит плавить и в смес варнишного песку прикладывать

Песошная крепкая руда, которая имеет в себе много галек, или кремня, круглых камешков, к таковой в плавление мешать флюсу или варнишного песку на сто по пятидесят и по штидесят пуд, для того что без оного за твердостью онай руды плавить на роштейн невозможно, а егда такие руды плавить без флюсу, но с известью, то взять на сто пуд известного незженого камня восемьдесят пуд, ибо незженная известь в плавке лутче, нежели как обозженная, понеже от того выходит черная медь нечиста, но смешиваетца з железом, також и сок густ и в нем бывает камню, галек и кремня довольно.

Оной руды, которая смешана со флюсом, надлежит переплавить чрез один крумофен в неделю от 900 до 1 000 пуд.

А на другие песошные руды, которые мяхче, класть в плавку на 100 пуд флюсу от 20 до 40 пуд и таковых переплавитца в неделю 1 200 пуд и больше.

В глиняную кунгурскую руду мешаютца на 100 флюсу ж 15 пуд, переплавитца онай в неделю в одну печь 1 200 пуд.

А ежели оные песошные твердые и мяхие и глиняные руды и шифер плавить без флюсу, но с известью, то из одной печи против вышешоказанного в неделю переплавитца руды токмо две трети, но и то на черную медь и со смешанием железа,, и сок будет выходить в той плавке густ, и угля держитца более, нежели когда плавить с песком.

А при котором заводе имеетца разных песошных и шиферных руд довольно, то чрез многие большие пробы и практик сыскано, буде оные мешать все со флюсом, как выше показано, то та плавка со флюсом гораздо лутче и прибыльнее, нежели каждую руду и шифер особливо плавить для того, которой шифер и песошные руды будут плавитца мяхие со флюсом, то в плавлении оным крепким рудам весьма помогает и приводит в житкость, и варнишного песку та плавка требует менее.

О смесе которой надлежит чинить на шихт-планц

Взяв две доли крепкой и три доли, которая помяхче, к тому пять доль шиферной руды, флюсу на 100 пуд того смесу от 20 до 30 пуд, и того смесу переплавитца в неделю в одну печь 1 200 пуд, и при том плавлении смотреть, ежели смес будет из богатых песошных и шиферных руд, то надлежит искусному гитенмейстеру и плавильному мастеру и шмельцеру варнишного песку прибавлять по рассмотрению, дабы роштейн более не имел в центнере до 40 фунтов черной меди, а ежели более меди иметь будет, то та медь пойдет в сок, и железо от нея отделяетца не чисто и иметь будет в себе несколько меди.

А ежели смес зделаетца не из богатых руд и шифера, то и роштейн будет не богат, и буде из центнера роштейна меньше 30 фунтов черной меди будет выходить, тогда надлежит часть прибавить богатых руд, а небогатых и некоторую часть флюсу убавить, а вместо того прибавить извести, ибо тем оное может навестатца, для того что от флюсу роштейн множитца, а от богатства руд некоторая часть по пропорции флюса умалаетца, но однакож оное не потеряетца, но разделитца на излишней роштейн.

О примечании при плавках соку

Сок, которой черной и плотен, тот за хорошей почитаетца и в той печи рудное плавление идет хорошо, а которой сок красен, тот негоден и имеет в себе медь, которая напрасно в нем пропадает, и онай вред бывает от того, когда вышешомянутой роштейн очень богат выходит и из богатых руд плавитца, то надобно исправить, как выше показано. Такожде бывает и от фурмы, когда она не по свойству руд косину при плавке иметь будет, чего ради надлежит сыскать по свойствам руд, в какую косину фурму поставить. Также онай красной сок и от того бывает, когда руды плавятца на черную медь без флюса, и тогда надлежит фурму исправить косиною, чтоб выше дула, а рудяной сыпи убавить.

О плавке обозженного роштейна на черную медь

Обозженной роштейн на шихте надлежит розбить молотками намелко, величиною в яблок, и смешав со шлаком, а ежели шлаку нет, то вместо оного мешать извести и часть мяхкого отсыпного шлака и плавить во уготованной для того плавильной печи, и когда передней горн в печи медью наполнитца, то тогда выпустить. И того роштейна надлежит

переплавить в каждые сутки по 200 пуд и при том смотреть надлежит, чтоб в печь незапно каким случаем железо не упало, ибо егда железо падет, то от того в выплавке меди не будет, но все железные крицы, смешанные с медью, выдут.

О плавении в высоких печах или крумофенах

На Пермских, Пыскорских заводах чрез довольную верную пробу свидетельствовано, что лутче и прибыльнее через оные роштейн плавить на черную медь.

О пропорции, как оные строить

Фундамент против крумофенов с такими продушинами, как выше о других крумофенах показано, от глиняной подошвы, которая над продушинами, до фурмы 3 ½, шириною 2 фута и 4 дюйма, от фурмы до верху, куда роштейн и уголь сыплетца, вышиною 10 футов, от передней чугунной доски до верху 11 футов и 3 дюйма, длина печи от передней до задней стены 4 ½ фута, а наверху, где уголь сыплот, у оной печи ширины быть надлежит 1 фут 9 дюймов, длины 4 фута. Оная ускость зачинаетца от середины печи с трех сторон, кроме задней стены, до верх пирамида или от середины клином кверху без уступу, а задняя стена, где фурма, строить перпердикулярно или прямо по отвесу, наверху печи строитца прибавка, которая называетца шлап, высоту от верху печи 2 ½ фута впереди 3 дугою, скрозь которую сыпь имеетца, при плавении горн набивает мусором, как и протчие в крумофенах, но токмо в мусор более класть песку, чтоб не трескалось и черная медь к гнезду не прилепала.

Фурма кладетца от горизонтальной линии передней чугунной доски вверх до устья фурмы 15 дюйм, косина ее книзу внутрь немного пониже, нежели у крумофенов того ради, чтоб фурма положена была выше горизонтальной линии, нежели при крумофене.

Показание, чего ради чрез оные печи прибыльнее и лутче роштейн на черную медь плавить

Оное плавление требует угля меньше и жар для верхняя ускости не может так скоро выходить, но бывает более в той ускости и от того внутри жарчае, и руды в плавке тем топятца скоряе.

О пропорции обжигальных печей и о возведении их

Здесь в России делаютца обжигальные печи на два манира, одне называютца кальценир, а другие — простые; из оных потребны к обжиганию роштейна кальцениром в Пермском дистрикте, ибо тамо в Пермии сыскано пробами, что такие обжигальные печи, которые со сводами, называемые кальценир, прибыльнее и лутче и роштейн скоряе во оных обжигаетца, нежели чрез старые обжигальные печи, также и меньше требуют дров и можно всякой хвои и сучье сухие и щепье употреблять, а в прежние печи оные хвои, сучье и щепье, кроме добрых дров, употреблять невозможно. А простые печи удобны при Сибирских заводах.

Новые, что называютца кальценир, с кирпичным сводом кладутца нижняя часть ис кирпича или плитного камня от земли до равного основания, высланного кирпичем, вышиною 1 ¼ аршина, длиною 3-х, шириною 2 сажен, а от подошвы, на которую кладетца роштейн до середины свода 34 фута. На одной стороне оной подошвы делается чело, в которое имеет класться дрова, фашины и щепы и под тем железная решетка, скрозь которую б пепел и мелкой уголь сыпался, а в середине, впереди и на задней стене дыры или окна вышиною по одному, шириною по два фута, в которые насыпаетца в печь роштейн и при пережигании мешаетца долгими железными граблями и крюками. Подле оных окон делаютца маленькия дыры, длиною и шириною по полуфуту, и для воздуха цод подошвой, где лежит роштейн, делаютца ж пустые коналы или отдушины, которые, закрыв железными крышечными досками, и обмазать глиною, дабы огонь лутче мог действовать.

Роштейн, которой в тех печах обжигать надлежит, оной, во-первых, как по выплавке из руд из крумофена выпущен будет, класть в чугунные к тому уготованные большие горячие котлы, в которых бы было воды, например, четвертая часть котла налита, и потом тот роштейн оборочивать в котле вкруг, ибо чрез то мочение в воде и мешание роштейн розсыплетца в мелкие куски, к чему уже труда и времени, чтоб ево толочь, не востребуетца. А крупных кусков в тех печах обжигать невозможно, для того что оные крупные не прогорают. И как оной роштейн в котлах обсохнет, то, выняв, просеять чрез сито, и что затем в сите останетца, оное перетолочь или паки бросать на руду и переплавить. Также которые руды и шлихт надлежит обжигать в печах, оные б и роштейн обжиганы были в надлежащее время. И для того обжега дров обжигальным работником колоть помельче, и при обжеге руды и шлихт и роштейн, когда обжигатца будет в печах, мешать железными крюками почаще, чтоб оное обожжено могло быть удобнее. И когда в надлежащее обожжетца, то ис печи выгрести и вычистить чисто, и потом оные обожженные руды или шлихт и роштейн взвесить и для знания и щету, сколько при том обжеге от шлихту, руд и роштейну будет угара, записать.

В таковую печь кладетца для обжегу роштейну по 50, шлихту по 50, руды по толикому ж числу пуд, и при обжеге примечать, когда роштейн обожжется, то бывает весь синь или нечто красноват, а прогорает в таковых печах чрез пятеры сутки, шлихт и руда по обжеге бывають красны и обгорають в совершенство чрез 8 суток.

Протчие ж простые обжигальные печи делаютца ис простого плитного камня или ис кирпича, длиною 4-х, шириною 2-х, стены вышиною передняя 1 ¾, задняя дву с половиною аршин. Внутри ея подошву или под набивать доброю глиною. И такие печи сфоятца в дву линиях печь против печи, и когда в одной печи роштейн обжигатца будет, то, во-первых, насыпать угольной пыли толщиною пальца на два или колотых головень, буде оных в то время достать можно, и

несколько колотых же дров, и на те положить толстые дрова, а на них роштейна накласть крупными кусками, не моченого в котлах, 50 пуд или более, смотря по тому, сколько обжигальная печь снести может, и потом оные дрова зажечь. И когда выгорит и охолодитца, тогда в другую порозжую печь, которая против той, припасать дров и на те дрова переметать ис прежней печи женой роштейн. И так оное переменять, пока весь роштейн по надлежашеству обозжен будет. И тако в том жении бывает оной от 13 до 15 и до 20 огней, смотря по свойству роштейна, и которой имеет в себе более серы и железа, тому надлежит давать огней более, а другому меньше. При обжигании роштейна дров надлежит класть высоту в первья пять огней — по три, в другая пять — по одной четвертей, в третия 5 огней — по две четверти. И как роштейн обозжеться, то можно познать по тому, что будет немного красноват и весьма вместо сплветца, и будет являтьца местами медь.

Над всеми обжигальными печами, как над обыкновенными старыми, так и над новоманерными делать широкие трубы, дабы дым и воздух серной и мышьяшной, которой бывает в рудах, мог вверх подыматца удобнее, чтоб обжигальщики от оных тяжелых воздухов не приняли скорби, как уже прежде сего экземпели довольно были, что к ним от таких воздухов грудяные болезни приставали, и от того кровью харкали.

Валы при плавильнах для действия дутьем мехов иметь деревянные, однодеревые, длиною... в толщину в диаметре... бочки, где пальцем быть, чугунные шириною вдоль по валу в... аршин, в диаметре... В тех бочках и в каждом валу пальцев чугунных полукружных у меха по... шириною по... длины тех пальцев вдалбливать в вал по... во оных же валах иметь шипы и подшипники чугунные, а под подшипниками подушки деревянные длиною по... а на валах обручье железное не менее... обручей.

Где те валы иметь будут действие свое, тут надлежит выкопать ров шириною и глубиною в... аршин и в нем срубить обруб из бревен в длину с одной да поперег с одной же стороны, а другим продольной и поперешной стенам быть не надобно, для того что где б быть другой продольной стене, тут меховые подношки действие свое имеют, а вместо другой поперешной фабричная стена.

Где быть мехам поставленным, тут также надлежит иметь обруб земли вышиною, смотря по фундаменту стен. Потом на тот обруб ко рву, где вал будет ходить, поставить на углы по стойке в вышину, смотря как фурма поставлена будет, и на них положить поперешной и продольные брусье к фурме отлогом, что называетца меховой стан. Для подимания мехов вверх и отпущения вниз иметь у каждого меха по деревянному очапу, учиненному из бруса длиною по... аршин, а от мехов, на которые надеваются меховые тяги, до валиков, утвержденных в стойки и во оные очапы, на которых те очапы ходят, по... аршин. Тем очепам надлежит утвержденным быть верху на стойках, которые для того ставить две внутрь фабрики у стены, а две за стеною фабричной, разстоянием по пропорции долготы очепов. А промежду стойками чтоб было шириною... вышиною... передние стойки... задние... аршин до шипов. На оные стойки, на шипы класть поперешные и продольные брусья, смотря по долготе и широте, как поставлены стойки, и на них настилать под задние концы, на которые накладываютьца по пропорции тягости и установу, чтоб меха могло здымать и отлущать по надлежашеству, камень или чугун.

По установлении всего того должен гитенмейстер и плавильные мастера смотреть накрепко, чтоб плавильны гасегда были в добром действии и порядке, и когда в смеси каких руд добрая пропорция сыскана будет и по верным пробам, по чему из 1 000 пуд руды меди в выходе будет, то ему, гитенмейстеру, и плавильному мастеру всегда ис тех руд, которым выход меди чрез пробы уже сыскан, выплавлять против проб, а не менее, и на 1 000 пуд руды чтоб издержано было угля не более... короб, а ежели плавка с ызвестью, то на 100 пуд извести... а буде с песком варнишным, то оного... пуд, а когда плавильщики того числа меди, что по пробам ис которых руд надлежало выходить, не выплавят, а зачем (правильного) резона не [докажут], за то с них за излишнюю руду, уголь, известь и песок вычитать из жалованья, по чему оные припасы в казну становяьца, дабы, на то смотря, оные в плавке и работе поступали осторожнее. И пока за утраченное вычтетца, до того давать им [только] на пропитание, а остальное за тою выдачею удерживать в казне. А как все вычтетца, тогда давать прежнее жалованье. А ежели ж плавильщики несмотрением и нерадением своим или пьянства ради не тою препорциею, как установитца к лутчему, в смее о руд и в засыпании в печи поступать будут и от того учинитца в плавках какая худоба, то об оной худобе наследовать, от чего она худоба произошла, и по следствии штрафовать их, мастеров, вычетом из жалованья без упущения и держанием скобяных, а ежели от того не уймутца, и худоба не престанет, то мастера написать в фарлауферы и жалованье давать фарлауферское, а на ево место определить другова.

К делу и починке плавильных печей для приуготовления горнового камня и протчих к годовому содержанию плавилен и обжигальных печей припасов требования и тем требуемым при том модели и меры давать от себя определенному при плавильных делах шихтмейстеру, по которым должен шихтмейстер требовать от обербергамта или от канторы. И по тем требованиям камень добывать всегда заблаговременно и со излишеством, а другие припасы, которые делаютьца при заводах, заготовлять при заводах, а кои покупаютьца или становяьца подрядами, оные также чтоб поставлены и куплены были без потеряния удобнаго времени, без всякого продолжения, дабы за неимением каких припасов в плавке меди остановки не приключилось. Также должен гитенмейстер сверх плавильного шихтмейстера иметь верное смотрение в приеме руд и протчего, дабы оные приниманы были верно, без всякой фальши. И которые руды и шифер в плавку негодны, таких от рудопродавцов отнюдь не принимать и как оных, так и казенных, кои плавке недостойны, не плавить, ибо от того может произоттить напрасной казне убыток.

Смотреть того и поступать осторожно, чтоб в плавильную печь сыпь сыпана была по пропорции смеси и в одну меру, не выше и не ниже и без излишества, дабы от того руда жуками не проходила и напрасно не пропадала и плавильным печам повреждения не учинила.

О строении гармахерских горнов и о исправлении того гармахерского дела

Гармахерской горн надлежит строить под одну трубою на две стоячих столбах и задней стене, что назначена на чертеже литерою А. Также спереди и з боков утвердить сводами под литерою В и с протчими надлежащими отдушинами. А какову надлежит быть длиною и шириною, тому значит на странице в плане и профиле по маштапу абрис, из чего об оном можно видеть пространно. А когда будут строитца гармахерские горны от плавильных печей особо, то фундамент оной гармахерской печи делать с продушинами, как и у протчих плавильных печей, и по постройке те продушины или отдухи высушить и по высушке набить шлаком вышиною на один фут, а на него набить глиною называемую глиняную подошву, а с той глиняной подошвы набивать заложение горна с трех сторон на два фута, а ширина и длина вверх от передней и до боковыя стены были б уступами, чтоб чрез оные уступы горн пришел кверху шириною 3 фута. И надлежит под фурму на задней прямой стене вырубить жолоб шириною 1, длиною вниз в самой середине под фурму один же фут, на которой желоб при набивании горна наполнить мусором, чтоб медь под фурмой у кирпича не прилепала, и горн можно класть кругло или четвероугольной, токмо б гнездо было в мусоре круглое. И когда горн ис кирпича выкладен и высушен будет, набивать, как и протчие горны, смешением мусором, которой не очень легок, и так набить, чтоб оной был полон и гладок. И взяв железную лопатку к тому уготованную особливо, тот гармахерской горн прорезать оную накрест в обе стороны по 2 ½ фута и в глубину перпендикулярно 10 долей или один фут, и потом оною ж лопаткою вырезать те прорезные, места окружением по цырколю, а книзу остряе, яко круглую чашу или в подобие сахарной головы.

Фурму в горн ставить, чтоб она имела такое склонение, когда, взяв палку, просунешь скрозь ея от мехов, то б конец палки показал в средину гнездового дна, и когда будут действовать меха, то б духом из них дуло в самую средину того горна, токмо при том смотреть, чтоб палка на фурмянном дне обоими концами лежала плотно. И после того, выняв палку, закрепить фурму накрепко камнем и обмазать глиною, которая б стояла в огне. Потом, взяв пеплу, промыть и по промывке щелок из него вынять и, вынявши, остальной пепел, в котором щелоку не останетца, розвесть пожиже, в подобие сметаны, и тем гнездо вымазать вкруг и внутри.

По поставке оной фурмы меха к ходу исправить, как им быть надлежит и в том есть обычай, горн высушить большим крупным углем насухо, и, высуша, взяв того ж угля, накласть полон горн, пустить меха в ход. И как тот накладеной в горну уголь роздует, то на оной покласть черной меди 28 или 30 пуд и дуть по то время, пока медь вся сплавитца, что можно видеть скрозь фурму; потом надлежит тое фурму запереть, чего ради иметь таким окружением, каков у фурмы проход, лопатку с ручкою и оную в тое фурму вкладывать, чтоб чрез ея дух от мехов в горн не проходил, и как оною проход фурмы зложен будет, тогда уголье сверху меди згреть деревянными лопатками. Также что явитца при той очиске на меди железа и соку, оное снять бережно без меди. Потом тот уголь, которой згребен и от огня еще кален, которой покрупняе и чище, класть паки в тот же горн на медь и на оной прибавить свежего угля и тое лопатку, которою зложена фурма, ис проходу ея вынять и дуть, а мусор и сор, которой згребен, класть в удобное место для промывания и плавления, понеже некоторая часть в нем остаетца меди. И по роздувании уголь, железо и сок паки с меди снимать против вышечисанного дотоль, как оная медь в гаркупфер поспеет, и что в ней от железа будет убыли, то вместо того напалнивать черною ж медью, а для пробования, что оная медь в гар поспела ль, для того иметь уготованной к тому особливой глаткой и полированной пробовальник, каков назначен в абрисе при кузнишной фабрике под №... и на оной скрозь фурму брать почаще меди и мочить в воду. И ежели на пробовальнике когда сядет глатко, из сера красновата и х концу остро, яко игла или проволока, то оная поспела; буде же на пробовальнике сядет горбовато и при ломании имеет в себе черные пятнышка и медного цвету не покажет, то оная еще нечиста и имеет в себе железо; а когда пристанет к пробовальнику кудревато и ноздревато, то в ней еще много серы и неспела; а ежели с инструмента сыметца и будет гнутца мякко и переломитца и в той переломке окажет чисто и красно, то поспела. И как уже с той пробы [окажетца], что медь поспела, тогда в фурме проход показанною лопаткою заложить и уголье, сор и грязь с меди счистить начисто, и как медь станет остывать, то на нее побрызгивать водою понемногу з бережением; что остынет, то снимать железными горячими не мокрыми вилками тонкими плитами и бросать в воду, чтоб остыла и грязь отскочила. И тако чинить против вышечисанного, пока вся медь выгнетца. А угару в меди при той перечиюке счислять у пуда не более 5 фунтов.

О плавке гармахерской меди в штыки

Когда в гармахерском горну медь очищена будет, то оную класть паки в гармахерской горн и дуть по то время, покамест получит свою спелость и при том пробовать ея особливою к тому уготованною лошкою, какова назначена в абрисе при кузнишной фабрике под №... сим образом: взяв оную лошку, почерпнуть в нея меди, и ежели в ней медь, остынувши, явитца глатка и непременно и не здуетца и не збрызжет, тогда, взяв железные ковши, обмазав оные глиною, выливать медь теми ковшами в ызложницы, называемые фурмы чугонные, в которых имеет быть та медь штыками, и как простынет, то выняв ис тех фурм, отдавать целовальнику для записки в приход. А как оную принимать и паки для росковки в доски к делу посуды и к литью колоколов отдавать, показано будет ниже.

А ежели для литья тех штыков будет строитца штыковой горн особо, а не на том гармахерском горну будет очищатца, то для прибыльной и способной плавки у гнезда боки делать кручае, ибо в таком медь вычерпывать способнее и покладываетца ея для плавки в штыки более. А понеже напредь сего черная медь чрез гаргет или очищательной горн хотя и довольно была чищена и потом плавлена в штыки, и те штыки на всякую медную посуду в ковку ручными молотами годны и были, но на доски под водяным молотом роскшывать было нельзя, ибо оная при ковке в доски седалась и за тем в росковку была негодна, и для того чрез тшание и разные пробы изыскано к лутчему, и переплавляетца та штыковая медь с прибавкою в нея третьей части гаркупферу два раза, ибо от того штыки, когда они вторично с прибавкою в них третьей части гаркупферу переплавятца и выльютца в ызложницы вторично, весьма бывають мякки, и из оных не токмо ручными,

| каковы здесь в Екатеринбурхе имеютца, то к строению потребно припасов | | Пуд | Фунт | Арш. | | Верш. | Коп. | Руб. | Коп |
|---|-----|-----|------|------------------|-------|-------|------------------|------|-------------------|
| Лесных: | | | | | | | | | |
| Брусов стоячих | 50 | - | - | 6 ^{1/2} | - | 8 : 9 | 3 | 1 | 50 |
| Сверх оных брусов связных и внизу окладных | 66 | - | - | 21 | - | 8 : 9 | 10 | 6 | 60 |
| Н азабор дву стен тесу | 100 | - | - | 7 | - | 7 : 8 | 2 ^{1/2} | 2 | 50 |
| Брусов стоячих на пробирную камору | 18 | - | - | 4 | - | 7 : 8 | 2 | - | 36 |
| Сверх оных брусов связных и внизу окладных | 8 | - | - | 7 ^{1/2} | - | 7 : 8 | 3 ^{1/2} | - | 28 |
| | 7 | - | - | 15 | - | 7 : 8 | 7 | - | 49 |
| Тесу на потолок | 32 | - | - | 7 ^{1/2} | 6 : 7 | - | 2 ^{1/2} | - | 80 |
| Брусов стоячих на мусорную избу | 7 | - | - | 4 | - | 7 : 8 | 2 | - | 14 |
| Сверх оных брусов связных и внизу окладных | 11 | - | - | 7 | - | 7 : 8 | 3 ^{1/4} | - | 35 ^{3/4} |
| Тесу на потолок | 22 | - | -7 | - | 6 : 7 | - | 2 ^{1/2} | - | 55 |
| Брусов стоячих, где настиляетца руда | 16 | - | - | 4 | - | 7 : 8 | 2 | - | 32 |
| Сверх оных брусов связных и внизу окладных | 16 | - | - | 7 | - | 7 : 8 | 3 ^{1/4} | - | 52 |
| | 4 | - | - | 9 | - | 7 : 8 | 4 ^{1/4} | - | 17 |
| Тесу на мост и потолок | 118 | - | - | 7 | 6 : 7 | - | 2 ^{1/2} | 2 | 95 |
| На окна, косяки дверные и под меха к тому плавильному строению брусов | 10 | - | - | 21 | - | 7 : 8 | 9 ^{7/8} | - | 98 ^{3/4} |
| Бревен на связи под кровлю | 13 | - | - | 15 | - | 5 : 6 | 6 | - | 78 |
| | 13 | - | - | 9 | - | 5 : 6 | 3 ^{1/2} | - | 45 ^{1/2} |
| Бревен на кровельные быки | 52 | - | - | 13 | - | 6 : 7 | 5 ^{3/4} | 2 | 99 |
| Решетин кровельных | 840 | - | - | 13 | - | 3 | 1 ^{3/4} | 14 | 70 |
| Валов меховых | 1 | - | - | 24 | - | 16 | 72 | - | 72 |
| | 2 | - | - | 12 | - | 12 | 36 | - | 72 |
| | 1 | - | - | 9 | - | 12 | 27 | - | 27 |
| Брусов под валы | 8 | - | - | 2 | - | 10 | 2 | - | 16 |
| Плах на кожухи | 132 | - | - | 6 | - | 5 : 6 | 2 | 2 | 64 |
| Столбов на кожухи | 9 | - | - | 7 | - | 6 : 7 | 2 ^{1/2} | - | 22 ^{1/2} |
| Бревен на | 6 | - | - | 7 | - | 6 | 2 ^{3/4} | - | 16 ^{1/2} |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---|---|----|-------|-------|-----|---|----|
| перекладины | | | | | | | | | |
| Сваи под палвильные стены и горны | 500 | - | - | 4 | - | 5 : 6 | 1/2 | 2 | 50 |
| Сваи же под подушки, на которых лежат валы | 12 | - | - | 5 | - | 5 : 6 | 1/2 | - | 6 |
| На крышку той фабрики со всем при ней строением тесу | 250 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - |
| На дело колес и кавтанов, косяков сосновых | 96 | - | - | - | 1 | - | 4 | 3 | 84 |
| Тесу на перья и подперки | 40 | - | - | 15 | 8 : 9 | - | 1 | - | 40 |

| | Число | Пуд. | Фунт. | Цена | | | |
|---|-------------|------|-------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | Каждому | Всему | | |
| | | | | | Коп. | Руб. | Коп. |
| Гвоздя четвертного | 200 | - | 24 | 56 | - | 33 ^{5/8} | |
| На клажу плавильных печей, гармахерских горнов и стен кирпича красного малого, кирпичей | - | - | - | - | - | - | |
| Извести | - | - | - | - | - | - | |
| Камня горнового | - | - | - | - | - | - | |
| Глины белой, которая от огня стоит | - | - | - | - | - | - | |
| Кирпича белого клинчатого | - | - | - | - | - | - | |
| Железа полосового на оковку валов, баб, тисков и стула | - | 150 | - | 17 ^{5/32} | 25 | 73 ^{7/16} | |
| Чугунных припасов | пальцов | 20 | 82 | - | 3 ^{5/8} | 10 | 22 ^{1/4} |
| | шипов | 9 | 120 | | | | |
| | подшипников | 9 | 80 | | | | |
| | фурм | 3 | 4 | 20 | 6 | - | 27 |
| С лица печей и горнов по бокам досок | 6 | 48 | | | | | |
| Проножек | 10 | 10 | | | | | |
| Подставок, где валики утверждаютца | 28 | 28 | - | 3 ^{5/8} | 2 | 10 ^{1/4} | |
| Коробов в валы, в которых утверждаютца пальцы | 20 | 30 | | | | | |
| К ходу мехов: | | | | | | | |
| Тяг з баутами | 10 | 20 | - | 21 | 4 | 20 | |
| Крючья с чеками, на которые накладываютца тяги | 10 | 15 | - | 22 | 3 | 30 | |
| Стремян с баутами | 10 | 7 | 20 | 22 | 1 | 65 | |
| Хомутов, которые надеваютца на | 10 | 20 | - | 23 | 4 | 60 | |

| | | | | | | |
|---|----|----|-------------------|------------------------------|----|-------------------|
| очапы меховые | | | | | | |
| Валиков, на чем очапа ходят | 20 | 2 | 20 | 24 ^{3/8} | 1 | 4 ^{3/4} |
| К очапам щек, в которые оные валики вкладываются | 24 | 1 | 32 | | | |
| На инструменты: ломы, лопатки, гребки, крюки, лопаты, грабли и на прочее железо | - | - | - | - | - | - |
| К делу инструментов кузнецов | - | - | - | - | - | - |
| Работников | - | - | - | - | - | - |
| Угля х ковке тех припасов, коробов | - | - | - | - | - | - |
| К оковке валов и колес кузнецов три, работников пять человек, на 12 дней, им за работу по окладом | - | - | - | - | 4 | 9 ^{1/4} |
| К свастриванию концов и заварке обручей угля, коробов | 17 | - | - | -16 | 2 | 72 |
| К обжегу полос и обручей головень, коробов | 10 | - | - | 3 | - | 30 |
| К строению и х крышке фабрики протников 20 человек на 3 месяца летних, им за работу по плакату | - | - | - | - | 75 | - |
| К битью свай работников 50 человек на три дни | - | - | - | - | 7 | 50 |
| Х копке рвов фундаментальных, к носке камня и извести, х кладке буту в фундаменты и печей плавильных: | | | | | | |
| Конных к воске на клажу печей и горнов кирпича и камня | - | - | - | - | - | - |
| Крюков дверных, пар | 15 | 2 | 25 | 22 | - | 57 ^{3/4} |
| Засовов железных | 3 | - | 9 | 2 р.20 к. | - | 49 ^{1/2} |
| Окончин слюдяных, обитых жестью | 10 | - | - | 195 ^{3/4} | 19 | 57 ^{1/2} |
| К ним крючков, пар | 6 | - | 2 ^{1/4} | 60 | - | 28 ^{1/4} |
| Заметных | 9 | - | 1 | - | - | 4 ^{1/8} |
| Крючков к оконным затворам, пар | 6 | - | 15 | 75 | - | 28 ^{1/8} |
| Накладок ко дверям | 1 | - | 1 | 75 | - | 1 ^{7/8} |
| Запоров с шурупами | 6 | - | 18 | 75 | - | 33 ^{3/4} |
| Замков висячих | 1 | - | 1/2 | за фунт 13 ^{7/8} | - | 6 ^{7/8} |
| Решеток железных в окна | 2 | - | 20 | За пуд 50 | - | 25 |
| Молот железной боевой для толчения руд | 1 | 23 | 21 ^{1/2} | 46 | 10 | 82 ^{5/8} |
| К нему пятник железной | 1 | 7 | - | 47 ^{5/8} | 3 | 33 ^{3/8} |
| Ступа чугунная | 1 | 70 | - | 3 ^{5/8} | 2 | 53 ^{3/4} |
| Для крепления щипов клинья железного | 64 | 64 | - | 21 | 10 | 8 |

| | Число | Вес | | Длина | Ширина | Толщина | Цена | | |
|--|-------|-----|------|-------------------|--------|---------|-------------------|-------|---------------------|
| | | Пуд | Фунт | | | | Арш. | Верш. | Каждому |
| | | | | Коп. | Руб. | Коп | | | |
| Пушек деревянных по валы | 11 | - | - | 3 | 12 | 12 | 4 | - | 44 |
| Молотовище березовое | 1 | - | - | 5 | 7 : 8 | - | 7 | - | 7 |
| Ладонь | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
| Стоек к молоту | 2 | - | - | 9 | - | 16 | 40 | - | 80 |
| На оные стойки дерево кривое | 1 | - | - | 15 | - | 16 | 72 ^{3/4} | - | 72 ^{3/4} |
| Четвертей на бабу | 4 | - | - | 5 | - | 12 | 3 | - | 12 |
| Брусков на тиски | 2 | - | - | 6 | 9 | 9 | 5 ^{1/8} | - | 10 ^{1/4} |
| Четвертей на боевой вал, обтесанных с двух сторон | 4 | - | - | 13 ^{1/2} | 12 | 12 | 12 | - | 48 |
| Н азабор дву стен тесу | 100 | - | - | 7 | - | 7 : 8 | 2 ^{1/2} | 2 | 50 |
| Стул под наковальню, сплоченной из 4-х дерев | 1 | - | - | 4 | 12 | 12 | 17 | - | 17 |
| Х крышке и строению фабрики гвоздя железного четвертного | 300 | 1 | 26 | - | - | - | 56 | - | 92 ^{2/5} |
| Трехвершкового | 2000 | 2 | 20 | - | - | - | 16 | 4 | - |
| Цепей железных к мехам | 13 | 5 | 5 | - | - | - | 60 | 3 | 7 ^{1/2} |
| Мехов к плавильным и кришным горнам препорциею против молотовых, пар | 5 | - | - | - | - | - | 17 р.34 к. | 86 | 70 |
| Гармахерских двоедушных | 3 | - | - | - | - | - | 4 р.46 к. | 13 | 38 |
| Крюк железной со стрелю к валу | 1 | 7 | 20 | - | - | - | 24 ^{1/4} | 1 | 81 ^{7/8} |
| Фурм железных к горнам | 5 | 2 | 25 | - | - | - | 22 ^{1/4} | - | 58 ^{13/32} |

**КОЛОТУШЕЧНОЕ МЕДНОЕ ДЕЛО,
КОТОРОЕ ОТПРАВЛЯЕТЦА ВО ОСОБЛИВОЙ КОЛОТУШЕЧНОЙ ФАБРИКЕ ПРИ ТОМ ДОЛЖНОСТЬ
МАСТЕРСКАЯ**

Горн или печь для нагривки меди иметь подобием против горнов колотушечного железного дела, токмо б при оном со всех четырех сторон на стенах были продушины, а внутри меж теми стенами порозжо и над оным чюгунная доска з дирами, на которую кладетца для нагривания медь. Продушины при том бывают для того, что оными под чюгунную доску

подходит воздух и тем медь разогревается скорее. А какова она по постройке бывает, о том показано на... странице в абрисе.

Молоты в той колотушечной фабрике имеют для росковки меди, а именно полосовой и дощатой таков же, как и у одного колотушечного железного дела, а для выбивки в чаши—круглой, весом от 3-х до 5-ти пуд, и под ним наковальню плоскую, четвероугольную, у которой бы в средину с краев было скатом, подобием круглой чаши, ибо на таковой медь в чаши выбивать способнее.

Медь для росковки, на что какова вознадобится, принимать из анбаров весом, а уголь мерою, и з запискою на каждой сорт (для счету) порознь. И по приеме тое медь нагревать в показанной печи углем умеренно и не пережигая, чтоб от того не было излшняго угара. А признак тое меди есть, когда она в росковку будет с нагревки поспевать, то по ней бывает тогда синей огонь.

По нагревке тое медь, когда она в расковку поспевает, роскавывать на чашную по сему: 1) штыки протягивать в полосы, а ис полос пробивать в тонкие доски; 2) по выбивке згибать те дожки вдвое и мочить в глину, чтоб она медь по нагревании в росковке не соединялась, а тое глину заготовлять и содержать против того, как в должности дела черной жести мастера показано; 3) по вымочке паки нагревать, а нагревши, роскавывать же и, роскавав, згибать же и поступать в той згибке, мочке, нагревании и росковке против вышеписанного, покамест в выбивку чашь будет годна; 4) когда она медь на выбивку чашь будет годна, то ея обрезать кругло и складывать парами [на большие]— от 3-х до 6-ти, на средния — от 9 до 13-ти, на малые — от 15 до 17 досок, и при нагревании оборачивать, не ленясь, чаще, чтоб они не перегорели; 5) те доски, нагревая, выбивать под учрежденным на то особливым круглым молотом, которья имеют быть ис той пробивки в готовности: большия — с 3-х до 5, средния — з 2-х до 3, малые — з двух раз, и по выбивке у каждой чаши обрезать край ровня.

На полосы и доски по сему: 1) штыки, взяв, нагревать для росковки против вышеписанного ж и раскавывать, ежели не на тонкие, то не згибая, а ежели ж на тонкие, то згибать и мочить в глине, а обмочивши, роскавывать покамест будет годна, на что она делается.

По росковке тое полосовую и дощатую медь, которая употребляется в продажу, согрев, мочить в воде, чтоб тем от нея треска отстала и показала медь свой вид, чего ради купцы более могут за видимою от того добротою покупать охотнее.

Треску и окалину, что бывает при той росковке от меди, собирая, класть в ящики и при отдаче меди отдавать оную в казну з запискою. А чтоб при росковке под молотом не тратилась, того ради иметь под тем молотом на наковальном стуле чугунной круг и со одного тое треску собирать.

А понеже сколько какой меди порознь расковано в год имеет, того познать невозможно, ибо она роскавывается не всегда одна, но когда какая вознадобится. И для того, сколько на какую в неделю, то есть в 6 дней работных, потребно меди штыковой на росковку и к тому угля, и ис того оной расковано быть весом, и угару счислять, и за работу плату производить по разчислению ис проб окладов их с пуда, тому приложено при сей должности росписание, по которому должно быть непременно. А за неисполнение мастера штрафовать по указом, а за излишней угар, буде являтьца будет, о вычете чинить, как в должности дощатых мастеров в... пункте показано. А когда той работы не случитца, тогда их определять к другим делам, где будут потребны, и плату производить им тое, какая при том деле положена.

В протчем должны они, мастера, поступать так, как в должности колотушечного железного дела показано.

ДЕЛО КОЛОКОЛЬНЫХ ФУРМИ ЛИТЬЕ КОЛОКОЛОВ,

ИМЕЮТ ОТПРАВЛЯЕМЫ БЫТЬ: ДЕЛО ФУРМ В ПОСТРОЕННЫХ ПРИ ДОМНАХ ФУРМОВЫХ, А ЛИТЬЕ КОЛОКОЛОВ В ПЛАВИЛЬНОЙ ФАБРИКЕ НА КРИШНОМ ГОРНУ, ГДЕ ОЧИЩАЕТЦА МЕДЬ ОТ ЖЕЛЕЗА ПРИ ТОМ ДОЛЖНОСТЬ МАСТЕРА

К литью колоколов инструменты, обручи, связи, цыркули железные, веревки, сало, проволоку, щетины и протчие припасы, что потребно и пробыть без чего нельзя, требовать от канторы плавильных дел, дабы запасено было заблаговременно и в том при деле ее было остановки, и мог да примет, то содержать во всяком охранении и в бережении, чтоб напрасно переломаны, а другие излишно издержаны не были. А ежели явитца, что изломано или издержано напрасно от его несмотрения, оное все доправить на нем.

Глину на дело фурм колокольных выбирать, которая лутче других и не пещана, и заготовлять ея к делу болванов во особливой от фурмовой на то учиненной избе, смешивая со оною коровью шерсть и конской кал, и сминать ея вместо довольнее, чтоб была мяхка в подобие пшеничного теста и при сушке на огне болванов не щелялась и при литье могла стоять, не трескаясь.

Болваны для литья колоколов делать ис той глины следующим образом: 1) взяв зделанной к тому особливо деревянной для литья малых колоколов на железном, а для литья больших на деревянном веретнах болван, для того что к большим деревянные веретна при деле быть железных способнее тех, ибо под оные веретна железные вознадобятца весом тяжелые, и от того во оборачивании болванов будет излишняя тягость, и обвить ево лышными веревками толщиною, вколько надлежит, смотря по величине колокола, чтоб можно было к литью нагасть глиною до самого тела, на которое будет

накладыватца кожух; 2) сверх тех веревок болван намазать глиною толщиною в дюйм или немного и толше и высушить над углем с огнем, для которой сушки надлежит держать жар умеренно, и для того подкладывать угля по небольшому числу; 3) по высушке того паки намазывать глиною и сушить против вышеписанного ж от восьми и до десяти раз; 4) когда болван в совершенство приходиться будет, какову уже быть надобно, тогда намазать последней слой глиною и, не суша, обточить по образцовой деревянной доске по данным абрисам в сходность, которые для того и вынимания фигур бывают при том особливые; 5) обточа, высушить же и, высуша, вымыть глиною, которую для того надлежит истолочь в чугунной иготе и просеять ситом и развести водою пожиже и по вымытии высушить же, а высуша, намазать салом, а на сало глиною толь толсто, какою толщиною быть колоколу надобно; ежели ж большей, то толше, ежели же малой, то тонее, и оное высушить же; а высуша, вымыть глиною против вышеписанного, и паки высушить и смыть же салом, токмо при том смотреть и поступать осторожнее, чтоб в выливке колокол был толщиною по абрисом; 6) взяв белой глины, которую обмазываютца у доменных печей фурмы, и к тому толченого кирпича и коровьей шерсти и с тем оную глину смешать в таковую тягосту, какова употребляется на дело кирпичей, и взяв же учрежденные к тому деревянные ящички и подзоринам или украшением и славам, ис которых имеет быть подпись, медные литеры, и те литеры покласть прибором во оные ящички, а на них наминать означенною глиною и, намав, подсушить на ветру, и, подсуша, те медные подзорины и слова из глины вынять сысподи из ящичков вон, и тако оные слова и подзорины на той глине назначатца; 7) тем украшением и словам надлежащей подписе высушить крепче и, высуша, поставить на тело и примазать тою ж белую глиною, смешаную с кирпичем и шерстью; 8) на те слова и украшения намазать белую ж глиною с таковым же смесом, как и выше сего показано, токмо иметь ее при том оной жиже, толщиною в $\frac{1}{4}$ дюйма, и сушить в избе на то уготованной особо сысподоволь, а не над огнем, ежели ж сушить ее над огнем, то будет давать разеедины и от того при литье бывает вред; 9) по высушке того паки намазывать тою ж глиною и сушить против вышеписанного ж до трех раз; 10) на тое белую намазать красною глиною, которая смешана пополам з белую и с частию коровьей шерсти, толщиною в дюйме, и высушить огнем, а по высушке обвить вокруг фурму от низа и до верху железною проволокою, оставляя меж оною порозжего места по вершку; 11) на тое проволоку намазывать тою ж глиною толщиною в дюйм и высушить против вышеписанного ж до дву раз, а на то положить железные связи, а на связи обручи и намазать на них глиною ж толщиною до трех дюйм и трех раз и высушить же огнем; 12) взяв белой глины и сделать из оной уши величиною, каковы х какому колоколу показаны по абрису, и, сделав оные, высушить и обжечь в огне; 13) обжегши те уши, примазать колокольной глиняной фурме глиною ж и высушить, а высуш а, привязать проволокою и обмазать от кожуха вокруг и сверху глиною, оставя на кожухе сверху ушей одну из боков между ушей две дыры для проходу оными на фурму меж кожухи меди; 14) по вымазании те уши и с кожухом высушить накрепко и, высуша, з болвана глиняного по то место, где салом намазано, снять, ибо оные для того и салом мажутца, чтоб могли разделятца, и тое глину, что намазана будет на болван и называетсяца тело, в которое место при литье будет вмещаться медь, отобрать и, как отобрана будет, болван и кожух обжечь накрепко, чтоб оное скрозь просохло, и ежели на чем от обжегу явитца щель, оную замазать глиною и высушить; 15) высуша, как болван, так и кожух вымазать чернилом, которые для того делать особливо ис толченого сухого угля, смешенные с частью глины, и вымазать для подсушки того кожуха, снутри зажечь огнем бересто, и тем оной кожух подсушить; 16) подсуша, тем кожухом болван накрыть, и потом сысподе вымазать глиною и высушить огнем; 17) высуша, выкопать на песку в чану яму и поставить, ежели больший колокола лить, то одну фурму, ежели ж малые, от 2 до 3-х фурм в песок, а на нея глиняные трубки, тож и душники для проходу духу и литья и, поставя, окопать и обить землею накрепко, дабы фурма не могла разседатца, и лить из уготованной на то со смесом меди; 18) по вылитии оное ис песку вынять и связи и обручи железные снять, и глину из них, выбив, выносить ис фабрики им самим от излишного к тому употреблению и бывают в удобные места, где б от оной помешательства не могло быть, и те выливные колокола, очистя начисто, отдавать в казну; 19) при том литье колоколов паче всего надлежит смотреть, чтоб колокола весом и стены у оных толшее того, как показаны в абрисах, не были, которой излишней вес бывает у колоколов от излишней в тех стенах толстоты и от неспелой меди, а излишняя в стенах толстота от некрепкой овяски обручми фурмы, и по поставке оной в чан от некрепкого забивания землею, чего при том деле надлежит предостерегатца накрепко, а хотя и все учинено будет по надлежашеству, что фурма обручми связана будет крепко и землею обита туго, но от тягости меди при литье колоколов некоторая часть фурмы роздаецца, того ради при фурмовании по препорции величины колоколов надлежит толстоты стен убавливать, от чего оные колокола лутче могут притти в надлежащей вес, а хотя будут и полехче, от того вреды быть не имеет, а когда у оных в толстоте стен при фурмовании не убавливать, то для роздования от тягости меди фурмы вознадобитца прикладывать меди излишно, у которой угар будет напрасной, а ежели не приложить излишней меди, то колокол в выливку не выдет и вознадобитца переливать вторично, и которая работа будет при деле фурмы и при протчем и угар в меди пропадет напрасно.

О смеси и плавке на колокола меди

Медь на литье тех колоколов принимать чистую гармахерскую или оставшую от литья колоколов со смесом, сколько на которой вознадобитца, токмо при том смотреть, чтоб ис той принятой меди колокол мог выттить весь и от того быть несколько и остатца. Также и для смеси в чистую гармахерскую медь принимать же и класть на каждой пуд чистой меди олова по 9 и по 10, сала к литью малых по 3, больших колоколов по 2 фунта. И по принятии той меди иокладывать ее в горн для растапливания, во-первых, от дву до четырех пуд, и когда уже ростопитца, то на тое прибавливать понемногу, и когда принятая на колокол медь вся ростопитца, то тогда класть олово и мешать березовыми сухими на то уготованными особо шестами и, вымешав, класть сало, чтоб от того медь в выпуск могла итти скоряе. И по учинении того, когда уже медь по свидетельству выпустить на колокол будет потребно, тогда выпускать и смотреть при том, чтоб в горн, где

ростопляетца медь, воды или сырости от чего не попадало, ибо от того бывает то, что и [медь] из горна выкидывает вон, и тем обретающимся при том мастерским человеком может учинить вред.

По выливке оные колокола обтачивать добрым мастерством, и гладко, и против данных абрисов во всем сходно, и украшения очищать чище, дабы оныя за видимою их доброту могли употреблятьца в продаже более, и купцы покупали охотнее, ежели ж оной по выливке обточен будет от несмотрения мастерского или ленивства, в чем не против абриса и не гладок, за то надлежит мастера штрафовать и впредь от того велеть предостерегатца.

Понеже случаетца, что при литье колоколов за нечаянными притчинами колокола в выливку не выходят и при том росход припашв и угар в меди бывает излишней, того ради, когда оное случитца, то надлежит свидетельствовать тех дел управителю и с ним искусными к тому людьми, что оное учинилось не от недосмотрения мастерского или от незапной какой притчины, чего и мастеру усмотреть будет нельзя. И ежели по свидетельству явитца, что оное учинилось от недосмотрения и оплошности мастера, то за издержанные к тому припасы и угар взыскивать на них, мастерах, вычетом из их жалованья за припасы по продажным, а за уголь по настоящим ценам и за работных их дни платы им не производить. Буде же явитца, что не от недосмотрения, но от незапной какой притчины, чего ему, мастеру, усмотреть было нельзя, то оное приняв, взвезя, и угару и за припасы на нем не взыскивать и отдавать в росход на дело уже тем весом за выключкою угара, а угар записать особо и причислить к цене на вделанные другие колокола, токмо за работу платы им особо не производить, а прибавить за то сверх положенного при сем разчисления [и давать весом] от 20 фунтового и до 5 пудового по 20 копеек с пуда, а от 5-ти и до 50 пудового против разчисления.

А сколько чего к литью тех колоколов на каждой пуд потребно быть в даче припасов и при том счислять угара и мастером за выливку и обточку производить задельной с каждого пуда платы, тому приложено при сей должности росписание, по которому должно быть непременно, а за неисполнение штрафовать мастера по указом и о вычете с них за угар, буде являтьца будет, чинить против того разчисления и взыскивать за припасы, медь по продажным, а за уголь по настоящим ценам. И когда той работы не случитца, тогда их определять к другим делам, где будут потребны, и плату им производить тое, какая при том деле положена.

О литье медных колоколов

На один пуд вылитых колоколах, весом от 20 фунтового и до 20 пудового к делу фурм разных припасов, и ежели будут литца ис чистой а не из запрудной меди, то на литье их меди и олова, и осталою от того литья меди ж запрудной и при той угара ж, и при деле фурмы у литья, у очиски и у обточки колокола одному человеку работных дней, и на те по разчислению из окладов за работу платы:

| | | | |
|--------------------------------------|-------|-----------|--------------------|
| Угля | Число | Решеток | 4 ^{1/4} |
| | Цена | Копейки | 2 ^{9/32} |
| Головень | Число | Решеток | 1 |
| | Цена | Копейки | 1/8 |
| Сала говяжья | Вес | Фунты | 1 ^{3/16} |
| | Цена | Копейки | 1 ^{3/32} |
| Проволоки железной | Вес | Фунты | 3 ^{1/16} |
| | Цена | Копейки | 17 ^{5/32} |
| Меди чистой гармахерской | Вес | Пуды | 1 |
| | | Фунты | 38 ф.58 золот |
| | Цена | Рубли | 3 |
| | | Копейки | 1 ^{9/32} |
| Олова на запруду в примешание к меди | Вес | Фунты | 9 |
| | | Золотники | 64 |
| | Цена | Рубли | 1 |
| | | Копейки | 68 ^{1/32} |
| Осталою запрудной меди | Вес | Фунты | 10 |
| | | Золотники | 52 |
| Угару | Вес | Фунты | 2 |
| | | Золотники | 70 |
| Меди запрудной оловом | Вес | Пуды | 1 |
| | | Фунты | 3 |
| | | Золотники | 52 |
| | Цена | Рубли | 3 |
| | | Копейки | 83 ^{5/8} |
| Угару | Вес | Фунты | 3 |

| | | | |
|--|-------|-----------|-------------|
| | | Золотники | 5 |
| При деле фурмы и ипри выливке колокола | Число | Дней | $1^{3/13}$ |
| | Платы | Копейки | $81^{3/16}$ |
| При обчиске колокола | Число | Часов | $8^{1/2}$ |
| | Платы | Копейки | $4^{11/16}$ |
| При обточке колокола | Число | Часов | $5^{3/8}$ |
| | Платы | Копейки | $2^{15/16}$ |
| Всего платы с пуда | | Копейки | $16^{7/16}$ |

По разчислению из вышеписанных расходов обойдетца ценою пуд в колоколах литых ис чистой гармахерской меди с примешанием в нея для запруды олова, за выключкою ис того за осталую запрудную медь $92^{7/8}$, а с приложением за дело и литье их платы по 20 копеек с пуда и из цены обших припасов по две $23^{3/32}$ копейки на пуд, весом от 20 фунтового до 5-ти пудового по 4 рубли по $13^{15/16}$ в копеек, а от пяти и до пятидесяти пудового с приложением за дело и литье их платы по 17 копеек с пуда, а из цены обших припасов по $2^{5/16}$ копейки на пуд, по 4 рубли по $10^{17/32}$ копейки.

А литыя из запрудной меди вышеписанными ж расходы кроме выключки осталой (ибо она при литье хотя и осталась, токмо употребитца на литье других колоколов тою ж ценою) меди весом от 20 фунтового до пяти пудового по 4, рубли по 21 копейке, а от 5 до 50 пудового по 4 рубли по $17^{19/32}$ копейки.

МЕДНОПОСУДНОЕ ДЕЛО ПРИ ТОМ ДОЛЖНОСТЬ МАСТЕРСКАЯ

К делу посуды инструменты потребныя требовать от канторы плавильных дел, дабы заготовлены были заблаговременно, чтоб в том при деле остановки не было, и когда примет, то содержать во всяком охранении и в бережении, чтоб напрасно переломаны и излишно издержаны не были. А ежели явитца, что изломано или издержано напрасно от его мастерского несмотрения, оное все доправить на нем.

Медь на дело посуды росковною в чашах, досках, кругах и полосах, каковая на что вознадобитца, и к лужению и к пайке олово, нашатырь, буру и зеленую медь принимать ему от оной канторы плавильных дел и по зделании посуды обрески и окалину медные отдавать во оную кантору весом з запискою и по принятии меди посуду из оной, каковая понадобитца и приказана будет для продажи охочим людем, делать чистым мастерством, и пайка б у оной была чистая ж и крепкая, а в лужение и в обточке (которая обтачиваетца) глаткая, дабы оную купцы за видимою добротою покупали охотнее. И для того при приеме оной иметь неоплошное смотрение и принимать в казну добрую и не тяжелее того весу, как наказано в приложенном при сем разчислении, кроме того разве купец тяжелого весу сам взять пожелает.

А как оную по зделании лудить и обтачивать объявляетца нижеследующее.

Посуду, которую надлежит, лудить на учрежденном для того особливом горну, каков показан на... странице в абрисе, по сему: взяв оную, нагреть над тем горном, а нагрев, покладывать в нея нашатырю и олова, и как оное будет растоплятца, то тереть по всей той посуде вехтем, которой иметь при том из мягкой и бес кострики льняной кудели, и по вылужении вычищать мелким песком, а которую надлежит сверху обтачивать и, обточа, лудить со обеих сторон, оную обтачивать на учрежденном же для того особливом деревянном станку, каков показан на... странице в абрисе ж, взяв оную, положи на деревянный круг или болван, которыя бывають для того на железных и деревянных веретенах особо, и прикрепить, а прикрепя, положить во оной станок и обтачивать печерским брусем с водою, пока незнаемы будут на ней от ковки молотовины, а которую надлежит и приказано будет только обтачивать, а сверху не лудить, на оную по обточке наводить глянс на том же станке точкою камнем кремнем.

Понеже случаетца, что при деле оной посуды некоторые вещи в ковке временем ломаютца и при том расход припасов и угар в меди бывает излишней, что более от того, когда несмотрением и оплошкою при деле мастер или ученик медь пережжет излишно, чего надлежит весьма при том деле предостерегатца и медь обжигать умеренно. И для того, когда каковая вещь в ковке изломаетца, то свидетельствовать тех дел управителю и с ним искусными к тому делу людьми, что оное учинилось не от излишнего пережигания меди и от недосмотрения и оплошки мастера или от незапной какой причины. И ежели по свидетельству явитца, что оное учинилось от излишнего пережигания при обжеге меди или от иного какого недосмотрения и оплошки мастера, то за оное штрафовать по рассмотрению, дабы впредь лутчее могли от того предостерегатца. И буде которую вещь возможно запаять, то велеть запаявать зеленою медью чистым мастерством и крепкою пайкою, и по запаявании принимать оные со свидетельством, а за издержанные к той пайке припасы, также буде которую вещь запаять будет нельзя, то за все издержанное, что к тому употреблено будет, и за угар взыскивать на них по продажным ценам вычетом из их жалованья и сверх того за работные их дни за ту посуду, которая зделана ими будет негодна и в казну не приметца, платы не производить. Буде же явитца то, что которая вещь при ковке изломаетца не от недосмотрения мастерского, но от незапной какой притчины, а запаять ея можно, то велеть оную запаять против вышеписанного ж добрым мастерством и за издержанные к тому припасы на них не взыскивать; а буде которую запаять

будет нельзя, то принять, взвеся, и угару и за припасы на нем не взыскивать же, а прикладывать оное к цене на сделанные другие того звания вещи.

А сколько какой посуды в год делаетца порознь и на тое изойдет меди и других припасов, того познать невозможно, ибо из оных делаютца не завсегда одна вещь, но когда какая востребуецца, и для того в коликое время и какую вещь званием надлежит сделать одному человеку, и на сделанной пуд во оных сколько потребно быть в даче припасов, и от того в приеме обресков и откалины и за работу по разчислению из окладов задельной платы производить с фунта, о том показано в приложенном при сей должности росписании, по которому надлежит исполнять непременно, а за неисполнение мастера штрафовать по указом, а за излишнюю издержку против проб о взыскании с мастера чинить, как в должности колокольного мастера в пункте... показано.

Описание о строении каменной посудного дела фабрики

Когда вновь будет строитца каменная посудного дела фабрика препорциею, какова и в Екатеринбургхе, то к строению ея надобно припасов:

| | Числом | Вес | | Цена | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|
| | | Пуд. | Фунт. | Каждому | Всему | | |
| | | | | Коп. | Руб | Коп. | |
| Кирпича красного обожженого: | | | | | | | |
| целого | 71854 | - | - | - | 87 | 83 ^{1/4} | |
| половинчатого | 14737 | - | - | - | 4 | 43 | |
| Извести | - | 490 | - | 1 ^{1/20} | 32 | 80 ^{1/2} | |
| | | 2766 | - | 1 | | | |
| Чюгунных припасов: | | | | | | | |
| Связей | 627 | 260 | 6 | 3 ^{5/8} | 9 | 44 | |
| Рам к дверям | 22 | 353 | - | 3 ^{5/8} | 12 | 79 ^{5/8} | |
| Досок | 217 | 263 | - | 3 ^{5/8} | 45 | 3/4 | |
| Скоб под брусье | 60 | 113 | 10 | 3 ^{5/8} | 4 | 10 ^{1/2} | |
| Столбов под трубы | 4 | 28 | 20 | 3 ^{5/8} | 1 | 3 ^{1/4} | |
| Задвижек к трубам | 9 | 8 | 30 | 3 ^{5/8} | - | 31 ^{3/4} | |
| Заслонов к печам со скобами железными | 7 | 7 | - | 4 | - | 28 | |
| Брусов под трубы | 10 | 64 | - | 3 ^{5/8} | 2 | 32 | |
| Рам к окнам | 34 | 514 | 20 | 3 ^{5/8} | 18 | 66 ^{3/8} | |
| Железа: | | | | | | | |
| Дельного на связи | - | 69 | 33 | 19 | 13 | 26 ^{3/4} | |
| В обресках дощатых | - | 2 | - | 19 | - | 38 | |
| В жести черной негодной | - | 1 | - | 19 | - | 19 | |
| Росковочного | - | - | 20 | 19 | - | 9 ^{1/2} | |
| Железных припасов: | | | | | | | |
| Засовов | 17 | 4 | 10 | 19 | - | 80 ^{3/4} | |
| Брусков в окна | 7 | 11 | 16 | 19 | 2 | 16 ^{1/2} | |
| Гвоздья | четвертного | 450 | 2 | 23 | 60 | 1 | 54 ^{1/2} |
| | штивершкового | - | 5 | 6 | 60 | 3 | 9 |
| | двух с половиною вершкового | - | 4 | 20 | 60 | 2 | 70 |

| | | | | | | | |
|------------------|--------------------|-----|---|-------------------|-----|---|-------------------|
| | трехвершкового | - | - | 8 ^{3/4} | 60 | - | 13 ^{1/8} |
| | полуторавершкового | 100 | - | 2 ^{1/2} | 60 | - | 3 ^{3/4} |
| | вершкового | - | - | 17 ^{1/2} | 60 | - | 26 ^{1/4} |
| | Дву вершкового | - | - | 15 | 60 | - | 22 ^{1/2} |
| Проволоки 4-го № | | - | - | 34 | 180 | 1 | 53 |
| Каракулен | | 330 | 1 | 4 | 30 | - | 33 |

| | Число | Вес | | Длина | Толщина и ширина | Цена | | | | |
|--|-------|------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|-------|-----|
| | | Пуд. | Фунт. | | | Арш. | Верш. | Каждому | Всему | |
| | | | | | | | | | Коп. | Руб |
| Связей к печам | 120 | 14 | 16 | - | - | 22 ^{1/2} | 3 | 24 | | |
| Крюков железных ко дверям | 18 | 6 | 32 ^{1/2} | - | - | 32 | 2 | 18 ^{1/4} | | |
| Глины белой | - | 7 | 20 | - | - | 1 | - | 7 ^{1/2} | | |
| Задвижек ко дверям | 19 | 1 | ½ | - | - | 75 | - | 75 ^{3/4} | | |
| Скоб ко дверям | 44 | - | 29 ^{3/4} | - | - | 35 | - | 26 | | |
| Досок крышечных, черных, годных, трех четвертных | 10 | 1 | 25 | - | - | 43 | - | 69 ^{7/8} | | |
| Аршинных | 4 | 1 | 1 | - | - | 44 | - | 45 ^{1/8} | | |
| Крюков к оконным затворам, пар | 38 | 7 | 11 | - | - | 32 | 2 | 34 ^{1/2} | | |
| Окончин слюдяных, обитых жестью | 10 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | | |
| | 27 | - | - | - | - | - | 17 | 62 | | |
| | 3 | - | - | - | - | - | - | 16 ^{3/4} | | |
| Баутов | - | 3 | 1 | - | - | 30 ^{3/5} | 1 | 92 ^{3/4} | | |
| Крюков железных к петлям больших | 4 | 1 | 14 | - | - | 50 | - | 67 ^{1/2} | | |
| Крючков заметных | 39 | - | 13 | - | - | 50 | - | 16 ^{1/4} | | |
| Запоров к окнам | 33 | 3 | 25 ^{1/2} | - | - | 50 | 1 | 81 ^{7/8} | | |
| Цепочек ко дверям | 1 | - | 1 ^{1/2} | - | - | 60 | - | 2 ^{1/4} | | |
| Решеток в окна | 1 | 5 | 13 | - | - | 26 ^{5/8} | 1 | 41 ^{3/4} | | |
| Крюков железных с пробоями ко дверям | 4 | - | 1 | - | - | 60 | - | 1 ^{1/2} | | |
| Скоб к чугунным рамам | 18 | - | 18 | - | - | 35 | - | 16 | | |
| Крюков к чугунным рамам | 41 | 7 | - | - | - | 50 | 3 | 50 | | |
| Камни горнового запорного | - | 94 | 10 | - | - | 7/8 | - | 82 ^{1/4} | | |
| Лесных: | | | | | | | | | | |
| Тесу соснового тесниц | 10 | - | - | 12 ^{3/8} | шир. 8 : 9 | 5 | - | 50 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|---|---|-------------------|-----------------------|------------------|-----|-------------------|
| хрептинного | 25 | - | - | - | - | 7 | 1 | 75 |
| | 43 | - | - | 15 | тол. 1 ^{1/2} | 3 | 1 | 29 |
| | 28 | - | - | - | ½ | 1 | - | 28 |
| | 287 | - | - | - | - | 1 ^{1/4} | 3 | 58 ^{3/4} |
| Сток | 13 | - | - | 7 ^{1/2} | 10 | 5 | - | 65 |
| | 7 | - | - | 7 | 7 : 8 | 4 | - | 28 |
| Брусья | 36 | - | - | 18 | 7 : 8 | 4 | - | 28 |
| Бревен на быки | 18 | - | - | 16 ^{1/2} | 5 | ¼ | - | 5 ^{1/2} |
| | 221 | - | - | 12 | 7 | ¼ | - | 55 ^{1/4} |
| Четвертин трубных | 7 | - | - | 18 | 7 : 8 | 18 | 1 | 26 |
| На издержку и починку при том строении инструментов и припасов (яко ведр, рогож и протчего) | - | - | - | - | - | - | 3 | 25 |
| К воске на клажу оной фабрики кирпича, глины и песку работников конных на летние 16 ^{1/2} дней | чел. 20 | - | - | - | - | - | 33 | - |
| Каменщиков и пеших работников ко клаже оной фабрики и к строению потолка и х крышке плотников на летние 47 дней | чел. 50 | - | - | - | - | - | 117 | 50 |
| Всего за вышеописанные припасы и работником за работные дни денег | - | - | - | - | - | - | 456 | |

ДА ПРИ ЕКАТЕРИНБУРХЕ ЖЬ

Для охранения крепости и для караулов при том и при других ведомства Сибирского обербергамта всех заводах, и для разных посылок по заводам, и за медью и железом, в Москву и в Санкт-Петербург по указу из военной коллегии определено быть пехотной одной да драгунской одной же ротам, ис которых пехотная обретаецца в Екатеринбурге. И той пехотной роты афицерам поручены в смотрение до указа, и пока к тому нарочной определитца, полицейския дела и охранение всех заводских строений от пожаров, где под ведением состоят и пожарные инструменты, а имянно: заливные машины, багры, вилы, щиты, парусы и протчее, что до того принадлежит. И тем а фидер ом в смотрении оных дел надлежит поступать в приличном к тому по инструкции полицмейстерской канцелярии и по губернаторскому и воеводскому наказу. А машины пожарные заливные, каковы имеютца, тому учинен абрис, которой имеетца на... странице.

А драгунская рота имеетца при Горном Щите, что учинен для охранения заводов и пограничных Екатеринбургских и Тобольского ведомства слобод от нападений башкирцев. Она в расстоянии от Екатеринбурга в 19 верстах.

Тех рот пехотной и драгунской афицеры и рядовые жалованье денежное и хлебное получают от своих полков, которого в год на обе роты и сверх того на полковые припасы и драгунской роты на покупку лошадей потребно 3 518 рублей 67 ³/₄ копейки.

Да сверх тех двух рот к Бкатеринбурхокой крепости для артиллерии и смотрения того в крепостях, кои есть под дирекцией Сибирского обербергамта на заводах и в слободах, потребно быть артиллериских служителей: штык-юнкор 1, сержант 1, капрал 1, кананиров 12, фузелеров 12, да при штык-юнкере деньщик 1, которые чтоб присланы были сюда, требовано от артиллерии. Им положено всем жалованья по штату 508 рублей 65 копеек.

При Екатеринбурге ж имеетца таможня от Тобольской губернской канцелярии, где ведомы пошлинной, таможенной и с оброчных статей зборы и заставы и продажа питейных вещей и соли во всем Сибирского обербергамта ведомстве. И при ней обретаецца служителей ис Тобольска ж, а имянно: камисары, бурмистры, головы, ларептные надзиратели, подьячие, целовальники и розсылычики, всего человек с [89]. При оной за все вышеписанное в год збору приходит по...

Присланных в сылку за разные вины из Москвы и ис Тобольска арестантов, которые содержатца при заводе Екатеринбургском для работ и употребляютца в чрезвычайные заводские работы для помощи крестьяном, и платитца им за те поденные заводские работы по 3 копейки за работной день, мужеска полу [253] человек, да женска [17] человек.

Бобылей при Екатеринбурге, которые в такие ж чрезвычайные работы и для воски з завода на завод припасов и на пристань железа употребляютца, 194 человека. Оным за те работы зачитаетца в подушной оклад, и что сверх окладу переработают, платятца деньги по плакату.

**К Екатеринбургским заводам и для отправления
заводских работ приписано крестьян мужеска полудуш**

В слободах:

| | |
|---------------------|-------|
| В Камышловской..... | 1 439 |
| В Красноярской..... | 1 196 |
| В Пышминской..... | 556 |
| В Тамакульской..... | 884 |
| В Белослудской..... | 1 099 |

Итого в пяти слободах 4 774 души, которым в год за подушной оклад надлежит заработать и с приложением по плакату по деиьге на рубль 5 277 рублей 66 копеек. Те слободы в разстоянии от Екатеринбурга: Камышловская в 128, Красноярская во 150, Пышминская во 160, Тамакульская из 170, Белослудская в 200 верстах.

Те приписные к Екатеринбургху и протчим всем казенным заводам крестьяне при заводах отправляют заводские работы за подушной оклад по расположениям между собою бываемым, смотря по семьям и пожиткам. И на которых расположена бывает кучная работа, тем определено отправлять рубку дров на уголь и лесные припасы, какие надобны к заводам, заготовление в марте и апреле месяцах. А на которых из них крестьян дров, смотря по состоянию их и по пожиткам, расположитца более других и в тех дву месяцах отправить не могут, то отправлением оканчивают, и как оные, так и другие клажу дров в кучи в июне и бывают до половины июля. А которые в том сроке кучь также за множеством положения дров окончать не могут, те докладжу кучь и потом дернение и оных осыпку и жжение на уголь и разломку угля сентября з 20 числа и по то число, как отделано бывает, а воску угля зимним временем.

А на которых поставка железной руды и извести и горнового камня, те добычу руд и камня из гор и кладку руд на пожеги, а камня известного в летнее время после пахотного до сенокосного, воску в зимнее время в декабре, в генваре, в феврале и в марте месяцах.

На сплав на судах караванных, что отправляютца з железом и медью и з другими припасами в Санкт-Питербурх и в Москву, высылаютца апреля к 1-му числу.

Поденные чрезвычайные работы и воску глины и протчде, какие случаютца при заводах, отправлять в те времена, когда их крестьянских работ не бывает, а имянно между полевыми их работами.

За те работы им, крестьяном, зачитаетца в подушной оклад по разчислению плакатной платы по пробам:

За рубку угольных дров по 25 копеек за сажень.

За клажу дров в кучи, дернение и осыпку кучь, жжение и разломку угля по 3 рубли по 52 копейки с кучи.

За воску угля и головень с куреней на завод по числу верст, как ныне в разстоянии курени от заводов в [8] верстах, по 3 копейки с короба, а когда будут отдалятца, тогда и цены за воску будет прибавлятца по числу верст.

За добычу и воску на завод железной руды с нынешних рудников по 4 рубли с тысячи пуд.

За добычу камня на известь и за клажу оног в печи и обжечь и за дрова к тому обжегу и за воску извести на завод по 1 копейке с пуда.

За добычу из горы и воску на завод горнового и трубного камня со 154-х пуд по 3 рубли по 99 копеек.

За добычу и воску бревен на пильную мельницу, длиною 5 сажень, толшивою в отрубе по 5, по 6 и по 8 вершков — по 5 и по 6 копеек з бревна.

А за чрезвычайные заводские, то есть пюторжные работы, и за добычу мелочных лесных припасов зачитаетца в подушной оклад по плакату.

При тех заводских работах оные и всех Екатеринбургского ведомства Сибирских дистриктов крестьяне не всегда один дистрикт при том заводе, х которому приписан, но по потребности работ бывают при разных заводах и не в одной работе,

яко у рубки дров и у кучных работ, но с переменою один з другим погодно порознь при работах, дабы каждой между собою в работах ее могли причитать тягости, но имели сравнение и в том обиды не терпели и жалобы не приносили.

О ЗАВОДЕ ЦЫСАРЕВНЫ АННЫ

В прошлом 1724-м году ноября 3-го дня в представлении из Екатеринбургх на Пыскорские заводы генералу лейтванту и кавалеру Дегеннину написано, что воды ж при Екатеринбургских заводах стало быть зело мало, чего никогда быть не чаянно, а повидимому, за сухою осенью и в зимнее время за водою остановка будет. И на то представление по посланному от него, генерала лейтнанта, с Пыскорских заводов в Сибирской обербергамт указу, чтоб впредь за водою в заводах остановки и припасом умаления и мастерам оскудения не было, велено для содержания запасной воды к заводам Екатеринбургским весною 1725-го году построить еще плотину вверх реки Исети.

И в 1725-м году мая с 11-го по 13 число тогдашние управители с мастеровыми людьми осмотрели место плотины к запасной воде от Екатеринбургх в 2 верстах и в 356 сажнях.

Оная плотина на том месте строить зачата июня с 1-го числа 1725-го году, вначале обруббы, потом набиванием глиною и землею, длиною на 150, поперег $27\frac{1}{3}$ сажени, вышиною $4\frac{1}{3}$ сажени, и окончана оная в там же 1725-м году до зимнего пути. А оная плотина построена в таком месте, где перед ней кверху по реке на обе стороны плоская ситуация и береги ниюкие, также великия болота и луга на обеих сторонах реки имелись. Около юных болотов и лугов низких леса огорожены горами, то когда плотинной вешняк заперли, и от того от спорной воды кверху учинилось озеро длиною 15 верст, а цыркумференции слишком 30 верст. И от того озера и запасной в нем воды Екатеринбургские все фабрики, при которых... колес, также и те цесаревны Анны заводы всегда в действии.

Строена та плотина крестьянами приписных слобод к Екатеринбургху: Арамилского дистрикта — Камышевской, Новопышминской; Камышловского дистрикта — Камышловской; Каменского дистрикта — Багарядцкой, Калиновской да Тобольского ведомства Окуневского дистрикта — Белоярской-Теченской, Ольховской, Крутихинской.

За ту работу плачено им по плакату пешему по 5, с лошадыю по 10 копеек на день.

И в 1726-м году июня 13-го дня по определению ево, генерала лейтенанта, с протчими велено при той Верхней Исецкой плотине для умножения железа построить три фабрики, в них 6 молотов да три молота в тех же фабриках в запас.

И по тому определению оные фабрики и при них караульные избы зачаты строить июля 18-го дня, и строены вольными людьми и бобылями и колодниками.

Плачено им, вольным и бобылям, по плакату, а колодником по 3 копейки на день.

Оной завод декабря 30-го 1726-го году от него, генерала лейтенанта, намянован завод цесаревны Анны, понеже оной состоит в близости и к помоществованию водою к главным Екатеринбургским заводам, и о том писано от него к е. и. в. И по окончании в строении того завода в 1726-м и в 1727-м годах зачато железо на нем делать: в первой фабрике ноября с 8-го 1726-го года, во второй — февраля с 17-го 1727-го, в третьей — мая с 4 дня 1728-го годов.

Да при том же построено:


Кантора, в которой производятца канцелярские дела. Припасных анбаров, в которых кладетца железо и протчие припасы, 3, да сарай 1.

Изба пробная для пробования железа. Для ковки и починки молотовых снастей кузница.

Квартир казенных для житья управителю, подьячим и мастеровым людям с надлежащим при них удовольствием, яко погребами, конюшнями, банями и протчим 19, да собственных мастеровых людей 73, всего 92.

Тот завод со всем вышеписаенным строением ценою стал деньгами и припасами в 8 781 рубль $11\frac{1}{8}$ копеек.

Оной завод чугуном на ковку железа до сего довольствован и ныне довольствуетца привозным из Екатеринбургх и с Уктуса,

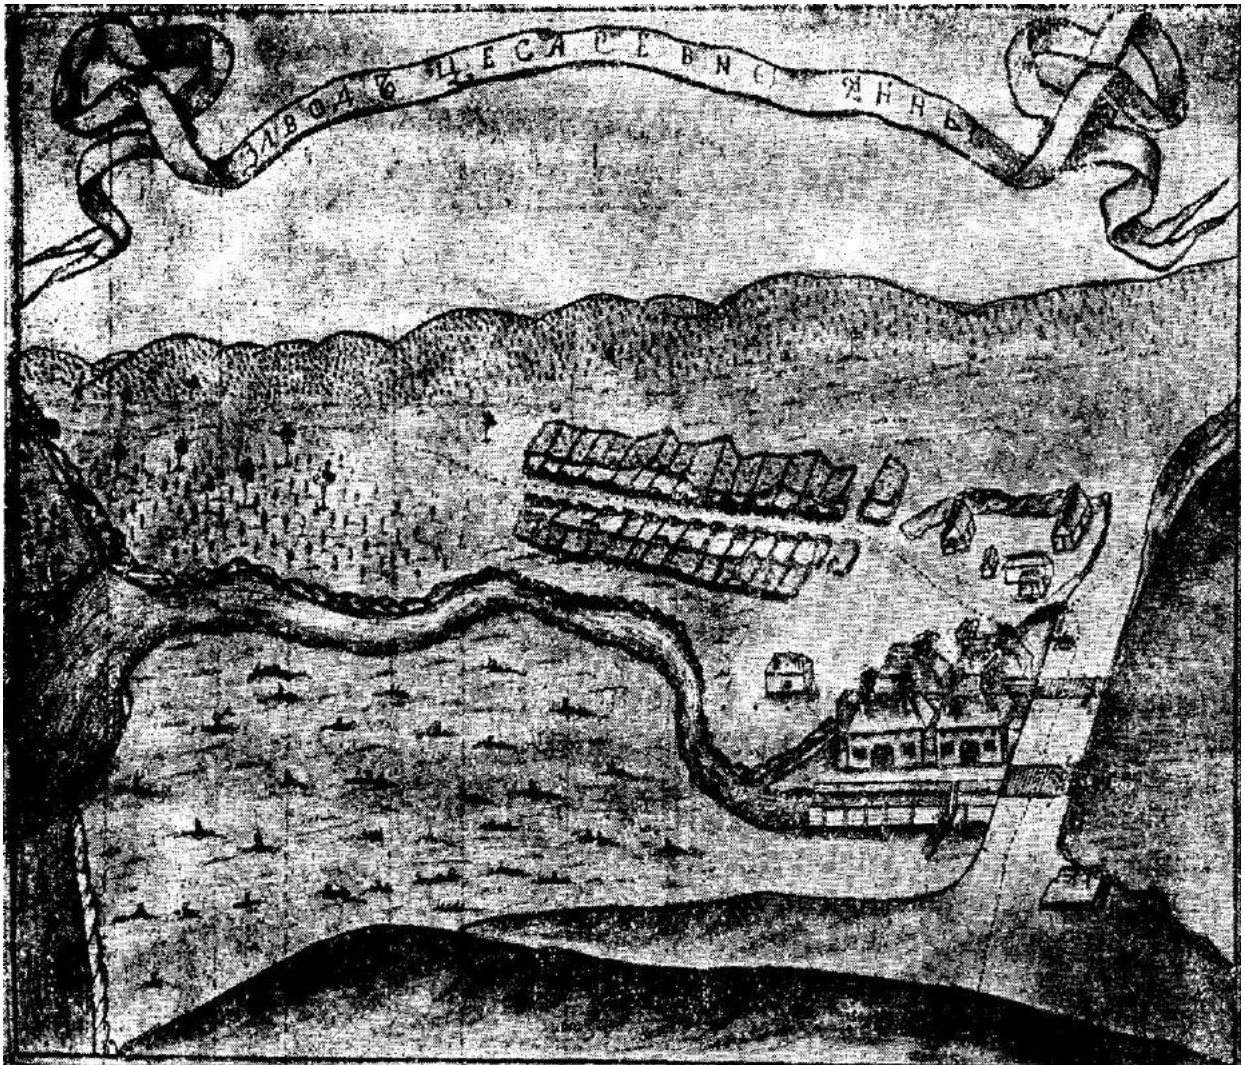

Верхне-Исетский завод (завод цесаревны Анны)

за которой провоз производитца ежегодно немалая сумма, и для избежания того, дабы оной платы, производящей за провоз, миновать, да и для того, когда в Екатеринбурхе домна остановитца, и пока исправлено будет, чтоб можно без остановки в ковке железа чугуном, удовольствие иметь, ибо ежели при том заводе домны не учинить, а когда случитца в Бкатеринбурхе домне быть в остановке, то за неимением чугуна понуждены будут молоты стоять без действия иковки железу не будет, определено для плавки чугуна при том цесаревны Анны заводе построить домну, которая строением и зачата 1734-го году.

Оная домна когда постройтца, то будет довольствоватца рудами с тех же рудников, с которых и к Екатеринбурху берутца, а мастеровыми людьми доменными екатеринбурхскими.

А что до описания о приличном к гистории касаетца, о том означено в Екатеринбурхском описании.

При том цесаревны Анны заводе от оногo генерала лейтенанта в канторе управитель и подьячие и при фабриках мастеровые люди учреждены и нане с окладами и задельным жалованьем следующим обретаютца, и что ж по штату положено к содержанию кантор и фабрик и припасов определено здельвать

| | Надлежит быть | | | | В то число ныне на лицо | К тому в добавку надобно | |
|----------------------------|---------------|---------------------|------|------|-------------------------|--------------------------|------|
| | Число людей | Окладного жалованья | | Руб. | | | Коп. |
| | | Одному | | | Всем | | |
| | | Руб. | Коп. | | Руб. | Коп. | |
| В канторе | | | | | | | |
| Управитель гитенфорвальтер | 1 | 120 | - | 12 | - | Прапорщик 60 руб | - |

| | | | | | | | | |
|---|----------------|----|----|---|-----|----|----|---|
| Оной в управлении своего дела имеет поступать так, как означено в должности Екатеринбургской припасной канторы управителя и отсутствующаго на других заводах гитенфорвальтера | | | | | | | | |
| Подьячих | подканцелярист | 1 | 35 | - | 35 | - | 1 | - |
| | копейстов | 2 | 18 | - | 36 | - | 2 | - |
| Розсылальщиков | | 2 | 12 | - | 24 | - | 2 | - |
| Целовальников для приему железа и чугунных припасов и к отпуску железа | | 2 | 12 | - | 24 | - | 2 | - |
| Для приему угля и всяких лесных припасов | | 1 | 12 | - | 12 | - | 1 | - |
| На бумагу, чернила и свечи | | - | - | - | 34 | 28 | - | - |
| При плотинном деле и содержания починок в фабриках: | | | | | | | | |
| Подмастерье | | 1 | 20 | - | 20 | - | 1 | - |
| Плотников | | 4 | 15 | - | 60 | - | 4 | - |
| Оной плотник подмастерье имеет в своей должности поступать против того, как означено при Екатеринбурхе в должности плотинного мастера | | | | | | | | |
| В кузнице у дела новых и починке старых инструментов: | | | | | | | | |
| Кузнецов | | 3 | 15 | - | 45 | - | 3 | - |
| Работников | | 3 | 12 | - | 36 | - | 3 | 3 |
| О одной кузнице на дело новых и починку старых инструментов, что потребно железа и протчего, оно имеет быть держано из наличного при том заводе, а колико чего порознь, о том обстоятельно показать не можно, понеже припасы, потребные на заводские расходы, не всегда постоянно и одни делаютца, но когда что потребуецца на каждой горн по 70 коробов, а на три горна 210, ценою по 16 копеек короб, итого на 33 рубли 60 копеек | | | | | | | | |
| В молотовых фабриках при 6 молотах у ковки железа: | | | | | | | | |
| Мастеров | | 24 | - | - | - | - | 24 | - |
| Подмастерьев | | 24 | - | - | - | - | 24 | - |
| Работников | | 24 | - | - | - | - | 24 | - |
| Учеников закомплетных для произведения в упалые места | | 12 | 12 | - | 144 | - | 12 | - |
| Сторожей | | 3 | 12 | - | 36 | - | 3 | - |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|------|---|---|---|
| Оным молотовым мастерам, подмастерьем и работником, кроме закомплетных учеников и сторожей производить плату задельную обще всем с пуда по образцам за сходное и с пробы устоялое по 5, за несходное и с пробы изломанное надвое по 4, с пробы за изломанное на трое и в мелкие штуки по 3 копейки с пуда, а за то число, что им зделать определено в год по образцом, каково ныне делаетца, и придет всего задельной платы, буде все зделаетца годное | - | - | - | 2400 | - | - | - |
| Когда же все в зделываемом будет с образцом несходное и ломаное, чего и миновать не можно, чтобы такого не было, то за оное имеет платитца против сходного со уменьшением, как выше показзано, и денежной суммы с заделья более в расход не выдет, кА по штату положено, а имянно 2160 рублей. | | | | | | | |
| А закомплетным учеником, когда не будет упалых мест, быть за окладную плату в чрезвычайных поденных заводских работах, а на упалые места из них производить. Смотря по наукам и понятию вместо мастеров и подмастерьев, а непонятных вместо работников. | | | | | | | |

| | Число | Вес | | Цена | | |
|--|-------|-------|------|---|-------|------|
| | | Пуд | Фунт | Каждому | Всего | |
| | | | | Коп. | Руб. | Коп. |
| Оным молотовым мастерам в ковке добраго и мяхкого железа и против образцов сходного и о установе горнов и о протчем надлежащем к их должности чинить, как показано в должности молотовых мастеров в Екатеринбургe. | | | | | | |
| Ко оным шести молотам припасов надобно: | | | | | | |
| Чюгуна в неделю, то есть в 6 дней работных, на одного мастера по 90, а на молот 4 мастерам по 360, а в год на работные, кроме воскресных и празнишных и простойных за починками дней, на работные 200 дней 12000 пуд, а на все 6 молотов | - | 72000 | - | цена екатеринбу рхскому чюгуну с провозом 3 ^{1/32} | 2182 | 50 |
| Угля нового привозу, а нележалого в неделю мастеру по 131/2, а на молот 4-м мастерам по 54, а в год по | 10800 | - | - | 16 | 1728 | - |

| | | | | | | | |
|--|--|------|----|--------|------------------|----|----|
| 1800 коробов, а на все 6 молотов | | | | | | | |
| Решеток черемховых для носки угля по 120 на молот, а на 6 | | 720 | - | - | 1 ^{1/2} | 10 | 80 |
| Молотовишь березовых длиной 5 аршин, толщиной в отрубе в 6 и 7 вершков, по 10 на молот | | 60 | - | - | 7 | 4 | 20 |
| Ладоней березовых, длиной 7 аршин, толщиной в отрубе в 9 и в 10 вершков, по 2 на молот | | 12 | - | - | 7 ^{1/2} | - | 90 |
| Клинов | Березовых троугранных, длиной в аршин, на 1 по 800, а на 6 | 4800 | За | тысечю | 70 | 6 | 30 |
| | Плоского в 3 четверти на 1 по 200 | 1200 | | | | | |
| | Сосновых плоских в 1 1/2 аршин по 500, а на 6 | 3000 | | | | | |
| Бревен березовых на наделки к ручкам чугунным, длиной 4-х аршин, толщиной в отрубе в 8 и 9 вершков, на 1 молот по 12, а на 6 | | 72 | - | - | 4 | -2 | 88 |
| Бревен сырых березовых, длиной 4-х аршин, толщиной в отрубе в 5 и 6 вершков, на втулки по 2 на молот | | 12 | - | - | 1 ^{1/2} | - | 18 |
| Сосновых бревен в тиски длиной 1 1/2 сажени, толщиной в отрубе в 12 вершков, на 1 молот 4 | | 24 | - | - | 6 | 1 | 44 |
| Четвертей валовых, длиной 5 сажен, толщиной в отрубе в 12 вершков | | 2 | - | - | 18 | - | 36 |
| Косяков к боевым колесам, длиной трех аршин, в отрубе двенадцати вершков, толщиной в 4 вершка, по 8 на молот | | 48 | - | - | 4 | 1 | 92 |
| Косяков же к меховым валовым колесам, длиной 4-х аршин, толщиной 4 вершка, в отрубе 18 вершков, по 4 на молот. | | 24 | - | - | 4 ^{1/2} | 1 | 8 |
| Бревен к меховым колесам на ручки длиной 3-х сажен, в отрубе 7 и 8 вершков, по 4 на молот. | | 24 | - | - | 4 | - | 96 |
| Бревен на ростирку тес, которой употребляется на перья и подперки, длиной 4 ^{1/3} сажен, толщиной в 11 и 12 вершков, по 4 на молот. | | 24 | - | - | 6 | 11 | 44 |
| Валов меховых, длиной 4 сажен, толщиной в отрубе в аршин | | 1 | - | - | - | - | 80 |
| Бревен на очапы, которыми меха подымает длиной 5 сажен, толщиной в отрубе в 6 и 7 вершков, по 2 на молот. | | 12 | - | - | 4 | - | 48 |
| Четвертей стуловых, длиной 4-х аршин, в отрубе 12 вершков, по | | 6 | - | - | 7 | - | 42 |

| | | | | | | |
|--|------|---|---|------------------|------|-------------------|
| одному на молот | | | | | | |
| Четвертей же на бабы, длиною 1 ^{1/2} сажени | 6 | - | - | 7 | - | 42 |
| Дерево кривое, длиною 5 ^{1/2} сажени, в отрубе 14 вершков | 1 | - | - | - | - | 80 |
| Стойка х кривому дереву, длиною 3-х сажен, в отрубе в аршин | 1 | - | - | - | - | 20 |
| Дехтю на маску шипов и пальцев по 185 ведр на молот, а на 6 | 1110 | - | - | 2 ^{3/4} | 30 | 52 ^{1/2} |
| За починку молотов и пятников и за угар фурм медных у чугунных горновых досок и в клещах, и на починку фабрик, и на кирпичь, что употребляетца к починке горнов, и на инструментов | - | - | - | - | 183 | 75 |
| Итого за чугун, уголь и припасы к молотовым и платы за ковку железа кроме закомплетных | - | - | - | - | 6596 | 35 ^{1/2} |
| Всего при том заводе расходов и з закомплетными | - | - | - | - | 7220 | 35 ^{1/2} |

Железа, считаючи в неделю по 60 пуд, при том заводе под шести молотами в год надлежит зделано быть 48 000 пуд.

И по расчислению оной расходной суммы то железо обойдетца, кроме обербергамтокого расхода, когда б зделано было все сходное по обраском и с пробы устояло, по 15^{1/32} копейки пуд с малыми долями, которых от всей суммы останетца 5 рублей 77 ½ копейки. А когда будет железо гари свидетельстве у приема являтца с обраском не сходное и с пробы изломаетца, то вышеписанной суммы денег, что мастером будет не додаватца, не выдет, и то несходное и с пробы изломаное железо придет ценою против вышеписанного дешевлее, а имянно: несходное и с пробы ломаное надвое по 14^{1/32} копейки, изломаное натрое по 13^{1/32} копейки пуд.

А с приложением обербергамтского и пристанского и дистриктских расходов по разчислению суммы зделанного железа (как о том яоняе означено при Екатеринбурхе) придет пуд сходного— по 17^{7/32} копейки, несходного и надвое ломаного—по 16^{7/32}, натрое ломаного — по 15^{7/32} копеек.

А что при деле того железа инструментов каждой мастер должен иметь, о том показано при Екатеринбурхе.

Да на заплату за отвоз железа на пристань Чюсовскую Уткинскую 47 040 пуд, что имеет быть в отпуск годного, считаючи з 25 пуд по 40 копеек, 752 р. 64 копейки.

Итого при заводе цесаревны Анны в год расходу 7 973 рубли 41 ½ копейки.

О УКТУССКОМ ЖЕЛЕЗНОМ ЗАВОДЕ

Оной Уктуской завод строен на устье реки Уктуса, близ Исети, от Екатеринбурха в семи верстах. Начат строить в 1702-м году декабря с 4-го числа в бытность в Тобольску ближняго боярина и воеводы князя Михаила Яковлевича да сына ево ближняго ж стольника и воеводы князя Алексея Михайловича Черкаюких. У строения того завода был присланной ис Тобольска прикащик Иван Астраханцов.

Оные заводы строены Тобольского и Верхотурского уездов разных слобод крестьянами, а имянно: Арамильской, Калиновской, Мурзинской, Беляковской, Буткинской, Куляровской, Юрмытской, Туринской и Благовещенской. И было построено: острог рубленой о дву башнях проезжих, оной острог и башни крыты дранью, в остроге церковь деревянная во имя святителя Николая чудотворца, двор для житья начальником, приказы в дву избах, для житья мастеровым людем 21 изба; плотина, при ней строения: две молотовые, две доменные печи, кругом оных печей, и на них забраны заплоты деревянные и покрыты тесом; два котельных сарая, кузница, караульная изба, угольной и известной сарай, вешняшной и при домне мосты, и у вешняков запоры. Во оных фабриках горны с трубами кирпичные и при них валы, колеса, и кожухи деревянные, и лари тесовые. Вышеозначенные острог и протчее строением в совершенство окончалось 1704-го года ноября по 19 число, да после оног по 1718-й год построены две фабрики медиплавильные. Ценою вышеозначенное строение и плавильны со всеми расходы стали в 6146 рублей 8 ½ копейки. И то строение в 1718 году апреля против 5-го числа, кроме острога, церкви, начальничьего двора, приказа и мастерских двенадцати избь и плотины — все без остатку згорело.

И в том же 1718-м году, после того пожара, по указу ис Тобольской губернской канцелярии оные вновь начаты строить августа с 15 числа и остроены до 1720 года слободами, приписными к тому заводу: Арамильской, Белоярской, Новопышминской и Катайского острогу крестьяны и вольными работниками, которым плачено за работы — крестьяном пешим по 4, конным по 6, вольным по 5 и по 6, чернодельцом пешим по 3 и по 4 копейки на день. У того строения был камисар усолец Тимофей Бурцев.

Те заводы были в ведении Сибирской губерния июля до 20-го числа 1720-го года, а с того числа по указу б. и в. д. п. е. и. в. стали быть под ведением берг-коллегии с приписными к тому слободами — Арамильскою, Белоярскою, Камышевскою и Новопышминскою, в которых по переписи 1719-го года душ: в Арамильской — 1 572, в Белоярской — 1 044, в Камышевской — 1 891, в Новопышминской — 1 528, на Третьякова поварне — 151, на Уктусе — 339, итого 6 525 душ. С них подушного платежа и с тем, что по плакату по деньге с рубля в один год быть надлежит, 7 213 рублей 39 копеек. Те слободы в разстоянии от заводу: Арамильская в 15, Белоярская в 41, Камышевская в 51, Новопышминская в 90 верстах. А в которое время и какие работы и за какую цену за тот подушной оклад им, крестьяном, надлежит отправлять, о том показано при Екатеринбургском заводе. И в том же году на оные заводы прибыл посланной от берг-коллегии капитан, что ныне статский действительный советник, господин Татищев з бергмейстером Блиэром, а потом в 722-м году бергсоветник Михайлис. И при них вновь строения при том заводе, кроме верхней запасной плотины, которую строил оной советник Михайлис, не было. Да и тое плотину по постройке прорвало, которую по прибытии на те заводы генерал лейтенант и кавалер Дегеннин исправил и учредил при оном молотовые фабрики дляковки железа. А что до отдачи тех заводов было строения и после отдачи что построено — следует ниже сего реэстр.

Реэстр при Уктусском заводе строению

| До ведомства Берг-коллегии было строения: | В ведомстве Берг-коллегии пристроено: |
|--|--|
| <p>Острог, рубленой из бревен, крыт дранью В том остроге церковь и при ней колокольня, рубленые из бревен, крыты тесом</p> | <p>В 1723 году от острожной стены, что к востоку, зделан вновь полисад до реки Уктуса длиною 86, да от вышняго края плотины вниз по Уктусу к полдню 78 сажен. Оные острог и полисад в 728 и 729 годех обнесены рогатками, а ценою стали полисад в 30 рублей 44 копеек, рогатки в 78 рублей 33 копейки</p> |
| <p>Кантор, в которых отправляютца дела заводское да лесное, две, между ими сени</p> | |
| <p>Двор, где живут управители</p> | |
| <p>Дворов, где живут приказные служители и мастеровые люди, казенных 17 да собственных 126 дворов</p> | |
| <p>Плотина, рубленая из бревен, длиною 75, поперег 12, вышины 3^{1/2} сажени. При той плотине строения: Доменная фабрика, при ней две доменных печи При тех доменных печах под одною крышкою з домною 2 плавильных горна, толчея з 10 пестами По другую сторону доменных печей 2 горна для переплавки меди начисто, позади тех горнов обжигальной горн да при тех же доменных печах караульная изба.</p> | <p>В той плотине в пруде воды в розливе ныне имеетца на две версты пятисотных</p> |
| <p>При той же плотине две плавильных, в них для плавки меди ж 10 горнов. Подле плавильны анбар для очищения меди. Молотовых фабрик дляковки железа две. Росхожая кузница. При том заводе анбаров бревенчатых шесть. Светлица меховая для дела деревянных мехов. При той светлице сушильная изба для сушки лесу на меха.</p> | <p>В 720-м году артиллерии капитан, что ныне статский советник, господин Татищев да бергмейстер Блиэр усмотрели, что оные плавильные печи и плавки меди учинены непорядочно, и для того остановили и зделали инако две плавильные печи и при том толчею с пестами для мусору угольного. В тех плавильных печах действие было плавке меди при бытности их по 1723 год, а потом при бытности артиллерии генерала лейтенанта Дегеннина в 723-м и в 724 годех во время строения Екатеринбургского завода ис той плавильных горны изломаны, а кирпичь перевезен в Екатеринбург, а сарай, что был для клажи межнойруды засыпан землею и мусором. И ныне на то местовозится уголь к доменной фабрике, а достальныегорны, в которых медь плавилась, и в плавильне всякие принадлежащие строения за неимением руддействием в 726-м году оставлены. Та перестройка</p> |

В вышеписанном заводском строении старого строения, что осталось от пожара: острог, церковь, кантора, начальничей двор, избь для житья мастеровым людем 12, плотина, 4 плавильных горна с выводными трубами, две доменных печей, 3 горна молотовых к делу железа с выводными трубами.

Оная после пожару до отдачи в берг-коллегию и до ведомства обербергамта пристройка ценою стала з дачею мастерам жалованья и с наймом работных людей и с крестьянским зачетом и с припасами — в 2 118 рублев 19У2 копейки.

А в ведомстве берг-коллегии вышеозначенная старая перестройка и вновь пристройка ценою стали во 133 рубли 17 ½ копейки.

На те Уктуские заводы во окончании 1722-го года прибыл от артиллерии генерал лейтенант и кавалер Дегеннин с вышеозначенным артиллерии капитаном Татищевым и застал оные заводы в ненадлежащем действии и исправности, и что при оном заводе за малостию реки скудно было водою. И того ради он исправил домну иною пропорциею и ковку железа, чтоб оное на пробе стояло, бывшими при нем, генерале лейтенанте, олонецкими мастерами установил, для того что бывшие до того сибирские управители, как бы оное к лутчему установить, в том практики не имели, и построил для дела гвоздья к судовому и заводскому строениям шпикарную фабрику и зачал на оных заводах плавить полевскую медную руду для пробы, которые руды объявлены ему были чрез рудоискателя Федора Молодова, и потом готовлены на оных заводах литые и кованые инструменты к строению нового завода Екатеринбургского. И когда Екатеринбургские заводы пришли в совершенное действие и процветание, в 1733-м году он, генерал лейтенант, за благо разсудил для бережения лесов к Екатеринбургху на тех Уктуских заводах ковку железа остановить, что и учинено, а быть для плавки чюгуна токмо одной домне, понеже те Уктуские заводы весьма в близости Екатеринбургху. А вместо оных построил заводы на реке Сысерте, имянованные императрицы Анны, и мастеровых людей кроме доменных и шпикарных перевел на оные заводы. А чюгун на оном Уктуском заводе плавитца дляковки из него железа на заводах цесаревен Елисаветы и Анны. А строение, имеющееся на оном Уктуском заводе, яко дворы и протчее фабричное строение, что когда понадобится, беретца и перевозитца в Екатеринбургху.

Руды железные к тому заводу брались и ныне берутца: 1) с Решетского рудника, которой разстоянием от завода в 15 верстах, приискан Арамилской слободы крестьянином Родионом Бабиным на реке Решетах в 1702-м году; 2) с Шиловского, разстоянием от завода в 16 верстах, прииску ево ж, Бабина, в том же году, да еще с трех рудников, приисканных при бытности оного генерала лейтенанта Дегеннина: 1) с Квашнинского, от завода в 15 верстах, прииску уктуского жителя Ивана Квашнина в 1722-м году; 2) с Карасевского, от завода в 20 верстах, прииску сного ж Бабина в том же 1722-м году; 3) с Березовского, в 7 верстах, прииску уктуского жителя Ивана Кобелева.

На тех рудниках руды также лежат и добываютца, как и о Екатеринбургских показано, ибо свойство имеют почти одинакое, и из оных в выходе бывает чюгуна по половине, например, ис тысячи пуд руды 500 пуд чюгуна.

Те руды в домне плавятца, как. сыскано и установлено от ево, генерала лейтенанта, для доброты железа один месяц обще: шиловская, березовская да карасезская, ис которых чюгун выходит самой доброй и мяжкой, а другой месяц — квавшнинская да решетская, ис которых чюгун выходит поплоче оного. Тот выплавляемой на Уктусе чюгун на ковку железа употребляетца на заводах цесаревны Анны и Елисаветы, а при Уктуском заводе за маловодем и для бережения лесовковки железа не производитца.

За добычу и воску тех руд на завод крестьяном зачитаетца за подушной оклад по 4 рубли с тысячи пуд. А каковы те руды видом, о том показано на приложенных на... странице абрисах.

Медные руды добывались и возились на тот Уктуской завод по 1726 год с нижеписанных рудников, а с 1726-го году с тех рудников оные руды вожены в Екатеринбург, для того что при Уктуском заводе за недовольством воды с того 726-го году плавильны отставлены.

1) 3 Гумешенского, расстоянием от завода в 40 верстах, приискана крестьянином арамильюким Сергеем Бабиным да уткинским Козьмою Сулеевым в 1702-м году.

2) С Шиловского в 18 верстах, приискана крестьянами арамилскими Иваном Шиловым да вышеписанным Сергеем Бабиным з братьями Федором, Родионом да Степаном в 1703-м году.

3) С Полевского в 43-х верстах, приискана вышеозначенным Федором Бабиным в 1718-м году. А ис тех руд в выходе меди было ис тысячи пуд по 17. Те руды добываны определенными к тому горными людьми, а на завод Уктуской вожены подрядом и крестьянами. И со всеми росходы на завод становились гумешевская и полевская пуд по 1 ½ и по 1 ¾ копейки, а тысяча по 15 и по 17 ½ рублев, шиловская по 1 ^{3/16} и по 2 ½ копейки пуд, а тысяча по 12 и по 25 рублев.

Уголь ныне к тому заводу беретца верстах в 8 и 9, и на завод, становитца копеек около 16 короб.

А известь и горновой доменной камень берутца оттуда ж, где и к Екатеринбургху добываютца, а в ростоянии от завода известь в 24, камень горновой в 87 верстах. Ценою становитца ныне известь пуд по 1 копейке, а камень 154 пуда по 4 рубли по 20 ½ копейки.

От одного ж генерала лейтенанта при том заводе управители и подьячие и при фабриках мастеровые люди учреждены и ныне с окладами следующими обретаются, и что ж по штату положено к содержанию канторы и фабрик и припасов определено зделывать

| | | Надлежит быть | | | | | В то число ныне налицо | К тому добавку надобно |
|---|----------------|---------------|---------------------|------|------|------|------------------------|------------------------|
| | | Число людей | Окладного жалованья | | | | | |
| | | | Одному | | Всем | | | |
| | | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | Число людей | Число людей |
| В канторе: | | | | | | | | |
| Управитель, которому ведать и Верхней Уктуской именованной цесаревны Елисаветы завод, гитенфорвальтер | | 1 | 120 | - | - | - | Шихтмейстер 1 : 48 | - |
| Подьячих | подканцелярист | 1 | 35 | - | - | - | 1 | - |
| | копеистов | 2 | 18 | - | 36 | - | 2 | - |
| Розсыльщиков | | 3 | 12 | - | 36 | - | 3 | - |
| Сторож при канторе | | 1 | 12 | - | - | - | 1 | - |
| Целовальников у припасов и угля | | 2 | 12 | - | 24 | - | 2 | - |
| На бумагу, чернила, свечи и сургучь | | - | - | - | -35 | 72 | - | - |
| При плотине: | | | | | | | | |
| Подмастерье | | 1 | 20 | - | - | - | 1 | - |
| Плотник | | 1 | 15 | - | - | - | 1 | - |
| При доменном деле при одной печи: | | | | | | | | |
| Мастер | | 1 | 36 | - | - | - | 1 | - |
| Подмастерьев | | 2 | 24 | - | 48 | - | 2 | - |
| Ученик | | 1 | 12 | - | - | - | 1 | - |
| Работников на домне и под домной | | 9 | 18 | - | 162 | - | 9 | - |
| Засыпщиков рудных и известных | | 2 | 18 | - | 36 | - | 2 | - |
| Да с лошадьми для воски ис под домны соку и на домну руды и извести | | 2 | 30 | - | 60 | - | - | - |
| Каменщик и печник | | 1 | 15 | - | 15 | - | 1 | - |
| Да в запас для упалых мест при домне ученик | | 1 | 12 | - | - | - | - | - |
| Литейщик в песок наковален и протчего | | 1 | 15 | - | - | - | - | - |
| В кузнице | кузнец | 1 | 15 | - | - | - | - | - |
| | работник | 1 | 12 | - | - | - | - | - |
| Угля коробов | | 70 | - | 16 | 11 | 20 | - | - |
| На поупку к плотинному, доменному и кузнишному делам мелочных припасов, яко точил, | | - | - | - | 7 | 95 | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|----|---|----|----|----|---|
| канату, клею, слюды, кож и протчего | | | | | | | |
| У надзирания лесов и у приему дров и угля и у смотрения того всего при Уктуском и цесаревны Елисаветы заводах, и для помощи гитенфорвальтеру шихтмейстер молотчей | 1 | 36 | - | - | - | 1 | - |
| Копеист | 1 | 18 | - | - | - | 18 | - |
| Розсыльщик | 1 | 12 | - | - | - | 12 | - |
| Угольного зжения мастеров | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Им задельного с 14710 коробов, что было потребно на Уктуские и Елисаветские заводы и по штату положено, по $\frac{3}{4}$ копейки с короба | - | - | - | 75 | 72 | - | - |
| Учеников, в том числе один для упалых мест | 4 | 12 | - | 48 | - | - | - |

Вышеписанной управитель заводской и лесных дел во управлении своих дел и доменной мастер в плавке чугуина и в доменном вождении, також плотинной в содержании плотины и кузнец в койке инструментов и протчего имеют чинить и поступать так, как означено в должностях в Екатеринбургх припасной канторы управителю и отсутствующему на других заводах гитенфорвальтеру и при куренном деле шихтмейстеру и тех мастерств мастерам. А к содержанию домны и к угольному делу в год надлежит потребно быть припасав следующее число, а в кузнице на дело новых и починку старых инструментов что потребно железа и протчего, оное имеет быть держано из наличного при том заводе, а колико чего порознь, о том обстоятельно показать не можно, понеже припасы, потребные на заводские росходы, не всегда постоянно и одни делаютца, но когда что требуетца и вознаграбитца.

| К домне припасов в год | Число | Вес | | Цена | | |
|--|-------|------|-------------|---------------------------------|-------|-------------------|
| | | Пуд. | Фунт. | Каждому | Всего | |
| | | | | Коп. | Руб. | Коп. |
| Камня горнового и трубного | - | 1617 | - | 420 ^{1/2} с 154 пуд | 44 | 15 ^{1/4} |
| Глины белой на маску фурм и на починку труб и горнов | - | 500 | - | со ста 36 | 1 | 80 |
| Дехтю на маску шипов и пальцев, ведр | 40 | - | - | 2 ^{3/4} | 1 | 10 |
| Лесных припасов на дело и починку колес, косяков | 4 | - | - | 6 | - | 24 |
| На перья и подпушины тесу пилованного, тесниц | 4 | - | - | 4 | - | 16 |
| Для носки угля решеток черемховых | 15 | - | - | 1 ^{1/2} | - | 22 ^{1/2} |
| Для засыпки руды и и звести в домны корыт осиновых | 100 | - | За 10 корыт | 7 ^{1/2} | - | 75 |
| К починке труб кирпича | | | | | | |
| красного | 1000 | - | - | - | 1 | 32 |
| белого | 100 | - | - | - | - | 20 |
| Сала говяжья топленого на маску меховых крюков и мехов | - | - | 20 | - | - | 30 |
| Железа на починку доменных | - | 30 | - | 17 ^{1/4} | 5 | 17 ^{1/2} |

| | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|----|-------------------|------|-------------------|
| инструментов | | | | | | |
| Укладу | - | - | 20 | - | - | 28 ^{1/2} |
| Песку | - | 250 | - | - | 1 | 50 |
| На починку и оковку телег и осей на которых возят на домну руду и уголь и с под домны сок, и на починку доменных мехов и на содержание фабрики в год | - | - | - | - | 2 | - |
| На плавку чугуна по верным пробам нового привозу углем: | | | | | | |
| Угля коробов в сутки по 20 ^{1/4} короба, а в год | 739 ^{11/4} | - | - | 16 | 1182 | 60 |
| Извести в каждые сутки по 40 пуд по 22 ^{1/2} фунта, а в год | 14805 | 12 ^{1/2} | - | 1 | 148 | 5 |
| Руд с трех рудников, ис которых чугун выходит самой доброй и мяхойЮ и оных сыплетца обще Шиловской, Березовской, карасьевской по равному числу всех в сутки по 483 пуда 333/8 фунта, а в полгода | - | 88300 | - | - | - | - |
| Других руд з дву рудников, ис которых чугун выходит поплоче оного и сыплетца также обще квашнинской и решетской по равному числу, а обоих ы сутки и в полгода тож | - | 88300 | - | - | - | - |
| Итого в год всех пяти руд | - | 176600 | - | за тысячею 400 | 706 | 40 |
| Да за прохожие дни из домов крестьяном, которые ту руду добывают, применяясь к нынешним роскладам | - | - | - | - | 23 | 25 |
| Ис того имеет быть выплавлено чугуна в каждые сутки по 245 пуд, а в год | - | 89425 | - | - | - | - |
| Тот чугун ценою обойдетца по положению всех при Уктусе вышеписанных расходов, кроме угольного, которого не положено за тем, что оного цена в ценен за уголь уже положена, по 3 ^{5/32} копейки пуд с малыми долями | | | | | | |
| А оного расходу всего суммы, кроме жалованья определенным при лесном и угольном деле | - | - | - | - | 2895 | 38 |
| К угольному делу: | | | | | | |
| На вышепоказанное число угля на 14710 коробов дров потребно, щитаючи выход ис кучи, то есть из 20 сажен дров, по средней пропорции, как в роскладах на | 4203 | - | - | 25 | 1050 | 75 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---|---|-----|------|-------------------|
| крестьян кладетца по 70 коробов | | | | | | |
| Ис того кучь складено, осыпано, вызжено и разломано быть имеет | 210 ^{3/20} | - | - | 352 | 739 | 77 ^{3/4} |
| За воску с куреней угля по нынешнему расстоянию по 3 копейки с короба, итого: | - | - | - | - | 441 | 30 |
| Да за прохожие дни крестьяном из домов, применяясь к нынешним роскладом | - | - | - | - | 92 | 5 |
| Итого: | - | - | - | - | 2323 | 87 ^{3/4} |
| А с приложением лесного надзирателя, подьячего, розсылщика и мастеров и учеников жалованья всего росходу на уголь | - | - | - | - | 548 | 20 ^{1/4} |
| По розчислению той суммы обойдется угля короб по 17 ^{3/8} копейки с малыми долями | | | | | | |
| А понеже оной уголь по вышеписанному положению, хотя и ценою и приходит по 17 ^{3/8} копейки, но та цена подлинною быть не имеет, понеже угля и скучь из ыных выходит по 80 коробов и более, также и угольным ученикам к цене приложены оклады полные годовые, а им не выходит и по половине оных, для того, что при зжении угля, за что им плата производитца, бывают в одно зимнея время, а в летнее и протчее бывают в других чрезвычайных заводских работах, да и крестьяном за прохожие дни за разностию разстояния не всегда та плата приходит, и за теми резоны всегда уголь того имеет приходиться дешевле. Как и ныне в 734-м году по выходе сочтено и пришел короб ценою токмо около 16 копеек | | | | | | |
| Всего при Уктусе денежного крестьянского зачета и зи припасы по вышеписанным перечням | - | - | - | - | 5443 | 58 ^{1/4} |
| А одинакого росходу за выключкой того, что показан при лесном и угольном деле, понеже оной в цене угля уже положен, имеет быть | - | - | - | - | 2895 | 38 |

**О ВЕРХНЕМ УКТУСКОМ ЗАВОДЕ,
ИМЕНОВАННОМ ЦЕСАРЕВНЫ ЕЛИСАВЕТЫ**

В прошлом 1722-м году, будучи на Уктусе, бергсоветник Михайлис з бергмейстером Блиером определили от Уктуских заводов вверх по реке Уктусе, в 4 верстах, при деревне нижняго Уктуса, сделать плотину для воды в запас к Уктуским нижним заводам и для ковки тонкого железа небольшой завод.

И по тому их определению на том месте зачата плотина строить июня с 1-го числа 722-го году приписными к Уктуским заводам слободами — Арамильскою и Камышевскою, Белоярскою, Новопышминскою и вольными людьми, и оная строена была по осеннее время того года.

За строение той плотины крестьяном плачено: конным по 6, пешим по 4 копейки на день, вольным пешим плотником по 4 ½ и по 5 копеек, черно дельцом по 4 копейки на день человеку.

И в 1723-м году весною тое плотину промыло и пронесло, и была оная так по 724-й год.

А в 1724-м году, марта 12-го дня, от артиллерии генерал лейтенант и кавалер Дегеннин за потребно рассудил, чтоб оное строение и издержанная на него при строении денежная сумма не пропала, тое плотину починить и исправить, как надлежит, и при ней построить молотовые фабрики для переделу выплавляемого на Уктусе чугуна в железо, понеже, что оного выплавлялось из уктуской домны, того всего одними построевными при Уктусе в железо, переделывать было не можно, и от того чугуна множилось и лежал туне.

И та плотина зачета достраиватца и починиватца июня с 1-го числа 725-го году и достроена в том же году.

Того ж 1725-го году, декабря 2-го дня, по определению его жь, генерала лейтенанта, велено стри той плотине построить одну молотовую вновь и в ней 2 молота кришных да один колотушечной, которая и построена и окончана строением в 726-м году в апреле месяце. А какою мерою плотина и при ней другаго строения построена, тому приложен ниже сего регистр. И оной завод ныне и смотрени и в правлении состоит под уктускою заводскою канторою.

На том заводе зачато железо делать апреля с 5-го 1726-го году. И оной завод декабря 30-го дня 726-го году от него, генерала лейтенанта Дегеннина, именован завод цесаревны Елизаветы. И о том от него писано к е. в. г. императрице Екатерине Алексеевне.

Реэстр заводскому строению:

Плотина чрез Уктус реку бревенчатая, в кледки рубленые набито землею, в длину оная и с валом земляным 145 сажен и два аршина, а кроме вала 66 сажен, в высоту 3 сажени и 1 ¼ аршин, в ширину 16 сажен 1 аршин.

При ней два двора, забранные в стойках тесом, один перед вешняком, другой пред ларем, и один ларь з двумя колодцами.

Молотовая фабрика бревенчатая, покрыта теом, с шестью кожухами, то ж колесницами, в ней 4 горна большие да один колотушечной горн.

Подле той фабрики сарай для клажи чугуна. Пробная изба для пробы железа.

Росхожея кузница дляковки и починки заводских инструментов.

4 анбара, в которых содержитца железо и другие железные припасы.

Важня, под которою содержитца веса, основана брусьями.

Сараи на столбах для лесных припасов.

Заводская кантора бревенчатая.

Казенных два двора да мастеровых собственных 26.

Вышеозначенное строение кроме собственных мастерских квартир со всеми росходы ценою стало в 4 229 рублей 56 копеек.

При том Елисаветском заводе и поныне железо куецца под двумя молотами из уктуюкого чугуна, и уголь на оной завод запасаецца от уктуских лесных и куренных дел, а за воску чугуна платитца с 125 пуд по 6 копеек.

При содержании того Елисаветского завода от оного генерала лейтенанта учреждены быть следующие служители

| | | Надлежит быть | | | | В то число ныне налицо | К тому в добавку надобно |
|---------------|--|---------------------|--------|------|------|------------------------|--------------------------|
| | | Окладного жалованья | | | | | |
| | | Число | Одному | | Всем | | |
| | | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | Число людей |
| Целовальников | для приему и роздачи железа и припасов | 2 | 12 | - | 24 | - | - |
| | для приему и роздачи угля | 1 | 12 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|----|---|-----|----|---|---|
| | и лесных припасов | | | | | | | |
| При плотинном деле плотник | | 1 | 15 | - | - | - | - | - |
| В кузнице | кузнецов | 2 | 15 | - | 30 | - | - | - |
| | работников | 2 | 12 | - | 24 | - | - | - |
| Во оной кузнице на дело новых и починку старых инструментов, что потребно железа и протчего, оное имеет быть держано из наличного и ис покупных при том заводе, а колико чего порознь, о том обстоятельно показать не можно, понеже инструменты, потребные на заводские расходы, не всегда постоянно и одни делаютца, но когда что потребуетца и вознадобитца, а угля потребно на каждый горн по 70 коробов, а на два 140, ценою на | | - | - | - | 22 | 40 | - | - |
| В молотовых фабриках при дву молотах: | | | | | | | | |
| Мастеров | | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Подмастерьев | | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Работников | | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Им задельного с 16 000 пуд, что под оными двумя молотами надлежит зделано быть, обще всем по 5 копеек с пуда | | - | - | - | 800 | - | - | - |
| А когда в том делаемом железе будет являтца несходное или ломаное, то денежной суммы более того в расход не выдет, как в штате показано 720 рублей, понеже за несходное и ломаное пополам по 4, за ломаное натрое по 3 копейки с пуда | | | | | | | | |
| Сторож | | | 12 | - | - | - | - | - |
| Ко оным дву молотам учеников в запас для упалых мест | | 4 | 12 | - | 48 | - | - | - |
| К тому Елисавецкому заводу на покупку припасов точил, конату, клею, слюды, кож и кирпича | | - | - | - | 9 | 65 | - | - |

| | Число | Вес | | Цена | | |
|---|-------|------|-------|---------|-------|------|
| | | Пуд. | Фунт. | Каждому | Всему | |
| | | | | Коп. | Руб. | Коп. |
| На бумагу, чернила, сургучь, свеси, сало и клей | - | - | - | - | 25 | 20 |
| Х ковке железа на два молота потребно припасов | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------|-----------|---|-------------|------|------------|
| Чюгуна в неделю, то есть в 6 дней работных, на молот 360 пуд, а в год на работные 200 дней 12000 пуд, а на два молота | - | 24000 | - | $3^{13/64}$ | 768 | 75 |
| Угля нового привозу, а не лежалого на молот в неделю 54, а в год 1800 коробов, а на оба молота | 3600 | - | - | 16 | 576 | - |
| Решеток черемховых для носки угля | 240 | - | - | $1^{1/2}$ | 3 | 60 |
| Молотовищ березовых | 20 | - | - | $52/3$ | 1 | $13^{1/3}$ |
| Ладоней березовых | 4 | - | - | 6 | - | 24 |
| Клинов для укрепления молотов и наковален разных рук, какие к тому потребны | 4000 | за тысячу | | 50 | 2 | - |
| Бревен березовых на наделки к ручкам чюгунным | 24 | - | - | 4 | - | 96 |
| Бревен же березовых на фтулки | 4 | - | - | 1 | - | 4 |
| Сосновых бревен на тиски | 8 | - | - | 7 | - | 56 |
| Четвертей валовых | 1 | - | - | - | - | 18 |
| Косяков к боевым колесам | 16 | - | - | 6 | - | 96 |
| Косяков же к меховым валам | 8 | - | - | 6 | - | 48 |
| Бревен к меховым колесам на ручки | 8 | - | - | 4 | - | 32 |
| Тесу на перья и подперки | 32 | - | - | 4 | 1 | 28 |
| Бревен на очапы | 4 | - | - | 13 | - | 52 |
| Четверть стуловая | 1 | - | - | - | - | 15 |
| Четверть на бабы | 1 | - | - | - | - | 15 |
| Дехтю на маску шипов и пальцев, ведр | 370 | - | - | $2^{3/4}$ | 10 | $17^{1/2}$ |
| За починку молотов и пятников и за угар фурм медных и у чюгунных горновых досок и в клещах, и на починку фабрик, и за кирпичь, что употребляетца к починке горнов, и на протчие мелочные росходы | - | - | - | - | 61 | 25 |
| Итого вышеписанных расходов в один год придет на железо | - | - | - | - | 2450 | - |

| | Рубли | Коп. |
|--|-------|------|
| Из вышеписанного чюгуна и углем и припасами имеет быть зделано железа под одним молотом в неделю 240 пуд, а в год 8000, а под обоими 16000 пуд | | |
| По вышеписанному росходу того железа по расчислению обойдетца пуд, кроме обергамтского росхода (о котором сколько ево в год быть имеет, означено в Екатеринбурге), ежели все будет по образцом сходное и с пробы устоялое, по $15^{5/16}$ копеек. А когда будет при свидетельстве являтца с обрачком несходное и с пробы ломатца будет, то вышеозначенную росходную сумму денег того числа, что мастерам не додаетца ис казны, не выдет, и тогда железо придет ценой дешевле, а имянно несходное и с пробы изломанное надвое по $14^{5/16}$, с пробы изломанное натрое по $13^{5/16}$ копеек. | | |
| А с приложением обергамтского, пристанского и дистриктского росходов, сходное по $17^{1/2}$, несходное и ломаное надвое по $16^{1/2}$, ломаное натрое по $15^{1/2}$ копейки | | |

| | | |
|--|------|-------------------|
| А почему продажу производить означено при Екатеринбургe | | |
| Да сверх вышеписанных расходов по штату положено на провоз железа до пристани Уткинской-Чюсовской с 15140 пуд, что имеет быть в отпуск годнаго, считаючи з 25 пуд по 401/2 копеек, а со всей суммы | 245 | 26 ^{1/2} |
| Всего при Елисаветском заводе в год расходу денежного и крестьянского зачета за работы и за припасы платы быть имеет | 2695 | 26 ^{1/2} |

О ЗАВОДЕ, ПОСТРОЕННОМ НА СЫСЕРТЕ РЕКЕ, ИМЕНОВАННОМ ИМПЕРАТРИЦЫ АННЫ

В прошлом 1722-м году, когда прибыл в Сибирь от артиллерии тогда бывшей генерал мазор, что ныне генерал лейтенант и кавалер Дегеннин, и тогда Арамилской слободы крестьяне Федор Бабин с товарищи объявили ему железную руду, обысканную близ реки Сысерти, о которой при объявлении ея доносили, что она обретаена назад тому лет с сорок Арамилской слободы крестьянами, которые из оной руды до зачатия заводов и до прибытия ево, генерала лейтенанта, делали чрез малые печи и употребляли в продажу железо и со оною десятую платили в Арамилскую земскую кантору. А когда он, генерал лейтенант, на заводы прибыл, тогда дело кричного железа для избежания от непорядочного зжения на уголь лесам и руде от незнания практики напрасной траты им, генералом лейтенантом, пресечено, а велено довольствоватца железом от казенных заводов. И по объявлении те руды оставлены были бес произведения в действие за тем, что тогда строились вновь Екатеринбургские, Полевские, Елисаветские, Аннинские, Лялинские, Ягушихинские, Пыскорские и Синячихинские заводы и старые в совершенное действие и размножение производились. И чтоб тогда ж строить и на оной Сысерте реке завод, того обнять было не можно, да и некем, для того что приписных крестьян, кем бы то строение чинить, и управителей свободных не было.

А в 1728-м году для вспоможения в заводских работах прежде приписным крестьяном и к размножению вновь заводов по представлению и требованию ево, генерала лейтенанта, и берг-коллегии в правительствующий сенат определено было указом от оною правительствующаго сената, приписать от Сибирской губернии четыре слободы, а имянно: Крутихинскую, Ольховскую, Красномыльскую и Белоярскую-Теченскую, по которому оные от губернии и отданы были в ведомство Сибирского обербергамта. А в 1729-м году по представлению от Сибирской губернской канцелярии в бытность во оной вице-губернатора Болтина, знатно, по исканию тех слобод крестьян со объявлением тем, якобы оные слободы з башкирами пограничные, по указу ис правительствующаго сената те слободы взяты возвратно в губернское ведомство. А в 1731-м году по вторичному ево, генерала лейтенанта, в правительствующий сенат представлению и по полученному оттуда указу из оных слобод паки приписано для заводских работ и к размножению вновь заводов из вышеписанных три слободы: Крутихинская, Ольховская, да Краономыльская, да вместо Белоярской-Теченской, которая з башкирами погранична, определено приписать столько ж душ, сколько во оной Белоярской-Теченской слободе было. И приписано ис Кунгурского уезду Ильинской острожек и село Предтеченское, тож и Таз з деревнями, которых особливо велено употреблять по способности за подушной оклад к поплаву на судах с казенными караваны. А во оных мужеска полу душ: в Крутихинской — 1 071, в Красномыльской — 923, в Ольховской — 642, ис Кунгурского уезду — 874, всего 3 510 душ, за которые в год за подушной оклад и с положением по плакату по деньге с рубля надлежит быть заработано 3 880 рублей 31 копейка. Те слободы в разстоянии от Екатеринбурга: Крутихинская во 126, Красномыльская во 146, Ольховская в 190 верстах, а зборами и работами во обербергамте стали ведомы быть с начала 1732-го года.

И в 1731-м году, в ноябре месяце, на то место, где оная железная руда от арамилских крестьян объявлена, он, генерал лейтенант, для присмотру и прииску под завод места на реке Сысерте посылал нарочных: ундер-маркшейдера Татищева с мастеровыми людьми, и потом туда сам ездил и обрел к тому удобное место от Екатеринбурга на полдень, в разстоянии чрез Арамилскую слободу в 44, а по прямой вновь сысканной дороге в 38 ½ верстах, где сошлись две реки, одна оная Сысерть, а другая Черная, и впали Черная в Сысерть немного повыше плотины, а Сысерть в Ысеть реку в разстоянии от того места с 15 верст, около которого лесов сосновых и березовых и протчих и руд имеетца довольно. И для оною и к тому ж, что Уктусские заводы, которые имелись близ Екатеринбурга, для бережения к Екатеринбургу лесов и за маловодием ковка железу остановлена, и чтоб оною указная сумма не умялялась, он, генерал лейтенант, в начале 1732-го года на том месте определил построить плотину, домны и молотовые и кузнишную и протчие принадлежащие к тому фабрики и строение и обнести тот завод для безопасности от набегов беспокойного народа башкирского полисадною крепостью и то строение учинить оными вновь приписными Крутихинского дистрикта крестьяны. И наименовал оной по высокому е. и. в. имени завод императрицы Анны. И о том имяновании в том же 1732-м году писано от него, генерала лейтенанта, к е. и. в. и представлено в правительствующий сенат даношением.

К тому строению завода для присмотру определены были от него, генерала лейтенанта, гитенфорвальтер Игнатей Юдин с товарищи.

И построено при том: чрез реку Сысерть плотина—свинки, рубленные из бревен, между ими насыпано землю, длиною 120, шириною по верху 18, вышиною 3 ½ сажен, и из нея вешняшной мост и лари, при ней домна з двумя печами, в которых плавитца чюгун и з двумя фурмовыми, три молотовых фабрик, в них 6 молотов. Оных домен и молотовых фабричные стены забраны из досок чюгунных, а кровля на домне железная, а на протчем тесовые.

Кузница для дела и починки разных инструментов каменная.

Анбаров для клажи железа, чугуна и припасов шесть.

Пробная изба, в которой пробуетца железо, рубленая из бревен.

Весов при амбарах, домнах и молотовых пятеры.

Для 1сушки на меха лесу изба рубленая из бревен.

Меховая фабрика, рубленая из бревен.

Кантор, рубленых из бревен, две: одна заводская да другая лесная, в одной связи.

Дворов для житья командиров два.

Квартир для житья приказным служителем и мастеровым людем, строенных на казенные деньги, 40, в одном основании по две квартиры с сеньми, да караульная изба одна, да собственных 6.

Около оногo всего строения полисадная крепость с четырьмя бастионы, сараев для клажи разных припасов 2.

Да за крепостью:

Сарай для дела кирпича с обжигальною печью.

Квартир, в которых живут мастеровые люди, собственных 26.

За оное строение крестьяном зачет чинен по плакату.

То строение со всеми росходы ценою стало в 13 817 рублей 2^{5/8} копейки, что оногo построено по сентябрь месяц 1734-го года, ибо из вышеописанного крепость да кузница еще не в совершенство достроены и в другой доменной печи труба и горн и пред меховую сени не зделаны. А когда оное также и по чертежу достальное, а имянно: хлебная и пильная мельницы и кладка у плотины от воды камнем доделаетца, то оною со всеми росходы ценою станет в 14 808 рублей 65 копеек.

При оном заводе ковка железу началась 1733-го года с августа месяца, которое железо сперва по зделании из одного выплавляемого обще изo всех руд при том императрицы Анны заводе чугуна оказало себя безжилным и на пробе не стояло, и для того он, генерал лейтенант, для лутчей в том железе доброты, и чтоб было жильное, определил на ковку железа держать чугун, смешивая на крицы тутошной завода императрицы Анны с каменским, понеже каменской чугун от свойства тамошних руд выплавляетца самой доброй и почти так, что изo всех казенных заводов можно назвать лутчим, и сперва в том учинить пробу, по скольку примешивать надлежит каменского чугуна, чтоб железо было лутче и на пробе стояло. А по пробе явилось железо самое доброе и жильное по примешанию каменского чугуна к туточному по трете, и того для определено впредь так и поступать и ковку железа иметь по оному установлению, и чугуна для оногo, что потребно на год к примешанию, привозить с Каменского завода, ибо на оном всего выплавляемого чугуна на железо за маловодием переделывать не можно. А от перевозу ево на делаемое железо в цене прибавки почти быть не имеет, понеже хотя б оною в железо переделывай был весь и на Каменском заводе, то на пристань железо отпускаетца мимо того нового завода. И тако тот чугун возитца попутно разстоянием токмо чрез 48 верст, да что от той воски чугуна на железо в цене хотя б и прибыло, но оное императрицы Анны завода железо еще имеет быть каменского гораздо дешевле, понеже от Каменского завода леса весьма отдалели, и от того уголь ценою приходит дорого, а имянно короб близ 30 копеек, а на заводе императрицы Анны становитца токмо по 13 копеек короб, и от того в цене на железо никак прибавки быть не может.

А понеже на Каменском заводе, когда домна бывает в ходу, тогда молотовые бывают в действие за маловодием по малому времени, и от того мастеровые бывают праздны и мастерство свое позабывают и в пропитании себя и домашних своих есть им не без скудости, а при заводе императрицы Анны в пруде воды имеетца з довольностию, и того ради он, генерал лейтенант, определил сверх прежде построенных шести молотов, построить еще молот и к нему горн один в тех готово зделанных молотовых фабриках, которые уже и построены. И когда на Каменском заводе за маловодием случитца остановка, тогда тех мастеров брать на завод императрицы Анны и ковать железо для умножения суммы оногo при том заводе. И сковано при оном заводе железа з зачатияковки оногo по сентябрь 1734-го года 25 441 ½ пуд.

И хотя для доброты железа смес в чугунах и установлен и железа определено делать ис чугуна завода императрицы Анны обще с Каменским, но означенной генерал лейтенант, видя то, что за недовольством лесов Каменской завод впредь на долгое время не прочен, и когда остановитца и чугуна того не будет, то б не воспоследовало в железе худобы, трудился, сыскивая доброту в том заводе императрицы Анны чугуне кроме каменского и определил плавить, и плавлены тамошние руды все порозну для познания, которая из них в доброте лутче, и по тому явилось лутчею руда ближнего рудника да поплоче той средняго и Фоминского рудников. И тех чугунов кладено на крицы каждого по половине, и ис того железа в выковке явилось такое ж доброе и жильное, как и по примешанию каменского чугуна в выковке бывает. И для того определено оные руды плавить добрые от плохих особливо так же, как и на Уктусе, помесечно, и для знания, чтоб доброй чугун з другим, что поплоче, не мог смешиватца, велее класть знаки на штуках чугуна при выпуске оногo на добром по одной гряде или бороске, на среднем по две. И когда каменского чугуна при том заводе не будет, тогда употреблять в ковку железа один выплавляемой при том заводе чугун смесом против вышеписанного каждого пополам.

Руды железные к тому заводу на плавку чугуна берутца с следующих рудников: 1) з ближняго, которой от заводу в 6 верстах; 2) с средняго — от заводу в 8 верстах; 3) с Фоминского— от заводу в 18 верстах. На тех рудниках руды также лежат и добываютца, как и о Екатеринбургском показано, ибо в состоянии находятца почти во одинаком, и из оных в выходе бывает чугуна ис тысячи пуд руды по 500 пуд с лишним. А за добычу и воску на завод тех руд крестьяном зачитаетца за подушной оклад: за ближнею и среднею — по 2 рубли по 50 копеек, за фоминскую—по 3 рубли по 28 копеек с тысячи пуд. Бude же оные руды когда по несчастию хотя и пресекутца, а вновь близ того заводу руд не откroетца, то тому заводу остановки в ковке железа быть не имеет, для того что при Полевском заводе руд железных в прииске имеетца довольное число и для плавки тамо чугуна уже и домна построена, и тогда, когда случитца пресечение руд, чугун можно привозить с того Полевского заводу, ибо от провозу оногo к цене железа самая малая часть на пуд прибудет, понеже тот перевоз будет не больше, как чрез 30 верст.

О извести

Известь к тому заводу беретца з гор, называемых Свинных, которые в разстоянии от заводу в 10 верстах, ценою становитца со всеми расходами по ^{11/20} копейки пуд.

О камне, потребном на домны

Камень на доменные горны беретца с того ж места, откуда и на Екатеринбургские заводы, добываетца оной в разстоянии от заводу в 125 верстах и со оногo за добычу и воску зачитаетца за 154 пуда по 5 рублев по 37 ½ копейки.

Об угле

Уголь к тому заводу беретца в разстоянии от заводу от 2 до 4-х верст и на завод становитца корoбь по 13 копеек с малыми долями, то есть тремя шеснатцатыми доли копейки.

Глина белая, потребная к доменному вождению, которая беретца и на Екатеринбургские и Уктусские заводы, имеетца от того заводу верстах в 11.

А о протчем, что касаетца до приличного к гистории, яко о лесах, реках, рыбах, птицах и о другом, о том показано во описании при Екатеринбурге, ибо и около того заводу находитца то ж, что и около Екатеринбурга, для того что то место не в дальном от Екатеринбурга разстоянии. Токмо оной завод лесами и угодыями, как усмотрено, что всех казенных заводов довольственнее и лутче.

К содержанию того заводу в действии от оногo генерала лейтенанта определены управители, приказные служители и мастеровые люди, которые ныне обретаются при том с следующим окладом

| | | Надежит быть | | | | |
|---|----------------|--------------|---------------------|------|------|------|
| | | Число | Окладного жалованья | | | |
| | | | Одному | | Всем | |
| | | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. |
| В канторе | | | | | | |
| Управитель гитенфорвальтер | | 1 | 120 | - | 120 | - |
| Подьячих | канцелярист | 1 | - | - | 70 | - |
| | подканцелярист | 1 | - | - | 35 | - |
| | копеистов | 3 | 18 | - | 54 | - |
| У судных дел питаецца от дел копеист | | 1 | - | - | - | - |
| Сторож | | 1 | - | - | 12 | - |
| Целовальников | у припасов | 3 | 12 | - | 36 | - |
| | у денег | 1 | - | - | 12 | - |
| Х крепости пушкарей, они ж для розсылок в канторе | | 6 | 12 | - | 101 | 70 |
| Да за провиант | | | | | | |
| На бумагу, чернила, сургучь, свечи и клей | | | | | | |
| При плотинном деле | подмастерье | 1 | - | | | |
| | плотников | 6 | 15 | - | 90 | - |
| На поупку припасов к тому плотинному делу | | - | - | - | 33 | 8 |

| | | | | | | |
|--|------|--------|----|-----------------------------|------|-------------------|
| Железа на починку доменных инструментов | - | 30 | - | 14 ^{1/2} | 4 | 35 |
| Укладу | - | - | 20 | - | - | 30 |
| На починку и оковку телех, колес и осей, на которых возят на домну руду и уголь и ис под домны сок, и на починку доменных мехов и на содержание фабрики в год | - | - | - | - | 2 | - |
| На плавку чюгуна (руды): | | | | | | |
| С тех рудников, а имянно которые в 6 и 8 верстах | - | 147714 | - | За тысячу 250 | 369 | 25 ^{1/2} |
| Да з дального, которой в 18 верстах | - | 12286 | - | 328 | 40 | 29 ^{3/4} |
| Всего 160000 пуд | | | | | | |
| Угля коробов | 7000 | - | - | 13 ^{3/16} | 923 | 12 ^{1/2} |
| Извести | - | 14000 | - | 11/20 | 77 | - |
| Да за прохожия дни из домов крестьяном, которые тое руду добывают, применяясь к нынешним розкладом | - | - | - | - | 20 | - |
| Итого вышеписанных расходов | - | - | - | - | 2738 | 81 |
| А кроме литейщика и закомплетных учеников, которых окладов к цене чюгуна прикладывать не надлежит, останетца сум на чюгун | - | - | - | - | 2687 | 81 |
| А чюгуна имеет быть выплавлено в каждые сутки по 223 пуда з долями, а в год | - | 81470 | - | - | - | - |
| Тот чюгун ценою обойдетца по положению вышеписанных расходов по 31/4 копейки и с малыми долями. | | | | | | |
| В молотовых фабриках при 6 молотах у ковки железа: | | | | | | |
| Мастеров | 24 | - | - | - | - | - |
| Подмастерьев | 24 | - | - | - | - | - |
| Работников | 24 | - | - | - | - | - |
| Им от ковки железа задельного с 48000 пуд, что под шестью молотами определено в год зделать, обще по 5 копеек с пуда | - | - | - | - | 2400 | - |
| К тому учеников закомплетных для произведения на упалые места | 12 | - | - | руб. 12 | 144 | - |
| Сторожей | 3 | - | - | руб. 12 | 36 | - |
| Ко оным шести молотам припасов надобно: | | | | | | |
| Чюгуна в неделю, то есть в 6 дней работных, на одного мастера по 90, а на молот 4-м мастерам по 360, а в год на работные, кроме воскресных и праздничных и простойных за починками дней, на работные 200 | - | 48000 | - | копейки 3 ^{1/4} | 1560 | - |

| | | | | | | | |
|--|---|-------|-------|---|-----------------|------|----|
| дней 12000, а на все 6 молотов выплавляемого при заводе императрицы Анны | | | | | | | |
| Да каменского | | - | 24000 | - | $51^{5/16}$ | 1425 | - |
| Угля нового привозу (а не лежалого) в неделю мастру по $13^{1/2}$, а на молот 4-м мастерам по 54, а в год 1800 коробов, а на все 6 молотов коробов | | 10800 | - | - | $13^{3/16}$ | 1424 | 25 |
| Решеток черемховых для носки угля по 120 на молот, а на шесть | | 720 | - | - | $1^{1/2}$ | 10 | 80 |
| Молотовищ березовых, длиною 5 аршин, толщиною в отрубе в 6 и в 7 вершков, по 10 на молот | | 60 | - | - | $3^{1/2}$ | 2 | 10 |
| Ладоней березовых, длиною 7 аршин, толщиною в отрубе в 9 и в 10 вершков, по 2 на молот | | 12 | - | - | 4 | - | 48 |
| Клинов | Березовых троегранных длинною в аршин, на один по 800, а на 6 | 4800 | - | - | За тысячу 70 | 6 | 36 |
| | Плоского в $\frac{3}{4}$, на один по 200 | 1200 | | | | | |
| | Сосновых плоских в $1\frac{1}{2}$ аршина, на один по 500, а на 6 | 3000 | | | | | |
| Бревен березовых на наделки к ручкам чугунным, длиною 4-х аршин, толщиною в отрубе в 8 и в 9 вершков, на один молот по 12, а на 6 | | 72 | - | - | $4\frac{1}{2}$ | 3 | 24 |
| Бревен сырых березовых, длиною 3- х аршин, толщиною в отрубе в 6 и в 7 вершков, на втулки по 2 на молот | | 12 | - | - | 1 | - | 12 |
| Брусом сосновых в тиски, длиною в 5 аршин, толщиною в отрубе в 9 вершков, на 1 молот 2, а на все | | 12 | - | - | 5 | - | 60 |
| Четвертей валовых, длиною 4-х сажен с аршином, толщиною в отрубе в 12 вершков | | 4 | - | - | 18 | - | 72 |
| Косяков к боевым колесам, длиною 3-х аршин, в отрубе 12 вершков, толщиною 4 вершков, по 8 на молот | | 36 | - | - | 4 | 1 | 44 |
| Косяков же к меховым колесам, длинною 4-х аршин, толщиною 4, в отрубе 16 вершков | | 12 | - | - | 4 | - | 18 |
| Ручек колесных сосновых, длиною 5 аршин с четвертью, шириною 5- ти, толщиною 4-х вершков | | 12 | - | - | 1 | - | 12 |
| Тесу на перье и подперки, длиною 5 сажен, толщиною от 9 до 11 вершков, по 16 на молот | | 96 | - | - | 3 | 2 | 88 |
| Вал меховой, длиною 4-х сажен, | | 1 | - | - | - | - | 80 |

| | | | | | | |
|--|------|---|---|-----------|-----------------|------------|
| толщиною в отрубе в аршин 12- | | | | | | |
| Бревен в очапы, которыми меха подымает, длиною 5 сажен, толщиною в отрубе в 6 и в 7 вершков, по 2 на молот | 12 | - | - | 4 | - | 48 |
| Четвертей стуловых и на бабы, длиною 4-х аршин, в отрубе 12 вершков | 16 | - | - | 6 | - | 96 |
| Дерево кривое, длиною $5^{1/3}$ сажени, в отрубе 14 вершков | 1 | - | - | - | - | 80 |
| Стойка к кривому дереву, длиною 3-х сажен, в отрубе в аршин | 1 | - | - | - | - | 20 |
| Дехтю на маску шипов и пальцев по 185 ведр на молот, а на 6 | 1110 | - | - | $2^{3/4}$ | 30 | $52^{1/2}$ |
| За починку молотов и пятников и за угар фурм медных, чугунных горновых досок и в клещах, и на починку фабрик, и за кирпич, что употребляетца к починке горнов, и на протчие мелочные расходы | - | - | - | - | 183 | 75 |
| Итого за чугун, уголь и припасы к молотовым и платы за ковку железа и з закомплетными | - | - | - | - | 7236 | $4^{1/2}$ |
| Железа имеет быть зделано в год под каждым молотом по 8000, а подо всеми шестью молотами 48000 пуд, по розчислению оногo расхода обойдетца пуд целого с пробы и по образцу сходного по $15^{1/16}$ копейки пуд с малыми долями. Буде при приеме являтца будет с образцами не сходное и с пробы будет ломатца, то ценою придет несходное и лomanое надвое – по $14^{1/16}$, лomanое натрое – по $13^{1/16}$ копейки. | | | | | | |
| А с приложением обербергамтского, пристанского и дистрикского расходов сходное – по $17^{1/4}$, несходное и лomanое надвое – по $16^{1/4}$, лomanое натрое – по $15^{1/4}$ копеек пуд. | | | | | | |
| У хлебной мельницы: | | | | | | |
| Мельник, он же и плотник | 1 | - | - | - | жалованья 15 | |
| На поупку припасов, жерновов, свечь и сала в год | - | - | - | - | 12 | $87^{1/2}$ |
| От оной вымолот денег имеет быть получено то жь, что и в Екатеринбургe показано | | | | | | |
| У надзирания лесов и у приему дров и приуготовления угля и у ростирку тесу и для помощи гитенфорвальтеру: | | | | | | |
| Шихтмейстер | 1 | - | - | - | 48 | - |

| | | | | | | |
|---|---------------------|---|---|------------|------|----|
| Копеист | 1 | - | - | - | 18 | - |
| Розсыльщик | 1 | - | - | - | 12 | - |
| Для приему угля и лесных припасов целовальник | 1 | - | - | - | 12 | - |
| У зжения угля: | | | | | | |
| Мастеров | 4 | - | - | - | - | - |
| Им задельного з 23850 коробов, что потребно на годовой расход при том заводе, и как по штату положено, по ¾ копейки с короба | - | - | - | - | 178 | 87 |
| Учеников при том угольном зжении | 4 | - | - | руб.12 | 48 | - |
| Да закомплетных учеников же для упапных мест | 2 | - | - | руб.12 | 24 | - |
| К тому угольному делу: | | | | | | |
| На вышепоказанное число угля на 23850 коробов дров потребно, щитаючи выход ис кучи, то есть из 20 сажен, по средней пропорции, как в роскладах на крестьян кладетца по 70 коробов | 6814 ^{2/7} | - | - | коп. 25 | 1703 | 57 |
| Ис того кучь складено, осыпано, вызжено и розломано быть имеет | 340 ^{7/10} | - | - | 3 р. 52 к. | 1199 | 26 |
| За воску с куреней угля по нынешнему разстоянию по 1 ^{1/2} копеек с короба, итого | - | - | - | - | 357 | 75 |
| Да за прохожие дни крестьяном из домов, применяясь к нынешним роскладом | - | - | - | - | 27 | - |
| Итого: | - | - | - | - | 3538 | 45 |
| А с приложением лесного надзирателя, подьячего, розсыльщика и мастеров и учеников жалованья всего росходу на уголь | - | - | - | - | 3628 | 45 |
| По разчислению той суммы обойдетца короб по 15 ^{1/4} копейки без малых долей | | | | | | |
| Токмо тое цену за правильную принять не надлежит для многих резонов, о которых показано при Уктусских заводах, ибо по подлинному выходу ис куч угля по щету, учиненному в 1734-м году при том заводе, уголь по положению бывших при том росходов более не обошелся, как по 133/16 копейки короб. | | | | | | |

| | | | | | |
|--|------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Число людей | Надлежит быть | | | |
| | | Окладного жалованья | | | |
| | | Одному | | Всем | |
| | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. |

| У ростирки бревен на тес при пильной мельнице: | | | | | |
|--|---|----|---|-------|----|
| Пильщиков | 2 | 20 | - | 40 | - |
| Учеников | 2 | 12 | - | 24 | - |
| Да в запас для упалых мест закомплетной ученик | 1 | - | - | 12 | - |
| К тому бревен на ростирку и припасов потребно то жь, что и в Екатеринбургe показано, которого росходу придет по цене | - | - | - | 104 | 53 |
| Да и тесу надлежит в приходе числить то жь, что и Екатеринбургe показано. | | | | | |
| Итого при ростирке тесу | - | - | - | 108 | 53 |
| Да за провоз железа, что оногo имеет быть ы отпуску за выключкою при заводе росхода и тройной ломи, которая к портам не отпускаетца, с 47040 пуд, щитаючи з 25 пуд по 50 копеек | - | - | - | 940 | 80 |
| Всего при том заводе росходу в год имеет быть по вышеписанным перечням | - | - | - | 14752 | 51 |
| А за выключкой двойного, что показан при хлебной мельнице, при лесном деле и при заготовлении угля и при ростирке тесу, которой выключить, для того что хлебная мельница учинена не к заводскому какому производству, но токмо для мольтъя хлеба на мастеровых людей, и что на нея выходит ис казны росходу, то збираемым помолом с хлеба возвращаетца еще и с прибылью, и что при лесном и угольных делах и при ростирке тесу показано росходу, тот на делаемые на заводе материалы в цене угля и тесу уже положен) имеет быть в год одинакого росходу при том императрицы Анны заводе 10915 рублей 65 ^{1/2} копейки | | | | | |

О КАМЕНСКОМ ЗАВОДЕ

Каменской завод на реке Каменке, которая впала в Ысеть реку в разстоянии от заводу в 2 верстах, а от Екатеринбургa тот завод в 90 верстах стоит на полуденную сторону.

Оной завод заведен и зачат строить по указу ис Тобольска в 1700-м году июля с 8-го, а совершен октября 15 числа 1701-го году, и построена плотина, домна и молотовая фабрика и анбары и сарай для клажи припасов, кантора, кузница и квартиры для житья мастеровым людем.

Строен юной крестьянами Катайского да Колчеданского острогов, также Каменской, Камышевской и Багарядцкой слобод за снятые с них, крестьян, денежные и хлебные оброки по переписным книгам Ивана Качалова.

У того строения был присланной ис Тобольска сын боярской Иван Астраханцов да плотинной мастер Ермолай Неклюдов.

Да с 1703-го по 705 год при бытности присланного ис Тобольска иноземца Христофора Левенфейта и дворенина Ивана Аршинского заводского строения прибавлено к прежним другая домна, да другая молотовая, да свирельна для пушечного сверления, анбары для клажи припасов, сарай и две избы для дела пушечных болванов.

А потом при том же заводе построена церковь с колокольного и кругом строения город, деревянные, рубленые из бревен.

А в прошлом 703 году по присланному указу не Тобольска по той же речке Каменке, повыше оногo прежнягo заводу, построены запасная плотина и при ней две молотовые фабрики, анбар да сарай для клажи припасов, кузница и 16 квартир. При том строении был дворенин Иван Качалов, а строено то строение теми ж приписными к заводам Катайского и Колчеданского острогов Каменской, Камышевской и Багарядкой слобод крестьянами.

А в 720-м году на оном верхнем заводе обе молотовые фабрики згорели. И в том же 720-м году и в 721-м камисаром Федором Фефиловым построено вновь две молотовые фабрики деревянные ж из оставшего от пожару лесу, токмо в них дела железа не было по 721-й год.

А в 721-м году по предложению в Тобольскую губернскую канцелярию от артиллерии капитана Татищева в тех молотовых зделано в нижнем анбаре колеса сверлить и точить пушки и прибыли отрезывать, а в верхнем молотовом анбаре два горна и один молот для дела железа.

За вышеписанное строение крестьяном, кроме снятия с них денежных и хлебных обрсков, иных никаких дачь за работу не было, и во что ценою со всеми расходы стало, неизвестно, для того что о цене оных заводов из губернии в ведомости не показано, а по примеру к цене других таковых заводов оног строения имеет быть на 6 447 рублей 28 копеек.

Те Каменские заводы были в ведении и команде Сибирской губернии 1723-м году марта по 1 число, а с того числа по прибытии с Уктуских на оные Каменские заводы артиллерии генерала лейтенанта Дегеннина, оные Каменские заводы взяты и стали быть в ведении и команде под берг-коллегиею в Сибирском обербергамте.

На тех заводах строение заводское и прочее он, генерал лейтенант, застал весьма ветхое, так что иное и обвалилось и в худом состоянии и действии, и домны зделаны не надлежащею пропорцией, и железо ковалось не весьма надлежащею добротою, которое потом от него, генерала лейтенанта, им и бывшими при нем мастеровыми людьми все исправлено и приведено в лутчее состояние, которое исправлено более для произведения при том заводе пушечного литья, ибо при оном для доброты выплавляемаго чугуна пушки лютца и на пробе стоят всех заводов лутчее. А в ведение обербергамта от губернии принято строения:

При нижном заводе

Город рубленой, в нем церковь деревянная во имя трех святителей и колохкольна, рубленые, на ней пять колоколов медных.

Канторы деревянные, рубленые, заводская да земская с колодничьею избою.

Двор управительской с надлежащими покаями и пристроем.


Плотина чрез Каменку речку, длиною 50 сажен, шириною 16, вышиною 3-х сажен, и при ней вешняк и пристойное число ларей.

В 723-м году в ведении берг-коллегии и обербергамта оную плотину с вешняком и ларями вешнею водою и большим льдом прорвало и вынесло до подошвы. И в том же году оная построена вновь.

Доменная фабрика и в ней две доменные печи с надлежащим строением и с караульною избою.

Молотовая фабрика, в ней два молота боевых дляковки железа с надлежащим пристроем и колесницами и кожухами.

Свирельная фабрика, в ней два вала для обрезывания прибылей и сверления и точения пушек с принадлежащими припасы и при том колесниц пристойное число и караульная изба.

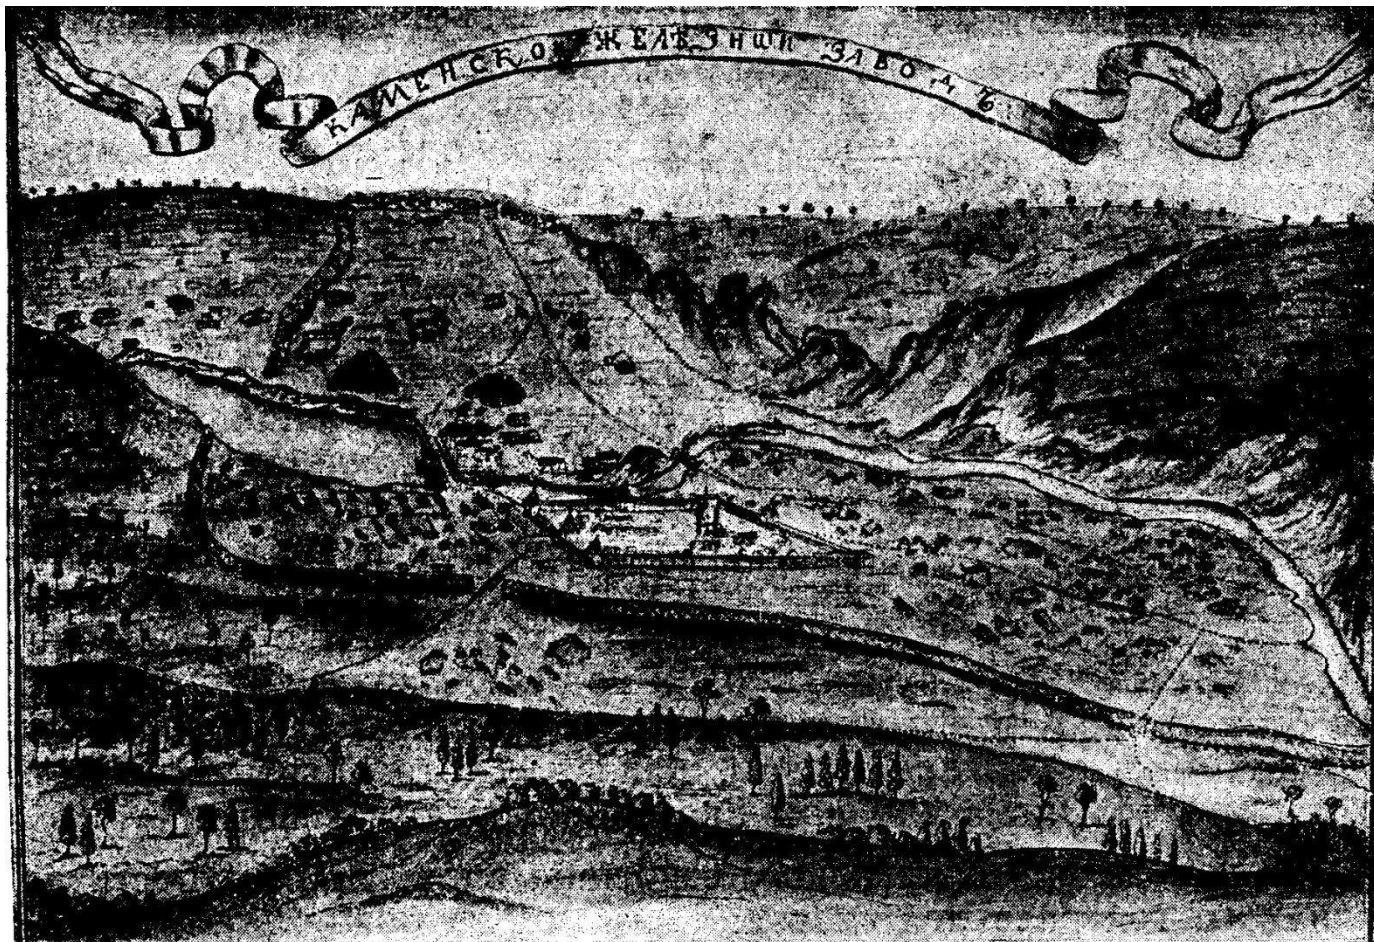

Каменской железной завод

В 1723-м году в ведении берг-коллегии и Сибирского обербергамта она фабрика переправливана.

Анбар для клажи железа с перерубом деревянной.

Фурмовая изба, крыта дерном; она изба переправливана в 1723-м году.

Сарай для содержания извести.

Меховая светлица.

Квартир казенных с надлежащим пристроем, где живут мастеровые люди, 19.

Собственных дворов 25, в которых живут мастеровые люди, приказные и протчие при заводе служители.

На верхнем Каменском заводе, которой был разстоянием от нижняго заводу в 5 верстах, анбар березовой для клажи всяких припасов.

4 двора казенных, где жили мастеровые люди.

А протчее бывшее при том верхнем заводе строение, плотину и фабрики вешнею большею водою в 1723-м году все до основания сломало и снесло.

Да с теми заводами принято приписных ко оным заводам слобод — Каменская, Багарядцкая, Калиновская да Колчеданской и Катайской остроги, в которых по свидетельству 1722-го году имеетца мужеска полу душ: в Каменской, где оной завод построен, — 1 487, в Багарядцкой — 1 353, разстоянием от заводу в тридцати верстах, в Калиновской — 966, разстоянием в 50, в Колчеданском остроге — 1355, разстоянием в 19, в Катайском остроге — 1 890 душ, разстоянием в 42 верстах, итого во оных местах душ 7 051. С них подушного платежа и с тем, что по плакату по деньге с рубля, в один год быть надлежит 7 794 рубли 88 копеек. А в которые времена и за какую цену за тот подушной оклад им, крестьяном, надлежит отправлять заводские работы, о том показано при Екатеринбурхском заводе.

Да прибавлено к прежнему строению вновь при бытности помянутого генерала лейтеанта:

В 1723-м году

Приписными ко оным заводам Калиновской слободы крестьянами старая крепость исправлена, да в ней кругом того заводу и слободы обведен земляной вал, ров, надолбы и рогатки.

Над обоими доменными печами зделаны трубы из железных досок.

Фурмовой сарай деревянной.

Сарай, где кладетца чугуна.

Сараи, где кладетца тес и другие деревянные припасы.

В 1724-м году

Школа делана мазанкою и выбелена известью для обучения мастерских детей словесному.

Заводская кузница для ковки вновь и починки старых заводских припасов, забрана в столбы и покрыта тесом, в ней 5 горнов.

Подле прежней молотовой для дела железа построен анбар заплотом и в нем два горна.

На те в ведомстве берг-коллегии починки и пристройки издержано денег и крестьяном зачтено 2 594 рубли 90 копеек.

Всего старого строения и вновь построено и на починку и переправку старого строения издержано 9 042 рубли 18 копеек.

О руде железной

Железная руда добываетца и возитца на Каменской завод с рудника вниз по речке Каменке из горы от завода в 3 ½ верстах, которая свойство при переделе в чугуи и в железо являет самое доброе. А кем оные руды сначала приисканы, о том неизвестно, токмо когда была на том месте, где Каменские заводы построены, заимка Невьянского монастыря, то той заимки жители оную руду добывали и делали на свои расходы и на продажу железо кричное, и знатно, что та руда обыскана ими. А положением она находитца и добываетца так же, как и о екатеринбургских рудах показано. За поставку оных на завод зачитаетца крестьяном за 1 000 пуд по 3 рубли. А каковы те руды видом, о том показано на приложенных на... странице абрисах. Известь на завод добываетца и возитца от заводу вниз по Каменке реке в одной версте и ближе из гор, найдена с начала заводов приписными к тем заводам крестьянами, а на завод становитца по 15 копеек 100 пуд.

Камень горновой добываетца и на завод беретца с Точильной горы, которая есть Алапаевского дистрикта, в чертежу Арамашевской слободы, близ деревни Клевакиной, разстоянием от Каменского завода во 132 верстах, за добычу и воску оно зачитаетца крестьяном со 154 пуд по 5 рублев по 58 ^{3/8} копейки.

Плавка чугуна на том заводе прежде бывала октября по 23 число 1725-го году, а делание железа — 1 730-го году октября по 19 число. А потом та плавка чугуна и прямое действие того завода остановлено за угольем, понеже лес, которой к тем заводам был в близости, весь вырублен.

А в 1732-м году определено и делалось тамо еще железо остаточным углем ис чугуна, к тому нарочно привезеного с Алапаевского завода, которого перевезено было 15 000 пуд. А потом по известию с тех Каменских заводов, что того старого угля на тот чугуи не будет, и того ради, что оно надлежит, велено крестьянами выжечь и привезть из лесу, которой по посылке осмотрен от заводов в 16 верстах березовой лес, которого по тому осмотру, например, будет на уголь на одну домну и на два молота лет на семь; токмо против других заводов тот уголь за дальностию провоза дорожее и на железо цены прибавитца. И для того, что при оном заводе еще лес обыскался, для доброты тамошних руд, и что железо из них делаетца самое жильное и доброе, и к пушечному литью тот чугуи всех заводов лутчее, и поныне чугуи плавитца и железо делаетца под одним молотом. А чтоб чугуна тамо не множилось, и для смесу с чугуном, выплавляемым при заводе императрицы Анны, для доброты железа определено оно с лишным по 20 000 пуд в год перевозить на оной императрицы Анны завод и за воску оно зачитать с пуда по копейке.

Что же касаетца до приличного к гистории о том дистрикте, яко о лесах, зверях, рыбах, птицах, скоте и о прочем, о том здесь особливого описания не приложено, для того что и в том дистрикте имеетца то ж, что и в Екатеринбургском описании показано.

Токмо при тех заводах места имеютца степные, ровные и дубровные, земля черная и хлебородная, хлеб всегда сеют без навозу, между степей и дубров озер и в них рыб разных родов, кроме красной, имеетца довольно число. При тех же местах есть бугры чютские, в которых кладены мертвые тела, называемаго чюцкаго народа. Также и птиц разных весьма много. Ягоды: земляника, глубеника, морошка, черемха, калина, степные вишни, которая растет на низком деревье, токмо кисла. И звери: волки, дикие козы, сайги, корсаки, степные кабаны, то есть дикие свиньи. Потом соляные озера в башкирских владениях разстоянием от завода в дву стах верстах и больше.

А водяной комуникации близ того завода в русские городы нет, а железо, деланное на том заводе для отправления к порту Питербурхскому, возитца на Чюсовскую-Уткинскую пристань, которая в разстоянии от того завода во 176 верстах. Токмо есть водяная комуникация к Тобольску - Исеть река, которая впала в Тобол, Тобол в Иртышь, Иртышь в Обь, Обь в море Северное.

От оно ж генерала лейтенанта при том заводе в канторе управитель и подьячие и при фабриках мастеровые люди учреждены и ныне с окладом и задельным жалованьем следующим обретаютца, и что жь по штату положено к содержанию канторы и фабрик и припасов определено здельывать.

| | Число людей | Надлежит быть | | | | В то число ныне налицо | К тому в добавку надобно |
|--|-------------|---------------------|------|------|------|------------------------|--------------------------|
| | | Окладного жалованья | | | | | |
| | | Одному | | Всем | | Число людей | Число людей |
| | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | | |

| | Число | Вес | | Цена | | | |
|---|----------|--------|------------|-------------|---------------------|------|-------------------|
| | | Пуд. | Фунт. | Одному | | Всем | |
| | | | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. |
| К годовому содержанию домны припасов потребно: | | | | | | | |
| Камня горнового и трубного | - | 1617 | За 154 п.5 | 5 | 58 ^{3/8} | 58 | 62 |
| Глины белой на маску фурм и на починку труб и горнов | - | 500 | За 25 п. | - | 7 ^{1/2} | 1 | 50 |
| Дехтю на маску шипов и пальцев, ведр | 40 | - | - | - | 3 | 1 | 20 |
| Лесных припасов на дело и починку колес, косяков | 4 | - | - | - | 6 ^{1/2} | - | 26 |
| Тесу пилованного, тесниц | 4- | - | - | - | 8 ^{1/2} | - | 34 |
| Для носки угля решеток черемховых | 15 | - | - | - | 11/2 | - | 22 ^{1/2} |
| Для засыпки руды и извести в домны корыт деревянных | 100 | - | - | - | 1/2 | - | 50 |
| К починке труб кирпича | красного | 1000 | - | - | - | - | 50 |
| | белого | 100 | - | - | - | - | 20 |
| Сала говяжья на маску меховых крюков и мехов | - | - | 30 | - | - | - | 27 |
| Железа на починку доменных инструментов | - | 30 | - | - | 20 ^{13/16} | 6 | 24 ^{3/8} |
| Укладу | - | - | 20 | 1 | - | - | 50 |
| На починку и оковку телег, колес и осей, на которых возят на домну руду и уголь и и с под домны сок, и на починку доменных мехов и на содержание фабрики в год. | - | - | - | - | - | - | 2 |
| На плавку чугуна: | | | | | | | |
| Руды железной в сутки по 450 пуд, а в год | - | 164250 | - | За тысячу 3 | - | 492 | 75 |
| Угля коробов в сутки по 21 короб, а в год | 7665 | - | - | - | 23 | 1762 | 95 |
| Извести по 42 пуда в сутки, а в год | - | 15330 | сто пуд | | По 15 | 22 | 991/2 |
| Да за прохожие дни из домов крестьяном, которые тое руду добывают, применяясь к нынешним раскладом | - | - | - | - | - | 35 | - |
| Итого вышеписанных расходов | - | - | - | - | - | 3258 | 693/8 |
| А чугуна имеет быть выплавлено в каждые сутки по 180 пуд, а в год | - | 65700 | - | - | - | - | - |
| Тот чугун ценою обойдетца по положению вышеписанных | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|-------------------|---|----|-------------|-----|------------|
| расходов по $41^{5/16}$ с малыми долями, в которых осталось 14 рублей $75^{5/8}$ копеек | | | | | | | |
| В молотовой фабрике при одном молоте у ковки железа: | | | | | | | |
| Мастеров | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Подмастерьев | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Работников | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Им отковки железа задельного с 8000 пуд, что под оным молотом определено в год зделать, обще по 5 копеек с пуда | - | - | - | - | - | 400 | - |
| К тому ж учеников закомплетных для произведения на упалые места | 2 | - | - | 12 | - | 24 | - |
| Сторож | 1 | - | - | 12 | - | - | - |
| Ко оному молоту припасов надобно | | | | | | | |
| Чюгуна в неделю, то есть в 6 дней работных, на одного мастера по 90, а на молот 4-м мастерам по 360, а в год на работные, кроме воскресных и празднишных дней, на работные 200 дней | - | 12000 | - | - | $41^{5/16}$ | 592 | 50 |
| Угля нового привозу (а не лежалого) в неделю мастеру по $13^{1/2}$, а на молот 4-м мастерам по 54, а в год коробов | 1800 | - | - | - | 23 | 414 | - |
| Решеток черемховых для носки угля | 120 | - | - | - | $1^{1/2}$ | 1 | 80 |
| Молотовищъ, березовых длиною пяти аршин, толщиною в отрубе в 6 и 7 вершков | 10 | - | - | - | 4 | - | 40 |
| Ладоней березовых длиною 7 аршин, толщиною в отрубе в 9 и 10 вершков | 2 | - | - | - | 8 | - | 15 |
| Клинов: | | | | | | | |
| березовых троегранных длиною в аршин | 800 | По 31 коп. тысяча | | | | - | $46^{1/2}$ |
| плоского в три четверти | 200 | | | | | | |
| сосновых плоских в $1^{1/2}$ аршин | 500 | | | | | | |
| Бревен березовых на наделки к ручкам чюгунным, длиною четырех аршин, толщиною в отрубе в 8 и 9 вершков | 12 | - | - | - | $4^{1/2}$ | - | 54 |
| Бревен сырых березовых, длиною трех аршин, толщиною в отрубе в 6 и 7 вершков на фтулки и на крестовины | 4 | - | - | - | 8 | - | 32 |
| Брусом сосновых в тиски длиною пяти аршин, толщиною в отрубе | 2 | - | - | - | $14^{1/2}$ | - | 29 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| в 9 вершков | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|

| | Число | Цена | | | |
|---|-------|---------|------------------|-------|-------------------|
| | | Каждому | | Всего | |
| | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. |
| Четвертей валовых, длиною 4-х сажен с аршином, толшино. в отрубе в 12 вершков | 1 | - | - | - | 30 ^{1/4} |
| Косяков к боевому колесу, длиною 3-х аршин, в отрубе 12 вершков, толшиною 4 вершка | 8 | - | 6 ^{1/2} | - | 52 |
| Косяков же к меховым колесам, длиною 4-х аршин, толшиною 4-х, в отрубе 16 вершков | 2 | - | 8 ^{1/2} | - | 17 |
| Ручек колесных сосновых, длиною 5 аршин с четвертью, шириною пяти вершков, толшиною 4 вершка | 2 | - | 3 ^{1/2} | - | 7 |
| Тесу на перья и подперки, длиною 5 сажен, толшиною от 9 до 11 вершков | 16 | - | 8 ^{1/2} | 1 | 36 |
| Вал меховой, длиною 4-х сажен, толшиною в отрубе в аршин | 1 | - | - | - | 90 |
| Бревен на очапы, которыми меха поднимает, длиною 5 сажен, толшиною в отрубе 6 и 7 вершков | 2 | - | 13 | - | 26 |
| Четвертей стуловых и на бабы длиною 4-х аршин, в отрубе 12 вершков | 3 | - | 10 | - | 30 |
| Дерево кривое, длиною 5 ^{1/3} сажени, в отрубе 14 вершков | 1 | - | - | - | 90 |
| Стойка к кривому дереву, длиною 3-х сажен, в отрубе в аршин | 1 | - | - | - | 25 |
| Дехтю на маску шипов и пальцев, ведр | 185 | - | 3 | 5 | 55 |
| За починку молотов и пятников и за угар фурм медных, у чугунных горновых досок и в клещах, и на починку фабрики, и за кирпичь, что употребляетца е починке горнов, и на протчие мелочные росходы | - | - | - | 30 | 96 |
| Итого за чугун, уголь и припасы к молотовой и платы за ковку железа, кроме закомплетных | - | - | - | 1488 | 1 ^{3/4} |
| Железо имеет зделано быть под одним молотом 8000 пуд, и по розчислению оногo розхода обойдетца пуд железа сходного по образцу и которое с пробы устоит, по 18 ^{5/8} копейки без малых долей. | | | | | |
| А с приложением обергамтским и дистриктов и пристанского росхода по 20 ^{3/16} копейки. | | | | | |
| А когда же будет являтца при приеме несходное и ломаное, то оное ценою будет приходить несходное и ломаное надвое по 19 ^{13/16} , ломаное натрое по 18 ^{13/16} копейки. | | | | | |
| У надзирания лесов и у приеме дров и у | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------|----|----|------|----|
| приготовления угля и для помощи гитенфорвальтеру: | | | | | |
| Шихтмейстер молотчей | 1 | - | - | 36 | - |
| Копеист | 1 | - | - | 18 | - |
| Розсыльщик | 1 | - | - | 12 | - |
| У угольного зжения мастеров | 2 | - | - | - | - |
| Им задельного з 12320 коробов, что потреблено на росход при оном заводе, и кА по штату положено, по $\frac{3}{4}$ копейки с короба | - | - | - | 92 | 40 |
| Учеников | 2 | 12 | - | 24 | - |
| Да закомплетной для упалых мест | 1 | - | - | 12 | - |
| Х тому угольному делу на вышписанное число угля на 12320 коробов потребно считаючи выход ис кучи, то есть из 20 сажен дров по средней пропорции, как в роскладах на крестьян кладетца по 50 коробов, понеже при том заводе леса более имеютца березовые, ис которых выход бывает противу сосновых дров с небольшим по половине, а сосновых лесов при оном малое число, и для того против других заводов выход ис кучи числить не можно | 4928 | - | 25 | 1232 | - |
| Ис того кучь складено, осыпано, выжжено, разломано быть имеет | $246^{2/5}$ | 3 | 52 | 867 | 32 |
| За воску с куреней угля по нынешнему разстоянию по 7 копеек с короба, итого | - | - | - | 862 | 40 |
| За прохожие дни крестьяном из домов, применяясь к нынешним роскладом | - | - | - | 24 | - |
| Итого с приложением лесного надзирателя, подьячего, розсыльщика, мастеров и учеников жалованья и крестьянской работы росходу на уголь | - | - | - | 3180 | 12 |
| По розчислению той суммы обойдетца короб по $25^{13/16}$ копейки | | | | | |

| | Цена | |
|--|------|------------|
| | Руб. | Коп. |
| Сия цена по розчислению быть не имеет, ибо выход по 50 коробов ис кучи положен по средней пропорции, а по вывоске на завод унля по изчислению оной бывает по 60 и по 70 коробов ис кучи и от того и за другими резоны, о которых яснее изображено при Екатеринбургхе, придет уголь дешевле и по той цене, как в росход в фабрики показан | | |
| За провоз железа, что оного имеет быть в отпуску зы выключкой при заводе росхода и тройной ломи, которая к портам не отпускаетца, с 7800 пуд, считаючи з 25 пуд по 88 копеек | 274 | 56 |
| Всего при Каменском заводе по вышписанным перечням росходу | 8201 | $39^{1/8}$ |
| А настоящего, кроме того что показан при угольном деле, ибо оного цена при положении в росход угля на дело припасов уже имеетца | 5021 | $27^{1/8}$ |

О АЛАПАЕВСКОМ ЗАВОДЕ

В прошлом 1704-м году по указу б. и в. д. п. е. и. в. Петра Первого, присланном с Москвы из Сибирского приказа в Тобольскую губернскую канцелярию, а ис Тобольска в Верхотурскую воеводцкаго правления канцелярию, оной завод заведен и построен в Верхотурском уезде, в чертеже Невьянской и Мурзинской слобод, на государевой земле, на порожнем месте, на речке Алапаихе, которая впала в реку Нейву от оною заводу в дву стах саженьях, а от Екатеринбургга оной завод стоит на север, на дороге едучи на Верхотурье, в разстоянии во 142 верстах.

Строил те заводы стольник и верхотурской воевода Алексей Калетин Верхотурокого ведомства Невьянской, Арамашевской, Ирбицкой, Ницынской, Камышловской, Красноярской, Пышминской и Белослюцкой слобод крестьянами. А в какую цену оные заводы строением стали и за строение тех заводов оным крестьяном какая плата или зачет в подати был, о том известия не имеетца, понеже в Алапаевских заводах кантора со всеми делами и указами в 718-м году декабря против 25-го числа згорела. И по 721-й год оной завод в команде и в ведении был Тобольской губернской и Верхотурской воеводцкаго правления канцеляриях и о состоянии тех заводов и о приходе и о расходе денег и припасов ведомости посыланы в Верхотурскую канцелярию.

А в 721-ом году по указу из государственной берг-коллегии при бытности от артиллерии капитана, что ныне действительной статской советник, господин Татищев, оные Алапаевские заводы и с приписными для заводских работ Верхотурского уезда Невьянской, Арамашевской и Мурзинской слободами, также и для строения к отпуску припасов и железа судов с Уткинскою и с Улемскою слободами ж, которые ныне числяцца одною Уткинскою слободою с пристанями, стали быть в команде и в ведении горнаго начальства, которое правление ныне в обербергамте. Во оных слободах по переписи 1719-го году душ: в Невьянской — 2 079, оная разстоянием от заводу в 42 верстах, в Арамашевской — 1 632 души, оная от заводу в 28 верстах, в Мурзинской — 959 душ, оная от заводу в 44-х верстах, при Алапаевском заводе — 62 души, в Уткинской слободе — 380 душ, оная от заводу в 172 верстах, итого во оных местах душ 5 112. С них подушного платежа и с тем, что по плакату по деньге с рубля, в один год быть надлежит 5 651 рубль 32 копейки. А в которое время и какие работы и за какую цену за тот подушной оклад им, крестьяном, надлежит отправлять, о том показано при Екатеринбургском заводе.

| | |
|---|--|
| При том заводе старого строения до ведомства берг-коллегии и обербергамта было с 1704-го по 721 год | С 721-го в ведомстве берг-коллегии и обербергамта построено: |
| Церковь каменная, верх и глава деревянная, во имя Алексея божия человека | |
| Колокольна на столбах деревянная, на ней больших и малых 6 колоколов. А оные церковь и колокольна построены на казенные е.и.в деньги | В 729-м году оная столбовая колокольна за ветхостию разломана, и построена на том месте вновь рубленая колокольна из бревен. |
| Кантора заводская да при ней другая для отправления лесных дел | В 724-м году оные поправливаны и та поправка ценою стала в 1р. 20 копеек |
| Плотина набита в Тарасы или в обрубы землею, длиною 85, шириною 16, вышиною $3\frac{3}{4}$ сажени, при ней вешняк и лари доменные и молотовые | В 724-м году вешнею водою с приезде из Екатеринбургга промыло и пронесло до фундамента плотины 25 сажен, которая промоина во оном году и починена, и та промоина ценою стала в 1358 рублей 81 копейка. Потом в 733-м году весною паки повредило тое плотину в вешняках, и оно исправливано и исправлено в том же году мая с 16-го августа по 13 число, и ценою то исправление стало в 649 рублей $39\frac{1}{4}$ копейки |
| На той плотине для окрепы от большой воды срублен обруб вдоль с полу плотины к воде и в обруб насыпано земли вышиною 2 аршина | В 726-м году пристроено вешняку вновь 15 сажен, ценою на 52 рубли 72 копейки. В 729-м году на старое строение плотины нарублено бревнами вновь вверх по 4 ряда и на ет ряды на плотину насланы плахи и навожено на плахи земли, ценою оное стало в 130 рублей, да в том же 729-м году лари за ветхостию переделаны, ценою оное стало в 170 рублей |
| При оной плотине доменная фабрика, в ней две печи | В 724-м году внутри фабрики и над колошами поправливано, которая поправка ценою стала в 43 рубли 75 копеек |

| | |
|--|--|
| При тех же домнах старые пушечные избу | В 727-м году за ветхостию разломаны и вместо их построен анбар для клажи чуюгуна, ценою стал в 31 рубль 51 копейку |
| При плотине две молотовые фабрики | Во оных в 725-м году внутри переправливано, ценою оное стало в 18 рублей 50 копеек |
| Между оными молотовыми свирельна для сверления пушек | Оная в 726-м году поправливана и ценою то поправление стало в 1 рубль. При означенных же дву молотовых фабриках и свирельни на площади зделаны в 729-м году два анбара и покрыты тесом, ценою стали в 21 рубль 10 копеек |
| Кузничная фабрика для ковки и починки заводских инструментов | В 725-м году оная переправливана и ценою стало в два рубли 50 копеек |
| Против кузницы сарай для клажи лесных припасов | Против тое ж кузницы построен другой сарай для клажи лесных припасов, ценою стал в два рубли. |
| Против кузницы ж и сараев фурмовая фабрика и изба , где делаютца фурмовые болваны. При оной же фурмовой для пробы железа бревенчатая изба | В 724-м году оная поправливана и ценою стала в четыре рубли 70 копеек В 724-м году оная поправливана и ценою то поправление стало в 1 руб. 60 копеек При той же фурмовой в 725-м году построен на столбах и покрыт тесом для клажи лесных припасов сарай, ценою стал 14 рублей 30 копеек |
| От церкви к плотине старая меховая светлица, при ней сарай бревенчатой для клажи мехов, которые за негодности оставлены | Вместо оной меховой старой в 725-м году при церкви ж на площади построена меховая ж и при ней сарай, ценою стали в 25 рублей 2 копейки В 728 году за рекой Нейвою для дела кирпича построен , ценою стал в 10 рублей 12 копеек |
| При том же заводе на площади двор большой на приезд начальствующих з двумя погребями и банею | Во оных в 724 году поправливано и оное ценою стало в 4 рубли |
| При том же дворе на площади зеленой погреб для клажи пороху, артиллерии и аммуниции | |
| От вышепоказанного двора на запад на углу прикащичей двор з двумя погребями и с конюшною, где ныне канторы заводская и лесная. | В 724-м году оной поправливан и ценою оное стало в 1 рубль 50 копеек |
| При том же имеютца сараи и анбары для клажи припасов | Оные в 725-м году поправливаны и то поправление ценою стало в 22 рубли 90 копеек |
| От вышепоказанного большого двора на восток на углу земская кантора | Оная в 725-м году поправливана и оное ценою стало в 80 копеек |

Итого с 721-го по 734-й год в ведомстве берг-коллегии и обербергамта на строение и починку кроме колокольны вышло денег и припасов по цене и крестьянского зачету 2 567 рублей 42 $\frac{1}{4}$ копейки.


По обе стороны плотины подле Алапахи реки 39 дворов казенных, в них живут мастеровые и протчие заводские жители, ис которых в разных годах 4 згорели, затем осталось ныне налицо 35 изб.

Собственных мастеровых людей и протчих обывателей 41, итого с казенными 79 дворов.

Оному старому строению цены из губернии не показано и здесь известия не имеетца, а буде положить, применяясь к цене тамошняго Синячихинского завода, то придет на оной в ыздержке 7 800 рублей.

Всего старого и вновь пристроенного строения и с починками ценою на 10 367 рублей 4214 копейки.

На те Алапаевские заводы в начале 1723-го года с Уктусского завода прибыл от артиллерии генерал лейтенант и кавалер Дегеннин и застал на оных заводах домну, которая строена не по прямой пропорции, и сыпь руд в нея производилась не такая, как надлежало, но з добрыми рудами сыпана и плохая, называемая суховская, которая весьма тверда и кремниста, и от оной чюгун мог быть твердой и домнам не без повреждения, да и выплавлялось оногo чюгуна мало, и от того и от других не порядков также и ковка железа за незнанием в том практики тогда бывших заводских сибирских управителей не в совершенном исправлении, и другия многия заводския недовольствия; и для того оная руда суховская сыпать в домну отставлена, и домны для плавки чюгуна, чтоб был доброй, учредил иною пропорцией и ковку железа, чтоб оное на пробе стояло, бывшими при нем, генерале лейтенанте, олонецкими мастерами установил и определил при том заводе заготовлять чюгунные и железные и хлебные и харчевые припасы к строению Лялинского медного, тако ж и железного Синячихинского завода. И потом на оном заводе и в других годех неоднократно бывал, и что усматривал не порядочного, оное по своему наилутчему разумению поправлял, о чем о некоторых исправлениях и из вышеписанной описи видно. А понеже из оной Алапаевской домны столько чюгуна выплавляецца, что имеющимся при том заводе молотами всего перековать в железо не можно, и для умаления при Алапаевском заводе воды он, генерал лейтенант, за благо разсудил для переделу того выплавляемого при Алапах чюгуна построить завод на Синячихе реке, в разстоянии от Алапаевского завода в 10 верстах, которой в 725-м году и построен, и мастервыми людьми тог завод удовольствован с Алапаевского завода.

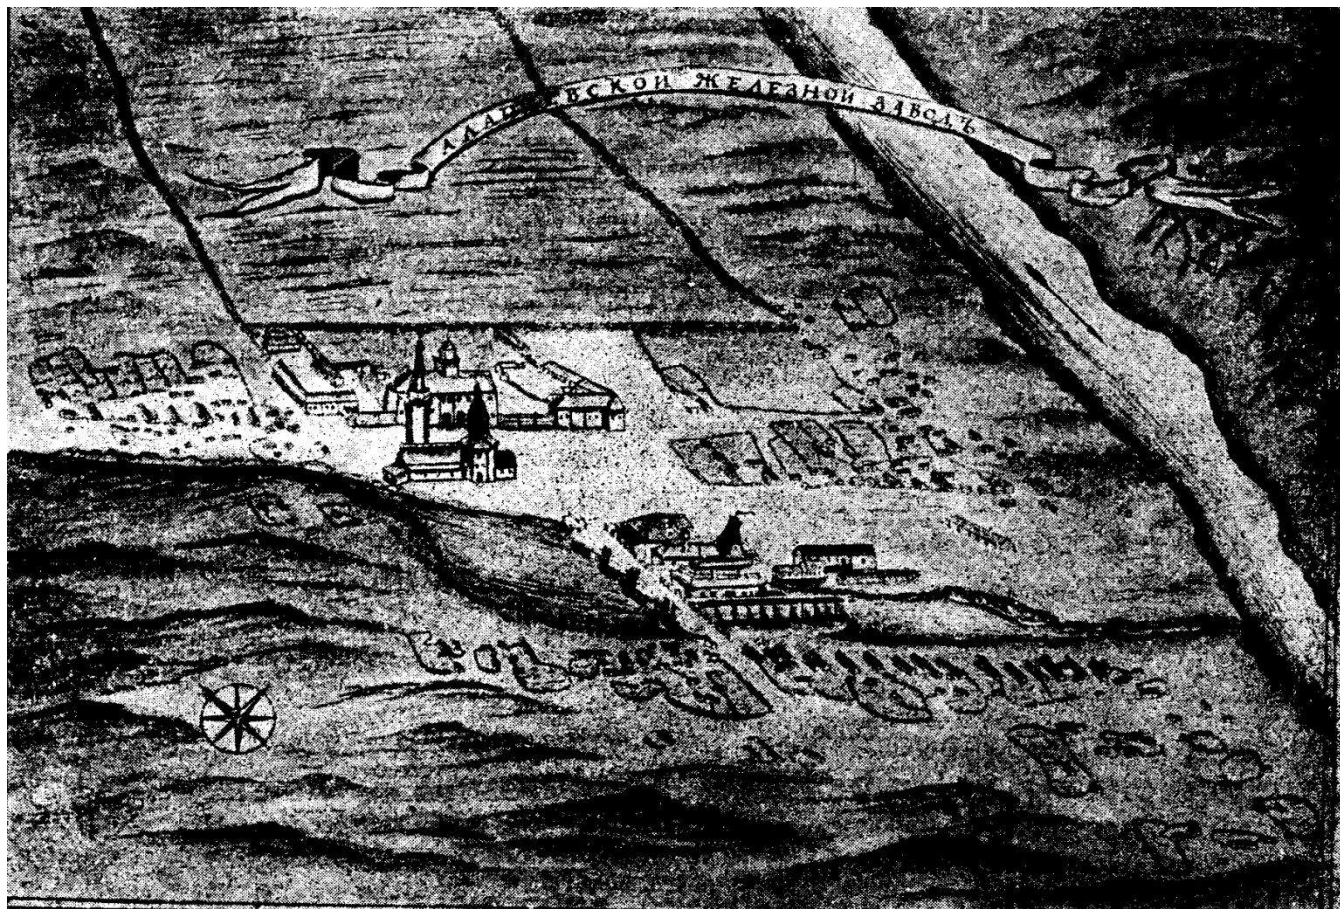

Алапаевской железной завод

Руды железные к тому заводу брались и ныне берутца, которые сысканы с начала заводов приписными к тем заводам крестьянами: 1) з Зырянского рудника, которой разстоянием от заводу в 17 верстах: 2) з зарешного Алапаевского рудника в разстоянии от заводу в пяти верстах; 3) з заводского, которой в разстоянии от заводу в 200 саженьях. Оные руды лежат и добываютца так же, как и о Екатеринбургских рудниках означено. Ис тех руд чюгуна выходит близ половины. Оные руды в домне плавятца все обше, для того что они добраго свойства.

За добычу и воску тех руд крестьяном зачитаетца за подушной оклад: за зырянскую по 4 рубли, с Алапаевского зарешного по 2 рубли по 50 копеек, з заводского по 2 рубли с тысячи пуд.

Уголь к тому заводу беретца верстах в 8 и 9, а на завод становитца копеек по 16.

Известь от заводу в полуторах верстах над Нейвою рекою, найдена с начала Алапаевских заводов Мурзинской слободы крестьянами. За добычу и воску оной на завод крестьяном зачитаетца по деньге с пуда.

Камень горновой добываетца и на завод беретца в том дистрикте Алапаевском с того ж места, с которого и к Екатеринбург, в разстоянии от заводу в 56 верстах. За добычу и воску оног зачитаетца крестьяном с 154 пуд по три рубли по 25 копеек.

Что же касаетца до приличного к гистории о том дистрикте, яко о лесах, зверях, рыбах, птицах, скоте, о пашне, хлебе, ягодах и о прочем, о том здесь особливого описания не приложено, для того что и в том дистрикте имеетца то ж, что и в екатеринбургском описании показано. Тот завод построен на ровном положении места и около оног больших гор нет, а имеютца невысокие каменные холмы и в них находятца близ Арамашевской слободы пещеры, да сверх назначенных в екатеринбургской описи птиц есть около Невьянской слободы птицы соловьи. А водяной комуникации в Русь близ того завода нет. А железо, делаемое на том заводе, для отправления к порту Питербурхскому возитца на Чюсовскую Сулемскую пристань, которая в разстоянии от того завода во 172 верстах. Токмо есть водяная комуникация к Тобольску — Нейва река, которая пала в Ницу, Ница в Туру, Тура в Тобол, Тобол в Иртышь, Иртышь в Обь, а Обь в море Северное.

От оног ж генерала лейтенанта при том заводе в канторе управители и подьячие и при фабриках мастеровые люди учреждены и ныне с окладами и задельным жалованьем с следующим обретаютца, и что ж по штату положено к содержанию канторы и фабрик и припасов зделывать определено

| | | Число людей | Надлежит быть | | | | В то число ныне налицо | К тому в добавку надобно |
|---|--|-------------|---------------------|------|------|------|------------------------|--------------------------|
| | | | Окладного жалованья | | | | | |
| | | | Одному | | Всем | | Число людей | Число людей |
| | | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | | |
| Гитенфорвальтер | | 1 | - | - | 120 | - | 1 | - |
| Подьячих у заводских и земских дел | Канцелярист | 1 | - | - | 70 | - | - | - |
| | Поканцелярист | 2 | 35 | - | 70 | - | - | - |
| | Копеистов | 4 | 18 | - | 72 | - | - | - |
| | У судного дела копеист питаетца от дел | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Целовальников | у припасов у железа и чюгуна | 2 | 12 | - | 24 | - | - | - |
| | у денег | 1 | 12 | - | 12 | - | - | - |
| Салдат | | 3 | 12 | - | 36 | - | - | - |
| Розсылыщиков | | 5 | 12 | - | 60 | - | - | - |
| Сторожь в канторе | | 1 | - | - | 12 | - | - | - |
| На бумагу, чернила, сургучь и свечи | | - | - | - | 46 | 80 | - | - |
| У плотинного дела: | | | | | | | | |
| Подмастерье | | 1 | - | - | 20 | - | - | - |
| Плотников | | 2 | 15 | - | 30 | - | - | - |
| На поупку припасов, точил, брусков и конатов | | - | - | - | 4 | 50 | 4 | 50 |
| У дела мехов | подмастерье | 1 | - | - | - | - | 20 | - |
| | ученик | 1 | - | - | - | - | 12 | - |
| К тому делу на поупку припасов, клею, овчин, слюды, масла, сала, муки и свечь | | - | - | - | - | - | 8 | 74 |
| В кузнице у дела новых и починки старых завоцких инструментов кузнецов | | 2 | - | - | 15 | - | 30 | - |
| Работников | | 2 | - | - | 12 | - | 24 | - |

| | | | | | | | |
|---|------|------|--------------|----|------------------|-----|----|
| Закомплетный ученик для упалых мест | 1 | - | - | - | - | 12 | - |
| Угля коробов | 140 | - | - | - | 16 | 22 | 40 |
| А железо и уклад и другое, что потребно, имеет быть держано из наличного. А что чего в год потребно порознь, того показать не можно за тем, что не всегда делаютца вновь припасы, но более старые починиваютца, да и новые не все одни делаютца, но когда какие понадобятся. | | | | | | | |
| У доменного дела при одной печи: | | | | | | | |
| Мастер | 1 | - | - | - | - | 36 | - |
| Подмастерьев | 2 | - | - | 24 | - | 48 | - |
| Засыпщиков рудных, известных | 2 | - | - | 18 | - | 36 | - |
| Работников на домне и под домною | 9 | - | - | 18 | - | 162 | - |
| Да с лошадыми для воски соку ис под домны и на домну руды и извести | 2 | - | - | 20 | - | 60 | - |
| Каменщик и печник | 1 | - | - | 15 | - | - | - |
| Да в запас к тому делу для произведения на упалые места ученик | 1 | - | - | - | - | 12 | - |
| Для разбору руд и присмотру за крестьянами при добыче оных берггаур | 1 | - | - | - | - | 18 | - |
| К домне припасов: | | | | | | | |
| Камня горнового и трубного | - | 1617 | со 154 п. | 3 | 25 | 34 | 12 |
| Глины белой на маску фурм и на починку труб и горнов | - | 425 | - | - | - | 3 | 72 |
| Дехтю на маску шипов и пальцев, ведр | 40 | - | - | - | 4 | 1 | 60 |
| Лесных припасов на дело и починку и колес, косяков | 4 | - | - | - | 6 | - | 24 |
| На перья и подпушины тесу, тесниц | 4 | - | - | - | 4 | - | 16 |
| Для носки угля решеток черемховых | 15 | - | - | - | 3 | - | 45 |
| Для засыпки руды и и звести в домны корыт осиновых | 100 | - | десяток по | | 7 ^{1/2} | - | 75 |
| К починке труб кирпича | | | | | | | |
| красного | 1000 | - | - | - | - | 1 | - |
| белого | 100 | - | - | - | - | - | 12 |
| Сала говяжья топленого на маску меховых крюков и мехов | - | - | 20 | - | - | - | 30 |
| Железа на починку доменных инструментов | - | 28 | - | - | 16 | 4 | 48 |
| Укладу | - | - | 20 | - | - | - | 50 |
| На починку и оковку телег и осей на которых возят на домну руду и уголь и ис-под домны сок, и на починку доменных мехов и на содержание фабрики в год | - | - | - | - | - | 2 | - |

| На плавку чугуна: | | | | | | | |
|--|------|--------|---|-----|-----|------|-------------------|
| Руд с трех рудников, которые все плавятца обще, и оных по сысканию через пробы на тое плавку сыпетца ы домну в сутки з ближняго Алапаевского по 110, з Зырянского по 110 ж, з зарешного по 200 пуд, а со всех в сутки по 440 пуд, и придет в год заводской и зырянской по 40 100 каждой, зарешной 80400 пуд, ценою заводская по 2 рубли, зырянская по 4 рубли, зарешная по 2 рубли по 50 копеек, всего | - | 160600 | - | - | - | 441 | 60 |
| Да за прохожие дни из домов крестьяном, которые тое руду добывают, применяясь к нынешним розкладам | - | - | - | - | - | 9 | - |
| Угля коробов в сутки 23, а в год | 8395 | - | - | - | 16 | 1343 | 20 |
| Извести в каждые сутки по 33 пуда, а в год | - | 12045 | - | - | 1/2 | 60 | 22 ^{1/2} |
| Ис того имеет быть выплавлено чугуна в каждые сутки по 228 ^{1/4} пуд, а в год | - | 83314 | - | - | - | - | - |
| Тот чугун ценой обойдетца обойдетца по положению всех при Алапаевском заводе вышеписанных расходов по 3 ^{1/3} копейки пуд, а расходу всего суммы 2996 рублей 90 ^{1/2} копейки | | | | | | | |
| При фурмовом деле у литья колоколов и протчего: | | | | | | | |
| Подмастерье | 1 | - | - | - | - | 20 | - |
| Литейщиков | 2 | - | - | 15 | - | 30 | - |
| На покупку припасов, сала, решет, конату, кадей, ведр и пеньки | - | - | - | - | - | 5 | 84 |
| В молотовых фабриках при дву молотах: | | | | | | | |
| Мастеров | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Подмастерьев | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Работников | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Им задельного с 16000 пуд по 5 копеек с пуда | - | - | - | - | - | 800 | - |
| А когда в том делаемом железе будет являтца несходное или ломаное, то денежной суммы более того в расход не выдет, как в штате показано 720 рублей, пнеже за несходное и ломаное пополам – по 4, за ломаное натрое – по 3 копейки с пуда. | | | | | | | |
| Сторожь | 1 | - | - | - | - | 12 | - |
| Учеников в запас для упалых мест | 4 | - | - | -12 | - | 48 | - |

| | | | | | | | |
|---|---|-------|---|---|------------------|-----|---|
| Чюгуна в неделю, то есть в 6 дней работных, на одного мачтера по 90, а на молот 4-м мастерам по 360, а в год на работные кроме воскресных и празнишных и простойных за починками дней, на работные 200 дней – 1200 пуд, а на оба молота | - | 24000 | - | - | 3 ^{3/5} | 864 | - |
|---|---|-------|---|---|------------------|-----|---|

| | | Вес | | Цена | | | |
|---|------|-----------|-------|---------|------|-------|------|
| | | Пуд. | Фунт. | Каждому | | Всего | |
| | | | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. |
| Угля нового привозу (а не лежалого) в неделю мастеру по 13 ^{1/2} , а на молот 4-м мастерам по 45, а в год 1800 коробов, а на оба | 3600 | - | - | - | 16 | 576 | - |
| Решеток черемховых для носки угля по 120 на молот | 240 | - | - | - | 3 | 7 | 20 |
| Молотовиць березовых, длиною 5 аршин, толщиною в отрубе в 6 и в 7 вершков, по 10 на молот | 20 | - | - | - | 7 | 1 | 40 |
| Ладоней березовых, длиною 7 аршин, толщиною в отрубе в 6 и в 10 вершков, по 2 на молот | 4 | - | - | - | 10 | - | 40 |
| Клинов березовых троегранных, длиною в аршин, на 1 по 800, а на 2 | 1600 | за тысячу | | | 50 | 1 | 50 |
| Плоского в 3/4, на 1 по 200 | 400 | | | | | | |
| Сосновых плоских в один с четвертью аршин, на 1 по 500, а на 2 | 1000 | | | | | | |
| Бревен березовых на наделки к ручкам чюгунным, длиною 3-х аршин, толщиною в отрубе в 8 и в 9 вершков, на один молот по 12, а на 2 | 24 | - | - | - | 4 | - | 96 |

| | Число | Цена | | |
|--|-------|---------|-------|------|
| | | Каждому | Всего | |
| | | Коп. | Руб. | Коп. |
| Бревен сырых березовых, длиною 4-х аршин, толщиною в отрубе в 5 и в 6 вершков, на фтулки по 2 на молот | 4 | 1 | - | 4 |
| Сосновых бревен в тиски, длиною 5 аршин, толщиною в аршин, на 1 молот четыре | 8 | 7 | - | 56 |
| Четвертей валовых, длиною 5-ти сажен, толщиною в отрубе в 12 вершков | 2 | - | - | 90 |
| Косяков к боевым колесам, длиною 3-х аршин, в отрубе 12 вершков, толщиною 4 вершка, по 8 на молот | 16 | 6 | - | 96 |
| Косяков же к меховым валовым колесам, длиною 4-х аршин, в отрубе 18 вершков, на молот по 4 | 8 | 6 | - | 48 |
| Бревен к меховым колесам на ручки, длиною 3-х сажен, отрубе в 7 и 8 вершков | 8 | 4 | - | 32 |

| | | | | |
|---|-----|----|------|-------------------|
| Тесу на перье и подперки, длиною 4 ^{1/3} сажен, толщиною в 10 и в 12 вершков, по 16 на молот | 32 | 4 | 1 | 28 |
| Валов меховых, длиною 4-х сажен, толщиною в отрубе в аршин | 1 | - | 1 | 20 |
| Бревен в очапы, которыми меха подымает, длиною 7 сажен, толщиною в отрубе в 6 и в 7 вершков | 4 | 10 | - | 40 |
| Четвертей стуловых длиною 4-х аршин, в отрубе 12 вершков | 2 | 15 | - | 30 |
| Четвертей же на бабы, длиною 1 ^{1/2} сажени, в отрубе той же меры | 2 | 15 | - | 30 |
| Дерево кривое, длиною 5 ^{1/3} сажени, в отрубе 14 вершков | 1 | - | 1 | 20 |
| Дехтю на маску шипов и пальцев по 180 ведр на молот, а на 2 | 370 | 4 | 14 | 80 |
| За починку молотов и пятников и за угар фурм медных, чугунных горновых досок и в клещах, и на починку фабрик, и за кирпич, что употребляетца к починке горнов, и на протчие мелочные росходы | - | - | 61 | 25 |
| Итого за чугун, уголь и припасы к молотовым и платы за ковку железа | - | - | 2395 | 45 |
| Железа, считаючи в неделю по 60 пуд, при том заводе под двумя молотами в год надлежит зделано быть 16000 пуд | | | | |
| Ценою оною по вышеозначенному росходу обойдетца сходное и которое с пробы устоит по 14 ^{15/16} копеек пуд без малых долей, в котьорых осталось за расположением 5 рублей 45 копеек, несходное и с пробы изломанное надвое по 13 ^{15/16} копейки, натрое ломаное – по 12 ^{15/16} копейки пуд. | | | | |
| А с приложением обербергамтского, пристанского и дистриктского росходов сходное – по 17 ^{1/8} , несходное и надвое ломаное – по 16 ^{1/8} , ломаное натрое – по 15 ^{1/8} копейки пуд. | | | | |
| При лесном и угольном деле при обоих Алапаевском и Синячихинском заводах: | | | | |
| Шихтмейстер | 1 | - | 36 | - |
| Копеист | 1 | - | 18 | - |
| Розсыльщик | 1 | - | 12 | - |
| Целовальников | 2 | 12 | 24 | - |
| Угольного зжения мастеров | 4 | - | - | - |
| Им задельного с 21630 коробов, что быть потребно на Алапаевские и Синячихинские заводы и по штату положено, по ¼ копейки с короба | - | - | 162 | 22 ^{1/2} |
| Учеников, в том числе закомплетных для упалых мест два | 6 | 12 | 72 | - |

| | Число | Цена | | | |
|--|-------|---------|------|-------|------|
| | | Каждому | | Всего | |
| | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. |


| | | | | | |
|--|------------|---|------|------|-------------------|
| На вышеписанное количество угля 21630 коробов дров потребно, считаючи выход ис кучи, то есть из 20 сажен дров, по средней пропорции, как в роскладах на крестьян кладетца по 70 коробов | Сажен 6180 | - | --25 | 1545 | - |
| Ис того кучь складено, осыпано, вызжено и розломано быть имеет | 309 | 3 | 52 | 1087 | 68 |
| За воску с куруней угля по нынешнему разстоянию по 3 ^{1/2} копейки с короба с 14740 коробов, что потребно на Алапаевской завод, а с 6890 коробов по 1 ^{1/2} копейке, что потребно на Синячихинский завод, итого | - | - | - | 619 | 25 |
| За прохожие дни крестьяном из домов, применяясь к нынешним розкладом | - | - | - | 30 | - |
| Итого: | - | - | - | 3606 | 15 ^{1/2} |
| По тому росходу обойдетца угля короб к Алапаевскому по 145/32, к Синячихинскому по 159/32 копейки, токмо оную цену за правильную причесть не можно, для того что выход ис кучь положен по 70 коробов, а бывает оного в выходе по 80 и 90 коробов ис кучи, и за тем и за другим резоны о которых ясно показано при Екатеринбургe, тот уголь ценою более не придет, как по счету, что учинен, по выхзоду обещелся в 16 копеек короб на Алапаевсой завод, а на Синячихинской по 14 копеек короб | | | | | |
| Да за отвоз железа з завода на Сулемскую Чюсовскую пристань за выключкою ис числа зделанного, что цпотреблено, имеет быть на заводской росход и останетца с тройной ломит в отпуск годного 14670 пуд по 86 копеек з 25 пуд, итого 504 рубли 64 копейки | - | - | - | 504 | 64 |
| Всего по вышеписанным перечням при Алапаевском заводе росхода | - | - | - | 9558 | 99 |
| А за выключкою двойного росхода, что показан при лесном и угольном деле, которой в цене угля на припасы уже положен, одинакового имеет быть | - | - | - | 5952 | 83 ^{1/2} |

О СИНЯЧИХИНСКОМ ЗАВОДЕ

В прошлом 1723-м году, декабря 21-го дня, по усмотрению генерала лейтенанта и кавалера Дегеннина велено артиллерии капралу, что ныне берг-мейстер, Никифору Клеопину с молотовым мастером Лоринсом Пожаровым осмотреть во близости к Алапаевским заводам удобное место к строению вновь плотины и при оной фабрике молотовых для дела железа из осталогу на Алапаевском заводе чюгуна и на строение той плотины и завода велено готовить лесные припасы. И по тому указу оные Клеопин и Пожаров осмотрели место к строению плотины удобное на речке Синячихе от Алапаевского заводу в 10 верстах, а от Екатеринбургa во 152 верстах. И на то заводское строение и на угольное зжение около тех мест лесов довольно.

И на том приисканном месте зачат Синячихинской завод строить в 1724-м году апреля с 14-го числа, а окончан марта по 11 число 1727-го году. Оная речка Синячиха впала в Нейву реку от заводу верстах в трех.

Строен тот завод приписными крестьянами Алапаевского дистрикта Мурзинской, Арамашевской и Невьянской слобод и вольными работниками. И при том строении за нарядом и присмотром работных людей был Тобольского полку капитан Иван Королевич, да у показывания, как оную плотину и фабрики строить, старшей молотовой мастер Лоринс Пожаров.

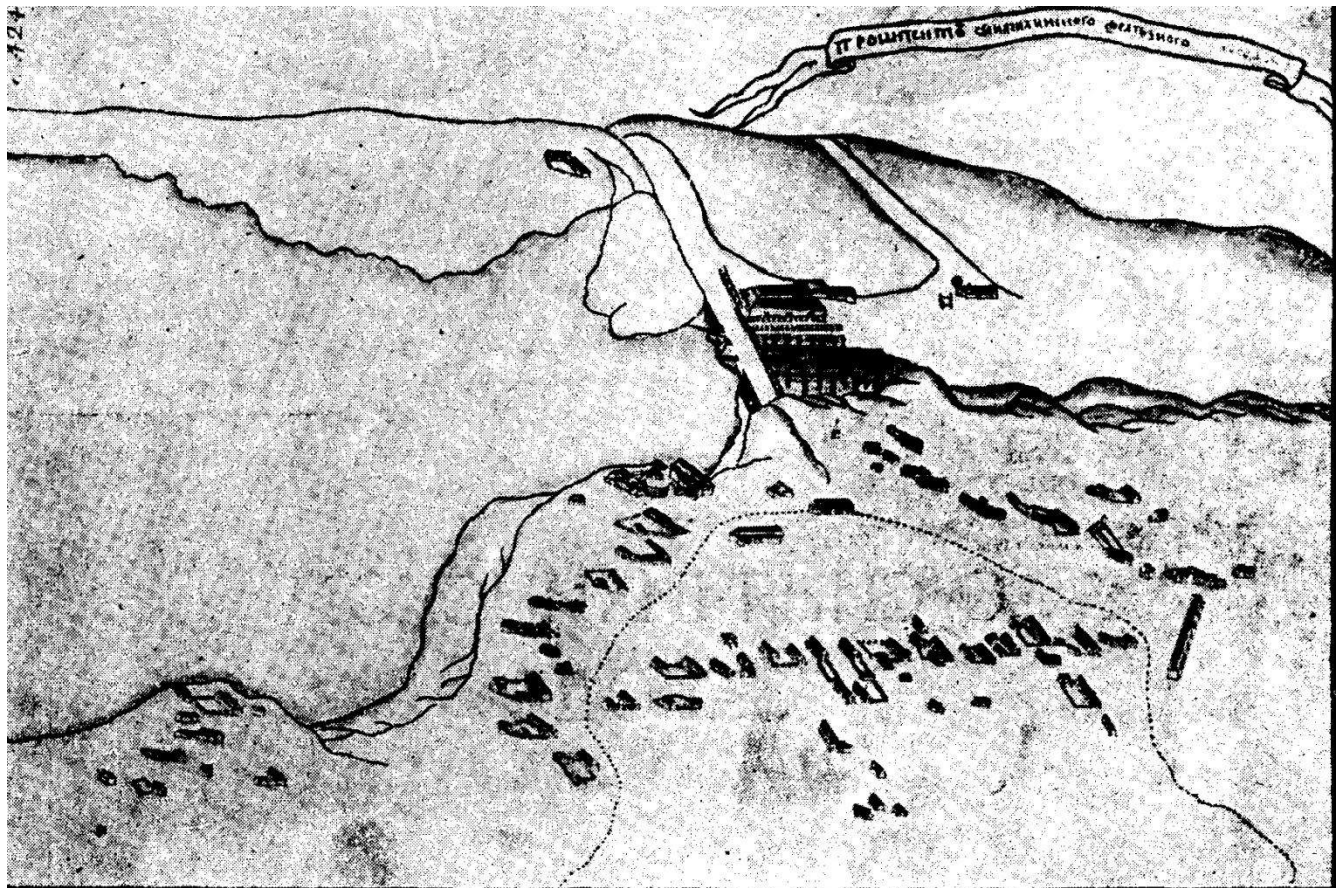

Прощект Сиячихинского железного завода

А плачено тем крестьяном и вольным работником до получения плаката ноября по 1 число 1724-го году пешему по 4 и по 5, конным по 6 копеек на день, а с получения плаката ноября с 1-го числа: конным в летнее время апреля с 1-го да октября по 1 число по 10, в зимнее октября с 1 да апреля по 1 число по 6 копеек на день человеку, пешему в летнее время по 5, а в зимнее по 4 копейки на день человеку.

И построено при том заводе:

Чрез Сиячиху реку плотина рублена и в обрубь земли насыпано длиною тридцати трех, поперег 8 сажен и 2 аршин, вышиною 4-х сажен, из нея вешняшной мост и лари. При ней молотовая фабрика, в ней 6 горнов, 3 молота больших, при молотовой 2 кожуха.

Кузница для дела и починки разных инструментов.

Перед вешняком в пруду набиты сваи и на них положены бруссы для охранения плотины ото льда и наносу.

Анбаров для клажи припасов 2 да сараев 2, пробная изба, в которой пробуетца железо.

Две светлицы, рубленные из бревен, в одной кантора заводская, в другой меховая.

Двор для житья управителем.

Квартир для житья приказным служителем и мастеровым людем, строенных на казенные деньги, восемь.

Мастерских собственных 40 квартир.

Оное все кроме собственного строения ценою стало в 5 173 рубли 84 копейки.

А в прошлом 1730-м году оная плотина попортилась и землю ис клеток вымыло и сквозь ея вода проходила. И та худоба исправлена и починена посланными из Екатеринбурха молотовыми Аннинского завода подмастерьи и работники, такожде и ссыльными, и та починка з железными и протчим и припасами и з заплатою оным работником стала в 68 рубли 37 $\frac{3}{4}$ копейки.

Да в 1733-м году та плотина паки попортилась и в том же году вновь исправлена и починена. И оная починка ценою стала в...

Всего в строении и с починками Сиячихинской завод стал расходом денежным, зачетом крестьянским и с припасами в...

При юном заводе ковка железа началась с 1726-го году и на ковку железа тот завод чугуном довольствован и ныне довольствуетца привозным, выплавляемым на Алапаевском заводе, а за провоз оного платитца с 50 пуд по 6 копеек. А за всю сумму с чугуна, что оного на перековку при там заводе по штату положено, за 36 000 имеет быть провозу 43 рубли 20 копеек.

Уголь к тому заводу ныне беретца в 3-х верстах, а на завод становитца копеек по 14.

Что же касается до приличного к гистории, яко о лесах, реках, рыбах, птицах и другом, о том показано в Екатеринбургском и Алапаевском заводе, ибо и около того завода имеетца то ж, что во оных описаниях показано. А комуникация водяная то ж, что и от Алапаевского завода. А пристань Сулемская Чюсовская, на которую железо для отпуску к Питербурхскому порту возитца, в разстоянии от Синячихинского заводу в 182 верстах.

| От оного генерала лейтенанта при том заводе в канторе управитель и подьячие и при фабриках мастеровые люди учреждены и ныне с окладами и з жалованьем следующим обретаютца, и что ж по штату положено к содержанию канторы и фабрик и железа здельвать определено. | Число | Надлежит быть | | | | |
|--|---------------|----------------------|------|------|------|---|
| | | Окладного жалованья | | | | |
| | | Одному | | Всем | | |
| | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | |
| Шихтмейтер | 1 | - | - | 48 | - | |
| Подьячих | Поканцелярист | 1 | - | - | 35 | |
| | Копеист | 1 | - | - | 18 | - |
| Целовальников | | | | | | |
| У приему и роздачи чугуна и железа и протчих припасов | 2 | 12 | - | 24 | - | |
| Розсылыщиков | 1 | - | - | 12 | - | |
| Сторожь в канторе | 1 | - | - | 12 | - | |
| На бумагу, чернила, свечи и сургучь | - | - | - | 35 | 72 | |
| У плотинного дела: | | | | | | |
| Подмастерье | 1 | - | - | 20 | - | |
| Плотников | 2 | 15 | - | 30 | - | |
| К тому делу на поупку припасов, точила, брусков и конатов | - | | | | | |
| Каменщик и печник | 1 | - | - | 15 | - | |
| В кузнице для ковки вновь и починки старых инструментов кузнецов | 2 | 15 | - | 30 | - | |
| Работников | 2 | 12 | - | 24 | - | |
| Да для упалых мест закомплетный ученик | 2 | - | - | 12 | - | |
| Во оной кузнице на дело новых и починку старых инструментов, что потребно железа и протчего, оное имеет быть держано из наличного при том заводе, а колико чего порознь, о том обстоятельно показать не можно, понеже припасы, потребные на заводские росходы, не всегда постоянно и не одни делаютца, но когда что потребуетца и вознадобитца | | | | | | |
| Угля потребно на каждой горн по 70 коробов, а на два горна 140, ценою по 14 копеек короб, итого на | - | - | - | 19 | 60 | |
| | | Цена и оклады | | | | |
| | Число | Одному | | Всем | | |
| | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | |
| В молотовой фабрике у ковки железа при трех молотах: | | | | | | |
| Мастеров | 12 | - | - | - | - | |
| Подмастерьев | 12 | - | - | - | - | |
| Работников | 12 | - | - | - | - | |

| | | | | | | |
|---|--|------|--------------------|------|----|---|
| Им задельного с 24000 пуд, что надлежит зделано быть под тремя молотами, обще всем по 5 копеек с пуда | - | - | - | 1200 | - | |
| А когда в том делаемом железе будет являцца несходное или ломаное, то денежной суммы более того в расход не выдет, как в штате показано 1080 рублей, понеже за несходное и ломаное платитца с убавкою, а имянно за несходное и ломаное пополам по 4, натрое по 3 копейки с пуда | | | | | | |
| Ко оным трем молотам учеников в запас для упалых мест | 6 | 12 | - | 72 | - | |
| Сторож | 1 | - | - | 12 | - | |
| Х ковке железа на три молота потребно припасов: | | | | | | |
| Чюгуна в неделю, то есть в 6 дней работных, на молот 360 пуд, а в год на работные 200 дней угля 12000, а на 3 молота | Пуд 36000 | - | 3 ^{23/32} | 1338 | 75 | |
| Угля нового привозу (а не лежалого) на молот в неделю 54, а в год 1800 коробов, а на 3 молота | 5400 | - | 14 | 756 | - | |
| Решеток черемховых для носки угля | 360 | - | 3 | 10 | 80 | |
| Молотовищъ, березовых длиною пяти аршин, толщиною в отрубе в 6 и 7 вершков по 10 на молот | 30 | - | 7 | 2 | 10 | |
| Ладоней березовых длиною 7 аршин, толщиною в отрубе в 9 и 10 вершков, по 2 на молот | 6 | - | 10 | - | 60 | |
| Клинов: | березовых троегранных длиною в аршин, на один по 800, а на 3 | 2400 | - | - | - | - |
| | плоского в три четверти, на один по 200 | 600 | - | - | - | - |
| | сосновых плоских в 1 ^{1/2} аршин, на 1 по 500, а на 3 | 1500 | - | - | - | - |
| Бревен березовых на наделки к ручкам чюгунным, длиною 4 аршина, толщиною в отрубе в 8 и 9 вершков, на один молот 12, а на три | 36 | - | 4 | 1 | 44 | |
| Бревен сырых березовых, длиною 4-х аршин, толщиною в отрубе в 5 и 6 вершков на втулки, по 2 на молот | 6 | - | 1 | - | 6 | |
| Сосновых бревен на тиски длиною по 1 ^{1/2} сажени, толщиною в отрубе в 12 вершков, на один молот 4 | 12 | - | 7 | - | 84 | |
| Четвертей валовых, длиною 5 сажен с аршином, толщиною в отрубе в 12 вершков | 2 | - | 45 | - | 90 | |
| Косяков к боевым колесам, длиною 3-х аршин, в отрубе 12 вершков, толщиною 4 вершка, в отрубе, по 8 на молот | 24 | - | 6 | 1 | 44 | |
| Косяков же к меховым валовым колесам, длиною 4-х аршин, толщиною 4 вершка, в отрубе 18 вершков, по 4 на молот | 12 | - | 6 | - | 72 | |
| Бревен к меховым колесам на ручки, , длиною 3 сажен, в отрубе 7 и 8 вершков, по 4 на молот | 12 | - | 4 | - | 48 | |
| Тесу на перья и подперки, длиною 4 ^{1/3} сажен, толщиною в 10 и в 12 вершков, по 16 на молот | 48 | - | - | 1 | 92 | |
| Валов меховых, длиною 4-х сажен, толщиною в | 1 | - | - | 1 | 20 | |

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|
| отруб в аршин | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|

| | Число | Цена | | |
|--|-------|---------|-------|------|
| | | Каждому | Всему | |
| | | Коп. | Руб. | Коп. |
| Бревен на очапы, которыми меха поднимает, длиною 5 сажен, толщиною в отруб 6 и 7 вершков, по 2 на молот | 6 | 10 | - | 60 |
| Четвертей стуловых, длиною 4-х аршин, в отруб 12 вершков, на молот по 1-му | 3 | 15 | - | 45 |
| Четвертей же на бабы, длиною 1 ^{1/2} сажни, в отруб 12 вершков | 3 | 15 | - | 45 |
| Дерево кривое, длиною 5 ^{1/3} сажени, в отруб 14 вершков | 1 | - | 1 | 20 |
| Дехтю на маску шипов и пальцев, по 185 ведр на молот, а на 3 | 555 | 4 | 22 | 20 |
| За починку молотов и пятников и за угар фурм медных, у чугунных горновых досок и в клещах, и на починку фабрик, и за кирпич, что употребляетца к починке горнов, и на протчие мелочные росходы | - | - | 96 | 62 |
| Итого при оном заводе вышписанных росходов: | - | - | 3864 | 84 |
| Железа, считаючи в неделю по 60 пуд, при том заводепод тремя молотами в год надлежит зделано быть 24000 пуд | | | | |
| И по розчислению оной росходной суммы, то железо обойдетца, кроме обербергамтского росходу, когда б зделано было все сходное по образцом, и с пробы устояло, по 16 ^{3/32} копеек пуд. | | | | |
| А когда будет железо при свидетельстве у приема являтца с образцом несходное и с пробы изломаетца, то вышписанной суммы денег, что мастером будет недодаватца, не выйдет, и то несходное и с пробы изломанное железо придет ценою против вышписанного дешевле, а имянно несходное и спробы ломаное надвое по 15 ^{3/32} , изломанное натрое по 14 ^{3/32} копеек пуд | | | | |
| А с приложением обербергамтского Ии пристанского и дистриктских росходов по разчислению суммы зделанного железа (как о том ясняе означено при Екатеринбургe) придет пуд сходного по 18 ^{9/32} копеек, несходного и надвое ломаного по 17 ^{9/32} , натрое ломаного по 16 ^{9/32} | | | | |
| А что при деле того железа инструментов каждой мастер должен иметь, о том показано при Екатеринбургe | | | | |
| Да на заплату за отвоз железа з завода на Сулемскую Чусовскую пристань, за выключкою ис числа зделанного, что употреблено имеет быть на заводской росход и останетца в тройной лому, в отпуск годного 23871 пуд, считаючи з 25 пуд по 91 копейке, итого | - | - | 868 | 90 |
| Всего при Синячихинском заводе в год росходу 4733 рубли 74 копейки | | | | |

1702-м году по Полевой речке на Гумешках, вверх Чюсовой реки, в старых чюотских копищах найдена медная руда крестьянами Арамильской слободы Сергеем Бабиным да Уткинской слободы Козьмою Сулеевым.

Да в 1710-м году Арамильской же слободы крестьянин Федор Бабин нашел там же вверх Чюсовой реки, у Полевой речки, в горе, медную ж руду и на том месте она добывалась и плавилась медь на Уктусе.

А для добычи той руды в трех ямах были опущены струбы и два ворота и при том зделаны анбар, сарай и другое небольшое строение. А в 1718-м году, июня 10-го дня, Гельжеутской волости башкирцы Чюбар Балагушев с товарищи, собрався многолюдством, и на том руднике то все строение выжгли и работных людей согнали.

И в 1720-м году, декабря в 4 день, ис правительствующаго сената отправлен на Уфу к полковнику графу Головкину да к воеводе Бахметеву указ, в котором написано, что де за Чюсовой рекой, у Полевой речки, на горе от Уктуского завода в 30 верстах, на котором-де заводе надлежащее строение было, и на оной-де наехав башкирцы строение выжгли, а работных людей согнали и впредь промышлять запретили, також и на месте Гумешках, на копиях старых они, башкирцы, промышлять руды не допускают, и чтоб они, башкирцы, в тех и протчих местах, и где руда будет сыскана, хотя и в их владении посланным из берг-коллегии афицером и протчим служителем в рысканий и в копании тех руд и в строении заводов, служа великому государю, помешательства не чинили, а чинили б всякое вспоможение, и ежели из их народу кто такую руду сыщет, то им объявлять приставленным от берг-коллегии. А им за то против печатной привиллегии платить, как и российскому народу определено, без задержания. И о том к ним, башкирцем, из сената грамота отпущена декабря 12-го дня 1720-го году.

Оной указ и з грамоты копия посланы на Уфу к полковнику графу Головкину с Уктуса артиллерии от капитана Татищева мая 9-го дня 1721-го года.


И того ж 1721-го году, июня 9-го да 10-го чисел, с Уфы от господина графа Головкина и воеводы Бахметева к нему, капитану Татищеву, ответствовано, что явились у них в Уфе, Уфинского уезду, Сибирской дороги, Гельжеутской волости, башкирцы Чюбар Батырь, он же и Балагушев, с товарищи и, выслушав присланной из Санкт-Петербурга из сената указ и з грамоты копию, сказали посланным-де к ним, башкирцом, для искания и копания руд они, башкирцы, Чубар с товарищи всею волостию никакого прещения чинить не будут и в том подписались.

А в 1722-м году, июня в 25 день, по указу ис правительствующаго сената от артиллерии генералу лейтенанту Дегеннину [велено] за Чюсовой рекой, у Полевой речки, на старинной земле государевой, которая по жалованной грамоте в прошлом 7076-м году гари царе Иване Васильевиче отдана во владение имянитым людем Строгоновым, построить медные заводы и крепость или шанцы в пристойном месте для содержания и охранения тех заводов от башкирцов.

В 1723-м году по прибытии от артиллерии генерала лейтенанта Дегеннина на Сибирские Уктуские заводы донесено ему от рудного промышленника Федора Молодого, что от Уктуса в 43-х верстах, по другую сторону Чюсовой реки в 11 верстах, имеюцца старые медных руд копи или шурфы, в которых местах Уктуского заводу камисар Бурцов хотел было строить для плавки тех медных руд завод и плотину, где уже и построен был от него, Бурцева, анбар и протчее небольшое строение кроме плотины и фабрик. И в том было помешательство от башкирцов, понеже они те места называли своими, и что [построено] было, оное сожгли.

И по тому доносу от него, генерала лейтенанта, посланы были на оное место показанной доноситель з берггауром для взятъя и привозу оттуда на пробу руд, которые, прибыв туда, из шурфа, имеющагося глубиною саженина той, верховых руд набрали четыре воза и привезли на Уктуской завод, где оные чрез крумафен плавкою пробованы и по пробе оказались, что содержат в себе чистой меди ис цент[не]рафунт. А видом оные руды были разные, а имянно ил красной, черной и желтой в котором зеленья и лазоревые разсыпные знаки имелись, и лежали не в крепком, но в разсыпном камени. Такожде между тем имелась и руда разсыпная наверху, а вглубь пошла местами крепко и мякко, и иная добывалась и добываетца еще чрез бурование, а другая кирками и кайлами.

Веоною того года в вышеписанных и других местах к тем беспокойного народа башкирского местам поближе почали руды искать и, где найдены, тут летом добывать, но они башкирцы и татары, сперва были противны и из людей, которые поехали на Полеву сыскивать руду, [начали] убивать. А он генерал лейтенант, тогда строил сильною рукою Екатеринбургские заводы и прежде оные для безопасности от онога народа обвел фартициею и потом подался ближе ко оным рудным местам от Екатеринбурха дватцатью верстами в деревне, называемой Верхней Уктус, где прежде при бытности на заводах бергсоветника Михаэлиса и артиллерии капитана Татищева построены дворы, и драгуны Сибирского полку, определенные для охранения пограничных слобод, жившие по разным местам в слободах, собраны и переведены для житья. И то место намяновано от них Горным Щитом, а каков оной ныне по постройке имеетца, тому значит приложенной чертеж на... странице. И то место, где оные драгуны живут, обведено по определению ево, генерала лейтенанта, земляным брусвером и обнесено надолбами. А между тем те татары, которые русских убили, пойманы и за тое их противность и для страху другим по силе указов розыскиваны и штрафованы. И оное услыша, другие башкиры и татары также, что при нем, генерале лейтенанте, имелся полк салдат и строятся крепости в разных местах, пришли в страх, и ближния вотченники по требованию ево, генерала лейтенанта, чтоб в прииске и в добыче руд не чинить никакого помешательства, но чинить бы всякое вспоможение, подписались своими тамгами.

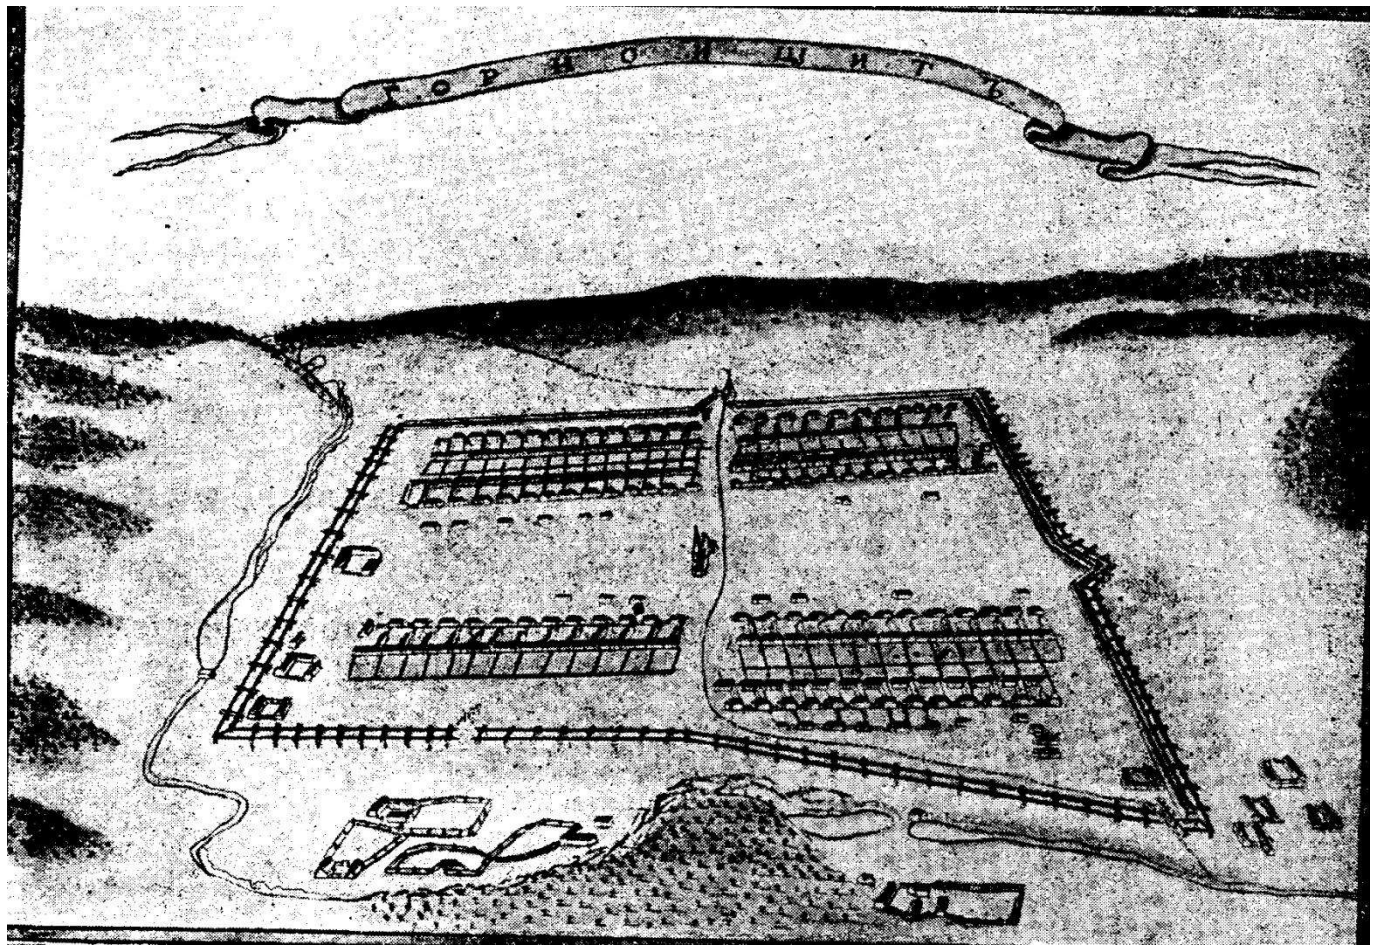

Крепость Горной Щит

Потом еще поближе к ним, башкирцам, у Чюсовской реки, где их башкирской чрез оную реку имелся переезд, называемой Косой Брод, построен шанц и определено тут быть салдат рота, дабы оные башкиры рудным вошкам, которые руду из вышеозначенных мест для плавки на медь возили в Уктуские и Екатеринбургские заводы, не могли чинить препятствия, и оные вошки в ношные времена могли спать и коней кормить [в] безопасности под охранением.

Потом вступили на вышеписанные рудные места по Полевой речке и руду начали добывать сильною рукою с июля месяца 1723-го года и перевозить для переплавки на Уктуские и Екатеринбургские заводы и пустили вглубь шахты и построили для жилья рудокопщиком квартиры. И то строение и горная работа обнесена полисадною крепостию, которая строена Тобольского полку салдатами. И за тое их работу и сверх жалованья давано по указом. А понеже в том месте тогда вглубь руда пошла сильно и сверх того найдено вновь от тех рудных полевских мест в четырех верстах на месте, называемом Гумешках, рудной ил, и того ради он, генерал лейтенант, для плавки оных руд при тех рудниках и для избежания в провозе на Уктуские и Екатеринбургские заводы лишняго росхода и для бережения около Екатеринбурга и Уктуса лесов определил и построена на речке Полевой плотина и при ней рудопереплавные и обжигальные и прочие фабрики и учредил кантору у которого строения был из закондукторов, что ныне бергмейстер, Никифор Клеопин. И оной завод и до сего в действии и руда из оного гнезда или фала добывалась от верху до низу саженьх в 16. А ныне тех медных руд при оном Полевском заводе добываетца мало и почали пресекаться. А прежние руды, которые переплавлены, колчедану в себе мало имели. И тогда варнишной соляной песок от выписанных из Германии медиплавильщиков в смес со оными рудами не употреблялся и они про оной, какую силу в себе имеет, не звали, но токмо нужды ради переплавлялись те руды на черную медь, а на роштейн, как обыкнется есть, плавить было нельзя до того времени, как от генерала лейтенанта Дегеннина велено привезть от Чюсовских соляных заводов варнишной песок. А до того в прежних плавках несколько меди вступало в шлак. И того ради ныне тот шлак мешаецца с медною рудою и с варнишным песком и с ызвестью, дабы она медь, которая в шлаку имеетца, напрасно не пропадала. А впредь всеконечно надлежит на Полевой употреблять варнишной песок для смесу, чтоб медь в роштейне (а не в черной меди) и в больших ейсенсауах или крицах з железом не смешивалась и в шлак не вступала. А что ныне [в] вышеписанную плавку употребляетца руды, шлаку, варнишого песку и извести и ис того меди получаетца в год и по чему ценою, о том ниже сего приложено росписание.

И хотя вновь около оного Полевского заводу чрез многие шурфы медных руд сыскивано, но кроме железных, которых обретоно во многих местах довольно и в близости того Полевского завода богатых и магнитных, не сыскано. И когда медные руды все переплакатца и пресекутся и вновь не сыщутся, тогда б оное плотинное и заводское строение втуне оставлено не было, того ради для плавки вышеозначенных железных руд на чюгун по определению оного генерала лейтенанта велено построить и строитца при оном заводе домна. И тот завод, когда медная руда вовсе пресечется и шлак

переплавитца, из медного обращен имеет быть в железной, понеже при оных местах, как выше означено, руд железных, также и лесов и воды имеетца довольно и Чюсовая река в близости и близ оной Чюсовой, пониже Полевой речки, для молотовых, в которых будет коватца железо, надлежит еще построить плотину.

Регистр того завода строению

Плотина с обрубамы, длиною 61 ½, поперег 15, вышиною с окладом 4-х сажен 1 аршин.

Плавильная фабрика, в ней 9 печей плавильных да один Кришной горн.

Толчея с тремя пестами.

Да при той же фабрике для клажи медных руд два анбара.

Четыре анбара для клажи припасов.

Для обжигания роштейна каменных 19 печей, около оных фабрика.

Сарай лесных припасов.

Кузница, в ней три горна.

Для розбивания медных колчеданных руд фабрика мазанковая, в ней 1 молот.

Толчейная фабрика з двенадцатью пестами и три цырена да изба для сушения купороса.

Двор для житья управителю того завода.

Плотника для промывания гумешевских руд на 20 саженьх и при том анбар, в котором действуют промывание тех руд.

Два анбара для клажи черной меди и железных припасов.

Те заводы и показанное строение строено приписными крестьямы за плакатную плату.

И тот Полевской завод с старым и вновь со всем строением ценою стал деньгами и припасами в 7 414 рублей 38 ^{1/8} копейки.

А разстоянием от Екатеринбурга состоит в 52 верстах на полдень.

Уголь ныне к тому заводу беретца верстах в 4-х и в 5 и на завод становитца копеек по 15 короб.

Горновой и запорочной камень беретца на тот Полевской завод из-за Косого Броду, которой обыскан от Полевского заводу чрез Кособродцкую крепость в 14 верстах по речке Кособротке плавильным мастерам Федором Яковлевым да шмельцером Клементьем Рыбниковым в 729-м году, и начат добывать и в действо произведен вместо того камня, что с Точильной горы бран, с октября месяца того году, которой по зделании горнов и в починке против точильного от огня стоит вполы. И ценою оногo кособротского камня пуд становится по ½ копейки, а до того бран был оттуда ж, где и к Екатеринбургу добываетца, с Точильной горы, разстоянием от завода в 134-х верстах и становился ценою 154 пуда по 4 рубли по 62 копейки.

| При том Полевском заводе в канторе и при фабриках учреждены от вышеписанного генерала лейтенанта управителя, приказные и протчие служители и мастеровые люди з жалованьем, и оными что в фабриках выплавлено бывает меди, и во что ценою в казну приходит | Число | Надлежит быть | | | | В то число ныне налицо | К тому в добавку надобно |
|---|-------|---------------------|------|------|------|------------------------|--------------------------|
| | | Окладного жалованья | | | | | |
| | | Одному | | Всем | | | |
| | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | | |
| В канторе: | | | | | | | |
| Гитенфорвальтер | 1 | - | - | 120 | - | - | - |
| Шихтмейстер при плавильных делах и у надзирания за работами и для помощи гитенфорвальтеру | 1 | - | - | 36 | - | 1 | - |
| Подьячих подканцелярист | 1 | - | - | 35 | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|--|--|----|-------|----|-----|----|---|---|
| | копейстов, в том числе один к лесным делам | 3 | 18 | - | 54 | - | - | - |
| Разсылыщиков | | 3 | 12 | - | 36 | - | - | - |
| Щетчик | | 1 | - | - | 12 | - | - | - |
| Целовальников у припасов | | 2 | 12 | - | 24 | - | - | - |
| Сторож | | 1 | - | - | 12 | - | - | - |
| Конюх при казенных лошадях | | 1 | - | - | 12 | - | - | - |
| На бумагу, чернила, свечи и сургуч | | - | - | - | 35 | 72 | - | - |
| У содержания крепости от артиллерии ефрейтур | | 1 | - | - | 16 | - | - | - |
| Пушкарей | | 6 | 12 | - | 72 | - | - | - |
| Им же всем семи человеком против других по | | - | 4 | 95 | 34 | 65 | - | - |
| У плавки меди при 9 печах: | | | | | | | | |
| Старшей плавильщик иноземец | | 1 | - | - | 120 | - | - | - |
| Шмельцеров | | 18 | 24 | - | 432 | - | - | - |
| Фарлауферов | | 18 | 18 | - | 324 | - | - | - |
| Ауфтрайгеров | | 18 | 18 | - | 324 | - | - | - |
| У отделительных дву горнов, на которых отделяют ис криц медь от железа: | | | | | | | | |
| Отделитель | | 1 | - | - | 18 | - | - | - |
| Работников | | 8 | по 14 | 40 | 158 | 40 | - | - |
| У обжигания роштейнов обжигальщиков | | 3 | | | | | | |
| Сторож в плавильне | | 1 | 12 | - | 12 | - | - | - |
| Каменщик и печник | | 1 | - | - | 12 | - | - | - |
| Цимерлейтов или плотников | | 3 | 15 | - | 45 | - | - | - |
| Кузнец | | 1 | - | - | 15 | - | - | - |
| Работник | | 1 | - | - | 12 | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|----|----|---|-----|---|---|---|
| Мусорных толчейщиков | 3 | 12 | - | 36 | - | - | - |
| Работников для таскания руды от шахт в плавильны и соку ис плавилен | 18 | 12 | - | 216 | - | - | - |
| Учеников закомплетных для упалых мест | 9 | 12 | - | 108 | - | - | - |
| Пробирщик | 1 | - | - | 24 | - | - | - |

| К годовому содержанию девяти медиплавильных печей припасов потребно, ежели оные всегда в действии будут | Число | Вес | | Цена | | | |
|---|-------|-----------|------|---------|--------------------|-------|-------------------|
| | | Пуд | Фунт | Каждому | | Всего | |
| | | | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. |
| Камня горнового и запорочного из-за Косого Броду | 500 | 4911 | - | - | 1/2 | 24 | 55 ^{1/2} |
| Дехтя на маску шипов и пальцев ведр | 300 | - | - | - | 2 ^{3/4} | 8 | 25 |
| Дров для обжигания роштейну, сажен | 500 | - | - | - | 24 | 120 | - |
| Лесных припасов сосновых валов, в отрубе в аршин, длиною 4-х и 5 сажен, для запаса | 2 | - | - | - | 60 | 1 | 20 |
| На дело и починку колес, косяков | 50 | - | - | - | 5 ^{13/25} | 2 | 86 |
| На дело тележек и протчих случающихся заводских потребностей тесниц, длиною 4-х сажен, в отрубе в 8 вершков, толщиною в 1 ^{1/2} вершка | 200 | - | - | - | 4 | 8 | - |
| Бревен на всякия случающиеся заводские починки, длиною 6 сажен, в отрубе 5 и 6 вершков | 100 | - | - | - | 4 ^{1/2} | 4 | 25 |
| Березового: | | | | | | | |
| Молотовищ к рудобойному молоту, длиною 4 аршина, в отрубе 7 вершков | 16 | - | - | - | 2 ^{1/2} | - | 40 |
| Ладоней на молоты | 2 | - | - | - | 4 | - | 8 |
| На зыбки к мехам и на пальцы к рудобойному молоту и на песты к толчению мусора бревен, длиною 5 аршин, в отрубе в 1/4 и пять вершков | 50 | - | - | - | 2 ^{1/5} | 1 | 10 |
| Для носки угля решеток черемховых на одну печь 50, а на 9 | 45 | - | - | - | 1 ^{1/2} | 6 | 75 |
| Для засыпания в печи руды корыт | 1000 | - | - | - | 1/2 | 5 | - |
| За прохожие дни из домов крестьяном к поставке оных припасов, применяясь к роскладом | - | - | - | - | - | 7 | 50 |
| На починку и клажу горнов кирпича | 20000 | за тысячу | | 1 | 12 ^{1/2} | 22 | 50 |
| Сала говяжья на маску меховых крюков и мехов | - | 20 | - | - | 60 | 12 | - |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|----------|----|---------------------|------|-------------------|
| Точило печерское | 1 | - | - | -2 | - | 2 | - |
| Брусов печерских | 5 | - | - | - | 1 | - | 5 |
| Железа на починку плавильных инструментов: | | | | | | | |
| Полосового | - | 50 | - | - | 18 ^{11/16} | 26 | 51 |
| Четверогранного | - | 40 | | | | | |
| Баутового | - | 50 | | | | | |
| Укладу | - | 4 | - | - | 46 ^{1/2} | 1 | 86 |
| Да за издержку у решеток проволошных молотов, пятников, обойм, пицалей, ступ и протчего и за перевоз чюгунных припасов впредь целых, а возвратно чюгуном и за угар у вилок, протыкальников, лопаток, фурм, гребков и у протчего и на содержание мехов и фабрик, применяясь к расходом прежних лет | - | - | - | - | - | 55 | - |
| На плавку меди: | | | | | | | |
| Руды медной нынешних добыч, ежели оные плавить с известным камнем, как до сего пока шлак не плавлен, оные плавилась по установлению мастера тона в неделю, то есть в 6 дней работных, на одну печь по 1380, а на 8 печей 11040 пуд, а в год на 250 дней работных (а на девятую печь руд не положено, для того что на оной выплавляемой ы 8 печах роштейн имеет переплавлятца на черную медь) | - | 460000 | - | - | 3/4 | 3450 | - |
| Угля в неделю на печь по 25, а в год на все 8 печей | 8333 ^{1/2} | - | - | - | 15 | 1250 | - |
| Камня известного в неделю на печь по 82, а в год на все 8 печей | - | 27333 ^{1/3} | За 10 п. | | 2 | 54 | 66 ^{2/3} |
| Ис того имеет быть выплавлено | | | | | | | |
| Роштейна в неделю из одной печи по 78 ^{1/4} , а в год из всех 8 печей | - | 26083 ^{1/3} | - | - | - | - | - |
| Да криц медных в неделю из одной печи по 14 пуд, а в год из всех 8 печей | - | 4666 ^{2/3} | - | - | - | - | - |
| А из роштейна и криц имеет быть выплавлено жь черной меди из роштейна при одной печи, а ис криц при дву отделительных горнах во весь год | - | 4757 | - | - | - | - | - |
| К той переплавке из роштейна и к очиске ис криц меди потребно в год угля, коробов | 1473 | - | - | - | 15 | 220 | 95 |
| Всего при том Полевском заводе придет на плавку черной меди денежного расхода в жалованье управителем, мастеровым и приказным людем и за припасы | - | - | - | - | - | 7643 | 25 ^{1/6} |
| И по тому расходу обойдетца ценою пуд черной меди по одному рублю по 60 ^{3/4} без самых малых долей | | | | | | | |
| К тому приложить за перевоз той черной меди к плавильне на чистую в Екатеринбург по одной копейке с пуда, | - | - | - | - | - | 47 | 57 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|---|----|------------------|------|-------------------|----|
| итого будет | | | | | | | | |
| К перечислению оной полевской черной меди в гармахерскую и чистую в Екатеринбурге имеет быть расхода: | | | | | | | | |
| Гармахер и штыковой мастер | 1 | - | - | - | - | 30 | - | |
| Учеников и з закомлетным | 3 | - | - | 12 | - | 36 | - | |
| Толчения мусора ученик | 1 | - | - | - | - | 12 | - | |
| При канторе медных дел управителю 1-му, подьячим 2-м, сторожам 2-м, на бумагу, чернила и свечи, а порознь кому какие оклады и что на содержание канторы положено, о том показано в Екатеринбурге, всего | - | - | - | - | - | 233 | 10 | |
| Угля коробов | на гармахерской горн | 350 | - | - | - | 16 | 97 | 60 |
| | на штыковой один горн | 260 | | | | | | |
| Решеток для носки угля на оба горна | 40 | - | - | - | 1 ^{1/2} | - | 60 | |
| Вал меховой деревянной, длиною 4-х аршин, в отрубе в аршин | 1 | - | - | - | - | - | 80 | |
| Косяков деревянных к починке колес | 10 | - | - | - | 5 | - | 50 | |
| Дров в караульну, плавильную, мусорную и в кантору, сажен | 6 | - | - | - | 50 | 3 | - | |
| Дехтю ведр | 50 | - | - | - | 2 ^{3/4} | 1 | 37 ^{1/2} | |
| Кирпича для починки горнов | 500 | - | - | - | - | - | 66 | |
| На содержание фабрики и на меха и на угар в ынструментах из суммы, что положена при екатеринбурхских плавильных делах | - | - | - | - | - | 5 | - | |
| Итого при очищательном деле расходу | - | - | - | - | - | 465 | 50 ^{1/2} | |
| Всего при медном деле расходу | - | - | - | - | - | 8108 | 75 | |
| Меди чистой имеет быть получено из вышеписанного числа черной меди положе угар от пуда черной против пробы с прибавкою, чтобы могла быть медь гораздо чище и в росковку и на другие дела шла без разседин и без охулки по 6 ^{1/2} , а проб приходило угару по 5 фунтов у пуда | - | 3984 | - | * | - | - | - | |
| Ценою обойдетца штыковой меди пуд по 2 рубли по 3 ^{1/2} копейки с малыми долями | | | | | | | | |
| А с приложением обергамтского и дистрикского и пристанского расходов (которых на все медные заводы от расположения на сумму железа осталось 4992 рубли 50 копеек) по расположению на каждой завод по числу пудов здельываемой меди придет пуд по 2 рубли по 44 ^{1/2} копейки | | | | | | | | |
| А по нынешней плавке со шлаком потребно в год на 8 печей: | | | | | | | | |
| Руды медной | - | 172000 | - | - | 3/4 | 1290 | - | |
| Шлаку без цены | - | 166000 | - | - | - | - | - | |
| Песку варнишного | - | 13000 | - | - | 61/2 | 845 | - | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|----------------|-------------|--------------|-------------|------|-------------------|
| Угля коробов | - | 8128 | - | - | 15 | 1219 | 20 |
| Ис того имеет быть получено роштейна | - | 7870 | - | - | - | - | - |
| Да криц | - | 4040 | - | - | - | - | - |
| А из роштейна и ис криц меди черной | - | 13051 | - | - | - | - | - |
| К переплавке роштейна и при розделении криц на черную медь угля коробов | 404 | - | - | - | 15 | 60 | 60 |
| Итого за припасы: | - | | - | - | - | 3414 | 80 |
| К тому ж приложить вышеписанный расход, что показан при плавке из руд с ызвестным камнем меди в дачю мастеровым людем жалованья и за припасы, кроме руды, камня, угля и провозу | - | - | - | - | - | 2667 | 63 ^{1/6} |
| И с тем будет всего расходу на черную медь | - | - | - | - | - | 6082 | 43 ^{1/6} |
| И по тому расходу обойдетца ценою пуд черной меди по 4 рубли по 66 копеек с малыми долями, которых останетца на всю сумму меди 1 рубль 13 копеек | | | | | | | |
| К тому ж приложить за перевоз той черной меди к плавильне на чистую в Екатеринбург по одной копейке с пуда, итого будет: | - | - | - | - | - | 13 | 5 |
| Ис той черной меди имеет быть чистой штыковой | - | 1093 | - | - | - | - | - |
| На которую изойдет расхода на пропорции из вышеписанного, что показан при очиске выплавляемой меди из руд с камнем из 465 рублей 501/2 копеек | - | - | - | - | - | 127 | 71 |
| И с тем будет на чистую медь всего расхода | - | - | - | - | - | 6223 | 19 ^{1/6} |
| Ценой обойдетца штыковой меди пуд по 5 руб. по 693/8 коп. | | | | | | | |
| А с приложением обербергамтского, дискритского и пристанского расходов 4922 рублей 50 копеек по расположению на каждый завод по числу пудов здельываемой меди придет пуд по 6 руб. по 233\8 коп. | | | | | | | |
| И хотя по той плавке со шлаком медь приходит и недешевое ценою, но оное чинитца для того, чтоб в шлаку медь не осталась и напрасно не пропадала, да и для того, пока те заводы к делу железа обратятца, чтоб за малою добычею руды, которой по нынешней добыче не плавку не достает, не были без действия. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Число | Каждому | | Всего | | | |
| | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | | |

| У надзирания лесов и у приеме дров и приготовления угля, и у смотрения всего того: | | | | | |
|---|---------|----|----|------|----|
| Надзиратель | 1 | - | - | 36 | - |
| Розсыльщик | 1 | - | - | 12 | - |
| Целовальник | 1 | - | - | 12 | - |
| Угольного зжения мастеров | 3 | - | - | - | - |
| Им задельного с 16666 коробов, что потребно на расход при том Полевском заводе, по ¼ копейки с короба | - | - | - | 124 | 99 |
| Учеников | 3 | 12 | - | 36 | - |
| Да закомплетной для упалых мест ученик | 1 | - | - | 12 | - |
| К тому угольному делу: | | | | | |
| На вышепоказанное число угля на 16666 коробов дров потребно, щитаючи выход ис кучи, то есть из 20 сажен дров, по средней пропорции, как в роскладах на крестьян кладетца, по 70 коробов | 47615/7 | - | 25 | 1190 | 42 |
| Ис того кучь складено, осыпано, выжжено и разломано быть имеет 238 ^{3/5} по 3 рубли по 52 копейки с кучи | - | - | - | 837 | 97 |

Руб. Коп.

| | | |
|---|------|----|
| За воску с куреней угля по нынешнему расстоянию по 2 ^{1/10} копейки з долями с короба, итого | 349 | 99 |
| Да за прохожие дни крестьяном из домов, применяясь к нынешним розскадом | 66 | 60 |
| Итого с приложением лесного надзирателя, подъячего, розсыльщика, целовальника и мастеров и учеников жалованья всего расходу на уголь | 2665 | 97 |

По разчислению той суммы обойдетца короб по 16 копеек без мала, в которую сумму не достанет токмо пятидесять девяти копеек.

Токмо оную цену за правильную причесь не можно, для того что выход ис кучи положен по 70 коробов, а бывает оного в выходе по 80 и по 90 коробов ис кучи, за тем и за другими резаны, о которых показано при Уктуских заводах, тот уголь ценою более не придет, как по щету, что учинен, по выходу обошелся по 15 копеек короб.

Определенные при горном деле горные служители в добыче руд, в креплении шахт и штолен и в протчем, что к тому принадлежит, и в выливании воды из шахт и штолен имеют во всем поступать по ниже приложенным должностям.

Кунштштейгер должен при рудокопиях, где в шахтах и штольнях вода будет, которую ручными насосами поднять и осилить невозможно, тогда, как водяные машины делать, показывать и, зделав, поставить в таком месте, где пристойное к тому изобрящется со обшаго разсуждения з бергмейстером и берггешвореном.

Ежели нужда будет в воде, которою действовало б машинное колесо, тогда имеет кунштштейгер, как бы к лутчему и прибыльнее без излишняго убытка на то колесо привезть от других мест верховую воду чрез штольны, трубы или вспрудою от вышних мест, как лутчей к тому способ изобрящется. Буде же где сего для ситуации того места учинить невозможно будет, то ему тогда прилежать и смотреть, не можно ли действовать и воду выливать чрез машины, которые лошадыми действуют, для избежания излишняго расхода и труда людем.

Должность бурштейгера, которой чрез большей бур сыскивает руды и шифер

Надлежит ему большим буром бурить от 20 и до 50 сажен и больше но усмотрению места, и какие чрез то бурование являтца будут признаки, оные немедленно промывать на шлихт и при том иметь неоплошное смотрение, дабы промыто было чисто, паче же себя предостерегать и под жестоким по указом штрафом фальшивого медного шлиху объявлять не дерзать, дабы по тому неправильному ево объявлению напрасно с великим копытом строением шахт не производить и тем казне убытка не учинить. А как по прииску ево до руды дойдано будет, то ему примечать, сколь толсто руда или шифер лежит. И промытой шлихт для пробы и познания, сколько в себе метала содержит, отсылать, куда надлежит.

Принадлежащие к тому прииску руд буры и другие инструменты, какие потребны, требовать ис казны. А ежели при буровании случитца, что некоторая часть бура в земли отломитца, тогда оное вынимать по ево должности принадлежащими инструментами и для починки отдавать определенному к тому кузнецу, которой должен оные

починивать и вновь делать по указанию бурштейгера. И то кузнишное дело, а наипаче в калении и в винтах надлежит ему знать в совершенство.

Должность штейгера

Надлежит ему при своей шихте, то есть в 12 часах, быть при горной работе и прежде окончания ево шихты от работы под штрафом не отлучатца и смотреть, чтоб берггауры и протчия горные работники: в то время были в работе безотлучно и как на работу приходили, так и с работы отходили в указное время, и за ними надзирать, дабы руды или шифер добывали чисто и с простым камнем как возможно не мешали, дабы после в разборе оных от камня излишняго труда и время не было, и добытая б ими руда из шахт и из штолен вытаскана или поднята была на штирцплац без остатку. Шахты и проходные штольны, квершлагги и орты, где вознаграбитца, крепить строением, как надлежит по горному к лутчему, также камень висячей сверху и боковой подставками по гарному обыкновению, чтоб и шахты не могли обваливатца и горной работе от того вреда не учинилось. А ежели из берггауров и протчих гарных работников, кто при той работе будет ленив и в должности своей неисправен, о таковых доносить обер или бергмейстеру, которой должен таковых ленивцов штрафовать по рассмотрению и указом. Каждой штейгер, а в небытность ево ундер-штейгар должен свечи и сало берггауром давать каждому по рукам, а оставите после шихты свечи и сало принимать от них возвратно, дабы те берггауры не могли того оставшего у себя таить и тем напрасно корыетоватца.

Надлежащие к горному делу инструменты, которые даютца берггауром и другим горным служителем, имеют даваны быть з запискою каждому по рукам и прежде на оных клеймить того, кому которые дадутца, имя, и оные содержать им под своим охранением, которые можно, те в ящиках и хранить, чтоб напрасно переломаны и утрачены не были. А ежели что ис тех инструментов несмотрением их напрасно переломано или утрачено будет, за те взыскивать на них по указом.

Ежели при добыче руды найдены будут богатые или куриозные подземные какие штуки, те з другими не мешать и хранить, чтоб утрачены не были, и оные объявлять бергмейстеру или берггешворену.

Буде случитца берггарт или горной признак по подобию руд ному, оной надлежит класть от руд особливо, а ежели ему, штейгеру, в том будет сумнение и ничего во оном признать ее может, то оной отдавать для пробы и, что по пробе окажется, по тому и поступать.

Должность берггаура

Берггаур, то есть рудокопщик, которые добывают руду и шифер по свойству руд чрез рвание порохом, а кои мяжкие, те кайлом и кирками, а в ьных местах добываетца руда разжением дровами. Оные должны делать штольны и шахты и укреплять по указанию штейгерскому и тому всему от него обучатца и быть послушным штейгеру и иметь пред ним почтение, яко пред своим ундер-афицером.

Когда приидет их шихт (сие разумеетца работные часы), тогда должны берггауры явитца при той своей работе и работать 12 часов, а имянно: от 4-го с полуночи и до четвертого ж пополудни, а в полдень давать им свободу обедать один час и то при рудокопиях, дабы они не росходились, ибо когда розойдутца по квартирам, то от того в работе будет медление. Буде же у которых есть квартиры близ рудокопиев, тем обедать в квартиры свои ходить позволяетца.

Каждой берггаур должен в своей шихте работать со всякою прилежностию, и что в то время надлежит ему добыть руды или шифера, по мере оное б, конечно, было добыто. А буде кто них того числа, сколько надлежало добыть, не выкопает ленства ради или от пьянства, таких штрафовать по рассмотрению. А ежели они будут при строении штолен или шахт, то також, как возможно, старание иметь, дабы уроком или кубишною мерою работать. А о заплате им за бытие при той горной работе чинить прежде при берггешворене или бергмейстере верные пробы, и по тому плату производить с меры квадратной или кубишной по рассмотрению, каково свойство камня, руды и шиферу крепко или мяжко.

Когда шихт окончатца, то надлежит каждому оставшие свечи и сало отдать своему штейгеру, а у себя отнюдь не держать и под штрафом таить не дерзать.

Должность катальщиков

Катальшики, которые руду, шифер и простой камень и землю на штирцплацы из горной работы телешками вытаскивают, не имеют от работы отпускатца пока они всего добытого шиферу, руды, земли и камня на штирцплацы не вытаскают. А на работу должны они приходить вместе з берггаурами. Оным надлежит плату давать против берггауров и переменятьца с ними понеделно, в которую неделю катальшики были у таскания, тем в другую неделю отправлять берггаурскую должность, а берггауром катальшичюю.

Должность гаипелькнехтов, которые у вороту для подымания из шахт руды, шифера, земли и камня

Должны они на работу ходить обще з берггаурами и другими горными работниками и из шахт руду, шифер, землю и камень наверх подымать и в удобные места на штирцплацы телешками катать, дабы под шахтами в их шихте как руд, шиферу, так земли и камня ничего не оставалось.

Должность подставщиков или горных плотников

Оные должны у берггауров штольны и квершлагги укреплять лесом подставками и в шахты струбы отпускать, как надлежит, и при том быть в работе против берггауров 12 часов, а в нужное время надлежит их и ночью в работу употреблять.

Должность грубенюнов

Оные имеют учитьца горной работе и при том им по силе их работать, где пристойно, добывать руды и катать из штолен или из ортов и квершлагов под шахту или из штолен на штирцплац.

Должность горного кузнеца

Инструменты всякие, какие к тому горному делу принадлежат, вновь делать по моделям, данным от штейгера, доброю работою и калением. Также и поврежденные при работе починивать без всякого замедления, чтоб за ними в добыче руд остановки не было. И при деле над ними надзирать и ему самому прилежать, дабы излишняго угара в железе и угле не происходило, и из данного ему казенного железа и угля для своих корыстей ничего себе и посторонним кроме казенных горных инструментов отнюдь не делать и не продавать под жестоким по указом штрафом. А за дело новых инструментов по моделям плату ему производить по пробе задельную и в том росходе и в угаре угля ево считать. А ежели против пробы лишней росход и углю угар явитца, за то допразить на нем, кроме починки.

От него ж, генерала лейтенанта, при Полевской горной работе определены нижепоказанные мастеровые и работные люди з жалованьем, и что оными в год руды добывается по примеру прежних добычь, и во что ценою в казну пуд придет

| | Число людей | Им жалованья | | | |
|----------------------------|-------------|--------------|------|------|------|
| | | Каждому | | Всем | |
| | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. |
| Штейгер иноземец | 1 | - | - | 144 | - |
| Штейгер русский | 1 | - | - | 72 | - |
| Ундер штейгеров русских | 2 | 36 | - | 72 | - |
| Берггауров старших | 2 | 24 | - | 48 | - |
| Других берггауров | 20 | 18 | - | 360 | - |
| Учеников | 50 | 14 | 40 | 720 | - |
| Грубенюнов юнов | 50 | 12 | - | 600 | - |
| Для разбору руд разборщик | 1 | 24 | - | 24 | - |
| Подставщиков или плотников | 3 | 15 | - | 45 | - |
| Кузнецов | 2 | 15 | - | 30 | - |
| Работников | 2 | 12 | - | 24 | - |
| Итого на жалованье | - | - | - | 2139 | - |

| К годовому содержанию того Полевского горного дела потребно припасов | Число | Вес | | Цена | | | |
|--|-------|-----|--------|---------|------------------|-------|------|
| | | Пуд | Фунт | Каждому | | Всего | |
| | | | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. |
| Шахтенного лесу бревен, длиною 6 сажн, в отрубе 4 вершков | 1000 | - | - | - | 4 ^{1/4} | 42 | 50 |
| Топорищ и молотовищ ручных | 6000 | - | за сто | - | 23 | 14 | - |
| Драниц на ручки к носилкам | 600 | - | - | - | - | - | 40 |
| Для носки руды корыт | 1000 | - | - | - | 1/2 | 5 | - |
| Дров к шахтам и штейгеру по контракту, сажн | 16 | - | - | - | 37 | 5 | 92 |
| За прохожие дни крестьяном, что имеют быть в проходе из домов до Полевского завода к добыче оногo лесу и лесных припасов, применяясь к роскладом | - | - | - | - | - | -3 | - |
| Да за припасы железные, которые делаютца на заводах на Полевую к горной работе, | - | - | - | - | - | 90 | - |

| | | | | | | | |
|---|----|--------|---|---|------------------|------|-------------------|
| а имянно на починку буров, на оковку бадей, также на издержку в кирках, в клинах, молотах, гребках и лопатках, применяясь прежних годов расходам | | | | | | | |
| К бадьям конату пенькового толщиною в окружении в 1 ^{1/2} вершка | - | 10 | - | - | 100 | 10 | - |
| Дехтю ведр | 10 | - | - | - | 2 ^{3/4} | - | 27 ^{1/2} |
| На поупку припасов к тому горному делу пороха, сала, кожь помповых, точил и брусос | - | - | - | - | - | 317 | 5 |
| Итого за припасы | - | - | - | - | - | 488 | 14 ^{1/2} |
| Всего при Полевской горной работе в год росходу | - | - | - | - | - | 2627 | 14 ^{1/2} |
| Оными горными служители и вышписанными припасами, применяясь к добыче прежних годов, имеет быть в год добыто руды при Полевских рудокопиях | - | 640000 | - | - | - | - | - |
| И по тому росходу обойдетца пуд в добыче руды по 13/32 копейки с малыми долями, которых на всю сумму осталось 27 рублей 14 ^{1/2} копейки | | | | | | | |
| А ныне при том Полевском заводе руды почти вовсе пересеклись, и для того горные служители более обращающа у прииску вновь и работают еще в старых работах у добычи и выбирают достальную руду, сколько оной еще в ямах и по бокам имеется, и за тем показанного числа руды ими добыто быть не имеет. И ныне она в добыче становитца против показанной цены вдвое, а как та руда уже вся вынята будет и вновь не откроетца, то тот завод имеет обращен быть в железной, как о том и выше показано. | | | | | | | |

О ЛЯЛИНСКОМ МЕДНОМ ЗАВОДЕ

В прошлом 1719-м году объявил на Уктусе камисару Бурцову верхотурец Конон Заварин з дву мест по Лобве да по Ляле рекам рудные знаки. И на те места для промыслу оногo посылая был рудной мастер Андрей Шелкунов. И по пробе вывилось меди сотая доля.

А в прошлом 1722-м году, маяя 9-го дня, посланы были с Уктуса от советника Михайлиса кондуктор Ловзын с одним штейгером да с сихтмейстером на Верхотурския горы и велено им от тамошних рудоискателей и охотников о положении тех мест и о рудах осведомитца и осмотреть.

И того ж 722-го года, августа 10-го дня, от него, Михайлиса, писано в берг-коллегию, что оные посланные писали к нему и прислали разных рудных 14 проб, которые найдены на оных горах, такожде оных послано в коллегию от бергмейстера Блиэра и писано от них было, что Верхотурские горы не без руд.

И сентября 27-го дня 722-го году по резолюции в берг-коллегии те руды пробованы и по пробе явились во многих местах прибыльные. И велено им то рудное дело производить сильною рукою.

И в 1723-м году, апреля 8-го дня, с Уктуса от генерала лейтенанта Дегеннина отправлены туда, а имянно бергмейстер Блиер и штейгер Георгий да шихтмейстер Калачов с протчим, и горными служители для добычи руды. И зачалась тамо на Ляле реке близ деревни Караульны на жиле медной колчеданной горная работа, добыча медной руды апреля з 21-го числа оногo 1723-го года.

И в том же году ездил он, генерал лейтенант, для осмотру тех руд и советовал з бергмейстером Блиэром, есть ли на юной ганк иди жилу надежда, дабы заводы не втуне строить, на что он, бергмейстер, объявил, что в Саксонии всегда, где жилы или ганк имеютца, заводы строятца. И для того во оном 1723-м году, июля 22-го дня, по определению ево ж, генерала лейтенанта, велено верхотурскому воеводе Алексею Беклемишеву да верхотурскому жителю компанейшику Петру Худякову по свидетельству ево, генерала лейтенанта, медных руд в Верхотурском уезде при деревне Караульне, на речке Каменке, которая впала в Лялю реку, построить плотину и медные заводы верхотурскими крестьянами.

И по тому ево определению оные заводы зачаты строить августа 4-го числа 1723-го года, а окончили в августе месяце 1724-го году, и строено верхотурскими подгородными людьми и крестьянами. А лес готовлен и ставлен ко оным заводам подрядом. За то строение и работу плачено тем подгородным людям и крестьяном и в подать зачитано деньгами и правиаantom давано, а имянно: пешему по четыре, с лошадью по 6 копеек на день. И при том строении оной верхотурской воевода учинил радетельное вспоможение и сам тое работу часто посещал. А для роздачи при том денег и протчего определен верхотурец из швецких пленников брандербурец вышепоказанной Петр Худяков.

На том заводе плавильны в ход пущены и руда зачалась плавитца в роштейн июля с 14 числа 1724-го году.

На оном заводе имеется строения:

Заводская кантора.

Плотина рубленая из бревен клетками и набита землею.

Для плавления из руд медиплавильная фабрика с караульного избою, рудобойной большой чюгунной молот, которой действует водою, для розбивания руд и мусору.

Сарай, в котором содержитца уголь, да в нем же построены поташная и стекляная 2 печи, для обжигания роштейну 12 печей.

Для оковки всяких заводских инструментов кузница.

Для клажи меди и всяких заводских инструментов и припасов анбар 1 о четырех жирах.

Командирской дом со всем строением, одна роботничья изба.

Конюшня для содержания казенных лошадей.

Лаблатория.

Для клажи мусору анбар.

Сарай, в котором содержитца известь.

В 1732-м году по определению ево, генерала лейтенанта, велено на том Лялинском заводе для содержания в запас воды построить запасную плотину, которая и построена, и ценою стала в 631 рубль 2 $\frac{3}{4}$ копейки, от которой после того за водою остановки не было.

Ценою оной Лялинской завод со всеми росходы в строении стал в 5 366 рублей 42 копейки.

А разстоянием от Екатеринбурга чрез Верхотурье оной в 344-х, а от Верхотурья в 43-х верстах.

Ко оному заводу приписано крестьян из Верхотурского уезду, а имянно деревни: Путимцова, Вагина, Торговая, Удимцова, Мингалева, Бахирина, Кузкина, село Красногорское, Пинегина, Митрофанова, Мелехина, Коптякова, Захарова, Пердунова, Софронова, Злыгостева, Заплатаина, Черемная. В тех деревнях во всех сто дворов, в них мужеска полу душ 412. Разстоянием от Лялинского завода от 5 до 100 верст, а сколько до которой деревни порознь — неизвестно. С тех крестьян имеет быть в год подушных денег по одному рублю по 10 копеек з души и с теми, что по плакату по деньге с рубля, 455 рублей 46 копеек.


Та обысканная руда в 1727-м году пресекалась и оному генералу лейтенанту немалая была печаль, что он такие заводы с немалым иждивением строил втуне, ибо медные руды пресекались в малом времени. И того ради, дабы оные заводы втуне не стояли, якобы он, генерал лейтенант, напрасно строил, для избежания таких поношений учинил на том заводе стекляную фабрику, понеже при нем такой мастер был, но токмо оная фабрика не весьма была удобна, ибо то стекло в посуде делалось плохо и кропкое, а ее такое, как надлежит быть, к тому ж оное становилось не дешевою ценою. И того ради ту фабрику обратил он в поташное дело, но и поташ в берг-коллегии за дальностию и неспособностию комуникации делать за благо не принят, и того для и оное отставлено. И в том же 727-м году в бытность ево, генерала лейтенанта, на оном Лялинском заводе объявлено было тамошним всем обывателем, ежели кто вновь руды обыщет, то не токмо тот от заводских работ, но и дети ево от службы рекрутской свободены будут. И по тому ево объявлению во оном

же году лялинской рудоискатель Влас Коптяков объявил рудное место штейгеру Лангу вверх по Лобве в 250 верстах от Ляли, на высокой горе, направо от большой дороги, в Павдинском кряжу, от деревни Кирыи во 100 верстах.

И того ж году, июля 7-го дня, о пресечении прежних руд на Лялинском руднике и о сыскании павдинской руды определено за пресечением на том Лялинском руднике медных руд работу отставить и горных людей с того рудника свести на новообретенной Павдинской рудник и тамо горную работу завести и руду добывать по горному обыкновению.

И по тому определению и указу на оном Павдинском руднике работа зачалась и руде добыча пошла августа с 7-го числа и была летнею порою июня по 1 число 1728-го году, а после того работа была на пустом месте.

И того ж 1728-го году, августа 22-го дня, на доношение из Лялинской заводской канторы определено, что на Павдинском руднике медная рудная жила пресеклась и впредь на оную надежды быть не уповаемо, и что оные люди работают в надежде на пустом месте, отчего происходит напрасной убыток. И того ради тое работу определено отставить и велено вновь ширфовать или приискывать медных руд.

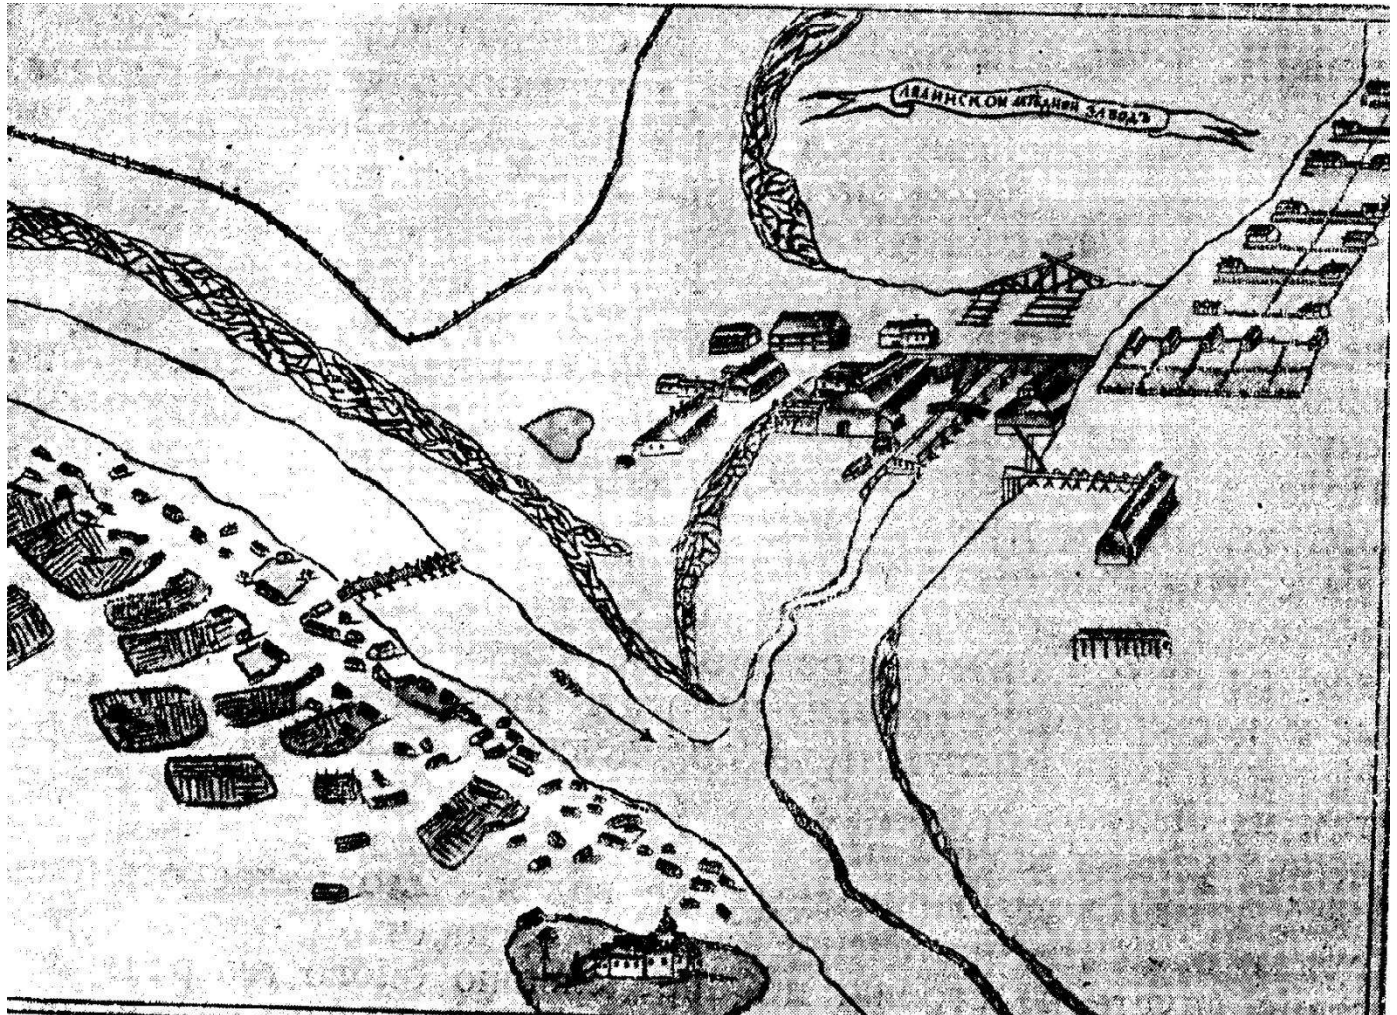

Лялинской медной завод

И сентября 12-го дня горные служители штейгеры Ланг и Клеслер объявили, что при том Павдинском руднике, которые имелись рудные признаки во многих местах все оширфованы и надежды никакой не оказалось, но все простой твердой камень. И тот Павдинской рудник за неимением руд и других рудных признаков работою отставлен, и те горные люди и работники оттуда сведены на иные заводы.

А в 1729-м году лялинской приписной крестьянин Сидор Коптяков объявил в Лялинской заводской канторе обысканную им вверх по речке Лобве, на правой стороне, вверх же по речке Конжаковке, на левой стороне, выше прежняго называема Павдинского рудника во оной же горе, разстоянием от оного рудника, например, версты с четыре медную руду и оную объявил в Лялинской канторе. И то вновь сысканное рудное место свидетельствовано, и по свидетельству явилась медная руда, лежит в гору жилою в длину на 2 сажени, в ширину поларшина. И требовано от обербергамта к добыче той руды работных горных служителей.

И июля 10-го дня того года по определению ево, генерала лейтенанта, велено на том вновь обысканном Конжаковском руднике руды добывать тамошними лялинскими оставшими плавильными учениками, придав к ним в помощь ис приписных тамошних крестьян, доколе подлинная и постоянная жила окажется. И велено копать вглубь и по бокам и накрепко разведывать, довольно ль оной откроетца. И горная работа началась произведением мая с 5 1729-го года. И когда руда в том месте опущением шахт вглубь и в гору показала надеяние, тогда горные служители на оной Лялинской завод посланы с Пыскорских и Полевских рудокопиев и обретаютца при том, и работа производитца в том месте и

поныне, и добываетца в каждой год руды с лишним по сороку тысяч пуд. А добываетца она в одно летнее время токмо с мая по сентябрь, а в другое яко вешнее, осеннее и зимнее время за великими снегами и за великою ж и нестерпимую стужею работать на том руднике не можно. И тогда горные служители определяемы бывають к иным работам на Лялинском заводе, а имянно: к рубке дров и к заготовлению угля и к прочим.

А когда в вышеписанных же годех было малое откровение руд, а паче что пресечение оных, и тогда, чтоб заводы без действия впусте не стояли, по определению оного генерала лейтенанта, о чем и выше в... пункте показано, деланы на том заводе купорос, стеклянная посуда и поташь, а имянно:

О купоросе

В 1725-м году, августа с 7-го числа, началось купоросное варение. И для того было зделано две печи в угольном сарае да три цырена свинцовые, да ларь для держания шолока, ис которого варитца купорос. А варен оной ис тамошних медных руд и к тому для смешения бран роштейн с Пыскорских заводов. А в 1727 году, декабря 28-го дня, по ево ж, генерала лейтенанта, определению за пресечением тамо руд и за малым от оного прибытком велено купоросных варельщиков и посуду перевести на Полевской завод. И оные туда перевезены в 1728-м году.

О стекляном деле

В 1726-м году, июля 2-го дня, велено на оных же Лялинских заводах, ежели тамошних руд шлак будет годен в стекляное дело, то ис того учинить пробу мастеру Инглику, тако ж и ис привезенного из Екатеринбурха зделать пробу жь, и которой шлак будет годен на стекляное дело, то ис того делать бутылки и прочее, и что к тому делу надлежит, велено по требованию ево, Инглика, построить и то дело производить. И по оному определению стеклоплавильные печки построены в готовность ноября 15-го дня 1726-го году и к тому надлежащие инструменты и припасы отправлены.



Косвинская гора

За строение тех печей и дело посуды употреблено и с мастерским жалованьем 94 рубли 18 копеек. Зделано посуды 2 049 посудин и из оной прислано в Екатеринбурх по цене на 37 рублей 85 копеек. И та посуда в Екатеринбурхе и тамо осталая продаецца.

О поташном деле

В 1728-м году, февраля 19-го дня, велено оному ж стекляному мастеру Инглику, наперед учиня пробу, делать поташь. И к тому делу зделана печь з двумя котлами чугунными и оной зачат делать июня с 15 числа и делан из разных зол июня по 6 число 1729-го года. А с того числа по указу, посланному на Лялинской завод от него, генерала лейтенанта, велено оные стекляное и поташное дело отставить, потому что то и поташь в расход весьма мало употребляетца и дешево, а в казну становитца не дешевою ценою. И по тому указу отставлено и велено отдать в торг в компанию охотником, кроме приписных крестьян, з заплакою за строение и припасы в казну истраченной суммы, хотя в несколько лет, и наделаное

стекло и поташь продавать. А которые мастеровые и работные люди при том стекляном и поташном деле были, и оным быть при добыче медных руд и у плавки меди на том заводе.

О рудах

Руды медные добывались и привозились в Лялинской завод прежде с ниженисаннных рудников.

С Лялинского, разстоянием от заводу в пяти верстах, приискана приписным к Лялинскому заводу крестьянином Власом Коптяковым в 1723-м году, которой за пресечением руд работою остановлен в 1727-м году, июля 15-го дня. За провоз оной руды вольным работником и подрядчиком и приписным к тем заводам крестьяном плачено по одному рублю по пятидесять копеек с тысячи пуд.

С Павдинского, разстоянием от заводу в 103-х, прииску оног ж крестьянина Коптякова в 1727-м году. И оной рудник за пресечением работою отставлен в 1728-году, июля 28-го дня. А за провоз оной плачено по 16 рублей по 87 ½ копейки с тысячи пуд.

С Конжаковского рудника ныне добываетца и производитца, разстоянием от заводу во 106 верстах, а по сысканной прямой дороге в 83-х верстах, приискана означенным же крестьянином Коптяковым обще с сыном ево Сидором в 1729-м году. За провоз оной до заводу платитца по 21 рублю с тысячи пуд.

О уголье

На уголь дрова рубятца и уголь жжется ныне в лесах от Лялинского завода, разстоянием в 4-х верстах, и на завод становитца по 16 копеек корб с малыми долями.

О извести

Известь с 1723-го года добываетца и на завод возитца вверх по Ляле реке, разстоянием от Лялинского заводу во и верстах, которую на завод привозят приписные к Лялинскому заводу крестьяне и подрядчики. И за оную платитца крестьяном по плакату, а подрядчиком по договору. И становитца она известь на завод по 1 ½ копейки пуд.

О горновом камне

Горновой камень прежде сего присылай был на Лялинской с Алапаевского заводу повсягодно на крестьянских подводах, которой добывай был на Точильной горе, откуда беретца к Екатеринбургским и другим заводам, и на завод оной становился со всеми росходы сто пуд по пяти рублей по 25 копеек пуд, а ныне к тому заводу добываетца и беретца сысканной в 1732-м году старанием берггешворена Дмитрея Одинцова в трех местах, первой от заводу в 20, второй в 30, третей во 100 верстах, и на завод становитца по 76 копеек сто пуд.

Тот Лялинской завод построен на ровиом месте, и около ево и к Верхотурью места хорошие и хлебородные, а коммуникации в Русь от оног в близости нет, но выплавляемая при том заводе медь возитца в Екатеринбург и на Пыскорские заводы. А есть от оног коммуникация в Сибирь, река Ляля, при которой оной завод стоит. Та река падение свое имеет в Туру, Тура в Тобол, Тобол в Иртышь, Иртышь в Обь, а Обь в Северное море.

Между тем Лялинским заводом и Соли-Камской есть великия и высокие горы: Косвинская гора, называемой Косвинской камень, лесов на себе не имеет, гол, и камень дикой оброс мохом и по многие времена верх оног камня бывает невидим, но токмо нижней половина. А верх бывает покрыт туманам, якобы облаком (и оной туман или воздух происходит от множества ключевых источников, имеющихся на оном камне), ис которого тумана зделаетца облоко и летом ис того облока вскоре бывает дождь, град и гром, как то оной генерал лейтенант в проезде своем мимо те горы сам видял. А как оное происходит, тому приложен рисунок на листу.

Во оных горах, хотя труды и прилагались к прииску руд, однако для дикости и свойства тех камней постоянных руд не сыскалось, кроме того как в 727-м году объявил лобвинской житель Коптяков, которой сыскал, ходя по лесам за звериною ловлею, медные богатые руды при реке Лобзе на высокой горе. И то место чрез посланного артиллерии от генерала лейтенанта Дегеннина саксонского штейгера Ланга по горному обыкновению работою произвожено, но вскоре пресеклось.

Из оных гор течение имеют реки Колва, Вишера, Яйва, Косва и падение имеют в Каму реку. А которые реки имеют вершины к полудню и текут в Сибирь, во оных раков нет, а кои против северной стороны из гор протекли, в тех раки есть. Токмо из оных рек некоторая так далеко ис камня Урала вышла, как река Чюсовая, Уралом прошла и оной разсекла и пала в Каму от Соли-Камской вниз по Каме в двустах верстах.

При том Лялинском заводе от вышеписанного генерала лейтенанта учреждена кантора и во оном также при горном деле и при фабриках управители и приказные и протчие служители и мастеровые люди з жалованьем, и что оными в год руд добывается и в фабриках выплавлено бывает меди, и во что ценю в казну приходит

| | Число | Надлежит быть | | | |
|--|-------|---------------------|------|------|------|
| | | Окладного жалованья | | | |
| | | Одному | | Всем | |
| | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|----|----|---|-----|----|
| В канторе: | | | | | |
| Гитенфорвальтер | 1 | - | - | 120 | - |
| Для помощи ему к плавильным и лесным делам и к заготовлению угля шихтмейстер | 1 | - | - | 48 | - |
| Подьячих у плавильных и земских дел: | | | | | |
| Подканцелярист | 1 | - | - | 36 | - |
| Копеистов | 3 | 18 | - | 54 | - |
| Розсыльщиков | 5 | 12 | - | 60 | - |
| Щетчик у денег | 1 | 12 | - | 12 | - |
| У приеме и роздачи всяких припасов и угля и меди целовальников | 2 | 12 | - | 12 | - |
| Сторож в канторе | 1 | - | - | 25 | 72 |
| На бумагу, чернила, свечи и сургуч | - | - | - | - | - |
| При горном деле на Конжаковском руднике: | | | | | |
| Шихтмейстер | 1 | - | - | 48 | - |
| Копеист | 1 | - | - | 18 | - |
| Целовальник у приеме и роздачи припасов | 1 | - | - | 12 | - |
| У добывания руд: | | | | | |
| Штейгер иноземец | 1 | - | - | 144 | - |
| Ундер штейгеров русских | 2 | 40 | - | 80 | - |
| Учеников | 30 | 18 | - | 540 | - |
| Грубенюнов | 20 | 15 | - | 300 | - |
| Работников ис присыльных для спуска руды з гор, им по плакату | 20 | 12 | - | 240 | - |
| Для дела новых и починки старых инструментов: | | | | | |
| Кузнец | 1 | - | - | 18 | - |
| Работник | 1 | 15 | - | 15 | - |

| К годовому содержанию того Лялинского Конжаковского горного дела потребно припасов | Число | Вес | | Цена | | | |
|--|-------|-------|------|---------|------------------|-------|------|
| | | Пуд | Фунт | Каждому | | Всего | |
| | | | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. |
| Шахтенного лесу бревен, диною 6 сажен, в отрубе 4 вершка | 340 | - | - | - | 4 ^{1/4} | 14 | 45 |
| Топорищ и молотовищ ручных | 2000 | - | - | за сто | 23 | 4 | 60 |
| Драниц на ручки к носилкам | 100 | - | - | - | - | - | 13 |
| Дров к шахтам и штейгеру по контракту сажен | 340 | - | - | - | 1/2 | 1 | 70 |
| За прохожие дни крестьяном, что имеет быть в проходе из домов до оного рудника к добыче оного лесу и лесных припасов, применяясь к роскладом | - | - | - | - | - | 1 | 50 |
| К бадьям конату пенькового, толщиною во окружение в 1 ^{1/2} вершка | - | 10 | - | - | 79 | 7 | 90 |
| Дехтю ведр | 10 | - | - | - | 8 | - | 80 |
| На покупку припасов к тому горному делу пороху, сала, свечь и на протчиек расходы и на издержку и починку при той горной работе железных инструментов | - | - | - | - | - | 200 | - |
| Итого при Конжаковской горной работе имеет быть в год росходу | - | - | - | - | - | 1656 | 8 |
| Оними горными служители и вышепоказанными припасами, применяясь к добыче 1734 года, имеет быть добыто руды при Конжаковских рудокопиях с мая по сентябрь, итого в 4 месяца | - | 46464 | - | - | - | - | - |
| На которую надлежит положить из вышеписанного росхода только одну треть | - | - | - | - | - | 552 | 3 |
| А две трети останетца в цене угля и лесных припасов, которые употребляющца и показаны ниже сего при плавке и очиски меди, ибо тот уголь и лесные припасы заготовляющца в те времена, когда на бывает добычи руд, в помощь с крестьянами вышеписанными горными служители, и что ими того угля и припасов поставлено будет, за то крестьяном платы не зачитаетца, а зарабатывают при других заводских работах, яко при починках и протчих, и платят деньгами | | | | | | | |
| И по тому росходу обойдетца оной руды каждое сто пуд по 1 рублю по 18 ^{3/8} копейки | | | | | | | |
| Да за провоз оной с рудника до Лялинского завода с 1000 пуд платитца по 21 рублю | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|------|---|----|------------------|----|----|
| И с тем провозом обойдетца сто пуд руды по 3 рубли по 283/8 копейки. | | | | | | | |
| У плавки меди при дву печач плавильных: | | | | | | | |
| Плавильной мастер | 1 | - | - | - | - | 30 | - |
| Шмельцеров | 3 | - | - | 24 | - | 72 | - |
| Форлауферов | 4 | - | - | 18 | - | 72 | - |
| Ауфтрайгеров | 4 | - | - | 18 | - | 72 | - |
| Да закомплетных для упалых мест учеников | 2 | - | - | 15 | - | 30 | - |
| Сторож при плавильне | 1 | - | - | - | - | 12 | - |
| Пробирщик | 1 | - | - | 18 | - | 18 | - |
| Для дела новых и починки старых плавильных и заводцких инструментов кузнец | 1 | - | - | - | - | 18 | - |
| Работник | 1 | - | - | - | - | 15 | - |
| При содержании плотины и для починок и поделок, случающихся в фабрике, плотинщик | 1 | - | - | - | - | 20 | - |
| К годовому содержанию оных медеплавильных печей потребно припасов, ежели оные всегда в действии будут: | | | | | | | |
| Камня горнового и запорочного | - | 1000 | - | - | 76 | 8 | 36 |
| Дехтя на маску шипов и пальцев ведр | 67 | - | - | - | 8 | 5 | 36 |
| Дров для обжигания рожштейну, сажен | 125 | - | - | - | 25 | 31 | 25 |
| Лесных припасов сосновых: | | | | | | | |
| Вал в отрубе в аршин, длиною 4-х и 5 сажен, для запасу | 1 | - | - | - | - | - | 31 |
| На дело и починку колес, косяков | 20 | - | - | - | 5 ^{1/2} | 1 | 10 |
| На дело тележек и протчих случающихся заводских потребностей тесниц, длиною 4-х сажен, в отрубе в 8 вершков, толщиною в 1 ^{1/2} вершка | 45 | - | - | - | 4 | 1 | 80 |
| Бревен на всякия случающиеся заводские починки, длиною 6 сажен, в отрубе 5 и 6 вершков | 50 | - | - | - | 4 | 2 | - |
| Березового: | | | | | | | |
| Молотовищ к рудобойному молоту, длиною 4 аршина, в отрубе 7 вершков | 8 | - | - | - | 2 ^{1/2} | - | 20 |
| Ладоней на молот | 2 | - | - | - | 4 | - | 4 |
| На зыбки к мехам и на пальцы к рудобойному молоту и на песты к толчению мусора бревен, длиною 5 аршин, в отрубе в ¼ и в 5 вершков | 20 | - | - | - | 2 ^{1/5} | - | 44 |
| Для носки угля решеток черемховых на одну печь 50, а на две | 100 | - | - | - | 3 | 3 | - |

| | | | | | | | |
|---|------|------|-----------|---|-------------------|------|-------------------|
| Для засыпания в печи руды корыт | 450 | - | - | - | 1/2 | 2 | 25 |
| За прохожие дни из домов крестьян к поставке оных припасов, применяясь к розскладом | - | - | - | - | - | 1 | 87 ^{1/2} |
| На починку и клажу горнов кирпича | 4450 | - | за тысячу | | -0 | 4 | 1/2 |
| Сала говяжья на маску меховых крюков и мехов | - | 4 | 20 | - | 72 ^{3/4} | 3 | 27 ^{3/8} |
| Точило печерское | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 |
| Брусов печерских | 5 | - | - | - | 1 | - | 5 |
| Железа на починку плавильных инструментов: | | | | | | | |
| Полосового | - | 11 | - | - | 28 | 5 | 53 |
| Четверогранного | - | 9 | - | - | - | - | 60 |
| Баутового | - | 11 | | | | | |
| Укладу | - | 1 | - | - | - | - | 62 ^{7/8} |
| Да за издержку у решеток проволошных молотов, пятников, обойм, пицалей, ступ и протчего и за перевоз чугунных припасов впрядь целых, а возвратно чугуном и за угар у вилок, протыкальников, лопаток, фурм, гребков и у протчего и на содержание мехов и фабрик, применяясь к расходом прежних лет | - | - | - | - | - | 12 | - |
| На плавку меди: | | | | | | | |
| Руды медной нынешних добыч, ежели оных впрядь имеет быть в добыче столько, сколько на плавку потребно, и плавить их с известным камнем в неделю, то есть в 6 дней работных, на одну печь по 1317 ^{1/2} , а на 2 печи | - | 2635 | - | - | - | 3032 | 20 |

| | Число | Вес | | Цена и оклады | | | |
|--|-------|--------|------------|---------------|-------------------|-------|-------------------|
| | | Пуд | Фунт | Каждому | | Всему | |
| | | | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. |
| А в год на 250 дней работных | - | 109791 | 20 | 3 | 28 ^{3/8} | 3605 | 28 |
| Угля в неделю на печь по 26, а в год на 2 печи коробов | 2167 | - | - | - | 13 ^{3/4} | 297 | 96 ^{1/4} |
| Камня известного в неделю на печь по 99, а в год на 2 печи | - | 8250 | за сто пуд | | 20 ^{3/4} | 17 | 11 ^{7/8} |
| Ис того имеет быть выплавлено роштейна в неделю из одной печи по 45 ^{1/2} , а в год из 2 печей | - | 3792 | - | - | - | - | - |
| Да криц медных в неделю из одной печи по 22, а в год из двух печей | - | 1834 | - | - | - | - | - |
| А из роштейна и криц имеет быть выплавлено черной меди | - | | | | | | |
| К той переплавке из роштейна и к очистке ис криц меди потребно в год угля коробов | 858 | - | - | - | - | - | - |
| Всего при том Лялинском заводе придет на плавку черной меди денежного расхода в жалованье управителем, мастеровым и приказным людям и за припасы | - | - | - | - | - | 4869 | 17 ^{3/8} |
| И по тому расходу обойдетца ценою пуд | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------|-----------|----|----|------------|------|------------|
| черной меди по 2 рубли по $37^{3/8}$ копейки с малыми долями, которых на всю сумму осталось $16^{1/4}$ копейки | | | | | | | | |
| К перечислению оной меди в гармахерскую и чистую имеет имеет быть расхода: | | | | | | | | |
| Гармахер и штыковой мастер | | 1 | - | - | - | - | 30 | - |
| Учеников и 3 закомплетным | | 3 | - | - | 15 | - | 45 | - |
| Угля коробов | на гармахерской горн | 220 | - | - | - | $13^{3/4}$ | 30 | 25 |
| | на штыковой один же горн | 180 | - | - | - | $13^{3/4}$ | 24 | 75 |
| Решеток для носки угля на оба горна | | 40 | - | - | - | 3 | 1 | 20 |
| Вал меховой деревянной, длиною 4 сажен, в отрубе в аршин | | 1 | - | - | - | - | - | 31 |
| Косяков деревянных к починке колес | | 11 | - | - | - | $5^{1/2}$ | - | $60^{1/2}$ |
| Дров в караульну, плавильную, мусорную и в кантору, сажен | | 6 | - | - | - | 25 | 1 | 50 |
| Дехтю ведр | | 50 | - | - | - | 8 | 4 | - |
| Кирпича для починки горнов | | 500 | за тысячу | | | 90 | - | 45 |
| Итого при очищательном деле расходу | | - | - | - | - | - | 138 | $6^{1/2}$ |
| Всего при оных делах расходу | | - | - | - | - | - | 5007 | $23^{7/8}$ |
| Меди чистой имеет быть получено из вышеписанного числа черной | | - | 1702 | 15 | - | - | - | - |
| Ценою обойдетца штыковой меди пуд по 2 рубли по $941/8$ копейки с малыми долями | | | | | | | | |
| А с приложением обергамтского и дистрикского и пристанского расходов (которых на все медные заводы от расположения на сумму железа осталось 4992 рубли 50 копеек) по расположению на каждой завод по числу пудов здельваемой меди придет пуд по 3 рубли по $351/8$ копеек | | | | | | | | |
| При угольном зжении: | | | | | | | | |
| Мастер | | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Ему задельного с 4340 коробов, что потребно на годовой при том заводе расход, по $3/4$ копейки с короба, итого: | | - | - | - | - | - | 32 | 50 |
| Учеников в том числе для упалых мест 1 | | 2 | - | - | 15 | - | 30 | - |
| На вышеписанное число угля на 4340 коробов дров потребно, считаючи выход ис кучи, то есть из 20 сажен дров, по средней пропорции, как в розкладах на крестьян кладетца, по 70 коробов | | сажен 1240 | - | - | - | 25 | 310 | - |
| Ис того куч складено, осыпано, выжжено и разломано быть имеет | | 62 | - | - | 3 | 52 | 218 | 24 |
| За воску с куреней угля по нынешнему разстоянию по 2 копейки с короба | | - | - | - | - | - | 86 | 80 |
| Да за прохожие дни крестьяном из домов, применяясь к нынешним розкладом | | - | - | - | - | - | 17 | 32 |
| Итого: | | - | - | - | - | - | 694 | 91 |

По тому расходу обойдетца коробь по 16 копеек с малыми долями, которых останетца на всю сумму 51 копейка.

Токмо оную цену за правильную причесь не можно, для того что выход ис кучи положен по 70 коробов, а бывает оного в выходе по 80 и по 90 коробов ис кучи, и за тем и за другими резоны, о которых ясно показано при протчих заводах, тот уголь ценою более не придет, как в ведомостях с Лялинского заводу показано по $13^{3/4}$ копейки короб.

О ПЫСКОРСКОМ МЕДНОМ ЗАВОДЕ

В прошлом 1722-м году по прибытии генерала лейтенанта и кавалера Дегеннина в Кунгур известно ему учинилось, что в великой Пермии в правинции Соли-Камской, на реке Каме, при деревне Григорове, в горе, где в прежних давних летех некто из старинных людей хотя медную руду несколько годов добывали и при Пыскорском Преображенском монастыре медь плавил, но знатно, за неискуством и недознанием или от недостатку то дело отставили и многие годы лежало втуне.

И по тому известию он, генерал лейтенант, с Кунгура взял с собою капитана от артиллерии Татищева и бергмейстера Близера, поехал к Соли-Камской для осмотру той григоровской руды и места, где надлежит заводы строить при оном Пыскорском монастыре на реке Камгорке. И по тому ево свидетельству явилось, что в той горе медного шифера имеетца довольно и надежду оказали, что на несколько лет оного будет. И для того он, генерал лейтенант, рассудил, что во оном Усольском уезде близ помянутого Спаского Преображенского Пыскорского монастыря надлежит построить вновь, где удобно, медные плавильные заводы. И для того к полковнику и Соли-Камской правинции воеводе князь Никите Вадбальскому и в ратушу бургомистром послан указ, в котором упомянуто, что е. и. в. по имянному своему великаго государя указу указал и по данной ему, генералу лейтенанту, инструкции за подписанием его величества собственные руки велено в Сибирской губернии медные е. и. в. заводы во всем исправить и привести ему в доброе состояние и размножение, и чтоб к строению тех заготовить зимним путем лес и протчие припасы по приложенной при том росписи, также мастеровых и работных людей определить, а чего в той росписи не изображено и без него, что впредь к строению заводов будет потребно, чтоб отпускать по предложению берг-советника Михайлиса. И для того послан был туда кондуктор Юдин.

В 1723-м году, апреля 24-го дня, по е. и. в. указу с Уктуса отправлен от него, генерала лейтенанта, гвардии сержант Украинцов на Пыскор и велено ему тамо на речке Камгорке, близ Пыскорского монастыря, строить медной плавильной завод со всем, что принадлежит, при старой плотине, починя оную колико возможно, и в начале б строить толчею, промывальню и две печи плавильных, одну печь переплавленную по чертежам и росписи маркшейдера Штифта. Но тогда ж уведомила он, что той правинции воевода в том строении не весьма помогает, также и советник Михайлис за Старостин и болезнию своею тамошнюю работу не часто посещает. И для того в том же 723-м году, июня 4-го дня, послан от него на Пыскор артиллерии капитан Татищев и велено ему начатой плавильной завод на Камгорке речке строить.

И августа 8-го числа он, капитан Татищев, писал к нему, генералу лейтенанту, что он на Пыскор прибыл июля 26-го числа и обрел, что начат строить плавильной анбар и будут крыть, а покрыв, заложит печи, а плотину починивать, а протчее строение не начинали, для того что людей никого нет, и как чему быть, прислал чертеж.

И того ж августа 21-го дня по резолюции ево, генерала лейтенанта, велено ему, капитану Татищеву, по оному чертежу строить. И по тому и места тамо надлежащие розчищены и средней старая плотина в том же 723-м году починена, но токмо оную прорвало. И тот завод тем летом, за некоторым помешательством и невспоможением от воеводы людьми и в протчем, не строен. И капитан Татищев приехал оттуда возвратно и репортовал ему, за каким препятствием тамо тот завод не строен. И по тому ево объявлению писано от него, генерала лейтенанта, к е. и. в., на что и указ имянной получен в подтверждение губернатором и воеводам, в котором изображено, ежели они, губернаторы и воеводы, в строении заводском вспоможения чинить не будут, а особливо буде чинить будут помешательство, то яко злодеи государству имеют штрафованы быть. И после того услышал он, что советник Михаэлис в строении заводов никакого радения не имеет и туда, где завод строился, не ездил, но жил от оного в 20 верстах. И для того понужден он, генерал лейтенант, туда паки ехать, взяв с собою салдат ис присланного ис Тобольска к строению Екатериинбурха полку триста человек и, прибыв в 1724-м году... числа, принялся за дело. И строил в том лете на речке Камгорке два плавильные завода, один вновь, а другой старую плотину, которую прорвало, исправил и при том плавильные печи построил, да сверх того выше тех заводов, на той же речке, для запасной воды третью плотину. И в том же году те оба заводы плавкою в действие пущены. И послал выплавленной первой меди один штык к е. и. в., которая от его ведччества принята за благо, и по пробе та медь явилась, что имеет самую доброту и чиста. И всего при тех заводах построено, а имянно:

Нижняя плотина, разстоянием от Камы реки во 100 саженьях, при ней 6 плавильных печей, а запасная плотина для содержания вешней и осенней воды от средней в 326 саженьях, и зделаны оные в 724-м году.

Средняя плотина заведена в 1720-м году от нижней плотины во 150 саженьях.

При нижней плотине

Плавильна строена мазанкою, в ней плавильных пять печей, гармахерских 2 горна, штыковых 2 ж, в том числе 2 горна действуют руками.

Толчея одна, при ней 6 пестов.

Внутри оной плавильны, возле лаблатории, анбар, рубленой из бревен, в котором содержитца черная и чистая штыковая медь.

Лаблатория мазанковая, при ней небольшая рубленая лаблатория ж.

Две небольшие мазанки, в которых сочиняют для набивки печей и протчих горнов мусор.

Сарай для содержания варнишного песку.

Анбар рубленой, в котором содержитца всякие заводские железные и чюгунные припасы.

Кузница, в ней горнов 2.

Угольных и припасных сараев, в которых содержитца деревянные припасы, 2.

Обжигальна, рубленая из бревен, анутри канценирофены, в которых роштейн обжигаетца.

Нижняя обжигальная мазанка, в ней 3 канценирофена.

Меховая фабрика рубленая, при ней пристроен припасной небольшой сарай, в котором содержится колесной лес.

При средней плотине

Плавильня рубленая, в ней 6 плавильных печей.

Толчея, в ней 6 пестов.

Да при той же плавильне одна молотовая рубленая, в ней действуют молоты водою, один для толчения и промывания гаркрецу, а другой [для] толчения мусору.

Угольной сарай.

Три анбара рубленые под одной крышкой, в которых содержится провиант.

Серная фабрика и верхняя обжигальна, между ими квартира, в которой живут заводские служители. Оные обше построены мазанками под одной крышкой.

Во оной же плавильне 2 избы деревянные, одна для содержания плавильных снастей, другая для житья плавильному сторожу. По другую сторону две жь избы для сочинения мусору.

Между нижней и верхней плотинами кузница, в ней 4 горна.

При запасной плотине построен большей молот для розбивания руд и известного камня да две плавильные печи для плавки меди, чтоб вешняя вода не пруда втуне не проходила.

Плавильной анбар и в нем одна плавильная небольшая печь.

Одна караульная изба для содержания плавильных инструментов и для житья караульщику.

При тех Пыскорских заводах учрежден от него, генерала лейтенанта, Пермский бергамт.

Командирские квартиры.

Квартир для житья канцелярским служителем, мастеровым и работным людем казенных 15, да собственных 12.

А строены оные заводы присланными от правинции Соликамской и приписными к ним крестьяны и присланными ж из Екатеринбурха Тобольского полку салдатами. Тем работным людем плачено по рассмотрению от 3-х до 6 копеек на день, салдатом, сверх их жалованья, по 1 ½ копейки человеку. А от Соликамской состоят в 15 верстах, а от Екатеринбурга чрез Кунгур и Ягушиху в 565 верстах.

Те Пыскорския заводы со всем строением ценою стали деньгами в 23 577 рублей 26 копеек, да припасов, присланных з других заводов, во оное строение употреблено по цене на 1 964 рубли 11 ^{3/8} копейки, итого в 25 541 рубль 37 ^{3/8} копеек.

При вышепомянутой же нижней плотине начата вновь строить толчея для толчения мусору и протчего, которая еще в совершенство не достроена.

В 1731-м году по определению ево, генерала лейтенанта, на речке Пыскорке, которая разстоянием вниз по Каме реке от Пыокорского заводу в одной версте, где прежде была Пыскорского монастыря мельница, старая плотина исправлена и построена молотовая для розбивания выплавляемой при Пыскорских заводах меди в доски, понеже в продажу медь производить в досках прибыльнее, и купцы охотнее покупают, нежели штыковой. И за то место и плотину дано ис казны и Пыскорской монастырь чистой штыковой меди 47 пуд 27 фунтов, по настоящей цене на 173 рубли 82 ½ копейки.

При рудниках:

Григоровском

Квартир для житья горным служителем 19.

Лаблатория.

Кузница.

Два анбара, один для содержания провианта, другой тележек. Да построенных над шахтами 3 анбара рубленых.

При том Григоровском руднике построена была плотина и при ней толчея для толчения и промывания плохова шиферу на шлихт, где она толчея и действовала несколько времени, но потом оставлена.

При Тетеринском

Квартира для житья горным служителем.

При Яйвиньском

Над шахтою Петром анбар с чюланом.

При прежде бывшем Поповском

Квартир две, банд одна, анбаров 2, кузница одна, угольной сарай один.

При Семаниковском руднике

Квартир для житья горным служителем две.

Анбаров для содержания горных инструментов и припасов 2.

При Балахонском

Квартир 2, кузница для дела и починки горных инструментов 1.

Всего те заводы со всем строением, что и на рудниках, ценою стали деньгами и припасами в 26 545 рублей 60^{5/8} копеек, а одними деньгами в 24 581 рубль 49 ¼ копейки.

О уголье

Дрова на уголье ныне к тем заводам рубятца в 10 перстах и на завод становитца уголь ценою по 19 ¼ копейки и с малыми долями.

О извести


Известь добываетца в разстоянии от заводов в 50 верстах в приписной к Пыскорским заводам деревне Кереевой и на заводы становитца подрядом по 23 копейки 20 пуд.

О горновом камне

Горновой и запорочной камень беретца вверх по Чюсовой реке в Камасине, разстоянием от заводов в 215 верстах, добываетца и на завод становитца водою подрядом и наемными людьми по две и по 2 ¾ копейки пуд.

Варнишной песок, он же называетца флюс, которой употребляетца в плавку с медными рудами и шифером, воска имеетца приписными крестьянами и вольными людьми от соляных промыслов разстоянием от заводов в 10 верстах. А за воску того песку платитца по рублю по 80 копеек за 1 000 пуд.

К тем Пыскорским заводам по представлению ево, генерала лейтенанта, для работы приписано крестьян Соликамского и Чердынского уездов погосты: Мошевой, Верх-Боровской, Касиб, Вильвенской, Шакшер, Лимеш, Кольчужской, Вильвенской и Лимешской станы з деревнями, разстоянием от Пыскорских заводов, например, самые ближние в 20, дальние во 130 верстах и далее и ближе. В тех станах и погостах мужеска полу душ 4 070, дворов 360, с них подушного платежа и с тем, что по плакату по деньге с рубля, в один год быть надлежит 4 499 рублей 38 ½ копейки. А в которые времена и за какую цену за тот подушной оклад им, крестьяном, надлежит отправлять заводския работы, о том показано при Екатеринбургском заводе.

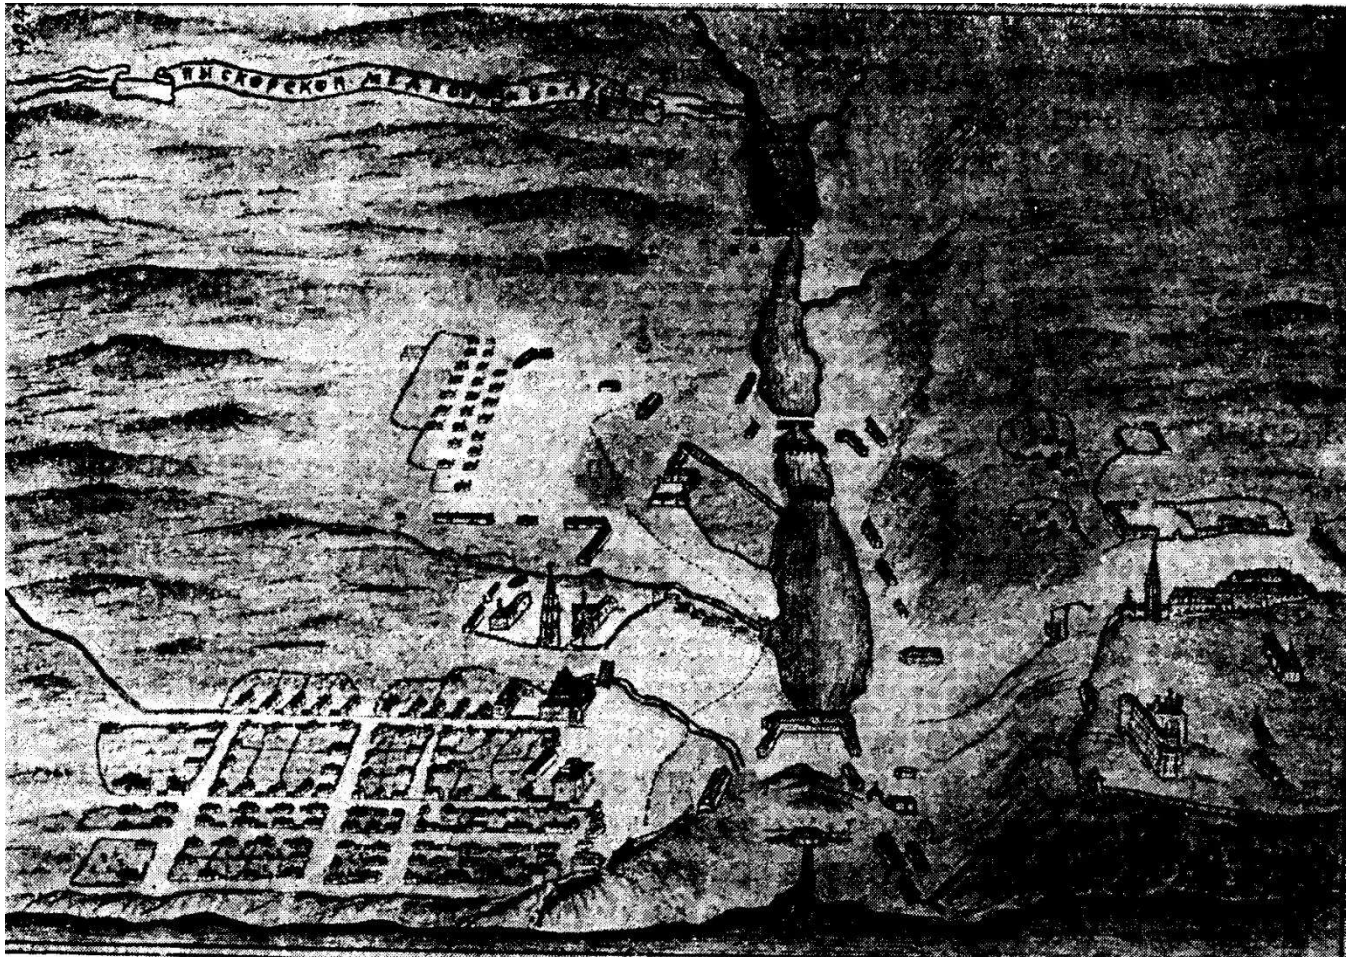

Пыскорской медной завод


О рудниках

Старинной и главной до сего времени был рудник Григоровской в горе, имянуемой Григоровой, над рекою Камою, при селце Григоровском, от Пыскорского заводу в 28 верстах. Оной рудник горами лежит положением места, в состоянии флеча или шиферных руд флеч возвышение и упадение имеет от востока к западу, простираение от севера к югу. Шифер лежал толщиною неравною от 3-х и до 8 вершков, в содержании добротую от ¾ и до одного фунта ис цент[не]ра, а между оным бывает и пустой шифер, не имея в себе содержания меди. И ныне оной шифер пресекался вовсе и работа отставлена,

понеже шиферные слои имели падение в поля уже ниже Камы, и вода чрез щели в штольны весьма вступала, которую воду и чрез машины лошадыми и при малой воде едва можно было вынимать. А весной никоим образом вынуть и осилить было невозможно, понеже камская вода весной восходит высоко. А чтоб такую машину учинить, которая б действовала водою, а не лошадыми, того никоим образом сделать невозможно.

В прошедшия лета, назад тому лет с тритцать, послан был в Пермь саксонец из города Фрейбера, бергмейстер Близер, и при нем штейгер Ланг, которые, прибыв, обрели при Григоровском сельце древнее произведение в штольной работе шиферной руды флец, но понеже он, бергмейстер Близер, на флечах искусства не имел, токмо в гангах, и того ради оной рудник втуне оставлен был и лежал без произведения на нем работы; и признаваецца, что древние рудокопщики токмо вынимали дербеец, которая между шифером лежит на палец и меньше толшиною, и по оной жилке производили штольны, знатно, в такой надежде, что обрящется оная жила и толше, а шифер, которой над тою жилою лежал сверху и снизу, что имеет в себе содержания меди, не признавали, и того ради оной оставляли при ево месте, а которой и вынимали наверх, но тот бросали на штирцплаце, а к плавке не употребляли.

А когда бергсоветник Михаилис да вышепомянутой же бергмейстер Близер от берг-коллегии посланы были в Сибирь на Уктуские заводы для осмотра горнаго дела, тогда бергмейстер Близер ему, советнику, объявил, что в Пермии имеетца шиферной флец, в разстоянии от Соли-Камской в 12 верстах, при сельце Григорове, на Каме реке. И оной бергсоветник по объявлении ему о флече от бергмейстера Близера поехал к Соли-Камской, понеже он, бергсоветник, во флечной работе имел искусство. И как приехал, и при оном флече начал камской берег розчищать и работу производить до прибытия ево, генерала лейтенанта. А как он прибыл в 1722-м году в октябре месяце, тогда усмотрел, что шифер добывался непорядочно и без разбору, одним сортом. И по определению ево, генерала лейтенанта, оная шиферная добыча началась производитца сильною рукою и в разборе чрез три сорта, а имянно: добрая, средняя и плохая. При росчищении оного флеча шиферного находилось и видно было множество следов от каблуков во образ польских скоб, которые под каблуками у сапогов имеют, также находились лампы и протчие горные старинные инструменты малая часть и половина горной телешки, каковы употребляютца в горном деле в Саксонии. Еще ж найдено в штольнях несколько топленого сала величиною якобы фунта з два, а по вылежании чрез многие годы оной кусок был тягостию, яко губка, в неколикие золотники, ибо первая тягость оного сала чрез долговременное лежание из оного выветрела.

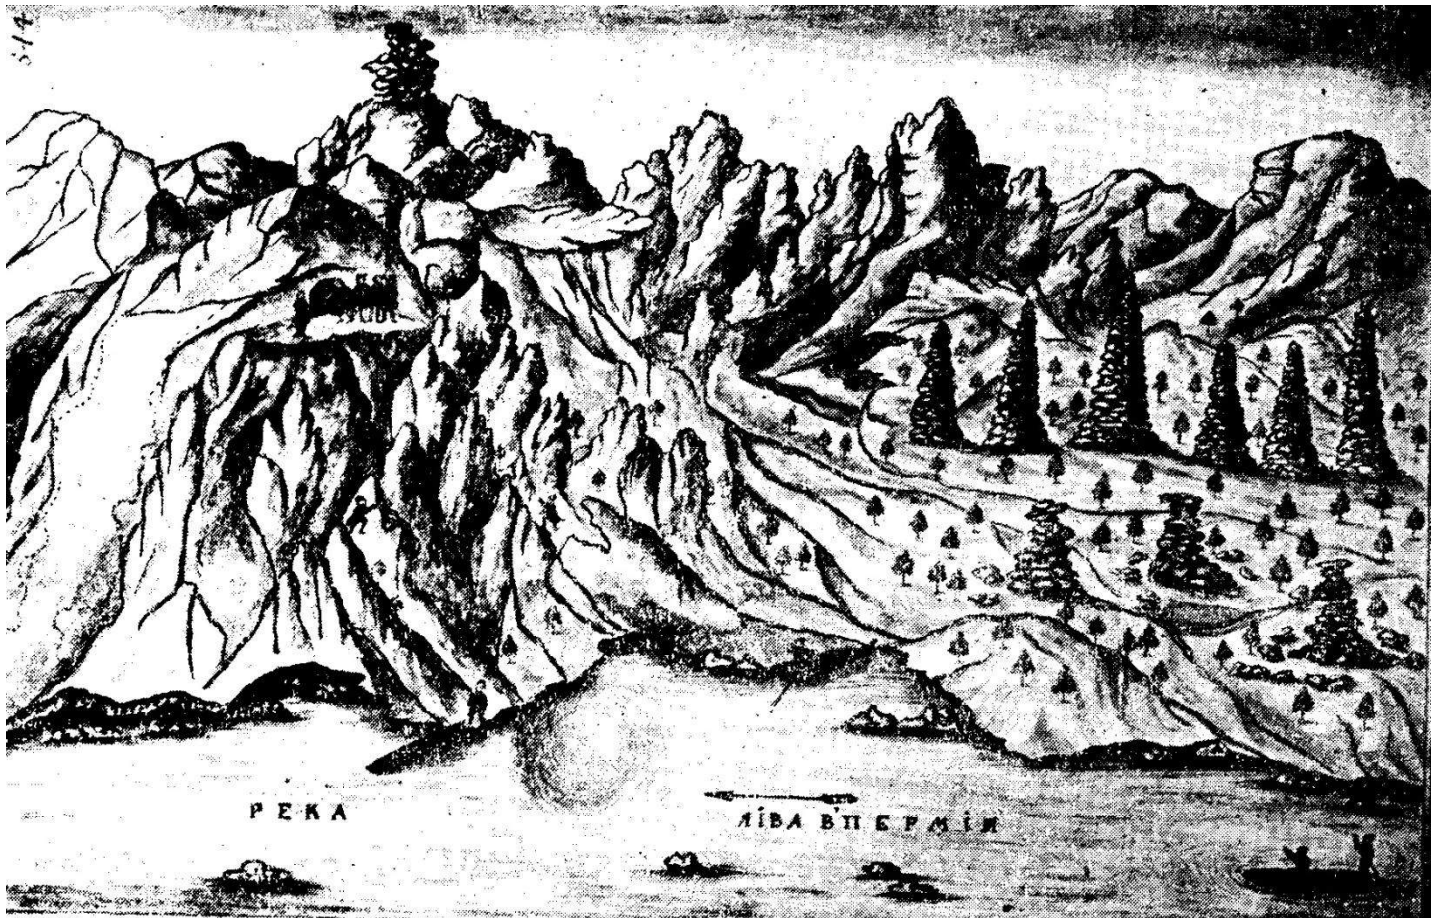

Река Яйва в Пермии

О древности, когда оной рудник возимел начало произведения работы, а имянно

Та руда обыскана при державе в. г. ц. и в. к. Алексея Михайловича, а при произведении оного горнаго дела было иноземцов 15 человек. Ис того рудника руда вожена сухим путем и водою по Каме реке в судах к Пыскорскому монастырю, при котором построена была плотина и при ней плавильной завод на речке Камгорке, на том месте, где ныне им, генералом лейтенантом, построен средней плавильной же завод. И плавлена та руда на медь на том заводе, которой

строен при оном же государе царе Алексее Михайловиче. А при строении того завода был иноземец же, а команду и смотрение над тем заводом и над горною работою имели присланные из Москвы бояре Дей Андреев сын Свитейщиков, а после ево воевода Юрья Телепнев. А строение произведено было вольными наемными людьми, которым давалася плата конным по 12, а пешим по 6 копеек на день человеку. И произведен был оной завод к плавке в совершенство и после того остановлен. А чего ради и колико лет при помянутом иноземце в действии был — неизвестно, и оной иноземец взят в Москву. А после того иноземца по указу в. г. ц. и в. к. Алексея Михайловича тот завод паки в действии с одержан был российскими Иваном да Дмитрием Александровы дети Тумашевыми года з два или больше их коштом. А потом чего ради они, оставя тот завод, съехали в Сибирь, о том неизвестно ж. И после их, Тумашевых, прислан был из Москвы иноземец для произведения оных же заводов и не чрез долгое время он умре, и после ево те заводы более в действии не бывали и стояли пусты. И все оное чинилось при помянутом г. ц. и в. к. Алексее Михайловиче. А от горной работы з Григоровского рудника бывшие в той работе иноземцы взяты все по указу в Москву, с ними ж браны были от той же работы и русские для подкопов под город Ригу и после того возвратно ко оной работе не бывали. А бывшие при строении вышепомянутого завода и произведения горного дела означенные иноземцы, кто имяны и какой нации были, о том в Пермии известия получить не могли.

Оной генерал лейтенант усмотрел из шлаку, которой им найден старинной при Пыскорском монастыре, где прежде у них плавильны были, что оные мастера или плавильщики неискусны были, для того что тот шлак был лазоревой и густой и в нем зерны или крошки медные.

О древнем же руднике на реке Яйве, по названию горы Кужгорской

Оной рудник обыскан был в вотчине господ Строгоновых, вверх по оной реке от села Романова во 130 верстах, назад тому лет со сто и более, а через кого был сыскан — неизвестно. Токмо оную работу производил боярин Дей Андреев сын Свитейшиков и с ним был иноземец. А добывали руды наемными работниками и те добытые на том руднике руды плавлены на Пыскоре, а в котором году и при котором царе и чего ради та работа отставлена — неизвестно.

В 1716-м году сыскана была медная руда в вотчине оных же баронов Строгоновых, вверх по реке Яйве, разстоянием от означенного села Романова в 11 верстах, близ деревни Жуклины, чрез баронского крестьянина деревни Зуевой Володимера Зуева, при которой работе был мастером бурер Сергей Щелкунов и с ним рудокопщики государевы, И руда, добытая на том руднике, плавлена при оном селе Романове в малых горнах ручными мехами. И та добыча руд и плавка меди была под ведением в бытность у Соли-Камской каменданта Лариона Синявина, а оставлена та работа на оном руднике, також и плавка в том же 1716-м году, а чего ради — неизвестно.

В Усольском уезде по верхотурской дороге рудник на речке Студеной обыскан в бытность у Соли-Камской помянутого каменданта Синявина, а для чего оной рудник работою не роспристронен был и покинут — познания не имеетца. А по приезде к Соли-Камской бергсоветника Михайлиса в 722-м году доносил ему об оном руднике вольной человек. И по оному доносу от него, бергсоветника, определен был на оной рудник штейгер Гендрик Беер да школьник Андрей Порошин, и та работа производилась по торному состоянию штольнями и шахтами со оного 1722-го году по 1724-й год. А с того года работою в произведении отстав лен за пресечением признака рудного.

При Тетерине деревне, которая лежит от Григоровского рудника вниз по Каме реке разстоянием в 10, а от Пыскорских заводов в 13 верстах, рудник по признаку флечному; при оной деревне был флец, являл себя в горе, но токмо не весьма высоко от реки Камы, и по объявлению бергсоветнику Михайлису, что при оной деревне прежде сего работа небольшая зачиналась и покинута, определены от него в 722-м году в ноябре месяце к расширению и происку оного флеча штейгер Гендрик Беер да за шихтмейстера Андрей Порошин. И по признаку оного флеча ведена была штольня в неколиких сажнях и весьма за тонкостию признака флеча, также и за нискостию от реки Камы, [работою] по неколикому времени отставлена.

В 728-м году, октября в 9 день, чрез рудоискателя Давыдовского завода Степана Мельникова оной рудник паки работою начат в ноябре месяце того ж году государевыми горными людьми.

При оном руднике имеютца две штольны, которые построены в 728-м году, пройдены от Камы реки первая 12 ½ сажен, токмо смерена до воды, а более, за отнятием верховой воды, смерять невозможно; вторая 16 ½ сажен, в которых штольнях та работа за пресечением руд в 1730-м году, декабря 22-го дня, оставлена.

Старой же работы при деревне Белкине, которая от Тетеринского рудника в разстоянии в гору, на правую руку, вниз по Каме реке в трех верстах, имеетца одна штольня, которая в гору пройдена 36 сажен с полуаршином. А в котором году оная зачата производить работою и как оставлена — о том неизвестно.

А в 1730-м году во оной штольне пробурено большим буром в глубину 10 сажен, а признаку никакова не явилось и работою отставлена в том же 730-м году, августа 20-го дня.

При городе Соли-Камской в бытность бергсоветника Михайлиса в 723-м году по усмотрению ево в логу, недалеко от Усолки реки, найден камень видом якобы дахштейн, которой над шифером во флечах бывает. И ют того логу сажнях во сте на горе бита шахта приказом ево, бергсоветника, чрез штейгера Корса. И оная шахта ведена была сверху и на несколько сажен шла пешаная земля, а внизу мелкой разборной пробеловатой плитками камень. Глубиною пробита оная шахта на 23 сажени, токмо никакого показания и признаку рудного в том месте не явилось и для того в том же году работою покинута.

Ереминской сыскан в 1723-м году по объявлению Соли-Камской Вознесенского монастыря иероманаха Никонора в вотчине Пыскорского Преображенского монастыря, близ деревни Ереминой, над речкою Пыскоркою от Пыскорского завода на запад разстоянием в 4-х верстах, начат работою того ж года государевыми горными людьми и работа на том

руднике производилась. Видом та руда была песошная и много в себе белых и черноватых галек имела, якобы сростая зелень, и то лежала гнездами, а не жилою; другога виду такожде находилась руда гнездами жь, камень крепкой и песчаной с прокраснью, между которым являлась и самородная медь в блесках. И она руда в плавке от имеющих в себе галек весьма была тяжела и сок имела густой. И по прибытии оного генерала лейтенанта на Пыскорские заводы в 1724-м году для совершения и подлинного в действие произведения заводов и горных дел со оного Ереминского рудника перевезено той руды несколько тысяч пуд, и как Пыскорские заводы в совершенство строением фабриками и плавильными печами к действию приведены и началась быть плавка шиферных григоровских руд, с которыми и показанная ереминская руда плавилась, то для мягкости в плавках прикладывался колчедан, которого там хотя и сыскивалось вверх Камы реки, однакож малое число, и к довольству, елико оного надлежит, такой суммы к переплавке в год шиферных и песошных руд числа колчедана к прикладу по пропорции приуготовитца неоткуда. И к оному вспоможению мягкости плавок, а паче ереминской руды потребен по усмотрению явился песок, которой находитца при варении пермской соли в железных цыренах; когда она соль варится оными цыренами, то в росоле тот песок бывает и при варе соли, чтоб она была чиста, опускаются по углам еловые корыта и загнетаются на дно и по неколикому времени оные корыта освобождаются и всплывают наверх и песок от соли отимаетца, ибо тот песок имеет в себе серную силу и разжижение в плавке и крепчайших руд, которого песку или флюсу, смотря оных твердости, в плавке руд кладется по пропорции. И по прикладывании ко оным рудам в смес варнишного песку и твердейшие руды Ереминского рудника благополучно и с легким трудом в печах плавильных и без затруднения в работе плавильщиков переплавились. А по пресечении Ереминского рудника оной флюс или варнишной песок в плавках и донныне употребляетца, ибо оной егда смешен с рудами, гонит все руды на роштейн, а наипаче отделяет из руд железо, из горнов гонит в выпуск весьма чисто и бело, и не имея нимало в себе меди. И ежели б оного варнишного песку ко оной руде не обрелось, то б та ереминская руда не могла никоим образом за жестокостию з плавке от показанных галек чисто переплавитца и от себя всю из соку медь выдать.

Семанинской рудник обыскан в 1724-м году в вотчине господ баронов Строгоновых, под деревней Семаниной, на баронской земли чрез баронского крестьянина деревни Семанины Филимона Федяева, которой в бытность ево, генерала лейтенанта, при Пыскорских заводах, когда строил и в действие приводил оные заводы, объявил и по тому от оного крестьянина объявлению определены были к добыче руды на оном руднике из салдат до дватцети человек да штейгер иноземец Яган Клеслер, а по отпуску салдат определены горные работные люди да к надзиранию той работы шихтмейстер Андрей Порошин; оного рудника положение места не весьма высоко. А руда находилась великими гнездами и в смешеном камне и по виду признавалась якобы занд флец, или оное место оторвано и превращено от сущаго флеца, в доброту она руда содержала в себе меди от трех до шести фунтов из цент[не]ра.

При оном руднике имелось старых шахт 6, а мерою в глубину [первая] 16 ^{1/2}, вторая 7, третья 6, четвертая 2 ^{1/2}, пятая 3, шеста 4 сажени. Оные шахты работою оставлены за отнятием водою, а паче за неимением руды.

Рудник Поповской сыскан в 1725-м году в Усольском уезде, при Поповой деревне, чрез приписного к Пыскорским заводам крестьянина Усольского уезду деревни Зыряновой Семена Зырянова на ево пашенной земле, которой от Пыскорского завода в разстоянии в 20 верстах, на другую сторону Камы реки, на восток. А положением оное место не весьма высоко. При оном руднике руда шла состоянием якобы шток верм или великим гнездом, видом песочна, тверда с прокраснью и с самородною являющеюся блесками медью, и работа производилась бурованием порохом; и за пресечением руды в 1728-м году, октября 24 дня, работою оставлен.

Рудник, называемой Каменной, сыскан в прошлом 1724-м году близ Зыряновой деревни на поле крестьянина Семена Зырянова чрез рудопромышленника Силу Федяева, разстоянием от Пыскорского заводу на другую сторону Камы реки, на восток, в 20 верстах. Работою начал прежде оной Сила Федяев собою, а после ево в том же 724-м году начато работать государевыми горными людьми. И оной работою оставлен в 727-м году за пресечением руды.

Рудник сыскан в 725-м году в Усольском уезде, близ деревни Усовой, Усольского ж уезду деревни Давыдовой у Алексея Неклюдова на ево пахотной земле чрез баронского крестьянина деревни Ереминой Дениса Шерстобитова от Пыскорского заводу на другую сторону Камы реки, на восток, разстоянием верстах в 30-ти. Работа произведением чинилась государевыми горными людьми, состоянием та руда в положении оного места добывалась мелкими ширфами и в 1727-м году за пресечением руды оставлена.

Рудник сыскан в том же 725-м году в вотчине господ баронов Строгоновых близ деревни Сибиряковой чрез рудопромышленника баронского крестьянина Дениса Шерстобитова. Работою в произведении прежде начал оной Шерстобитов своим коштом, а после ево в том же 725-м году работа производилась государевыми горными людьми казенным коштом. А состояние оной медной руды в добыче чинилась не шахтами, но мелкими ширфами, и по пресечении руды работою оставлен в том же 725-м году.

А после показанной работы сыскана на том же руднике паки медная руда в 729-м году чрез баронского крестьянина деревни Семенниковой Алексея Семенникова, на котором и ныне работают рудопромышленники и ставят тое руду к Пыскорским заводам, за которую получают ис казны деньги по достойной цене, а оной рудник разстоянием от Пыскорского заводу на другую сторону Камы реки к полудню верстах [в] 25-гги.

Рудник сыскан в 726-м году в Усольском уезде под деревней Зыряновой, на пахотной земле Соликамской Спаской церкви попа Василья Ечева чрез штейгера Гендрик Безра, начата работою в том же 726-м году государевыми горными людьми, разстоянием от Пыскорского заводу верстах в 25. И работою оставлен за пресечением руды в 727-м году.

Балахонской рудник обыскан в прошлом 728-м году, октября 9-го дня, в вотчине господ баронов Строгоновых при деревне Балахонцове, на покосе баронского крестьянина Никифора Балахонцова чрез пухштейгера Георгия Данил Дрибеля. Работою начат в том же 728-м году в ноябре месяце государевыми горными людьми.

При оном руднике бита одна шахта в 728-м году, ноября 10-го дня, в глубину пройдена 9 сажень, к тому еще в той же шахте вглубь пробурено большим буром 13 ½ сажени. Оной шахт работою оставлен за неимением шифера 729-го году генваря 17-го дня. Проходных штолен, которыми пройдено вдаль в гору, 3, первая 43 сажени, оная штольня работою оставлена за пресечением шифера 729 году, июня 4-го дня, вторая 59, третья 52 сажени. И во оных штольнях добывается шифер фельдортами, а вдаль в тех проходных штольнях шиферу не имеетца.

Рудник сыскан в 730-м году, июля 19-го дня, в вотчине оных же господ баронов Строгоновых, близ деревни Семенниковой, у крестьянина Василия Сметанина на ево пахотной земле чрез ширфование горных учеников на прежде обысканном рудном месте рудопромыш ленник а Федота Семенникова, которой обыскал в прошлом 726-м году. На оном руднике работа еще не производитца за недовольствием горных учеников.

Яйвинской в вотчине господ баронов Строгоновых, при реке Яйве, под деревнею Каменем, сыскан в 1723-м году, декабря в первых числах, чрез баронского крестьянина новоусольского жителя Антона Полякова на боронской земле. Работою начат в 724-м году, генваря с 10-го числа, определенными кунгурскими отставными салдатами. А подлинным произведением и расширением по горному состоянию начат производить по прибытии ево, генерала лейтенанта, к Соли-Камской на Пыскорские заводы, и для того определены от него горные люди и штейгеры. При том руднике руда состояла в шиферном флещу и работа производилась больше штольнями, а шахт не имелось, и оной шифер отпускался водою на судах на Ягошихинской и Пыскорской заводы для переплавки на медь. А работою оставлен за пресечением шиферного флеща в 727-м году, июля 4-го дня.

Рудник при селе Романове Большем сыскан в 726-м году чрез крестьян вотчины господ баронов Строгоновых Нового Усоляя Антона Полякова, деревни Зуевой Никифора Зуева на баронской земле. Работою начат в том же 726-м году в июле месяце и работа произвожена горными государевыми людьми.

При оном же селе Романове в 729-м году, сентября 7-го дня, пройден шахт, имянуемой Петр, над концем штольни Екатерины 1730-го году, генваря с 2-го того ж генваря по 23 число, глубиною 5 ½ сажени.

Штолен проходных по флещу и шиферу от реки Яйвы в гору пройдено: Екатерина, вторая Анна, длиною Екатерина — 250, Анна — 77 сажень.

Посреди штольни Екатерины пробит лихтлог для воздуха, чтоб свечи горели, 730-го году апреля с 1-го числа, глубиною до флещу 3 ½ сажени.

Рудник в вотчине ж господ баронов Строгоновых при деревне Малом Романове обыскан в 727-м году, июля 22-го дня, чрез баронского крестьянина тое ж деревни Григорья Некрасова. Работою начат того ж 727-го году, августа 5-го дня, государевыми горными людьми и крестьянами Ягушихинского заводу. А руда для плавки на медь становилась со оного рудника к Пыскорскому и Ягушихинскому заводам.

При оной горной работе шахт не было, а работа действием производилась ширфами и штольнями, и в 729-м году, октября 18 дня, за пресечением руды оставлен.

Рудник в вотчине же господ баронов Строгоновых, расстоянием от села Романова, например, в 4-х верстах, имянуемой в Селищах, на баронской земле, работою к производству начат в 729-м году, сентября 1-го дня, государевыми горными людьми и за пресечением руды оставлен 729-го году, октября 1-го дня.

В прошлом 729-м году в октябре месяце сыскано рудное место в вотчине ж господ баронов Строгоновых близ Пермского погоста, над рекой Косвой, в горе чрез баронского крестьянина Пермского погоста Мартына Карповых.

Рудник называемой Сметанинской, оное рудное место обыскано по реке Яйве под деревней Сметаниной в 724-м году в бытность ево, генерала лейтенанта, при Пыскорских заводах при строении и размножении горного и плавильного дела.

Положением то рудное место лежит при берегу Яйвы реки, гора вьсотою в гипотенусе сажень 40, например, а по всей горе смешеной камень простой, а больше вапной. Медная руда во оной в полу горе простираение имела в гору полумесяцем, акибы новорожденная луна рогами вверх ☽. Та руда была весьма богатая, которая по горному наречению называетца дербэрц, или якобы роштейн. И оное простираение руды работою было на мало время и пресекалась. А при ширфовании или очищении оного рудного места нашлась во оной руде подобием в виде окаменелая в кис, якобы змия, имея на себе поверхность, яко кожу, и по ней шелуха. А паче по виду признаваетца, как рыба угорь, токмо вынята оная змея не вся, ибо от незнания горных российских людей курioзных вещей оное разбили в части, от которой курioзной вещи ныне прилагаетца в абрисе на... листу хвост.

А оного рудного места в положении горы и признаку, како являлась руда, прилагаетца рисунок на... листе.

О положении места в Пермии провинции Соли-Камской

Течение рек во оной правинции: река Кама, впадающая реки Кильтма, Вишера, Колва, которая падение имеет в Вишеру, Уголка, при которой стоит город Соли-Камской, Яйва, Кондас, Инва, Косва, Об [ва], Чюсовая. А оная Кама река падение свое имеет в реку Волгу на полдень, или зюйд. Оная Пермская правинция от башкир чрез Чюсовую и до Севернаго моря пояс Урала, чрез которой посаже или путь от Соли-Камской в Сибирь чрез город Верхотурье. А между Соли-Камской и Верхотурьем, какие есть горы, и реки ис тех гор течение имеют, о том показано при Лялинском заводе.

При реке Колве стоит город Чердын, около которого в близости имеютца горы и высокой голой камень, называемой Поллюдов. На оной в летнее время имеют сходжение лоси и олени для упокоения от множества мух, комаров и других, кои летом в niskих местах больше содержатца. А когда приспеет зимнее время, тогда все звери с тех высоких гор от стужи сходят в niskие лесные места для теплоты, и где не весьма великие снега. В тех местах жительство имеют особливой народ, называемой вогуличи, подобны родом и житием, как самоедцы. Вышеписанных зверей — лосей и оленей — в зимнее время ловительство имеют тако: откуда оным зверям ход бывает, то делают огород из жердей пряслами и в каждом прясле оставляют уской проход, яко ворота, и в самых тех воротах роют продолговатые ямы, и в ямах ставят по одному колу деревянному, заостря вверх, и покрывают оные хворостом и снегом. И когда случитца зверям ход мимо огорода, и ежели придет и пойдет в те ворота, то упадет в яму и на колья заколаетца. Также и протчим своим искусством оных зверей ловят.

При реке Битере обыскана была железная руда видом подобна карандашу или светлой антимонии. Также при оной реке в горе находитца в подобие густаго дехтя, или яко невь.

Во оном Пермском положении места находятца флещные и гнездовые медные руды, а имянно: песошные богатые в глубь от 2 до 12 сажен, которые содержание в себе имеют ис центнера от дву до пяти и шести фунтов меди. Токмо оные руды непостоянны и лежат отрывными штуками и слоями толстою от ¼ до дву аршин и больше. Между теми имеютца гнезда и великими штуками руды добываютца, которые соединены с мелкими гальками, подобно орешкам, и между оными гальками протягаецца самая тонкая, яко проволока, самородная медь. При реке Яйве добываетца такожде песошная каменная руда, слоями, с перерывом, непостоянно.

Да шиферные флещные руды лежат непостоянно не так, как в Германии. При той же реке имеетца железная богатая руда.

Речка Атаман, которая падение имеет в реку Каму от запада, на оной реке построен медной завод господ баронов Строгоновых, которой строен вспоможением и показанием оногo генерала лейтенанта, и при нем плавильных печей имеетца четыре, пятая гогенофен. А руда медная на оной завод добываетца по реке Яйве и в протчих местах в их баронской вотчине и привозитца на оной завод на переплавку меди судами Яйвою и Камою.

При реке Каме многие имеютца соляные заводы, которые издревле зачаты производить по признаку росолу в озерах, как ныне при Зырянских и Новом Усолье и Пыскорского монастыря, Дедюхине и у Соли-Камской по речке Усолке многие варницы и трубы произведены и размножены в варении соли, и ежели оногo росолу где какой признак покажется, то на оных местах проходят в землю буром до росолу и в действе оногo бура, егда вынимаетца земля, усматриваетца прилежно, дабы не пройти жилы росолу, которым буром оной росол сыскиваетца в разных мерах сажен от 20 до 30. И когда оной росол сыщется, то исперва опускаетца труба широкая пальцев в 12 в диаметре, глубиною в землю сажен до 12, как высоко росол подымаетца. А ниже той трубы запускаютца малые трубки, шириною в диаметре три или четыре вершка до самага фундамента росолу. А большая труба, дабы пресная вода не смешалась с росолом, обиваетца печиною. А откуда таково искание издревле произошло, такогo бурования с разными инструментами нигде в описании сыскать невозможно, и признаетца больше, что оное искусство от других краев достато. А для виду курьозитету, как оное бурование производитца, прилагаетца профиль на... странице. И понеже вверх по Каме места дикие и лесные великие, и того ради соляные промышленники не так леса берегут, как в Германии, и по малой мере шестая доля в щепях и сучьях и от небрежения огня тратитца, и от того уже леса весьма отдалели. А на каждой год по моему свидетельству издерживаетца сосновых и еловых дров к соляным варницам к варению соли з 250 000 сажен. Такожде они из росолу пресную воду чрез воздух не вытягиваетца ларями и теми росол богате к содержанию соли не приводит, для того что здесь лето кратко и жарких дней мало. Также и другога цырена для согривания росолу, доколе другой сваритца, на соль не употребляют.

Впротчем, во оной правинции не в давные лета, жилища имел народ чюшкой. Однако признаетца, что владельцы их имели манету денежную, которую печатали сами, и ныне находитца в земле ис самого мягкого серебра величиною против российского полуполтинника, в такой мягкости, якобы чистое золото, и без звону. А протчие могильные вещи находятца серебряные, токмо малая часть, о которых показано в абрисе на... листу.

А особливых курьозностей в Пермии не находитца, но токмо по усмотрению ево, генерала лейтенанта, в той правинции Соликамской при реке Яйве положение горы весьма крутое и камень весь голой не имать на себе лесов. Во оной горе или камне есть скважина величиной показуетца снизу, яко очаг печной, а когда ко оной для но смотра с великим трудом он, генерал лейтенант, возшел, то та скважина величиною оказалась, что можно в нея коретою с шестью лошадьми въехать. Свод имеет от природы своей плоской и страшной, понеже оной камень при верхнем своде разшелся и висит. А внутрь видна великая глубина, якобы пропасть, в которую для усмотрения подлинной глубины оной пропасти конца бросали с огнем береста, но токмо самую глубь оной ямы или пропасти достигнуть зрением не могли. Во оном месте сверху истекает белая материя видом в подобие сметаны или тварогу, и признаетца оное от известного камня. Еще же сверху оной истекают источники. Сверх того, по оной горе стоят многие острые каменные пирамиды и протчее фигуры, на которой лежит камень подобием, якобы лев. А камень известной, самородной и, знатно, от дождевой воды, снегу и морозов в такую фигуру соделался. И каково оное видели, тому и положение горы с показанием означенной пропасти показано в абрисе на... странице.

| | | |
|---|----------------------|----------------------------|
| При тех Пыскорских заводах от вышеозначенного генерала лейтенанта учрежден Пермской бергамт и во оном также при заводах и при горных делах управители, канцелярские и протчие служители и мастеровые и работные люди с следующими окладами, а что при оных в год | Надлежит быть | |
| | Число | Окладного жалованья |
| | | Одному Всем |

| выплавляетца меди, и при рудниках руды добываетца, и по чему в казну пуд приходит, о том показано ниже сего | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. |
|--|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Бергмейстер | 1 | - | - | 150 | - |
| Гитенфорвальтер | 1 | - | - | 120 | - |
| Маркшейдер | 1 | - | - | 120 | - |
| Для упалых мест и обучения шихтмейстерской должности из школьников | 1 | - | - | 12 | - |
| Подьячих у горных и плавильных дел и у щетов: | | | | | |
| К повытье к приходу и расходу денежной казны и припасов: | | | | | |
| Канцелярист | 1 | - | - | 70 | - |
| Подканцелярист | 1 | - | - | 35 | - |
| Копеистов | 3 | 18 | - | 54 | - |
| В горном повытье: | | | | | |
| Подканцелярист | 1 | - | - | 35 | - |
| Копеистов | 3 | - | - | 18 | - |
| В заводском и земском повытье: | | | | | |
| Канцелярист | 1 | - | - | 70 | - |
| Подканцелярист | 1 | - | - | 35 | - |
| Копеистов | 4 | 18 | - | 72 | - |
| К записке протоколу и журналов по указом: | | | | | |
| Подканцелярист | 1 | - | - | 35 | - |
| Розсыльщиков | 10 | 12 | - | 120 | - |
| Сторож | 1 | 12 | - | 12 | - |
| Щетчиков | 2 | 12 | - | 24 | - |
| На бумагу, чернила, сургучь и свечи | - | - | - | 188 | 10 |
| В дистрикт того завода для высылки крестьян в работу и збору с них окладных доходов: | | | | | |
| Управитель | 1 | - | - | 36 | - |
| При нем подьячих: | | | | | |
| Подканцелярист | 1 | - | - | 24 | - |
| Копеист | 1 | - | - | 12 | - |
| Розсыльщиков для розсылок и наряду крестьян в работы | 7 | 12 | - | 84 | - |
| К тем земским делам на бумагу, сургучь, чернила и свечи | - | - | - | 25 | - |
| При плотинном деле и для починок в фабриках: | | | | | |
| Подмастерье | 1 | - | - | 24 | - |
| Плотников | 4 | 15 | - | 60 | - |
| Колесник | 1 | 15 | - | 15 | - |
| Для дела и починки мехов меховой подмастерье | 1 | - | - | 20 | - |
| При плавильных делах: | | | | | |
| Шихтмейстер | 1 | - | - | 48 | - |
| При нем копеистов | 2 | 18 | - | 36 | - |
| На бумагу, чернила и свечи к тем плавильным делам | - | - | - | 12 | 5 |

| У плавки меди при 6 печах: | | | | | |
|--|----|----|----|-----|----|
| Гитенмейстер для смотрения на всех медных казенных заводах и для установления порядочно плавов | 1 | - | - | 248 | - |
| Обершмельцер | 1 | - | - | 120 | - |
| Шмельцеров | 11 | 24 | - | 264 | - |
| Фарлауферов | 12 | 18 | - | 216 | - |
| Ауфтрайгеров | 12 | 18 | - | 216 | - |
| Для обжигания роштейну обжигальщиков | 2 | 14 | 40 | 28 | 80 |
| Дляковки вновь и починки старых плавильных инструментов кузней | 1 | - | - | 15 | - |
| Работник | 1 | - | - | 12 | - |
| Сторожей при плавильне | 2 | 12 | - | 24 | - |
| Для приема меди и всяких заводских припасов целовальников | 2 | 12 | - | 24 | - |
| Для толчения мусору толчейщиков | 2 | 12 | - | 24 | - |
| Пробирщик для пробы руд, а когда пробы не случитца, то употреблять ево в плавильную работу | 1 | - | - | 24 | - |
| Для дела пробирных горшков и муфелей гончар | 1 | - | - | 12 | - |
| Для дела плавильных горнов и печей, а между делами делать и кирпичь на завоцкой расход каменщик и печник | 1 | - | - | 14 | 40 |

| К годовому содержанию шести медиплавильных печей припасов потребно, ежели оные всегда в действии будут | Число | Вес | | Цена | | | |
|---|--------------|-------------|--------------|----------------|-------------|--------------|-------------|
| | | Пуд. | Фунт. | Каждому | | Всего | |
| | | | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. |
| Камня горнового и запорочного | 335 | 8300 | - | за пуд 2 | | 166 | - |
| Дехтю на маску шипов и пальцев, ведр | 200 | - | - | - | 14 | 28 | - |
| Дров для обжигания роштейну сажен | 335 | - | - | - | 52 | 174 | 20 |
| Лесных припасов сосновых: | | | | | | | |
| Валов в отрубе в аршин, длиною 4-х и 5 сажен, для запаса | 2 | - | - | - | 80 | 1 | 60 |
| На дело починку колес, косяков | 33 | - | - | - | 6 | 1 | 98 |
| На дело тележек и протчих случающихся заводцких потребностей тесниц, длиною в 4-х сажен, толщиною в 1 ½ вершка | 134 | - | - | - | 7 | 9 | 38 |
| Бревен на всякие случающиеся заводцкие починки, длиною 6 сажен, в отрубе 5 и 6 вершков | 67 | - | - | - | 5 | 3 | 35 |
| Березового: | | | | | | | |
| Молотовиць к рудобойному молоту, длиною 4 аршина, в отрубе 7 вершков | 11 | - | - | - | 3 | - | 33 |
| Ладоней на молот | 2 | - | - | - | 6 | - | 12 |
| На зыбки к мехам и на пальцы к рудобойному молоту и на песты к толчению мусора бревен, длиною 5 аршин, в отрубе в ¼ и 5 вершков | 33 | - | - | - | 3 | - | 99 |
| Для носки угля решеток черемховых на одну печь 50, а на 6 | 300 | - | - | - | 1 ½ | 4 | 50 |
| Для засыпания в печи руды корыт | 667 | за десяток | | | 7 | 4 | 67 |
| За прохожие дни из домов крестьяном к поставке оных | - | - | - | - | - | 7 | - |

| | | | | | | | |
|---|-------|-----------|----------------|--------|-----------|------|------|
| припасов, применяясь к роскладом | | | | | | | |
| На починку и клажу горнов кирпича | 13300 | за тысячу | 1 | 25 | 16 | 62 ½ | |
| Сала говяжья на маску меховых крюков и мехов | - | 13 | - | - | 60 | 7 | 80 |
| Точило печерское | 1 | - | - | - | - | - | 45 |
| Брусов печерских | 5 | - | - | - | 1 | - | 5 |
| Железа на починку плавильных инструментов: | | | | | | | |
| Полосового | - | 33 | - | - | 17 ¾ | 6 | 35 ¾ |
| Четверогранного | - | 27 | - | - | 17 ¾ | 10 | 42 ½ |
| Баутового | - | 33 | - | - | - | - | - |
| Укладу | - | 3 | - | - | 56 ⅝ | 1 | 69 ⅞ |
| Да за издержку у решеток проволошных молотов, пятников, обойм, пищалей, ступ и протчего и за угар у вилков, протыкальников, лопаток, фурм, гребков и у протчего ж на содержании мехов и фабрик, применяясь к расходам прежних лет | - | - | - | - | - | 36 | 50 |
| На плавку меди: | | | | | | | |
| Руды медной нынешних добыч в неделю, то есть в 6 дней работных, на одну печь по [1152], а на 5 печей 5760 пуд, а в год на 250 дней работных | - | [240000] | - | - | 1 ¾ | 4200 | - |
| А на шестую печь руд не положено, для того что на оной выплавляемой в 5 печах роштейн имеет переплавлятца на черную медь | | | | | | | |
| Угля в неделю на печь по 40 коробов, а в год на 5 печей | 8000 | - | - | - | 19 ¼ | 1540 | - |
| Песку или флюсу на печь по [357], а в год на 5 печей | - | [71400] | - | за 1р. | 1000 80к. | 128 | [52] |
| [Извести в неделю на печь по 50, а в год на 5 печей] | - | 10000 | за тысячу [66] | | | 6 | 60 |
| Из того имеет выплавлено быть роштейна из одной печи по 74 ¼, а в год из 5 печей | - | 14850 | 16 | - | - | - | - |
| Да шпурштейна, которой бывает при переплавке роштейна на черную медь, в неделю из одной печи по 6 ½, а в год ис пяти печей | - | 1300 | - | - | - | - | - |
| А из роштейна и шпурштейна имеет быть выплавлено черной меди во весь год | - | 5398 | 16 | - | - | - | - |
| К той переплавке из роштейна и к очистке ис криц мели потребно в год угля коробов | 2106 | - | - | - | 19 ¼ | 405 | 38 ½ |
| Всего при тех Пыскорских заводах придет на плавку черной меди денежного расхода в жалованье управителем, мастеровым и приказным людем и за припасы | - | - | - | - | - | 9606 | 88 ⅛ |
| И по тому расходу обойдетца ценою пуд черной меди по 1 рублю по 78 копеек без малых долей, которых не достанет на всю сумму меди 2 рубли 27 копеек | | | | | | | |
| К перечищению оной черной меди в гармахерскую и чистую штыковую имеет быть расхода: | | | | | | | |
| Гармахер | 1 | - | - | - | - | 24 | - |
| Учеников два | - | - | - | 14 | 40 | 28 | 80 |
| На одном штыковом горну, в котором медь гармахерскую переплавливают: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|----|----|----|----|
| Мастеров | 1 | - | - | - | - | 18 | - |
| Учеников | 3 | - | - | 14 | 40 | 43 | 20 |

| | Число | Цена | | | |
|--|-------|---------------|------|-------|-------------------|
| | | Каждому | | Всего | |
| | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. |
| Угля коробов: | | | | | |
| На гармахерской один горн | 350 | - | 19 ¼ | 117 | 42 ½ |
| На штыковой один же горн | 260 | - | 1 ½ | - | 60 |
| Решеток для угля | 40 | - | - | - | 80 |
| Вал меховой деревянной, длиною 4 сажен, в отрубе в аршин | 1 | - | 6 | - | 60 |
| Косяков деревянных к починке колес | 10 | - | 52 | - | 36 |
| Дров в караульну, плавильную, мусорную и в бергамт, сажен | 18 | - | 10 | 5 | - |
| Дехтю ведр | 50 | - | - | - | - |
| Кирпича для починки горнов | 500 | За тысячу | | - | 62 ½ |
| | | 1 | 25 | | |
| На содержании фабрики и на меха м на угар в инструментах | - | - | - | 8 | - |
| Итого при очищательном деле расходу | - | - | - | 256 | 41 |
| Всего при медном деле расходу | - | - | - | 9863 | 29 ^{1/8} |
| Из вышеписанного числа черной меди имеет быть получено чистой штыковой меди 4462 пуда 36 фунт. | | | | | |
| Означенное число меди имеет выплавляемо быть в год тогда, когда при плавке оной не будет каких остановок, а когда и какия будут остановки, то толикого числа меди не выплавитца и руды и угля вознаграбиться к тому менее, как и до сего было, что оной меди выплавлялось в год за выключкою остановок только от трех и до четырех тысяч пуд | | | | | |
| И по тому всему расходу ценою обойдетца чистой штыковой меди пуд по 2 рубли по 21 копейке с малыми долями, которых останетца на всю сумму меди 25 ^{1/8} копейки | | | | | |
| А с приложением обербергамтского и дистриктского (которых на все медные заводы от расположения на сумму железа осталось 4922 рубли 50 копеек) по расположению на каждой завод по числу пудов здельываемой меди, придет пуд по 2 рубли по 62 копейки | | | | | |
| | Число | Цена и оклады | | | |
| | | Всему | | | |
| | | Руб. | | Коп. | |
| Из оной выплавляемой меди роскавыываетца некоторое число тамов доски, и при том определено: | | | | | |
| Мастер | 1 | 30 | | - | |
| Подмастерье | 1 | 20 | | - | |
| Ученик | 1 | 12 | | - | |
| А что, оным мастеру с подмастерьем и работником, можно в год росковать меди и сколько к тому потребно каких расходов, о том показано в разчислении при Екатеринбургe, а ценою | | | | | |

| | | | |
|---|--------------------|------|------------------|
| становитца оной меди пуд при Пыскорских заводах | | | |
| При куренном деле: | | | |
| У надзирателя лесов и у приему дров и угля и у смотрения того всего шихтмейстер | 1 | 36 | - |
| При нем: | | | |
| Копеист | 1 | 18 | - |
| Служитель или розсылщик | 1 | 12 | - |
| Целовальник для приему и роздачи угля и лесов | 1 | 12 | - |
| Угольных мастеров | 2 | - | - |
| Им задельного с 9000 коробов, что положено на годовое содержание по штату по $\frac{3}{4}$ копейки с короба | - | 67 | 50 |
| Учеников 2 по 12 рублев | 2 | 24 | - |
| Да закомплетной для упалых мест | 1 | 12 | - |
| На вышеписанное число угля на 9000 коробов потребно дров, считаючи по 65 коробов, 2769 $\frac{3}{13}$, ценою за каждую сажень по 25 копеек | - | 692 | 31 |
| Ис того кучь складено, осыпано, выжжено и разломано быть имеет | 138 $\frac{6}{13}$ | - | - |
| Ценою за каждую кучю 3 рубли 52 копейки | - | 487 | 38 $\frac{1}{2}$ |
| За воску с куреней угля по нынешнему разстоянию по $\frac{3}{4}$ копейки с короба | - | 337 | 50 |
| Да за прохожие дни крестьянином из домов, применяясь к роскладом | - | 36 | - |
| Итого с приложением лесного надзирателя, подъячего, розсылщика и мастеров и учеников жалованья всего росходу на уголь | - | 1734 | 69 $\frac{1}{2}$ |
| По разчислению той суммы обойдетца короб по 19 $\frac{1}{4}$ копейки с малыми долями, которых от всей суммы осталось 2 рубли 19 $\frac{1}{2}$ копейки | | | |

| | Число | Цена и оклады | | | |
|--|-------|---------------|------|-------|------|
| | | Каждому | | Всего | |
| | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. |
| При Пермских горных делах: | | | | | |
| Шихтмейсеров | 2 | 48 | - | 96 | - |
| Подканцелярист | 1 | - | - | 35 | - |
| Копеистов | 3 | 18 | - | 54 | - |
| На бумагу, сургучь, чернила и свечи | - | - | - | 51 | 55 |
| Целовальник | 1 | - | - | 12 | - |
| Для ковки вновь и починки старых всяких горных инструментов: | | | | | |
| Кузнецов | 3 | 15 | - | 45 | - |
| Работников или молотобойцов и меходуев | 3 | 12 | - | 36 | - |
| При добыче руд: | | | | | |
| Штейгеров русских | 2 | 72 | - | 144 | - |

| | | | | | |
|---|------|--------|--------|------|------|
| Ныне один оберштейгер з жалованьем по заключенной с ним капитуляции по 168 рублей, да штейгеров иноземцов двое, с окладом по 144 рубли в год | | | | | |
| Ундер-штейгеров русских | 2 | 36 | - | 72 | - |
| Берггауров | 12 | 18 | - | 216 | - |
| Учеников | 72 | 15 | 60 | 1123 | 20 |
| Грубенюнов | 72 | 12 | - | 864 | - |
| Итого вышеписанным служителем имеет быть в даче жалованья | - | - | - | 2748 | 75 |
| К годовому содержанию тех Пыскорских горных дел потребно припасов: | | | | | |
| Шахтенного лесу бревен, длиною в 6 сажен, в отрубе 4 и 5 вершков | 3000 | - | 5 | 150 | - |
| Топорищ и молотовищ ручных | 1140 | за сто | 24 | 17 | 13 ½ |
| Драниц на ручки к носилкам | 600 | - | 14 | - | 84 |
| Для носки руды и корыт | 2000 | - | ½ | 10 | - |
| Дров к шахтам и штейгеру по контракту | 32 | - | 25 | 8 | - |
| За прохожие дни крестьяном, что имеют быть в проходе из домов до рудников к поставке оного лесу и припасов лесных, применяясь к расходом прежних лет | - | - | - | 1 | 50 |
| Да за припасы железныя, которыя делаютца на заводах и отпускаютца на Пыскорские рудники у горной работе, а имянно: на починку буров, на оковку бадей, также на издержку в кирках, в клинах, молотах, гребках и лопатках, применяясь прежних годов по расходам | - | - | - | 200 | - |
| К бадьям конату пенькового толшиною во окружении в 1 ½ вершка, 20 пуд | - | - | 70 | 14 | - |
| Дехтю ведр | 20 | - | 10 | 2 | - |
| К тем горным делам на поупку припасов, кож компоных, сала, свечь, ветошек и протчего | - | - | - | 789 | - |
| Итого за припасы | - | - | - | 1192 | 47 ½ |
| Всего при Пыскорских горных работах в год расходу | - | - | - | 3941 | 22 ½ |
| Оными горными служители и вышепоказанными припасами, применяясь к добыче 733-го году, имеет быть в год добыто руды при тех рудниках, на которых ныне работа есть | - | 233000 | [пуд]- | - | - |
| И по тому расходу обойдетца пуд в добыче руды по 1 ^{11/16} копейки и с малыми долями, которых останетца на всю сумму 9 рублей 35 копеек | | | | | |

О ЯГОШИХИНСКОМ МЕДНОМ ЗАВОДЕ

В прошлом 1722-м году по прибытии генерала лейтенанта Дегеннина в Кунгур объявлено ему было от татар рудоприспичиков Боляка Русаева да Азима Ермакова разные руды, сысканные в Кунгурском уезде, по которому их объявлению он, генерал лейтенант, для осмотру тех руд ездил. И по свидетельству ево явилось оных не мало, к тому жь и вновь открываютьца. А на одном Мулинском руднике при бытности капитана артиллерии Татищева да бергмейстера Блиера и капитана Берлина, которого он, Татищев, прежде прибытия ево, генерала лейтенанта, привез для горного дела ис Казани, произведение работы было и руду добывали и для переплавки оных, чтоб завод построить, обыскивал удобного к тому места, и где б к строению и содержанию того завода лесов было довольно. И в том же 1722-м году, ноября 22-го дня, с Кунгура писано от него б. и в. д. п. к. е. и. в. о состоянии и наготовлении кунгурских медных руд, и что он в Кунгурском уезде к строению плавильного медного завода место лутче не нашел, как от реки Камы в полуверсте на речке Ягошихе, и на том угодном месте предбудущею весною зачет плавильной медной завод строить и надлежащие к тому строению материалы определил заготовлять.

И по определению ево, генерала лейтенанта, оной завод начат строить маяя 4-го дня 1723-го году и построен по генварь месяц 1724-го году.

При том заложении был артиллерии капитан Татищев, а у строения были из шведкой нации капитан Берглин, да с ним взятой с Олонецких Петровских заводов саксонец старшей плавильной мастер Цымерман.

Оной завод строен по наряду Кунгурского уезда крестьянами разных сел и деревень и наемными людьми, а плачено им было на день по 3 ½ и по 4 и до 6 копеек.

Резстр всему строению того завода

Плотина рублена, длиною 26 сажен, шириною и толщиной по 4 сажени.

При плотине плавильна мазанка, в ней плавильных 6 печей.

При той плавильне по обе стороны колесных две избы, рубленые из бревен.

Повыше плавильны к плотине очищательная, где начисто медь очищаетца, мазанковая; в ней гармахерской один, штыковой один же горн, оное действует водою.

Пониже плавильны толчея для толчения мусору, мазанка, во оной толчение действует водою. Для обжегов роштейна обжигальных две.

Кузниц две.

Лаблатория с каморою, рубленые из бревен.

Против плавильны на левой стороне речки Ягушихи от плотины угольной сарай забран заплотом в столбы, крыт тесом.

Анбаров для клажи припасов 4.

Анбаров рудных 6.

Заводская кантора и на приезд начальником две светлицы.

Две светлицы управительские, промеж ими сени.

7 квартир для житья приказным служителем и мастеровым людем.

Воышеписанная кантора и светлицы и квартиры загорожены полисадом четырехугольным, мерою от стены до стены: по одну сторону 60, з другую 58 сажен, и на всех углах по бастиону.

Строен оной полисад заводскими служители безденежно для оберегательства.

Оной завод ценою стал со всеми росходы в строении в 3 891 рубль 49 копеек.

Тот завод в разстоянии от Кунгура 90, от Соли-Камской 200 верст, а от Екатеринбургха чрез Кунгур в 383 верстах.

Уголь к Ягошихинскому заводу ставитца приписными к тем заводам крестьянами с куреней, разстоянием от завода верстах от четырех до шести, и ценою становитца короб по 17 ½ копейки.

Горновой камень и известь добываетца ко оному заводу господ баронов Строгановых в селе Камасине, вверх по Чюсовой, разстоянием от завода в 95 верстах, и приплавливаетца водою подрядом по 3 копейки с пуда.

Цыренной песок, или флюс для смесу в плавку с рудами привозитца ис Чюсовских городков подрядом же, ценою по одной деньге пуд, разстоянием от завода в 55 верстах.

Для работы к тем Ягушихинским заводам по представлению ево, генерала лейтенанта, по указу из высокоправительствующаго сената приписано крестьян ис Кунгурского уезда село Кыласовское да Камарово з деревнями, в которых мужеска полу душь 735, разстоянием от завода Кыласовское в 70, Комарово в 90 верстах. Со оных крестьян подушного платежа и с тем, что по плакату по деньге с рубля, в один год надлежит быть 812 рублей 54 ½ копейки. А в которые времена и за какую цену за тот подушной оклад им, крестьяном, надлежит отправлять заводские работы, о том показано при Екатеринбургском заводе.

О рудниках

В Кунгурском уезде Степановского острожку крестьянин Федор Попков да Верх-Иренской четверти татарин Боляк Русаев обыскали руды по рекам Турке, Бырме и по Ялыму медные руды и объявили полковнику иноземцу Нейхтарну, которой в то время ведал в Казани часть горнаго дела и к тому охоту имел. И по тому объявлении оной полковник на те приисканные места в Кунгур приезжал и, несколько накопав, повез было с собою вниз по Каме реке в Саралинские малые медные заводы для пробы, но, не довезя, те руды потонули, и там те приисканные руды втуне были оставлены.

После того прибыл в Кунгур воевода Алексей Калетин, оной охоту имел к горным делам и трудился руды приискывать и добывать, а крестьяне, не допустя ево к той добыче, знатно, не желая того горнаго дела видеть и чтоб им в горной работе не быть, ево, Калетина, от горной работы отогнали, чего ради оное горное дело в даль к произведению и умолкло, а оной Калетин из оного города Кунгура съехал.

И в 711-м году приском рудного промышленника Федора Молодого обыскана по реке Бабке медная руда в горе, которая состоянием от природы своей лежит слоями камень вап, и между оным поясом и руда в виде песчаном, между которою и богатые прожилки руды находились. И оная руда вожена была для переплавки на медь на Мазуевской завод, токмо плавкою оную руду в действо не произвел.

В 1712-м году июля... дня обыскано рудное место по речке Гаревой чрез рудного промышленника Никифора Огнева и оную руду он, Огнев, добывал. А лежала та руда жилою повыше средины горы, которая содержанием доброты имела от 9 до 48 фунтов меди от центнера. И ис того рудника добытая медная руда для переплавки на медь вожена в город Кунгур, где построена была плавильня и малые ручные два горна, и переплавлена на медь. И меди выплавлено было до 300 пуд. И в 1717-м году как добыча руды за пресечением, так и плавка меди чрез малые ручные горны пресеклась.

В 720-м году по прибытии от артиллерии капитана Татищева и бергмейстера Близера оное горное дело паки начато к размножению и к сысканию рудных мест, ис которых обысканы рудники: 1) Мулинской в Уфимском уезде близ татарской деревни Каяновой, 2) Юговской, 3) Гаревской да рудник Чашинской в вотчине господ баронов Строгоновых сыскан татаринном Избулатом Байдосовым в 728-м году; рудник Талецкой при речке Талице в Кунгурском уезде сыскан в том же 728-м году кунгурским крестьянином Дмитрием Алексиным; в вотчине господ баронов Строгоновых близ деревни Суботиной сыскан в 729-м году [рудник] чрез ширфование казенных работников расстоянием от Ягошихинского завода в 10 верстах; в той же вотчине близ деревни Тарасовой от заводу в 12 верстах, сыскан Тарасовой деревни крестьянами Терентьем Морозовым, Филипом Марковым в 729-м году рудник, обысканой на приписной к Ягошихинскому заводу села Крылосовского земле; по речке Польшгорце сыскал в 730-м году [рудник] приписной крестьянин Мосей Казанцов; по той же речке Польшгорце, по впадающей во оную речке Ключевой, сыскан рудник приписными оною Крылосова села крестьянами Минеем Романовым с товарищи; в Кунгурском же уезде по речке Малому Юмышу, вверх на левой стороне, по падуно в горе, песошная руда идет простираением на полдень, гнездами, расстоянием от занзода в 70 верстах; близ приписного села Кыласова в сухом логу, по обе стороны против полудни и северу песошная руда лежит гнездами. От той же деревни в расстоянии в 1 ½ версте по речке Шухорце вверх, на правой стороне, в горе, против севера, песошная руда лежит гнездами в расстоянии в 70 верстах от заводу. В вотчине баронов Строгоновых, по речке Бродовке вверх, на правой стороне, шиферная руда идет против востока в 20 верстах. По той же речке, ниже того рудника в 3-х верстах, на левой стороне, в логу, песошная руда идет на север гнездами в 20 ж верстах. По той же речке вверх вышеозначенного шиферу, на правой стороне, в полуверсте, песошная руда идет против востока гнездами, которой шло в гору 5 сажен, и пресеклась, а потом явился шифер. И по оной речке Бродовке сысканы оные рудники горным учеником Иваном Кондаковым.

Суботинской рудник, которой в расстоянии от Ягошихинского завода в 10 верстах, при оном руднике идет шиферная руда гнездами против востока. При деревне Тарасовой песошная руда расстоянием от заводу в 12 верстах лежит в гору, между севером и востоком, гнездами; по речке Васильевке, вверх на правой стороне, от Ягушихинского заводу расстоянием в 15 верстах песошная руда лежит гнездами против востока; по речке Рыжу вверх, на правой стороне, от деревни Касимовой в 7, от заводу в 25 верстах, сыскан [рудник] горным учеником Иваном Кондаковым, песошная руда идет между севером и востоком, лежит гнездами.

По речке Евангелке вверх, на правой стороне, песошная руда лежит в гору, против полудня, гнездами, обыскана приписными села Кыласова крестьянами Федором Перевошиковым, Васильем Симаковым, которые крестьяне оную руду добывают и ставят к Ягушихинскому заводу своим коштом. А за оную получают настоящую цену ис казны. В расстоянии оной рудник от заводу в 85 верстах.

В 733-м году сысканы два рудника: один Юговской, в расстоянии от Ягушихинского завода в 32, другой Сыринской в 30 верстах, чрез ягушихинского берггаура Ивана Кондакова. И можно те два рудника назвать, что оные всем вышепоказанным рудам корень, ибо оные показывают себя надежными и богатыми. И на них добытой руды с малыми людьми менее году более 200 000 пуд; меди содержит 3 и 4 фунта ис центнера.

Рудник Суботинской рудопромышленничей баронов Строгоновых крестьян деревни Суботиной. На оном руднике руда песошная лежит на восток, гнездами, и, добывая тое руду, оные промышленники ставят к Ягушихинскому заводу своим коштом. И по поставке на оной завод за оную даются им ис казны плата. На вышеписанных рудниках руды имеют в себе содержанием в доброте от половины фунта и до дву с половиною фунтов ис центнера.

Еще же ко оному заводу ставятца руды ис Пермии от Григоровского рудника и протчих и с Яйвы реки, понеже вышеписанных рудников около Ягушихинского заводу, хотя и довольно имелось, однако оные рудные места кроме ныне вновь обретенных Юговского и Сыринского рудников весьма непостоянны и вскоре пресекаютца, ибо состояние имеют в гнездовых простираении.

С вышепоказанных Ягушихинских рудников руды на завод становятца ценою по 1, по 2 ¼ и по 3 ¼ копейки пуд, а с Пыскорских рудников по 2 копейки, а рудопромышленником за покупные у них руды платитца за выплавленную чистую медь по 2 рубли с пуда.

Во оном Кунгурском дистрикте имеютца железные руды, которые и сперва начались в произведение в ковку железа за несколько лет малыми кришными горнами. Первая обыскана при деревне Советной в расстоянии от Мазуевского заводу в 4-х верстах. Она железная руда идет гнездами, между которой находитьца и белая железная руда.

И в 704-м году на речке Мазуевке зачат строить завод чрез рудопромышленников Молодого и Огнева, дабы привести работу действительно чрез боевой молот и плавку железной руды на чугуно домно, а не малыми печками плавить. И она плотина и завод во окончание приведен и молотовая построена в 710-м году, а домны было не построено, но токмо большим молотом железо тянуто кричною плавки малыми печками. А оное произведение в действо того железного заводу содержали оные промышленники Молодой и Огнев на своем коште.

Да в 711-м году при оном Мазуевском заводе еще построил казенным коштом медную плавильню, во оной один большой горн, два малые ручные, толчею с 16 пестами, промывальна, где промывать пещаные руды с 4 коросты, лаблаторию, а руду медную оной промышленник Молодой возил на означенной завод на плавку меди з Бабкинского

рудника, и в действо плавкою тою руду на медь привести не мог, и от того оной завод производить покинут. А оной Федор Молодой чрез коменданта Шокурова, которой в то время был в Кунгуре, послан в губернию в Тоболеск.

По речке Кишерте вниз от Куликовой деревни к Покровскому острошку, по правую сторону, в горе, в белом камени, которая гора высотой по гипотенузе до 50 сажен, а от низу до того камени и скважин, где родитца самородная селитра, высотой до 20 сажен, величиною по горошине и по ореху лесному, видом бела и силу в себе имеет великую, но токмо обретаецца оной малое число. А внутри того камени оная селитра имеетца ль, о том знать невозможно, понеже работы действительной не было. А оная селитра сыскана чрез Никифора Огнева в 1710-м году.


Помянутая река Кишерть .вершиною выпала выше Стретенекого села из ельника, которая течение имеет по верх земли и под землю, и подземельного течения имеет например, верст до 6.

Речка Мазуевка течение имеет из дикого озера, и как вышла, то шла по верху земли с полверсты и скрылась под землю и под землею шла версты з две и паки вышла на верх земли под Мазуевекиим заводом, на которой того завода и плотина построена.

Ниже того завода против речки Брусяны обыскан Никифором Огневим камень прожелтоватой ноздреватой, ис которого делаетца цемент.

От города Кунгура в разстоянии 75 верст, против Бреховой деревни, за рекою Иргиною гора, которая высотой в гипотенузе до 20 сажен. Из оной горы чрез расселины камня течет ключ, от которого дух происходит тяжелой, серной. И от оногю ключа испарительного воздуха на траве садитца малыми частицами, яко ил, и згущаетца в серу, и оную тамошние жители, собирая, употребляют в домех к потребе для вжигания огня. А ежели во оногю ключе какую-либо медную вещь обмакнешь, то бывает якобы позолочена, токмо на малая время. При оногю городе Кунгуре, вверх по Сылве реке, разстоянием в 3-х верстах, лежит гора на левой руке положением на север, а откуда пещера пошла от полудня. А оная гора высотой по гипотенузе до 50 сажен, а скважина оной пещеры с самого фундамента горы высотой на 1 ½ аршина и шириною аршина на два, и из оной пещеры завсегда исходит великой ветр, никогда не престаает, и во время летнее скот при оной пещере от оводу всегда собираетца, и в самое жаркое время при оной двери пещеры от ветру студеного покоятся. А как во оную пещеру надобно итти, то немного оную скважнею или провозом пойдешь, например, на сажень упадения, и потом внидешь, яко в великия полаты, высотой до свода сажен по 10 и до 30, такожде и шириною. А камень во оной пещере весь от натуры бел и вдаль проход имеет чрез всю пещеру не один, но весьма множество разных, которых исчислить никому невозможно того ради, что во оной пещере завсегда волглою и студенной воздух, и от оногю воздуха весьма раждаецца иней, которой в некоторых местах от верху камня висит вниз куриозными видами на поларшина.

И ежели когда кто ради любопытства хощет оную пещеру посмотреть, то ходят в нее с огнем и по пути своем полагают разные признаки назади, овогда зеленые ветви, дабы по оным признакам возможно назад возвратитца. Также иногда ходят некоторые, ежели имеют довольное число шнуру, и по протягании по пути, когда вперед идут и огонь погаснет, то из оной пещеры по тому шнуру назад можно вытти. Простиране вдаль оной пещеры ни от кого еще и донныне не испытано, далеко ли оная имеет проход. И многие во оной пещере проходы льдом заплыли, а в ыных местах изо льду великия пирамиды сочинились. И за отнятием льдом проходов в ыные места вдоль уже непроходимо. А напред некоторые во оную пещеру хаживали и доходили до озерка, которое не мерзнет. Величиною, оное озеро сказать не можно того ради, понеже ходят завсегда с огнем, и осмотреть оногю окуратно невозможно. А о той пещере яснее написал Штраленберг в своей книге и учинил оной план.

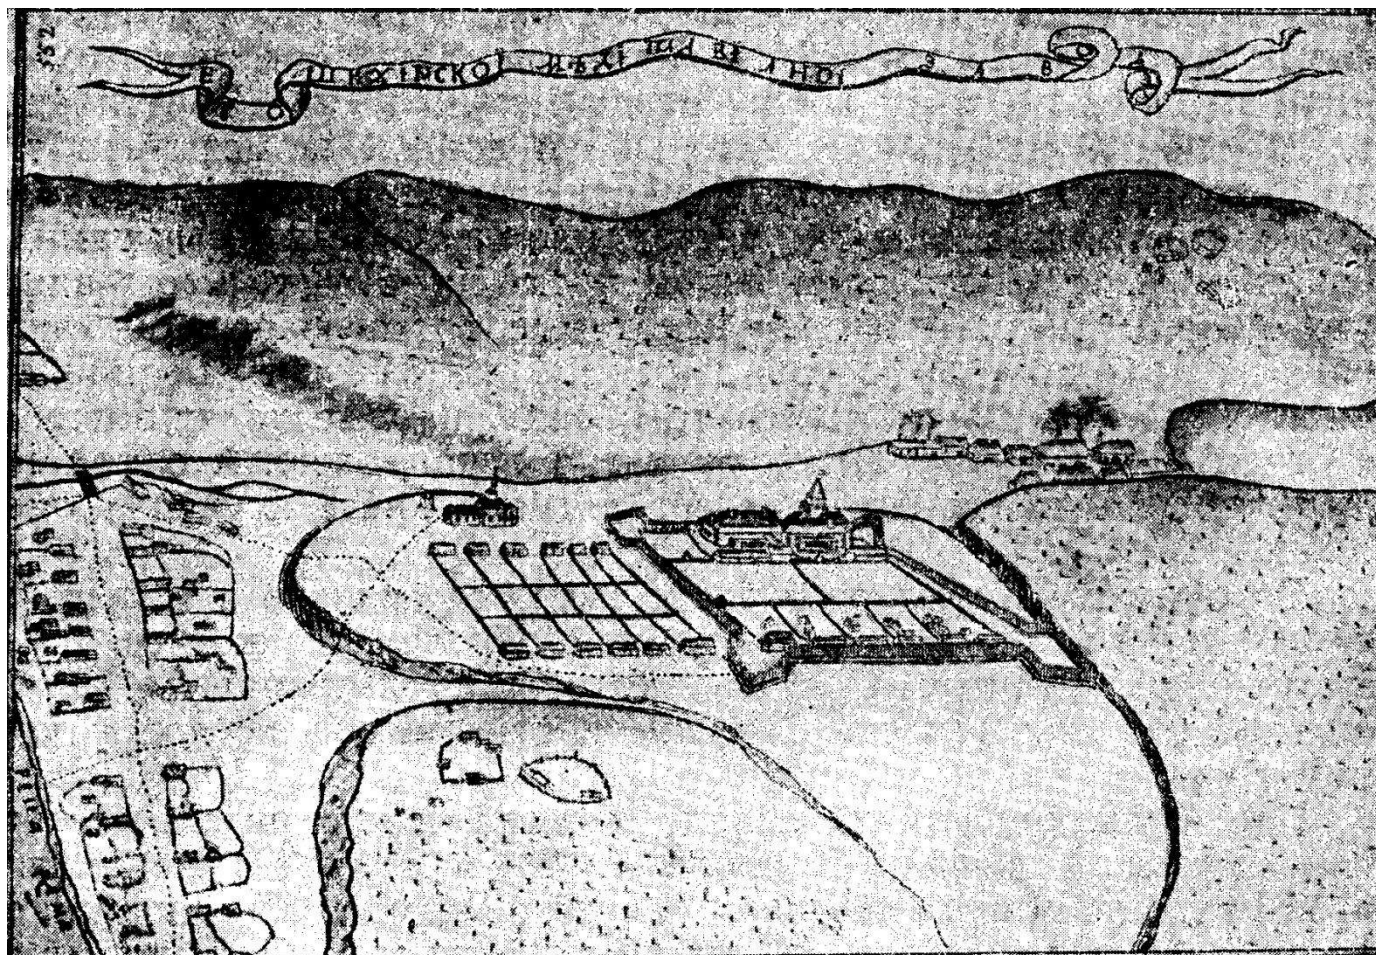

Ягошихинской медиплавильной завод

Во оном же Кунгурском уезде имеются великие и малые чистые ямы или провалины, подобием обраченного конуса, вверху широки, а внизу уски, под которыми слышно шум, якобы; течение рек под землею. Также и река вышла ис под каменной горы.

При Ягушихинском же заводе сыскана медная руда в ельнике при татарской деревне Коянове в 1734-м году в мае месяце чрез татарина оной деревни Таисима Маметева, разстоянием от той деревни в 5, а от Егушихи в 35 верстах. Оная лежит не в большей горе великими гнездами, и чрез 5 месяцев семью человеки добыто той руды с 60 000 пуд, и идет оной довольно. Тое руду добывает означенной татарин Таисим с товары щи своим коштом для поставки на казенные заводы за заплату с выплавленной ис той руды чистой меди против протчих рудопромышленников по пяти копеек с фунта.

Васильевской [рудник] от Ягушихи в 15 верстах сыскан подштейгером Иваном Кондаковым, и руды на оном идет довольно.

При оном Ягушихинском заводе от помянутого генерала лейтенанта учреждена кантора и во оной и при заводах и при горных делах управители, канцелярские и протчие служители и мастеровые и работные люди с следующими оклады определены, а что при оных в год выплавляетца меди и при рудниках руды добываетца, и по чему в казну пуд приходит, о том показано ниже сего

| | Число людей | Окладного жалованья | | | | |
|--|----------------|---------------------|------|------|------|---|
| | | Одному | | Всем | | |
| | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | |
| В канторе: | | | | | | |
| Гитенфорвальтер | 1 | - | - | - | - | |
| Нине при том капитан Берлин с окладом в год | - | - | - | 180 | - | |
| Берггешворен для смотрения при плавильном и горном делах | 1 | - | - | 60 | - | |
| Подьячих | канцелярист | 1 | - | - | 70 | - |
| | подканцелярист | 1 | - | - | 35 | - |
| | копеистов | 3 | 18 | - | 54 | - |
| Розсыльщиков | 4 | 12 | - | 48 | - | |
| Сторожъ в канторе | 1 | - | - | 12 | - | |
| Для приему и роздачи денег щетчик | 1 | - | - | 12 | - | |

| | | | | | |
|--|---|----|---|----|----|
| Для приема ж и роздачи припасов целовальник | 1 | - | - | 12 | - |
| На бумагу, чернила, сургучь и свечи | - | - | - | 47 | 70 |
| В приписных ко оному Ягошихинскому заводу селах и деревнях для высылки крестьян во определенные работы и росправы между ими и для збору с них окладных доходов: | | | | | |
| Управитель | 1 | - | - | 36 | - |
| При нем копеист или земской подъячей | 1 | - | - | 18 | - |
| Розсылщиков | 2 | 12 | - | 24 | - |
| На бумагу, свечи и чернила | - | - | - | 11 | 33 |
| При плавильных делах у плавки меди при дву печах плавильных: | | | | | |
| Шмельцеров | 4 | 24 | - | 96 | - |
| Фарлауферов | 4 | 18 | - | 72 | - |
| Ауфтрайгеров | 4 | 18 | - | 72 | - |
| Тому в запас для упалых мест [учеников] | 2 | 12 | - | 24 | - |
| Для обжигания ронштейна обжигальщик | 1 | - | - | 14 | 40 |
| Для толчения мусора толчейщик | 1 | - | - | 12 | - |

| | Число | Вес | | Цена и оклады | | | |
|--|-------|------|-------|---------------|------|------|------|
| | | Пуд. | Фунт. | Одному | | Всем | |
| | | | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. |
| Для ковки и починки заводских припасов: | | | | | | | |
| Кузнец | 1 | - | - | 15 | - | - | - |
| Работник | 1 | - | - | 12 | - | - | - |
| Для дела всяких заводских плотнишных работ и поделок на плотине и в фабрике плотников | 2 | - | - | 15 | - | 30 | - |
| Дела и починки мехов для подмастерье | 1 | - | - | - | - | 20 | - |
| Для дела и починки плавильных горнов и печей, а между тем делать и кирпич, каменщик и печник | 1 | - | - | - | - | 14 | 40 |
| Сторож в плавильне | 1 | - | - | - | - | 12 | - |
| Для пробы руд, а когда проб не случитца, то употреблять в другие работы, молотчей пробирщик | 1 | - | - | - | - | 18 | - |
| К годовому содержанию дву медиплавильных печей припасов потребно, ежели оные всегда в действии будут: | | | | | | | |
| Камня горнового и запорочного | 112 | 2240 | - | - | 1 ½ | 33 | 60 |
| Дехтю на маску шипов и пальцев, ведр | 70 | - | - | - | 8 ¼ | 5 | 77 ½ |
| Дров для обжигания роштейну, сажен | 112 | - | - | - | 25 | 28 | - |
| Лесных припасов: | | | | | | | |
| Вал в отрубе в аршин, длиною 4-х и 5 сажен, для запаса | 1 | - | - | - | - | - | 80 |
| На дело и починку колем, косяков | 12 | - | - | - | 6 | - | 72 |
| На дело тележек и протчих случающихся заводских потребностей тесниц, длиною 4-х сажен, в отрубе в 8 вершков, толщиною в 1 ½ вершка | 45 | - | - | - | 5 | 2 | 25 |
| Березового: | | | | | | | |
| Молотовищ к рудобойному молоту, длиною 4 аршина, в отрубе 7 вершков | 4 | - | - | - | 3 | - | 12 |
| Ладонь на молот | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
| На зыбки к мехам и на пальцы к рудобойному молоту, и на песты к толчению мусора бревен, длиною 5 аршин, в отрубе в одну четверть и 5 вершков | 12 | - | - | - | 4 | - | 48 |
| Для носки угля решеток черемховых на одну печь 50, а на 2 | 100 | - | - | - | 1 ½ | 1 | 50 |
| За прохожие дни из домов крестьяном к поставке оных припасов, применяясь к роскладом | - | - | - | - | - | 1 | 40 |
| На починку и клажу горнов кирпича | 4500 | - | - | за тысячею | 90 | 4 | 5 |
| Сала говяжья на маску меховых крюков и мехов | - | 4 | 20 | - | 50 | 2 | 25 |
| Точило печерское | 1 | - | - | - | - | - | 80 |
| Брусов печерских | 3 | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Железа на починку плавильных инструментов: | | | | | | | |
| Полосового | - | 12 | - | - | 18 ¼ | 6 | 35 ½ |
| Четверогранного | - | 10 | | | | | |
| Баутового | - | 12 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------|---------------------|---|----|------------------|------|------------------|
| Укладу | - | 2 | - | - | 80 | 1 | 60 |
| Да на издержку у решеток проволошных молотов, пятников, обойм, пицалей, ступ и протчего и за угар у вилок, протыкальников, лопаток, фурм, гребков и протчего ж и на содержание мехов и фабрик, применяясь к расходам прежних лет | - | - | - | - | - | 12 | 20 |
| На плавку меди: | | | | | | | |
| Руды медной нынешних добычь в неделю, то есть в 6 дней работных, на одну печь 1200, а на 2 печи 2400 пуд, а в год на 250 дней работных | - | 100000 | - | - | $\frac{3}{4}$ | 750 | - |
| Угля в неделю на печь по 30, а в год на 2 печи коробов | 2500 | - | - | - | 17 $\frac{1}{2}$ | 437 | 50 |
| Песку или флюсу на печь по 356, а в год на 2 печи | - | 29666 $\frac{2}{3}$ | - | - | $\frac{3}{4}$ | 222 | 50 |
| Извести в неделю на печь по 11 $\frac{3}{4}$, а в год на две печи | - | 980 | - | - | 1 $\frac{1}{2}$ | 14 | 70 |
| Из того имеет быть выплавлено ронштейна из одной печи по 50, а в год из двух печей | - | 4166 $\frac{2}{3}$ | - | - | - | - | - |
| Да шпурштейна, которой бывает при переплавке роштейна на черную медь, в неделю из одной печи по шести, а в год из двух печей | - | 500 | - | - | - | - | - |
| А из роштейна и шпурштейна имеет быть выплавлено черной меди во весь год | - | 1970 | - | - | - | - | - |
| К той переплавке из роштейна меди потребно в год угля коробов | 233 | - | - | - | 17 $\frac{1}{2}$ | 40 | 77 $\frac{1}{2}$ |
| Всего при том Ягушихинском заводе придет на плавку черной меди денежного расхода в жалованье управителем, мастеровым и приказным людям и за припасы | - | - | - | - | - | 2599 | 20 $\frac{1}{2}$ |
| И по тому расходу ободетца ценою пуд черной меди по одному рублю по 32 копейки без малых долей, которых на всю сумму меди не достанет одного рубля 10 копеек | | | | | | | |
| К перечищению оной черной меди в гармахерскую и чистую штыковую имеет быть расхода: | | | | | | | |
| При гармахерском и штыковом горнах гармахер | 1 | - | - | - | - | 30 | - |
| Учеников | 2 | - | - | 14 | 40 | 28 | 80 |
| Угля коробов | на гармахерской 1 горн | 350 | - | - | 17 $\frac{1}{2}$ | 106 | 75 |
| | на штыковой 1 же горн | 260 | - | - | - | - | - |
| Решеток для носки угля на оба горна | 40 | - | - | - | 1 $\frac{1}{2}$ | - | 60 |
| Вал меховой деревянной, длиною 4-х сажень, в отрубе в аршин | 1 | - | - | - | - | - | 80 |
| Косяков деревянных к починке колес | 10 | - | - | - | 6 | - | 60 |
| Дров в караульну, плавильную, мусорную и в кантору сажень | 18 | - | - | - | 25 | 4 | 50 |
| Дехтю ведр | 50 | - | - | - | 8 $\frac{1}{4}$ | 4 | 12 $\frac{1}{2}$ |

за тысячу

| | | | | | | | |
|--|-----|------|---|---|----|-----|------------------|
| Кирпича для починки горнов | 500 | - | - | - | 90 | - | 45 |
| На содержание фабрики и на меха и на угар в инструментах | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Итого при очищательном деле расходу | - | - | - | - | - | 184 | 62 $\frac{1}{2}$ |
| Всего при медном деле расходу | | | | | | | |
| Из вышеписанного числа черной имеет быть получено чистой штыковой меди | - | 1854 | - | - | - | - | - |

И по тому всему расходу ценою обойдетца чистой штыковой меди пуд по одному рублю по 50 копеек и с малыми долями, которых от всей суммы меди останетца 61 $\frac{1}{4}$ копейки.

А с приложением обербергамтского и дистриктского и пристанского расходов (которых на все медные заводы от расположения на сумму железа осталось 4 922 рубли 50 копеек) по расположению на каждой завод по числу пудов зделываемой меди придет пуд по одному рублю по девяносту по одной копейке.

| | Число | Цена и оклады | | | |
|---|-------|---------------|------|-------|------|
| | | Каждому | | Всему | |
| | | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. |
| При куренном деле: | | | | | |
| У надзирателя лесов и у приему дров и угля и у смотрения того всего | 1 | - | - | 36 | - |

| | | | | | |
|---|------------------------------|--------|----------------|-----|-----------------|
| надзиратель | | | | | |
| Розсыльщик | 1 | - | - | 12 | - |
| Целовальник у приему угля и лесных припасов | 1 | - | - | 12 | - |
| Угольной мастер | 1 | - | - | - | - |
| Ему задельного с 500 коробов, что потребно в год на расходы по $\frac{3}{4}$ копейки с короба, итого | - | - | - | 37 | 50 |
| Ученик | 1 | - | - | 12 | - |
| Да в запас для упалых мест ученик | 1 | - | - | 12 | - |
| На вышеписанное число угля на 500 коробов, считаючи выход ис кучи, то есть из 20 сажен дров, по средней пропорции по 70 коробов | сажен 1428 ^{4/7} | - | 25 | 357 | 14 |
| Ис того кучь складено, осыпано, вызжено и разломано быть имеет | 71 ^{3/7} | 3 | 52 | 251 | 43 |
| За воску с куреней угля по нынешнему разстоянию по $2\frac{1}{4}$ копейки с короба | - | - | - | 112 | 50 |
| Да за прохожие дни крестьяном из домов, применяясь к роскладом | - | - | - | 32 | 43 |
| Итого с приложением лесного надзирателя, розсыльщика, целовальника и мастеров и учеников жалованья, всего расхода на уголь | - | - | - | 875 | - |
| По разчислению той суммы обойдетца короб по $17\frac{1}{2}$ копейки | | | | | |
| При Ягушихинских горных делах у добычи руд: | | | | | |
| Штейгер иноземец | 1 | - | - | 144 | - |
| Ундер-штейгер русской | 1 | - | - | 36 | - |
| Учеников | 50 | 15 | 60 | 780 | - |
| Грубенюнов | 50 | 12 | - | 600 | - |
| К годовому содержанию тех Ягушихинских горных дел потребно припасов: | | | | | |
| Шахтенного лесу бревен, длиною шести сажен, в отрубе четырех и пяти вершков | 1000 | - | 5 | 50 | - |
| Топорищ и молотовищ ручных | 2380 | за сто | 24 | 5 | 71 |
| Драниц на ручки к носилкам | 200 | - | 18 | - | 36 |
| Для носки руды корыт | 700 | - | $\frac{1}{2}$ | 3 | 50 |
| Дров к шахтам и штейгеру по контракту сажен | 24 | - | 25 | 6 | - |
| За прохожие дни крестьяном, что имеют быть в проходе из домов до рудников к поставке оногo лесу и припасов лесных, применяясь к роскладом прежних лет | - | - | - | - | 50 |
| Да за припасы железные, которые делаютца на заводах и отпускаются на Ягушихинские рудники к горной работе, а имянно: на починку буров, на оковку бадей, также на издержку в кирках, в клинах, молотах, гребках и лопатках, применяя прежних годов к роскладом | - | - | - | 70 | - |
| К бадьям конату пенькового толшиною во окружении в один с половиною вершка – десять пуд | - | - | 60 | 6 | - |
| Дехтю ведр | 10 | - | $8\frac{1}{4}$ | - | $82\frac{1}{2}$ |
| К тем горным делам на поупку сала, свечь, кож и на пробирные и протчие надлежащие расходы | - | - | - | 200 | - |
| Всего при Ягушихинских горных работах в год расходу | | | | | |
| Оными горными служители и вышепоказанными припасами, применяясь к добыче 1733-го году, имеет быть в год добыто руды медной при тех рудниках, на которых ныне работа есть, 253720 пуд | | | | | |
| И по тому расходу обойдетца пуд в добыче руды по $\frac{3}{4}$ копейки | | | | | |

О УТКИНСКОЙ-ЧЮСОВСКОЙ И КУРЬИНСКОЙ ПРИСТАНЯХ

Уткинская пристань построена при Чюсовой реке в Уткинской слободе с начала строения Каменского, Уктуского и Алапаевского заводов и приуготовления на них железа и припасов. И была оная слобода и пристань в ведомстве Сибирской губернии в городе Верхотурье. А для отпуску железа суды строились в той слободе по указом ис Тобольска тобольских слобод крестьянами. А в котором году и кем та пристань в той слободе построена и какое строение было и во что ценою стала, того неизвестно.

А в прошлом 721-м году по прибытии на Уктуские заводы артиллерии капитана Василья Татищева з бергмейстером Блиэром по указу оная Уткинская слобода и при ней пристань, також и Курьинская пристань, на которую привозитца железо с Алапаевских и Симячихинских заводов, приняты в ведение берг-коллегии и Сибирского обербергамта.

При той пристани имеетца казенного строения

Дом надзирательской и при нем кантора, позади канторы черная изба.

Кузница дляковки и починки старых инструментов.

Анбаров для содержания лесных припасов, правянта, меди, канатов, железа и протчих привезенных з заводов припасов девять.

При тех анбарех для перевесу железа двои веса.

Анбар с погребом, в котором содержитца порох и протчая аммуниция.

То строение ценою стало в 264 рубли 25 копеек.

При Курьинской пристани

Одна изба большая с сеньми, в ызбе и в сенях по казенке.

Анбаров, в которых содержитца алапаевское и синячихинское железо привозное в отпуск.

Оное строение при той Курьинской пристане ценою стало в 77 рублей.

О пильной мельнице при Чюсовской-Уткинской пристане

При бытности артиллерии генерала лейтенанта Дегеннина на Сибирских заводах усмотрел он, что при оных Чюсовских пристанях каждогодно для отправления меди, железа и припасов в Москву и в Санкт-Питербурх строитца судов не по малому числу и на то судовое строение лесов исходит не малое число, и от того лес умалаетца и удаляет, и суды впредь становитца будут дорогою ценою, понеже при Чюсовой пильной мельницы не построено. И для лутчего охранения лесов в прошлом 1726-м году, февраля 10-го дня, определил он, генерал лейтнант, Сибирскому обербергамту указом послать от оного обербергамта плотинного да с ним школьника или шихтмейстера, которым велеть, где пристойно и множество лесов, к судовому строению осмотреть места, где возможно построить пильную мельницу, и тому месту учинить чертеж. А между тем, пока усмотритца удобное место, определил приуготовлять к строению той мельницы железные и другие припасы, какие потребны, против Екатеринбургской пильной мельницы.

И по тому для того осмотра посланы были заводской камисар Неклюдов да плотинной мастер Чигирин и к строению той пильной мельницы удобное место осмотрели они на речке Каменке, которая от Уткинской пристани ниже в четырех верстах, а Курьинской выше, на устье оной Каменки речки, от Чюсовой в 20 саженьях, где можно построить плотину, ибо то место плотно и к судовому строению лесов довольно, и тому месту, прибыв в Екатеринбург, объявили чертежь.

И того ж 726-го году, мая 28-го дня, он, генерал лейтенант, определил на показанном месте на речке Каменке плотину и пильную мельницу строить приписными к заводам крестьянами.

И та плотина и пильная мельница зачата строить оного 726-го году с сентября месяца, а окончана строением в 1729 году, а за тое работу плачено крестьяном по плакату.

И при том построено:

Плотина длиною 60 сажен, поперег шириною по верху 9 сажен, рублена в тарасы и насыпана землею.

При ней мельнишной пильной анбар, длиною 22, шириною 8 ½ сажен, забран в столбы тесом. В нем для пилования лесу два стана на одном водяном колесе.

Перед анбаром мост, по которому таскают в анбар тес, длиною 35, шириною 4 ½ сажени.

Одна изба с сеньми для житья работным людем.

Анбар для держания железных припасов.

Вышеписаеная плотина и при ней все строение ценою стало в 1 802 рубли 36 ½ копейки.


А со всем, что и при пристанях строения имеетца, ценою стало в 2 143 рубли 61 ½ копейки.

Леса на судовое строение, какого сколько понадобится, рубить по расположениям обербергамтским между крестьянским работным временем, летом, после отпуску судов, на ково что положено, без упущения. А тонкие бревна на пилование судовых досок к пильной мельнице возить по первому зимнему пути. А кокоры под сарай к судовому строению, а протчие толстые и средние бревна к пилованию донных и боковых судовых досок возить на берег первым зимним путем, а весною плавить вниз по Чюсовой до пильной мельницы после большей воды; и против пильной мельницы поперег реки Чюсовой набить реткие сваи толстые, дабы плоты и бревна вниз водой не унесло, но у тех бы свай останавливались. И оные вытаскивать водяным колесом прямо в пильную мельницу, а не на берег. И те толстые бревна все или сколько возможно перепилить, как надлежит, и отправлять димой к судовому плодбищу под сарай. А топорами отнюдь никаких досок не тесать, но все пилить, дабы напрасно лес не тратился, и впредь лесов к судовому строению было со удовольствием. А которые бревна летом перепилить не успеть, те осенью до заморозу вытаскивать в удобное место при той мельнице, чтоб потом без многих трудов перед пильную мельницу можно катать.

Пильную мельницу содержать всегда на добром установе и во всяком порядке, дабы можно судовое строение довольствоваться пильными досками. А ежели по пробе двумя станами столько досок, сколько в год потребно на строение судов, напиловать невозможно, то надлежит построить и переделать на три стана.

Смотреть накрепко, дабы крестьяне на топление изб и бань под жестоким штрафом стоячего и к судовому строению годнаго лесу не употребляли, но употребляли б всякой валежник, которого имеетца множество около тамошних мест. Также велеть им употреблять щепье, которые от судового строения при пристане останеца и напрасно гинет и пропадает. Также теми ж щепами и валежником топить и кантору.

Иметь крепкое смотрение и запретить, дабы партикулярные заводчики иа заводской приписной земле без отводу никакого лесу не рубили и напрасно не тратили, дабы впредь в лесах к судовому строению оскудения не было. А ежели от их кто будет рубить, то таких людей ловить и за то наказывать и в Сибирской обербергамт репортовать.

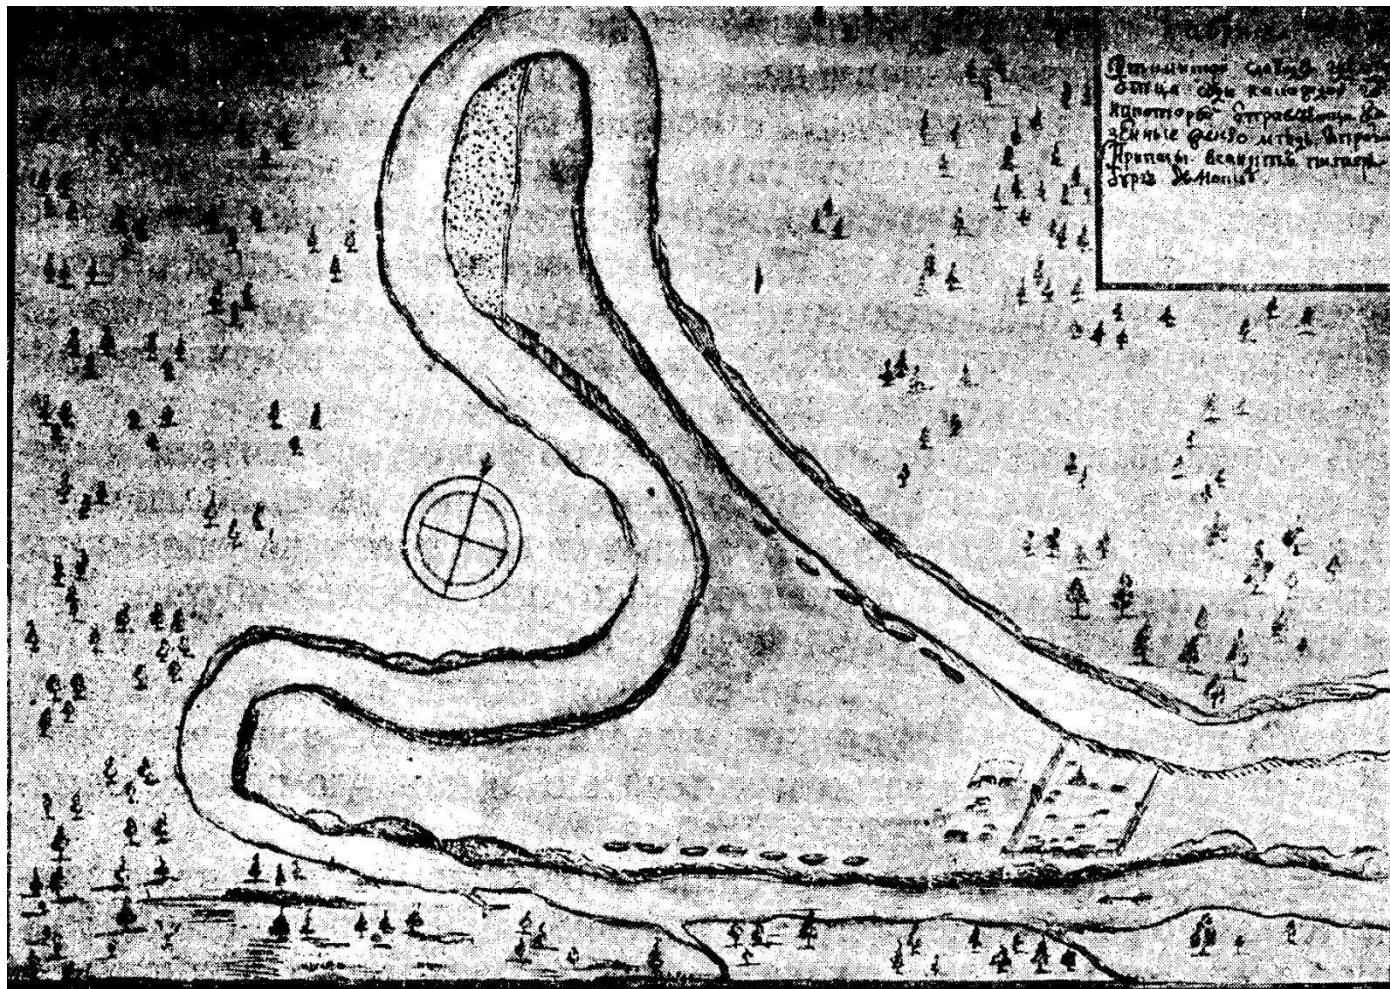

Абрис Уткинской слободе, где строятца суды на каждой год, на которых отправляетца казенные железо, медь и протчие припасы в Санкт-Петербург и в Москву

А в котором году сколько судов и каким маниром надлежит строить, о том требовать указу от обербергамта заранее, дабы можно знать, сколько лесу надобно и какого мерою припасти, хотя и со излишеством для запаса впредь.

В поставке лесов, ежели можно сыскать подрядчиков, то немедленно доносить в Сибирской обербергамт, сколько бревен или кокор кто подрядитца ставить к пильной мельнице и к судовому строению. Токмо смотреть, чтоб в том подряде излишней передачи не было, рассмотря по дальности лесу от берегу и от пильной мельницы и от судовой пристани. А для лутчего надлежит зделать пробу, по чему всякое бревно и кокора до судовой пристани и пильной мельницы становитца.

Пристань всегда содержать в чистоте, чтоб по берегу было все чисто, и поставить крепкие причалы, которые могли б суды с припасы держать безопасно.

Над всеми мастеровыми людьми как при судовой пристани, так и при пильной мельнице, чтоб всяк по своей должности отправлял и не пьянствовал и не гуляли кроме указных неработных дней, дабы затем во отправлении припасов остановки не было, а ежели кто тому будет противен, то с теми поступать по указом.

На ковку припасов, какие когда на казенные потребы вознадобятца, то железо кузнецу давать весом, а уголь мерою и записывать имянно, железо писать истинную настоящую заводскую цену пуд, а уголь, по чему тамо во зжении со всеми росходы становитца, и на какую вещь что железа и угля изойдет и что угару и во что станет по пробе. И по тому всякую вещь в росход записывать имянно, с тою ценою, во что оная по пробе стала со всеми росходы, а присланные припасы из Екатеринбурха и з других заводов показанною в реэстрех ценою.

В бережении лесов от пожаров и чтоб тамошние жители и мимо едущие в лесах я промыслах под стоячие деревья огней не роскладывали, дабы от того пожара и лесам траты не учинилось, чинить и поступать непременно, как при Екатеринбурге при угольном деле в... пункте изображено.

Присылаемое с заводов железо и припасы принимать шетом и весом и, записывая в приход, класть под охранение в анбары и содержать всегда за замком и печатью и каждую полосу осматривать, имеютца ль указные клейма.

Когда приспеет время строению караванных судов, что называются коломенки, также и лодок, тогда паче стараться удобнаго к тому времени не упускать, чтоб конечно ко вскрытию в Чюсовой раке воды к спуску судов на воду никакой

недоделки и за неисправностию остановки не было. И делать оные ис приготовленного к тому пилованного лесу самую крепкою работою, и как возможно сплачивать доска к доске покрепче, чтоб не так они текли. А кокоры в коломенках класть крепче, по две, и между ими промежутки б были на поларшина, дабы можно было в нужные времена, а особливо в спуске чрез Боровитские пороги свободнее выливать воду сверх леек ведрами. И строить оных столько, сколько по указу от обербергамта в котором году определено будет. Длиною оным надлежит быть по 15 сажень с аршином, шириною по 8 ½ аршин. В том числе 10 коломенок делать оных длиннее тремя аршинами, шире одною четвертью, и оные отпускать с Уткинской пристани в половинном грузу, а другую половину догружать на Сулемской пристани алапаевским и синячихинским железом, которое привозитца на тое пристань.

Чрез все те кокоры класть для укрепления колоmenoшного дна сверх обыкновенного бруса, называемого коня, еще по два бруса, размеряв в середине ширины колоmenoшной от бруса до боков пополам.

Боковые у колоmenoшных досок концы сращивать накрепко, как им быть надлежит, и с наружных сторон от верха и до дна; накладывать на те сроски особливые доски, длиною аршин по пяти или по ш[ес]ти, толщиною по 2 вершка, и на концах оных прибавать по одному железному не толстому баутику, а в протчих местах пришивать деревянным гвоздем. Против каждой кокоры купно с цельными боковыми досками две стойки, имянуемые сопляки, которые бывають у коломенок в самом носу, пропускать до самого дна и привертеть во всякую доску по гвоздки деревянному.

Средину на коломенках крышек или палуб делать повыше того, как прежде делались, на поларшина, чтоб удобнее вода могла скатываться и течи и работником утеснения не было.

Носы у коломенок делать не высокие и прежних пониже и потупые, для того что во время проходу каналами Вышневолоцкими Ладожским платятца со всего каравана посаженные деньги, и тогда длинными и острыми носами меры саженой и за то платы денег не мало может прибавитца, а способу в том, чтоб носы были у коломенок высоки и остры, кроме только одной красы, никакого нет.

Лотки к каждой коломенке делать длиною 3-х сажень с аршином, шириною аршин, и чтоб были не тяжелые, и для того на дело оных доски пилить толстотою в один дюйм, а тугуны становить потолще и по краям около тех лодок для крепости класть елевые не толстые бычки.

По зделании тех всех коломенок и лодок, сколько в которому году для отпуску каравана потребно, велеть оные без потеряния времени выконопатить крепко пенькою и паклею и потом заваривать смолою. И как вода скроетца и в реке иода будет прибывать, тогда немедленно те коломенки спускать на воду со всяким бережением и с надлежащим смотрением, дабы при том спуске коломенке какого повреждения не учинилось, но спущена б была в целосто. А ежели небрежением мастерским при оном спуске которую повредит или выконопаче на будет не крепко и не так, как быть надлежит, то за оное ево штрафовать по указом и утраченное доправить на нем, дабы он в том поступал осторожнее. И как оные на воду спущены будут, то из определенных на суда работников определять к ночи по половине по 10 человек: на каждую коломенку и из оных велеть, переменяясь человека по два, ночью не спать и коломенки караулить, чтоб какого вреда им не учинило ото льду и от карч, также б и с причалов не сорвало, и для того содержать оные в тихих и безопасных местах.

По спуске судов надлежащие к ходу снасти и припасы, а имянно: на каждую коломенку канатов пеньковых, шейм и сук: по одной, длиною каждая по 30 сажень, толстотою... и оным шеймам и сукам быть до пригородка Лаишева, а далее оных не проводить. И для поклажи и сохранения оных в Лаишеве построить анбар небольшой. А вместо оных снастей, что оставатца будут в Лаишеве, велеть делать в том пригородке к верховому ходу по Волге реке лышние снасти и для спуску оных иметь тамо отпущенные с пристани два станка деревянные, которыми те канаты спускаютца, да веревки лышных по десяти на судно, а на лодки пеньковых снастей на всякую коломенку, длиною по 40 сажень, толщиною в 1 ¼ дюйма, бечев по одной, длиною по 60 и по 70 сажень, толщиною по 1 ⅛ дюйма. Оные покупать в Казане тому, кто с караваном будет отправлен. И те пеньковые канаты, которые имеют быть оставлены в пригородке Лаишеве, оные оттуда возвратно на Егошихинской завод отпускать по договору с екатеринбургскими купцами, которые возвращаютца с Макарьевской ярмонки. А железные и другие инструменты, подлежащие быть на коломенках, иметь на каждой: топоров добрых по два, веретен железных, которые вкладываютца в мачты, по одному да в запасе для употребления к баркам 12, бурундуков железных по одному да к баркам 12 же, напарьи больших ил пять коломенок по одной, малых то ж, долот по одному, скобелей по одной, оковов железных к шестам, которые деланы новым обрасцом, на каждую коломенку по 20, оковов же к стрелам лоцманским по одному, железа для случающихся в короване поделок на всякую коломенку по полупуду, для смоления лодок и протчаго смолы мерою по одному ведру, да ведр деревянных на коломенку по два, для варения каш по одному котлу на коломенку ж величиною ведра по полтора да по одному тагану, чюгунных якорей по два, в том числе весом по одному—по пяти с половиною и по ш[ес]ти пуд, по другому—по 3 ½ пуда; скоб железных для скобенил плиц, лодок и барок большей и малой рук пополам десять тысяч. Вышеписанные снасти и припасы, а особливо те, кои не надобно до верховаго по Волге ходу, также и мелкие, надлежит держать на казенной коломенке, где будет корованной управитель, чтоб оные напрасно утрачены не были, и для того делать на той коломенке, где будет денежная казна и управитель, два каюта с замками — один управителю, а другой для убору всяких путевых корованных снастей и припасов. А для кладки и охранения тех оставляемых в Лаишеве пеньковых снастей построить тамо анбар небольшой.

Для отпуску того каравана в работу на суда употреблять кунгурских крестьян, которые для того приписаны, и за тое работу зачитать им по плакату в подушной оклад и оных высылать заранее, чтоб за ними в отпуске судов остановки не было, и конечно б оные на пристань приходили к... А пока Чюсовая река ото льду не очиститца и спуску судам на воду и груски не будет, чтоб те крестьяне напрасно не жили и платы им втуне не проходило, того для велеть, какая на пристане и на пильной мельнице нужная работа случитца, исправлять ими и за то давать им по плакату деньги.

На пристане иметь старание о найме на сплав того каравана вольных работников с указными пашпортами и покормежными, дабы шряженных к тому ис приписных крестьян кунгурских крестьян не брать. А буде вольных не сыщется или хотя и сыщутся да будут просить дороже прежних наймов и крестьянского зачету, то взять оных кунгурских крестьян, сколько их к тому наряжено будет. А ежели ж вольные наемщики с указными пашпортами и с покормежными просить будут цену ниже прежних наймов и крестьянакого зачета, то оных нанимать управителем самим, а не крестьянам собою, ибо когда их до того, чтоб нанимали сами, допустить, то может от того впредь великия быть непорядки, а имянно: 1) оные крестьяне, не хотя быть в той работе, нанимают высокими ценами, и ежели такую великую в найме цену услышат, то из Руси многие, оставя дома свои, устремятца к побегу к найму в поплаву на суда; 2) впредь ежегодно в том может быть повышение и наем в великую цену превзойдет, и от того приписные крестьяне, которые на тот сплав караванных судов имеют посланы быть, могут раззоритца и придут в ленство, а паче что к поплаву не научатца. И буде толикое число, сколько их надобно, в караван вольных нанято будет, то из них кунгурцов никого не брать. А буде столько их не будет, то сколько нанято будет, толикое ж число ис тех крестьян в дома возвратить. А по чему в прежних годах наймы бывали, сочинять ведомости и приобщать к инструкциям. А на чем цена состоитца со оными вольными, то ис того их, ежели с ними так договорено будет, обзадачивать до трети, до половины, а достальные давать в тех местах, кто до которого пойдет, и в том их перепоручить по десяткам и разделить по пяти десяткам и по сотням, и ежели кто из них збежит, то повинны они вместо того иного поставить, а буде другого не будет, данные деньги с них взять, а кормщиков употреблять ис приписных, а буде оных мало будет, также нанять посторонних, ведомых, которые напредь сего хаживали, ценою не свыше ж прежних лет. А по сколько человек работников быть на судне с пристаней до Васильева лугу и оттуда во весь путь, о том назначено ниже сего.

Отправляемых в караване салдат и протчих надобных людей развести по судим и росписать по номером прежде спуску оных. И как только река ото льду станет очищатца, то суда на воду спускать, как выше показано, и грузить зачать, не мешкав. И при том отпуске быть уткинскому управителю безотлучно, и чтоб каждые люди на определенное им судно грузили, и при той груске смотреть, чтоб железо и протчия припасы в суды нагружено и разложено было порядочно, как надлежит, чтоб в пути в другой раз напрасно не перекладывать, и не было б за тем какой остановки и вреда. А грузить с надлежащим грузом, таже и применяясь против прежних отпусков, ежели может судно поднять, то б не менее 6 200 пуд, а буде более мажет поднять, то и лутчее. И оное рассмотрение в грузу чинить с согласия определяемых на судах сплавщиков и сверх того чрез посылаемого к тому отпуску Сибирского обербергамта члена. А ис того полного грузу для свободного и безопасного проходу по Чюсовой. убавить и сложить на две коломенки, а имянно на те, в которые надлежит грузить на Ягушихинских заводах тамошнюю и пыскорскую медь и на пристане потребные припасы к отпуску в Москву, дабы как те две, так и другие коломенки до Ягошихинского завода шли все равным грузом, а ежели за малою водою в таком грузу отпуска не будет, то до глубоких мест вниз по Чюсовой отпускать в шестиугольных плоскоденных судах, которых для того иметь всегда в запас до 20. А в котором году на них отпуска не будет, но отправятца припасы в больших судах, то те плоскоденные суда содержать при пристане для претку на сухих местах, чтоб от воды не гнили. А как понадобится, тогда, выконопатя, спускать на воду и с припасами отпускать.

Для избежания сомнения и спору от целовальников, как о том при отправлении прежних караванов видимо было, для приверивания при отдаче в Москве и в Санкт-Петербурге железа и других припасов и случающихся в пути во время покупки нужд посылать ежегодно двои верные веса, которые бы могли поднять до 10-ти пуд, да при них гирь по 5-ти пуд, в том числе по одному дробному пуду, и быть из оных одним на санктпетербургских судах, а другим на московских.

До отпуску каравана с Чюсовых пристаней караванному управителю отправлять от себя наперед одного солдата и с ним одного целовальника горюю, прямо чрез Кунгур на Осу и вниз по Каме реке до села Свиных Гор, для приуготовления заблаговременно на снасти лык, таже и лодок, которым велеть запасать х каждой коломенке лык по 70 пуд да по одной лотке сверх тех, что отпускаются с пристаней. А в которых местах те лыки и лотки напредь сего в такия ж караваны и по какой цене покупаны, о том к инструкциям караванному управителем приобщать известия. И из оных одному салдату велеть остатца и дожидать каравану в тех местах, где будут приуготовлятца лыка, а целовальникам в селе Свиных Горах.

По нагружению с пристаней отпускать коломенки не вдруг и не часто между собою, но так, как уже, например, одна будет, в полуверсте, и тогда другую отпускать, и по тому и о протчих разуметь, чтоб оные суда одно на другое не нашло и какой вреду не нанесло, и где надлежит плыть и итти надлежащим ходом,, где другие караваны и струги ходят, и приказывать на каждой коломенке салдатом, целовальником и сплавщиком или лоцманом, как со оным в поплаве к лутчему поступать, и каким наилутчим образом поступать, о том им караванному тому управителю давать от себя письменные приказы; и в том от сплавщиков или кормщиков воли не отнимать, разве, подлинно усмотритца, что оные не так плыть будут, как надлежит, или не в трезвом состоянии будут, и от того повреждение может учинитца; тогда их в том поправлять. И кроме нужных и великих погод противных и темнаго ночнаго времени плыть без остановки и нигде по городам и селам и деревням напрасно не стоять и времени не отпускать, но всем, и мерами тщиться, чтоб с тем со всем караваном стать одного лета и зимовать бы не ниже города Твери обще всем судам, а не порознь. А далее, хотя и время к ходу будет, ходить не надлежит за тем, что в осенние времена от Твери до Вышнего Волочка, сверх по Тверце реке, за умолением во оной воды ход бывает самой нужной, так что грузом суда более 12-ти вершков не ходят. И ежели весь караван отправлять осенью, то понадобится для выгруски железа х каждой коломенке разве по две барки и на те лоцманы и работники, и тако излишняго расхода и труда во отправлении не мало быть может. К тому ж в том пути, не доходя до Вышняго Волочка, захватывает зимнее время, отчего караван может зазимоватца в разных и неудобных местах, как то и прежде являлось, что караван зазимовал в разных местах, и хотя б оной весь доходить мог до Вышняго Волочка, однакож в том способу ко ускорению пути быть нельзя для того, которые струга приходят осенью на Вышней Волочек и зимуют во оном, а в другое лето весною стоят за нескорым проходом льда на Метине озере до самого того времени, пока из Твери струга тою весною придут, и тогда ходят оные грузом в пять четвертей. И для выгруски понадобится к двум или трем

коломенкам одна барка, да и те барки можно, живучи во Твери, зимою подряжать или покупать заблаговременно дешесее того, нежели осенью. И для того, конечно, зимовать всему каравану во Твери под одним смотрением, и с тем караваном по отправлении с пристаней, как на Васильев луг прибудет и отправитца оттуда, также от Лаишева и от Нижнева, о том тому караванному управителю во обербергамт репортовать и везде в пути смотреть случающихся в Екатеринбург ездовых или на Кунгур и со оными присылать репорты, дабы обербергамт известен был, и где не надобно ль будет какую помощь учинить, о том в тех репортах имянно писать.

Понеже по Чюсовой реке много есть опасных мест, и суда о камень береговой, а паче о волеговской и о другие многие разбиваются, и того ради во оных и других опасных местах, где суда разбиваютца, поступать со всякою надлежасюю опасностию и везде плыть, чтоб суда не розбило и не потопило. А буде по закрытому какому несчастию или из силы сплавщики и работники выдут, и что за тем не можно им будет управить, и судно повредитца, то всеми мерами добиватца к берегам и останавливала на таком месте, чтоб судно в виду и возможно было, исправясь, паки в путь авой плыть.

Буде же по какому несчастию судно где повредитца и потонет, и того судна дастать невозможно будет, то из онаго железо и что в нем будет вынимать на другое порозжее судно, а ежели порозжего судна дастать вскоре купить где не сыщется, то оные роскладывать по другим судам, как возможность допустит. А чего невозможно, то вынимать на берег и при том оставлять салдат с целовальником и работником, сколько где для чего потребно и после им вспомогать и оное подимать, и нигде б ничего не осталось, но по употреблении шло б в свой путь. И о том, как им при том поступать, давать письменныя наказы за рукою караванного управителя.

Будучи в том пути, где надобно с тем караваном остановитца, то всегда посылать наперед, чтоб места осмотрены были, где надобно со оным остановитца, и останавливаться в удобных местах и не часто, чтоб судам от погоды повреждения не учинилось и возможно б бес помешания и вреды к берегам приставать, и от берегов отваливать и отходить. И для того всего смотраения: разделять караван на три части, и наперед в первой быть самому управителю, а в середине в другой выбрав из салдат за капрала, а в третьей части, позади, капралу и смотреть ему и им при казать, чтоб суда плыли порядочно и со всякою опасностию и без ведома б и повеления ево нигде не останавливались, но одно за другим следовало. А в нужде всем друг другу людьми и в протчем помогать, чтоб ни единому судну нигде никакой задержки и остановки не учинилось. И где надобно за какую нуждою останавливатца или начевать, о том им заранее приказы отдавать. Также смотреть накрепко, чтоб не токмо от салдат и протчих, но и от работников и ни от кого обретающихся в караване людей воровства и грабежа и никакого дурна не было.

Пловучи вниз по Чюсовой реке, пониже Чюсовских городков заготовливать надлежасюю на коломенки лес доброй и в дело годной, а имянно: мачтовые и сковороднишные деревья, порыски, шесты, стяги, кички, гребки, которые по выходе с караваном на Волгу реку не рубить на дрова, как прежде сего бывало, но быть им в сохранении даже и до другога лета, ибо в другое лето от Вышняго Волочка до Санкт-Петербурга гребки надобны ж бывают и покупают вновь.

Прибудучи на Егошихинской завод с тех коломенок, что назначены под медь и з другими припасами в Москву, железо разгрузить по другим коломенкам, назначенным под железо, и на оныя погрузить пыскорскую и ягошихинскую медь. И что той меди нагружено будет, взять ведомость у тамошняго ягошихинскаго управителя и вышеписанных за капрала салдат и целовальника поставить на оныя и быть им в команде караванного управителя до Нижнего-Новогорода, а оттуда их с теми судами, наняв до Москвы лоцманов и работников, и данные им задатки записать тому управителю в своей росходной книге и, в протчем управясь, отправить самому, осведомясь, как подрячки и протчие с караваны императорскими и протчими нагруженными какими судами от того порта отходить и до Москвы доходить, и что им на дорогу к тому спровождению надобно денег для заплаты лопманом и работником достальных по договору, что надлежит суммою, и на чрезвычайные росходы на каждое судно рублей по 50-ти отдавать оному за капрала с роспискою. И для содержания в пути надлежасюю росхода и справедливой записки дать тому отправленному за капрала тетрадь, скрепя по страницам своею рукою, и ту сумму в приход вписать и в росход записывать ему самому. А в росход держать купно с целовальником, и как им поступать, дать от себя к тому надлежасюю инструкцию, И чтоб они к Москве стали в том же одном лете, в котором отправятца, заблаговременно, и кому тое медь и припасы повелено будет отдать все чисто и, взяв квитанции и отпуск, возвратитца им в Екатеринбург. А караванному управителю, прибыв с тем караваном в Санкт-Петербург, явитца, где надлежит, и кому повелено будет то железо, струга и всякие путевые припасы принять, отдав со описанием каждого звания порознь, что чего у него в приеме с Чюсовских казенных пристаней будет и в пути прибавитца, взяв квитанции и отпуск, возвратитца в Екатеринбург.

Ежели в том пути на тот караван, где нападут разбойники и будут грабить денежную казну и те припасы, то всеми мерами от того оборонятца ручным и огневым боем, и к тому не токмо салдат, но и работников и всех обретающихся в караване людей принудить и до того не допустить, чтоб оную розбили или пограбили. И к тому ж, ежели где потребно будет, требовать ко охранению наилутчаго вспоможения по городам от губернаторов и воевод, и чтоб в том вспоможение чинено было, посылать в города, лежащие по тому пути, от обербергамта прочетную промеморию.

В том пути, где надлежит, в знатных местах и на пристанях потребное число на весь караван лоцманов и работников и протчих надобных людей с пашпортами нанимать надлежасюю ценою без передачи, применяясь к прежним таковых караванов наймам, а буде по тому не можно, то, наведываясь и сколько можно письменно справляясь, как будут нанимать в идущие императорские и другие караваны и струга, и в том надлежит осмотрительно поступать и неспешно договариватца, но как уже на протчие караваны и струга цены наймов установятца, по тому надлежит и поступать, усматривая к пользе е. и. в. интереса. И в том найме лоцманов и работников и других надобных людей чинить письменныя договоры со обязательством порук и для знания караванному управителю, где какие наймы чинены были в прежних караванах, приобщать при инструкциях известия, также, что где надлежит ко отправлению того каравана покупать, то все покупать, уведомляясь прежде с тамошними обыватели и с такими ж идущими караваны, где что по

какой цене покупаютца, что б в том излишней передачи не было. И что где куплено будет, то все записывать в книги порознь имянно и деньги за то платить, записывая ж в книги с роспусками. Также что наемным работником надлежит по договору платить, то плату чинить им, записывая ж в книги с роспискою, означивая, кому, что и откуда, по которое место и за какое дело и работу заплачено будет.

Людей в работу на коломенки употреблять с Чюсовских казенных пристаней до Васильева лугу, считаячи по грузу, чтоб пришло на тысячу пуд по три человека да на груз простаго судна по одному, сплавшик или лоцман один, водолив один. Токмо того смотреть надобно, чтоб люди были здоровые и сильные, и бывающие в той работе, а не так, чтоб только число людей было. И ежели работники не очень хороши, а особливо не бывалые, то отправлять и с прибавкою, а имянно на десять по два человека прибавливать. А от Васильева лугу до пригородка Лаишева определять на каждую коломенку, считаячи на тысячу пуд, по одному да сплавшик или лоцман один, водолив один, от Лаишева до Нижнева-Новогорода и далее до Рыбной Волской слободы на всякую коломенку толикое ж число людей, сколько бывает от Чюсовских пристаней до Васильева лугу. А от Рыбной Волской слободы до Твери и до Вышняго в тяги под коломенками определять вместо людей лошади, числом оных против людей в полы, да на судне в работу, считаячи на две тысячи пуд грузу, по одному человеку, и называютца оные носовшики, для того что работа их на носу с шестью, к тому ж лоцман один, водолив один. А о водоливах иметь старание и сыскивать, как возможно, чтоб наняты были люди добрые и надежные и с паспортами, от тех Чюсовских пристаней или откуда можно до Твери или где караван зимовать будет, чтоб быть одним беспеременно, ибо их дело в караванном отправлении всегда бывает весьма нужное и требует всегдашнего смотра и работы. А о цене иметь с ними договор, усматривая из наймов прежних лет.

Лотки, а имянно те, которые покупаютца в пути однодеревые, надлежит продавать в Нижнем-Новогороде и идучи от юнаго путем от каждой коломенки по одной, а по другой оставлять до города Твери, а от Твери и от Вышняго Волочка оставлять к осьми или к десяти судам одну лотку, для того там в них нужды мало бывает; к тому ж при входе в Ладожской канал беретца с лодок особливая пошлина, а лотки тогда бывают ветхие и того пошлинного платежа не стоят, а купцов на них нет и за тем оные остаютца втуне. А какую ценою оные от прежних караганов продаваны бывали, тому сообщать караванному управителю к инструкции известии.

Бечевы и протчие путевые канатные снасти, которые за лишком, с Вышняго Волочка отпускать возвратно во Тверь, и ежели тут будет казенной двор, которому всемерно быть надобно, то на оном могут сохранены быть до другога каравана или со времянем продатца. А буде казенного двора не будет, то продавать оные, не возя в Петербург, усматривая в цене с прибылью и применяясь, как оные напредь сего от таких же караванов продаваны бывали, и тому приобщать при тех же инструкциях известие ж.

Пловучи с караваном вниз по Мсте реке и дошед до Опеченской пристани, откуда начало имеют Боровицкие пороги, поступать осмотрительно и не вдруг отпускать струга чрез те пороги, но прежде наведатца и самому караванному управителю осмотреть, каково проходят купецкие и другие промышленничьи струги и нет ли им вреда. А особливо того смотреть, ежели во Мсте реке велика вода, то хотя несколько дней обождать, а большею водою не ходить, ибо в большую воду валы в порогах сильнее бывают, нежели в умеренную. А работников в плываве по Мсте реке определять от Вышняго Волочка до показанной Опеченской пристани на коломенках на каждой по 15, лоцманов по одному, водоликов по одному, на барки на всякую (понеже оные не равной величины бывают) по 10-ти, по 11-ти и по 12, и воду выливают те ж работники, лоцманов по одному ж человеку, а во время прохода чрез Боровицкие пороги от помянутой Опеченской до Потерпельской пристаней в прибавок к вышеписанным, а имянно на коломенку по 40 и больше, на барку по 20 и по 25 и больше да по одному ж лоцману сверх тех, кои ходят от Вышняго Волочка. А от Потерпельской пристани до Усть-Волна работников и лоцманов то ж число, что от Вышняго Волочка до Опеченской пристани. А от Усть-Волна до Новгорода на всякой же коломенке лоцманов по одному, работников по десяти, водоликов по одному, на барке лоцманов по одному, работников по 7, по 8 и по 9 человек, а от Новгорода по реке Волхову до Новой Ладуги и от Новой Ладуги каналом до Щлютенбурга на коломенках на каждой же лоцманов по одному, работников по 8, водоликов по одному, на барках лоцманов по одному, работников по 5, по 6 и по 7 человек.

Отправляемых в караван салдат и целовальников ни в какие при караване работы не допускать, разве самая в чем нужда приключитца, а посторонних работников вскоре сыскать не можно будет, и в таком случае и их, салдат и целовальников, употреблять в работу. И по силе указу 1727-го году, февраля 22-го числа, салдатом сверх их жалованья производить, по чему при заводах даецца, а имянно: в летнее время по две, а в зимнее время по одной с половиною копейки на день.

Ежели оной караван во Тверь дойдет и будет зимовать, а припасы с судов будут складены в анбары, то у оных иметь при том караул крепкой, и оные б караульные огня отнюдь под великим штрафом не имели, и в том караванному управителю над теми караульными салдатами смотреть и приказывать накрепко, чтоб они были осторожны. А ежели для согреву им не будет какой защиты, то купить на тех часовых бараньи шубы, а по прибытии в Петербург оные продать. И завсегда иметь над теми салдатами добрую и неослабную команду. А ежели кто из них впадут в какия погрешения кроме великих дел, то штрафовать тому караванному управителю при собрании других их же братья тростию и батожем, смотря по вине преступления без посягательства, а большия преступления — арестовать и держать окованных и объявлять об них, где надлежит.

При той Уткинской-Чюсовской пристани от него, генерала лейтенанта, учреждена кантора и во оной управитель и подьячие и протчие служители и при пильной мельнице и для строения коломенок мастеровые люди с следующими окладами, а колико на строение тридцати коломенок и к ним толикого ж числа лодок, что по штату в год строить

положено, лесных и других припасов потребно, и во что со всеми к тому расходы каждая коломенка ценою станет, приложено ниже сего особое разчисление:

| | Надлежит быть | | | | | В то чис ло нын е нал ицо | К том у вдоб авок надо бно |
|--|----------------|---------------------|------|-------|-------|---|--|
| | Число | Окладного жалованья | | | | | |
| | | Одному | | Всему | | | |
| | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | Людей | Людей | |
| Надзиратель | 1 | - | - | 36 | - | - | - |
| Подьячих | подканцелярист | 1 | - | - | 35 | - | - |
| | копейстов | 2 | 18 | - | 36 | - | - |
| Розсыльщиков | 4 | 12 | - | 48 | - | - | - |
| Целовальников | 2 | 12 | - | 24 | - | - | - |
| Кузнец | 1 | - | - | 15 | - | - | - |
| Работник | 1 | - | - | 12 | - | - | - |
| Судоваго дела мастер | 1 | - | - | 30 | - | - | - |
| На пильной мельнице у ростирки бревен на судовое строение: | | | | | | | |
| Пильщиков | 2 | 20 | - | 40 | - | - | - |
| Учеников | 3 | 18 | - | 54 | - | - | - |
| Целовальников в посылке за припасами в Москву и в Санкт-Петербург | 3 | 18 | - | 54 | - | - | - |
| На бумагу, чернила, свечи и сургучь | - | - | - | 35 | 72 | - | - |
| На поупку пеньки х канапаченью тридцати коломенок с лопатками и веревок лышных | - | - | - | 64 | 37 ½ | - | - |
| Итого в дачю жалованья и за припасы имеет быть при Уткинской пристани расхода | - | - | - | 454 | 9 ½ | - | - |

| Росчисление о цене коломенок и лодок | Ч и с л о | На каждую | | | | | | Чи сл о | На все 30 коломенок | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------|-------|---------|------|-------------------|------|---------------|---------------------|-------|-------------|-------------|-------------------|-----|------|
| | | Весом | | Цена | | | | | Весом | | Цена | | | | |
| | | | | Каждому | | Всему | | | | | Каждому | | Всему | | |
| | | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | | Пуд. | Фунт. | Коп. | Руб. | Коп. | | |
| На строение коломенок потребно припасов лесных, которые заготовляюцца за подушной оклад приписными к заводам крестьянами по роскладу: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бревен сосновых на кровельный тес, длиною по 13 ½ аршин, в отрубе от 5 до 7 вершков | 20 | - | - | - | 2 | - | 40 | 600 | - | - | 2 | 12 | - | | |
| На денной тес, длиною 24 и 27 аршин, толщиною в отрубе 6 и в 9 вершков | 7 | - | - | - | 10 | - | 70 | 210 | - | - | 10 | 21 | - | | |
| Длинною 21-го аршина, в отрубе 7 вершков | 13 | - | - | - | 9 | 1 | 17 | 390 | - | - | 9 | 35 | 10 | | |
| На боковой и на попчины длиною 24 аршин, в отрубе 5 и 6 вершков | 5 | - | - | - | 8 | - | 40 | 150 | - | - | 8 | 12 | - | | |
| Длинною 25 аршин, в отрубе 7,8 и 9 вершков | 5 | - | - | - | 10 | - | 50 | 150 | - | - | 10 | 15 | - | | |
| На порубки, длиною 28 аршин, в отрубе 5 и 6 вершков | 2 | - | - | - | 10 | - | 20 | 60 | - | - | 10 | 6 | - | | |
| На пятники или на гвоздь, длиною 6 аршин, в трубе от 8 до 10 верш. | 6 | - | - | - | 2 | - | 12 | 180 | - | - | 2 | 3 | 60 | | |
| На клади, на которых закладываютца коломенки длиною по 12 аршин, толщиною в отрубе от 6 до 7 вершков | 8 | - | - | - | 2 | - | 16 | 240 | - | - | 2 | 4 | 80 | | |
| На огнива носовых, длиною 8 аршин, толщиною в отрубе 8 вершков | 1 | - | - | - | 3 | - | 3 | 30 | - | - | 3 | - | 90 | | |
| Кормовых, длиною 6 аршин, в отрубе 8 вершков | 1 | - | - | - | 3 | - | 3 | 30 | - | - | 3 | - | 90 | | |
| Березовых на ухваты, длиною 5 аршин, толщиною в отрубе 4 ½ и 5 вершков | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | 60 | - | - | 1 | - | 60 | | |
| Еловых на поносные, длиною 25 и 26 аршин, пополам в отрубе 3 вершка | 4 | - | - | - | 5 | - | 20 | 120 | - | - | 5 | 6 | - | | |
| Кокор, длиною 9 аршин, толщиною в отрубе от 3 ½ и в 5 вершков | 66 | - | - | - | - | 2 | 31 | 1980 | - | - | - | 69 | 30 | | |
| Коргов | | | | | | | | | | | | | | | |
| Носовых, длиною 5 ½ аршин, в отрубе 10 вершков | 1 | - | - | - | 18 | - | 18 | 30 | - | - | 18 | 2 | 40 | | |
| Кормовых, длиною 4-х аршин, в отрубе 8 вершков | 1 | - | - | - | 8 | - | 8 | 30 | - | - | 8 | 2 | 40 | | |
| Лап нутряных, длиною по 12-ти аршин, толщиною в отрубе в 6 вершков | 2 | - | - | - | 25 | - | 50 | 60 | - | - | 25 | 15 | - | | |
| | | | | | | | | | | | Руб. | Коп. | | | |
| Брусом нутряных, длиною 25 аршин, толщиною в 8 вершков | 1 | - | - | - | 10 | - | 10 | 30 | - | - | - | 1 | 3 | - | |
| Трубок, длиною 7 четвертей, в отрубе 12 вершков | 1 | - | - | - | 2 ½ | - | 2 ½ | 30 | - | - | - | 2 ½ | - | 75 | |
| за пуд | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гвоздя железнаго | 6-вершковаго | 400 | 5 | 30 | 1 | 15 ^{5/8} | 6 | 65 | 12000 | 172 | 20 | 1 | 15 ^{5/8} | 199 | 50 |
| | 3-вершковаго | 400 | - | 29 | 1 | 67 ^{5/8} | 1 | 21 ½ | 12000 | 21 | 30 | 1 | 21 ½ | 36 | 45 |
| Баутов железных с гайками | | 6 | 2 | 2 | - | 28 ^{5/8} | - | 58 ¾ | 180 | 61 | 20 | - | 58 ¾ | 17 | 62 ½ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|---|---|-----|----|------|-----|---|---|---|-----|------|------|
| Смолы на заварку оных коломенок, ведр | 10 | - | - | - | 3 ¾ | - | 37 ½ | 300 | - | - | - | 3 ¾ | 11 | 25 |
| Да за дело оных коломенок | - | - | - | - | - | 15 | 50 | - | - | - | - | - | 465 | - |
| Итого за припасы и работу | - | - | - | - | - | 31 | 45 | - | - | - | - | - | 943 | 57 ½ |
| Х тому ж приложить из числа 454 руб. 9 ½ коп. (которые положены при пристани на жалованье и за припасы), что пришло по расчислению цен за издержание на них припасы | - | - | - | - | - | 14 | 83 ⅛ | - | - | - | - | 444 | 444 | 94 ½ |
| (Оставшиеся 9 руб. 15 коп. имеют быть положены ниже сего на лотки) | | | | | | | | | | | | | | |
| И с тем будет всего расхода на коломенки и обойдетца ценою | - | - | - | - | - | 46 | 28 ⅜ | - | - | - | - | - | 1388 | 52 |

| На строение ж к вышеписанным коломенкам лодок потребно припасов | Чис ло | На каждую | | | | | | Числ о | На все 30 коломенок | | | | | |
|--|-----------|-----------|-------|---------|------|-------|------|-----------|---------------------|-------|---------|------|-------|------|
| | | Весом | | Цена | | | | | Весом | | Цена | | | |
| | | | | Каждому | | Всему | | | | | Каждому | | Всему | |
| | | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. |
| Лесных: | | | | | | | | | | | | | | |
| Заготавливающих по роскладу крестьянами бревен сосновых на боковой тес | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 30 | - | - | - | 2 | - | 60 |
| Тугунов | 6 | - | - | - | 1 | - | 6 | 180 | - | - | - | 1 | 1 | 80 |
| Коргов | 2 | - | - | - | ½ | - | 1 | 60 | - | - | - | ½ | - | 30 |
| Гвоздя железнаго: | за пуд | | | | | | | | | | | | | |
| 3-х вершкового | 40 | - | 2 ½ | 1 | 67 ⅝ | - | 10 ½ | 1200 | 1 | 35 | 1 | 67 ⅝ | 3 | 15 |
| Дву вершкового | 120 | - | 3 1/8 | 2 | 58 ½ | - | 20 ¼ | 3600 | 2 | 13 ¾ | 2 | 58 ½ | 6 | 7 ½ |
| Скоб железных конопатных | - | - | ½ | - | 2 ½ | - | 1 ¼ | - | - | 15 | - | 2 ½ | - | 37 ½ |
| Смолы ведр | 1 | - | - | - | 3 ¾ | - | 3 ¾ | 30 | - | - | - | 3 ¾ | 1 | 12 ½ |
| За дело оных лодок | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 6 | - |
| Итого за припасы и работу | - | - | - | - | - | - | 64 ¾ | - | - | - | - | - | 19 | 42 ½ |
| К тому ж приложить оставшия (из числа 454 руб. 9 ½ коп.) от коломенок | - | - | - | - | - | - | 30 ½ | - | - | - | - | - | 9 | 15 |
| И с тем будет всего расхода на лотки и обойдетца ценою | - | - | - | - | - | - | 95 ¼ | - | - | - | - | - | 28 | 57 |
| А общею ценою коломенки с лодками придут | - | - | - | - | - | 47 | 23 ⅝ | - | - | - | - | - | 1414 | 9 ½ |

О НЕРЧИНСКОМ СЕРЕБРЕННОМ ЗАВОДЕ

Как тамошние руды сысканы и произвожены и кем и потом в ведомство Сибирской губернии вступили и от губернии в ведение и правление в бывшую берг-коллегию и Сибирскаго обербергамта приняты, хотя подлинного и окуратного о всем том, а паче какой народ прежде те руды сыскал и плавил известия и не имеетца, однакож сколько о том известия сыскано, то ниже сего объявлено.

В 1712-м году иноземец Петр Дамес, которой ныне при тех Нерчинских заводах гитенфервальтером, принял российскую службу и в 1713-м году отправлен он от бывшего сибирскаго губернатора князя Гагарина для осмотру тамо медных руд, называемых агинских. И как он в 1714-м году прибыл в Нерчинск, взял настоящие о тех рудах ис канцелярии ведомости, в которых показано, что тунгуской нации два брата именем один Аранжа, другой Мани — первые оных медных и серебряных руд искатели были. И потому от него, Дамеса, они призваны испрашиваны и доносили ему то ж, что аргунские серебряные руды сыскали и объявили они. И паки от него спрашиваны, чрез которой случай они искали те аргунские серебряные руды. И на то ответ получен таков, что они родом мунгалы и в тех местах около Далай дабримель или полатки имели и в молодых летах были они с отцом своим и протчими степными своими соседы на тамошних обыкновенных звериных ловлях, где збираетца их множество верхами с луками и стрелами и, объехав, окружа великие стада, зверей убивают. И тогда оной дистрикт был не под мунгальским, ни под российским владением, но вольной. В то время сперва наруже земли куски руд они видяли и думали, что те куски не простые вещи, для того что на них был глянец или сияние, и того ради некоторые куски взяли они с собою. А после того в несколько лет случилось то, что владетель их, котораго они называли тайша, или их князь, о тех рудах известие получил и с теми камышками оных дву братьев в то место, где он стоял, в главной своей табар при реке Колуруне, которая падение имеет в Далай, к себе призвав, спрашивал их, где они то камень взяли. И, получа от них известие, их отпустил, а камень к себе взял.

После того времени в несколько лет, как признаемо, знатно, по скаске их в 1672-м году послал он, тайша, из означенных дву рудоискателей одного брата и с ним несколько мунгалов с семью верблюдами с таким повелением, дабы они, сколько возможно, помянутых руд на тех верблюдах привезли. И по тому они и учинили. А куда им от тайши далее ехать велено, о том неизвестно.

В то же время была война между конта[й]шею, колмыками и с мунгальскими тайшами, при чем калмыки их осилили, и от того те мунгальцы понуждены были принять китайской протекции, а до того было, что всякой тайша в дистрикте своем сам, владетель был, и ни под чьею командою не были, но только имели они прежде с китайцами алианс подобно тому, как Россия с цесарем христианским. Но понеже иным тайшам, или князьям, которые прежде того жили в своей воли, а не под властью китайскою, сие неприятно и противно было, и более под протекцией китайскою быть не пожелали и для того из своих дистриктов выехали в Нерчинск и искали от русских протекции в 1686-м году, где они и приняты. И между теми уходцами были и те два брата, которые означенные серебряные руды сыскали.

Например, в 1691-м или 1692-м году прибыл в Нерчинск бывшей адмирал Федор Алексеевич Головин полномочным послом для учинения мира с китайцами, понеже у них была некоторая ссора о землях с рускими. В то ж время в Нерчинску был воевода Иван Остафьевич сын Власов. Ему вышепомянутые два брата рудоискатели тех руд объявили, которой взяв ему, адмиралу Головину, об оных рудах не доносил, а объявил их бывшему тогда в ево, Головина, штате иноземцу именем Лаврентью Нейтгарту. Он, Дамес, мнит, что был тот иноземец, которой Казанские медные заводы ведал. И просил ево оной воевода нерчинской, чтоб он, как возможно, те руды опробовал, что он по той пробе и учинил, не объявляя ему, Головину. Но потом он, адмирал Головин, о сем уведал и приказал ево за ту утайку жестоко штрафовать, хотя он, Нейтгарт, в то время и прапорщиком был.

И с того времени в России первое начатие в серебряном плавлении стало быть. А по заключении мира, когда оной посол Головин лаки к Москве поехал, взял с собою тамошних руд и яшмы для пробы, которые чрез нарочно посланных ют него к тому сыску русских и тунгузов к нему привезены. И от того времени тамошней дистрикт стал быть под действительным российским владением, и Аргун и Горбица реки учинены рубез. И когда посол прибыл в Москву, то не без того, чтоб он о тех серебряных рудах не репортовал, понеже после того присланы туда четыре человека из русских плавильщиков незнающие, которые хотя и похвалялись, что руды плавить и серебро из них достать умеют, но токмо явилось, что они ничего не знали. И для того воевода нерчинской послал их паки к Москве. И так оные руды, хотя они уже знаемы и в славе были, остались без всякого произведения до 1702-го года. Когда посадкой человек Боков, которой был камисаром при китайском караване, и тогда ехал в Китай, при нем был гречанин Александр Левандиан, оной несколько искусства имел по греческому обыкновению в горных и плавильных делах, и когда он об оных рудах уведомился, то взял он некоторое число пуд и учинил пробу своим коштом и тое пробу послал к своим товарищам для объявления в Сибирском приказе, на что и указ из онаго приказы получен в 1704-м году, по которому велено в Нерчинском присутствии, в Аргунском остроге, на речке Серебрянке, по объявлению нерчинских ясашных иноземцов, вышепоказанных Аранжи да Мани с товарищи, серебряных и других руд, какие сыщутся, плавить рудоплавильным мастером гречанину Александру Левандианову с товарищи наемными людьми. И с того году российскими работа тамо началась: добыча руд в старинных шахтах и начатие завода и плавка серебра при бытности в Нерчинску воеводы Петра Мусина-Пушкина, которой с начатия с мастером Левандианом, установя при Серебрянке речке несколько горнов и плавку руд и побыв некоторое время, команду имел он в Нерчинску. И после того по 1721-й год те заводы были в дирекции нерчинской, а на завод повсягодно присылаемы были прикащики. А со оного года указом Петра Великого, императора и самодержца всероссийского, стали быть в ведении и команде бывшей берг-коллегии и Сибирскаго обербергамта. А что до

ведомства той коллегии при том Нерчинском заводе было какого строения и что по принятии их вновь сыскано и присугублено, о том также и о выплавке чугуна с начатия заводов, показано будет ниже.

В реляции своей помянутой гитенфервальтер Дамес упоминает, что надлежит с благодарением в честь оставить старинным людям, которые тамо ямы строили крепкою работою и для крепости и наилучшаго той работы укрепления ставили каменные столбы, ибо тамо не видно того, чтоб они лас ко укреплению употребляли, но токмо они шахтами, квершлагами и ортами шли работою до воды, и их работа похвалы достойна, хотя она была и особливым маниром без мехов и без стаскания [клеток]. Напротиву же того, не можно похвалить плавление их, хотя известия или следу и нет, как они плавили, однако можно видеть из оставшаго от их плавок шлаку, которой богат и множество тамо имеетца, что они не умели плавить чисто, и ежели бы водяное действие было колесами, то можно бы тот шлак и ныне с немалым прибытком паки переплавить.

А что нерчинское серебряное дело самое старинное, то можно видеть в их плавильных горнах, которые остались с золою и стенами старинными, в которых от пустаго дикаго камня, яко трубы зделаны, шириною в диаметре 2 ½ дюйма, кои находятца в земли или под землею слишком в полтора аршина еще целые, ис чего можно знать, что оное строение в давных годах было, что на оных толико толсто земли взросло или оное в землю осело.

В 1726-м году найдено тамо остаточной от них серебряной руды несколько сот пудов в земли в поларшине и на ней лежало земли в 2 ½ фута. Оные руды, знатно, от долговременного лежания так крепко срослись вместо с красною вохрою или мульмою и известным камнем, якобы прямой слой или ганг. И все тамошние горные служители чаяли, что, конечно, оное слой есть. Однако, как стали работать, то вскоре показалось, что та руда в том месте насыпная и ис того, что она так вместо скипелась, также видно, что тамо старинная работа.

И, конечно, тогда китайцы, а наипаче неискусные мунгалы той работы не производили и никакого искусства чтоб делать не умели, но их ремесло скота и лошадей содержать и пасти или стрелы делать. А что нынешней народ какого ремесла изучились, то более того нет, как от старых искусных китайцов.

Тамошнее горное дело от Китай зело отдалело и никогда под властию китайскою не бывало, пока мунгалы под протекцию китайскую пошли, и может быть, что те мунгалы в том Нерчинском и Аргунском рудном дистрикте временно кочевали. И того ради китайцы называли по ним мунгалах, якобы оной дистрикт их, китайцов. А когда посол Головин о том дистрикте им противно говорил и просил, тогда они без всякой противности оные дистрикты понуждены были уступить. А ежели б китайцы прежде сим дистриктом владели и руды они сыскали, то мнитца, что никак бы онаго не уступили, понеже в то время в Нерчинску немало их войска стояло, и посол ими кругом огорожен был.

Наипаче же того лутче видно и доказательство есть, что оной народ был, которой сперва от тех руд интересовался, понеже в 1722-м году в мае месяце, когда тамо очистили старую их обваленую работу или яму, тогда нашли на руднике, называемом Погадаове, на низу ямы две медные гири, на которых были самые чистые литые их характеры или слова, а наверху тех гирь дуги, как везде есть обыкновенно, ис чего видно, что они были гири, один весом был, например, два, а другой четыре фунта. И тогдашней Нерчинских заводов командир Голенищев-Кутузов оные гири велел показать чрез дворянина Никиту Лоншакова китайцам, которые в то время тамо обретались для осмотра их границы, и никто из них того письма на гирях читать не мог, и сказали, что оное письмо ее мунгальское, не манзурское и не [китайское]. И сие явно есть, что та работа была не китайская, но другаго народа, только сожалетельно, что оной Голенищев-Кутузов велел те гири перелить в другое дело.

После того о сем от вышеупомянутого гитенфервальтера Дамеса сказывано было показанным прежним рудоискателем Аранже и Мани и еще для подлиннаго уведомления спрашивано у них, кто оные руды сыскал и добывал, на что Мани, которому в то время от роду было уже сто лет, отвечивал, что он слышал от своего деда, что некоторой народ жил в тех дистриктах, которой имел особливой свой язык и начальников или владетелей, и был у них главной город между Хайл и Гай, где еще в нынешнее время видно старинное разваленое строение, которое в приложенной карте на... странице назначено. Оной народ начинали войну з другим народом, которой около их жил, и от оных совсем разорен и розгнан, понеже они были несильны. При том же доносил он, Мани, что сие чинилось весьма в дальних летех так, что и ево дед оное слышал от своих прадед. И в их песнях для такой радости, что они оной народ разгнали, пением вспоминают, как обыкновенно есть между простым народом и в России, а наипаче в Швеции и в Норвегии, однако по их объявлению или реляции признаваемо и, смотря на старинное их строение, сходно.

Нерчинской дистрикт состоит в горах, а плоских и равных мест нет. Горы имеютца высокие, токмо не длинные и не широкие, и самая большая гора не имеет больше окружности, как десять верст, протяжение же свое имеют вдоль больших рек, стоят часто гора за горою округлистые и показываютца, как холмы, и иные бутто великие сенные стоги. По тамошнему называютца те горы сопками, и между ими есть доли или логи, в которых текут малые речки и ключики. Те горы покрыты землею и на них растет лес от северу березовой реткой, а с полуденной стороны лесу нет, токмо на всех всякая трава есть.

А камня мало видно, токмо где реки текут, тут камень виден. И состоят горы в таком свойстве, якобы оная чрез высокую воду или потоп вместо соединены. И для такого их свойства надежды в жильных рудах или гангах нет, токмо имеютца разсылными штуками между крепким серым и известным камнем, а шиферу крупнаго мало видно.

Тамошние нерчииские ямы в таком свойстве, что никто [не] чаял в начатии произведения работы, дабы руды так скоро пресекулись. Однако в тех дистриктах находятца ныне вновь признаки, хотя и немного, но хорошие и великими штуками,

так что одна штука по 50 пудов и более есть. А лежат в диком камне гнездами, и о тех обысканных разных местах в вышепоказанной карте означено. Агинские медные руды, хотя и мало оных тамо имелось, однакож богатые и хорошие были, и того ради от старинного народа довольно шурфовано, прочие же были поплоше, но видно, что много трудились добывать. А от русских мало на оных местах шурфовано.

Впрочем, кроме вышепоказанных известий, о тамошних горных и заводских делах обстоятельных ведомостей нигде не сыскано, но что выше объявлено, утвердितца можно, что та работа начата была не от китайцов, но от другаго народа, как и те рудоискатели старики доносили, что как она была, тому больше несколько сот лет минуло, однако о вышеписанном можно видеть из гистории Штраленберга.

О птицах и зверях в Нерчинском и Аргунском дистриктах

Птица имянем ело похожа на орла, токмо ево побольше и сильняе и глотает кость скотинную, что выше лодышки, называемая голень, которая кость величиною более четверти, и та кость в желутке ея свариваетца и выбрасает пометом все в сутки и меньше, также та птица уносит небольших баранов и зайцов и съедает.

Еще есть тамо зверь небольшой, называемой тола, в подобие зайца, только ево поменьше, шерстью бусой, хвост имеет тонкой и долгой, передние ноги у него дву, а задние шести вершков, живут в норах и земли.

Зверей, называемых зернов, множество, в подобие диких саек, токмо они не скачут, но бегают рысью весьма скоро так, что на лошади достигь не можно, разве когда обхватят их многими людьми. Аргалы, в подобие большаго барана, роги имеют великие, витые, которые один рог весом тритцать фунтов, а шерсть на них, яко на диких козах.

Маралы, которые по-тамошнему называютца зюбры, также имеютца тамо кабаны, медведи черные, волки, рыси, росомаги и бабры, токмо оных мало бывает, соболи самые лутчие, лисицы простые, сайки, дикие козы, отчасти и сохатые бывают, белки, кони дикие и протчих зверей, которые табунами ходят, тех ловят, збираясь многолюдством ис тунгусов юртами сот по пяти, верхами и, окружа их и стесня, стреляют из луков и огненного ружья. Те тунгусы, подданные Российской империи, ясашние, живут кочевьями, рогатым и конным скотом довольны и соболей ловят ловушками разных маниров, а не стрельбою, а белку стрельбой из луков и из винтовок.

Зверь капарга подобен дикой козе, токмо ростом меньше, и что называетца струя копаргина, то онаго зверя яйца, и бывает оных при Нерчинском и Аргунском ведомствах не мало и уходят оные от волков и протчих зверей в утесы каменные.

Лес тамо имеетца реткой березовой и сосновой и лисвенишной. Ягоды: брусница, земленика, голубица и черемха, а иных фруктов огородных нет, а привозятца оные и семена из города на Ому, и потом и тут родятца арбузы, дыни, огурцы большие, длинные, косые, капуста красная.

Реки тамо не таковы, как здесь, но широковаты и не глубоки и розливисты и берега низкие и времянем те реки кроме Шилки да Аргуну и Онону зимою все вымерзают, и мельницы, построенные на них, ни единая не действует, кроме лета. Рыб во оной, а более в Аргуне реке имеются осетры небольшие, талмени, сазаны, шуки, харьюзы, сиги, ленки, сомы небольшие, налимы, караси, пескари, раки маленькие; да годом бывает и в большую воду калушки пуда по три и по четыре. А на устье той Аргуни реки, до котораго от завода будет с 30 верст, бывают и большие калушки.

Яшмовой камень имеетца тамо в горе, разстоянием от завода в осьмнатцати верстах, над рекою Аргуною, от реки сажень со сто, и добываетца оной немалыми штуками. И той яшмы в прежних годах, как известно есть, добыто от Нерчинска и лежит в Аргунском остроге, например, с пять тысяч пудов. А в 1717-м году указом из Сибирской губернской канцелярии взято и увезено в Тобольск несколько сот пуд.

А других подземельных куриозностей, костей и уродов в тамошнем Нерчинском и Аргунском ведомствах не имеетца. А каменьев середоликов и фотиков находитца довольно, токмо от заводу разстоянием вверх по Аргуне реке с двести верст. Там же есть ремень черенковой, растет при берегах и в степях довольно.

Минералии имелись и ныне находятца, о чем и выше показано, серебряные и свинцовые руды, в которой и золото было.

Медная руда и серной колчедан, хотя и во многих местах тамо есть, но вкоро пресекаютца и никакой надежды в них не видитца.

Воздух тамо доброй, как и в середине Российской империи, и годами более бывает засух, нежели дождей. Также и зимою снегов почти повсягодно выпадает мало, так что иногда и на санях едва можно ехать.

Когда по посланной пробе от вышеупоминаем ого гречанина Левандиана в Сибирской приказ указ из онаго прислан о строении тамо завода и о плавке серебра, то оной Нерчинской завод зачат строить в 1704-м году на речке Серебрянке и строен вольными наемными работники и приписными к тем заводам крестьяны. И до ведомства берг-коллегии на том заводе построено было: три анбара рудоплавных, в них 26 горнов, которые действовали дутьем мехов коньями и работными людьми, один анбар голидной (или розчищательной), в нем 2 голицы для розделения сыраго свинца с серебром, в том голидном анбаре складено ис кирпича шесть фин для очищения серебра, восемь изб для житья мастеровым и работным и караульным служивым людям и для дела мехов.

По принятии тех заводов в ведомство берг-коллегии и обербергамта построено: заводская канцелярия, анбар над погребом, дом для житья тамошним управителем, анбаров для содержания припасов и протчего два, две кузнецы для дела вновь и починки старых заводских припасов и инструментов и для плавки кричного железа на расход при тех заводах, кирпичной сарай один.

Серебряная руда на те заводы добывалась ис Троицкой, Богатой, Зерентуйской, Монастырской и Таганорожской и Газимурских ям.

Из оных ям до ведомства берг-коллегии руда добывалась только летом, а в зимнее время добычи руде не было.

А в 1723-м году по посланным туда указом велено в тех ямах серебряную руду добывать как летом, так и зимою, денно и ночью, со удовольствием по горному обыкновению. И по тому она добыча, пока руды не пресекулись, так и производилась и добывалась летом и зимою безпрестанно.

На том заводе плавится свинец, серебро да на дело заводских и горных инструментов делается железо по небольшому числу в год.

На тех серебряных заводах с 1721-го по 1733-й год, как оные стали быть в ведении берг-коллегии, на строение и размножение и на выдачу управителем, приказным и протчим служителем, мастеровым людям в жалованье и на протчия чрезвычайныя расходы издержано денег 40 226 рублей 45 $\frac{3}{4}$ копейки.

В тех годах выплавлено свинца 8 344 пуд 37 фунтов. Тот свинец по указом бывшей берг-коллегии повелено для продажи розсылать Сибирской губернии по городам, а ценою продавать по сему: ежели кто возьмет свыше пяти пуд, то по одному рублю по дватцати копеек, а меньше пяти пуд, в розницу, по одному рублю по 60 копеек. И по оной меньшей цене вышеписанного свинца имеетца на 10 013 рублей 91 копейку.

В выплавке нерозделенного серебра з золотом, в котором по примеру тому, как в ведомости 1727-го году, декабря 4-го дня, из берг-коллегии показано:

серебра 37 пуд 38 фунтов 21 $\frac{1}{2}$ золотника,
чистого
золота в нем 22 фунта 57 $\frac{3}{4}$ золотника.

Онаго серебра и золота имеетца по покупным подрядным ценам, как покупалось в Москве на денежные дворы, а имянно:

серебра на..

золота на...

Итого серебра и золота по цене на...

Всего на оных Нерчинских заводах с 1721-го по 1733-й год в выплавке свинца, серебра и золота по цене на...

И сверх вышеобъявленной расходной денежной суммы от тех заводов стало быть прибыли...

Онаго серебра в год выплалялось не по равному числу, а имянно от полу, от одного и до 6-ти пуд, а с 1731-го году за пресечением руд плавки серебра ничего не было.

А до ведомства берг-коллегии с 1704 по 1721-й год в выплавке было серебра 118 пуд 8 фунтов 77 $\frac{1}{2}$ золотника. Свинца 16 118 пуд 32 $\frac{1}{2}$ фунта.

Для работ при тех заводах по представлению ево, генерала лейтенанта, а по имянному б. и в. д. п. Петра Великого императора и самодержца всероссийского [указу] переведено из разных Сибирской губернии городов и слобод триста семей.

Тот завод от Екатеринбурга в расстоянии в 6 395 верстах.

А понеже, когда те заводы в ведомство берг-коллегии и Сибирского обербергамта приняты, тогда тамо управителей, кроме гитенфервальтера Дамеса, о котором уже выше упомянуто, не было, а и ему еще команда была не поручена. Также, хотя в то время и был вышеупомянутой Кутузов-Голенищев, но токмо он прислан был туда из кабинета е. и. в. Петра Перваго на время для просмотра тамошних заводов и горных дел, в каком оные состоянии производятся, которой, пожив небольшое время, оттуда отбыл. И для того от него, генерала лейтенанта, определено послать и послан туда с Уктуских заводов камисар Бурцов и был оной при тех заводах по 1732-й год, а в том году он оттуда взят, для того что тамо за пресечением руд и неимением работы двум управителем делать нечего и жили почти втуне. И дабы за праздным при оных заводах житьем жалованья напрасно не получали, того для по посланным указом велено тот Нерчинской завод ведать гитенфервальтеру Дамесу, а ему, Бурцову, взяв оттуда несколько мастеров и припасов потребных, ехать оттуда с посланными отсюда к нему шихтмейстером Соловьевым и з доменным мастером для строения малого железного завода, которой по указу ис правительствующаго сената велено построить для Камчатской экспедиции около Удинскаго острога и Якуцка, где железные руды имеются. И потому он, Бурцов, оттуда и выехал и, изыскав удобное к тому строению завода место при реке Ангаре, на речке Тельме, где прежде того была крестьянская мельница, завод строить было начал и несколько уже построил. Но по прибытии в Екатеринбург в 1733-м году, ноября 20-го дня, господина капитана командора Беринга, которой по имянному е. и. в. указу в тое Камчатскую экспедицию послан, по общему ешо, генерала лейтенанта, с ним капитаном командором разсуждению, то строение оставлено, понеже он, господин Беринг, представлял, что тут завод строить неспособно за тем, что от того места до Лены реки, по которой надлежит ко оной экспедиции припасы ставить

водою, разстояние сухим путем имеетца не ближе верст тысячи с три я провоз до онаго от железа и протчих припасов будет производить не малой. И определено построить вместо того один молот колотушечной и для того плотину около Якуцка, где железная руда и способные места найдутца по ево, капитана командора, разомотрению, а домны тамо не строить, для того что он, Беринг, объявляет к той экспедиции литейных припасов кроме пушек, ядер и дробы, которые уже в Екатеринбурге изготовлены, не надобно. К тому ж, буде оную строить, то потребно многова времени и расхода. А когда колотушка зделаетца, то при оной потребное число х Камчатской экспедиции железа, какое понадобится, можно вытягивать и с криц, которые делаютца в ручных печках от тамошних жителей. Того ради определенным к строению того при Ангаре реке завода управителем посланному отсюда на место вышепоказанного камисара Бурцова, что он за Старостин и болезнями быть при том не может, Сталову и Соловьеву с мастеровыми людьми и с надлежащими инструментами ехать и явитца в Ылимске или Ускутске при Лене реке ему, капитану командору, и быть ему до тех мест, где он руды и место под строение плотины я колотушки усмотрит, а когда оное от него усмотрено и плотину и колотушку строить приказано будет, тут остатца и строить. А камисару Бурцову, которой для того строения взят был от Нерчинских серебряных заводов, что при Ангаре реке строения и какого порознь и лесных и протчих припасов в заготовлении, тому всему велено учинить обстоятельную опись с ценою. И по тому оные припасы здать под охранение до указа Тобольскаго ведомства управителем, кои обретаютца в близости тех мест, и с тою описью быть ему в Екатеринбург, которой в 1734-м году и прибыл.

В той же Камчатской экспедиции отправлено берггауров три человека для прииску всяких руд, токмо в тамошних местах на серебряные руды надежды нет, и кроме нерчинских, ныне еще вновь, чтоб приисканы были, не слышитца. А хотя в прошлом 1730-м году господ баронов Строгановых крестьянин Федор Семенников с товарищи ведомства Сибирской губернии Орленской слободы с крестьянами и обыскали серебряные и свинцовые руды от Илимска в сторону, на север, в горах, в камень верховые, а имянно: при реке Лене в пяти местах, от Екатеринбурга разстоянием... верст на которые того ж году в декабре месяце от Сибирскаго обербергамта отправлен в Ылимской уезд в Орленскую слободу на означенные прииски серебряные и свинцовые для подлинного опробования и свидетельства маркшейдер Кутузов з горными служителями и с плавильным мастером, иноземцом Борманом, и на тех местах горная работа ими начата в 1731 -м году апреля со 2-го числа, только шло весьма мало и непостоянно, гнездами, а не жилоу, и после оная, также и сысканные ими тамо малое число медные руды вовсе пресекулись так, что и ничего оных не стало, и по многим приискам вновь не сыскано. И добыто было оных серебряных и свинцовых руд только 462 пуда, ис которой пробовано плавкою, и изо ста пуд выплавлено токмо роштейну 23 ³/₄ фунта, которой ценою обошелся каждой фунт по три рубли по 86 копеек, а свинца и серебра из него ничего не выплавлено. И чтоб напрасно в том казне траты не происходило, также и за тем, что оные вовсе пресекулись и вновь не открываецца, та работа отставлена, а маркшейдеру Кутузову со всеми обретающимися с ним горными служителями велено оттуда выехать в Екатеринбург. А в скольких местах и в каких урочищах тамо та работа была, тому приложен при сем чертеж на странице...

Около тамошней Орленской слободы имеются горы каменные по названию тамошнему со шерлотами и осыпями и утесами, на которых родитца лес кедровик, пихтовник, лисвянник, березовой, сосновой, елевой и протчей красной лес. На оных горах и между ими места болотныя, который тамо называютца суземья и тундры. В тех лесах звери: сохатые, елени, изюбри, кабарги, козы дикие, ушканы, красные лисицы, волки серые, медведи черные, великие и сердитые, с нацветом серебряным, белки черные и красные, которые зимою все бывают серые, рыси, росوماги, выдры, норки, горностали, кабаны, барсуки. Во оных ж лесах жительство имеют народ иноверной, имянуемые тунгусы, идолопоклонники, у которых лица шитые, а дома их — шалаши, зделанные из берест, и питаютца от зверей.

Там же находятца томпасы желтые и белые да камень узорчатой крепкой и слюда черная и зеленая имеетца по Витиму реке, которая течение и падение имеет в реку Лену, разстоянием от Орленской слободы 1 010 верст.

Воздух тамо весьма густо растворенный и от помянутых гор пар и вольгности довольно подымаетца, где и зима стоит две трети года, нежели лета. Овощей родитца весьма мало и хлеба ржаного и яроваго недовольство. Ягод, кроме сладких, а кислых, также и кедровых орехов имеетца, но не множество.

В тамошних реках и озерах рыбы есть разных родов, а имянно: щуки, талмени, ленки, харьюзы, сиги, валки, ерши, налимы, окуни и протчие мелкие.

ПАРТИКУЛЯРНЫЕ ЗАВОДЫ

ДВОРЯНИНА АКИНФИЯ ДЕМИДОВА

Невьянской, которой напред сего был казенной

В прошлом 207-м году, апреля 23 числа, по имянному великого государя указу и по выписке за пометою дьяка Никиты Зотова велено в Верхотурском уезде, на реках Тагиле и Невье, где сыскана железная руда, завести вновь железныя заводы, а мастеровых людей взять с разных железных русских заводов по человеку или по два, смотря, чтоб на тех заводах в мастеровых людех скудости не было и тех заводов не остановить.

Те заводы строены и по постройке в разные работы посыланы были крестьяне из слобод Тагильской, Невьянской, Ницынской, Ирбитской, Арамашевской, Белослущкой, Аятской, Краснопольской, Чюсовской, Белоярской,

Новопышминской, Камышловской, Пышминской, Красноярской, Тамакульской и верхотурския ямские охотники не по равному числу, но когда сколько понадобится.

А в 700-м году по указу ж великого государя послана на Верхотурье к стольнику и воеводе Козьме Козлову с товарищи грамота: велено на Верхотурских железных заводах для надзирания над мастеровыми людьми быть верхотурскому сыну боярскому Михаилу Бибикову и дан ему на Москве о управлении заводском наказ из Сибирского приказу за приписью дьяка Василья Атемирева.

В 701-м году прислана в Тоболеск великаго государя грамота к ближним боярину и воеводам князю Михаилу Яковлевичю, стольнику князю Алексею Михайловичю Черкасским, велено для осмотра и указывания плотинного и доменного строения и молотовых быть на тех Верхотурских заводах москвитину садовнику Семену Викулину, для того что-де он заводское дело управлять может и пред сего у таких дел бывал.

А в 702 году, марта 4-го дня, по его великого государя имянному указу за пометою думного дьяка Андрея Вiniusа велено Верхотурские железные заводы отдать во владение тулянину Никите Демидову по вышеозначенным Тагилу и Нейве рекам, а буде и в иных местах приищет удобные места строить, и с тех заводов ставить ему великого государя всякие военные припасы. И по тому указу те заводы со всем строением и припасами, что при них было, ему, Демидову, отданы в том же 1702-м году, мая 20-го дня. При той отдаче был присланной из Верхотурья с приписью подьячей Гаврило Деревнин. А сколько порознь какого строения и припасов ему отдано, о том здесь за краткостию не упомянуто. А колико ныне у него, Демидова, при том заводе имеетца строения, об оном показано в приложенном на... странице чертеже.

Те заводы со всею крестьянскою работою и з железными и деревянными припасы и с мастерскою дачею (кроме конатов и прутowego железа, что прислано на оные заводы с Москвы и ис Тобольска и Верхотурского уезду из слобод бес цены, для того что за те конаты и за железо деньги даны из Сибирского приказу от купчины ис купецкой полаты) стали в 11 887 рублев 95 ½ копейки.

В 703-м году, геиваря 9-го дня, по имянному ж указу и по докладной выписке за пометою думного дьяка Вiniusа послана на Верхотурье к стольнику и воеводе Алексею Калетину грамота, сто которой велено Никите Демидову для умножения железа и иных заводов и государевых припасов, которые ему делать велено, пушки, мартиры, фузеи, шпаги, сабли, тесаки, палаши, копья, латы, шишаки, проволоку, сталь и иные снасти приписать в работу и отдать Верхотурского уезду Аецкую, Краснопольскую слободы да монастырское Покровское село з деревнями и со всеми крестьяны з детьми и братьями и племянники и з землею и со всякими угоды. А что с тех крестьян в казну также и в монастырь денег и хлеба и всяких поборов збиралось, те все поборы денежные и за хлеб деньги, за пашни деньгами ж по вся годы брать у него, Демидова, в казну железом по договорной цене или деньгами.


И по тому указу чрез посланного с Верхотурья с приписью подьячего Александра Симонова те слободы и село з деревнями в 704-м году отданы и приписаны, в которых по переписи 1722-го году мужескаполу1 647 душ.

Руды железные к тому Невьянскому заводу ныне берутца с нижепоказанных рудников: 1) называемаго Поперечного, которой имеетца в бору на равном месте, сыскан заводским обывателем Алексеем Тамакулом, руда в нем лежит мяхкая междо пестрым диким камнем; 2) с Бродовского, во оном руда лежит в горе, магнитная, а кем сыскан и объявлен — неизвестно.

Домен при том заводе построено и ныне имеетца 4, молотов 7, в том числе под двумя починка молотов да под двумя молотами доски делаютца.

Чюгуна в каждые сутки в выплавке бывает неравное число, а имянно по 220, по 240 и по 280 пуд, для того что означенные руды содержание в себе имеют неравное, ибо иные мяхче, а другие жесточае.


И по положению из оных выходов средней пропорции имеет в год из одной домны выплавлено быть чюгуна 89 590, а из дву домен, которые всегда при том заводе в действии, 179 180 пуд.

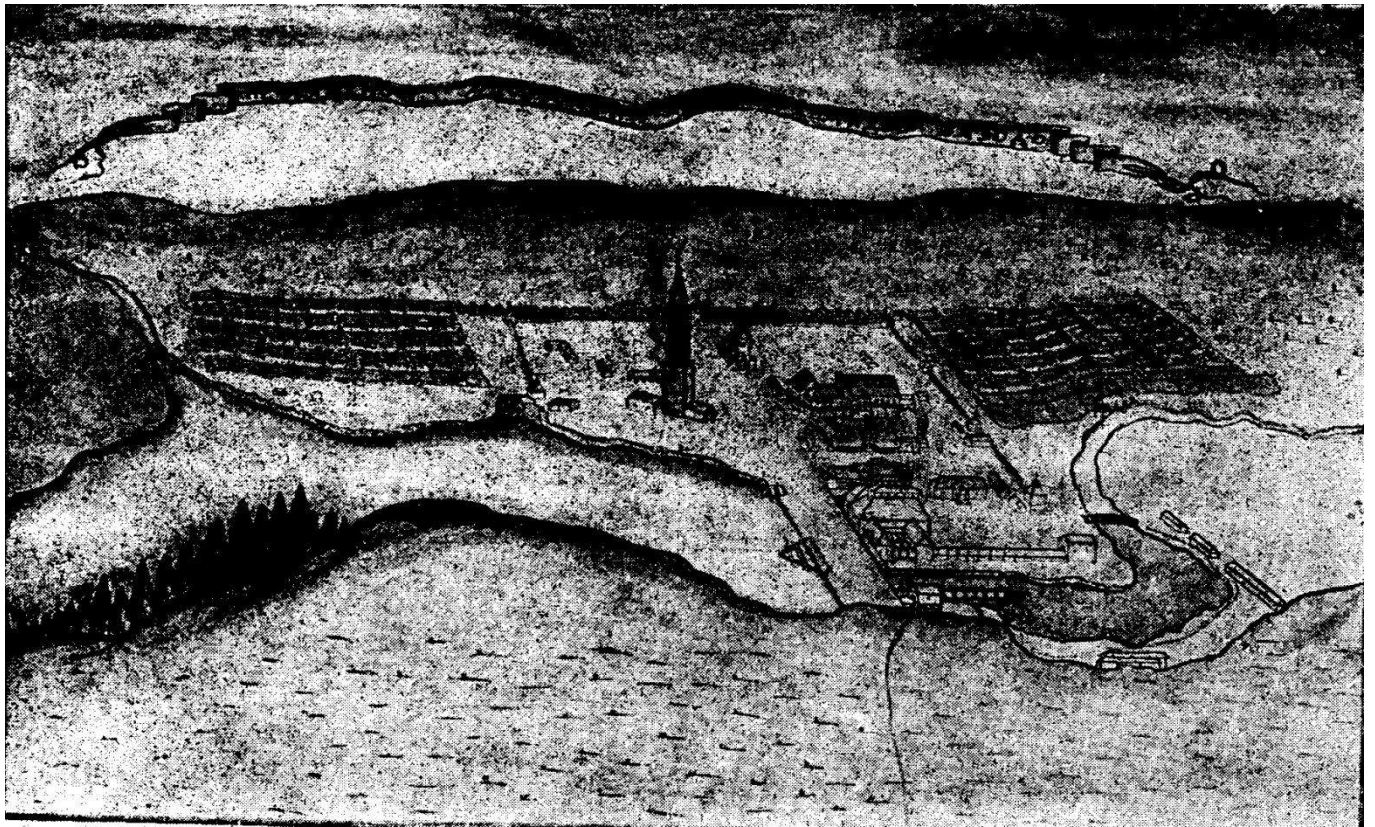

Невьянской дворянина Акинфея Демидова завод

Железа под тремя молотами, ежели положить против того, как при казенных Екатеринбургских и других заводах под одним молотом по 8 000 в год зделывать определено, надлежит быть зделано 24 000 пуд.

Досок крышечных против Екатеринбургского ж в год.

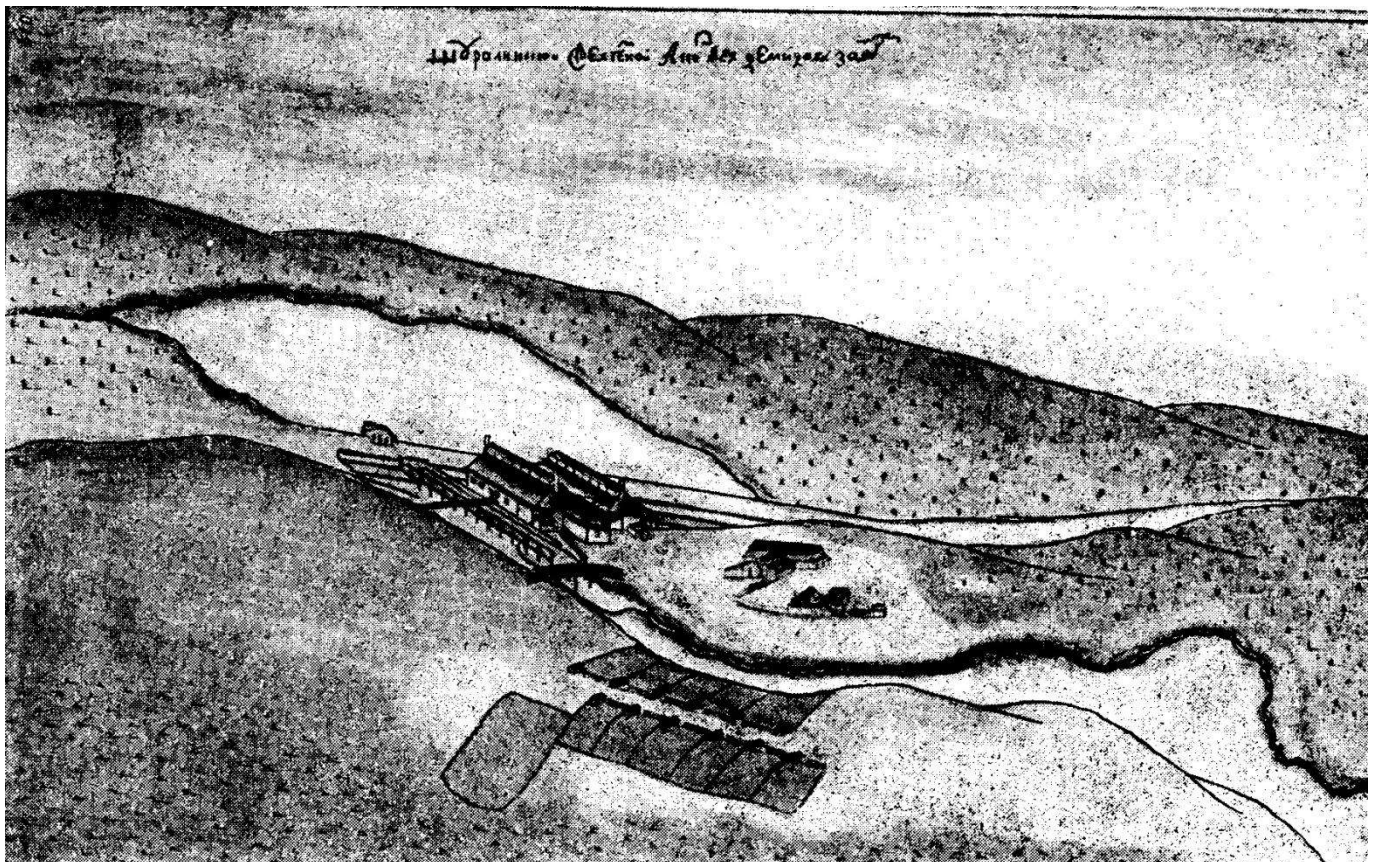

Шуралинской железной Акинфея Демидова завод


При том же заводе имеетца рудник медной, называемой Погорельской, сыскан Аяцкой слободы крестьянином Федором Головиным. Руда в нем лежит в горе между диким камнем гнездами, а не жилою, и за малым в ней содержанием меди от 1732-го году та руда не плавится.

Песок, которой употребляетца в доменные печи в плавку с рудами, беретца и привозитца из бору с равного места, толщиною ево идет слоем в аршин, лежит под землею на поларшина.

Белая глина, которая употребляетца к делу доменных и плавильных горнов, лежит в бору на равном же месте и вынято оной в глубину 6 ½ сажени, и еще вниз той глины идет.

Те Невьянские заводы разстоянием от Екатеринбурга в 93-х верстах, при которых также делаетца на продажу разных рук медная посуда и колокола ис той меди, что выплавляетца и привозитца с Томских, Колывано-Воскресенских ево заводов.

Леса около того завода имеютца кедровые, сосновые, лиственные, еловые, пихтовые, березовые и осиновые. Звери находятца: елени, медведи, волки, лисицы, бобры, выдры, горностаи и зайцы. Птицы: лебеди, журавли, гуси, утки, тетери, рябки, перепелки, ястребы и чеглоки. А о горах, какие тамо есть, показано в Екатеринбургском описании.

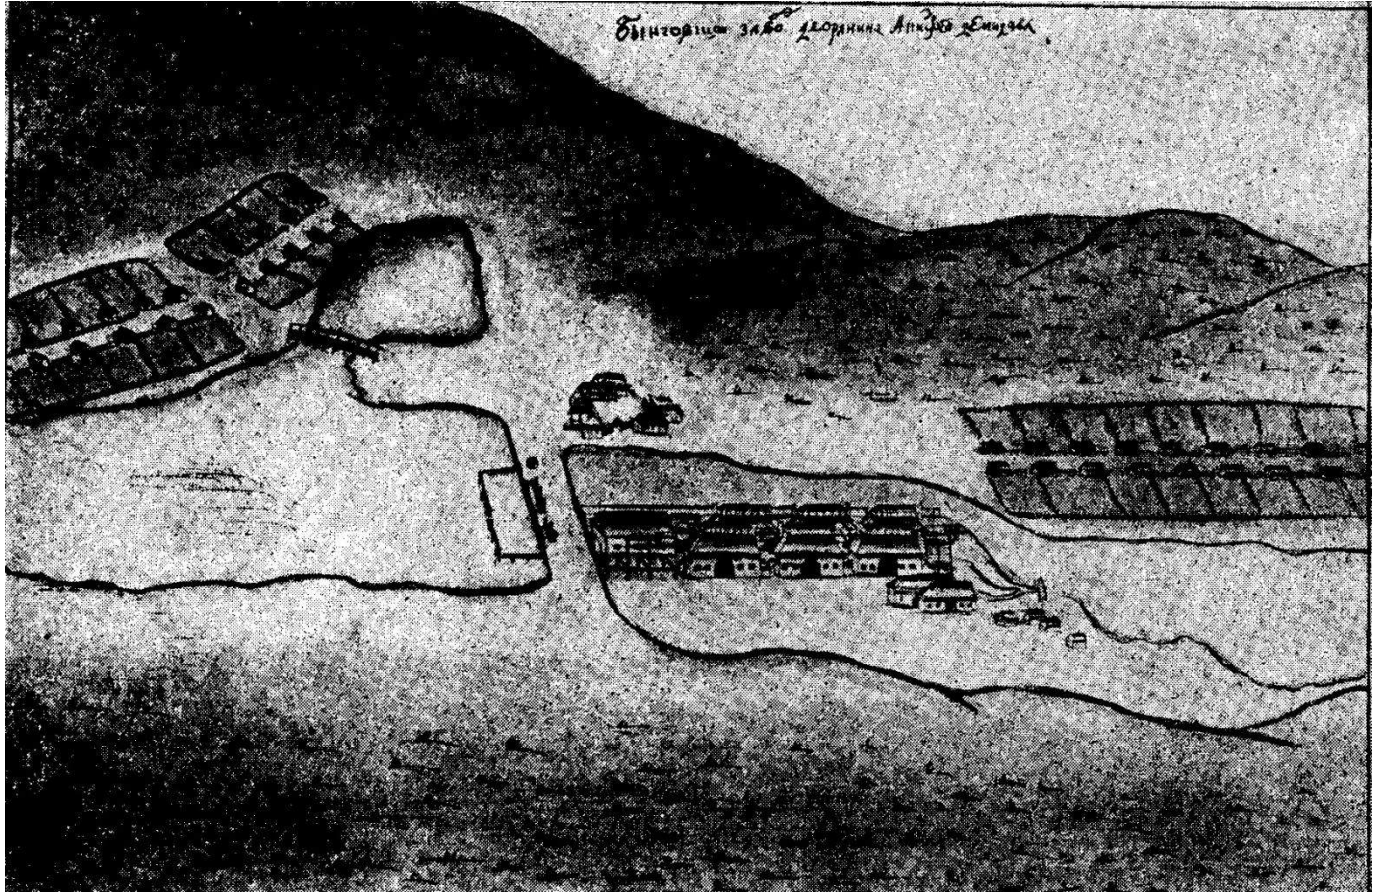

Бытовской завод дворянина Акинфея Демидова

Шуралинской железной завод


При котором 4 молота, а домен не имеетца, построен в 1716-м году при отце ево Акинфиевом камисаре Никите Демидове.

На ковку железа тот завод чугуном довольствован и ныне довольствуетца привозным с Невьянских заводов. И под теми четырьмя молотами имеет здельватца в год железа 32 000 пуд.

Бытовской

Построен при нем же, Никите Демидове, в 1718-м году, разстоянием от Невьянского в 7 верстах. На оном делаетца железо под четырнадцатью молотами, а домен нет. Под теми молотами зделаетца в год железа 112 000 пуд.

При том же заводе построена в 1731-м году косная фабрика, и для строения и установления оной и дела кос и обучения к тому делу ево, Демидова, людей выписаны были ис Прусского королевства обермейстер один да мастер один же, ис которых мастер и поныне при том деле кос у него имеетца, а обермейстер отбыл в свое отечество. И те косы делаютца и доныне из железа, делаемаго на том Бытовском заводе, а чугун на дело железа возитца с Невьянского завода.

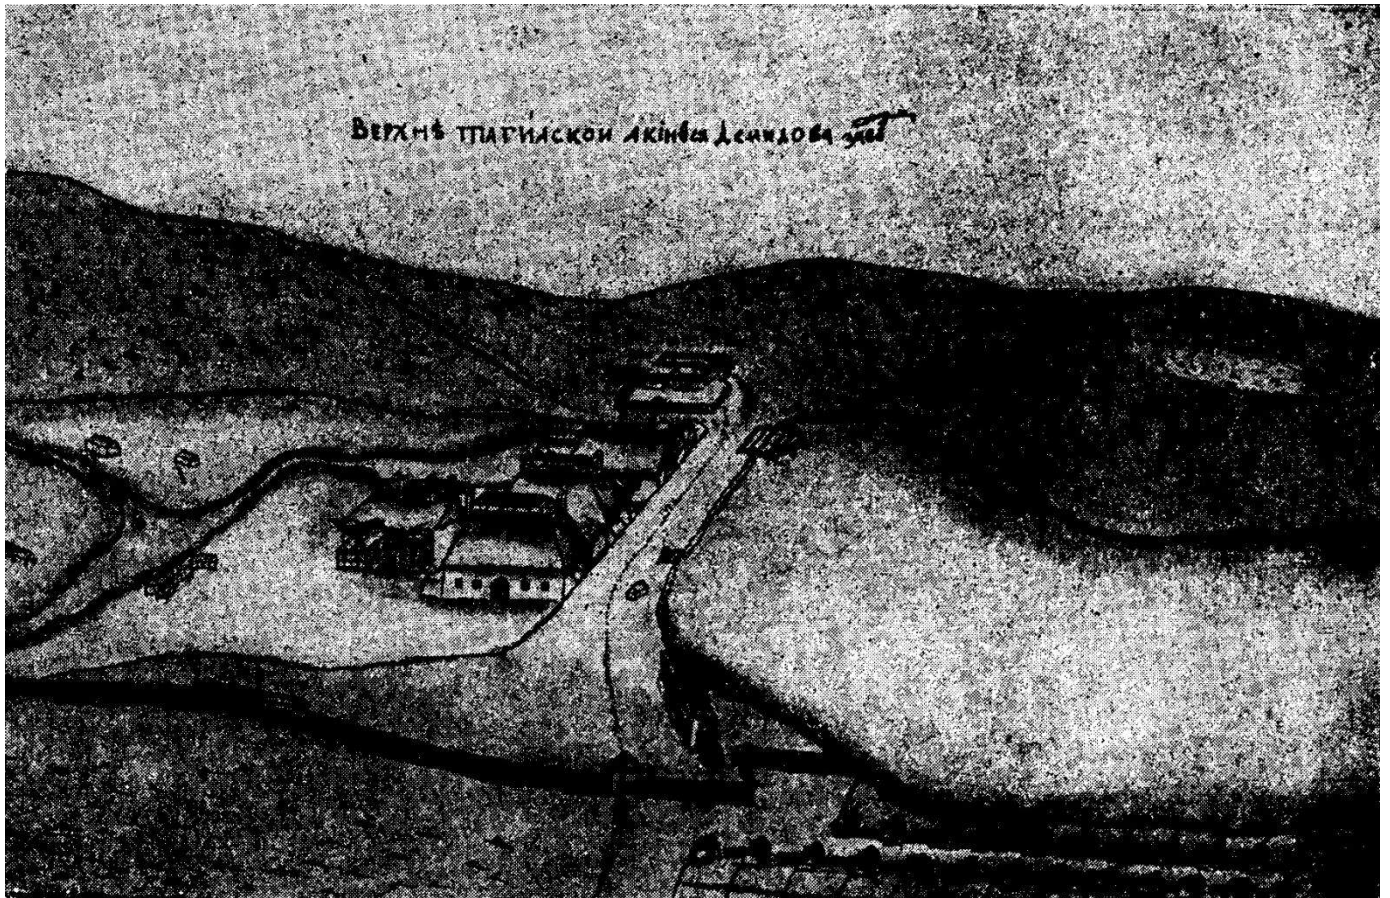

Верхне-Тагильской Акинфея Демидова завод

Верхне-Тагильской завод

Что на реке Тагиле, от Невьянского завода расстоянием в 20 верстах, построен в 1718-м году при камисаре Никите Демидове. При там заводе построено две домны и четыре молота, и из оных одна домна в ход пущена з генваря месяца 1720-го года.

К тому заводу руды на плавку чугуна берутца и привозятца с Ломовского рудника, в котором руда лежит в горе между диким камнем, сыскана Федковокой деревни крестьянином Гаврилом Синбирцовым. Из оной руды выплавляетца в сутки чугуна по 220, по 250 и по 300 пуд, и по положению средней пропорции имеет быть в год чугуна выплавлено 94 725 пуд. А ежели обе домны в году будут в действии, то чугуна выплавитца из обоих 189 450 пуд. А под четырьмя молотами, что оных при том заводе имеетца, надлежит быть в один год сковано железа 32 000 пуд.

Показанная руда плавитца с песком, которой беретца из бору с равного места, толшиною ево слой бывает по одному, по два и по три аршина.

Близ онога завода имелся каменной лен, обыскан Невьянского завода жителем Софроном Согрою в горе, и онога несколько ис того места и добывано, а лежит между серым диким камнем, и жила ево шла толшиною в полвершка и толше, по которой сверху пройдено было вниз аршина з два. И потом оной лен в том месте пресекся. И еще онога находитца и в других местах на той же горе, токмо весьма мало.



Ниже-Тагильской завод Демидова

Выйской медной завод

В прошлом 1721-м году, ноября 27-го, в указе б. и в. д. п. е. и. в. из бывшей берг-коллегии, писанном декабря 20-го 1720-го года от артиллерии тогда капитану, что ныне действительный статской советник, Татищеву да бергмейстеру Блиэру писано по его великого государя указу, каков учинен в берг-коллегии, велено туленину Никите Демидову в Сибирской губернии в Верхотурском уезде на государевой порозжею земле, за речкою Выею, где он нашел медную руду, на оном месте построить ему медной завод на свои собственные деньги и на том заводе плавить ему медь. А лес к тому заводу рубить, где та медная руда за речкою Выею от его Тагильского завода из государева порозжева лесу сряду, а не выбором, чтоб мог тот лес впредь в тех местах выроста. А лесу ему за речкою Выею близ того медного завода на железной ево завод, которой он зачал строить на Тагиле реке у Магнитной горы, рубить и возить не велено под опасением немалого штрафа, чтоб в том лесу к тем медным заводам оскудения не было. Также близ тех ево, Демидова, медных заводов для оскудения лесов иным никому заводов заводить не дастся. И для того им, капитану Татищеву и бергмейстеру Блиэру, на те рудные места велено послать, кого пристойно, и тою землю под тот медной завод для копки медных руд отмерять и отмежевать против привеллегии три дачи да ему ж, Демидову, и кроме вышеписанных объявленных мест велено руды сыскивать, где возможно, и где какой руды приишет, тех руд фунтов по пяти с описью для пробы объявлять им и писать имянно, где оные будут сысканы и в каких местах и можно ль быть где заводам.

И по тому указу тот Выйской завод им, Демидовым, построен и в действо приведен в 722-м году и плавка меди началась того ж году ноября с 23-го дня и был в действии по 1729-й год мая по 14 число. А в том числе оной завод згорел и после того вновь построен.

Медные руды к тому заводу для плавки меди берутца с рудника Выйского, а руда добываетца в горе гнездовая между диким камнем, сыскан и объявлен верхотурским ясажным новокрещеным вогулятином Савою Семеновым. Токмо та руда имеет в себе более железа, нежели меди. А ис черной меди изо ста пуд выходит чистой по семи пуд.


На том же Выйском заводе построены две домны и один молот, и на плавку чюгуна руды привозятца с Высокогорского рудника, с которого и к Нижне-Тагильскому заводу руды берутца.

Известной камень для употребления в плавку руд в домну и в плавильные добываетца из горы подле речку Выю. А сколь довольно ево есть — неизвестно.


Чюгуна из оной домны выходит в сутки от 250 и до 350 пуд, а в год по средней пропорции 109 500 пуд, а когда обе домны в действии, то 219 000 пуд.

Железа под одним молотом имеет сковано быть в год 8 000 пуд.

Тот Выйской завод расстоянием от Невьянского в 53 верстах.

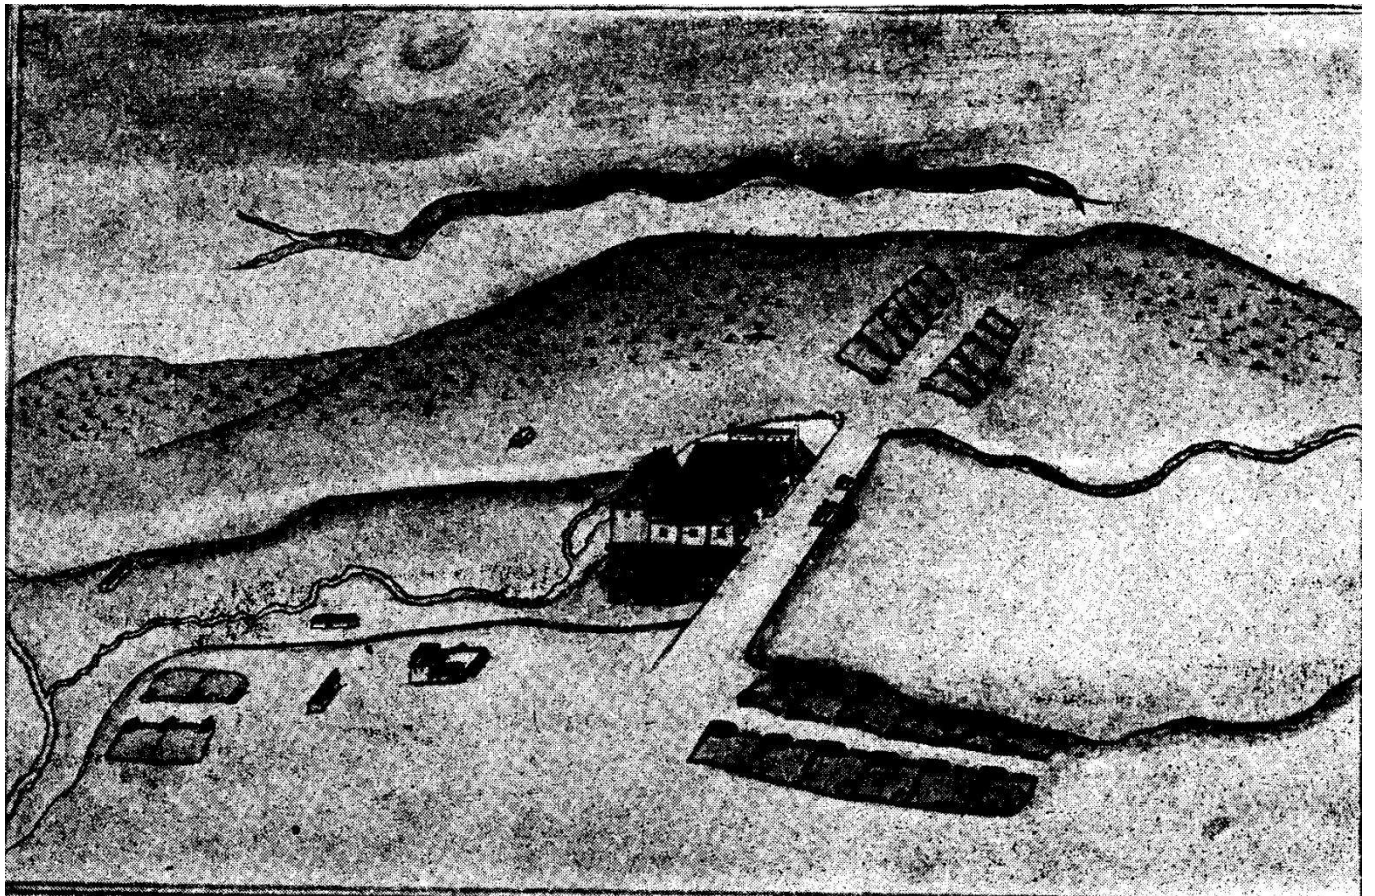

Шайтанской дворянина Акинфея Демидова завод

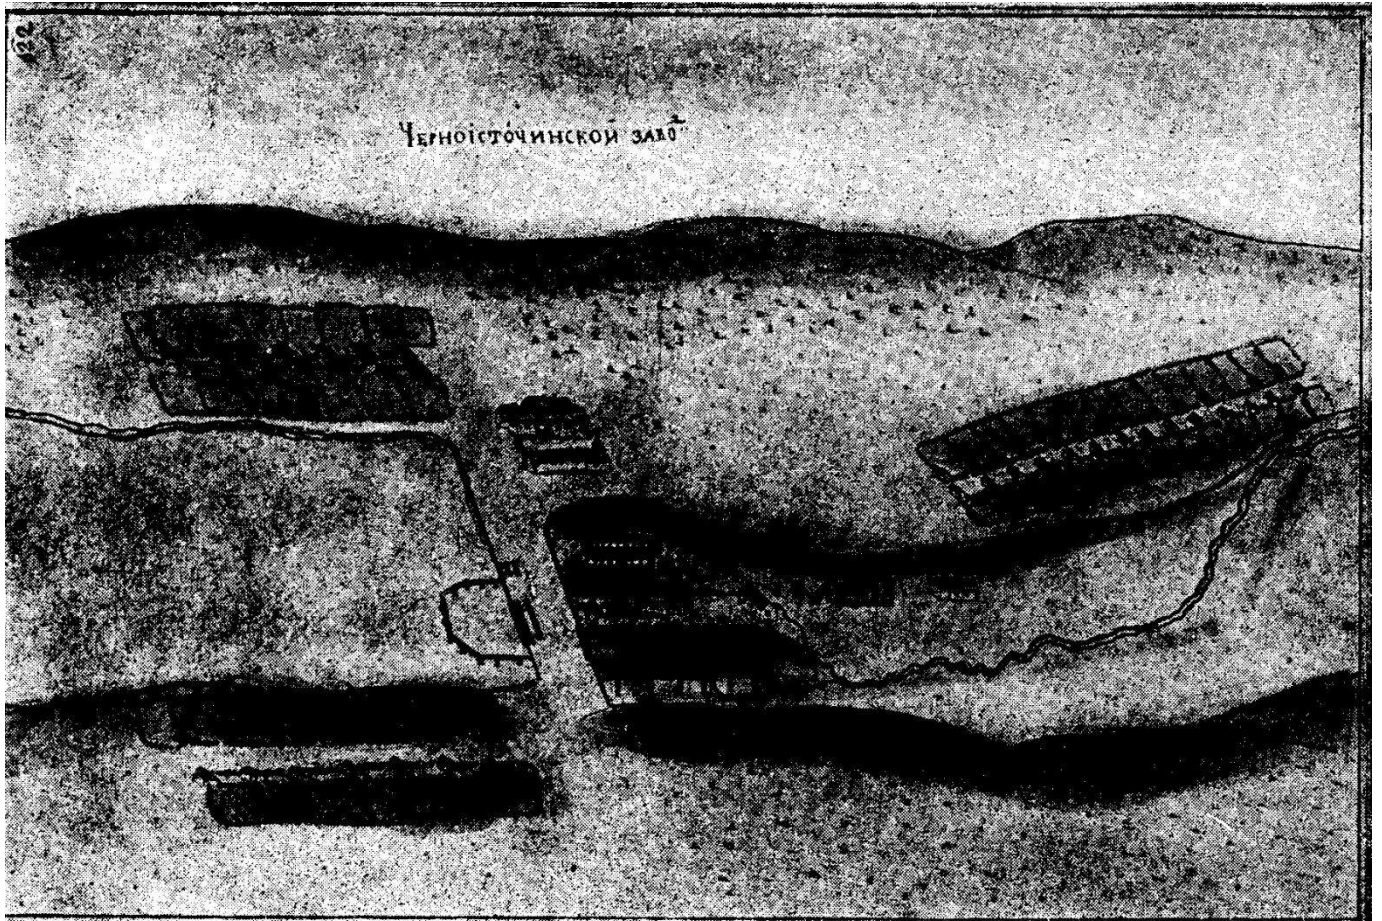


Черноисточинской завод

Нижне-Тагильской железной завод

По указу 1720-го года, данному камисару Никите Демидову, построен на Тагиле реке в 1725-м году от Невьянского в 57 верстах. При оной построено 4 домны и 2 молота и из оных одна домна пущена в ход декабря з 25-го числа того жь году.

Руды к тому заводу на плавку чугуна берутца с нижепоказанных рудников: 1) с Высокогорского в нем суда лежит магнитная; 2) с Голянского, что подле речку Рудянку и Голянского болота. Место, где та руда лежит, не весьма высокое, и в прошлых годех на оном руднике руды несколько добыто было между пустою серою землею и замалостию в том месте руды оной рудник отставлен, а кем обысканы были — неизвестно.

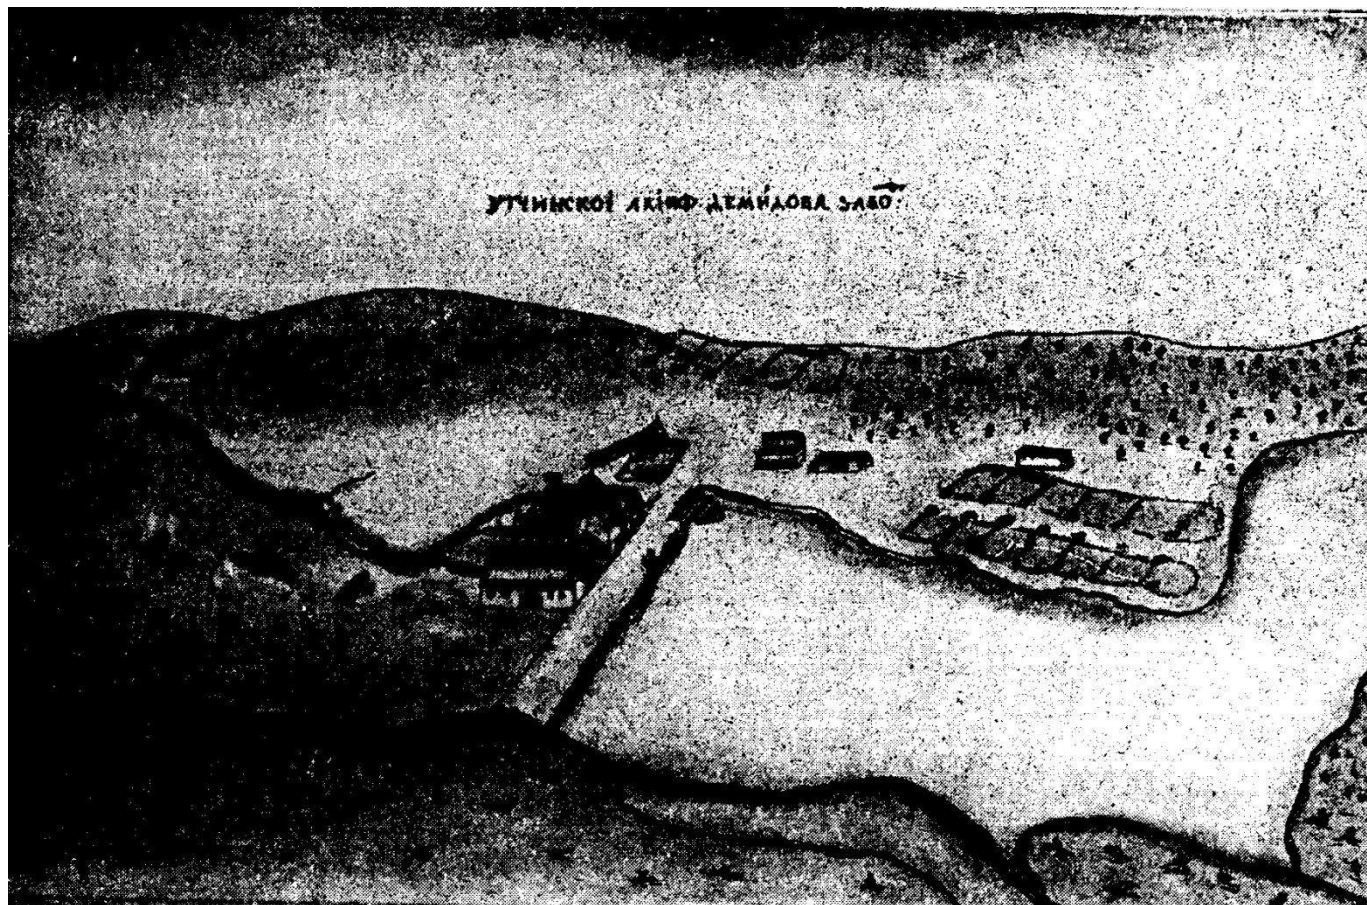

Уткинской Акинфея Демидова завод

Известной камень для употребления в домну в плавку с рудами беретца [подле] оного Голянского рудника, а сколько его есть тут довольно—неизвестно ж.

При том Нижне-Тагильском заводе чугуна в сутки выходит от 250 до 400 пуд, а в год из одной домны 118 725, а из дву 237 450 пуд.


Под двумя молотами имеет сковано быть железа в год 16 000 пуд.

Шайтанской завод

При котором плотина и две пильные мельницы построены в 1721-м году. А потом по данному ему, Демидову, из бывшей берг-коллегии в 1726-м году февраля 9 дня указу при той плотине и пильных мельницах на Шайтанке построил молотовую и в ней два молота в 1727-м году. И на дело при том заводе железа чугун привозят с Тагильских его заводов. И под двумя молотами здельываетца при оном железа в год 16 000 пуд. А каков ныне тот завод по постройке есть, тому приложен на... странице чертеж.

Черноисточинской завод

Построен по оному ж берг-коллегии указу в 1728-м году. Во оном 4 молота и оному заводу чертеж значит на... странице. Чугун на ковку железа привозитца туда с показанных же Тагильских заводов. И под теми четырьмя молотами в год имеет быть сделано железа 32 000 пуд.

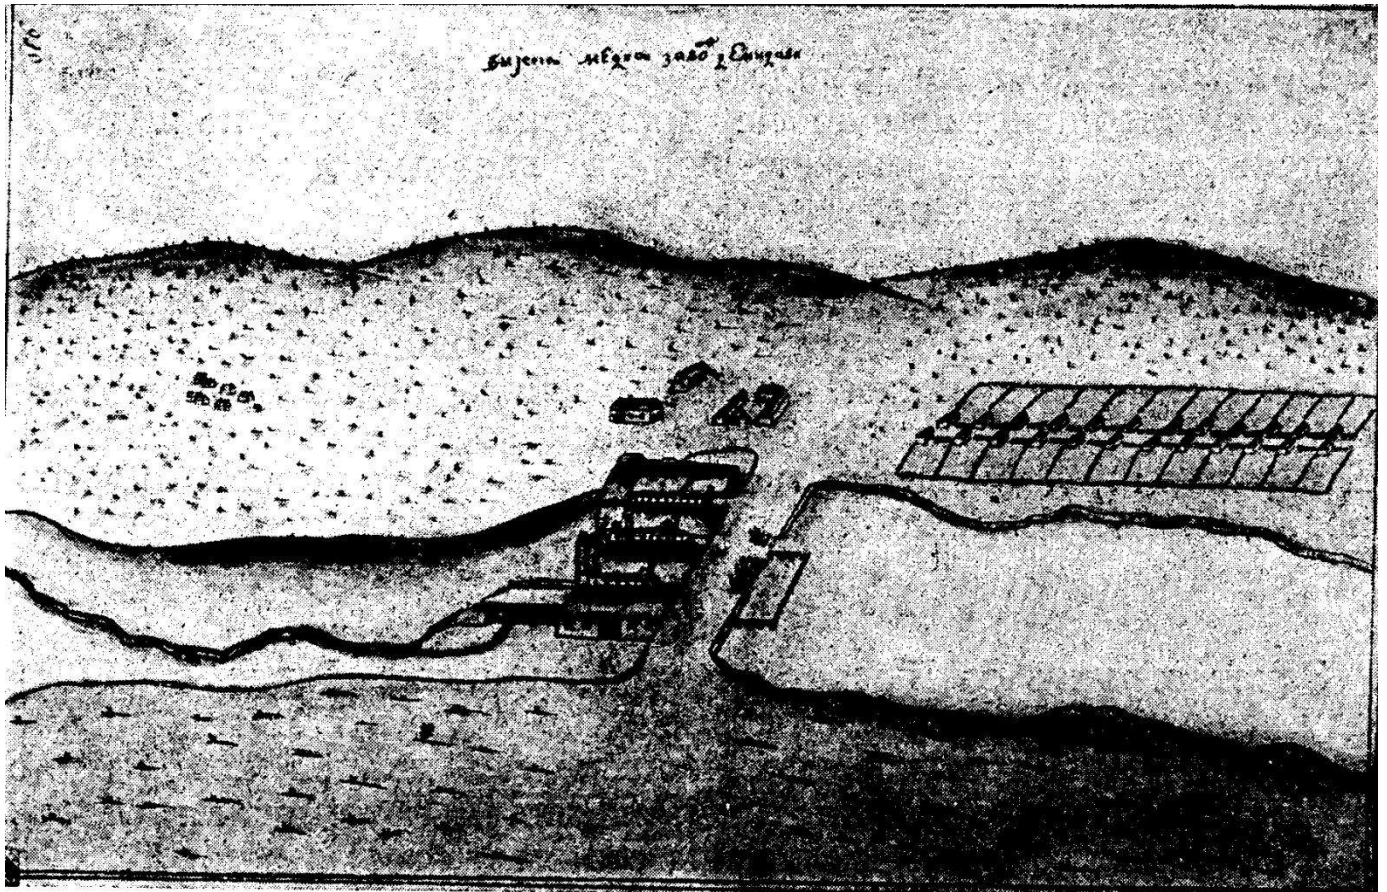

Ревдинской дворянина Акинфея Демидова завод

Уткинской завод

При реке Чюсовой, на речке Утке, расстоянием от Невьянского в... верстах построен по вышеозначенному ж бергколлежскому указу в 1729-м году и в нем 4 молота.

Чюгун на ковку железа привозитца с тех же заводов, с которых и на Шайтанской завод, и при оном под четырьмя молотами, что оных при том Уткинском заводе имеетца, здельваетца в год по 32 000 пуд.

При Уткинском же заводе ныне строятца две домны, токмо оные в совершенство еще не достроены и в ход не пущены, и сколько из домны может чюгуна выходить, того познать и показать невозможно.

По постройке оных домен на плавку чюгуна руды имеют употребляемы быть с ымеющихся при том заводе рудников: 1) Тетеринского, в котором руда лежит на равном месте в бору между разборным диким камнем, сыскана ясашным человеком Тимофеем Бажуковым; 2) с Шайтанского, что между Шайтанками речками, добываетца между кремлеватым камнем, обыскан оного Демидова прикащиком Леонтьем Злобиным.

Ревдинской завод

Зачат строить за Чюсовой рекой на речке Ревде в [1731] году, и плотина была уже построена, но оную в 1733-м году вешнею большею водою промыло и несколько дворов, которые построены были ниже той плотины, снесло. И ныне паки та плотина и фабрики, также и две домны строятца, токмо в совершенство и действие еще не приведено. И колико молотов построено будет — неизвестно.


Руды к тому заводу на плавку чюгуна имеют привозитца с нижеписанных рудников, которые обысканы ево, Демидова, людьми.

Да у него ж, Демидова, построен завод при Волге реке в Фокинской ево вотчине, и в нем два молота, а домны и руд тамо нет, расстоянием от Нижнева-Новогорода вниз по Волге в 110 верстах. И на том заводе делаетца железо ис привозных Сибирских его, Демидова, заводов водою чюгуна, которой на оных остаетца за излишеством, ибо всего выплавляемого чюгуна на тех заводах подо всеми молотами, сколько их есть, переделывать не могут. И под теми двумя молотами имеет сковано быть железа 16 000 пуд.

Сукунской медной завод

Построен в 1729-м году по указу берг-коллегии в Кунгурском уезде на речке Суксуне, расстоянием от Екатеринбурга в 251, а от Кунгура в 42 верстах. При том заводе построено медиплавильных печей 12, гармахерских 2 горна, 3 молота для дела железа да строитца домна и молот для росковки меди. И из выплавляемой тут меди делаетца всяких руд посуда. А руды привозятца с разных рудников, имеющихся в том Кунгурском уезде, обысканных ево, Демидова, людьми.

Да в том же уезде ныне у него ж, Демидова, строитца медной завод на речке Бyme расстоянием от Кунгура в...верстах.

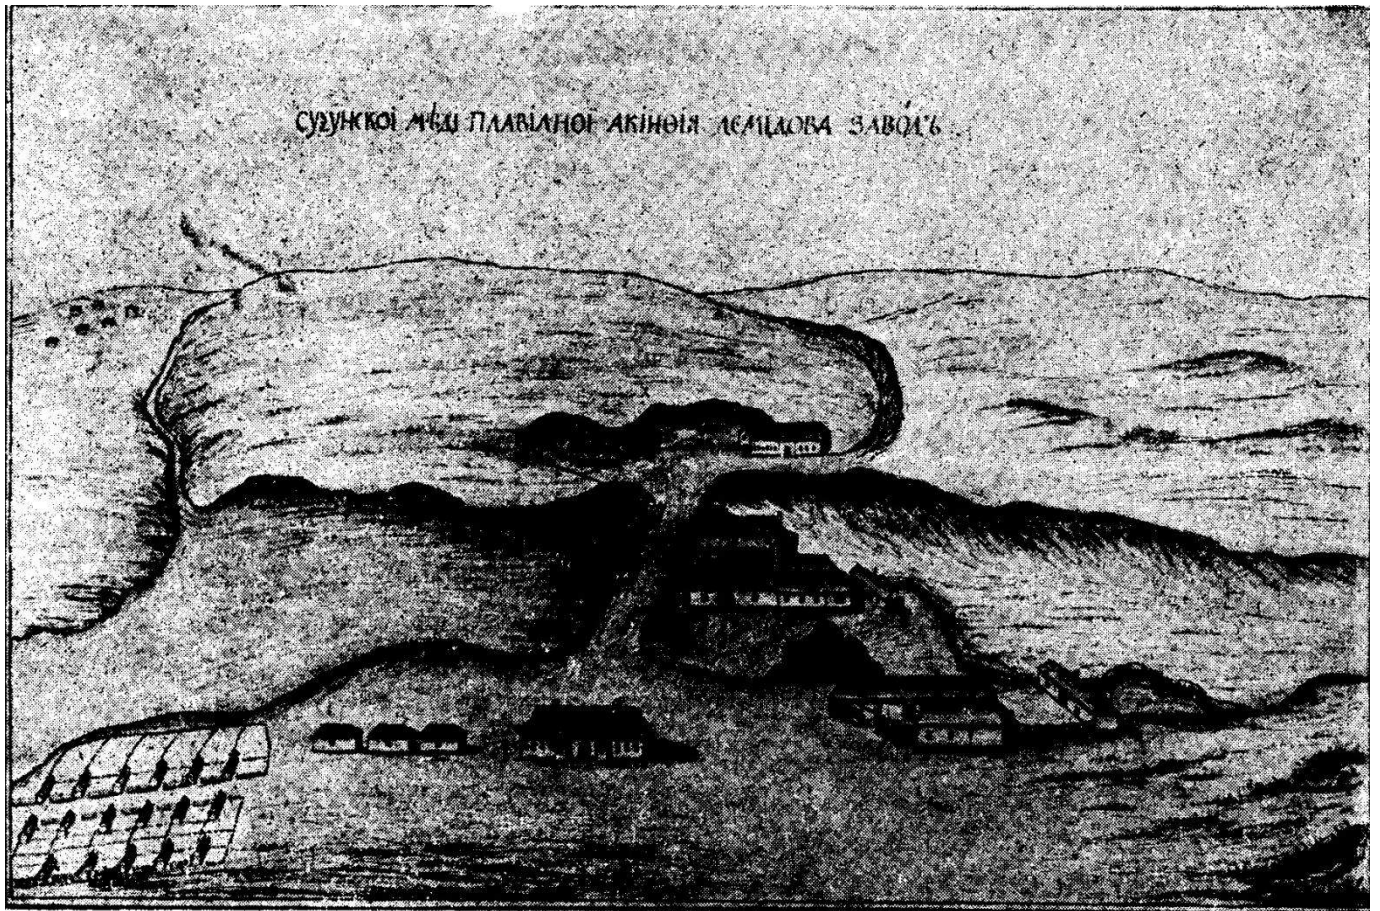

Суксунской медиплавильной Акинфия Демидова завод

Токмо оной еще не достроен, и сколько плавильных печей построено будет—неизвестно. Да по Сылве реке построен соляной завод и соль уже варитца из обысканного при том месте росолу.

О старых рудных коях и вновь обысканных, где дворянин Акинфей Демидов заводы построил, которые имеютца между Томским и Кузнецким дистриктами и между Обью и Иртышем реками около Убинской и Усть-Каминской и Семиполатной крепостями, в близости Телеуцкого и Контайшинского рубежей.

При том же означено принадлежащее описание к гастарии, сколько о том я мог известия получить.

О Телеуцком народе, которые живут в горах и за горами каменными. Веру оной народ имеет идолопоклонническую. Ясак платят контайше, а другие из них, кои жительство имеют в Кузнецком уезде, надвое: контайше и Российской империи соболями и протчею мяккою рухледью. Промысл имеют: ловят зверей, имянуемых белок, которые против других сибирских особливо велики и славны, тако ж корсаков, сурков, горностаблей, соболей, токмо те соболи не весьма хороши шерстью, лисиц красных, маралов, кабанов, диких коз, сайги, лосей, лошадей диких. Также бывают и ловят малое число рысей, ирбис и капарей.

Оной народ войны ни с кем не имеет, токмо часто набегами обижает их Казацкая орда. Хлеба они не сеют, а питаютца так, как и протчие татара: от рыб и мяса лошадиного и протчих всяких зверей, которых ядят они без разбору, хотя и паденина. Штатур оных, как и протчия татара: широколицые и плоские, одежду такову носят, как показано на... странице.

Горы имеютца тамо превысокие, кряжь, которой начатие свое имеет от Урала, токмо оные не очень дики, как Верхотурские, но против оных Верхотурских веселее. На тех горах и между ими имеютца в разных местах медные и железные богатые руды, лежат гнездами и жилами, на которые великая есть надежда, что оные руды постоянны и можно объявить по нынешней дальней об них работе смотрению, что здесь около Екатеринбургха, Пермии и Кунгура токмо отросли руды медной, а в тамошних местах прямой корень оных. А каким цветом те руды тамо имеютца и в каком содержании, о том пространно означено на... странице. И таковых, подобных тем рудам украшением разными на них

цветами, как я, так и штейгеры, кроме оных здесь и в других государствах мало видали. И для курьезитету таких руд несколько штук здесь в Екатеринбургe перерезано и полировано, которые и посланы от меня до двора е. и. в. А каковы таковы ж для виду другим на странице... натурально красками написаны под литерою...

И при оных рудах для плавки меди дворянином Акинфеем Демидовым построен завод, которой называется Кольвано-Воскресенской, в нем шесть печей плавильных да один гармахерской горн. И для охранения от набегов беспокойных народов обнесен тот завод полисадною крепостью, какова и тот завод в чертеже на... странице показан.

В тамошних местах при реке Иртышу, выше Семиполатной крепости верстах в 60, где пала речка Шульба, по той речке от устья вверх оной, например, в варте, от Убы реки в десяти верстах, найдено помянутым же дворянином Акинфеем Демидовым старинных плавильных пять печей, при которых и сок имеетца и руд при тех печах есть не мало, а по признаку оные видом таковы, якобы серебряная руда. Токмо сожалетельно, что около таких богатых рудных мест лесу мало имеетца, а которой и есть, да и тот не такой, как в других местах красной лес бывает, которой употреблетца на уголь. А тамо более около рек лес тальник, ветловник, осокорь, тополь, а между гор в логах пихтовник, да и того малое число. Токмо где Демидова заводы построены, тут около ево имеютца боры, но не весьма ж лесу много, и по исчислению будет оного, когда плавить руды на медь в четырех печах, на пятнадцать лет. Там же есть дерево, которого в России нет, а называют оное тамошние жители гороховником. Видом оной и на нем лист походит на ребину, толщиною растет в оглоблю и тонее, а на нем растет стручье в подобие гороху.

Также и по сметке комиссии, которая посылана была по имянному е. и. в. указу господина советника комерц-коллегии Райзер да артиллерии капитан Фермор да отсюда гитенфорвальтер Гордеев, что к тем медным заводам, построенным близ оных богатых руд коштом дворянина Демидова, при которых имеетца четыре плавильные печи, будет лесу токмо на пятнадцать лет. Однакож надежда есть, что такие богатые медные руды, хотя и лес умалитца, втуне лежать не будут, для того что на оных заводах можно плавить руды на черную, а не на чистую медь или на роштейн и отправлять вниз по впадающим в Обь и Иртыш рекам и вниз по оным Обе и Иртышу до таких мест, где лесу множество имеетца и где можно для плавки черной и чистой меди заводы построить, и не токмо медью, но можно до таких лесных мест отправлять вниз водою и рудами, ибо оные руды содержанием своим показываютца богатыми и прибыли от них быть уповаемо, и того провозу на медь не очень дорого придет, а небогатые руды толочь и промывать и шлихт по тому ж отправлять и переплавлять, к чему лесу требуетца немного.

Те заводы ценою стали со всем строением и шестилетным содержанием, например, в 45 000 рублей, а в тех годах чистой меди получено с 8 000 пуд.

Что же тамо лес мало растет и вместо вырубленного скоро не нарастает, в том есть притчина, понеже степи великие имеютца, на которых трава растет высокая, а особливо велика около рек и по низким местам. А тех трав за дальностию деревень никто не выкашивает, ибо деревни состоят от помянутого завода не ближе того, как около двух или трех сот верст, и за таким невыкашиванием она трава засыхает и валитца, и когда случитца от промышленников, кои в степи звериной промысл имеют, такожде и от тех, которые старинные бугры или могилы копают для золота и серебра, в ту просушую траву огню затравитца, то при тамошних ветрах, которые против других мест особливо велики бывают, она трава в таком скором времени, яко беглой огонь, во всех степях розгоритца, и тем огнем молодой лес, подгорая, подсыхает ю большому рубленому на уголь лесу много вреда чинит, как то в 732-м году в октябре месяце уже и было, что помянутым случаем многое число дров складенных в кучах и кострах, припасенных к заводу дворянина Демидова, згорело, и ежели бы не случилось в близости реки или пруда, то б имеющийся тамо при заводе рудокопщики, мастеровые люди и жители и дровосеки от великих жаров и дыму могли задохнутца, ну они от тех пожаров укрылись в воду, и у кого случились скотинные или звериные кожи, то кожами, а иные, сидя в воде, головы свои от жару укрывали в воду нырянием, пока те травы и леса згорели и огонь минулся. Токмо оной огонь не долго бывает, но скоро проходит, а угасить ево в степях за великою обширностию оных невозможно. А после того пожара находятца в тех местах обгорелые, а иные и до смерти згорелые всякие звери ис коз. А в 1719-м году [когда] послан был для некоторого дела в контайшино владение бригадир Лихарев с несколькими полками, то неприятельския люди в вершине Иртыша реки, далее Норзайсана озера, видя к ним приближение того российского войска, не хотя к себе допустить и для того, чтоб путь их пресечь, знатно, не умея другим себя оборонить, то они в степи той стороны, с которую на российских людей ветр был, сухую траву зажгли, и от того огня и происходящих от оного сильных дымов понужден был оной бригадир Лихарев с полками еозвратитца назад до Усть-Каминской крепости.

Теми вышепомянутыми степями и дистриктами от Уральских гор между реками Обью и Иртышем вниз до Барабы реки владение имеют руские люди не в давном времени, и поселясь пришлыя из русских городов построили при Обе реке Чауской острог и другие слободы и деревни. А при Иртыше реке руского жилья нет кроме малых крепостей, а имянно: Омской, Железинской, Ямышевской, Семиполатной, Усть-Каминской, в которых для охранения сибирских городов и слобод от набегов беспокойного неприятельского народа Казачей орды имеетца по несколько человек салдат и служилых людей.

Семиполатная крепость называется по тому, что близ той крепости есть старое каменное чюцкое строение, в нем семь покоев складены ис крепких кирпичей больших, длиною каждой по три четверти, но токмо оные уже обвалились. А когда те полаты чрез подполковника Ступина в 1716-м году обретенны были, тогда в них найдено множество писем, писанные на картузной доброй черной, белой и на синей бумаге и на пергаменте словами золотыми, серебряными и чернилами. Также находились и печатные, которые письма до сего времени кто б их мог читать, таких людей, как слышно, не находятца,

только оные письма признают, что были другого народа, которые язык имели тангуской. А каковы те письма тамо имелись и сысканы, таковы объявлены на... странице. В тех же полатах обысканы деревянные вырезанные их чютскими словами фурмы, которыми они письма свои печатали, которые посланы были с моделью, каким маниром семь полат построены к е. и. в. Петру Первому от бывшего в Сибирской губернии губернатора князя Черкасского.

От оной же Семиполатной крепости на другой стороне Иртыша реки есть речка, называемая Облакет, от Иртыша расстоянием на один день езды на лошади. При оной речке Облакете имеютца две кирпичные полаты, трое [жилие] с одними сеньми крытые черепицею, около их каменная стека или двор. В тех полатах имелись вещи истуканные фигуральные, устроенные на проволоках идола, и егда, входя в полаты, двери приходящей отворит, то оные идола станут на моги, яко живые, вооруженные, и тем приходящих устрашают. А когда полатные двери затворятца, тогда те идола садятца во учрежденные им места. Во оных же палатах имеютца письма на целых листах золотом, серебром и чернилами писаны и печатаны, а у стеновых ворот тех же полат такожь стоят устроенные идола, аки живые караульщики, чего ради неведущим к тому двору приезжать опасно, чающе оных живых быти.

В тамошних же местах находятца много бугров, в которые погребены мертвые тела, оные обкладывают камнем и сверх камбия осыпают землю, которые и донныне находятца, и как найдены бывають, то русские и другие люди для положенных в тех буграх пожитков роскопывают, ибо те люди, кои во оные бугры клались, такое обыкновение имели, что они золото и серебро и медь, которое они на шее и на руках в платках и в серьгах носили, также лошадей с убором, какое они по обыкновению своему имели, и всю свою одежду и прочее, с чем они служили, все с собою покладывали.

И которые отсюда в полуденную сторону далее жили, те были богаче и клались з золотыми, а кои поближе сюда, те с плохими серебряными и с медными вещами, каковых уже довольно есть из могил их вынято и продаютца. А каковы я, генерал лейтенант, оные вещи видал, объявляю абрис при том же и могиле на... странице, в которой могиле лежало мертвое тело наг залотой выбитой танкой доске, а поверху ево платья наложено было золотыми тонкими листами, выбитыми толстотою против бумаги, всего золота с пуд. И оную могилу и до сего называют пудовик. И хотя при оных степях, где помянутые мертвые кладутца, для зделания над ними бугров камня около того места, где мертвой положитца, и не случитца, однакож признаютца, что которые были побогаче, те из других мест верст по сту и далее камень привозили и мертвых обкладывали, и на тот камень сыпали землю в подобие так, как осыпаютца угольные кучи.

На те мертвые тела знатно кладено было одеяние камчатное многими слоями, которое еще и донныне признать можно, только уже все изотлело. Протчей же конской железной убор не вовсе еще изоржавел. И некоторые промышленники, выняв ис тех бугров, яко стремена и кольца, ныне у себя х конскому убору бес переделки употребляют. А как оной народ в тех местах жил и куда они девались, о том в Сибири окуратного известия получить не мог, и ежели об оных разсудить, что бывали тут жилища контайшинцы, то по состоянию нынешнего контайшина обыкновения и похорон мертвых весьма разность находятца.

Земля тамо к пашням угодная и при тамошних горах множество родитца кореню ревеню, называемаго черенкового, також растет лук в щелях между камнями.

А о деньгах вышеписанного народа хотя я старание и имел, чтоб сыскать, но только и донныне во всех тамошних дистриктах не нашлася, и признаютца, что оной народ, хотя у них золота и серебра и довольно было, но, знатно, денег не имели, а менялись товарами, как и протчия татары ныне обыкность имеют, или может быть, что у них и такое обыкновение было, как у китайцов, что золото и серебро разсекали кусками и отдавали за какие-либо вещи или товары по цене и весу.

При Ямышевской крепости есть соляное озеро, расстоянием от той крепости в четырех верстах, которое циркумференции имеет около четырех или пяти верст. И из оногo на каждой год беретца соли в сентябре месяце толикое число, что весь российской народ, живущей около Тобольска, Томска и протчих сибирских, мест, довольствуетца. А родитца и добываетца та соль по нижеписанному.

Отделяетца оная от росолу и сядет на дно озера на землю, понеже оные озера неглубокие, а на дне садитца толщиной на четверть, а когда ведренная погода, то и толше, но только на верх той соли немного росолу выступает. А подымают тое соль лопатками и возят в магазейны, сколько надобно. И после на то место, ис которого оная выметца, паки соль садитца. А свойство оная соль имеет не такова, как гишпанская, но мельче и немного погорчае. Да во оной же степи, к востоку, езды на лошадях одне сутки, посреди соснового бару есть такое ж озеро, как и при Ямышевской крепости; также и в протчих местах, как в башкирских, так и казацких, такие ж соляные озера имеютца, только об оных за неимением подлинного об них известия, в которых урочищах те озера, здесь об них и не описано.

Там же имеетца елецкая соль, которая в земле находятца великими штуками, светлая, в подобие яко квасцы, и называют ея каменною солью.

Выше озера Ямышева, где называетца Теленгуской бор, которой простираетца до Томского уезду, при оном жили напредь сего народы теленгуты, которые потом сошли во владение контайши.

Между городами Тарою и Томским и между реками Обью и Иртышем есть степь и дубровы на 700 верст, на которой и озера имеютца, а жилищь русских не бывало, но жили и живут и донныне татар а, именуемые барабинцы, которые состоят под контайшинным владением платят ясак надвое в Российское государство и контайше пушным товаром и звериными кожами. А в 1732-м году для безопасного чрез ту степь в сибирские низовые города купецким и протчим людем проезду

и для охранения сибирских городов и слобод от нападения Казацкой орды и пресечения воровства, которое напредь сего от помянутых барабинцов происходило, построены в разных местах при дороге три малые крепости.

При оных Колыванских заводах выплавляеца меди в год не по равному числу, а имянно: от двух и до трех тысяч, для того что плавильные печи в году бывают не все в действии, а когда пять печей завсегда в действии будут, то может выплавлено быть и более трех тысяч пуд.


Шайтанской цегентнера Никиты Демидова завод

Оной завод имеетца разстоянием от Екатеринбурга в 60 верстах, построен по данному ему указу из берг-коллегии в 1732-м году на речке Шайтанке, которая падение свое имеет в Чюсовую реку от заводу разстоянием полторы версты. При том заводе построена домна да одна молотовая, в ней два молота.

Железные руды к тому заводу на плавку чугуна добываютца и привозятца: 1) руда магнитная от заводу в 7 верстах в горе, называемой Волчьей, лежит между диким [камнем] и добываетца ныне глубиною аршин пять, идет оная вглубь и имеетца ея множество, и в дело железа употребляетца з другими рудами в смесь третья часть; 2) руда красная при речке Казачьем Шишине, разстоянием от заводу в дватцати, а от устья реки вверх в две верстах, в горе, в разборном камне, и добываетца ныне вглубь до 12 аршин, а вдаль пресекаеца.

В сутки из домны чугуна выплавляеца по... Что же выход оного чугуна против других заводов меньше, то от того, что руды содержанием плоше и магнитная руда весьма жестока, так что ее одну никак плавить нельзя, и в горну не топится, но садится жуками, от чего когда онаю так одну плавить или хотя и смесом з другими да на половину, то в плавки не пойдет и ничего кроме напрасной траты и повреждения домны не будет. И для того ныне от него, Демидова, сыскано и установлено плавить онаю, хотя и не в прибыль но выходит по примешанию к другим рудам третьей части, как выше показано.

А железо под теми двумя молотами имеет сквано быть ежели положить против того, что в Екатеринбургe и на прочих заводах выковывать положено, в год 16 000 пуд.

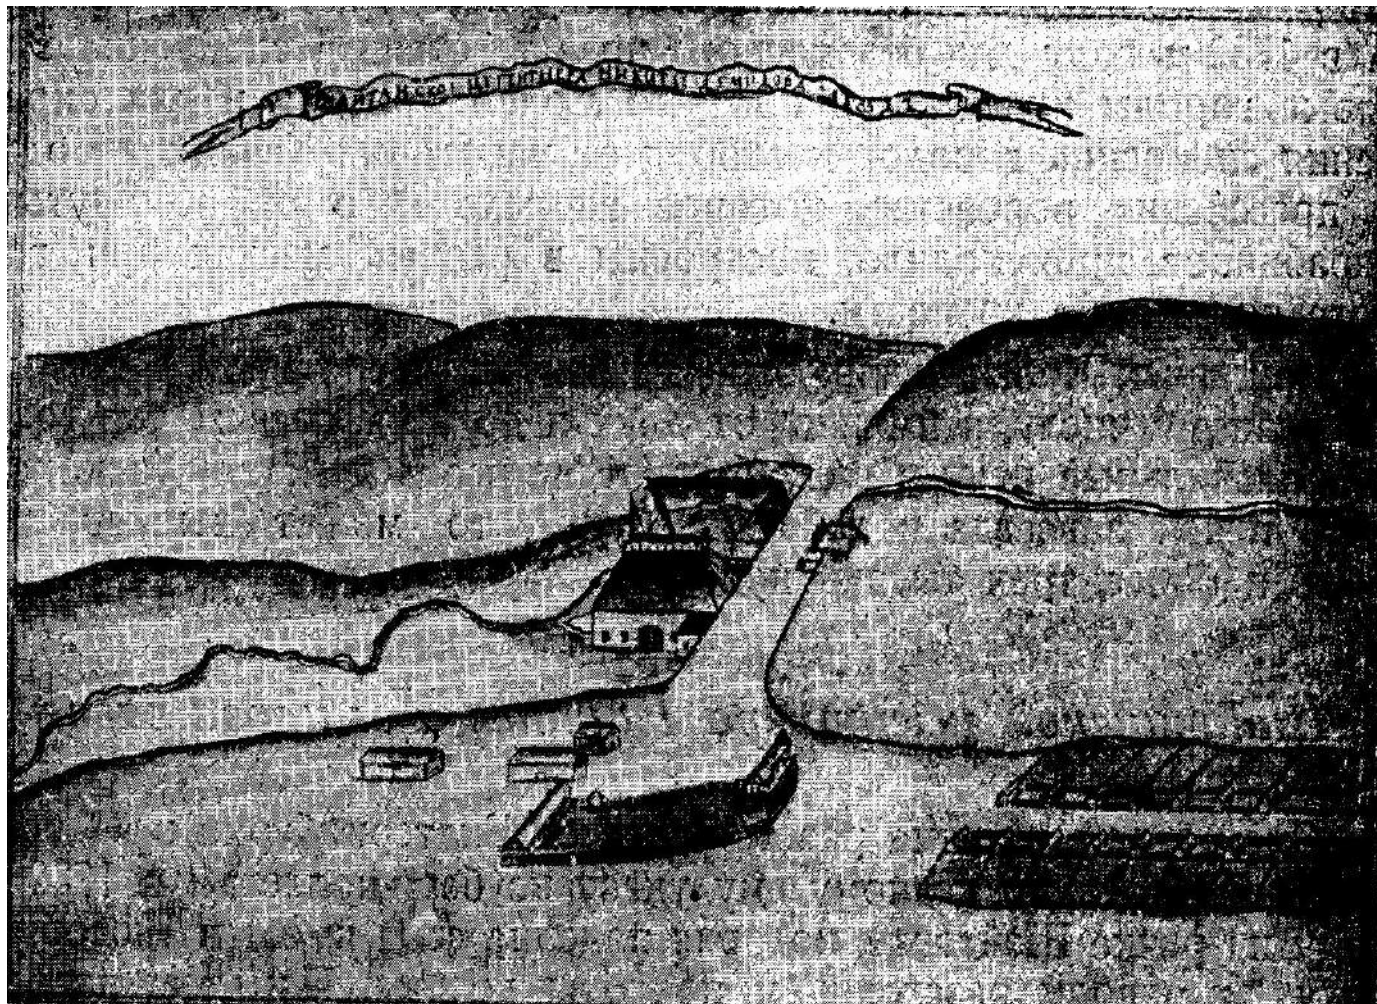


Шайтанской цегентнера Никиты Демидова завод

Билимбаевской господ баронов Строгоновых железной завод

Зачат строить в 1733-м году и построен в 1734 на речке Билимбаихе, разстоянием от Екатеринбурха в 57 верстах и при том построена одна домна и молотовая фабрика, в ней один молот да другой для битья досок на дело цыренов к варению соли.

Руда к тому заводу беретца с рудников: 1) подле заводу, сыскан в 1729-м году чрез прикащика оных Строгановых Григорья Бушуева, в том руднике руда идет кремлеватая; 2) при речке Черемшанке, разстоянием от заводу в 15 верстах, обыскан в 1732-м году чрез баронского крестьянина; 3) близ речки Шишиму, от заводу в 18 верстах, сыскан в 1733-м году их же Строгоновых крестьянином Максимом Тупицыным; 4) подле речку Горелку от заводу в 18 верстах, сыскан в 1734-м году чрез прикащика Кирила Наумова.

Чюгуна на том заводе выплавляетца в сутки по 200 пуд и больше и меньше, а в год по положению средней пропорции имеет быть выплавлено [73 000] пуд, а железа под одним молотом в год зделается, как прикащик Наумов объявлял, 10 000 пуд. В Кунгурском уезде компанейшиков балахонцов Петра да Гаврила Осокиных завод зачат строить в 1728-м году, от Кунгура разстоянием верстах в 80, на реке Иргине. При оном построено две медиплавильные печи, одна домна и два молота, под которыми выплавляемой чюгун переделываетца в железо, также и медь в плавильных печах плавитца и из оных делают разных рук посуду.

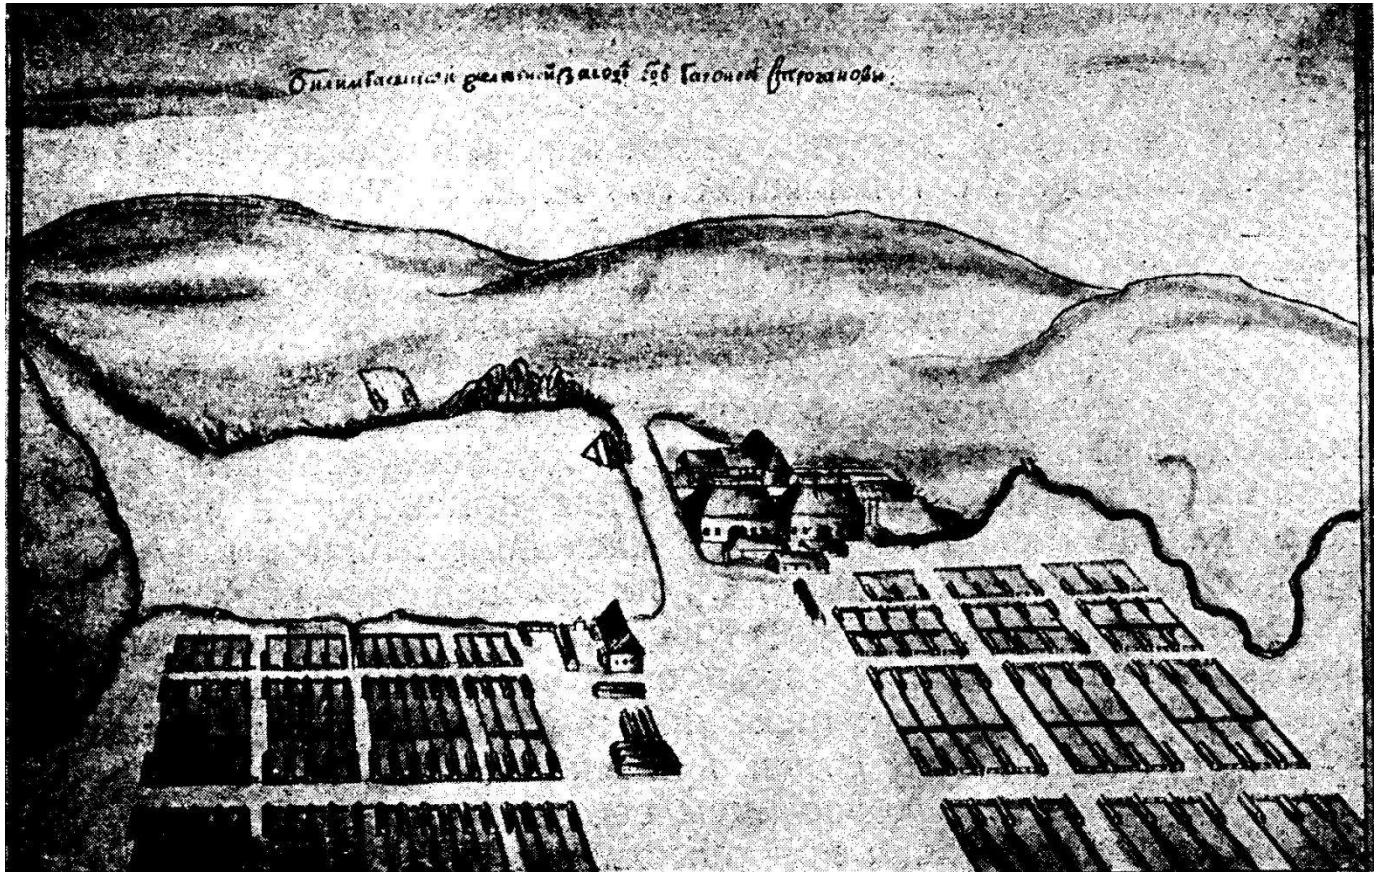

Билимбаевской железной завод гос-в баронов Строгановых

Да на речке Югу в том же уезде по данному им из Сибирского обербергамта в 1731-м году указу строитца вновь медной завод, для того что медные руды сыскиваютца более по той речке и около оной в близости и оттуда для переплавки тех руд на Иргинской завод за дальностию и за избежанием излишняго на то провоза возить неспособно, и при том построено одна плавильная фабрика, в ней 3 печи.

В том же уезде у них, Осокиных, при реке Сылве имеютца соляные заводы и оные уже в действии и соль на оных заводах варитца.

В Пермской правинции в близости города Соли-Камской построен медной завод бывшего купца Соли-Камской Михаила Турченинова.

В Вятском уезде у компанейшиков Вяземских построен завод железной на речке Кырге да медной Анцубской на ключе Анцубском, которой прежде был вятского камисара Ивана Тряпицына, а от него ими, Вяземскими, куплен после смерти ево от наследника, сына ево, Дмитрея Тряпицына. Оной камисар к заводам и горным делам немалую охоту имел и для обучения к тем делам нарочно посылал во Швецию сына своего. И построен был от него и другой медной завод в Осинском уезде, на речке Давыдовке, с товарищем ево Иваном. Токмо после за недостатком их и оной действием отставлен. А при Анцубском плавка меди производитца от Вяземских из ымеющихся около того завода руд в трех плавильных печах.

В Казанском уезде медной Саралинской завод, которой напред сего произвожен подьячим Колугиным с товарищи ево коштом, а после от них отставлен. И для того оной взят и содержав был казенными деньгами. А для присмотру и содержания того завода определен камисар Александр Аристов в 1725-м году, сентября 25-го дня, по указу из бывшей берг-коллегии. Оной Саралинской завод со всем строением и со старыми рудниками, при которых прежде у надзираня и произведения был полковник Нейтгарт, и как оные при ием добываны, то назад уже лет с тридцать шесть отдан в компанию казанскому камисару Ивану Небогатову с товарищем ево, туленином Лукьяном Марковым, которым велено при обысканных и объявленных им, Небогатовым, сысканных около того завода и в других Казанского уезду местах руд строить вновь заводы. А за отданные Саралинские заводы взять от него, Небогатого, в казну деньги. И по той отдаче в общей их компаниии оной несколько времени ими и содержан, а потом по разделу их достался тот Саралинской завод ему, Небогатову, а товарищу ево, Маркову, начатой ими обще в другом месте, вверх по Каме реке, около Ялублиги, медной же, которой уже достраивай и в действо приведен оным Лукьяном Марковым.

АРХЕОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Протограф рукописи де-Геннина, написанный, возможно, в черном виде, не сохранился.

Списков рукописи де-Геннина, сравнительно исправных, известно пять: список Ленинградской Публичной Библиотеки (далее: обозначается П.), описок Академии Наук СССР (А.), список Института книги, документа и письма, на котором обозначено, что он переписан для Григория Демидова (Д.), список Библиотеки Ленинградского Горного Института, переписанный главным образом студентами Горного кадетского (корпуса в 80-е годы XVIII века (Г.), и список Московского Исторического Музея (М).

Первые два списка П. и А. являются более близкими к протографу. Остальные списки являются копиями с них. Список Д. переписан с Академического, списки Г. и М. переписаны со списка П.

В настоящем издании мы печатаем текст по списку Ленинградской Публичной Библиотеки, который является наиболее близким к протографу. Список этот подписан самим де-Генниным. Невидимому, этот экземпляр рукописи предназначался автором для поднесения царице Анне Иоанновне.

Текст печатается по новой орфографии с расстановкой знаков препинания.

Для облегчения чтения и понимания текста слова соединяются и разделяются согласно современным правилам, раскрыты слова под титлами, вставлен «ь» в середине и в конце слов, где требуется по современному правописанию. Явные описки и ошибки писцов исправлялись без оговорок.

Текст рукописи, относящийся к заводам, печатается полностью. Печатается также и большая часть таблиц. Опущено лишь девять таблиц с разными данными о продукции, относящиеся к главам: о фурмовом деле, якорном деле, кузнечном мелочном деле, колотушечном деле, оконешном и жестяном посудном деле, меднопосудном деле.

Места, где опущены таблицы, обозначены в тексте звездочкой (*).

Из многочисленных рисунков, имеющих в рукописи, мы печатаем приблизительно четвертую часть.

В тексте рукописи имеются пропуски слов и цифр. В тех случаях, когда пропуски удалось восстановить на основании других списков или же по смыслу, вставленные нами слова и цифры взяты в прямые скобки.

Титулы, встречающиеся в рукописи весьма часто, за исключением первой страницы текста, печатаются сокращенно.

СЛОВАРЬ МАЛОИЗВЕСТНЫХ ТЕРМИНОВ

А

Абрис — чертеж, план, очерк, рисунок.

Архиатер — президент медицинской (ранее аптекарской) канцелярии, управлявший всей медицинской частью в России.

Ассесор — заседатель, так называлась одна из должностей, введенных Петром I в правительственных учреждениях.

Ауфвец (ауфзец) — метание вверх (руды в печь).

Ауфтрайгер — рабочий, подносивший в плавильную печь руду, плавни и уголь.

Адмиралтейский регламент — узаконение, изданное при Петре I в 1722 году и носившее название — «регламент об управлении адмиралтейства и верфи и о должностях коллегии адмиралтейской и прочих всех чинов, при адмиралтействе обретающихся». В нем было опубликовано вместе с должностными инструкциями много постановлений и правил об отчетности, порядке ведения дел, работ и т. п., которые служили в качестве образца и для других ведомств.

Б

Баба — 1) четырехугольный чугунный брус с кольцом для прикрепления каната, употреблялся при забивании свай;

2) деревянная стойка с проушиной (отверстием), в которой укреплялся брус (долонь, ладонь), служивший для удержания молота при подъеме;

3) деревянная колотушка с рукояткой, употреблявшаяся для утрамбовки земли на угольной куче для предупреждения провалов.

Баут — старинное обозначение слова «болт».

Баутовый — болтовой.

Бергамт — горное управление. Геннин организовал Пермский бергамт при Пыскорском заводе, подчиненный Екатеринбургскому обербергамту.

Берггаур—горнорабочий, занимавшийся добыванием руды или разработкой рудника. Этим же словом назывались и низшие служители; при заводах.

Берггешворен— присяжный надзиратель над рудником, горный чиновник, наблюдавший за технической и хозяйственной стороной работы на руднике под непосредственным начальством бергмейстера.

Берг-коллегия — Правительственное учреждение, организованное при; Петре I в 1719 году. В 1731 году берг-коллегия была соединена, с коммерц-коллегией и существовала в таком виде до 1736 года; когда была заменена берг-директориумом. В 1742 году она была снова восстановлена.

Бергмейстер — горный чиновник, в обязанность которого входило руководство всем штатом служащих и рабочих, а также всеми работами на поверхности и внутри рудника.

Бергпривилегия —горная привилегия, узаконение, изданное в одно время с учреждением берг-коллегии, в 1719 году; бергпривилегия предоставляла право каждому желающему искать руду даже на чужой земле. На деле крупные земельные собственники нередко нарушали бергпривилегию, сводя на нет право поисков руды на принадлежавших им землях.

Бергтрок — корыто, употреблявшееся при горных работах.

Березина — молотовище из березового дерева, на которое надевался молот.

Боевая бочка — чугунная бочка, надевавшаяся на боевой вал; в ней находились отверстия для укрепления в валу пальцев или келаков для подъема молота.

Боевой вал — вал, приводивший в действие молот для обработки железа.

Боевое колесо — водяное колесо, приводившее в движение боевой вал.

Боевой молот — молот, которым обрабатывалось железо.

Болван — 1) та часть формы при отливке изделий, которая должна была образовать отливаемую вещь;

2) кусок железа, обработанный под молотом, называвшийся также и болванкой.

Болонь, заболонь — наиболее слабая часть древесины ствола, находящаяся под корой.

Бус — пыль, мелочь, отделяющаяся при работе из-под молотков или при: сортировке руд.

Бусой, бусый —серый, темносерый.

Быки —стояки; внешние стены, охватывающие с задней и баковых сторон, плавильную печь.

В

Вальдмейстер — должность, соответствующая должности лесничего, была учреждена в 1722 году. В 1726 году должности вальдмейстеров и их конторы были упразднены, но в 1730 году снова восстановлены.

Вап — красная и белая глина, употреблявшаяся в краску.

Вашгерд — устройство для промывания руд.

Вертлюг — часть пушки, находившаяся между дульной и тарельной ее частями.

Вешняк — отверстие и проход в плотине для спуска из пруда излишней вешней, т. е. весенней воды.

Вешнячный двор — место перед вешнячным и ларевым отверстиями в плотине (прорезами), огражденное сваями, служившее для сдерживания напора льда, леса и всякого пльвшего по воде сора.

Вешнячный мост — мост через вешняк.

Взварные клещи — употреблялись при проварке криц.

Винкельгакен — наугольник.

Водяное колесо — колесо, приводившееся во вращение непосредственно водою в отличие от сухого колеса, приводившегося в движение от водяного. Водяные колеса разделялись по роду их устройства на верхнебойные (или наливные), среднебойные и подливные. Наливное и среднебойное колеса имели косоугольные ящики, состоявшие из пера и подпушины; падавшая сверху или сбоку в ящики вода была своею тяжестью в перья и приводила во вращение колеса. При среднебойном колесе вода подавалась на средину колеса. В подливном колесе вода подавалась внизу. Выше всего коэффициент полезного действия был у наливного колеса, а ниже всего — у подливного.

Волгий — сырой, влажный воздух; то же, что волглый.

Волгость — сырость, влажность; то же, что волглость.

Г

Танк, ганг — ход, дорога, расположение, коридор, жила (рудная).

Гаркрец — нечистота, род густой грязи, всплывающей на поверхности меди в очистительном горне после действия дразнилки.

Гаркупфер — медь, очищенная от посторонних примесей при выплавке в очистительном горне.

Гармахер — очиститель меди при гармахерском горне.

Гармахерский горн (гаргерт) — разделительный или извлекательный горн, в котором от черной меди отделялось железо и окончательно выжигались серные примеси.

Гашпелькнехт — рабочий, который находился у ворота для поднимания руды, земли и т. п.

Гесенг (гезенг) — шахтообразная выработка, проведенная сверху вниз и не имеющая выхода на дневную поверхность.

Гейзель (гезель) — ученик.

Гитенмейстер — плавильный мастер, наблюдавший за устройством плавильных печей и за плавкою руд.

Гитенфервальтер (в рукописи часто «гитенфорвальтер») — горный чиновник для исполнения разных обязанностей по горной и заводской части, обычно управитель завода; собственно — руководящий плавкой.

Гитеншрейберг — плавильный подъячий.

Глаголь — железный крюк в виде буквы «г», от сходства с которой он и получил свое название, потому что в старину буква «г» называлась «глаголь».

Глаз — отверстие фурмы, через которое вдувался воздух из мехов в печь.

Горный лен — асбест.

Гошпиталь — старинное название больницы, госпиталя.

Груба — рудник.

Грубенюнг — малолетний рабочий, работавший на руднике.

Грундрис — план, чертеж.

Д

Двойник, или долготье — дрова двойной длины против обычно употреблявшихся квартирных дров.

Дербеэц — почти чистая руда.

Дернение — покрытие кучи дров дерном три углежжении.

Деген — пробирный тигель.

Дистрикт — округ.

Долонь (и ладонь) — деревянный брус или толстая доска длиной до 5 аршин, служившая как бы пружиной для отражения ударов молота; также клинообразная доска, вкладывавшаяся между гнездом и пальцем в деревянном креплении.

Доменная фабрика — одна домна или более со всеми вспомогательными мастерскими называлась доменной фабрикой. Слово «фабрика» в рукописи де-Геннина употребляется, в значении цеха.

Доски паженые- см. паженые доски.

Ж

Железорезный стан — применялся для разрезания железных полосой был устроен следующим образом: на двух стойках укреплялись два валика с надетыми на них с некоторым промежутком кругами, круги верхнего валика проходили в промежутках между кругами нижнего валика. Между этими кругами пропусклось разогретое железо, которое ими разрезывалось на несколько частей. Прутья назывались «резным железом». Станок приводился в движение водой при помощи водяного колеса и вала.

Жуки — глыбки отверделого шлака, смешанного с некоторым количеством восстановленного металла, они нарушают правильность хода плавки; спекшиеся сгустки металла.

З

Запечки (или плечи) — часть доменной печи, находящаяся между гарном и распаром. Запечки имели форму прямоугольника в нижнем горизонтальном сечении и форму круга — в верхнем.

Запорный брус — деревянный брус, устанавливавшийся под запорными стойками.

Запорные стойки — устанавливались на пороге вешняка в виде деревянных брусьев, между которыми двигался валорный ставень.

Засыпщик и засыпка — рабочий, носивший и засыпавший в плавильную печь руду, плавни и уголь.

Захаб — загнутая часть (железной доски).

Змейка — железная или чугунная полоса с зубцами, прикреплявшаяся по обеим сторонам саней над зубчатыми колесами, служившая для подачи бревен к пилам на лесопилке.

И

Иготь — металлическая или каменная ступка.

Известной камень — известняк, известняковый камень.

К

Кальценирофея — обжигательная печь со сводами, применявшаяся для обжигания рожштейна.

Каменная кудель — волокно горного льна.

Квадрант — четверть круга; прибор для измерения углов.

Квершлаг — штольнообразная выработка, проведенная по пустой породе поперек простирания пласта.

Кениг — королек, блестящий осадок металла, образующийся на дне плавильного горшка.

Клещи — применялись в XVIII веке разной величины и формы: 1) взварные — для проварки железных криц; 2) кричные — для держания криц; 3) тягальные (в рукописи «тягольные») — употреблявшиеся при вытягивании железа в полосы, и др.

Коллегия — в России в XVIII веке так назывались высшие правительственные учреждения, руководившие отдельными отраслями управления; в коллегии заседало несколько членов под председательством президента; дела решались большинством голосов.

Коленчатый вал — имевший по концам кривошип, а посередине колесо, приводившее его в движение.

Колесница — помещение, в котором находилось водяное колесо. Оно делалось из брусьев в виде сруба, чтобы в зимнее время колесо не обмерзло. Колесница иначе называлась кожухом.

Колотушечная фабрика — цех старинного железоделательного завода, в котором находилось несколько горнов и небольшие молоты для выработки поделочного железа меньших размеров, чем над кричным молотом.

Колотушечное железо — кованое под молотами в колотушечной фабрике.

Колотушечный горн — вид кузнечного горна, предназначенный для нагревания железа, обрабатываемого в колотушечной фабрике.

Колотушечный молот — железный молот, под которым вырабатывалось поделочное железо малых размеров.

Колоша — порция руды, флюсов и угля, засыпавшаяся в один прием в доменную печь.

Колошник — верхняя часть шахты доменной печи, куда делалась засыпка шихты.

Компанейщик — один из совладельцев завода, находившегося во владении группы частных лиц.

Комплет, комплект — полное число.

Контайша — верховный вождь у монголов и калмыков, ему были подчинены тайши, т. е. пламенные вожди.

Короб — ящик из плетеных прутьев или драниц для перевозки и измерения угля на Урале и в других местах. Величина короба на разных заводах была различна. Самый распространенный на Урале казенный короб равнялся 22 656 куб. вершкам, или 5,531 куб. аршина, или почти 2 куб. метрам. Вес одного короба угля примерно равнялся 20 пудам. Он имел от 15 до 32 решеток. Части короба были полукороб и третник.

Косяки—косые доски, из которых составляются обода водяного колеса, между которыми укреплялись перья колеса.

Кошт — счет, издержки.

Кривое дерево — деревянный брус, скреплявший стойки молотового стана.

Кривошип («кривошип») — железное или чугунное колено вала, служившее для поднимания и опускания надетой на него тяги.

Крица — губчатая масса железа, проваренная в кричном горне и поступавшая под кричный молот для обжимки, т. е. для удаления остатков шлака. После проковки крицу рассекали на части («куски»).

Кричная фабрика {молотовая фабрика} — цех, в котором производился передел чугуна в железо в кричных горнах и под боевыми молотами.

Кричное железо — железо, полученное путем передела чугуна в кричном горне. В XVIII веке передел чугуна в железо производился кричным способом на древесном угле. При кричном способе производства железа работа совершалась следующим порядком: горн наполняли древесным углем, разжигали его, пускали дутье через фурму. Над фурмой помещали чугун, иногда и перед фурмой, насаживали в горн и шлаки, богатые высшими степенями окисления железа. Плавясь, чугун вместе со шлаком стекал по кускам угля, постепенно рафинируясь, очищаясь, т. е. теряя кремний, марганец и углерод. На дне горна собиралась металлическая масса в виде кома, которую выворачивали, поднимали кверху и подвергали вторичному окислительному плавлению. В результате получался ком железистой массы, или крица, которую еще выворачивали, прогревали, обжимали под кричным молотом, чтобы удалить остатки шлака, и разрубали на куски.

Кричный горн — представлял собой разновидность кузнечного горна, но, имел по сравнению с последним несколько большие размеры. Он служил для передела чугуна в кричное железо. По форме он представлял четырехугольный ящик, ограниченный со всех сторон чугунными досками носившими равные названия в зависимости от своего положения: 1) донная — на дне горна, под которым было оставлено отверстие для циркуляции воздуха и охлаждения горна; 2) задняя боковая; 3) надпыльная, помещавшаяся над фурмой для предохранения кирпича от выгорания; 4) подфурменная, помещавшаяся под самой фурмой; 5) хвостовая, лежавшая против подфурменной; 6) передняя, снабженная шипами, укрепленная горизонтально спереди горна, для более удобного действия в горну.

В передней стороне горна делалось отверстие для выпуска шлака. На подфурменную доску ставилась чугунная коробка, имевшая вид разрезанного усеченного конуса, в которую вкладывались фурма и чугунное или железное сопло для дутья. Существовал еще малый кричный горн для изготовления железа мелких сортов.

Кричный или молотовый стан — устраивался для установки и работы кричного молота.

Кровавик—вид железной руды; красный железняк, имеет цвет красный или кровавой.

Кропкий — хрупкий, ломкий.

Кружало— вспомогательное сооружение при возведении свода, устраивалось из досок и брусьев.

Крумофен — плавильная печь для плавки медной руды.

Кулак — деревянный брус, продетый сквозь вал; выступающие из вала концы обтесаны полукругло и окованы толстым железом. Кулак служил для подъема молотов, пестов и пр.

Кунштштейгер — горный мастер, заведывавший водоотливными машинами.

Купферштейн—так называется в медеплавильном производстве то вещество, которое при плавке медных руд образуется в нижней части плавильной печи и состоит из сернистой меди с примесью сернистого железа. Эта смесь после пожога и проплавки, обогатившись медью и освободившись от пустой породы руды, поступает в плавку на медь вместе с богатыми медными рудами.

Куриоз (куриозитет) — диковина, странность, редкость.

Куриозный — диковинный, редкостный.

Л

Ладонь — см. долонь.

Ландкарта — географическая карта какой-либо местности.

Ларь — сделанный из досок канал, по которому подводилась вода из запруды на водяное колесо.

Ларевое окно — отверстие, через которое выпускается вода из ларя в опускные трубы, доставляющие ее на наливное колесо.

Ларевой порез — отверстие в плотине, через которое проходит вода в заводской ларь.

Ларевой ставень — запор из толстых досок,двигающийся сверху вниз в раме и закрывающий отверстие в ларевых окнах.

Лесосек — место рубки леса для заводских надобностей (теперь говорят «лесосека»).

Лещадь — вообще обозначает под горна; в частности плита из гранита или другого огнестойкого камня, а иногда из чугуна, которая клалась на дно плавильной печи или горна во всю его длину и ширину.

Лицо наковальни — верхняя гладкая часть наковальни, которой касается бьющий молот.

Лихтлог — воздушная шахта, опускаемая с дневной поверхности в штольню для очищения воздуха в руднике.

М

Манир, манер — способ.

Маркшейдер — горный землемер, производивший съемку подземных выработок.

Маркшейдерское искусство — горно-землемерное искусство, иначе говоря, подземная геодезия, заключающая в себе правила съемки подземных горных выработок.

Марциальные воды — минеральные воды, содержащие в себе железо и сернокислый натр. Они находились в Олонецком крае в 8 верстах от Кончезерского завода, при селе Дворец. Открыты в 1714 году рабочим завода Рябевым. Петр I, де-Геннин и другие лица лечились на этих водах.

Мельница — так называлось раньше почти всякое механизированное предприятие, по большей части действующее при помощи водяного колеса, например, «мутная мельница» (т. е. мукомольная), «пильная мельница» (т. е. лесопилка), бумажная мельница, «мельничный завод», железный в XVII веке (около Тулы Виниуса). Маркс говорит, что в Германии еще в первой четверти XIX века все фабрики назывались мельницами.

Меха — деревянные, ящичные (как, например, у доменной печи) состояли из двух длинных ящиков, из них верхний поднимался и опускался, покрывая нижний, неподвижно лежавший. Нижний ящик был снабжен закраинами, которые плотно прижимались к стенкам верхнего ящика, чтобы между ними не проходил воздух. На дне нижнего ящика находился клапан, который открывался и впускал в мех воздух при подъеме верхнего ящика. При опускании верхнего ящика клапан закрывался и воздух через фурму вдувался в горн. Поднятие верхнего ящика производилось, при посредстве очапа или цепа, кулаками вращавшегося вала водяного колеса. При этом воздух засасывался в ящик, а подача дутья в печь прекращалась из этого ящика; для непрерывной подачи дутья в другом ящике в это время происходило нагнетание воздуха. Часто ставилось не два, а четыре ящика для совершенно равномерной подачи дутья. Кожаные меха применялись для подачи дутья при небольших горнах.

Межутки — промежутки.

Молотовая фабрика — см. кричная фабрика.

Молотовой стан — см. кричный стан.

Монетный двор — был открыт в Екатеринбурге в 1724 году для чеканки медной монеты. Закрыт в 1727 году и снова пущен в ход в 1762 году.

Мусор — измельченный древесный уголь; тяжелый мусор — уголь с глиною, песком и щебнем.

Н

Напарье, напарей — большой бурав с коловоротом для сверления дыр в дереве при меховой и столярной работе.

Нетчик — не явившийся, не находящийся налицо.

О

Обербергамт — высшее горное учреждение на Урале при Геннине, где было сосредоточено управление горнозаводской промышленностью. Оно находилось в Екатеринбурге.

Обербергмейстер — старший горный чиновник, руководивший рудничным делом.

Обервальдмейстер — старший чиновник, руководивший лесным делом.

Обергитенфервальтер — старший торный чиновник, исполнявший разные обязанности по горной и заводской части, собственно — старший специалист по плавильному делу.

Оберцегеятер — старший чиновник, ведавший сборам казенных пошлин.

Обжигальная печь — печь для обжигания роштейна (см. кальценирофен).

Обойма — род железной скобы для скрепления, например, косяков колесного обода.

Окалина — частицы окисла металла, особенно железа, отделяющиеся в виде чешуи при пропускании раскаленного железа между плющильными вальками и при ковке.

Окончина — рама оконная, в старину изготовлялась из тонкого железа, вместо стекла в нее вставлялась слюда.

Окончники — рабочие, изготовлявшие окончины.

Орт — горизонтальная выработка внутри рудника,

Отдушина — отверстие, или канал, в доменной печи для удаления сырости или паров воды.

Отметь — отрог (отмети гор — отроги гор).

Очап (и очеп) — деревянный или металлический стержень, или шатун, служивший для приведения в действие мехов; он соединялся одним концом с коромыслом (балансирам), а другим — с кривошипом.

П

Падун — падение воды (на наливное колесо).

Паженные доски — доски с пазом, т. е. шпунтованные доски.

Партикулярные заводы — заводы, принадлежавшие частным лицам; заводы, принадлежавшие группам лиц, т. е. «компанейщикам», назывались компанейщицкими.

Перо, подперье — см. водяное колесо.

Пильная мельница — «для растирки тесу» — так в старину называлась лесопилка.

Пицаль — чугунная вставка с полусферическим углублением, вкладывавшаяся в тисовые стойки молотового стана для укрепления и поддержания пятника. Слово «пицаль» имело в старину и другие значения: огнестрельное оружие и свирель.

Пласть — плоскость, плоская сторона.

Плат — четырехугольные плоские куски меди, употребившиеся как деньги. На них чеканился герб и обозначалась стоимость. Такой формы деньги употреблялись не только в России, но и за границей, например, в Швеции.

Платный двор — мастерская, где изготовлялись платы. В Екатеринбурге платы чеканились в 1724 году. Для этого были построены специальные машины, рисунки которых имеются в некоторых экземплярах рукописи де-Геннина, но без описания их работы.

Плица—1) черпак, водолейка для отливки из лодок воды; 2) железный, жестяной совок для угля.

Плотина— запруда поперек реки, при заводах в старину имела большое значение, потому что она, поднимая уровень воды, давала возможность применять водяные колеса. Для наблюдения за плотинами при рудниках находились кунштштейгеры, а при заводах— плотинные мастера.

Простые плотины устраивались следующим образом. У берегов реки из древесной хвои делали слань, пересыпая каждый ее слой глиной. Затем продолжали настилать эту слань в виде площадок и посередине реки. Для большего ее укрепления клали с обеих сторон бревенчатые лежни, а при концах их ставили срубы—свинки, которые наполняли землей и засыпали последней также края слани, обращенные к струженной воде. Далее обсыпали свинки и, соединив их с плотиной, клали порог и на него ставили стойки, запирая отверстия между ними деревянными ставнями, сделав позади их подливной мост для стока излишней воды.

Более сложные плотины сооружались следующим образом. По всей ширине плотины вырывали неширокие, но глубокие рвы до твердого материка. Набивали по длине рва сваи и засыпали их глиною или набивали рвы глиною и настилали по длине всей плотины к струженной воде бревна уступами, наполняя пространство между ними глиною. При этом оставляли отверстия для ларевого и вешнячного прорезов, которые по обоим бакам ограждались свинками, состоявшими из четырехугольных бревенчатых срубов, набитых глиною. Отверстия, или прорезы, снабжались потребными для стока воды ларевыми и сливными мостами, укреплялись сваями, свинками и брусьями. По ларевым проходам вода шла на водяные колеса, а через вешнячные прорезы или через вешняки спускали лишнюю воду во время больших ее скоплений весной.

Плющение — прокатка полос металла между цилиндрическими валками для приведения полос к определенной толщине.

Плющильная машина — или прокатный стан. Плющильная машина, которая работала в Екатеринбурге в 20-е и 30-е годы XVIII века, имела два чугунных гладких, вала и приводилась в действие водяным колесом. Подача же и приемка полос железа производились двумя рабочими. Ее прокатные валы в случае надобности: заменялись резальными, и прокатная машина превращалась в резальную для разрезания горячих полос железа.

Подзорина— украшение, узор.

Пошва, подшва, подошва — эти слова употребляются в рукописи в значении «основание».

Подпушина — см. водяное колесо.

Подушка— бревно в деревянном креплении, на которое ставятся стойки; чугунная подставка, поддерживающая что-либо, например, пушку во время сверления.

Подъячий — помощник дьяка, ведавшего письмоводством в старинных, приказах.

Подшипник (в рукописи подшипник)—металлический, каменный или деревянный брус с выемкой, в которую вкладывается шип вала.

Пожог, или пожигальная работа — применялся при добывании руд из самых твердых пород, что впоследствии было заменен взрывными работами. Пожог состоял в следующем: твердые породы обкладывались кострами из дров, и, когда от действия огня камень растрескивался, его отламывали кирками, ломали; кайлами или балдами.

Пожогом также называлось очищение руд в обжигательных печах.

Поленница — штабель поленьев, заготовленных для углежжения.

Полускорная пила — вид напильника с одной стороны плоского, а с другой — овального для исправления и точки лесопильных пил.

Понуро — покато, отлого.

Понурный мост — пологий настил из досок за плотиной для спуска воды через прорезы.

Порог — каменный или чугунный брус в отверстии доменного горна.

Порыски — перила на речных судах, расшивах.

Поторжная работа — разнообразная подсобная временная работа на территории заводов и рудников.

Похверк или пухверк — устройство для толчения и промывки руд.

Презус — председатель.

Приискатель — первый, открывший новое рудное месторождение.

Пробирер — наблюдал за производством проб или сам их производил (пробирщик).

Припасная кантора — управление завода; по названию она как будто бы имела своим назначением ведать снабжением, но по инструкции припасная кантора ведала производство, снабжение и сбыт. Припасную кантору возглавлял управитель.

Продушина — в углежжении этим словом обозначалось отверстие в нижней части кучи для равномерного распространения огня; в печах продушинами назывались ходы, каналы для проветривания или выделения водяных паров.

Прожилок — тонкая рудная жила, отделяющаяся от главной жилы.

Промывальня — устройство для промывки руд или толченого сока (т. е. шлака).

Проспект — вид, общий вид.

Протыкальник — длинный железный стержень с острым концом для выпуска из печи расплавленной массы.

Проушина — отверстие в молоте (и в других инструментах), в которое вставляется ручка или топорище.

Пятник — железное кольцо — хомутина с двумя остроконечиями, или рогами. В хомутину вкладывалась березина молота, рога пятника вставлялись в пищали. Пятник, таким образом, являлся осью молота.

Р

Распар (распор, роспор) — самая широкая часть в рабочем пространстве доменной печи, находящаяся выше заплечиков.

Регульгорные — правила горные.

Розвычить, розвычивать — распределять, развертывать, раскладывать.

Роштейн — сырец, сплав сернистых соединений меди и железа, получаемый при первой («рудной») плавке.

Рохло — рыхло.

Рудный двор — площадка, для складывания руды (при руднике, у домны).

Рухлядь — меха, пушнина.

Рязь (реж) — сруб из бревен в форме клетки, составлявший основание плотины.

С

Самодувная печь — шплейзофен, пламенная печь, состоящая из топки с поддувалом, колосников, горнила и пода с гнездами для плавки металла. В этой печи дутье мехами не подавалось, а действовала она свободным притоком воздуха в поддувало.

Сверлильная машина — для сверления пушек и обточка их, приводилась в движение водяным колесом при посредстве сухих колес и передаточных шестерен. Машина состояла из трех рабочих механизмов: 1) сверла, которое высверливало дуло пушки, 2) ряда пил для обтачивания ствола пушек и 3) пил для отрезания голов (прибылей) у пушек. Машина обслуживалась тремя рабочими и в течение двух суток высверливала и обтачивала одну пушку большого калибра (24-фунтовую).

Свирельная — то же, что сверлильная.

Свирельщик — сверлильщик.

Свинка — вид крепления, состоящего из плотного сруба с перегородками внутри, плотно набитыми землей, ставились при внешнем и ларевом прорезах для их укрепления. Свинками называются также толстые бруски чугуна.

Сердечник — металлический стержень, употребляемый при отливке из чугуна пустотелых изделий.

Ситуация — положение, изображение на карте или на плане положения, какого-либо предмета.

Скобель — нож с двумя поперечными ручками по концам для строгания вчерне, в грубом виде.

Слань — слои древесной хвои, пересыпанные глиной.

Смес и смесь — шихта, определенная пропорция руды, флюсов и горючего. От состава шихты зависит качество чугуна.

Смена, или шихта— определенное число часов, которое каждый рабочий должен находиться на работе при назначенном ему занятии.

Сок—этим словом в XVIII веке называли шлак, который при плавке железной руды прежде всего начинал выделяться, вытекать, как бы сочиться.

Сокол — кусок чугуна или железа, конической или четырехугольной формы, с кольцом или скобой железной посредине, за которые привязывался канат; поперек под кольцом или скобой — дыра, куда, вкладывалась деревянная ручка. Сокол обычно употреблялся при заколачивании шипов и клиньев в валы, имея горизонтальное движение при нанесении ударов.

Сопло—трубка, через которую подавалось дутье из мехов в горн. Сопло делалось из листового железа в виде усеченного конуса длиной до 1 ½ аршин. Узким концом оно вкладывалось в печную фурму, а широким концом, который обтягивался кожей, соединялось с мехом.

Спорная вода — все количество запруженной плотиной воды; то же, что и спруженная вода.

Спур — канал в набойке некоторых печей для провода расплавленного металла в передовое гнездо.

Стойка — бревно, длиною в сажень и более, употреблявшееся для деревянных креплений.

Струг — инструмент для строгания — рубанок, фуганок, горбатый струг.

Стул — толстая деревянная или чугунная подставка под наковальню.

Стых—отверстие в плавильной печи — крумофане—для выпуска роштейна.,

Суземья — низкие болотные места.

Сук —ковш.

Т

Тайша — у монголов и калмыков вождь племени, старейший родоначальник более или менее обширной родовой группы.

Тарас — сруб из бревен (при постройке плотины).

Тарель — тарельная часть, часть пушки, на которой находились цапфы, или вертлюги, на коих она лежала.

Темпель — каменный брус, помещающийся сверху порога у горна плавильной печи; опереди и снизу обкладывается чугунными плитами.

Темпельное отверстие — промежуток между темпелем и порогом — служило для выпуска из горна доменной печи шлаков.

Терпуг — напильник полуцилиндрический или конический; четырехгранный брусок из стали, покрытый насечкой, употребляется для ручной отделки металлических предметов; с очень мелкой насечкой называется подсалком, бархатным напильником, с крупной насечкой — рашпилем.

Тес (тесница) — доска. В старину доски вытесывались из бревен топором, поэтому и назывались тесом; затем это название перешло и к пиленным доскам.

Тисы—то же, что и тиски — инструмент для придерживания в удобном положении обрабатываемой вещи.

Тисовые стойки — деревянные или чугунные стойки, утвержденные нижними концами в чугунные коробки, а верхними — прикрепленные к кривому дереву; между ними двигалась березина кричного молота, и ими поддерживался пятник.

Токмарь — колотушка, долбня, ручная баба.

Толчая (пухверк, похверк) — устройство, посредством которого производилось толчение шлака (сока) для выделения из него частиц железа.

Транжамент (траншамент)—укрепление.

Топорище — вообще рукоятка топора; в молотовой фабрике это молотовище для поднятия молота.

Трепел — тонкосланцеватая, белая или светлоокрашенная, легко растирающаяся в порошок горная порода; состоит из кремнеземных остатков микроорганизмов, употребляется для полировки металлов, камней.

Треска — молотовой отбой, железная окалина в виде тонких листочков, образовавшаяся около наковален при вытягивании кусков кричного железа в полосу. Треска собиралась и употреблялась при переделе чугуна в кричное железо.

Тугун — деревянная распорка.

Тумпас — топаз.

Тчан — чан.

Тютень — тигель, глиняный сосуд, широкий посредине, сверху и снизу суживающийся, употребляемый в пробирном производстве для плавки металлов.

Тягальные клещи — служили для вытягивания кусков железа из горна.

У

Уклад—мягкая сталь, получавшаяся из кричного железа, впоследствии известная также под названием «сырцовая сталь».

Унтервальдмейстер — помощник вальдмейстера.

Ухо — отверстие в молоте для вставки березины.

Ф

Фал — гнездо.

Фарлауфер — засыпщик.

Фельдорт — выработка, произведенная горизонтально от почвы шахты или гезенка.

Флец — правильные пласты полезных ископаемых.

Флюс — плавень; вещество, засыпаемое в плавильную печь вместе с рудой для придания легкоплавкости пустой породе руды.

Фосилия и фосилий — ископаемое.

Фурма — это слово встречается в рукописи в двух значениях: 1) труба в виде усеченного конуса разной длины, через которую подается дутье в горн от мехов; 2) форма, в которой делалась отливка.

Х

Хребтина (в рукописи «хрептина») — горбыль, крайние доски при распиливании бревна, имеющие с одной стороны полукруглую поверхность.

Хрушкой — крупный.

Ц

Цевки—круглые валики и зубцы глухой шестерни (зубчатого вала).

Цело и чело—полукруглое отверстие вверху передней стены медеплавильной печи или шплейзофена для засыпки угля, руды и плавней.

Целовальник — так назывался в старину служащий, дававший присягу и целовавший крест как обязательство служить честно.

Циммерлейт—горный плотник, крепильщик.

Цоль— дюйм.

Ч

Чека — металлический или деревянный клин, вкладываемый в проушины болтов и других предметов для укрепления.

Черная медь — нечистая медь после плавки купферштейна в шплейзофене; она содержала от 50 до 90 процентов меди.

Ш

Шанцы — укрепления, окопы.

Шахта (в рукописи встречается и «шахт») — 1) прямое углубление в земле в виде колодца, или наклонное, сделанное с поверхности земли в глубину для разработки рудника; 2) полость доменной печи от заплечиков до самого верха.

Шейма — канат якорный.

Шерлопа — скалы, каменистые кручи, скалистый берег.

Шестерня — зубчатое колесо.

Шип (в рукописи «щип») — металлический стержень, который одним концом укреплялся в центре вала, а другим вкладывался в подшипник, называвшийся «подщипник». В стоячих валах шип вкладывался в гнездо. Шип был прямой и коленчатый; последний назывался «кривощипом».

Шихта — см. смена и смесь.

Шихтмейстер — низший шорный чин и буквально — составитель шихты.

Шлих — руда, измельченная в мокрой толчее и очищенная промывкой в ситах или чанах.

Шох — 120 листов ординарной жести или 60 листов двойной.

Шмельцер — плавильщик, работавший у плавильной печи.

Шпикарное дело — гвоздильное производство.

Шплейзофен — см. самодувная печь.

Штейгер — горный мастер, заведующий работами рудника; ему подчинены унтерштейгер, выше его стоял оберштейгер. Кроме штейгера иногда в рудниках были еще «кунстштейгеры», заведывавшие водоотливными машинами; «вашштейгеры», заведывавшие промывкой руд; «похштейгеры», заведывавшие толчением руд; «циммерштейгеры», заведывавшие деревянными креплениями.

Штейн — обогащенный содержанием металл благодаря вторичной плавке (например, купферштейн).

Штирцплац — площадка, на которую насыпали землю, руду, шифер.

Штоквере — рудное месторождение, состоящее из множества тончайших прожилков.

Штольня (в рукописи штольня) — горная выработка, которая начинается с поверхности земли и идет горизонтально или с очень слабым наклоном.

Штрек — штольнеобразная выработка, проведенная по простиранию пласта и не выходящая на дневную поверхность.

Штык — продолговатый брусок отлитого металла.

Шурф — углубление с небольшим сечением, делаемое с поверхности земли при разведке каких-либо ископаемых.

Шурфовать, шурфование (в рукописи встречается также «ширковать» и «ширфование») — делать шурфы, углубления.

Э

Эбор, эбур — слоновая кость.

Эбор фосилий — ископаемая слоновая кость; в рукописи имеются в виду клыки мамонта, которые находились при раскопках.

Эксемпель — пример, образец.

Я

Якорная фабрика — цех железоделательного завода, где изготовлялись якоря и все крупные изделия, например, молоты.

ПРИЛОЖЕНИЯ

[ТЕКСТ ПОСВЯЩЕНИЯ ГЕННИНЫМ КНИГИ ИМП. АННЕ ИОАННОВНЕ.]

Всепресветлейшей державнейшей великой государыне императрице Анне Иоанновне самодержице всероссийской.

Всем известно есть, с каким прилежанием и трудами блаженные и вечнодостоинные памяти Петр Великий, император и самодержец всероссийский, дядя вашего императорского величества для государственного интереса и всенародной пользы между великими государственными делами, яко в военных случаях, в строении флота, и исправлении артиллерии, и протчих мануфактур и фабрик, и о процветании комерции старание имел, дабы оное также горные дела и заводы умножены были, чтоб от оных государственной интерес плод получить, и народ пропитание и учение получить мог и из других государств таковых вещей не покупать. И того ради е.и.в., будучи при Олонце и при Сестре реке, всемилостивейше усмотря мои, нижайшего, труды при строении заводов и разных фабрик, за благо разсудить изволил послать меня в Сибирь для строения и размножения медных и железных заводов и разных фабрик и исправления старых заводов; и при том е.в. посланными указами к губернаторам и воеводам мне всевозможное вспоможение учинить изволил. И по тому е.и.в. всемилостивейшему соизволению, прибыв в Сибирь, в Пермю и в Кунгур, начал в 1723-м году и вспомошествованием божиим в трех годах почти все заводы и горные дела в совершенство привел и в доброе действие установил, и всем делам рукоие обучены, и сверх того чрез высоко матернее в. и. в. попечение для пользы подданным вашим и для процветания комерции к прежним заводам еще прибавлено, к чему всемилостивый бог при высокой в. и. в. державе паки минералит чрез труды мои, раба вашего, открыть изволил, и строение прибавлено. А что при бытности моей с 1723 по октябрь месяц 1734-го года каких заводов и фабрик построено и в которых местах, и что на то строение и содержание в каждой год издержано денег, и на оные зделано меди, железа и протчих припасов, и с начала тех заводов по нынешней год получено прибыли, тому прилагаю пред стопами в. и. в. сочиненную мною книгу, в которой всем заводам, фабрикам и протчим машинам абрисы и показание, как оные вновь строить, и что к тому каких припасов потребно, и ежели при котором мастерстве что повреждено будет, то оное как исправлять, также железо и медь в наилутчею доброту приводить, делать и пробовать, и каким образом с наилутчим порядком строение заводцкое производить и содержать.

При том всенижайше желаю, дабы всевышний бог и впредь чрез многия лета при высокой в. и. в. державе таковым же подземным благополучием милостиво снабдить соизволил, как до» сего было, что чрез два или три года издержанную на (строение и произведение оных сумму возратить благоизволил, где о том нигде, кроме России, до сего не видно было, понеже в других государствах в надежде чрез немалые годы работа бывает втуне, и иждивение тратитца безповоротно.

И всенижайше в.и.в. прошу сей мой труд в свою высокомонаршескую милость принять, и меня, раба вашего, за верные мои; труды в милости своей, в забвения не оставить.

Марта 21 дня 1735 года.


ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА

ВСЕНИЖАЙШИЙ РАБ

G. W. de-Hennin


ОПИСАНИЕ ДОМЕННЫМ ЖЕЛЕЗНЫМ ПРИПАСОМ

1. Лом маленькой для прочищения фурмы.
2. Лопатка для змаски фурм.
3. Лом для очищения соку у горнового порогу.
4. Лом, которым в горну от боков сок очищает.
- 5, 6, 7 и 8. Ломы для мешания в горну и добывания соку от задней стены.
9. Лом для вынимания из горну, когда случитца в горну повреждения камня и протчего.
10. Крюк, которой утверждаецца в стене у выпуску чюгуна и на оной кладетца.
11. Лопатка для вытаскивания из горну соку.
12. Крюки для оттаскивания вытянутого из горну соку далее от горнов.
13. Кочерга для запираня выпускав.
14. Лапатка для запираня ж меховых соплов.
15. Лопатки для всяких случаев под домною.
16. Грабли для выбирания чюгуна и мелких крошек из соку.
17. Сечки для обсекания горнового камня.
18. Молоток для того ж.
19. Тяга меховая с прибором.
20. Фурма чюгунная.
21. Подфурменной камень.
22. Надфурменной камень.
23. Порог чюгунной.
24. Темпель чюгунной, которой над порогом вставляецца в лице горна.
25. Доски, каковы вставляюцца над фурмою и в боках.
26. Крюки, которые закладываюцца в стенах доменного корпуса для основания на них деревянных бросов, на которых кровля делаецца.
27. Бросы чюгунные, которые закладываюцца в оводах над фурмами и над выпуском чюгуна.
28. Брос, которой в лице свода закладываетца для основания трубы.
29. Прошпект и профиль бочки чюгунной и пальцев, которые утверждаюцца на валах.
30. Меховые подношки.
31. Подшипники.
32. Шип, которой утверждаецца в валу.
33. Столбы чюгунные, на которых бросье чюгунные ж кладутся для основания трубы, что над колотой из кирпичей кладетца.
34. Бросье чюгунные продольные.
35. Бросье чюгунные ж поперешные.

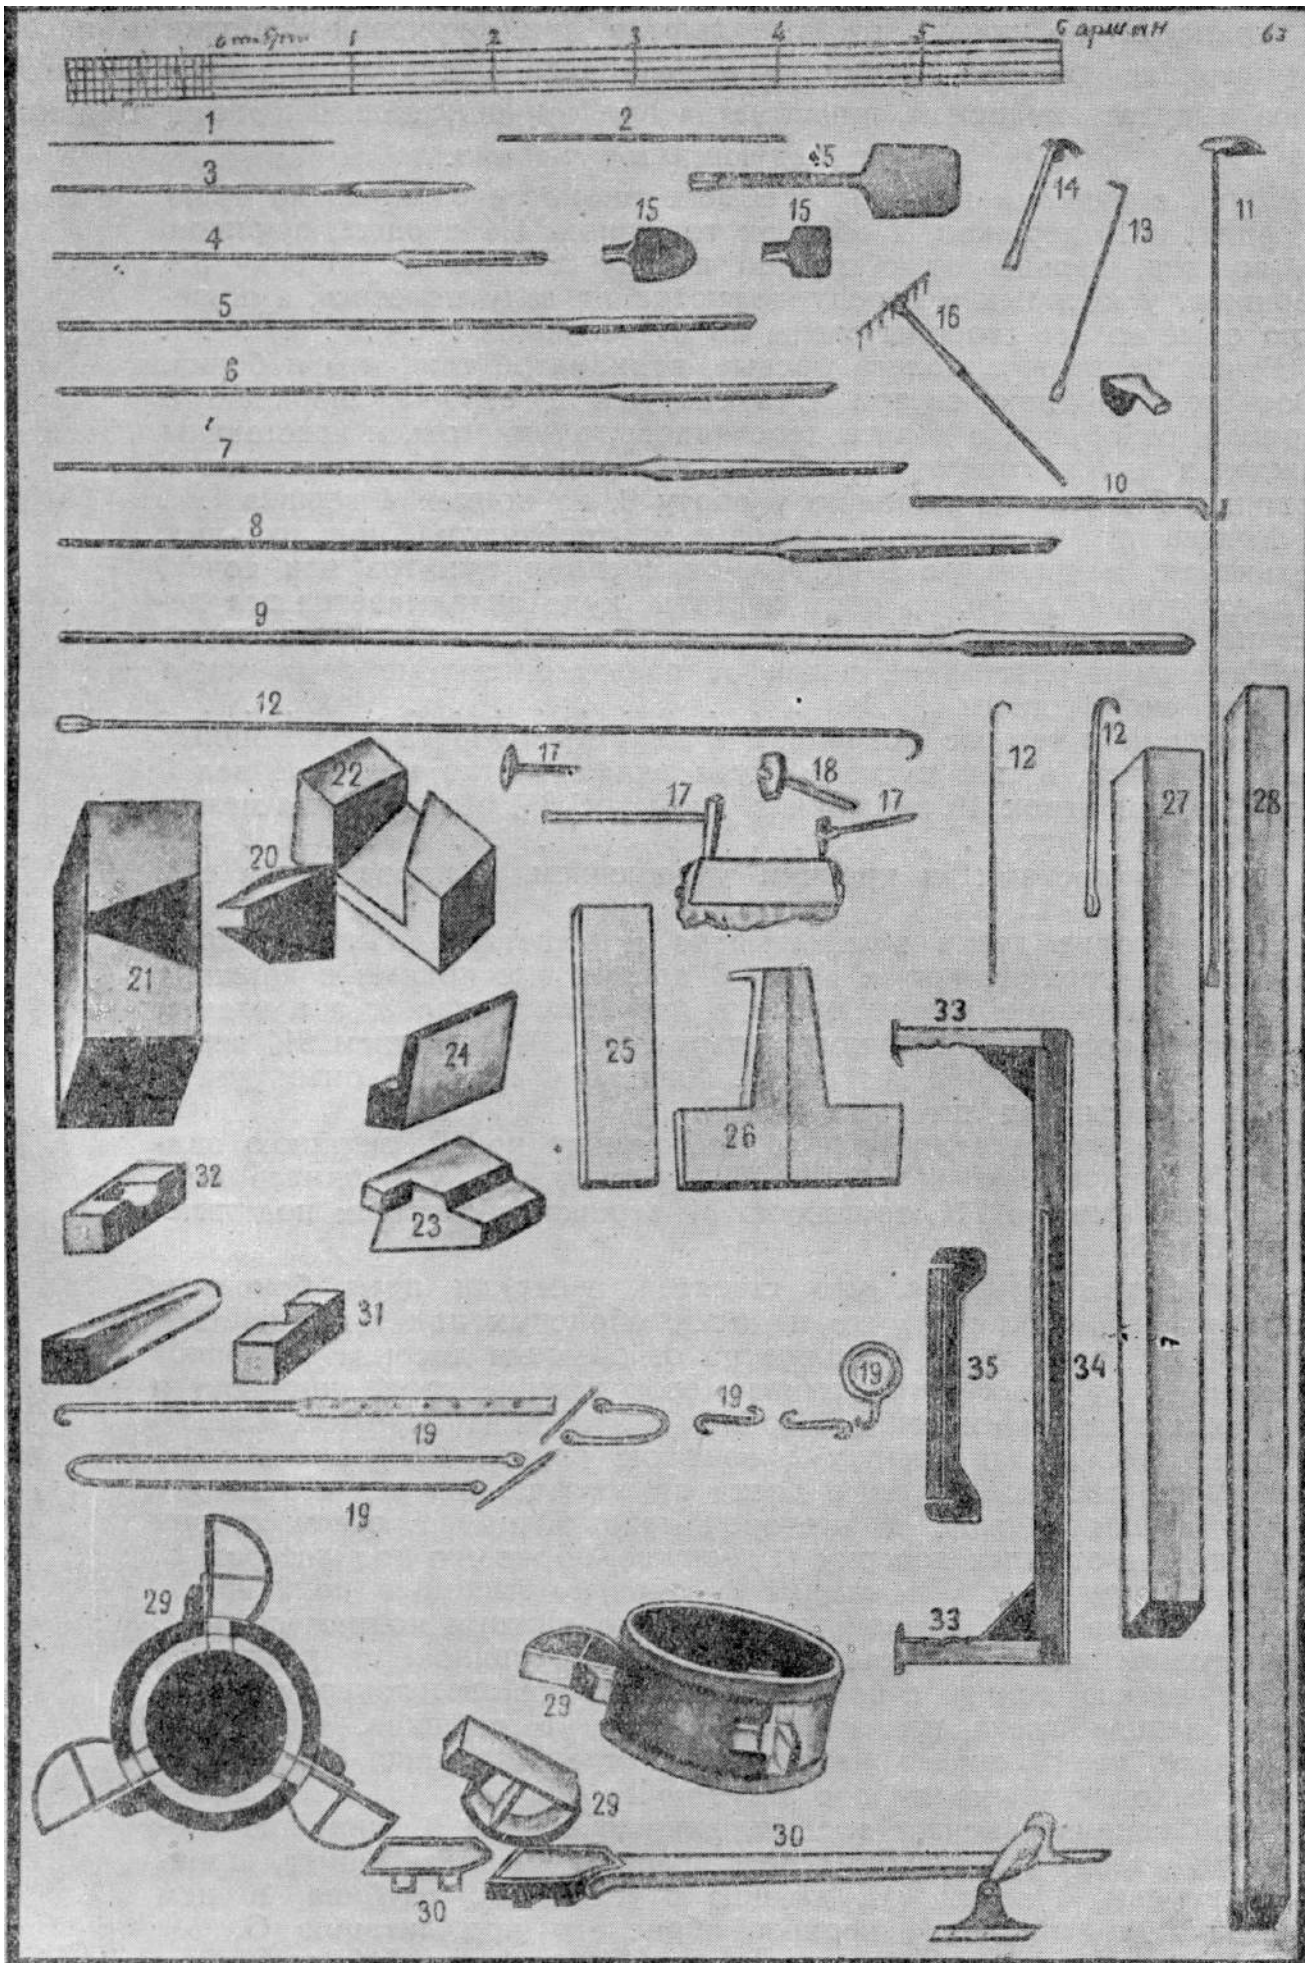

О припасах чугунных, которые лютца при фурмозой фабрике и употребляютца при заводах в разные дела, какою оные мерою и тягостию выливать надлежит, прилагаетца при сем описание и чертежи под нижеследующими нумерами.


| | |
|--|---------------------------------------|
| <p>1 Бочки с ручками на валы боевые в диаметре от краю до краю 1 аршин и 10 вершков, а обот их толщиною $1\frac{1}{2}$ вершка, шириною $\frac{3}{4}$ аршина, пальцы от оботу по переду длиною 8, по заду $5\frac{1}{2}$ вершков, у которых в переду делаютца от заду наискось, а шириною оные во все стороны равны по $6\frac{1}{2}$ вершков</p> | <p>Пуд 110</p> |
| <p>2. Ручки на валы в колеса боевые, в диаметре тож, что и бочки, обот их толщиною снутри 1, а снаружи 2 вершка, шириною 5 вершков от оботу до колеса деревянного, ручки тож, и крестовины каждая з двумя дирами, где боуты вкладываютца, длиною оные 1 аршин и 7 вершков, шириною у оботу 9, на концах 4 вершка</p> | <p>55</p> |
| <p>3. Колеса сухие зубчатые, каковы употребляютца при пильных мельницах, в диаметре 6 футов от средних пунктов или точек, а толстотою 6 дюйм, во оном пустоты, куда вкладываетца вал деревянной, два с полуфута, в нем пальцов деревянных 38, которые в диаметре и разстояние палец от пальца имеют по 3 дюйма, а длиною по 9 дюйм</p> | <p>57</p> |
| <p>4. Шебтерни к тем же мельницам в диаметре 3 фута от цевошных средних точек, в ней пустоты, куда вкладываетца коленной вал 5 дюйм, в ней цевок 19, а цевки в диаметре 3 дюйма, длины между кругами 1 фут</p> | <p>31</p> |
| <p>5. Камин з досками и протчим украшением, а порознь при нем убору:</p> <p>Дно, в которое доски вкладываютца и решетки, длиною с краю на край по средине кроме краев 6 аршин, а с краями в аршин с вершком, шириною между краев в переднем конце 3, а в заднем 2 четверти аршина, а с краями в переднем $13\frac{1}{4}$, в заднем $9\frac{1}{4}$ вершков, под ним ношки с фигурами, длиною 4 вершка, оных dna и ножек абрисы под литерами А и В.</p> <p>Доски нижнего става, вышиною до карнизу по 15, шириною задняя $8\frac{3}{4}$, боковые две по нижним концам, ибо у верхняго есть небольшая фигура $7\frac{1}{4}$, толщиною $\frac{1}{4}$ вершка, абрисы их под литерами С и S.</p> <p>Столбики фигурные, что ставятца наперед пред боковыми досками, вышиною тож, что и доски, абрис их под литерою d.</p> <p>Карниз, в котором укрепляютца означенных досок и столбиков верхние, а трубных того камина досок нижние край, шириною и с краями в переднем конце 1 аршин, в заднем 11 вершков, длиною 1 аршин, толщиною поверху 2, высотой внутри 3 вершка и з захапцами, в которые трубные доски становятца, а перед его кверху между краями дугою, до которой край равные с обеих сторон по 4, а дуга от оных поверху 11 вершков, абрис его под литерою E.</p> <p>Доски трубные того камина 2 боковые, вышиною по 2 аршина, толщиною по $\frac{1}{4}$ вершка, шириною по нижним концам по $10\frac{1}{4}$, по верхним по $5\frac{1}{4}$ вершков, передняя вышиною и толщиною тож, шириною понизу с краю на край $\frac{3}{4}$, аршина, поверху 7 вершков, задняя доска понизу $8\frac{1}{4}$, поверху 6 вершков, у которой при самом верху дира круглая в диаметре $\frac{3}{4}$ вершка, где дым в трубу выходит, абрис их под литерою F.</p> <p>Верхней карниз снаружи з дном, длиною совсем 9, шириною спереди $10\frac{1}{2}$, ззади 8 вершков, а внутри оного до краев ящика, шириною спереди 7, ззади $5\frac{1}{4}$, длиною 6 вершков, глубина в нем $1\frac{1}{4}$, края толщиною $\frac{1}{4}$ вершка, абрис его под литерою С.</p> <p>Решетки каминовые: стоячая поперег $8\frac{1}{2}$, высотой $5\frac{1}{2}$, толщиною $\frac{1}{4}$ вершка, лежачая шириною по одному концу поларшина, по другому, заднему, $7\frac{1}{2}$ вершков, вышиною $3\frac{1}{2}$, толщиною $\frac{1}{2}$ вершка, абрис их под литерою Н, оные весом со всем</p> | <p>36</p> |
| <p>6. Шипы боевые, которые лютца четверогранные [до шеи], а шея круглая, и один конец, что в валу бывает, толше того, которой к подушке, толщиною во все стороны равен $5\frac{3}{4}$, а подлешю 5 вершков, шея толщиною в диаметре $4\frac{3}{4}$, длиною 4 вершка, а весь шип длиною аршин, а до шеи $\frac{3}{4}$ аршина</p> <p>У оного с того конца, что в вал закрепляетца, имеетца в средине, пустота, которая протяжаетца из самой шеи в длину на $10\frac{3}{4}$, в ширину сверку на $3\frac{3}{4}$ вершка, а внутрь пошло уже скатом.</p> | <p>12</p> |

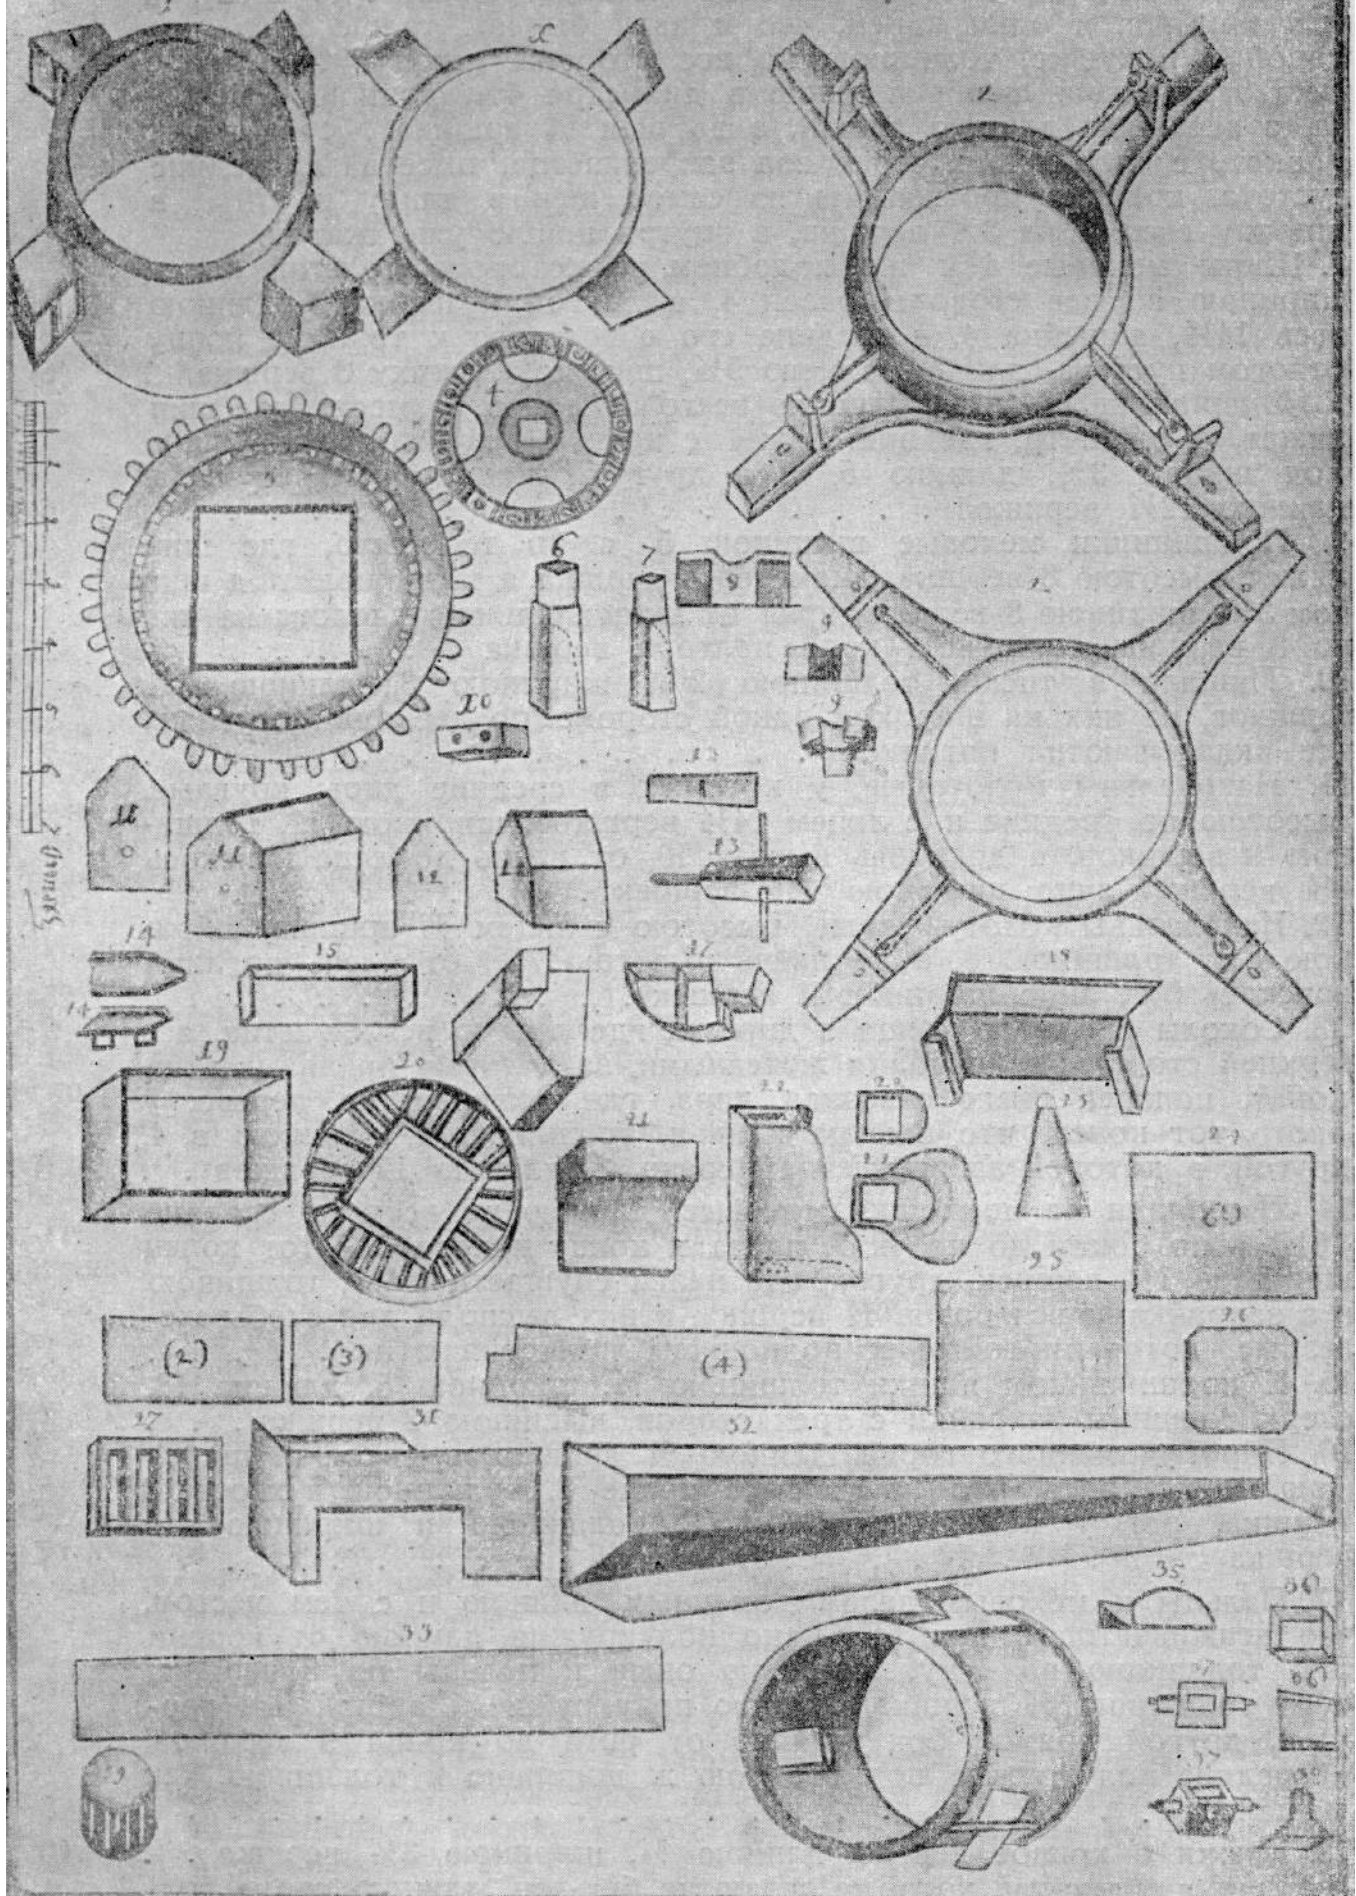

| | | |
|---|------------------|-----------|
| 7. Шипы меховые тем же подобием, у которого толстой конец шириною во все стороны равен 4, а другой и шейка 3, длиною весь $14^{1/2}$, а шейка 4, в середине его с толстого к тонкому концу отлогом пустота, длиною в него $9^{1/2}$, шириною сверху 3 вершка. | Пуд 6 | |
| 8. Подшипники боевые вышиною всего $5^{1/4}$, а по то место, где шип ляжет, 4, диаметр, где шип ляжет с краю на край, $4^{3/4}$, шириною под шипом $3^{3/4}$, длиною 5, а з другую сторону, что от вала, длиною $12^{1/4}$ вершков. | 6 | |
| 8. Подшипники меховые вышиною 5, а по то место, где шип ляжет, высоту 3 вершка, диаметр 4 вершка, а толщиною под шипом $3^{1/2}$, шириною 3 вершка, края от шипов длиною сполога на низ по 3 вершка, толщиною край полтора вершка. | 2 | |
| 10. Пищали в тиски, толщиною $2^{3/4}$, шириною 3, длиною $7^{3/4}$ вершков, на них на широкой одной сторонепо две ямки круглые, где вкладываютца пятники. | 2 | |
| 11. Наковальны молотовые, у которых в середине дыры круглые, высотой по середине и с лица $14^{1/2}$ вершков, шириною 11, толщиною 9 вершков, а до плечь высота 10, от плечь до лица наискось $4^{1/2}$ вершка, лицо шириною $1^{1/2}$ вершек | 45 | |
| 12. Наковальны колотушечные, высотой с лицом $3/4$ аршина, шириною $8^{1/2}$, толщиною 8, а до плечь высотой $7^{1/2}$, от плечь до лица наискось $5^{1/2}$, лицо шириною 1 вершек. | 25 | |
| 13. Соколы с одного конца з дирами, где дерево всаживаетца, а с верхней стороны со скобами железными, за которые привязываетца канат, поперег оных сквозная дыра, где всаживаетца дерево, у ного тот конец, что быютца клинья, толщиною и шириною в 4, другой, в которой закрепляетца дерево, 3, длиною 12 вершков. | 8 | |
| 14. Пронозки на подножки меховые, длиною во всем по середине $10^{1/2}$, а по бокам до плечь 7, плеча к концу наосо $3^{1/2}$, тот конец шириною $1^{1/4}$ вершек, другой, где палец спускаетца, $4^{1/2}$, толщиною з закрайками вся равна $3/4$. вершка, в них выподи две скобы железные, которыми оные к подношкам прикрепляютца | 1 | |
| 15. К подшипником ящички толщиною $1/2$, шириною 5, длиною 18, сверх толшины закрайки с трех сторон, вышиною 2 вершка. | 3 | |
| 16. Порог, доменного горна, длиною $3/4$ аршина, высотой и широтою, кроме рога, что на толстом конце 8, толщиною в хвосте 3 вершка, рог у комлю вышиною 3, толщиною и шириною $4^{1/2}$ вершка | 18 | |
| 17 Пальцы к меховым валам доменным, длиною и с тем местом, что всаживаетца в вал $14^{1/2}$, дно полукружия длиною от корени $6^{1/2}$, толщиною по 1-му, шириною оные и пальцы по 3 вершка, обот толщиною $1/2$ вершка, длиною полукружие 1 аршин и 1 вершок, другой прямой бок длиною от рога до конца 9 вершков, в середине полукружия подмога тою ж шириною и толщиною, как и палец | 5 | |
| 18. Крюки в кривое дерево, длиною $3/4$, шириною $3^{1/2}$ вершка. | 10 | |
| 19. Ящички к тискам, которые делаютца без ден, длиною кроме толстоты стен 1 аршин, шириною $3/4$, высотой стены $5^{1/2}$, толстотою 1 вершек. | 12 | |
| 20. Круги на стулы молотовые круглые з закрайками, в диаметре с краю на край $1^{1/2}$ аршин, в середине пустоты, где наковальны всаживаютца, в одну сторону $3/4$ аршина, в другую 10 вершков, толщиною со всем $1^{1/2}$ вершек. | 10 | |
| 21. Доски тепельные доменные, которые выливаютца верхней край доскою, а нижней брусом, толщиною до бруса $1/2$, а длиною вся 12, шириною тож, брус в высоту 4, в толщину $3^{1/2}$ вершка, а доски тонкой от бруса кверху высотой в 8 вершков | 12 | |
| 22. Бабы к битью свай, высотой в аршин с вершком, по дну и с пустотою длина $3/4$ аршина и 1 вершок, а до пустоты 8 вершков, поперег по дну с одного конца 9, а где пустота, тут 6 вершков, сверху толщиною $5^{1/2}$, шириною $8^{1/4}$, пустоты (вдоль по всей бабе при одном краю во все стороны $4^{1/4}$, край с одной стороны до оной пустоты толщиною $1/2$ вершка. | 26 | |
| 23. Фурмы в горны плавильные, длиною по середине $11^{3/4}$, в диаметре с краю на край с того конца, откуда сопла ставятца, в ширину 8, в высоту $6^{1/2}$ в глазе, куда дух в горн проходит, шириною 2, высотой $1^{1/2}$ вершек. | 2 | |
| 24. Доски, ис которых составляютца молотовые горны: | | |
| четверти | аршины | вершки |
| 1. Донные длиною | 5, | Толщиною |
| 1, | Шириною | $1^{1/2}$ |
| | 1, | |
| | | 22 |

| | | | | | |
|---|---|---|-----------|------------------------|--------------------------|
| 2. боковые | 5 | 9 | $1^{1/4}$ | 10 | |
| 3. подфурменные | 4 | 9 | $1^{1/4}$ | 8 | |
| 4. подручные 4-х аршин | 8 | | 1 | 12 | |
| 25. Доски для настилки на полы, длиною 5 четвертей, шириною в аршин, толщиною 3/4 дюйма | | | | 5 | |
| 26. Доски под наковальны в стулы, длиною и шириною по $11^{1/2}$, а толщиною по 2 вершка. | | | | 9 | |
| А другие лютца и толше, смотря по тому, сколь ниско стул осядает. | | | | | |
| 27. Изложницы, в которые лютца медные штыки, длиною по 14, шириною по 10, толщиною по $2^{1/2}$ вершка; в них в каждой по 4 места ящиками, где медь лютца; оные шириною по 2, глубиною по $1^{1/2}$, длиною по 8 вершков, а край до оных и между ими межутки по 1-му вершку | | | | 12 | |
| 28. Брусье, на которых трубы колошные утверждаются, продольные длиною 4-х сажен и 2 аршин и $3^{1/2}$ вершков, шириною 7, толщиною 2 вершков | | | | 80 | |
| 29. Поперешные, длиною $1^{1/3}$ сажен и пять вершков, шириною 7, толщиною 1 вершек | | | | 30 | |
| 30. Под них столбы, которые выливаются с фигурами, высотой по одной самсене и по три вершка, толщиною в концах по $3^{1/2}$, шириною по 5 вершков, у верхняго конца косяк для подмогу в одну сторону, а именно вдоль по брусу 5, в другу вниз отлогом 3 четверти, толщиною 1 вершек | | | | 28 | |
| 31. Доски на подушки валов боевых, длиною $1^{3/4}$ аршина, шириною 14, толщиною 1/2 вершка, у оных от краев на середине с того боку, которым прикладываетца к шипу пустоты, где вкладываютца коробки, длиною 1 аршин, шириною 8 вершков, а з дрогова краю до пустоты доски шириною на 5 вершков, у оной же захай с того конца, где пустоты нет, вышиною на 2 вершка | | | | 9 | |
| 32. Корыта тож и колоды, что употребляетца в молотовых для мочения в них в бывающей воде клещей и ломов, длиною $4^{3/4}$ аршина, высотой в них 8, шириною в одном 5 вершков, а в другом аршин, кроме краев, а края толщиною полвершка, а дно в вершок. | | | | 40 | |
| 33. К ним на закрышку доски, длиною 4-х аршин, шириною 9, толщиною 1/2 вершка | | | | 10 | |
| 34. Бочки на доменной меховой вал, в диаметре $1^{1/2}$ обот шириною $3/4$ аршина, толщиною край с обручами чугунными $1^{1/2}$, а ниже обручей и в середине обот толщиною ж 1/2 вершка, на ней, где пальцы вкладываютца, дыры вышиною каждая по $6^{1/2}$, шириною по $4^{1/2}$ вершка, между ими дистанции по аршину и по 7 вершков, при них подлаюки длиною $4^{1/2}$ вершка | | | | 37 | |
| 35. Пальцы в валы молотовыя меховыя, длиною с коренем 13, толщиною перед его и зад $3/4$ вершка, шириною $2^{3/4}$ вершка, корень, что всаживаетца в вал, длиною 4, шириною $3^{1/4}$, толщиною $2^{3/4}$ вершка, окружие пальца, кроме кореня, длиною $3/4$ аршина, а прямой бок $8^{1/2}$ вершков | | | | Пуд 3 | Фунт 30 |
| 36. К пальцам молотовым коробки четвероугольные, что кладутца в вал, и в них пальцы всаживаютца и закрепляютца, длиною 6, шириною 5, толщиною стены их 1/2 дюйма, а в середине пусто | | | | | 35 |
| 37. Валики к подношкам, длиною и с шипиками 11, а кроме шипиков 5, коропка оною шириною во все стороны равна 3 вершка, а дира, в которую вкладываетца подношка, длины 3, ширины $1^{3/4}$, стены, что до дыры, толщиною 1/2 вершка, шипики от коробки толстые до тонких длиною 2, толщиною $1^{1/2}$, тонкие длиною и толщиною 1 вершек | | | | 1 | 20 |
| 38. К валикам подставки, дно их шириною 3, толщиною 1/2, длиною 6 вершков, на оном на концах по две дыры, где прибываютца гвоздем, одна вверх и з дирую, в которую вкладываютца валики $4^{3/4}$ вершка, а дира в диаметре в вершек, а с краю на край и с краями $1^{3/4}$, под дирую шейка, шириною $1^{1/2}$, толщиною оная высота $3/4$ вершка, а от шейки ко дну лютца скатом | | | | 1 | |
| 39. Бабы чугунные к битью свай руками, в диаметре с краю на край по 8, вышиною по 9 вершков | | | | 8 | |
| 40. Печи чугунные на ношках з досками и ящиками и протчим украшением. А порознь при нем убору: Две доски чугунные: 1) под печь о шести чугунных ношках, 2) подношки оные длиною по 2 аршина и по 5 вершков, шириною по 1-му аршину, толщиною по 1/2 вершка. Ящиков пешных исподних трехсторонних 2, длиною по 2 аршина и по 3 вершка, шириною по 15 вершков, вышиною по 1/2 аршина, толщиною по 2/3 вершка. Ящиков же верхних четырех сторонних 2, длиною по 2 аршина по 1 вершку, шириною по 12 вершков, вышиною по 9 вершков, толщиною по 2/3 вершка. Оные доски и ящики каждая весом по 12 пуд всего | | | | 72 | |
| 41. Задвишка к изьным трубам з железною скобою и с рамками чугунными, длиною $11^{1/2}$, шириною по 9 вершков, толщиною 1/4 вершка, весом 1 пуд | | | | 1 | |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| 42. Задвишка ж к горнишным трубам з железными жь скобами и с рамками, длиною и шириною 6, толщиною по 1/4 вершка весом | | 35 |
| 43. Заслонки круглые к ызбным печам, вышиною и шириною по 13 вершков | | 30 |
| 44. К горнишным печам четверугольные длиною 10, шириною 9 вершков | | 30 |
| 45. Ступы чугунные, в которых розбиваютца медные руды | 70 | |
| 46. Брусье, на которых горны молотовые кладутца, длиною $7^{1/2}$ аршина, у которой на середине полукругом в диаметре 1 аршин, толщиною $3^{1/2}$, шириною верх 5, низ 4 вершка, на оном выливаетца на одной стороне, которая в горн ляжет вверх доскою, вышины от бруса по концам от полукруга по 5 вершков, а над полукругом на 3 стороны по 9 вершков | 90 | |
| 47. Под оных столбы с фигурами, вышиною $1^{1/2}$ аршина, шириною 7, толщиною 6 вершков, у которых также выливаютца доскою, на боках по 5, вверху по 2 вершка, и на краю на нижнем конце у тое доски крюк длиною 8, толщиною и шириною по 2 вершка | 21 | |

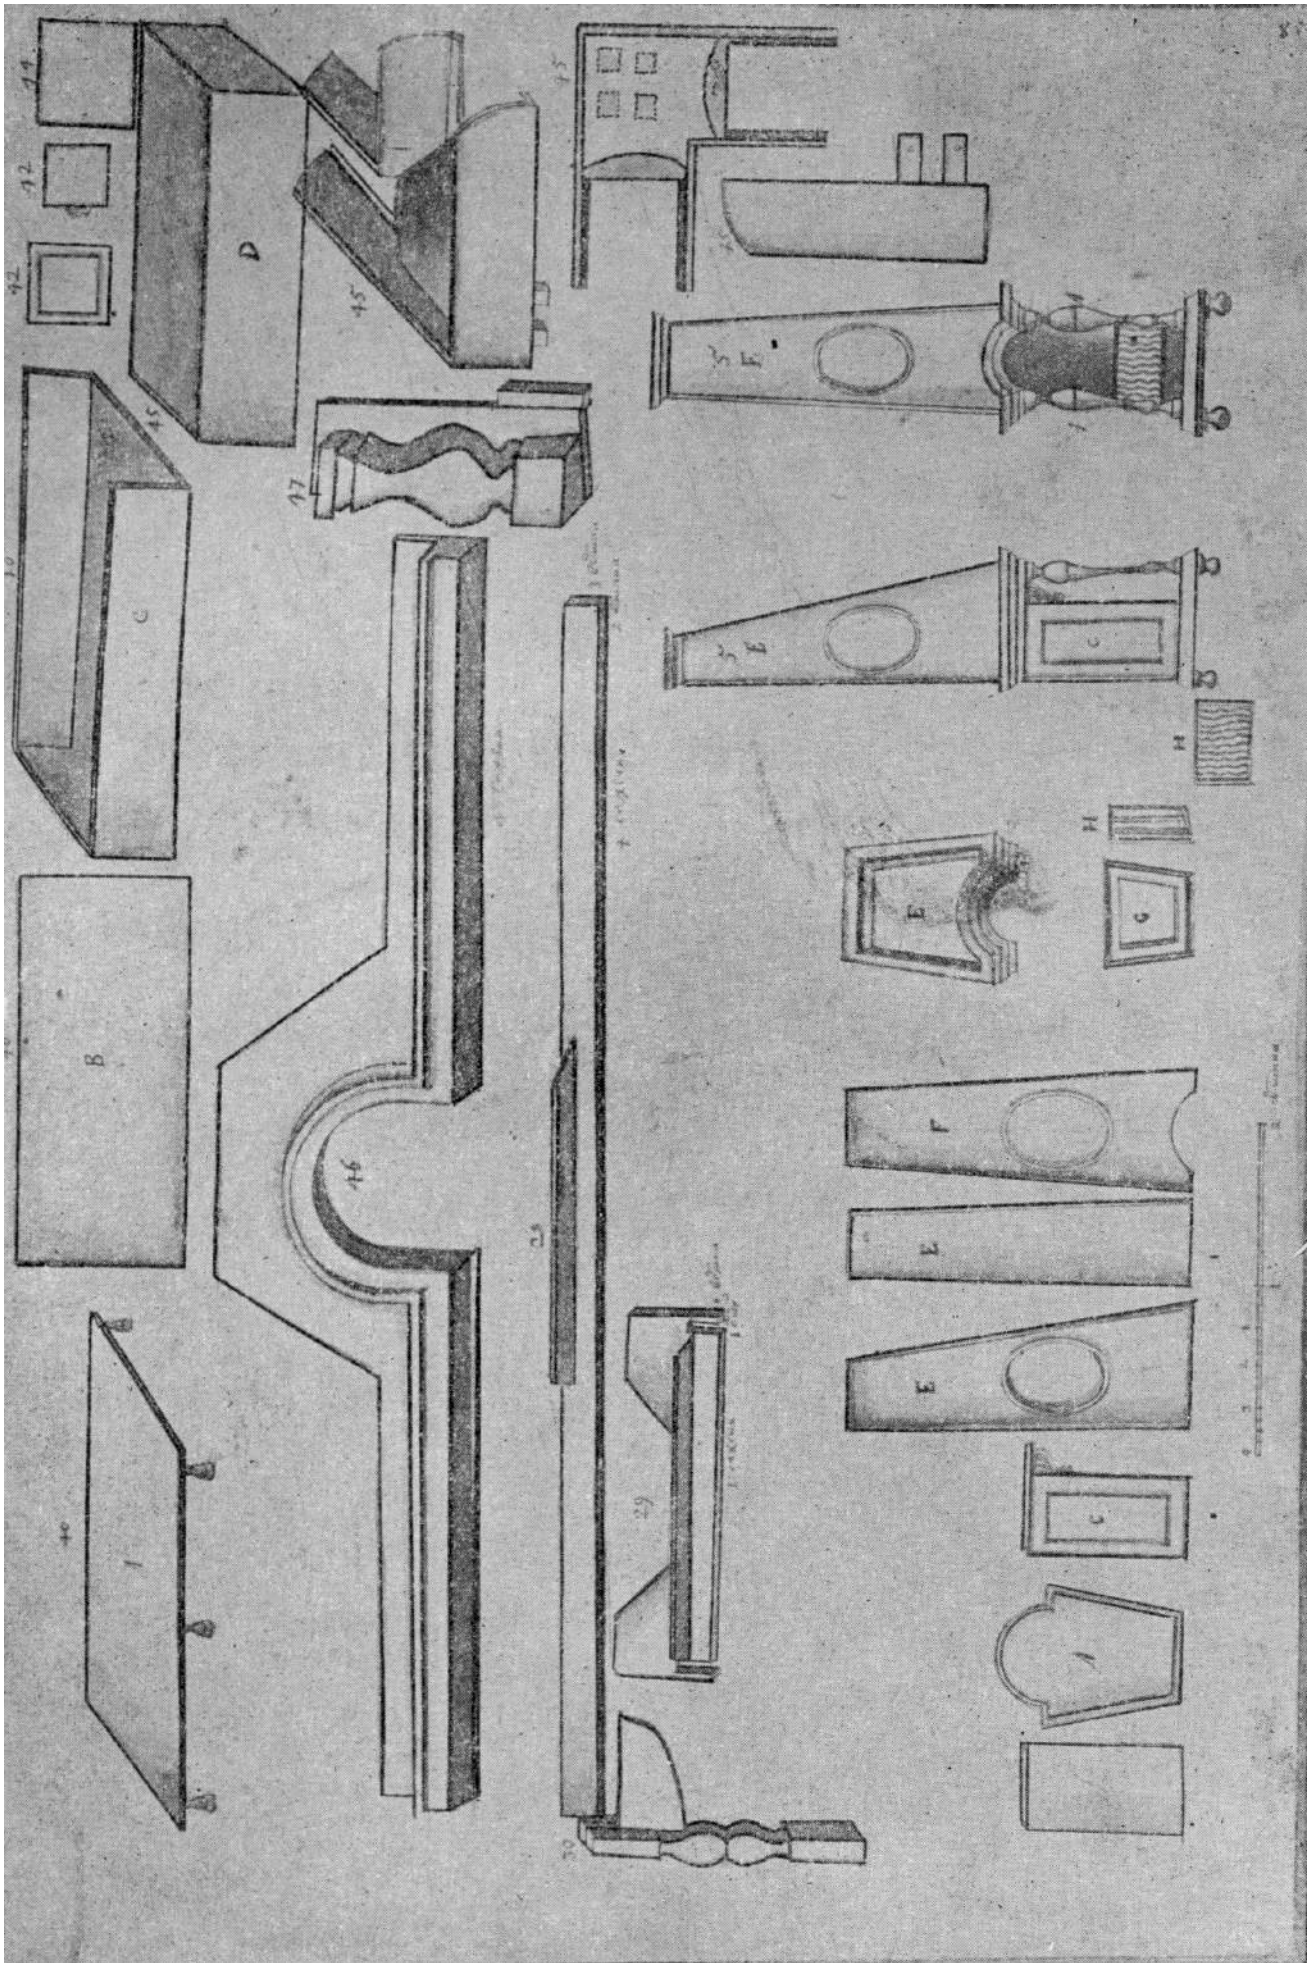

| Табель Сысертского, именуемаго императрицы Анны завода, о расходе денег, о зачете за крестьянские работы, и о приходе и о расходе ж и о остатке денег и припасов | В 1732 г. | | | | В 1733 г. | | | | Итого в оных годах | | | |
|--|-----------|-------|-------|---------------------|-----------|-------|------|-------------------|--------------------|-------|-------|---------------------|
| | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | |
| | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. |
| А по продажной цене железа и по настоящим же ценам припасов на | - | - | - | - | - | - | 5286 | 84 ^{1/8} | - | - | 5286 | 84 ^{1/8} |
| Да денежной казны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 757 | 62 |
| Всего по отпуску, продаже и остальных с положением за оставшие по настоящим [ценам] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7062 | 76 ^{1/2} |
| С положением за оные по продажным ценам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7147 | 66 ^{7/8} |
| Ис того числа выключить вышеписанной настоящей расход | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6293 | 27 ^{1/4} |
| Затем ежели оные припасы, что отпущены, и оставшие изойдут в расход по положенным ценам, то имеет быть во взятые сверх издержанных в расход: С положением за оставшие по настоящим [ценам] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 769 | 49 ^{1/4} |
| С положением за оные по продажным ценам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854 | 39 ^{5/8} |
| А буде ис того выключить, во что заводы стали, то еще не возвратилось в издержанную сумму на строение завода и припасы: По положению за оставшие по настоящим [ценам] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12937 | 19 ^{13/16} |
| По положению за оные по продажным ценам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12852 | 29 ^{7/16} |
| Настоящего денежного расхода | - | - | 741 | 3 | - | - | 2051 | 23 | - | - | 2792 | 26 |
| Крестьянского зачета | - | - | 9971 | 76 ^{3/16} | - | - | 3423 | 26 ^{1/2} | - | - | 13395 | 2 ^{11/16} |
| Присланных с других заводов припасов по цене | - | - | 2299 | 6 ^{5/8} | - | - | 1298 | 59 | - | - | 3597 | 65 ^{5/8} |
| Да за провоз железа с заводу до пристани и с пристани до тех мест, куда оно отпущено | - | - | - | - | - | - | 215 | 2 | - | - | 215 | 2 |
| Итого | - | - | 13011 | 85 ^{13/16} | - | - | 6988 | 10 ^{1/2} | - | - | 19999 | 96 ^{5/16} |
| Ис того выключить, что на завод с пристройками употреблено | - | - | 10979 | 85 ^{5/16} | - | - | 2726 | 84 | - | - | 13706 | 69 ^{1/16} |
| Затем останется настоящего расхода | - | - | 2032 | 3/4 | - | - | 4261 | 26 ^{1/2} | - | - | 6293 | 27 ^{1/4} |
| На тое сумму сделано на заводе железа | - | - | - | - | 3836 | 25 | 669 | 84 | 3836 | 25 | 669 | 84 |
| Ис того числа: Продано при заводе | - | - | 46 | 40 | - | - | 63 | 90 ^{1/2} | - | - | 110 | 30 ^{1/2} |
| В расходе при заводе на разные дела | - | - | - | - | - | - | 116 | 50 ^{1/2} | - | - | 116 | 50 ^{1/2} |
| В посылке на другие заводы на щет оных по цене | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 ^{1/4} | - | - | 1 | 19 ^{1/4} |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|----|------|----|------|-------------------|------|----|------|-------------------|
| В отпуск в Санкт- Питербурх | - | - | - | - | 2915 | 22 | 1749 | 33 | 2915 | 22 | 1749 | 33 |
| Итого в росходе и в посылке в означенные места кроме издержанных на заводской расход | - | - | 46 | 40 | - | - | 1814 | 42 ^{3/4} | - | - | 1860 | 82 ^{3/4} |
| За росходом остальных при заводе припасов по настоящей цене | - | - | - | - | - | - | 5201 | 93 ^{3/4} | - | - | 5201 | 93 ^{3/4} |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------|--------------|------|----|------|------------|------|----|-------|-------------|
| о расходе ж и о остатке денег и припасов | | | | | | | | | | | | |
| Настоящего денежного расхода | - | - | 741 | 3 | - | - | 2051 | 23 | - | - | 2792 | 26 |
| Крестьянского зачета | - | - | 9971 | $76^{3/16}$ | - | - | 3423 | $26^{1/2}$ | - | - | 13395 | $2^{11/16}$ |
| Присланных с других заводов припасов по цене | - | - | 2299 | $6^{5/8}$ | - | - | 1298 | 59 | - | - | 3597 | $65^{5/8}$ |
| Да за провоз железа с заводу до пристани и с пристани до тех мест, куда оно отпущено | - | - | - | - | - | - | 215 | 2 | - | - | 215 | 2 |
| Итого | - | - | 13011 | $85^{13/16}$ | - | - | 6988 | $10^{1/2}$ | - | - | 19999 | $96^{5/16}$ |
| Из того выключить, что на завод с пристройками употреблено | - | - | 10979 | $85^{5/16}$ | - | - | 2726 | 84 | - | - | 13706 | $69^{1/16}$ |
| Затем останется настоящего расхода | - | - | 2032 | $3/4$ | - | - | 4261 | $26^{1/2}$ | - | - | 6293 | $27^{1/4}$ |
| На тое сумму сделано на заводе железа | - | - | - | - | 3836 | 25 | 669 | 84 | 3836 | 25 | 669 | 84 |
| Из того числа: | | | | | | | | | | | | |
| Продано при заводе | - | - | 46 | 40 | - | - | 63 | $90^{1/2}$ | - | - | 110 | $30^{1/2}$ |
| В расходе при заводе на разные дела | - | - | - | - | - | - | 116 | $50^{1/2}$ | - | - | 116 | $50^{1/2}$ |
| В посылке на другие заводы на счет оных по цене | - | - | - | - | - | - | 1 | $19^{1/4}$ | - | - | 1 | $19^{1/4}$ |
| В отпуску в Санкт-Питербурх | - | - | - | - | 2915 | 22 | 1749 | 33 | 2915 | 22 | 1749 | 33 |
| Итого в расходе и в посылке в означенные места кроме издержанных на заводской расход | - | - | 46 | 40 | - | - | 1814 | $42^{3/4}$ | - | - | 1860 | $82^{3/4}$ |
| За расходом остальных при заводе припасов по настоящей цене | - | - | - | - | - | - | 5201 | $93^{3/4}$ | - | - | 5201 | $93^{3/4}$ |

| | В 1722 г. | | | | В 1723 г. | | | | В 1724 г. | | | | В 1725 г. | | | |
|--|-----------|-------|------|------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|-------------------|-------|-------------------|-----------|-------------------|-------|-------------------|
| | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | |
| | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. |
| Настоящего расхода | - | - | 1142 | 16 | - | - | 7752 | 12 ^{1/2} | - | - | 16473 | 10 | - | - | 12581 | 44 ^{1/2} |
| Крестьянского зачета | - | - | - | - | - | - | 12057 | 69 ^{3/4} | - | - | 10248 | 62 ^{3/4} | - | - | 6901 | 1 ^{1/8} |
| Да за провоз припасов з заводов до пристани и с пристани до тех мест, куда оные отпущены по 1731-й год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Припасов прислано из разных мест из заводов по цене | - | - | - | - | - | - | 4792 | 80 ^{1/2} | - | - | 1990 | 94 ^{3/4} | - | - | 840 | 99 ^{1/4} |
| Итого | - | - | 1142 | 16 | - | - | 24612 | 62 ^{3/4} | - | - | 28712 | 67 ^{1/2} | - | - | 20323 | 44 ^{7/8} |
| Ис того выключить, что на заводы с пристройками употреблено | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Да за перечиску присланной з других заводов меди | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затем останетца настоящего расхода на припасы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| На тое расходную сумму зделано на заводе припасов по настоящим ценам, а имянно: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Чюгуна в штыках на железо | - | - | - | - | - | - | - | - | 51019 | 20 | 1668 | 41 ^{1/4} | 63875 | - | 2088 | 80 ^{1/2} |
| Чюгунных припасов, литых в песок | - | - | - | - | - | - | - | - | 23797 | 29 ^{1/2} | 1087 | 57 ^{1/8} | 16804 | 14 ^{1/2} | 767 | 97 |
| Чюгунных припасов, литых в фурмы | - | - | - | - | - | - | - | - | 236 | 10 | 46 | 97 ^{1/8} | 1454 | 14 ^{1/2} | 289 | 16 ^{1/2} |
| Железа: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кованого под большими молотами | - | - | - | - | 2748 | - | 522 | 12 | 25652 | 23 | 4873 | 98 ^{7/8} | 36930 | - | 7016 | 70 ^{1/8} |
| Колотущечного | - | - | - | - | - | - | - | - | 316 | 26 | 73 | 40 ^{1/2} | 1455 | 18 | 337 | 43 ^{1/4} |
| Машинного | - | - | - | - | - | - | - | - | 2127 | 10 | 470 | 22 ^{1/2} | 4865 | 1/4 | 1075 | 58 ^{3/8} |
| Плющильного | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Укладу | - | - | - | - | 56 | - | 32 | 17 ^{5/8} | 2195 | 18 | 1261 | 57 ^{7/8} | 1855 | 8 | 1065 | 97 ^{1/2} |
| Стали рукодельной и чрез секретной | - | - | - | - | - | - | - | - | 570 | 15 | 527 | 37 ^{1/8} | 853 | 21 ^{1/4} | 789 | 17 ^{5/8} |
| Жести ординарной и двойной листов | - | - | - | - | - | - | - | - | 19464 л. | - | 724 | 94 ^{1/8} | 95623 л. | - | 3561 | 44 ^{1/4} |
| Проволоки разных номеров | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 39 ^{1/2} | 271 | 35 ^{7/8} | 249 | 38 ^{1/4} | 605 | 65 ^{5/8} |
| Досок крышечных и других нелуженых | - | - | - | - | - | - | - | - | 2143 | 15 | 832 | 8 ^{1/2} | 77 | 8 | 29 | 96 ^{3/4} |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|-----|-------------------|------|-------------------|-------|-------------------|----------|-------------------|-------|-------------------|
| Клинок шпажных и кортишных | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 22 | 349 | 26 ^{1/4} | 277 | 22 ^{1/4} | 964 | 10 ^{1/8} |
| Меди штыковой и росковной | - | - | - | - | - | - | - | - | 1367 | 3 ^{1/2} | 4984 | 39 ^{1/4} | 1122 | 20 | 4092 | 50 ^{3/4} |
| Посуды медной | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Досок луженых крышечных железных | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого припасов по цене | - | - | - | - | - | - | 554 | 29 ^{5/8} | - | - | 17171 | 45 ^{1/4} | - | - | 22684 | 48 ^{3/8} |
| Из вышеписанных припасов отпущено в отпуск в караванах по продажным ценам: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В Москву: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Железа кованого под большими молотами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Колотушечного | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машинного | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | 9 | 106 | 58 | - | - | - | - |
| Плющильного | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Укладу | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 40 | 30 | 710 | 20 | 575 | 50 ^{1/2} |
| Стали | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | 9 | 74 ^{1/4} | 302 | 3 | 244 | 68 |
| Жести ординарной и двойной листов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23400 л. | - | 1529 | - |
| Проволоки разных номеров | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 45 | 69 ^{1/2} | 63 | 6 | 233 | 65 ^{1/2} |
| Досок крышечных и обресков дощатых жестяных | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | 13 | 392 | 45 ^{1/2} | 1759 | 17 | 2463 | 19 ^{1/2} |
| Чюгунных припасов и гирь чюгунных и железных | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 26 ^{3/4} | 1 | 30 ^{1/2} | - | - | - | - |
| Клинок шпажных и кортишных | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 12 | 98 | - | - | - | - | - |
| Меди штыковой и росковной | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посуды медной | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В Санкт-Питербурх железа: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кованого под большими молотами | - | - | - | - | - | - | - | - | 1805 | 39 | 1264 | 18 ^{1/4} | 4545 | 11 | 3160 | 69 ^{1/4} |
| Колотушечного | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

В 1725 г.

В 1726 г.

В 1727 г.

В 1728 г.

В 1729 г.

В 1730 г.

| Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | |
|----------|-------------------|-------|-------------------|-----------|-------------------|-------|-------------------|-----------|-------------------|-------|-------------------|----------|-------------------|-------|-------------------|----------|-------------------|-------|-------------------|----------|-------------------|--------|-------------------|
| Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. |
| - | - | 12581 | 44 ^{1/2} | - | - | 33767 | 81 ^{1/2} | - | - | 34158 | 52 ^{1/8} | - | - | 15227 | 54 ^{5/8} | - | - | 16807 | 26 ^{1/8} | - | - | 13878 | 77 |
| - | - | 6901 | 1 ^{1/8} | - | - | 3647 | 33 ^{5/8} | - | - | - | - | - | - | 7422 | 66 | - | - | 7532 | 74 ^{7/8} | - | - | 2915 | 4 ^{1/2} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26326 | 36 |
| - | - | 840 | 99 ^{1/4} | - | - | 504 | 45 ^{1/4} | - | - | 445 | 47 ^{1/4} | - | - | 161 | 93 ^{1/4} | - | - | 115 | 81 | - | - | 172 | 1 ^{1/2} |
| - | - | 20323 | 44 ^{7/8} | - | - | 37919 | 60 ^{3/8} | - | - | 34603 | 99 ^{3/8} | - | - | 22812 | 13 ^{7/8} | - | - | 24455 | 82 | - | - | 43292 | 19 ^{1/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41199 | 72 ^{1/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4430 | 54 ^{3/4} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63875 | - | 2088 | 80 ^{1/2} | 139456 | 10 | 4560 | 42 ^{1/4} | 102943 | 10 | 3366 | 39 ^{1/2} | 144014 | - | 4709 | 47 | 148461 | - | 4854 | 89 ^{1/4} | 145704 | - | 4764 | 73 ^{1/2} |
| 16804 | 14 ^{1/2} | 767 | 97 | 21360 | 19 ^{1/4} | 976 | 23 ^{1/2} | 24354 | 9 | 1113 | 1 ^{1/2} | 20161 | 37 ^{1/2} | 921 | 41 ^{1/2} | 10998 | 26 ^{3/8} | 502 | 64 ^{5/8} | 9574 | 35 ^{1/2} | 437 | 57 ^{3/4} |
| 1454 | 14 ^{1/2} | 289 | 16 ^{1/2} | 2586 | 38 ^{3/8} | 514 | 35 ^{5/8} | 2297 | 25 | 456 | 82 ^{7/8} | 1240 | 8 | 246 | 58 ^{1/2} | 1614 | 21 ^{1/2} | 321 | 1 ^{1/8} | 1094 | 16 ^{3/4} | 217 | 59 ^{7/8} |
| 36930 | - | 7016 | 70 ^{1/8} | 49627 | 35 ^{5/8} | 9429 | 30 | 48946 | 2 ^{1/2} | 9299 | 75 ^{1/8} | 63130 | 11 | 11994 | 75 ^{1/8} | 65106 | 37 | 12370 | 31 ^{1/2} | 78026 | 39 | 14825 | 12 ^{1/2} |
| 1455 | 18 | 337 | 43 ^{1/4} | 220 | 10 ^{1/2} | 51 | 6 ^{1/8} | 123 | 11 | 28 | 57 ^{3/4} | 1617 | 37 ^{1/2} | 375 | 7 ^{1/4} | 192 | 7 | 44 | 55 | 473 | 6 | 109 | 68 ^{1/2} |
| 4865 | 1 ^{1/4} | 1075 | 58 ^{3/8} | 4669 | 16 | 1032 | 27 | 4724 | 19 | 1044 | 44 ^{1/2} | 2173 | 18 | 480 | 48 ^{1/4} | - | - | - | - | 97 | 4 | 21 | 14 ^{5/8} |
| - | - | - | - | 8166 | 11 | 1805 | 33 | 19447 | 30 | 4299 | 34 | 137 | - | 30 | 28 ^{1/2} | 486 | 32 | 107 | 61 ^{1/2} | 404 | 30 | 89 | 48 ^{3/4} |
| 1855 | 8 | 1065 | 97 ^{1/2} | 3126 | - | 1796 | 15 ^{7/8} | 2024 | 38 | 1163 | 50 ^{7/8} | 1315 | 13 | 755 | 76 ^{7/8} | 275 | 27 ^{3/4} | 158 | 41 | 503 | 3 | 289 | 6 |
| 853 | 21 ^{1/4} | 789 | 17 ^{5/8} | 828 | 14 ^{1/2} | 765 | 90 ^{5/8} | 282 | 21 ^{1/2} | 262 | 23 ^{5/8} | 31 | 10 | 28 | 89 ^{3/8} | 197 | 37 ^{1/4} | 183 | 5 ^{5/8} | 93 | 27 | 86 | 61 ^{1/4} |
| 95623 л. | - | 3561 | 44 ^{1/4} | 134916 л. | - | 5024 | 89 | 111460 л. | - | 4151 | 28 ^{5/8} | 58749 л. | - | 2188 | 8 ^{3/4} | 11588 л. | - | 431 | 59 ^{1/8} | 28662 л. | - | 1067 | 50 |
| 249 | 38 ^{1/4} | 605 | 65 ^{5/8} | 313 | 12 ^{1/2} | 759 | 17 ^{1/2} | 180 | 29 ^{1/8} | 437 | 91 ^{3/8} | 264 | 4 ^{3/4} | 639 | 97 ^{3/8} | 166 | 8 ^{1/2} | 402 | 74 ^{1/8} | 7 | 20 | 18 | 17 ^{3/8} |
| 77 | 8 | 29 | 96 ^{3/4} | 1414 | 30 | 549 | 20 ^{1/4} | 2074 | 28 ^{1/2} | 805 | 39 ^{7/8} | 626 | 29 ^{3/4} | 243 | 30 ^{1/8} | 526 | 4 | 204 | 23 | 7 | 20 | 2 | 91 ^{1/8} |
| 277 | 22 ^{1/4} | 964 | 10 ^{1/8} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1122 | 20 | 4092 | 50 ^{3/4} | 1847 | 8 ^{3/4} | 6734 | 74 ^{7/8} | 1833 | 32 | 6685 | 82 ^{1/2} | 2625 | 22 | 9572 | 31 ^{1/8} | 1558 | 39 | 5683 | 84 ^{1/2} | 578 | 2 | 2107 | 50 ^{1/2} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 94 ш. | - | 14 | 50 ^{3/8} | 11257 ш. | - | 1736 | 73 ^{3/8} | - | - | - | - | 192 ш. | - | 29 | 60 | - | - | - | - |
| - | - | 22684 | 48 ^{3/8} | - | - | 34013 | 56 | - | - | 34850 | 24 ^{1/2} | - | - | 32186 | 39 ^{3/8} | - | - | 25294 | 48 ^{3/8} | - | - | 24037 | 11 ^{3/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 890 | 13 | 623 | 22 ^{3/4} | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 652 | 2 | 586 | 84 ^{1/2} | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5548 | 36 | 4439 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5048 | 25 | 4038 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 | 20 | 575 | 50 ^{1/2} | 288 | 17 ^{1/2} | 233 | 63 ^{3/8} | 368 | 20 | 298 | 48 ^{1/2} | 711 | - | 575 | 91 | - | - | - | - | 192 | 15 | 155 | 82 ^{3/8} |
| 302 | 3 | 244 | 68 | 60 | 24 | 49 | 8 ^{1/2} | 378 | - | 306 | 18 | 63 | - | 51 | 3 | - | - | - | - | 101 | - | 81 | 81 |
| 23400 л. | - | 1529 | - | 54600 л. | - | 3739 | 80 | 67200 л. | - | 5359 | 20 | 61200 л. | - | 4916 | 40 | - | - | - | - | 82670 л. | - | 7230 | 9 |
| 63 | 6 | 233 | 65 ^{1/2} | 93 | 27 | 346 | 59 ^{3/4} | 153 | 12 ^{1/2} | 567 | 25 ^{5/8} | 222 | 11 ^{3/2} | 822 | 48 ^{5/8} | - | - | - | - | 275 | 10 | 1018 | 42 ^{1/2} |
| 1759 | 17 | 2463 | 19 ^{1/2} | - | - | - | - | 306 | - | 428 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 30 | 141 | 5 |
| - | - | - | - | 6 | 39 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4515 | 11 | 3160 | 69 ^{1/4} | 17426 | 3 | 12198 | 25 ^{1/4} | 11710 | 31 | 8197 | 54 ^{1/4} | 10657 | 3 | 7459 | 95 ^{1/4} | - | - | - | - | 153714 | 6 | 107599 | 90 ^{1/2} |
| - | - | - | - | 1182 | 14 | 1064 | 11 ^{1/2} | 412 | 10 | 371 | 2 ^{1/2} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| В 1731 г. | | | | В 1732 г. | | | | В 1733 г. | | | | Итого во всех годах | | | |
|-----------|--|------|--|-----------|--|------|--|-----------|--|------|--|---------------------|--|------|--|
| Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|-------|-------------------|----------|-------------------|-------|--------------------|----------|-------------------|-------|-------------------|-----------|-------------------|--------|---------------------|
| Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. |
| - | - | 7628 | 65 ^{1/8} | - | - | 8012 | 17 ^{1/2} | - | - | 11819 | 87 | - | - | 179259 | 44 |
| - | - | 10877 | 92 | - | - | 6451 | 55 | - | - | 6265 | 65 | - | - | 74320 | 22 ^{5/8} |
| - | - | 5071 | 98 ^{1/8} | - | - | 3441 | 80 ^{1/2} | - | - | 2387 | 57 ^{5/8} | - | - | 37227 | 72 ^{1/4} |
| - | - | 690 | 69 ^{1/4} | - | - | 1983 | 49 ^{3/4} | - | - | 2134 | 6 ^{1/8} | - | - | 13832 | 67 ^{7/8} |
| - | - | 24269 | 24 ^{1/2} | - | - | 19889 | 2 ^{3/4} | - | - | 22607 | 13 ^{3/4} | - | - | 304640 | 6 ^{3/4} |
| - | - | - | - | - | - | 1851 | 48 ^{3/16} | - | - | - | - | - | - | 43051 | 20 ^{5/16} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4430 | 54 ^{3/4} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 257158 | 31 ^{11/16} |
| 166611 | - | 4998 | 33 | 152323 | - | 4760 | 9 ^{3/8} | 156569 | - | 4892 | 78 ^{1/8} | 1270976 | - | 40664 | 33 ^{3/4} |
| 9628 | 25 | 349 | 3 ^{7/8} | 30748 | 36 ^{1/2} | 1115 | 75 ^{3/8} | 27464 | 36 ^{1/2} | 1064 | 92 ^{3/8} | 194895 | 29 ^{7/8} | 8336 | 13 ^{5/8} |
| 285 | 7 | 65 | 59 ^{1/8} | 2404 | 1 ^{1/4} | 286 | 34 ^{3/8} | 2779 | 6 ^{1/8} | 411 | 40 | 15992 | 28 ^{1/2} | 2855 | 85 ^{1/8} |
| 77315 | 35 | 13264 | 43 ^{1/8} | 65088 | 26 ^{1/2} | 1158 | 59 ^{1/2} | 45417 | 35 ^{3/4} | 8033 | 29 | 557991 | 5 ^{3/8} | 103188 | 36 ^{7/8} |
| 233 | 38 | 57 | 72 ^{3/8} | 301 | - | 69 | 23 | 183 | 37 | 39 | 77 ^{3/8} | 5117 | 31 | 1186 | 51 ^{1/8} |
| 1475 | 25 | 332 | 7 | 350 | 23 | 72 | 90 ^{1/2} | 2178 | 11 ^{1/2} | 394 | 81 ^{3/8} | 22661 | 6 ^{3/4} | 4923 | 94 ^{1/8} |
| 21 | 35 | 5 | 26 | 215 | 18 | 46 | 86 | 468 | 39 ^{3/8} | 85 | 14 ^{7/8} | 29348 | 35 ^{3/8} | 6469 | 32 ^{5/8} |
| 1710 | 1 | 967 | 82 ^{5/8} | 1412 | 25 | 685 | 38 ^{3/4} | 1283 | 19 ^{1/2} | 584 | 38 ^{1/2} | 15757 | 33 ^{1/4} | 8760 | 13 ^{1/2} |
| 220 | 30 | 209 | 71 ^{1/4} | 303 | 17 ^{1/2} | 277 | 16 ^{7/8} | 170 | 21 ^{1/8} | 148 | 35 ^{7/8} | 3552 | 15 ^{1/8} | 3277 | 44 ^{1/4} |
| 57635 л. | - | 1592 | 80 ^{5/8} | 57919 л. | - | 1761 | 7/8 | 57024 л. | - | 1371 | 85 ^{3/8} | 633040 л. | - | 21875 | 40 ^{3/8} |
| 106 | 24 ^{1/4} | 248 | 20 | 197 | 39 ^{1/8} | 314 | 16 ^{3/4} | 214 | 17 | 312 | 12 ^{7/8} | 1812 | 33 | 4009 | 48 ^{1/8} |
| - | - | - | - | 1558 | 1 ^{1/2} | 772 | 40 ^{7/8} | 124 | 27 ^{3/8} | 51 | 28 ^{5/8} | 8553 | 4 ^{1/8} | 3500 | 78 ^{3/4} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 378 | 4 ^{1/4} | 1313 | 36 ^{3/8} |
| 60 | 19 | 167 | 19 | - | - | - | - | 99 | 12 ^{1/4} | 498 | 37 ^{1/8} | 11092 | 38 ^{1/2} | 40526 | 69 ^{1/4} |
| 470 | 2 ^{1/4} | 2037 | 2 | 1094 | 29 ^{3/4} | 4601 | 92 ^{3/8} | 1009 | 17 ^{1/4} | 4707 | 89 ^{3/8} | 2574 | 9 ^{1/4} | 11346 | 83 ^{3/4} |
| - | - | - | - | 100 ш. | - | 22 | - | - | - | - | - | 11913 ш. | - | 18020 | 86 ^{3/4} |
| - | - | 24295 | 20 | - | - | 26353 | 84 ^{5/8} | - | - | 22596 | 40 ^{7/8} | - | - | 264037 | 48 ^{3/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 890 | 13 | 623 | 22 ^{3/4} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 652 | 2 | 586 | 84 ^{1/4} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5682 | 5 | 4545 | 70 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5048 | 25 | 4038 | 90 |
| 703 | - | 632 | 70 | 585 | - | 526 | 50 | - | - | - | - | 3626 | 32 ^{1/2} | 3039 | 5 ^{3/4} |
| 80 | - | 128 | - | 120 | - | 192 | - | - | - | - | - | 1116 | 28 | 1062 | 53 |
| 48130 л. | - | 2165 | 20 | 42000 л. | - | 1992 | - | - | - | - | - | 379200 л. | - | 26931 | 69 |
| 125 | 31 | 754 | 65 | 97 | 21 | 628 | 13 ^{1/4} | - | - | - | - | 1043 | 13 ^{1/4} | 4416 | 89 ^{3/4} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 2 ^{3/4} | 18 | 65 ^{3/8} | 2501 | 22 ^{3/4} | 3443 | 75 ^{3/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 25 ^{3/4} | 2 | 35 ^{1/2} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 12 | 98 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 13 | 561 | 62 ^{3/8} | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 13 | 561 | 62 ^{3/8} |
| 76713 | 35 | 46028 | 32 ^{1/2} | 54002 | 18 | 32401 | 47 | 19687 | 19 | 11812 | 48 ^{1/2} | 350233 | 5 | 230122 | 80 ^{3/4} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1594 | 24 | 1435 | 14 |

| | В 1722 г. | | В 1723 г. | | В 1724 г. | | В 1725 г. | |
|--|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| | Вес | Цена | Вес | Цена | Вес | Цена | Вес | Цена |

| В 1831 г. | | | | В 1732 г. | | | | В 1733 г. | | | | Итого во всех годах | | | |
|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|-------|-------|--------------------|-----------|-------|-------|-------------------|---------------------|-------------------|--------|---------------------|
| Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | |
| Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10884 | 36 | 8707 | 92 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12774 | 15 | 10219 | 50 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1360 | 26 | 1360 | 65 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 493 | 22 | 987 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123000 л. | - | 6870 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 | 11 | 1333 | 65 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3017 | 34 ^{3/8} | 3319 | 67 ^{7/8} |
| 30 | 20 | 12 | 20 | 47 | 19 | 19 | 18 | 99 | - | - | - | 3192 | 36 | 2821 | 50 ^{3/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 396 | 2 | 1432 | 70 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10130 | 12 ^{1/4} | 86107 | 60 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 726 | 22 |
| - | - | 3562 | 61 ^{1/8} | - | - | 6060 | 65 ^{1/8} | - | - | 4580 | 69 ^{1/8} | - | - | 41114 | 23 ^{5/8} |
| - | - | 11460 | 54 ^{7/8} | - | - | 7743 | 54 ^{1/4} | - | - | 16419 | 81 ^{3/4} | - | - | 61541 | 52 ^{3/4} |
| - | - | 1239 | 18 ^{3/4} | - | - | 1849 | 83 ^{1/2} | - | - | 1235 | 50 ^{3/4} | - | - | 17990 | 59 ^{1/4} |
| - | - | 65305 | 85 ^{7/8} | - | - | 49563 | 29 ^{3/8} | - | - | 32831 | 64 ^{3/4} | - | - | 507449 | 18 ^{3/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35582 | 84 ^{7/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51037 | 95 ^{7/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 543032 | 63 ^{1/4} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 558487 | 74 ^{1/4} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 311666 | 66 ^{11/16} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231365 | 96 ^{9/16} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 246821 | 79 ^{1/16} |
| - | - | - | - | - | - | 1851 | 48 ^{3/16} | - | - | - | - | - | - | 53679 | 2 ^{3/16} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 177786 | 94 ^{3/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193142 | 5 ^{3/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51037 | 96 ^{7/8} |

| | В 1725 году | | | | В 1726 году | | | | В 1727 году | | | | В 1728 году | | | |
|---|-------------|-------|------|-------------------|-------------|-------|------|-------------------|-------------|-------|------|-------------------|-------------|-------|------|-------------------|
| | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | |
| | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. |
| Настоящего денежного расхода | - | - | 559 | 11 ^{1/4} | - | - | 1039 | 41 | - | - | 2211 | 45 | - | - | 2316 | 28 |
| Крестьянского зачета | - | - | 1294 | 69 | - | - | 325 | 63 | - | - | - | - | - | - | 762 | 73 ^{1/2} |
| Да за провоз припасов з завода до пристани и с пристани до тех мест, куда оные отпущены по 1731-й год | - | - | - | - ⁸ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Припасов прислано з заводов по цене | - | - | 116 | 58 ^{7/8} | - | - | 1497 | 7 ^{5/8} | - | - | 2443 | 6 ^{3/4} | - | - | 2852 | 64 ^{3/4} |
| Итого | - | - | 1970 | 39 ^{1/8} | - | - | 2855 | 11 ^{5/8} | - | - | 4654 | 51 ^{3/4} | - | - | 5931 | 66 ^{1/4} |
| Из того выключить во что завод и пристройки деньгами стали по 1731 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затем остатка настоящего расхода на припасы | - | - | 1970 | 39 ^{1/8} | - | - | 2855 | 11 ^{5/8} | - | - | 4654 | 51 ^{3/4} | - | - | 5931 | 66 ^{1/4} |
| На тое расходную сумму зделано на заводе железа по настоящим ценам кованого под большими молотами | - | - | - | - | 361 | 19 | 49 | 16 ^{1/8} | 23093 | 23 | 3140 | 73 ^{1/4} | 27342 | 34 | 3718 | 63 ^{3/4} |

| В 1729 году | | | | В 1730 году | | | | В 1731 году | | | |
|-------------|-------|------|-------------------|-------------|-------|-------|-------------------|-------------|-------|-------|-------------------|
| Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | |
| Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. |
| - | - | 3070 | 43 ^{1/2} | - | - | 2060 | 87 | - | - | 3736 | 57 ^{3/4} |
| - | - | 1644 | 39 | - | - | 2572 | 89 ^{3/4} | - | - | 3552 | 80 ^{1/4} |
| - | - | - | - | - | - | 12355 | 48 ^{5/8} | - | - | 3941 | 30 ^{3/4} |
| - | - | 2476 | 37 ^{5/8} | - | - | 2040 | 27 ^{1/8} | - | - | 2711 | 74 ^{5/8} |
| - | - | 7191 | 20 ^{1/8} | - | - | 19029 | 52 ^{1/2} | - | - | 13942 | 43 ^{3/8} |
| - | - | - | - | - | - | 5446 | 48 ^{1/4} | - | - | - | - |
| - | - | 7191 | 20 ^{1/8} | - | - | 13583 | 4 ^{1/4} | - | - | 13942 | 43 ^{3/8} |
| 58231 | 28 | 7191 | 53 ^{1/2} | 39994 | 34 | 5439 | 31 ^{5/8} | 56650 | 3 | 10001 | 12 ^{5/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 52 ^{1/2} |
| - | - | 49 | 6 ^{3/4} | - | - | 20 | 92 | - | - | 21 | 63 ^{1/4} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 1318 | 65 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 121480 | 1 | 85036 | 1 ^{3/4} | 64697 | 29 | 38818 | 63 ^{1/2} |
| - | - | - | - | - | - | 86354 | 66 ^{3/4} | - | - | 38840 | 16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 8781 | 11 ^{1/8} | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| В 1732 году | | | | В 1733 году | | | | Итого во всех годах | | | |
|-------------|-------|-------|---------------------|-------------|-------|------|---------------------|---------------------|-------|--------|--------------------|
| Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | |
| Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. |
| - | - | 2773 | 58 | - | - | 2739 | 93 | - | - | 20500 | 64 ^{1/2} |
| - | - | 178 | 46 | - | - | 902 | 74 ^{1/2} | - | - | 11234 | 34 ^{3/4} |
| - | - | 4205 | 57 ^{1/2} | - | - | 2102 | 83 | - | - | 22605 | 19 ^{7/8} |
| - | - | 3357 | 18 ^{11/16} | - | - | 3361 | 82 ^{11/16} | - | - | 20856 | 78 ^{3/4} |
| - | - | 10514 | 80 ^{3/16} | - | - | 9107 | 32 ^{15/16} | - | - | 75196 | 97 ^{7/8} |
| - | - | - | - | - | - | 76 | 25 | - | - | 5522 | 43 ^{1/4} |
| - | - | 10514 | 80 ^{3/16} | - | - | 9031 | 7 ^{15/16} | - | - | 69674 | 64 ^{5/8} |
| 58339 | 30 | 8987 | 48 ^{1/4} | 42139 | 27 | 6402 | 31 ^{1/8} | 306153 | 38 | 45658 | 31 |
| - | - | 41 | 29 | - | - | 260 | 68 | - | - | 323 | 49 ^{1/2} |
| - | - | 13 | 7 ^{1/4} | - | - | 91 | 56 ^{7/8} | - | - | 717 | 67 ^{1/16} |
| - | - | - | - | - | - | 685 | 70 ^{5/8} | - | - | 775 | 56 ^{7/8} |
| - | - | 583 | 63 ^{7/8} | - | - | 317 | 14 ^{5/8} | - | - | 2219 | 43 ^{1/2} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 6747 | 26 | 4723 | 35 ^{1/2} |
| 57369 | 26 | 34421 | 79 | 14137 | 26 | 8482 | 59 | 274988 | 6 | 178871 | 20 ^{1/4} |
| - | - | 35046 | 71 ^{7/8} | - | - | 9746 | 12 ^{1/4} | - | - | 186913 | 5 ^{5/8} |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-------|-------------------|---|---|--------|-------------------|
| - | - | - | - | - | - | 7220 | 96 ^{3/8} | - | - | 7220 | 96 ^{3/8} |
| - | - | - | - | - | - | 14226 | 98 ^{5/8} | - | - | 14226 | 98 ^{5/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194134 | 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201140 | 4 ^{1/4} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69674 | 24 ^{5/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124459 | 77 ^{3/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131456 | 79 ^{5/8} |
| - | - | - | - | - | - | 76 | 25 | - | - | 8857 | 36 ^{1/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115602 | 41 ^{1/4} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122608 | 43 ^{1/2} |

| | В 1722 г. | | | | В 1724 г. | | | | В 1725 г. | | | | В 1725 г. | | | | В 1727 г. | | | |
|--|-----------|-------|------|-------------------|-----------|-------|------|------|-----------|-------|------|-------------------|-----------|------------------|------|-------------------|-----------|-------|------|-------------------|
| | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | |
| | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. |
| Настоящего денежного расхода | - | - | 206 | 13 ^{1/2} | - | - | 1 | 90 | - | - | 53 | 15 ^{1/4} | - | - | 1029 | 48 ^{3/4} | - | - | 1491 | 95 ^{5/8} |
| Крестьянского зачета | - | - | 986 | 41 | - | - | - | - | - | - | 1326 | - | - | - | 283 | 45 | - | - | - | - |
| За провоз припасов з заводу до пристани и с пристани до тех мест, куда оные отпущены по 1731-й год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Припасов прислано з заводов по цене | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | 44 ^{5/8} | - | - | 2239 | 53 ^{3/8} | - | - | 1398 | 26 ^{3/8} |
| Итого | - | - | 1192 | 54 ^{1/2} | - | - | 1 | 90 | - | - | 1525 | 59 ^{7/8} | - | - | 3552 | 47 ^{1/8} | - | - | 2890 | 22 |
| Ис того надлежит выключить, во что заводы и пристройки деньгами и припасами стали | - | - | 1192 | 54 ^{1/2} | - | - | 1 | 90 | - | - | 1483 | 17 ^{5/8} | - | - | 1117 | 86 ^{1/2} | - | - | 162 | 48 ^{1/4} |
| Затем остатетца настоящего расхода на припасы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 ^{1/4} | - | - | 2434 | 60 ^{5/8} | - | - | 2727 | 73 ^{3/4} |
| На тое расходную сумму зделано на заводе железа по настоящим ценам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кованого под большими молотами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11598 | 22 | 1500 | 80 ^{3/8} | 17375 | - | 2894 | 2 ^{1/4} |
| Колотушечного | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1673 | 4 ^{1/4} | 633 | 69 ^{1/4} | 322 | 20 | 129 | - |
| Итого по ценам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2134 | 49 ^{5/8} | - | - | 3023 | 22 ^{1/4} |
| Ис того числа: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Продано при заводе по цене | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 37 ^{1/4} | - | - | 2 | 52 ^{1/2} | - | - | 185 | 54 ^{7/8} |
| В расходе при заводе ж на разные дела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | 101 | 10 ^{1/2} | - | - | 50 | 98 ^{3/4} |
| В посылке на другие заводы на щет оных по цене | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 65 ^{1/2} | - | - | 137 | 59 ^{1/2} | - | - | 132 | 98 |
| Отпущено в отпуск по продажным ценам в Москву: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кованого под большими молотами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Колотушечного | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Санкт-Петербург: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| В 1728 г. | | | | В 1729 г. | | | | В 1730 г. | | | | В 1731 г. | | | |
|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|-------|------|-------------------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|-------|-------|-------------------|
| Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | |
| Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. |
| - | - | 1277 | 3 | - | - | 1082 | 34 | - | - | 1137 | 56 | - | - | 1532 | 40 ^{1/4} |
| - | - | 968 | 73 ^{1/2} | - | - | 752 | 63 ^{1/2} | - | - | 736 | 61 ^{1/4} | - | - | 709 | 73 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6750 | 59 ^{3/4} | - | - | 1173 | 50 ^{1/4} |
| - | - | 1160 | 56 ^{3/4} | - | - | 1313 | 57 ^{5/8} | - | - | 862 | 89 ^{5/8} | - | - | 1147 | 34 ^{3/4} |
| - | - | 3406 | 33 ^{1/4} | - | - | 3148 | 55 ^{1/8} | - | - | 9487 | 66 ^{1/8} | - | - | 4562 | 98 ^{1/4} |
| - | - | 205 | 60 ^{1/4} | - | - | 31 | 8 | - | - | 34 | 91 | - | - | - | - |
| - | - | 3200 | 73 | - | - | 3117 | 47 ^{1/8} | - | - | 9452 | 75 ^{5/8} | - | - | 4562 | 98 ^{1/4} |
| 16993 | 29 | 3174 | 60 ^{1/4} | 20883 | 9 | 3024 | 86 ^{1/8} | 15386 | 13 | 2838 | 73 ^{7/8} | 19748 | 33 | 3310 | 56 |
| - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | -3174 | 67 ^{1/2} | - | - | 3024 | 86 ^{1/8} | - | - | 2838 | 73 ^{7/8} | - | - | 3340 | 56 |
| - | - | 1 | 79 | - | - | 204 | 26 | - | - | 181 | 53 ^{1/2} | - | - | 43 | 38 |
| - | - | 42 | 4 | - | - | 61 | 51 | - | - | 27 | 49 ^{1/2} | - | - | 34 | 84 |
| - | - | 89 | 64 ^{7/8} | - | - | 47 | 24 ^{7/8} | - | - | 23 | 23 | - | - | 27 | 23 |
| 1945 | 12 | 1361 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 168 | 31 | 151 | 89 ^{3/4} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13386 | 7 | 9370 | 32 ^{1/4} | - | - | - | - | 47986 | 1 | 33590 | 21 ^{3/4} | 19526 | 22 | 11715 | 93 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 10975 | 36 ^{7/8} | - | - | 251 | 50 ^{7/8} | - | - | 33794 | 98 ^{1/4} | - | - | 11786 | 54 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4229 | 56 ^{1/8} | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| В 1732 г. | | | | В 1733 г. | | | | Итого во всех годах | | | |
|-----------|-------|------|---------------------|-----------|-------|------|---------------------|---------------------|-------------------|-------|---------------------|
| Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | |
| Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. |
| - | - | 980 | 44 | - | - | 1121 | 42 ^{1/2} | - | - | 9913 | 82 ^{7/8} |
| - | - | 1800 | 78 ^{7/8} | - | - | 1026 | 96 ^{7/8} | - | - | 8591 | 33 |
| - | - | 1007 | 73 | - | - | 827 | 98 | - | - | 9759 | 81 |
| - | - | 1357 | 37 ^{3/16} | - | - | 1155 | 60 ^{1/2} | - | - | 10781 | 60 ^{3/16} |
| - | - | 5146 | 33 ^{1/16} | - | - | 4131 | 97 ^{7/8} | - | - | 39046 | 57 ^{11/16} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4229 | 56 ^{1/8} |
| - | - | 5146 | 33 ^{1/16} | - | - | 4131 | 97 ^{7/8} | - | - | 34817 | 1 ^{9/16} |
| 17143 | 8 | 3069 | 27 ^{3/4} | 14367 | 16 | 2615 | 41 | 133496 | 10 | 22458 | 34 ^{7/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1995 | 24 ^{1/2} | 762 | 69 ^{1/4} |
| - | - | 3069 | 27 ^{3/4} | - | - | 2615 | 41 | - | - | 23221 | 4 ^{1/8} |
| - | - | 91 | 34 | - | - | 25 | 20 ^{1/2} | - | - | 744 | 95 ^{5/8} |
| - | - | 9 | 48 ^{1/4} | - | - | 28 | 8 | - | - | 355 | 97 |
| - | - | 345 | 46 ^{7/16} | - | - | 260 | 29 ^{1/2} | - | - | 1086 | 34 ^{5/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1945 | 12 | 1361 | 71 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 31 | 151 | 89 ^{3/4} |
| 15350 | 21 | 9210 | 31 ^{1/2} | 9373 | 6 | 5623 | 89 | 118601 | 11 | 78595 | 87 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1547 | 13 | 1392 | 59 ^{1/4} |
| - | - | 9647 | 11 ^{15/16} | - | - | 5909 | 39 | - | - | 83333 | 37 ^{5/16} |
| - | - | - | - | - | - | 2107 | 30 ^{13/16} | - | - | 2107 | 80 ^{13/16} |
| - | - | - | - | - | - | 4117 | 76 ^{7/16} | - | - | 4117 | 75 ^{7/16} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85440 | 68 ^{1/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87451 | 12 ^{3/4} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34817 | 1 ^{9/16} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50623 | 66 ^{9/16} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52634 | 11 ^{3/16} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4229 | 56 ^{1/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46394 | 10 ^{7/16} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48404 | 55 ^{1/16} |

| | Остаточных от 1729 года, кои приняты з заводами | | | | В 1720 г. | | | | В 1721 г. | | | | В 1722 г. | | | | В 1723 г. | | | |
|--|---|-------|------|-------------------|-----------|-------|------|-------------------|-----------|------------------|------|-------------------|-----------|-------------------|------|-------------------|-----------|-------|-------|-------------------|
| | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | |
| | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. |
| Настоящего денежного расхода | - | - | - | - | - | - | 1920 | 22 | - | - | 3994 | 44 | - | - | 6555 | 37 ^{3/4} | - | - | 5914 | 87 ^{3/4} |
| Крестьянского зачета | - | - | - | - | - | - | 1417 | 96 ^{1/2} | - | - | 1033 | 86 | - | - | 269 | 18 ^{3/4} | - | - | 595 | 58 ^{1/8} |
| Да за провоз припасов з заводу до пристани и с пристани до тех мест, куда оные отпущены по 1731 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Припасов прислано з заводов по цене | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 62 | 6 ^{1/2} | - | - | 90 | 7 ^{3/8} | - | - | 1223 | 96 ^{7/8} |
| Итого | - | - | - | - | - | - | 3338 | 18 ^{1/2} | - | - | 5090 | 36 ^{1/2} | - | - | 6914 | 63 ^{7/8} | - | - | 7734 | 43 ^{1/8} |
| Из того выключить, что на заводы и пристройки употреблено | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затем останетца настоящего расхода на припасы | - | - | - | - | - | - | 3334 | 8 ^{1/2} | - | - | 5090 | 36 ^{1/2} | - | - | 6914 | 63 ^{7/8} | - | - | 7334 | 43 ^{3/8} |
| Припасов получено на заводах по настоящим ценам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Чюгуна в штыках | 37620 | - | 2257 | 20 | 5110 | - | 306 | 60 | 19139 | - | 1148 | 34 | 40684 | - | 1423 | 94 | 30335 | - | 1061 | 72 ^{1/2} |
| Чюгунных припасов, литых в песок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5720 | 20 | 286 | 2 ^{1/2} |
| Чюгунных же припасов, литых в фурмы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - |
| Железа, кованого под большими молотами | 2700 | - | 594 | - | 13512 | - | 3294 | 21 ^{1/2} | 11007 | 31 | 5259 | 29 ^{5/8} | 19115 | 19 | 5494 | 66 ^{3/8} | 5742 | - | 1438 | 71 ^{7/8} |
| Колотушечного | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 22 | 81 | 23 | 201 | 22 | 98 | 82 ^{5/8} | - | - | - | - |
| Укладу | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 9 ^{1/2} | 54 | 57 ^{3/8} | 101 | 30 | 105 | 34 ^{1/2} | 332 | 14 | 295 | 86 ^{5/8} |
| Стали | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 101 | 53 |
| Полиц и досок | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 30 | 58 | 43 | 163 | 20 | 111 | 48 ^{1/8} | - | - | - | - |
| Якорей | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 38 | 44 | 57 | - | - | - | - | 117 | 17 | 62 | 99 ^{5/8} |
| Меди черной и криц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Меди чистой | 562 | 27 | 852 | 45 ^{1/4} | 336 | 12 | 495 | - | - | - | - | - | 176 | 28 ^{1/2} | 817 | 13 | 102 | 38 | 343 | 33 ^{1/2} |
| Итого | - | - | - | - | - | - | 4545 | 81 ^{1/2} | - | - | 6644 | 44 | - | - | 8051 | 38 ^{5/8} | - | - | 3591 | 19 ^{5/8} |
| Из вышеписанных припасов отпущено в отпуск в караванах по продажным ценам в Санкт-Питербурх в 1721-м году: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Железа, кованого под большими молотами | 2700 | - | 1890 | - | - | - | - | - | 13675 | 30 | 9573 | 2 ^{1/2} | 11101 | 2 | 7700 | 73 ^{1/2} | 19917 | 18 | 13942 | 21 ^{5/8} |
| Колотушечного | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Якорей железных | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - | 55 | 20 |
| Коромысл весовых железных | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 10 | 8 | 45 ^{1/2} |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|------|----|---|---|---|-----|-------------------|----|------|-----|-------------------|---|---|-----|-------------------|----|----|------|-------------------|
| Чюгунных припасов, литых в песок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 20 | 21 | 35 |
| Во дворец е.и.в. гвоздя и подков конских | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В Астрахань чюгунных припасов, литых в фурмы | } | По настоящим заводским ценам и что за провоз плачено | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В Казань пушек чюгунных | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В Москву: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Железа, кованого под большими молотами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пушек чюгунных | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Меди чистой | 562 | 27 | 4501 | 40 | - | - | - | - | 144 | 16 | 1155 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коромысл весовых железных | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В посылке на другие заводы на щет оных по настоящей цене | - | - | - | - | - | - | - | 452 | 98 ^{2/3} | - | - | 218 | 16 ^{1/2} | - | - | 142 | 60 ^{1/4} | - | - | 6536 | 46 ^{7/8} |

| В 1724 г. | | | | В 1725 г. | | | | В 1726 г. | | | | В 1727 г. | | | | В 1728 г. | | | | В 1729 г. | | | |
|-----------|-------|------|-------------------|-----------|-------|------|-------------------|-----------|-------------------|------|-------------------|-----------|-------|------|-------------------|-----------|-------|------|-------------------|-----------|-------|------|-------------------|
| Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | |
| Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. |
| - | - | 4514 | 54 | - | - | 6000 | 95 ^{1/4} | - | - | 2566 | 27 ^{1/4} | - | - | 2672 | 16 ^{5/8} | - | - | 3099 | 52 | - | - | 2087 | 49 ^{1/2} |
| - | - | 1971 | 61 ^{1/2} | - | - | 1021 | 70 ^{1/2} | - | - | 38 | 43 | - | - | - | - | - | - | 1935 | 7 | - | - | 2404 | 71 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 645 | 59 | - | - | 435 | 94 ^{3/4} | - | - | 451 | 53 ^{3/8} | - | - | 231 | 73 ^{1/4} | - | - | 243 | 32 ^{1/4} | - | - | 82 | 63 ^{1/4} |
| - | - | 7131 | 74 ^{1/2} | - | - | 7458 | 60 ^{1/4} | - | - | 3056 | 24 ^{1/8} | - | - | 2903 | 89 ^{7/8} | - | - | 5277 | 91 ^{1/4} | - | - | 4574 | 83 ^{3/4} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 27 ^{1/2} | - | - | 108 | 80 |
| - | - | 7131 | 74 ^{1/2} | - | - | 7458 | 60 ^{1/2} | - | - | 3056 | 24 ^{1/8} | - | - | 2903 | 89 ^{7/8} | - | - | 5257 | 63 ^{3/4} | - | - | 4466 | 3 ^{3/4} |
| 81902 | - | 2457 | 6 | 55904 | - | 1956 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39216 | - | 1220 | 5 | 88951 | - | 2767 | 36 ^{1/2} |
| 2923 | 8 | 146 | 16 | 2522 | 3 | 126 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1523 | 29 | 76 | 18 ^{3/4} | 5503 | - | 201 | 78 |
| 688 | 38 | 194 | 69 | 1057 | 16 | 221 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 30 | 5 | 55 | 831 | 22 | 124 | 73 ^{1/4} |
| 3541 | 20 | 795 | 73 ^{1/8} | 6107 | 30 | 2983 | 14 ^{1/2} | 14731 | 20 | 2000 | 31 ^{1/4} | 17354 | 6 | 2469 | 56 ^{1/8} | 17275 | 20 | 4310 | 8 ^{1/2} | 18897 | 27 | 2027 | 10 ^{3/4} |
| 787 | 4 | 327 | 59 | 1294 | - | 986 | 44 ^{3/4} | 1340 | 26 | 645 | 31 ^{3/4} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 150 | 14 | 204 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1471 | 8 | 1880 | 12 | 1176 | 36 | 1281 | 70 ^{1/4} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 5801 | 35 ^{1/8} | - | - | 7760 | 23 ^{1/2} | - | - | 2645 | 63 | - | - | 2469 | 56 ^{1/8} | - | - | 5611 | 87 ^{1/4} | - | - | 5120 | 98 ^{1/2} |
| 798 | 15 | 558 | 86 ^{1/4} | 2200 | 38 | 1540 | 66 ^{1/2} | 3930 | 32 | 2751 | 56 | 12366 | 3 | 8656 | 25 ^{1/4} | 12772 | 32 | 8940 | 96 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 73 | 30 | 66 | 37 ^{1/2} | 736 | 21 | 662 | 87 ^{1/4} | 1089 | 15 | 980 | 43 ^{3/4} | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 20 | 14 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 187 | 15 ^{1/2} | 321 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2271 | - | 286 | 78 ^{1/8} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|-------------------|-----|----|------|-------------------|------------------------------|----|------|-------------------|------|---|------|-------------------|------|----|------|-------------------|---|---|------|------------------|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1906 | 2 | 652 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2504 | 38 | 1753 | 46 ^{1/2} | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | 157 | 24 | 40 | 43 ^{1/3} | по настоящей с провозом цене | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 31 | 16 | 55 ^{3/8} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | 2078 | 65 ^{3/4} | - | - | 1197 | 87 | - | - | 2473 | 34 ^{1/4} | - | - | 1930 | 72 ^{7/8} | - | - | 1297 | 24 ^{1/2} | - | - | 2565 | 5 ^{2/8} | | |

Табель Каменского завода. Стр. 677-682

| В 1730 г. | | | | В 1731 г. | | | | В 1732 г. | | | | В 1733 г. | | | | Итого во всех годах | | | |
|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|-------|------|-------------------|-----------|-------|------|-------------------|---------------------|-------------------|--------|-------------------|
| Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | |
| Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. |
| - | - | 2114 | 86 | - | - | 2424 | 52 ^{1/4} | - | - | 1971 | 94 | - | - | 1599 | 48 | - | - | 47436 | 66 ^{7/8} |
| - | - | 1550 | 85 | - | - | 2480 | 54 | - | - | 433 | 84 ^{3/8} | - | - | 2647 | 56 ^{1/4} | - | - | 17801 | 92 ^{3/8} |
| - | - | 11050 | 35 ^{3/8} | - | - | 1003 | 29 ^{1/8} | - | - | 543 | 68 ^{1/2} | - | - | 297 | 93 | - | - | 12895 | 26 |
| - | - | 171 | 36 ^{1/4} | - | - | 535 | 18 ^{3/4} | - | - | 471 | 9 ^{3/8} | - | - | 535 | 60 ^{1/4} | - | - | 5180 | 11 ^{1/4} |
| - | - | 14887 | 42 ^{5/8} | - | - | 6443 | 54 ^{1/8} | - | - | 3421 | 56 ^{1/4} | - | - | 5080 | 57 ^{1/2} | - | - | 83313 | 96 ^{1/2} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 16 ^{1/2} |
| - | - | 14887 | 42 ^{5/8} | - | - | 6443 | 54 ^{1/8} | - | - | 3421 | 56 ^{1/4} | - | - | 5080 | 57 ^{1/2} | - | - | 83190 | 79 |
| 78602 | - | 2445 | 39 ^{1/2} | 82774 | - | 2483 | 22 | 63967 | - | 1990 | 8 ^{1/2} | 79465 | 19 | 2472 | 26 | 666049 | 19 | 21732 | 68 |
| 4406 | 10 | 161 | 56 ^{1/4} | 3569 | 8 | 130 | 87 | 11331 | 12 | 524 | 78 ^{5/8} | 3304 | - | 165 | 20 | 40803 | 10 | 1818 | 68 ^{1/8} |
| 36 | - | 2 | 16 | 382 | 11 | 57 | 34 ^{1/2} | 32 | 9 | 6 | 14 ^{1/2} | 2575 | 10 | 455 | 69 ^{1/8} | 5636 | 16 | 1068 | 91 ^{3/8} |
| 13711 | 33 | 1872 | 56 ^{5/8} | 16946 | 24 | 3214 | 30 ^{1/8} | 12651 | 27 | 2620 | 3 ^{1/2} | 4960 | 29 | 1617 | 38 | 181556 | 6 | 39397 | 11 ^{7/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3777 | 34 | 2139 | 41 ^{1/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 491 | 13 ^{1/2} | 455 | 78 ^{1/2} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 101 | 53 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 390 | 24 | 374 | 50 ^{1/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | 15 | 107 | 56 ^{3/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2648 | 4 | 3161 | 82 ^{1/4} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 615 | 38 ^{1/2} | 2105 | 46 ^{1/2} |
| - | - | 4481 | 68 ^{3/8} | - | - | 5885 | 73 ^{5/8} | - | - | 5141 | 5 ^{1/8} | - | - | 4710 | 53 ^{1/8} | - | - | 72463 | 47 ^{1/2} |
| 41269 | 30 | 28888 | 82 ^{3/8} | 16914 | 17 | 10148 | 65 ^{1/2} | 11552 | 32 | 6931 | 68 | 2400 | 35 | 1440 | 52 ^{1/2} | 148801 | 4 | 101073 | 96 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1899 | 26 | 1709 | 68 ^{1/2} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - | 55 | 20 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 30 | 23 | 3 ^{1/2} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 20 | 21 | 35 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187 | 15 ^{1/2} | 321 | 73 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2271 | - | 286 | 71 ^{1/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1906 | 2 | 652 | 15 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2504 | 38 | 1753 | 46 ^{1/2} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 | 24 | 40 | 43 ^{1/2} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 6 | 1155 | 20 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 31 | 16 | 55 ^{3/8} |
| - | - | 1972 | 68 ^{1/8} | - | - | 2345 | 66 ^{7/8} | - | - | 2806 | 96 ^{5/8} | - | - | 2602 | 68 ^{1/4} | - | - | 28621 | 11 ^{1/2} |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|-------------------|---|---|-------|-------------------|---|---|-------|-------------------|---|---|-------|-------------------|---|---|------|-------------------|---|---|--------|-------------------|----|
| - | - | 1116 | 64 ^{3/4} | - | - | 465 | 16 ^{1/2} | - | - | 232 | 83 | - | - | 308 | 72 ^{3/8} | - | - | 318 | 94 ^{3/8} | - | - | 4041 | 42 ^{1/2} | |
| - | - | 179 | 91 ^{1/8} | - | - | 169 | 90 ^{1/4} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6921 | 68 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 990 | 95 |
| - | - | 3684 | 70 | - | - | 31326 | 67 | - | - | 12727 | 14 ^{5/8} | - | - | 10047 | 37 | - | - | 4362 | 15 ^{1/8} | - | - | 139772 | 7/8 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2872 | 23 ^{3/4} | - | - | 2872 | 23 ^{3/4} | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3200 | 36 ^{7/8} | - | - | 3200 | 36 ^{1/2} | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 328 | 97 ^{1/3} | - | - | 328 | 97 ^{1/3} | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142644 | 24 ^{5/8} | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154912 | 28 ^{7/8} | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85437 | 99 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57206 | 25 ^{5/8} | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69474 | 29 ^{7/8} | |
| - | - | - | - | - | - | 133 | 17 ^{1/2} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 17 ^{1/2} | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57073 | 8 ^{1/8} | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69341 | 12 ^{3/8} | |

| | Остаточных, кои приняты с заводами от губернии | | | | В 1723 г. | | | | В 1724 г. | | | | В 1725 г. | | | | В 1726 г. | | | |
|---|--|-------------------|-------|-------------------|-----------|-------------------|------|-------------------|-----------|-------|------|-------------------|-----------|-------|------|-------------------|-----------|-------|------|-------------------|
| | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | |
| | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. |
| Настоящего денежного расхода | - | - | - | - | - | - | 1408 | 24 | - | - | 1312 | 2 | - | - | 1366 | 84 ^{3/4} | - | - | 978 | 96 ^{7/8} |
| Крестьянского зачета | - | - | - | - | - | - | 2038 | 11 | - | - | 2593 | 75 ^{1/2} | - | - | 2437 | 1/2 | - | - | 689 | 1 ^{1/2} |
| Припасов прислано з заводов по цене | - | - | - | - | - | - | 53 | 24 ^{3/4} | - | - | 543 | 58 | - | - | 585 | 48 ^{3/4} | - | - | 53 | 94 ^{1/2} |
| Да за провоз припасов з заводу до пристани и с пристани до тех мест, куда оные отпущены по 1731 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - | 3499 | 59 ^{3/4} | - | - | 4449 | 35 ^{1/2} | - | - | 4389 | 34 | - | - | 1721 | 92 ^{7/8} |
| Ис того выключить, что на заводы с пристройками употреблено | - | - | - | - | - | - | 2389 | 94 ^{1/4} | - | - | 155 | 84 | - | - | - | - | - | - | 49 | 12 |
| Затем останетца настоящего расхода на припасы | - | - | - | - | - | - | 1109 | 65 ^{1/2} | - | - | 4293 | 51 ^{1/2} | - | - | 4389 | 34 | - | - | 1672 | 80 ^{7/8} |
| Припасов получено на заводе по настоящим ценам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Чюгуна в штыках | 57631 | - | 3746 | 1 ^{1/2} | 3099 | - | 201 | 43 ^{1/2} | 15822 | - | 1028 | 43 | 12162 | - | 790 | 53 | - | - | - | - |
| Чюгунных припасов и пушек, литых в фурмы и в песок | - | - | - | - | - | - | - | - | 8325 | 15 | 1570 | 70 ^{3/8} | 8819 | 15 | 1385 | 93 ^{1/2} | - | - | - | - |
| Железа разных образцов | 27987 | 15 | 9655 | 64 ^{3/8} | 2796 | 35 | 780 | 42 ^{3/8} | 2592 | 30 | 1483 | 14 ^{7/8} | 5602 | 10 | 2495 | 3 ^{7/8} | 10380 | 39 | 2628 | 54 ^{1/8} |
| Укладу | 1400 | 34 ^{1/2} | 1079 | 34 ^{1/2} | 53 | 33 | 89 | 68 ^{1/2} | 7 | 30 | 11 | 66 ^{3/8} | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Досок кованых железных | 9766 | 13 | 873 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проволоки разных Нумеров | 1 | 18 | 4 | 20 ^{1/2} | 36 | 34 ^{3/4} | 121 | 80 ^{1/2} | 20 | 35 | 67 | 8 ^{5/8} | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | 15359 | 1 ^{7/8} | - | - | 1193 | 34 ^{7/8} | - | - | 4161 | 3 ^{1/4} | - | - | 4671 | 50 ^{3/8} | - | - | 2628 | 54 ^{1/8} |
| Из вышеписанных припасов отпущено в отпуск в караванах по продажным | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|-----|-------------------|------|----|------|-------------------|------|---|------|-------------------|
| ценам в 1723 году в Санкт-Петербурге: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Железа разных образцов | 25125 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 365 | 20 | 255 | 85 | 1522 | 10 | 1065 | 57 ^{1/2} | 8069 | 9 | 5648 | 45 ^{3/4} |
| Укладу | 1134 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Досок железных кованных | 592 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В Москву: железа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 20 | 52 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пушек чугунных разных калибров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7992 | - | 2563 | 21 ^{1/4} | - | - | - | - |
| В Астрахань: мартир чугунных дву и трехпудовых | } | По настоящим ценам и что за провоз оных заплачено | | - | - | - | - | - | - | 860 | - | 205 | 26 ^{1/2} | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Станков чугунных партирных | | - | - | - | - | - | - | - | - | 481 | - | 114 | 80 ^{1/2} | - | - | - | - | - | - | - | - |

| В 1727 г. | | | | В 1728 г. | | | | В 1729 г. | | | | В 1730 г. | | | | В 1731 г. | | | |
|-----------|-------|------|-------------------|-----------|-------|------|-------------------|-----------|-------|------|-------------------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|-------|------|-------------------|
| Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | |
| Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. |
| - | - | 2148 | 72 ^{3/4} | - | - | 1239 | 4 ^{5/8} | - | - | 678 | 21 ^{3/8} | - | - | 281 | 13 | - | - | 403 | 56 |
| - | - | 348 | 57 | - | - | 6889 | 27 ^{1/4} | - | - | 99 | 88 | - | - | - | - | - | - | 255 | 65 |
| - | - | 6 | 22 ^{1/8} | - | - | 15 | 4 ^{1/4} | - | - | 60 | 49 ^{3/4} | - | - | 15 | 79 | - | - | 925 | 76 ^{1/4} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6807 | 9 | - | - | 196 | 42 ^{1/2} |
| - | - | 2503 | 51 ^{7/8} | - | - | 1943 | 36 ^{1/8} | - | - | 838 | 59 ^{1/8} | - | - | 7104 | 1 | - | - | 1781 | 39 ^{3/4} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 2503 | 51 ^{7/8} | - | - | 1943 | 36 ^{1/8} | - | - | 838 | 59 ^{1/8} | - | - | 7104 | 1 | - | - | 1781 | 39 ^{3/4} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1020 | - | 66 | 30 | - | - | - | - |
| 821 | 16 | 241 | 94 ^{5/8} | - | - | - | - | - | - | - | - | 811 | - | 127 | 86 ^{1/2} | - | - | - | - |
| 12494 | 35 | 3726 | 28 ^{1/4} | 9740 | 12 | 3095 | 88 ^{1/4} | 7813 | 14 | 1702 | 4 ^{5/8} | 1696 | 25 | 428 | 6 ^{1/2} | 3591 | 2 | 995 | 87 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 3968 | 22 ^{7/8} | - | - | 3095 | 88 ^{1/4} | - | - | 1702 | 4 ^{5/8} | - | - | 622 | 23 | - | - | 995 | 87 |
| 9908 | 20 | 6935 | 95 | 4073 | 19 | 2851 | 43 ^{1/4} | - | - | - | - | 15569 | 28 | 10898 | 79 | 3580 | 18 | 2148 | 27 ^{1/2} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 6654 | 9 | 4657 | 95 ^{3/4} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Табель Синячихинского завода.

| | Остаточных, кои приняты с заводами от губернии | | | | В 1723 г. | | | | В 1724 г. | | | | В 1725 г. | | | | В 1726 г. | | | |
|---|--|-------|------|------|-----------|-------|------|-------------------|-----------|-------|------|-------------------|-----------|-------|------|-------------------|-----------|-------|------|-------------------|
| | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | |
| | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. |
| Бомб чугунных дву и трехпудовых | - | - | - | - | - | - | - | - | 1136 | 20 | 271 | 26 ^{1/8} | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В Казань: пушек чугунных | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В посылке на другие заводы | - | - | - | - | - | - | 281 | 63 ^{1/2} | - | - | 344 | 31 ^{1/4} | - | - | 44 | 24 ^{3/8} | - | - | 96 | 61 ^{3/4} |
| В продаже при заводе | - | - | - | - | - | - | 197 | 49 ^{5/8} | - | - | 50 | 97 ^{1/8} | - | - | 159 | 47 ^{3/4} | - | - | 135 | 31 ^{7/8} |
| В расходе при заводе жь | - | - | - | - | - | - | 1006 | 28 ^{5/8} | - | - | 245 | 48 ^{5/8} | - | - | 114 | 43 ^{1/4} | - | - | 58 | 49 ^{5/8} |
| Итого в отпуску и в посылке кроме издержанных на заводской расход и принятых от губернии з заводами | - | - | - | - | - | - | 479 | 13 ^{1/8} | - | - | 1295 | 31 ^{1/2} | - | - | 3832 | 50 ^{7/8} | - | - | 5880 | 39 ^{3/8} |
| За расходом в остатке при заводе и пристани припасов по настоящим ценам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| По продажным ценам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Да денежной казны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего в отпуску, в продаже и остальных при заводе: С положением за оставшие по настоящим ценам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| С положением за оные по продажным ценам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ис того числа выключить вышеписанной настоящей расход и за оставшей чугуна, что принят з заводами от губернии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затем ежели оные припасы, что отпущены, и оставшие изойдут в расход по положенным ценам, то имеет быть во взятые за них денег сверх издержанных в расход: С положением за оставшие по настоящим ценам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| С положением за оные по продажным ценам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| А ежели ис того выключить, что на заводы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с пристройками и починками с ведомств оных заводов в берг-коллегии издержано | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затем останется еще во взятые денег за те припасы: По положению за оставшие по настоящей цене | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| По положению за оные по продажной цене | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| В 1732 г. | | | | В 1733 г. | | | | Итого во всех годах | | | |
|-----------|-------|------|-------------------|-----------|-------|------|-------------------|---------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | |
| Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. |
| - | - | 732 | 26 | - | - | 1092 | 71 | - | - | 11641 | 72 ^{3/8} |
| - | - | 3321 | 29 ^{1/8} | - | - | 2479 | 50 | - | - | 14952 | 4 ^{7/8} |
| - | - | 77 | 25 ^{1/4} | - | - | 279 | 48 ^{3/8} | - | - | 2616 | 31 |
| - | - | 291 | 71 ^{1/4} | - | - | 54 | 12 ^{1/2} | - | - | 7349 | 35 ^{1/4} |
| - | - | 4422 | 51 ^{5/8} | - | - | 3905 | 81 ^{7/8} | - | - | 36559 | 43 ^{1/2} |
| - | - | - | - | - | - | 2078 | 8 ^{5/8} | - | - | 4672 | 98 ^{7/8} |
| - | - | 4422 | 51 ^{5/8} | - | - | 1827 | 73 ^{1/4} | - | - | 31886 | 44 ^{5/8} |
| 2561 | - | 167 | 86 | 21503 | - | 1397 | 69 ^{1/2} | 56167 | - | 3652 | 25 |
| 94 | - | 6 | 58 | 4938 | 35 | 1019 | 81 ^{3/4} | 23810 | 1 | 4352 | 84 ^{3/4} |
| 3878 | 23 | 1354 | 6 | 3290 | 25 | 1087 | 65 ^{3/8} | 63808 | 10 | 19777 | 1 ^{1/4} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 23 | 101 | 34 ^{7/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 29 ^{3/4} | 188 | 89 ^{1/8} |
| - | - | 1528 | 50 | - | - | 3505 | 16 ^{5/8} | - | - | 28072 | 35 |
| 3797 | 15 | 2278 | 42 ^{1/2} | 271 | 15 | 162 | 82 ^{1/2} | 47157 | 34 | 32245 | 58 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 6729 | 29 | 4710 | 8 ^{3/4} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 7992 | - | 2563 | 21 ^{1/4} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 860 | - | 205 | 26 ^{1/2} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 481 | - | 114 | 80 ^{1/2} |

Табель Полевского завода.

| В 1727 г. | | | | В 1728 г. | | | | В 1729 г. | | | | В 1730 г. | | | | В 1731 г. | | | |
|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|-------|------|-------------------|-----------|-------|------|-------------------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|-------|------|-------------------|
| Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | |
| Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7576 | - | 3174 | 81 ^{3/4} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 29 ^{1/4} | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 192 | 39 ^{3/8} | - | - | 251 | 75 ^{1/4} | - | - | 343 | 16 | - | - | 146 | 28 ^{1/4} | - | - | 150 | 85 |
| - | - | 45 | 19 ^{1/4} | - | - | 13 | 75 ^{1/4} | - | - | 16 | 81 ^{3/4} | - | - | 8 | 33 | - | - | 26 | 67 ^{1/2} |
| - | - | 10303 | 16 ^{1/8} | - | - | 7761 | 14 ^{1/4} | - | - | 391 | 45 ^{1/4} | - | - | 11045 | 7 ^{1/4} | - | - | 2299 | 12 ^{1/2} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2594 | 90 ^{1/4} | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| В 1732 г. | | | | В 1733 г. | | | | Итого во всех годах. | | | |
|-----------|-------|------|-------------------|-----------|------|------|-------------------|----------------------|------|-------|-------------------|
| Вес | | Цена | | Вес | | Вес | | Цена | | Вес | |
| Пуд. | Фунт. | Руб. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Пуд. | Фунт. | Руб. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1136 | 20 | 271 | 26 ^{1/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 7576 | - | 3174 | 81 ^{3/4} |
| - | - | 1 | 56 | - | - | 88 | 75 | - | - | 905 | 41 ^{1/8} |
| - | - | 99 | 4 | - | - | 193 | 71 | - | - | 1920 | 45 ^{1/4} |
| - | - | 842 | 11 ^{3/4} | - | - | 167 | 60 | - | - | 2545 | 18 ^{1/8} |
| - | - | 2379 | 2 ^{1/2} | - | - | 445 | 28 ^{1/2} | - | - | 46111 | 61 ^{1/4} |
| - | - | - | - | - | - | 6391 | 56 ^{1/8} | - | - | 6391 | 56 ^{1/8} |
| - | - | - | - | - | - | 7039 | 48 ^{1/8} | - | - | 7039 | 48 ^{1/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1656 | 87 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52503 | 17 ^{3/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53151 | 9 ^{3/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35632 | 46 ^{1/2} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16870 | 71 ^{1/4} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17518 | 63 ^{1/4} |
| - | - | - | - | - | - | 2078 | 8 ^{5/8} | - | - | 4672 | 98 ^{7/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12197 | 72 ^{3/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12845 | 64 ^{3/8} |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| припасов на | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего в отпуску в продаже и остальных при заводе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| С положением за оставшие по настоящим ценам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| С положением за оные по продажным ценам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Из того числа выключить настоящей и за провоз расходы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затем ежели оные припасы, что отпущены, и оставшие изойдут в расход по положенным ценам, то имеет быть во взятые за них денег сверх издержанных в расход: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По положению за оставшие по настоящей цене | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| По положению за оные по продажной цене | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| А ежели из того выключить, во что заводы стали по 1731 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затем останетца еще во взятые денег за те припасы: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По положению за оставшие по настоящей [цене] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| По положению за оные по продажным ценам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| В 1728 г. | | | | В 1729 г. | | | | В 1730 г. | | | | В 1731 г. | | | |
|-----------|-------|------|-------------------|-----------|-------|------|-------------------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|-------|-------|-------------------|
| Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | |
| Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. |
| - | - | 1096 | 71 ^{1/2} | - | - | 1220 | 22 ^{1/2} | - | - | 1553 | 98 ^{1/2} | - | - | 1628 | 10 ^{3/4} |
| - | - | 808 | 51 ^{1/2} | - | - | 1419 | 47 ^{3/8} | - | - | 439 | 8 | - | - | 1015 | 45 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7575 | 22 ^{1/2} | - | - | 1484 | 95 ^{3/8} |
| - | - | 1352 | 7 ^{3/4} | - | - | 560 | 24 ^{3/4} | - | - | 1363 | 17 | - | - | 1414 | 56 |
| - | - | 3257 | 30 ^{3/4} | - | - | 3199 | 94 ^{5/8} | - | - | 10932 | 46 | - | - | 5543 | 7 ^{1/2} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4160 | 91 ^{1/4} | - | - | - | - |
| - | - | 3257 | 30 ^{3/4} | - | - | 3199 | 94 ^{5/8} | - | - | 6771 | 54 ^{3/4} | - | - | 5543 | 7 ^{1/8} |
| 12575 | - | 1837 | 97 ^{5/8} | 23075 | - | 3372 | 53 ^{1/4} | 23118 | 35 | 3379 | 25 | 22621 | 35 | 3832 | 17 ^{1/4} |
| 1198 | 10 | 416 | 39 ^{1/8} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 20 | 1 | 16 ^{1/4} | 1 | 5 | - | 52 ^{1/4} | - | 20 | - | 23 ^{1/4} | - | - | - | - |
| - | - | 2255 | 53 | - | - | 3373 | 5 ^{1/2} | - | - | 3379 | 48 ^{1/4} | - | - | 3832 | 17 ^{1/4} |
| - | - | - | - | - | - | 263 | 72 | - | - | 105 | 92 | - | - | 113 | 51 ^{3/4} |
| - | - | 69 | 70 ^{1/2} | - | - | 38 | 12 ^{1/2} | - | - | 20 | 60 ^{1/2} | - | - | 43 | 58 ^{1/4} |
| - | - | 242 | 99 ^{3/4} | - | - | 475 | 24 ^{1/4} | - | - | 3 | 52 ^{3/8} | - | - | 17 | 16 |
| 10446 | 4 | 7312 | 27 | - | - | - | - | 48224 | 6 | 33756 | 90 ^{1/2} | 25953 | 11 | 15571 | 96 ^{1/2} |

Табель Ягошинского завода

| В 1728 г. | | | | В 1729 г. | | | | В 1730 г. | | | | В 1731 г. | | | | В 1732 г. | | | |
|-----------|-------------------|------|-------------------|-----------|-------------------|-------|-------------------|-----------|------------------|-------|-------------------|-----------|-------------------|-------|-------------------|-----------|-------------------|------|--------------------|
| Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | |
| Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. |
| - | - | 4315 | 34 ^{5/8} | - | - | 5858 | 67 ^{1/2} | - | - | 7845 | 39 ^{7/8} | - | - | 6452 | 55 ^{1/2} | - | - | 4169 | 35 ^{3/4} |
| - | - | 4417 | 79 ^{3/4} | - | - | 4437 | 36 | - | - | 3043 | 20 ^{7/8} | - | - | - | - | - | - | 1468 | 40 ^{5/8} |
| - | - | 808 | 95 ^{7/8} | - | - | 680 | 93 ^{1/8} | - | - | 774 | 19 ^{7/8} | - | - | 841 | 85 | - | - | 372 | 55 ^{1/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 | 52 ^{1/8} | - | - | 772 | 89 | - | - | - | - |
| - | - | 9542 | 10 ^{1/4} | - | - | 10976 | 96 ^{5/8} | - | - | 11830 | 32 ^{3/4} | - | - | 8067 | 29 ^{1/2} | - | - | 6010 | 31 ^{1/2} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7414 | 38 ^{1/8} | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 9542 | 10 ^{1/4} | - | - | 10976 | 96 ^{5/8} | - | - | 4415 | 94 ^{5/8} | - | - | 8067 | 29 ^{1/2} | - | - | 6010 | 31 ^{1/2} |
| 2635 | 38 ^{1/2} | 4968 | 53 ^{1/2} | 7229 | 13 | 13626 | 58 ^{1/4} | 4296 | 7 | 8097 | 87 ^{7/8} | 3014 | 37 ^{1/2} | 5327 | 49 | 1460 | 32 | 5261 | 96 ^{1/16} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1750 | - | - | - |
| 97 | 24 | 113 | 21 ^{1/2} | 42 | 36 ^{1/2} | 49 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 5081 | 75 | - | - | 13676 | 36 ^{1/4} | - | - | 8097 | 87 ^{7/8} | - | - | 5327 | 49 | - | - | 5261 | 96 ^{1/16} |
| 2635 | 38 ^{1/2} | 4967 | 14 ^{1/8} | 6157 | 6 | 11602 | 37 ^{1/4} | 4848 | 11 | 9135 | 96 | 2717 | 39 | 4800 | 62 ^{1/4} | 1545 | 32 ^{1/2} | 4164 | 3 |
| 2069 | 38 | 5374 | 16 ^{1/2} | 4550 | 24 | 11814 | 68 | 4003 | 9 | 10393 | 48 ^{3/8} | 3746 | 16 | 10357 | 80 | 1370 | 11 ^{3/4} | 4372 | 47 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 7081 | 3 ^{3/4} | 56648 | 75 | 9519 | 8 | 76153 | 60 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 28 | 635 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57283 | 80 | - | - | 76153 | 60 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 7414 | 32 ^{1/8} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| В 1733 г. | | | | Итого во всех годах | | | |
|-----------|-------|------|-------------------|---------------------|------------------|-------|--------------------|
| Вес | | Цена | | Вес | | Цена | |
| Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. |
| - | - | 5076 | 21 ^{1/2} | - | - | 45878 | 14 ^{3/8} |
| - | - | 2924 | 39 | - | - | 22189 | 18 ^{1/2} |
| - | - | 458 | 25 ^{1/4} | - | - | 5939 | 90 |
| - | - | - | - | - | - | 940 | 41 ^{1/8} |
| - | - | 8458 | 85 ^{3/4} | - | - | 74974 | 64 |
| - | - | - | - | - | - | 7414 | 38 ^{1/2} |
| - | - | 8458 | 85 ^{3/4} | - | - | 67533 | 25 ^{7/8} |
| 2138 | 9 | 6350 | 52 ^{3/4} | 28537 | 3 ^{1/2} | 58262 | 96 ^{3/16} |

| | | | | | | | |
|------|-------------------|------|-------------------|-------|-------------------|--------|--------------------|
| - | - | - | - | 1750 | - | - | - |
| 1 | 22 ^{1/2} | 12 | 65 ^{5/8} | 142 | 3 | 175 | 65 ^{1/8} |
| - | - | 6363 | 18 ^{3/8} | - | - | 58438 | 61 ^{5/16} |
| 1775 | 24 | 5273 | 53 ^{1/8} | 27442 | 17 ^{1/2} | 54569 | 54 ^{3/8} |
| 975 | 5 ^{1/2} | 5107 | 50 ^{7/8} | 22913 | 33 ^{1/2} | 63512 | 42 ^{7/8} |
| - | - | - | - | 16600 | 11 ^{3/4} | 132802 | 35 |
| - | - | - | - | 97 | 28 | 635 | 5 |
| - | - | 165 | 27 | - | - | 165 | 27 |
| - | - | 27 | 88 ^{3/4} | - | - | 27 | 88 ^{3/4} |
| - | - | 193 | 15 ^{3/4} | - | - | 133630 | 55 ^{3/4} |
| - | - | - | - | - | - | 8534 | 62 |
| - | - | - | - | - | - | 8534 | 62 |
| - | - | - | - | - | - | 1103 | 17 |
| - | - | - | - | 6313 | 21 ^{3/4} | 50508 | 35 |
| - | - | - | - | - | - | 192673 | 52 ^{3/4} |
| - | - | - | - | - | - | 192673 | 52 ^{3/4} |
| - | - | - | - | - | - | 67553 | 25 ^{7/8} |
| - | - | - | - | - | - | 125140 | 26 ^{7/8} |
| - | - | - | - | - | - | 125140 | 26 ^{7/8} |
| - | - | - | - | - | - | 7414 | 32 ^{1/8} |
| - | - | - | - | - | - | 117725 | 94 ^{3/4} |
| - | - | - | - | - | - | 117725 | 94 ^{3/4} |

| | В 1722 г. | | | | В 1723 г. | | | | В 1724 г. | | | | В 1725 г. | | | | |
|--|-----------------|-------|------|------|-----------|-------|------|-------------------|-----------|-------|------|-------------------|-----------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | |
| | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | |
| Настоящего денежного расхода | - | - | 53 | 54 | - | - | 547 | 50 ^{1/2} | - | - | 498 | 2 | - | - | 1193 | 70 ^{1/2} | |
| Крестьянского зачета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Припасов прислано з заводов по ценам | - | - | - | - | - | - | 75 | 17 ^{5/8} | - | - | 232 | 57 ^{1/8} | - | - | 376 | 75 ^{1/4} | |
| Да за провоз меди з заводу до заводов заплачено по 1731-й год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого | - | - | 53 | 54 | - | - | 622 | 68 ^{1/8} | - | - | 730 | 59 ^{1/8} | - | - | 1570 | 45 ^{3/4} | |
| Ис того выключить, что на заводы с пристройками употреблено деньгами и припасами по 1731-й год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Затем останетца настоящего расхода на припасы | - | - | 53 | 54 | - | - | 622 | 68 ^{1/8} | - | - | 730 | 59 ^{1/8} | - | - | 1570 | 45 ^{3/4} | |
| На ту сумму получено на заводе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Меди | чистой штыковой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 33 ^{1/2} | 486 | 14 ^{3/4} |
| | черной | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | гармахерской | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Купоросу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 21 | 32 | 59 ^{3/8} | |

| В 1726 г. | | | | В 1727 г. | | | | В 1728 г. | | | | В 1729 г. | | | | В 1730 г. | | | | | |
|-----------|-------|------|-------------------|-----------|-------------------|------|-------------------|--|-------|------|-------------------|-----------|------------------|------|-------------------|-----------|------------------|------|-------------------|---|---|
| Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | | |
| Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | | |
| - | - | 1643 | 49 ^{1/4} | - | - | 1811 | 20 ^{1/2} | - | - | 1081 | 90 ^{1/4} | - | - | 1068 | 5 | - | - | 1898 | 25 ^{3/4} | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | 306 | 68 ^{1/2} | - | - | 142 | - | - | - | 270 | 28 ^{3/8} | - | - | 111 | 39 ^{3/4} | - | - | 7 | 10 | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 97 | | |
| - | - | 1950 | 17 ^{3/4} | - | - | 1954 | 7 ^{1/2} | - | - | 1352 | 18 ^{5/8} | - | - | 1179 | 44 ^{3/4} | - | - | 1945 | 32 ^{3/4} | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4735 | 39 ^{1/4} | | |
| - | - | 1950 | 17 ^{3/4} | - | - | 1954 | 7 ^{1/2} | - | - | 1352 | 18 ^{5/8} | - | - | 1179 | 44 ^{3/4} | - | - | - | - | | |
| 2 | 14 | 38 | 28 ^{7/8} | 160 | 17 ^{1/2} | 2612 | - | - | - | - | - | - | 9 ^{1/2} | 3 | 87 | - | 8 | 3 | 25 ^{5/8} | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | 3 | 446 | 87 ^{5/8} | 94 | 9 | 276 | 88 ^{1/8} | 269 | 21 | 792 | 5/8 | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 3 | - | 17 | 69 ^{3/4} | 221 | - | 1303 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 10 | 132 | 3 ^{1/2} | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | 2397 | - | 60 | 49 ^{7/8} | 2266 | - | 57 | 19 ^{7/8} | 4193 | - | 105 | 92 ^{3/4} | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | 55 | 98 ^{5/8} | - | - | 3977 | 5/8 | - | - | 504 | 7 ^{1/2} | - | - | 518 | 61 ^{3/8} | - | - | 795 | 26 ^{1/4} | | |
| 29 | 3 | 232 | 60 | 160 | 14 ^{1/2} | 1282 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 15 | 1019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 3 | - | 19 | 50 | 198 | - | 1287 | - | из одного купоросу отпущено в Москву в 1728 и 1730 годах | | | | | | | | | | | | - | - |
| - | - | - | - | 191 ш. | - | 36 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 66 | - | - | - | - | | |
| 5 | 21 | 35 | 91 ^{1/4} | 23 | - | 149 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | 2 | 33 | - | - | 31 | 30 | - | - | 52 | 81 ^{1/4} | - | - | 10 | 98 | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 336 | 37 | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 | 2 | 2192 | 40 | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | 16 | - | 43 ^{3/4} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ^{1/2} | - | 15 | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | 288 | 1 ^{1/4} | - | - | 2758 | 58 | - | - | 1050 | 30 | - | - | 55 | 47 ^{1/4} | - | - | 2203 | 38 | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4735 | 39 ^{1/4} | | |

Табель Пыскорского завода

| В 1731 г. | | | | В 1732 г. | | | | В 1733 г. | | | | Итого во всех годах | | | |
|-----------|-------|------|-------------------|-----------|-------|------|---------------------|-----------|-------|------|-------------------|---------------------|-------------------|-------|---------------------|
| Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | |
| Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. |
| - | - | 1855 | 80 ^{1/2} | - | - | 2687 | 90 ^{1/2} | - | - | 2804 | 12 ^{7/8} | - | - | 17143 | 60 ^{5/8} |
| - | - | 435 | 49 ^{1/4} | - | - | 455 | 47 | - | - | 290 | 50 ^{1/2} | - | - | 1181 | 46 ^{3/4} |
| - | - | 373 | 71 | - | - | 450 | 16 ^{5/16} | - | - | 349 | 38 ^{1/8} | - | - | 2696 | ^{1/1} |
| - | - | 14 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 91 |
| - | - | 2679 | 94 ^{3/4} | - | - | 3593 | 53 ^{13/16} | - | - | 3444 | 1 ^{1/2} | - | - | 21075 | 98 ^{7/16} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4735 | 39 ^{1/4} |
| - | - | 2679 | 94 ^{3/4} | - | - | 3593 | 53 ^{13/16} | - | - | 3444 | 1 ^{1/2} | - | - | 16340 | 59 ^{3/16} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1044 | 24 | 4531 | 39 ^{1/8} | 1237 | 23 ^{1/2} | 7675 | 76 ^{3/8} |
| 720 | 25 | 1515 | 61 ^{1/4} | 873 | 3 | 1658 | 84 ^{1/4} | - | - | - | - | 2109 | 21 | 4690 | 21 ^{7/8} |
| - | - | - | - | 786 | 32 | 3570 | 39 ^{5/8} | - | - | - | - | 786 | 32 | 3570 | 39 ^{5/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 229 | 21 | 1354 | 4 ^{1/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 10 | 132 | 3 ^{1/2} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8856 | - | 223 | 51 ^{3/4} |
| 691 | 35 | 1030 | 33 | 1933 | 14 | 2144 | 3 ^{1/2} | - | - | - | - | 2625 | 9 | 3174 | 36 ^{1/2} |
| - | - | 2545 | 94 | - | - | 7373 | 27 ^{3/8} | - | - | 5431 | 30 ^{1/8} | - | - | 20820 | 33 ^{3/4} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 4000 | - | 691 | 38 ^{1/2} | 5535 | 70 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 | 15 | 1019 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | 15 | 641 | 30 ^{1/4} | 201 | - | 1306 | 50 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1915 п. | - | 36 | 85 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 66 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 21 | 185 | 51 ^{1/4} |
| - | - | - | - | - | - | 618 | 76 ^{5/8} | - | - | 8 | 22 ^{1/8} | - | - | 724 | 51 |
| 713 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1050 | 6 | - | - |
| 211 | 5 | 1689 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 485 | 7 | 3881 | 40 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 80 ^{1/4} | - | - | 131 | 80 ^{1/4} |
| - | - | - | - | - | - | 51 | 51 ^{1/2} | - | - | - | - | - | - | 51 | 51 ^{1/2} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 79 ^{1/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| - | - | 1689 | - | - | - | 670 | 28 ^{7/8} | - | - | 4140 | 2 ^{3/8} | - | - | 12875 | 25 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5316 | 12 ^{3/8} | - | - | 5316 | 12 ^{3/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7319 | 39 ^{5/8} | - | - | 7319 | 39 ^{5/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3844 | 98 | - | - | 3844 | 98 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18191 | 37 ^{3/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20194 | 64 ^{5/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16340 | 59 ^{3/16} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1850 | 78 ^{3/16} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3854 | 5 ^{7/16} |
| - | - | - | - | - | - | 651 | 2 ^{3/4} | - | - | - | - | - | - | 5386 | 42 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3535 | 63 ^{13/16} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1532 | 35 ^{7/16} |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| отпусках по продажным ценам и в продаже припасов по 1731-й год на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| За отпусками и продажею остальных при заводе меди и припасов по настоящим ценам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| А по продажным ценам меди и по настоящим же припасов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Да денежной казны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего в отпуск, в продаже и остальных при заводе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| С положением за оставшие по настоящим ценам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| С положением за оные по продажным ценам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Из того числа выключить вышеписанной настоящей расход | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затем ежели оные припасы, что отпущены, и оставшие изойдут в расход по положенным ценам, то имеет быть во взятые за них денег сверх издержанных в расход: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| С положением за оставшие по настоящим ценам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| С положением за оставшие по продажным ценам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| А ежели из того выключить, во что заводы с припасами стали по 1731-й год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затем останетца еще во взятые денег за те припасы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| С положением за оставшие по настоящим [ценам] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| С положением за оные по продажным ценам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| В 1727 г. | | | | В 1728 г. | | | | В 1729 г. | | | | В 1730 г. | | | | В 1731 г. | | | |
|-----------|-------|------|-------------------|-----------|-------|------|-------------------|-----------|-------|------|-------------------|-----------|-------|------|-------------------|-----------|-------|------|-------------------|
| Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | |
| Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. |
| - | - | 4610 | 4 ^{3/4} | - | - | 4959 | 2 | - | - | 5294 | 75 ^{3/4} | - | - | 5211 | 78 | - | - | 6954 | 85 ^{5/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 529 | 78 ^{3/4} |
| - | - | 31 | 99 ^{5/8} | - | - | 85 | 63 ^{3/8} | - | - | 68 | 15 ^{1/4} | - | - | 26 | 17 ^{5/8} | - | - | 1068 | 25 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 13 | 698 | 60 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 931 | 55 ^{1/8} | - | - | - | - |
| - | - | 4642 | 4 ^{3/8} | - | - | 5044 | 65 ^{3/8} | - | - | 5362 | 91 | - | - | 6169 | 50 ^{3/4} | - | - | 9251 | 49 ^{3/8} |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|-------------------|------|----|------|-------------------|------|----|-------|----|------|----|-------|-------------------|------|---|------|-------------------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3891 | 49 | - | - | - | - |
| - | - | 4642 | 4 ^{3/8} | - | - | 5044 | 65 ^{3/8} | - | - | 5362 | 91 | - | - | 2278 | 1 ^{3/4} | - | - | 9251 | 49 ^{3/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 518 | - | 564 | 7 |
| 1952 | 26 | 4796 | 11 ^{7/8} | 1853 | 26 | 4552 | 95 ^{1/2} | 2280 | 28 | 5601 | 88 | 2003 | 37 | - | - | 2251 | 7 | 7988 | 82 ^{1/2} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4992 | 6 ^{1/2} | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 4796 | 11 ^{7/8} | - | - | 4552 | 95 ^{1/2} | - | - | 5601 | 88 | - | - | 4922 | 6 ^{1/2} | - | - | 8552 | 89 ^{1/2} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2293 | 23 | 18348 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1252 | 10 | 10018 | - | - | - | - | - |
| 3076 | 11 | 8032 | 24 | 781 | 30 | 2249 | 45 ^{1/4} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 33 ^{3/4} | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36457 | 20 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77775 | 53 ^{3/4} | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3891 | 49 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| В 1732 г. | | | | В 1733 г. | | | | Итого во всех годах | | | |
|-----------|------------------|-------|-------------------|-----------|-------|------|-------------------|---------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | |
| Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. |
| - | - | 2166 | 98 | - | - | 7536 | 64 | - | - | 50138 | 28 ^{1/8} |
| - | - | 425 | 69 ^{3/4} | - | - | 423 | 85 ^{1/4} | - | - | 1379 | 33 ^{3/4} |
| - | - | 2203 | 82 ^{3/4} | - | - | 74 | 21 ^{3/8} | - | - | 4244 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 698 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 931 | - |
| - | - | 4796 | 50 ^{1/2} | - | - | 8034 | 70 ^{5/8} | - | - | 57392 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3891 | - |
| - | - | 4796 | 50 ^{1/2} | - | - | 8034 | 70 ^{5/8} | - | - | 53500 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 518 | - | 564 | - |
| 1285 | 10 | 4777 | 45 | 1476 | 4399 | - | 81 ^{7/8} | 17424 | 15 | 47652 | - |
| 1397 | 30 | 3352 | 44 ^{1/4} | - | - | - | - | 1397 | 30 | 3352 | - |
| 1308 | 17 | 3231 | 81 | - | - | - | - | 1308 | 17 | 3231 | - |
| - | - | 11361 | 70 ^{1/4} | - | - | 4399 | 81 ^{3/8} | - | - | 54800 | 78 ^{1/8} |
| 6735 | 2 ^{3/4} | 53880 | 55 | - | - | - | - | 10642 | 27 ^{3/4} | 85141 | 55 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1252 | 10 | 10018 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 4918 | 15 | 13501 | 80 |
| - | - | - | - | - | - | 293 | 70 | - | - | 333 | 3 ^{3/4} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95492 | 58 ^{3/4} |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|----|---|---|-------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|-------------------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36457 | 20 |
| - | - | 53880 | 55 | - | - | 293 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 131949 | 78 ^{3/8} |
| - | - | - | - | - | - | 13523 | 63 ^{7/8} | - | - | - | - | - | - | - | - | 13523 | 63 ^{7/8} |
| - | - | - | - | - | - | 17029 | 14 ^{1/2} | - | - | - | - | - | - | - | - | 17029 | 14 ^{1/2} |
| - | - | - | - | - | - | 535 | 27 ^{1/2} | - | - | - | - | - | - | - | - | 535 | 27 ^{1/2} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145473 | 42 ^{5/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148978 | 93 ^{1/4} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53500 | 62 ^{1/4} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91972 | 80 ^{3/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95478 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3891 | 49 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88081 | 31 ^{3/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91586 | 82 |

| | В 1727 г. | | | | В 1723 г. | | | | В 1724 г. | | | | В 1725 г. | | | | В 1726 г. | | | |
|---|-----------|-------|------|-------------------|-----------|-------|------|-------------------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|-------------------|-------|-------------------|-----------|------------------|-------|-------------------|
| | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | |
| | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. |
| Настоящего денежного расхода | - | - | 1505 | 73 | - | - | 8035 | 94 ^{1/4} | - | - | 9782 | 42 ^{3/4} | - | - | 7836 | 52 ^{7/8} | - | - | 9788 | 9 |
| Крестьянского зачета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1297 | 80 | - | - | 2505 | 60 | - | - | 1819 | 89 |
| Присланных з заводов припасов по цене | - | - | 28 | 68 ^{1/4} | - | - | 1070 | 8 ^{5/8} | - | - | 1225 | 59 ^{7/8} | - | - | 8 | 27 | - | - | 6 | 93 ^{1/8} |
| Взятой с компанейщиков меди в десятину | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Да за провоз меди и за перечиску оной в Екатеринбургх заплачено по 1731-й год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | 1534 | 41 ^{1/4} | - | - | 9106 | 2 ^{7/8} | - | - | 12305 | 82 ^{5/8} | - | - | 10350 | 39 ^{7/8} | - | - | 11614 | 82 ^{1/8} |
| Ис того выключить, что на завод с пристройками употреблено по 1731-й год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затем останетца настоящего расхода | - | - | 1534 | 41 ^{1/4} | - | - | 9106 | 2 ^{7/8} | - | - | 12305 | 82 ^{5/8} | - | - | 10350 | 39 ^{7/8} | - | - | 11614 | 82 ^{1/8} |
| На тое сумму получено на заводе меди чистой штыковой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 693 | 15 ^{1/2} | 3701 | 45 ^{1/8} | 2604 | 3 ^{1/2} | 13901 | 17 ^{7/8} |
| Росковочной | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серы горючей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 35 | 35 | 96 ^{1/2} | - | - | - | - |
| Купоросу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 ^{3/4} | 2 | 20 ^{1/2} | - | - | - | - |
| По 1731-й год обще всех годов: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Меди ж черной | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гаркупферу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Роштейну и спорштейну | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Меди ж чистой штыковой, взятой с компанейщиков за отданные им казенные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|-------|-------------------|
| припасы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3739 | 62 ^{1/8} | - | - | 13901 | 17 ^{7/8} |
| Из одного числа меди отпущено в Екатеринбург: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Чистой штыковой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 681 | 5 ^{5/12} | - | - | 2037 | 38 ^{1/2} | - | - |
| Из которой розковано тако в доски и полосы и отпущено (за выключкою при том угара) в Москву и Санкт-щПетербург по 1731-й год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Да штыковой осталой от той розковки отпущено ж в оные места | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Черной 99 пуд, ис которой выплавлено чистой и отпущено во оные ж места | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| В 1727 г. | | | | В 1728 г. | | | | В 1729 г. | | | | В 1730 г. | | | | В 1731 г. | | | |
|-----------|-------------------|-------|-------------------|-----------|------------------|-------|-------------------|-----------|-------------------|-------|-------------------|-----------|-------------------|-------|-------------------|-----------|-------|-------|-------------------|
| Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | |
| Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. |
| - | - | 11861 | 11 | - | - | 15001 | 8 ^{3/4} | - | - | 14986 | 62 ^{1/4} | - | - | 14032 | 70 ^{1/2} | - | - | 12597 | 15 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3186 | 80 ^{1/4} | - | - | 3025 | 80 ^{1/2} | - | - | 3458 | 60 ^{1/2} |
| - | - | 314 | 23 ^{1/2} | - | - | 708 | 30 ^{5/8} | - | - | 312 | 37 ^{3/4} | - | - | 811 | 30 ^{1/4} | - | - | 383 | 71 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 27 | 1013 | 40 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1216 | 68 ^{1/4} | - | - | 100 | 80 ^{3/8} |
| - | - | 12175 | 39 ^{1/2} | - | - | 15709 | 39 ^{3/8} | - | - | 18485 | 80 ^{1/4} | - | - | 19086 | 49 ^{1/2} | - | - | 17553 | 73 ^{7/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26545 | 60 ^{5/8} | - | - | - | - |
| - | - | 12175 | 39 ^{1/2} | - | - | 15709 | 39 ^{3/8} | - | - | 18485 | 80 ^{1/4} | - | - | - | - | - | - | 17553 | 73 ^{7/8} |
| 3834 | 24 | 20469 | 92 ^{1/8} | 2251 | 24 | 12035 | 54 | 2448 | 3 | 11466 | 88 ^{3/4} | 3533 | 27 ^{1/2} | 18863 | 58 ^{1/2} | 3674 | 2 | 14680 | 16 ^{1/2} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 797 | 10 | 1491 | 85 ^{1/2} | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | 32 | 286 | 18 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1805 | 25 ^{1/2} | 345 | 52 | 2078 | 20 | 1759 | 30 |
| 15 | 27 ^{3/4} | 12 | 55 | - | - | - | - | 4 | 26 ^{1/4} | 37 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 20545 | 47 ^{1/8} | - | - | 12035 | 54 | - | - | 11504 | 13 ^{3/4} | - | - | 20987 | 13 ^{3/4} | - | - | 16439 | 46 ^{1/2} |
| 2487 | 1 | - | - | 778 | 2 ^{3/4} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4585 | 33 | 38979 | 51 ^{1/4} | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 958 | 36 ^{1/4} | 7671 | 35 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 37 | 663 | 40 | - | - | - | - |

Табель Алапаевского завода

| В 1732 г. | | | | В 1733 г. | | | | Итого во всех годах | | | |
|-----------|-------|-------|--------------------|-----------|-------------------|-------|-------------------|---------------------|-------------------|--------|---------------------|
| Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | |
| Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. |
| - | - | 9608 | 56 ^{1/2} | - | - | 7406 | 95 ^{1/2} | - | - | 122442 | 91 ^{3/8} |
| - | - | 2295 | 45 ^{3/4} | - | - | 3039 | 27 | - | - | 20629 | 14 |
| - | - | 217 | 87 ^{1/4} | - | - | 235 | 81 ^{3/4} | - | - | 5323 | 24 |
| - | - | - | - | 80 | 34 | 646 | 80 | - | - | 1660 | 20 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1317 | 55 ^{5/8} |
| - | - | 12121 | 89 ^{1/2} | - | - | 11328 | 84 ^{1/4} | - | - | 15137 | 5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2654 | 60 ^{5/8} |
| - | - | 12121 | 89 ^{1/2} | - | - | 11328 | 84 ^{1/4} | - | - | 124827 | 44 ^{3/8} |
| 4881 | 6 | 14908 | 81 | 2856 | 30 ^{1/4} | 10937 | 62 ^{5/8} | 26480 | 15 ^{3/4} | 120965 | 16 ^{1/2} |
| 239 | 39 | 898 | 71 ^{1/4} | 2320 | 9 | 11079 | 74 | 2560 | 8 | 11978 | 45 ^{1/4} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 35 | 35 | 96 ^{1/2} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 ^{3/4} | 2 | 20 ^{1/2} |
| 5099 | 22 | 14342 | 88 ^{1/4} | - | - | - | - | 5896 | 32 | 15816 | 73 ^{5/8} |
| 5143 | 29 | 12705 | ^{1/16} | - | - | - | - | 5276 | 21 | 12991 | 18 ^{1/16} |
| 13063 | 1 | 13063 | 2 ^{1/2} | - | - | - | - | 16947 | 6 ^{1/2} | 15167 | 84 ^{1/2} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 14 | 162 | 80 |
| - | - | 55900 | 43 ^{3/16} | - | - | 22017 | 36 ^{5/8} | - | - | 177126 | 34 ^{15/16} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 5984 | 7 ^{3/4} | - | - |
| 200 | - | 1700 | - | - | - | - | - | 4785 | 33 | 40679 | 51 ^{1/4} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 958 | 36 ^{1/4} | 7671 | 35 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 37 | 663 | 40 |

| | В 1722 г. | | | | В 1723 г. | | | | В 1724 г. | | | | В 1725 г. | | | | В 1726 г. | | | |
|--|-----------|-------|------|------|-----------|-------|------|------|-----------|-------|------|------|-----------|-------|------|------|-----------|-------------------|------|------|
| | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | |
| | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. |
| А сколько оной меди в оные места и в котором году отпущено порознь, того показать нельзя, ибо оная отпущена других заводов с медью обще. Чистой же: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В Москву | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 555 | 11 ^{1/2} | 4442 | 30 |
| В Санкт-Петербурх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В Пыскорской монастырь за уступленное место на Пыскорке речке под строение колотушечной фабрики на 4 года | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В посылке на заводы разных припасов на шет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Генеральная табель Сибирских и Пермских казенных железных и медных заводов

| В 1732 г. | | | | В 1733 г. | | | | Итого во всех годах | | | |
|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|-------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|--------|-------------------|
| Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | |
| Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. |
| 6113 | 19 | 48907 | 80 | - | - | - | - | 10360 | 23 ^{3/4} | 82884 | 73 ^{1/4} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 3747 | 29 ^{3/4} | 29981 | 95 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 27 ^{57/96} | 173 | 88 ^{1/2} |
| - | - | - | - | - | - | 292 | 69 ^{3/8} | - | - | 292 | 69 ^{3/8} |
| - | - | 324 | 56 ^{3/4} | - | - | 963 | 49 ^{3/4} | - | - | 4040 | 53 ^{3/4} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 ^{3/4} |
| - | - | 50932 | 36 ^{3/4} | - | - | 1256 | 19 ^{1/8} | - | - | 166223 | 17 ^{5/8} |
| - | - | - | - | - | - | 35491 | 71 ^{3/8} | - | - | 35491 | 71 ^{3/8} |
| - | - | - | - | - | - | 61801 | 58 ^{7/8} | - | - | 61801 | 58 ^{7/8} |
| - | - | - | - | - | - | 6815 | 8 | - | - | 6815 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201714 | 89 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228024 | 76 ^{1/2} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124827 | 44 ^{3/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76887 | 44 ^{5/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103197 | 32 ^{1/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26545 | 60 ^{5/8} |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50341 | 84 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76651 | 71 ^{1/2} |

| | Остаточные, кои приняты з заводами от губернии | | | | В 1721 г. | | | | В 1722 г. | | | | В 1723 г. | | | |
|--|--|-------|------|------|-----------|-------|------|------|-----------|-------|------|-------------------|-----------|-------|------|-------------------|
| | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | | Вес | | Цена | |
| | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. | Пуд. | Фунт. | Руб. | Коп. |
| Настоящего денежного расхода | - | - | - | - | - | - | 1647 | 80 | - | - | 1400 | 2 ^{1/2} | - | - | 1553 | 8 ^{7/8} |
| Крестьянского зачета | - | - | - | - | - | - | 844 | 23 | - | - | 937 | 46 ^{5/8} | - | - | 1970 | 15 ^{1/2} |
| Припасов прислано з заводов по цене | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 62 ^{1/2} |
| Да за провоз припасов з заводов до пристани и с пристани до тех мест, куда оные отпущены по 1731-й год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - | 2492 | 3 | - | - | 2337 | 49 ^{1/8} | - | - | 3563 | 86 ^{7/8} |
| Ис того числа надлежит выключить, что на заводы с пристройками употреблено | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 10 |
| Затем останетца настоящего расхода на припасы | - | - | - | - | - | - | 2492 | 3 | - | - | 2337 | 49 ^{1/8} | - | - | 3563 | 86 ^{7/8} |
| Припасов получено при заводе по настоящим | | | | | | | | | | | | | | | | |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | Стр. |
|---|------|
| Академик М. А. ПАВЛОВ. Предисловие..... | 7 |
| М. Ф. ЗЛОТНИКОВ. Первое описание Уральских и Сибирских заводов..... | 11 |
| В. де-ГЕННИН. | |
| Перечень содержания рукописи..... | 67 |
| Описание о приличном к гистории, что есть в Екатеринбургхе и близ оного..... | 69 |
| О Екатеринбургской крепости и в ней состоящих заводах и фабриках и о Сибирском обербергамте..... | 74 |
| В Сибирском обербергамте..... | 82 |
| Припасная кантора..... | 102 |
| О плотинах..... | 117 |
| О плотинном деле..... | 127 |
| О доменном деле..... | 139 |
| О фурмовом деле..... | 176 |
| О деле железа из чюгуна..... | 187 |
| Дело крышечных досок из железа..... | 216 |
| Дело жести двойной и ординарной из железа..... | 223 |
| Лужение жести оловом..... | 239 |
| Дело якорей, молотов, хомутов и протчего..... | 251 |
| Дело уклада из железа..... | 265 |
| Дело стали из укладу..... | 278 |
| Дело проволоки из железа..... | 288 |
| Железорезное и плющильное дело..... | 298 |
| Кузнечное мелочное разных вещей дело, производящее из железа..... | 309 |
| Дело деревянных мехов в меховой фабрике..... | 320 |
| Колотушечное дело..... | 336 |
| Оконнишное и жестяное посудное дело..... | 339 |
| Дело конатов..... | 342 |
| Дело извести..... | 345 |
| Дело кирпича..... | 347 |
| Дегтярное и смоляное дело..... | 351 |
| Лесное и угольное дело..... | 354 |
| Дело о ростирке тесу на пильной мельнице..... | 372 |
| О хлебной (мельнице)..... | 383 |
| Медное дело..... | 387 |

| | |
|--|-----|
| Колотушечное медное дело..... | 420 |
| Дело колокольных фурм и литье колоколов..... | 423 |
| Меднупосудное дело..... | 429 |
| Да при Екатеринбургхе жь..... | 435 |
| О заводе цесаревны Анны..... | 439 |
| О Уктуском железном заводе..... | 447 |
| О Верхнем Уктуском заводе, именованном цесаревны Елизаветы..... | 457 |
| О заводе, настроенном на Сысеее реке, именованном императрицы Анны..... | 462 |
| О Каменском заводе..... | 475 |
| О Алапевском заводе..... | 487 |
| О Синячихингаком заводе..... | 501 |
| О Полевскш медном заводе..... | 507 |
| О Лялинском медном заводе..... | 526 |
| О Пышрксим медном заводе..... | 540 |
| О Ягошихинском медном заводе..... | 565 |
| О Уткинской-Чюсовской и Курьинской пристанях..... | 580 |
| О Нерченском серебряном заводе..... | 599 |
| Партикулярные заводы..... | 611 |
| <p>Невьянской завод — Шуралинской железной завод — Бынговской железной завод—Верхне-Тагильокой завод — Выйокой медной завод — Нижне-Тагиль-ской железной завод — Шайтанской завод — Черноисточинской завод — Утминской завод—Ревдинской завод — Суксунской медной завод—Бымовской медной и Сылвенской соляной заводы — О старых рудных копиях и вновь обысканных, где дворянин Акинфей Демидов заводы построил, которые имеютца между Томским и Кузнецким дискриктами и между Обью и Иртышем реками—Шайтанской цегентнера Никиты Демидова завод — Билимбаевокой господ баронов Строгановъж железной завод—Иргинской завод Осокиных—Юговской медной завод Осокиных—Соляные заводы при реке Сылве Ооокиных — Медной завод около Соликамска М. Турчанинова — Кырпинской железной завод и медной Анцубской завод Вяземских — Сахалинской медной завод Небогатова — Медной завод Лукьянз Маркова около Елабуги.</p> | |
| Археографическая справка..... | 633 |
| Словарь малоизвестных терминов..... | 635 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ | |
| Текст посвящения рукописи В. де-Генниньгм имп. Анне Иоанновне..... | 648 |
| Описание доменным железным припасом..... | 650 |
| О припасах чюгунных, которые льютца при фурмовой фабрике в песок и употребляютца при заводах в разные дела..... | 652 |
| Табель Сысертского завода | |
| Табель Екатеринбургского завода | |
| Табель Верхняго Исетцкого завода | |
| Табель Верхняго Уктуского завода | |
| Табель Уктуского завода | |

Табель Каменского завода

Табель Синячихинского завода

Табель Полевского завода

Табель Лялинского завода

Табель Ягошихинского завода

Табель Пыскорского завода

Табель Алапаевского завода

Генеральная табель Сибирских и Пермских казенных железных и медных заводов

